



Kaynak makinası

**Tetrix 300 Comfort TM
Tetrix 400-2 Comfort TM**

099-000099-EW515

29.08.2014

Register now!
For your benefit
Jetzt Registrieren
und Profitieren!

www.ewm-group.com



* Details for ewm-warranty
www.ewm-group.com

Genel Bilgiler

DİKKAT



Kullanım kılavuzunu okuyun!

Kullanım kılavuzu ürünlerin güvenli kullanımı konusunda bilgi verir.

- Tüm sistem bileşenlerinin kullanım kılavuzunu okuyun!
- Kaza önleme talimatlarını dikkate alın!
- Ülkelere özel şartları dikkate alın!
- Gerekirse imza yoluyla onaylatın.

AÇIKLAMA



Kurulum, ilk çalışma, çalışma, kullanım alanındaki özellikler ve kullanım amacı ile ilgili sorularınız varsa yetkili satıcısına ya da +49 2680 181-0 numaralı telefondan müşteri hizmetlerimize başvurun.

Yetkili satıcıların listesini www.ewm-group.com sitesinde bulabilirsiniz.

Bu sistemin çalıştırılması ile ilgili sorumluluk, yalnızca sistemin fonksiyonu ile sınırlıdır. Hiçbir şekilde başka bir sorumluluk kabul edilmez. Bu sorumluluk muafiyeti tesis ilk kez çalıştırıldığında kullanıcı tarafından kabul edilmiş olur.

Bu kullanım talimatlarının yerine getirilip getirilmediği ve aygıtın kurulum, çalışma, kullanım ve bakım işlemleriyle ilgili koşullar ve yöntemler üretici tarafından kontrol edilemez.

Kurulumun usulüne uygun olarak yapılmaması, hasara yol açabilir ve bunun sonucunda insanlar için tehlike oluşturabilir. Bu nedenle, hatalı kurulum, usulüne uygun olmayan çalışma, yanlış kullanım ve bakım sonucunda veya bunlarla herhangi bir şekilde ilgili olarak ortaya çıkan kayıp, hasar veya masraflar için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.

1 İçindekiler

1 İçindekiler	3
2 Güvenlik bilgileri	6
2.1 Bu kullanma kılavuzunun kullanımı hakkında uyarılar	6
2.2 Sembol açıklaması	7
2.3 Genel	8
2.4 Taşıma ve kurulum	12
2.4.1 Ortam koşulları	13
2.4.1.1 Çalışır durumda	13
2.4.1.2 Nakliyat ve Depolama	13
3 Amaca uygun kullanım	14
3.1 Uygulama alanı	14
3.1.1 WIG kaynağı	14
3.1.1.1 activArc	14
3.1.1.2 spotArc	14
3.1.1.3 Spotmatic	14
3.1.2 E-Manüel kaynağı	14
3.2 Geçerli olan diğer belgeler	15
3.2.1 Garanti	15
3.2.2 Uygunluk beyanı	15
3.2.3 Yüksek elektrik riski olan ortamda kaynak	15
3.2.4 Servis belgeleri (yedek parçalar ve devre şemaları)	15
3.2.5 Kalibrasyon / Doğrulama	15
4 Cihaz açıklaması - Hızlı genel bakış	16
4.1 Önden görünüm	16
4.2 Arkadan görünüm	18
4.3 Cihaz kumandası - Kullanım elemanları	20
4.3.1 Fonksiyon akışı	22
5 Yapı ve İşlev	24
5.1 Genel bilgiler	24
5.2 İşlem parçası kontrolü, genel	24
5.3 Taşıma ve kurulum	25
5.3.1 Taşıma kemerinin uzunluğunu ayarlama	25
5.4 Cihaz soğutması	26
5.5 Kaynak torcu soğutması	26
5.5.1 Soğutma modülü bağlantı	26
5.6 Kaynak akımı hatlarının döşenmesi ile ilgili uyarılar	27
5.7 Şebeke bağlantısı	29
5.7.1 Şebeke türü	29
5.8 WIG kaynağı	30
5.8.1 Kaynak torcu ve iş parçası ucu bağlantı	30
5.8.1.1 Torçbağlantı versiyonları, bağlantı konumları	31
5.8.2 Koruyucu gaz tedarği	32
5.8.2.1 Bağlantı	33
5.8.2.2 Koruyucu gaz miktarının ayarlanması	34
5.8.2.3 Gaz testi	34
5.8.3 Kaynak görevi seçimi	35
5.8.3.1 Manuel, geleneksel kullanım (JOB 0)	35
5.8.3.2 Kaynak görevlerinin (JOBların) kayıt edilmesi	36
5.8.3.3 JOB numarasının görüntülenmesi ve değiştirilmesi	36
5.8.3.4 Kaynak bilgisi göstergesi	37
5.8.3.5 Kaynak parametresi ayarı	37
5.8.3.6 Kaynak akımı gösterimi (başlatma, iniş, bitiş ve sıcak başlatma akımı)	37
5.8.4 Uzman menüsü (TIG)	38
5.8.5 Ark tutuşması	39
5.8.5.1 HF yüksek frekans tutuşma	39
5.8.5.2 Liftarc Ateşleme	39

5.8.5.3	Otomatik akım kesici	39
5.8.6	Fonksiyon akışları/işletme tipleri	40
5.8.6.1	İşaretlerin açıklaması	40
5.8.6.2	2 kademeli çalışma	41
5.8.6.3	4 kademeli çalışma	42
5.8.6.4	spotArc	43
5.8.6.5	Spotmatic	45
5.8.6.6	2 kademeli çalışma sistemi, C versiyonu	47
5.8.7	Palslama, fonksiyon akışları	48
5.8.7.1	TIG palsları, 2 kademeli çalışma	48
5.8.7.2	TIG palsları, 4 kademeli çalışma	48
5.8.8	Pals versiyonları	49
5.8.9	TIGactivArk kaynağı	51
5.8.10	Kaynak torcu (kullanım seçenekleri)	52
5.8.10.1	Torç tetidine dokunma (dokunmatik fonksiyon)	52
5.8.11	Torç modu ve yukarı/ aşağı hızı ayarlaması	53
5.8.11.1	TIG standart torç (5 kutuplu)	54
5.8.11.2	TIG yukarı/ aşağı torcu (8 kutuplu)	56
5.8.11.3	Potansiyometreli torç (8 kutuplu)	58
5.8.11.4	TIG potansiyometreli torç bağlantısı konfigürasyonu	59
5.8.11.5	RETOX TIG torcu (12 kutuplu)	60
5.8.11.6	1. atlama ayarı	61
5.9	E-Manüel kaynağı	62
5.9.1	Elektrot pensesi ve işlem parçası hattının bağlanması	62
5.9.2	Kaynak görevi seçimi	63
5.9.3	Arcforce	63
5.9.4	Yapışmaz	63
5.9.5	Sıcak başlama	64
5.9.5.1	Sıcak başlama akımı	64
5.9.5.2	Sıcak başlama süresi	64
5.10	Uzaktan regülatör	65
5.10.1	Elle uzaktan kumanda RT1 19POL	65
5.10.2	Elle uzaktan kumanda RTG1 19POL	65
5.10.3	Elle uzaktan kumanda RTP1 19POL	65
5.10.4	Elle uzaktan kumanda RTP2 19POL	65
5.10.5	Elle uzaktan kumanda RTP3 spotArc 19POL	65
5.10.6	Ayak uzaktan kumandası RTF1 19POL 5 M / RTF2 19POL 5 M	66
5.10.6.1	Ayak kontrol uzaktan kumandası RTF 1 / RTF 2 rampa fonksiyonu	67
5.11	Otomasyon ile ilgili arayüzler	68
5.11.1	TIG otomasyon için arayüz	68
5.11.2	Uzaktan kumanda bağlantı soketi, 19 kutuplu	69
5.12	PC-arayüzü	70
5.13	Cihaz konfigürasyonu menüsü	70
5.13.1	Parametre seçimi, değiştirilmesi ve kaydedilmesi	70
6	Tamir, bakım ve tasfiye	74
6.1	Genel	74
6.2	Bakım çalışmaları, aralıklar	74
6.2.1	Günlük Bakım İşleri	74
6.2.1.1	Görsel kontrol	74
6.2.1.2	Çalışma kontrolü	74
6.2.2	Aylık bakım çalışmaları	74
6.2.2.1	Görsel kontrol	74
6.2.2.2	Çalışma kontrolü	74
6.2.3	Yıllık kontroller (işletme esnasında inceleme ve kontrol)	75
6.3	Makineyi tasfiye etme	75
6.3.1	Son kullanıcıya üretici beyanı	75
6.4	RoHS koşullarını yerine getirme	75
7	Arıza gidermek	76
7.1	Arıza giderme için kontrol listesi	76
7.2	Hata bildirimleri (güç kaynağı)	78

7.3	Kaynak parametrelerini fabrika ayarlarına sıfırlama.....	80
7.4	Cihaz kumanda ünitesinin yazılım sürümünü görüntüleme.....	81
7.5	Genel işletme arızaları	81
7.5.1	Mekanize kaynak için arayüz.....	81
7.6	Soğutucu madde devresinin havasının alınması.....	82
8	Teknik veriler.....	83
8.1	Tetrix 300 Comfort.....	83
8.2	Tetrix 400-2 Comfort	84
9	Ek donanım	85
9.1	Genel ek donanımlar	85
9.2	Kaynak torcu soğutması.....	85
9.3	Uzaktan kumanda ve aksesuarlar	85
9.4	Taşıma sistemleri	86
9.5	Seçenekler	86
9.6	Bilgisayarla iletişim.....	86
10	Ek A.....	87
10.1	EWM bayilerine genel bakış.....	87

2 Güvenlik bilgileri

2.1 Bu kullanma kılavuzunun kullanımı hakkında uyarılar

TEHLİKE

Doğrudan beklenen ağır bir yaralanmayı ya da ölümü engellemek için tam olarak uygulanması gereken çalışma ya da işletme yöntemleri.

- Güvenlik uyarısı, başlığında genel bir uyarı simgesi ile "TEHLİKE" sinyal sözcüğünü içeriyor.
- Ayrıca tehlike, sayfa kenarındaki bir pictogramla vurgulanır.

UYARI

Olası ağır bir yaralanmayı ya da ölümü engellemek için tam olarak uygulanması gereken çalışma ya da işletme yöntemleri.

- Güvenlik uyarısı, başlığında genel bir uyarı simgesi ile "UYARI" sinyal sözcüğünü içeriyor.
- Ayrıca tehlike, sayfa kenarındaki bir pictogramla vurgulanır.

DİKKAT

Kişilerin tehlikeye atılmasını ve olası hafif yaralanmaları önlemek üzere eksiksiz uygulanması gereken çalışma ve işletim yöntemleri.

- Güvenlik bilgisinin başlığında "DİKKAT" kelimesi ile birlikte genel bir uyarı simgesi de bulunur.
- Tehlike, sayfa kenarında bulunan bir pictogram ile vurgulanır.

DİKKAT

Ürünün zarar görmesini veya bozulmasını önlemek üzere eksiksiz uygulanması gereken çalışma ve işletim yöntemleri.

- Güvenlik uyarısı, başlığında genel bir uyarı simgesi olmadan "DİKKAT" sinyal sözcüğünü içeriyor.
- Tehlike, sayfa kenarında bulunan bir pictogram ile vurgulanır.

AÇIKLAMA

Kullanıcının dikkat etmesi gereken teknik özellikler.

- Açıklama, başlığında genel bir uyarı simgesi olmadan "AÇIKLAMA" sinyal sözcüğünü içeriyor.

Belirli bir durumda ne yapılacağını adım adım gösteren kullanım talimatları ve listelerini, dikkat çekme noktasından tanıyalırsınız, örneğin:

- Kaynak akımı hattının yuvasını ilgili nesneye takın ve kilitleyin.

2.2 Sembol açıklaması

Sembol	Tarif
	Basın
	Basmayın
	Çevirin
	Açın
	Cihazı kapatın
	Cihazı çalıştırın
	ENTER (Menüye giriş)
	NAVIGATION (Menüde gezinti)
	EXIT (Menüden çıkış)
	Zaman göstergesi (örnek: 4 s bekleyin/basın)
	Menü görüntülemede kesinti (başka ayar olanakları mevcut)
	Alet gerekmiyor/kullanmayın
	Alet gerekiyor/kullanın

2.3 Genel

TEHLİKE



Elektromanyetik alanlar!

Akım kaynağı elektrik veya elektromanyetik alanların oluşmasına neden olabilir, bu alanlar EDV-, CNC-cihazları, telekomünikasyon hatları, aña-, sinyal hatları ve kalp ritim düzenleyicileri gibi cihazların fonksiyonları üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

- Bakım talimatlarına uyunuz "Bkz. 6, Tamir, bakım ve tasfiye"!
- Kaynak hatlarını tamamen çözün!
- İşimaya karşı hassas olan cihazları veya donanımları uygun bir biçimde yalıtın!
- Kalp ritim düzenleyicilerinin fonksiyonları olumsuz olarak etkilenebilir (Gerekli görüldüğünde bir hekim tavsiyesi alınmalıdır).



Hatalı tamirat ve modifikasyon yapılamaz!

Yaralanmaları ve cihazda hasar meydana gelmesini önlemek için cihaz yalnızca eğitimli, yetkin kişiler tarafından tamir ya da modifiye edilmelidir!

İzinsiz müdahalelerde garanti ortadan kalkar!

- Tamir gerektiğinde yetkin kişileri (eğitimli servis personeli) görevlendirin!



Elektrik çarpması!

Kaynak cihazları, temas durumunda yaşamsal tehlike oluşturan elektrik çarpmalarına ve yanmalara yol açan yüksek gerilimler kullanır. Düşük gerilimlere temas edildiğinde de insan şok yaşayabilir ve bunun sonucunda bir kaza geçirebilir.

- Cihaz yalnızca uzman personel tarafından açılmalıdır!
- Cihazdaki, gerilim iletken hiçbir parçaya dokunmayın!
- Bağlantı ve birleştirme hatları sorunsuz bir durumda olmalıdır!
- Kaynak torçları ve çubuk elektrot tutucuları yalıtımlı olarak yerleştirin!
- Yalnızca kuru koruyucu giysi giyin!
- Kondensatörler boşalıncaya kadar 4 dakika bekleyin!

UYARI



İşime veya aşırı ısı nedeniyle yaralanma riski!

Ark işiması ciltte ve gözlerde hasarların oluşmasına neden olur.

Sıcak parçalar ve kivircimler ile temas yanıkların oluşmasına neden olur.

- Koruyucu kaynak paneli veya yeterli bir koruma seviyesine sahip olan kaynak başlığı kullanın (uygulamaya bağlı olarak)!
- İlgili ülkenin yürürlükteki gerekliliklerine uygun olan kuru koruyucu kıyafetleri (örneğin koruyucu kaynak paneli, eldiven ve benzeri) kullanın!
- İşleme dahil olmayan kişileri koruyucu perdeler veya koruyucu duvarlar ile işime ve körelme tehlikesine karşı koruyun!



Patlama tehlikesi!

Kapalı kaplarda bulunan ve görünürde zararsız olan maddeler ısınma dolayısıyla aşırı basınç oluşmasına neden olabilirler.

- Yanıcı ve patlayıcı sıvılar içeren tanklar çalışma alanından uzak tutulmalıdır!
- Patlayıcı sıvıları, tozları veya gazların kaynak veya kesme işleminden dolayı ısınmasını engelleinyin!

UYARI**Duman ve gazlar!**

Duman ve gazlar nefes darlığına ve zehirlenmeye yol açabilir! Ayrıca çözücü maddelerin dumanları (klorlandırılmış hidrokarbon) ark kaynağının ultraviyole ışımı ile zehirli fosgene dönüşebilir!

- Yeterli temiz hava sağlayın!
- Çözücü maddelerin dumanlarını ark kaynağının ışına alanından uzak tutun!
- Gerekli durumlarda uygun bir solunum maskesi kullanın!

**Yangın tehlikesi!**

Kaynak işlemi esnasında oluşan yüksek ıslar, sıçrayan kivircimler, akkor parçalar ve sıcak curuflar nedeniyle alevler oluşabilir.

Sızan kaynak akımları da alevlerin oluşmasına neden olabilir!

- Çalışma alanındaki alev kaynaklarına dikkat edin!
- Kibrıt veya çakmak gibi kolay alev alan cisimleri yanınızda bulundurmayın.
- Çalışma alanında uygun söndürme ekipmanlarını hazır bulundurun!
- Kaynak işlemine başlamadan önce üzerinde çalışılan parçanın yanabilir artıklarını güzelce temizleyin.
- Kaynak yapılmış parçaların işlemlerine parçalar soğuduktan sonra devam edin.
Yanabilir malzemeler ile temasta bulunmalarını engelleyin!
- Kaynak hatlarını kurallara uygun bir şekilde bağlayın!

**Güvenlik uyarıları dikkate alınmadığında kaza tehlikesi!**

Güvenlik uyarılarının dikkate alınmaması hayatı tehlikeye yol açabilir!

- Bu talimattaki güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun!
- Ülkeye özel kaza önleme talimatlarını dikkate alın!
- Çalışma alanındaki kişileri kurallara uymaları konusunda uyarın!

**Birden fazla akım kaynağı birlikte kullanıldığında tehlike!**

Birden fazla akım kaynağı paralel veya seri birlikte kullanılacaksa, bu sadece bir uzman tarafından üreticinin önerileri doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. Tertibatlar ark kaynağı çalışmaları için ancak kontrol edildikten sonra kullanılmalıdır, bu şekilde izin verilen boşta çalışma geriliminin aşılması sağlanmalıdır.

- Cihaz bağlantısı yalnızca bir uzman tarafından yapılmalıdır!
- Münferit akım kaynakları devre dışı bırakıldığından tüm şebeke ve kaynak akımı hatları güvenli bir şekilde genel kaynak sisteminde ayrılmalıdır. (geri gerilimler nedeniyle tehlike!)
- Kutup değiştirici anahtarlı kaynak makineleri (PWS serisi) veya alternatif akım kaynağı makineleri (AC) birlikte devreye alınmamalı, çünkü basit bir yanlış kullanım sonucunda kaynak gerilimleri izin verilmeyen bir şekilde toplanabilir.

DİKKAT**Gürültü kirliliği!**

70 dBA'nın üzerindeki gürültü, işitme duyusuna kalıcı zarar verebilir!

- Uygun işitme koruması kullanın!
- Çalışma alanında bulunan kişilerin uygun işitme koruması takması gereklidir!

DİKKAT



Kullanıcının yükümlülükleri!

Cihazı çalıştırmak için ilgili ulusal yönergelere ve yasalara uyulmalıdır!

- Çerçeve yönetgenin (89/391/EWG), ve buna ait özel yönetelerin ulusal uygulaması.
- Özellikle işçiler tarafından çalışırken iş araçlarının kullanımında güvenlik ve sağlık koruması hakkında asgari kurallar ile ilgili yönerge (89/655/EWG).
- İlgili ülkenin iş güvenliği ve kaza önleme kuralları.
- Cihazın IEC 60974-9. uyarınca kurulması ve çalıştırılması.
- Kullanıcının güvenlik bilinciyle çalışıp çalışmadığını düzenli aralıklarla kontrol edin.
- Cihazın yandaki yönetmelik uyarınca düzenli kontrolü, IEC 60974-4.



Yabancı bileşenlerden kaynaklanan hasarlar!

Yabancı bileşenlerden kaynaklanan cihaz hasarlarında üretici garantisini ortadan kalkar!

- Yalnızca teslimat programımızda bulunan sistem bileşenleri ve seçenekler (akım kaynakları, kaynak torçları, elektrot tutucular, uzaktan ayarlayıcı, yedek ve aşınan parçalar vs.) kullanın!
- Aksesuar bileşenlerini yalnızca akım kaynağı kapalıken bağlantı yuvasına takın ve kilitleyin!



Parazitli kaynak akımından kaynaklanan makine arızaları!

Parazitli kaynak akımlarından dolayı koruyucu iletkenler zarar görebilir, makineler ve elektrikli tesisatları hasar görebilir, parçalar aşırı ısınabilir ve sonuç olarak yangınlar meydana gelebilir.

- Kaynak akımı hatlarının her zaman sağlam bir şekilde sabitlenmiş olduğuna dikkat edin ve düzenli olarak kontrol edin.
- Elektrik açısından kusursuz ve sağlam iş parçası bağlantılarına dikkat edin!
- Güç kaynağının gövde, araba, bağlantı noktaları gibi tüm elektrik iletkenlerinin izole edilmiş biçimde kurulması, sabitlenmesi veya asılması gerekmektedir!
- Matkap makinesi, taşlama makinesi ve benzerleri gibi diğer tür elektrikli işletme malzemelerini izole edilmemiş bir biçimde güç kaynağı, araba veya bağlantı noktaları üzerine bırakmayın!
- Kaynak torçlarını ve elektrot penselerini kullanılmadıklarında her zaman izole edilmiş bir biçimde saklayın!



Şebeke bağlantısı

Kamusal besleme şebekesine bağlantı ile ilgili gereklilikler

Yüksek performans makineleri besleme şebekesinden çektileri elektrik nedeniyle şebeke kalitesini etkileyebilirler. Bu neden bazı makine tipleri için bağlantı sınırlamaları veya mümkün olan azami performans empedansı veya kamusal şebeke ile olan arayüzde gerekli olan asgari besleme kapasitesi ile ilgili gereklilikler (ortak arayüz noktası PCC) geçerli kılınabilir ancak bu işlem için de makinelerin teknik verilerinin dikkate alınması gerekmektedir. Böyle bir durumda besleme şebekesinin işletmecisi ile görüşerek makinenin şebekeye bağlanıp bağlanamayacağıının tespit edilmesi makinenin işletmecisinin veya kullanıcısının sorumluluğu altındadır.

DİKKAT**EMV-Makine sınıflandırması**

IEC 60974-10 standartına göre kaynak makineleri elektromanyetik tolerans açısından iki sınıfa bölünmüştür "Bkz. 8, Teknik veriler":

Sınıf A Makineler kamusal alçak gerilim-besleme şebekelerinden elektrik enerjisini elde edildiği konut alanlarında kullanılamaz. A sınıfı makineler için elektromanyetik tolerans güvence altına alındığında bu alanlarda güçlükler söz konusu olabilir ve ayrıca hatlara bağlı arızaların yanında işime kaynaklı arızalar da söz konusu olabilir.

Sınıf B Makineler sanayi ve konut alanlarında, kamusal alçak gerilim-besleme şebekesine bağlı olan konut alanları da dahil olmak üzere, istenilen EWM gerekliliklerini karşılamaktadır.

Kurulum ve işletim

ark kaynağı makinelerinin işletiminde tüm kaynak makineleri standartın gerektirdiği emisyon sınır değerlerine uyduğu halde bazı durumlarda elektro-manyetik arızalar meydana gelebilir. Kaynak işleminden kaynaklanan arızalardan kullanıcı sorumludur.

Ortamdaki olası elektromanyetik sorunların **değerlendirilmesi için** kullanıcının aşağıdaki hususları dikkate alması gerekmektedir: (ayrıca bakınız EN 60974-10 Ek A)

- Şebeke, kontrol, sinyal ve telekomünikasyon hatları
- Radyo ve televizyon cihazları
- Bilgisayarlar ve diğer kontrol tesisatları
- Emniyet tertibatları
- yakın çevrede bulunan kişilerin sağlığı, özellikle de kalp ritm cihazı ve işitme cihazı kullanan kişilerin sağlığı
- Kalibrasyon ve ölçüm tertibatları
- Çevrede bulunan diğer tertibatların arıza dayanımı
- kaynak işlemlerinin yerine getirilmesi gereken çalışma saatleri

Yayılmış arızaların azaltılması ile ilgili öneriler

- Şebeke bağlantısı, örneğin ek şebeke filtresi veya metal borular ile muhafaza
- ark kaynağı tertibatının bakımı
- kaynak kutupları mümkün olduğunda kısa ve birbirine yakın olmalı ve yerden yürütülmeli
- Potansiyel eşitleme
- iş parçasının topraklanması. İş parçasının doğrudan topraklanması mümkün olmadığı durumlarda bağlantının uygun kondansatörler ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
- Çevrede bulunan diğer tertibatların veya tüm kaynak tertibatının muhafaza edilmesi

2.4 Taşıma ve kurulum

UYARI



Koruyucu gaz tüplerinin yanlış kullanımı!

Koruyucu gaz tüplerinin yanlış biçimde kullanılması ağır yaralanmalarla birlikte ölüme de neden olabilir.

- Gaz üreticilerinin ve basınçlı gaz yönetmeliğinin talimatlarına uygun hareket edin!
- Koruyucu gaz tüpünü öngörülen tüp bağlantı yerine yerleştirin ve güvenlik elemanları ile emniyete alın!
- Koruyucu gaz tüpünün isınmasını engelleyin!



Vinçle taşınabilir makinelerin izinsiz taşınması kaza tehlikesi oluşturur!

Makinenin vinçle taşınması ve asılmamasına izin verilmemektedir! Makine düşebilir ve kişilerin yaralanmasına neden olabilir! Kabzeler ve tutucular sadece elle taşıma yapmak için uygundur!

- Makine vinçle taşınmaya veya asılmaya uygun değildir!

DİKKAT



Devrilme tehlikesi!

İşlemler ve kurulum esnasında makine devrilebilir, insanlar yaralanabilir veya zarar görebilir. Devrilme emniyeti 10°lik bir açıya kadar (IEC 60974-1'e uygun olarak) temin edilmiştir.

- Makineyi düz, sağlam bir zemin üzerinde kurun veya taşıyın!
- Aksasuarları uygun malzemeler ile emniyete alın!



Bağlantısı kesilmeyen besleme hatlarından kaynaklanan hasarlar!

Nakil sırasında bağlantısı kesilmeyen besleme hatları (elektrik hatları, kumanda hatları vs.) örneğin bağlı cihazların devrilmesi ve insanların zarar görmesi gibi tehlikelere yol açabilir!

- Besleme hatlarını çıkarın!

DİKKAT



Dik olmayan konumda çalışma nedeniyle oluşan makine arızaları!

Makineler dik konumda çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır!

İzin verilmeyen konumlarda çalıştırırmak makine arızalarına neden olabilir.

- Taşıma ve çalışma işlemleri sadece dik konumda gerçekleştirilmelidir!

2.4.1 Ortam koşulları

DİKKAT



Kurulum yeri!

Makine sadece uygun, yeterli taşıma kapasitesine sahip ve düz bir zeminde (açık havada da IP 23'e göre) kurulabilir ve işletilebilir!

- Kaymalara karşı dayanıklı, düz bir zemin ve iş yerinin yeterli derecede aydınlatılmasını sağlayın.
- Makinenin daima güvenli bir biçimde kullanılması sağlanmalıdır.

DİKKAT



Kirlenmelerden kaynaklanan cihaz hasarları!

Alışılmadık miktarda toz, asit, korozif gazlar ya da maddeler cihaza zarar verebilir.

- Yüksek miktarda duman, buhar, yağ buharı ve taşlama tozları engellenmelidir!
- Tuz içerikli ortam havası (deniz havası) engellenmelidir!



İzin verilmeyen ortam koşulları!

Yetersiz havalandırma performansın düşmesine ve makine arızalarına neden olur.

- Ortam koşullarına uyum sağlayın!
- Soğuk hava giriş ve çıkış açıklıklarını açık tutun!
- Engeller ile arada en az 0,5 m'lik bir mesafe bulunmalıdır!

2.4.1.1 Çalışır durumda

Ortam havasının sıcaklık aralığı:

- -25 °C ila +40 °C

Bağıl nem:

- 40 'de %50'ye kadar
- 20 'de %90'a kadar

2.4.1.2 Nakliyat ve Depolama

Kapalı mekanda depolayın, ortam havası sıcaklık aralığı:

- -30 °C ile +70 °C arasında

Bağıl hava nemi

- 20 °C 'de azami %90

3 Amaca uygun kullanım

UYARI



Amaca uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan tehlikeler!

Bu cihaz en son teknolojiye göre ve kural ve standartlara göre üretilmiştir. Amacına uygun olarak kullanılmasa durumunda cihaz, kişiler, hayvanlar ve eşyalar için tehlike arz edebilir. Bundan kaynaklanan hiçbir zarar için sorumluluk kabul edilmez!

- Cihaz yalnızca amacına uygun olarak ve eğitimli, uzman personel tarafından kullanılmalıdır!
- Cihazı kurallara aykırı olarak değiştirmeyin ya da yapısal değişiklik yapmayın!

3.1 Uygulama alanı

3.1.1 WIG kaynağı

Doğru akım ile TIG kaynağı

Temassız HF-ateşleme veya Liftarc ile kontak ateşlemesi.

3.1.1.1 activArc

EWM-activArc işlemi dinamiği yüksek regülatör sistemi ile, örneğin manuel kaynaklama esnasında kaynak torcu ile kaynak banyosu arasındaki mesafe değişikliklerinde elde edilen performansın neredeyse sabit kalmasını sağlamaktadır. Torç ile kaynak banyosu arasındaki mesafenin kısalmasından kaynaklanan gerilim kayipları bir akım yükselmesi (volt başına amper A/V) telafi edilmekte ve geriye döndürülmektedir. Bu sayede tungsten elektrodunun kaynak banyosu içerisinde yapışması zorlaştırmakta ve tungsten kalıntıları azaltılmaktadır. Bu durum özellikle yapıştırma & punta kaynağında avantaj sağlamaktadır!

3.1.1.2 spotArc

Bu işlem çelik ve CrNi alaşımlarından üretilmiş ve kalınlıkları 2,5 mm'ye kadar değişen saçların birleştirilmesi veya bağlantı kaynaklarının yapılması için kullanılabilir. Birbirlerinden farklı kalınlıklara sahip olan saçların da üst üste kaynak yapılması mümkündür. Tek taraflı uygulama sayesinde yuvarlak veya dört köşeli borular gibi içi boş profillerin üzerine saçlar da kaynaklanabilemektedir. Ark punta kaynağı esnasında üstteki sac ark tarafından eritilerek delinir ve alttaki sac eritilir. Görünür alanlarda bile hiç veya çok az kaynak sonrası işleme gerektiren düz ve hafif pürüzlü kaynak noktaları oluşur.

3.1.1.3 Spotmatic

spotArc işletme tipine kıyasla ark, torç tetiği devreye alınarak yapılan klasik yöntemle değil, tungsten elektrodunun kısa süreliğine iş parçasına uygulanmasıyla başlatılır. Torç tetiği kaynak işleminin serbest bırakılması içindir.

3.1.2 E-Manüel kaynağı

Ark elektrod kaynağı veya kısa örtülü elektrod kaynağı. İşlem, arkın erimekte olan bir elektrod ve bir kaynak banyosu arasında yanmakta olması ile belirginleşmektedir. Atmosfer karşısındaki her türlü koruyucu etki elektrodun muhafazasından çıkar.

3.2 Geçerli olan diğer belgeler

3.2.1 Garanti

AÇIKLAMA



Diğer bilgileri ekteki tamamlayıcı "Cihaz ve firma bilgileri, bakım ve kontrol, garanti" adlı formlarda bulabilirsiniz!

3.2.2 Uygunluk beyanı



Tanımlanan cihazın tasarımı ve yapısı AT yönetmeliklerine uygundur:

- AT Düşük Voltaj Yönetmeliği (2006/95/ EG)
- AT- EMV Yönetmeliği (2004/108/ EG)

İzinsiz değişiklik, hatalı tamirat, "Ark kaynağı tertibatları - çalışma sırasında denetim ve kontrol" ile ilgili süreklere uyulmaması ve/veya EWM tarafından açıkça onaylanmayan izinsiz yapısal değişiklikler yapılması durumunda, bu beyan geçerliliğini kaybeder. Her ürünne spesifik bir uygunluk beyanının aslı eklenmiştir.

3.2.3 Yüksek elektrik riski olan ortamda kaynak



Cihazlar kurallara ve IEC / DIN EN 60974 ve VDE 0544 standartlarına uygun olarak yüksek elektrik riski olan ortamlarda kullanılabilir.

3.2.4 Servis belgeleri (yedek parçalar ve devre şemaları)



TEHLİKE



Hatalı tamirat ve modifikasiyon yapılamaz!

Yaralanmaları ve cihazda hasar meydana gelmesini önlemek için cihaz yalnızca eğitimli, yetkin kişiler tarafından tamir ya da modifiye edilmelidir!

İzinsiz müdahalelerde garanti ortadan kalkar!

- Tamir gereğinde yetkin kişileri (eğitimli servis personeli) görevlendirin!

Devre diyagramları orijinal durumda cihazın yanında bulunmaktadır.

Yedek parçalar yetkili satıcıdan alınabilir.

3.2.5 Kalibrasyon / Doğrulama

İşbu belge ile, bu cihazın geçerli IEC/EN 60974, ISO/EN 17662, EN 50504 normlarına göre kalibrasyonlu ölçüm araçlarıyla kontrol edildiğini ve izin verilen toleranslara uyduğunu onaylıyorum. Tavsiye edilen kalibrasyon aralığı: 12 ay.


4 Cihaz açıklaması - Hızlı genel bakış

AÇIKLAMA



Açıklama metninde, mümkün olan maksimum cihaz konfigürasyonu belirtilir.
Duruma bağlı olarak, bağlantı olanağı opsiyonu sonradan eklenmelidir "Bkz. 9, Ek donanım".


4.1 Önden görünüm

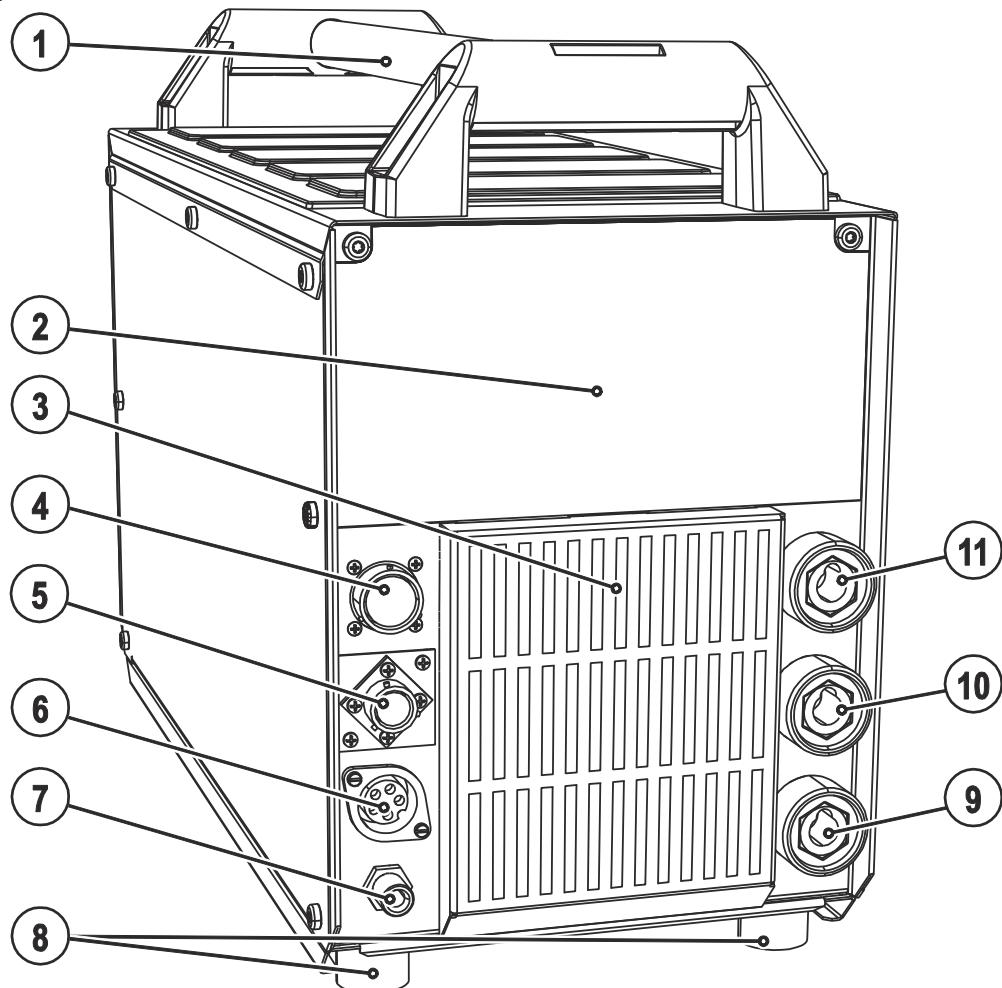

Şekil 4-1

Poz.	Sembol	Tanım
1		Taşıma sapı
2		Cihaz kumandası "Bkz. 4, Cihaz açıklaması - Hızlı genel bakış"
3		Soğutma havası giriş deliği
4		Bağlantı soketi, 19 kutuplu Uzaktan kumanda bağlantı
5		Bağlantı soketi, 8 kutuplu / 12 kutuplu (varyanta bağlı) 8 kutuplu: Kontrol kablosu TIG yukarı/aşağı veya potansiyometreli torç
		12 kutuplu: Kontrol kablosu TIG yukarı/aşağı torç LED göstergeli (opsiyonlu)
6		Bağlantı soketi, 5 kutuplu Kumanda hattı TIG standart torç
7		Bağlantı rakoru G 1/4“, kaynak akımı „-“ (DC polaritede) TIG kaynak torcu için koruyucu gaz bağlantısı (sarı isolasyon kafalı)
8		Makine ayakları
9		Bağlantı soketi, kaynak akımı „+“ (DC polaritede) İş parçası ucu bağlantı
10		Bağlantı soketi, kaynak akımı „-“ (DC polaritede) TIG kaynak torcu bağlantı
11		Bağlantı soketi, kaynak akımı „-“ (DC polaritede) Elektrot pensesi bağlantı


4.2 Arkadan görünüm

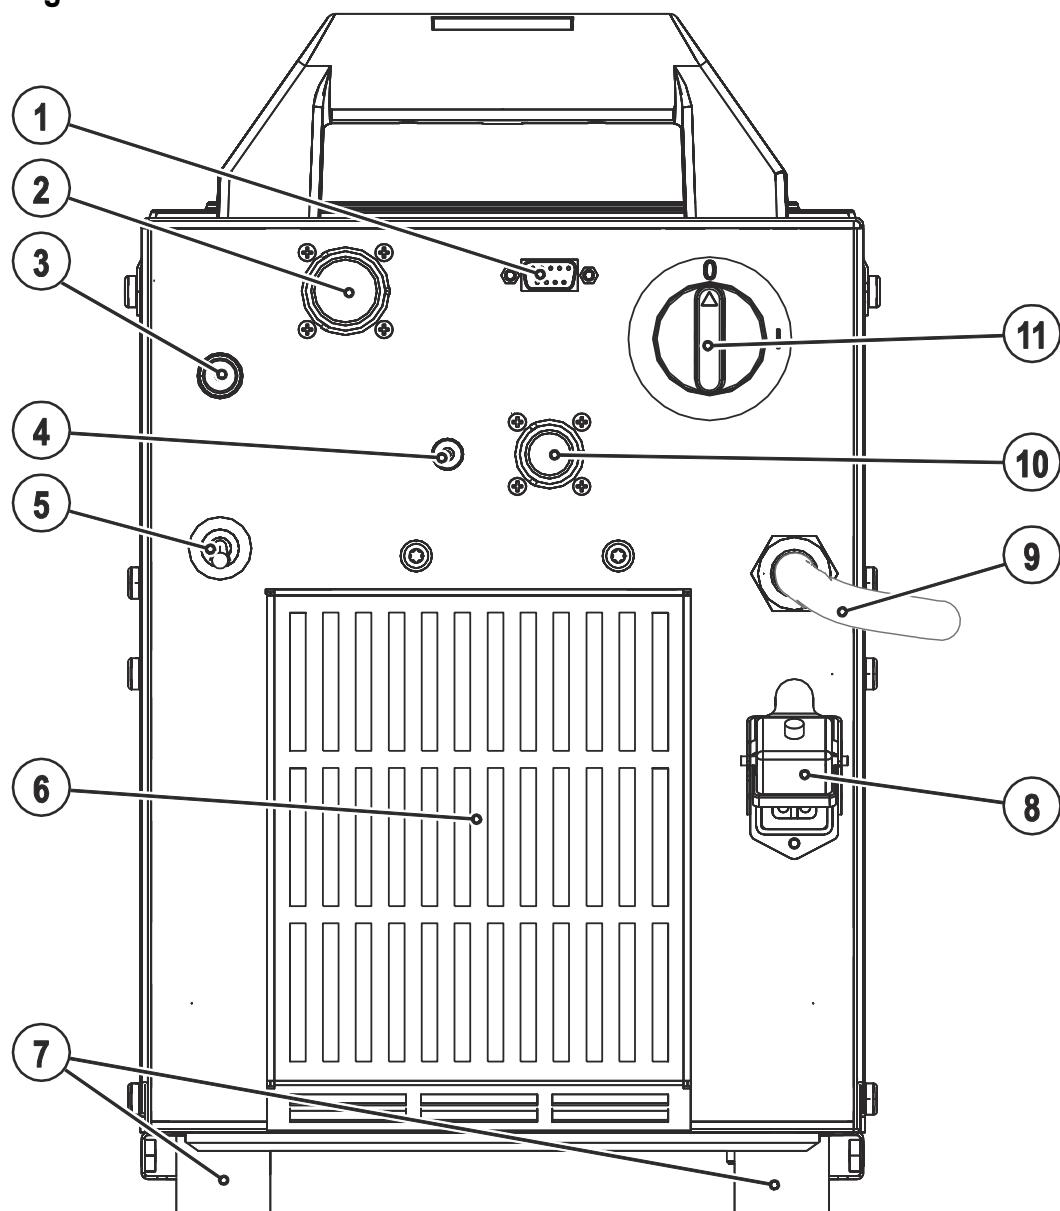

Şekil 4-2

Poz.	Sembol	Tanım
1		PC arayüzü , seri (9 kutuplu D-Sub bağlantı noktası)
2		Bağlantı noktası 19 kutuplu Analog mekanize kaynak için arayüz
3		Bağlantı raforu G ^{1/4} " Basınç düşürücüden gelen koruyucu gaz bağlantısı
4		"Omatik sigorta" tuşu; Emniyet: <ul style="list-style-type: none"> Ateşleme ünitesi Gaz valfi 7 kutuplu, dijital arayüzlerde çevre birimi makineleri (makine arka tarafı) Tetiklenen otomatik sigortayı devreye alarak resetleyin
5		Ateşleme tipleri değiştirme şalteri "Bkz. 5.8.5, Ark tutuşması" HF = HF yüksek frekans tutuşma
6		Soğutma havası çıkış deliği
7		Makine ayakları
8		4 kutuplu bağlantı noktası Soğutma cihazı gerilim beslemesi
9		Şebeke bağlantı kablosu "Bkz. 5.7, Şebeke bağlantısı"
10		8 kutuplu bağlantı noktası Soğutma cihazının kumanda hattı
11		Ana şalter, cihazı açma/kapatma

4.3 Cihaz kumandası - Kullanım elemanları

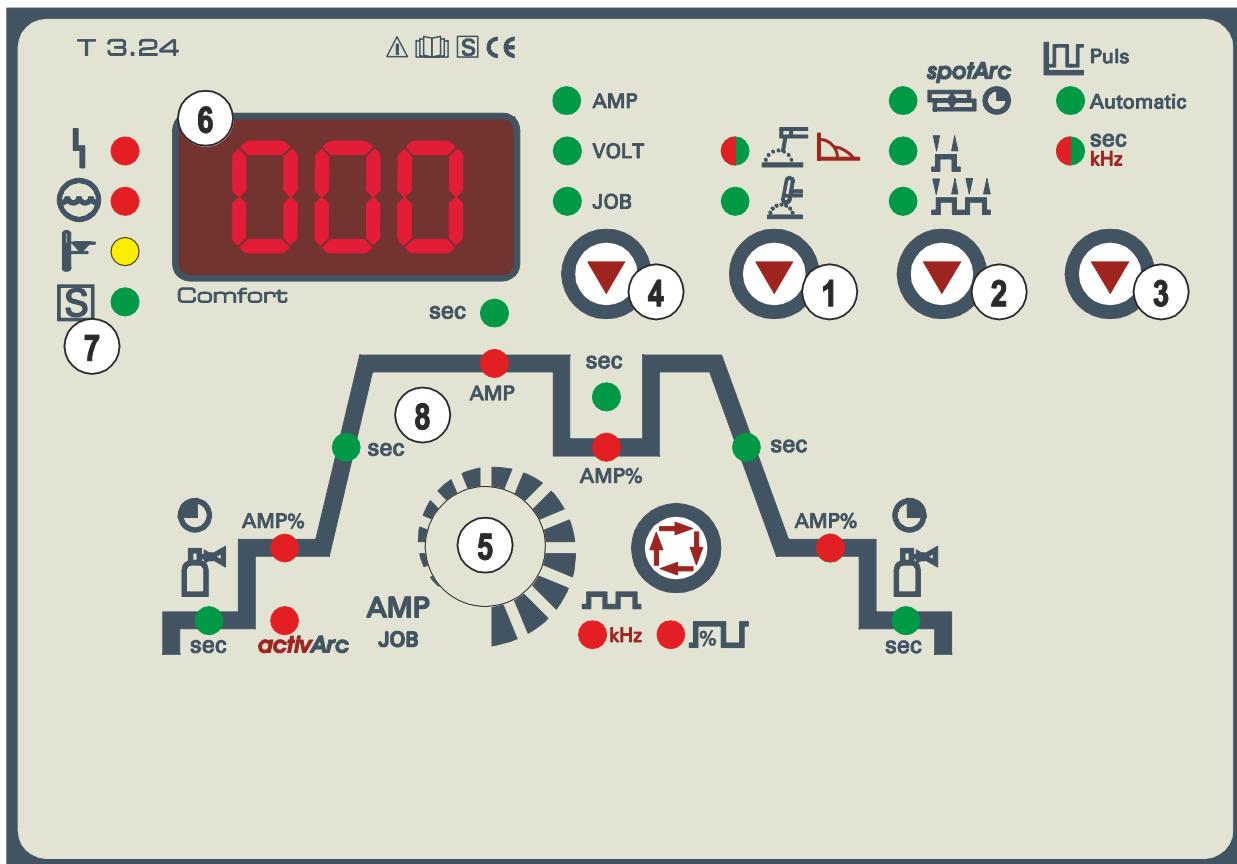


Şekil 4-3

Poz.	Sembol	Tanım
1		Kaynak yöntemi tuşu Örtülü elekrot kaynağı, yeşil yanar / Arcforce ayarı, kırmızı yanar TIG kaynağı
2		İşletme tipi tuşu spotArc / Spotmatic (Punta zamanı ayar aralığı) 2-döngü 4-döngü
3		Tuş takımı TIG-palslama Automatic TIG-pals otomatiği (frekans ve denge) sec kHz TIG-zamanlı palslama, yeşil yanar / hızlı TIG-DC-frekanslı ve dengeli palslama, kırmızı yanar
4		Gösterge / JOB numarası değiştirme tuşu AMP Kaynak akımı göstergesi VOLT Kaynak gerilimi göstergesi JOB JOB numarası gösterimi ve seçimi
5		Döner buton kaynak parametreleri ayarı Akımların, zamanların ve parametrelerin ayarlanması.
6		Üç haneli gösterge Kaynak parametresi göstergesi "Bkz. 5.8.3.4, Kaynak bilgisi göstergesi".

Poz.	Sembol	Tanım
7		Arıza- / durum göstergeleri Ortak arıza sinyal ışığı Eksik su sinyal ışığı (kaynak torcu soğutması) Aşırı sıcaklık sinyal ışığı İşareti sinyal ışığı
8		Fonksiyon akışı (bakınız bir sonraki bölüm)

4.3.1 Fonksiyon akışı

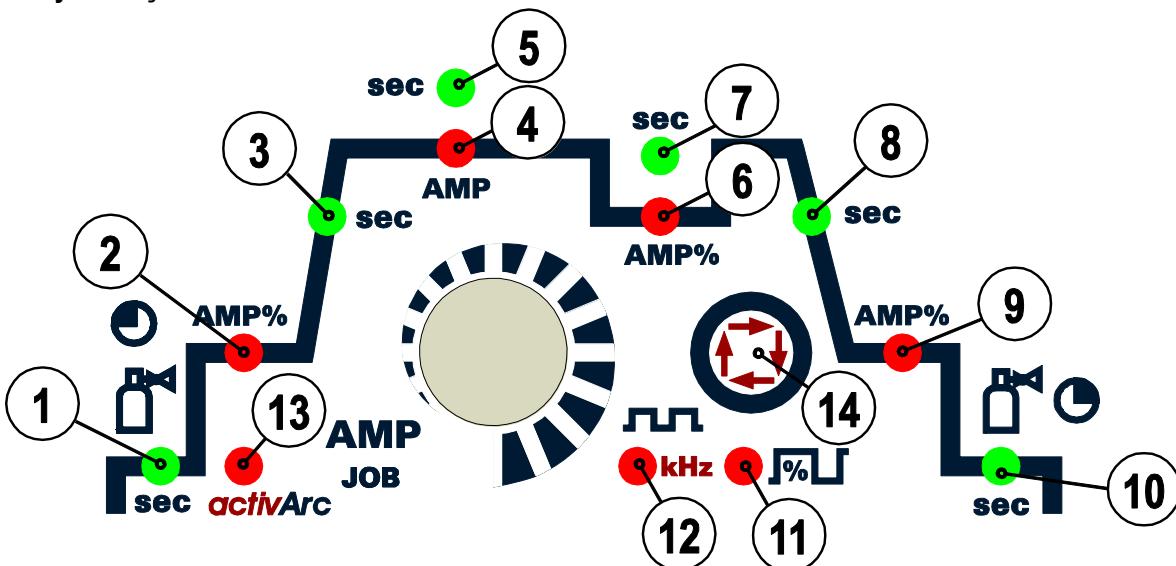

Şekil 4-4

Poz.	Sembol	Tanım	
1	sec	Başlangıç gaz akışı zamanı (TIG) Ayar aralığı mutlak 0,0 saniye - 20,0 saniye (0,1 saniyelik adımlar)	
2	AMP%	Başlatma akımı (TIG) Ana akıma yüzdesel olarak bağlıdır. Ayar aralığı %1 - %200 (%1'lük- adımlar). Başlatma akımı aşamasında palslama yoktur.	Sıcak başlama akımı (örtülü elektrot) Ana akıma yüzdesel olarak bağlıdır. Ayar aralığı %1 ila %200 (%1'lük-adımlar)
3	sec	Çıkış rampası zamanı (TIG) Ayar aralıkları: 0,00 saniye - 20,0 saniye (0,1 saniyelik- adımlar). Çıkış rampası zamanı 2-döngü ve 4-döngü için ayrı olarak ayarlanabilmektedir.	Sıcak başlama zamanı (örtülü elektrot) Ayar aralıkları: 0,00 saniye - 10,0 saniye (0,1 saniyelik-adımlar)
4	AMP	Ana akım (TIG) / pals akımı I asgari ile I azami (1 A adımlar)	Ana akım (örtülü elektrod) I asgari ile I azami (1 A adımlar)
5	sec	Pals zamanı / rampa zamanı AMP%'den AMP'e <ul style="list-style-type: none"> Ayar aralığı pals zamanı: 0,01 s ile 20,0 s (0,01 s-adım < 0,5 s; 0,1 s-adım > 0,5 s) Pals zamanı palslama esnasındaki ana akım fazı (AMP) için geçerlidir. Ayar aralığı rampa zamanı (tS2) : 0,0 s ile 20,0 s "Bkz. 5.8.8, Pals versiyonları" 	
6	AMP%	İkinci akım (TIG) / pals mola akımı Ayar aralığı %1 ile %200 arasında (%1'lük adımlar). Ana akıma yüzdesel olarak bağlıdır.	
7	sec	Pals duraklama zamanı / rampa zamanı AMP'den %AMP'ye <ul style="list-style-type: none"> Ayar aralığı pals duraklama: 0,01 s ile 20,0 s (0,01 s-adım < 0,5 s; 0,1 s-adım > 0,5 s) Ayar aralığı rampa zamanı (tS1): 0,0 s ile 20,0 s "Bkz. 5.8.8, Pals versiyonları" Pals zamanı ikinci akım fazı için geçerlidir (AMP%)	
8	sec	Düşme rampası-zamanı (TIG) 0,00 saniye ile 20,0 saniye arasında (0,1 saniyelik adımlar). Düşme rampası zamanı 2-döngü ve 4-döngü için ayrı ayrı ayarlanabilir durumdadır.	
9	AMP%	Bitiş krater akımı (TIG) Ayar aralığı %1 ile % 200 arasında (%1'lük-adımlar). Ana akıma yüzdesel olarak bağlıdır.	
10	sec	Bitiş gaz akışı zamanı (TIG) Ayar aralıkları: 0,00 saniye - 40,0 saniye (0,1 saniyelik-adımlar).	

Poz.	Sembol	Tanım
11		Denge TIG-DC Palslama (15 kHz) Ayar aralığı: %1 ile % +99 arasında (1 %-adımlar)
12		Frekans TIG-DC Palslama (15 kHz) Ayar aralığı: 50 Hz ile 15 kHz arasında
13		TIG kaynak işlemi activArc <ul style="list-style-type: none">• activArc açma veya kapama (on / off)• activArc özelliklerinin ayarlanması (ayar aralığı: 0 - 100)
14		Kaynak parametresi tuşu Kaynak parametrelerini kullanılan kaynak yöntemine ve işletme tipine bağlı olarak seçin.

5 Yapı ve İşlev

5.1 Genel bilgiler

UYARI

Elektrik gerilimi nedeniyle yaralanma tehlikesi!

Elektrik ileten parçalara, örneğin kaynak akımı yuvalarına dokunmak hayatı tehlkiye yol açabilir!

- Kullanım kılavuzunun ilk sayfalarındaki güvenlik açıklamalarını dikkate alın!
- Cihazın işletmeye alınması sadece ark kaynak cihazlarının kullanım konusunda yeterli bilgiye sahip olan kişiler tarafından gerçekleştirilebilir!
- Bağlantıları ya da kaynak hatlarını (örneğin elektrot tutucu, kaynak torcu, işlem parçası hattı, arabirimler) cihazı kapattıktan sonra bağlayın!

DİKKAT

Kaynak akımı bağlantısında yanma tehlikesi!

Kıllı olmayan kaynak akımı bağlantıları nedeniyle bağlantılar ve hatlar ısınabilir ve temas anında yanmaya neden olabilir!

- Kaynak akımı bağlantılarını her gün kontrol edin ve gerekirse sağa döndürerek kilitleyin.

Elektrik akımı kaynaklı tehlikeler!

Dönüşümlü olarak farklı yöntemlerle kaynak yapılrsa ve kaynak torcu ve de elektrot tutucusu makineye bağlı kalırsa, tüm hatlarda aynı zamanda boşta çalışma gerilimi veya kaynak gerilimi bulunur.

- Çalışma başlangıcında ve çalışma aralarında bu yüzden torcu ve elektrot tutucusunu her zaman yalıtımlı olarak kenara koyun!

DİKKAT

Toz koruma kapaklarının kullanımı!

Toz koruma kapakları bağlantı yuvalarını ve dolayısıyla cihazı kirden ve cihaz hasarlarından korur.

- Bağlantıda hiçbir ek donanım bleşeni çalıştırılmıyor, toz koruma kapağı takılı olmalıdır.
- Arıza ya da kayıp durumunda toz koruma kapağının yerine yeni konmalıdır!

5.2 İşlem parçası kontrolü, genel

DİKKAT

İş parçası ucunun uygun şekilde bağlanmamasından kaynaklanan yanma tehlikesi!

Bağlantı parçaları üzerindeki boyra, pas ve kirlenmeler elektrik akımını engeller ve parçalar ile makinelerin ısınmasına neden olabilir!

- Bağlantı parçalarını temizleyin!
- İş parçası ucunu güvenli bir biçimde sabitleyin!
- İş parçasının konstrüksiyon parçalarını kaynak akımı geri hattı olarak kullanmayın!
- Kusursuz bir elektrik akımının olmasına dikkat edin!

5.3 Taşıma ve kurulum

UYARI



Vinçle taşınabilir makinelerin izinsiz taşınması kaza tehlikesi oluşturur!
Makinenin vinçle taşınması ve asılmasına izin verilmemektedir! Makine düşebilir ve kişilerin yaralanmasına neden olabilir! Kabzeler ve tutucular sadece elle taşıma yapmak için uygundur!

- Makine vinçle taşınmaya veya asılmaya uygun değildir!

DİKKAT



Kurulum yeri!

Makine sadece uygun, yeterli taşıma kapasitesine sahip ve düz bir zeminde (açık havada da IP 23'e göre) kurulabilir ve işletilebilir!


- Kaymalara karşı dayanıklı, düz bir zemin ve iş yerinin yeterli derecede aydınlatılmasını sağlayın.
- Makinenin daima güvenli bir biçimde kullanılması sağlanmalıdır.

5.3.1 Taşıma kemeriinin uzunluğunu ayarlama

AÇIKLAMA



Ayar için örnek olarak illüstrasyonda kemeri uzatılması gösterilmektedir. Kısaltmak için kemer uçlarının zıt yönlerde geçirilmesi gerekmektedir.

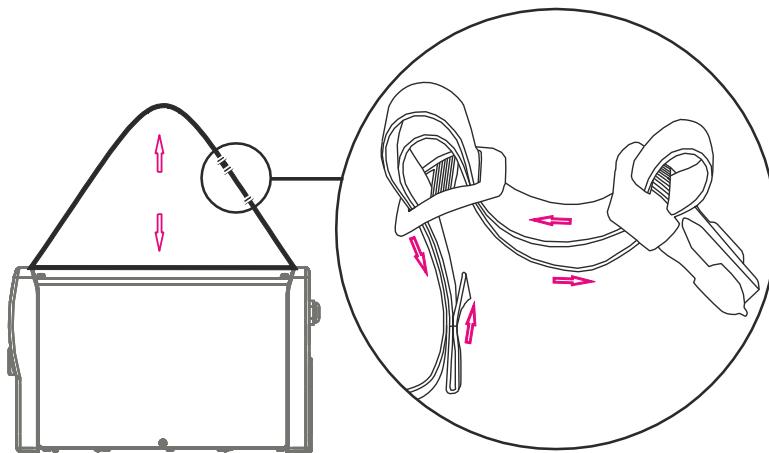

Şekil 5-1

5.4 Cihaz soğutması

Güç ünitelerinin en uygun devreye girme süresine erişmek için aşağıdaki koşullara dikkat edin:

- Çalışma yerinin yeterince havalandmasını sağlayın.
- Cihazın hava giriş ve çıkış deliklerini örtmeyin.
- Cihazın içine metal parçalar, toz veya diğer yabancı maddeler girmemelidir.


5.5 Kaynak torcu soğutması

5.5.1 Soğutma modülü bağıltısı

AÇIKLAMA



Aksesuar bileşenlerinin ilgili dokümanlarını dikkate alın!

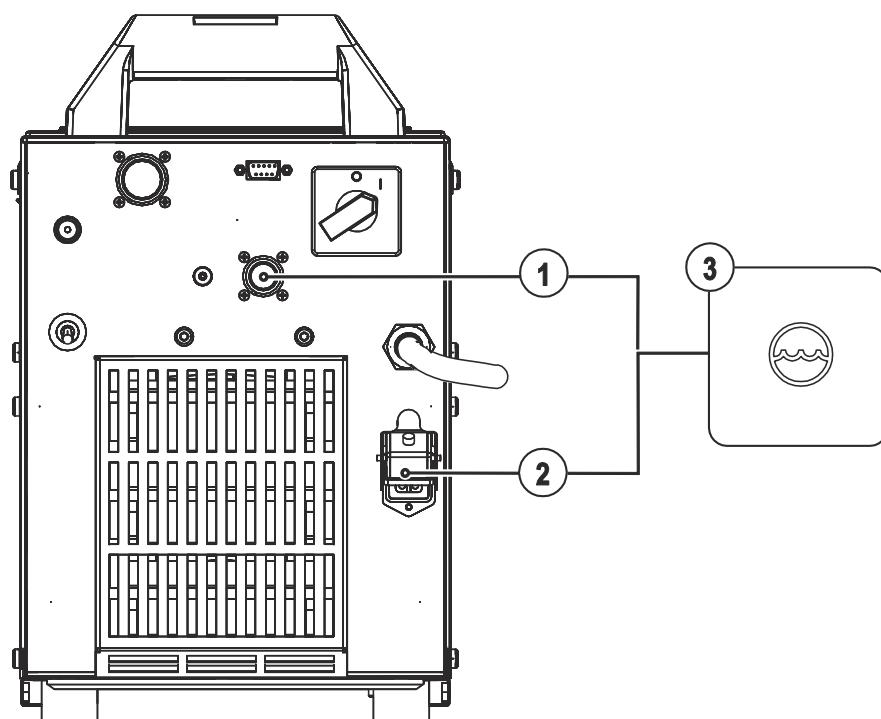

Şekil 5-2

Poz.	Sembol	Tanım
1		8 kutuplu bağlantı soket yuvası Soğutma cihazının kumanda hattı
2		4 kutuplu bağlantı soket yuvası Soğutma cihazı gerilim beslemesi
3		Soğutma modülü

Kaynak makinesine giden kontrol ve besleme hattı

Soğutma ve kaynak makinesi arasındaki bağlantı iki hat tarafından sağlanır.

- Kontrol hattı bağlantı soketini kaynak makinesine takın.
- Besleme hattı bağlantı soketini kaynak makinesine takın.

5.6 Kaynak akımı hatlarının döşenmesi ile ilgili uyarılar


AÇIKLAMA

Kurallara aykırı bir şekilde döşenmiş olan kaynak akımı hatları ark üzerinde arızalara (yanıp sönmelere) neden olabilir!

HF ateşleme tertibatı (MIG/MAG) olmayan güç kaynaklarının hortum paketi ve iş parçası ucu mümkün olduğunda uzun, bitişik, paralel yönlendirilmelidir.

HF ateşleme tertibatlı (TIG) güç kaynaklarının hortum paketini ve iş parçası ucunu uzun paralel, yak. 20 cm'lik mesafede döşeyin, bu şekilde HF sıçramaları önlenir.

Karşılıklı etkileşimleri önlemek için, başka güç kaynaklarının hatlarına yak. 20 cm'lik asgari mesafeye uyun.

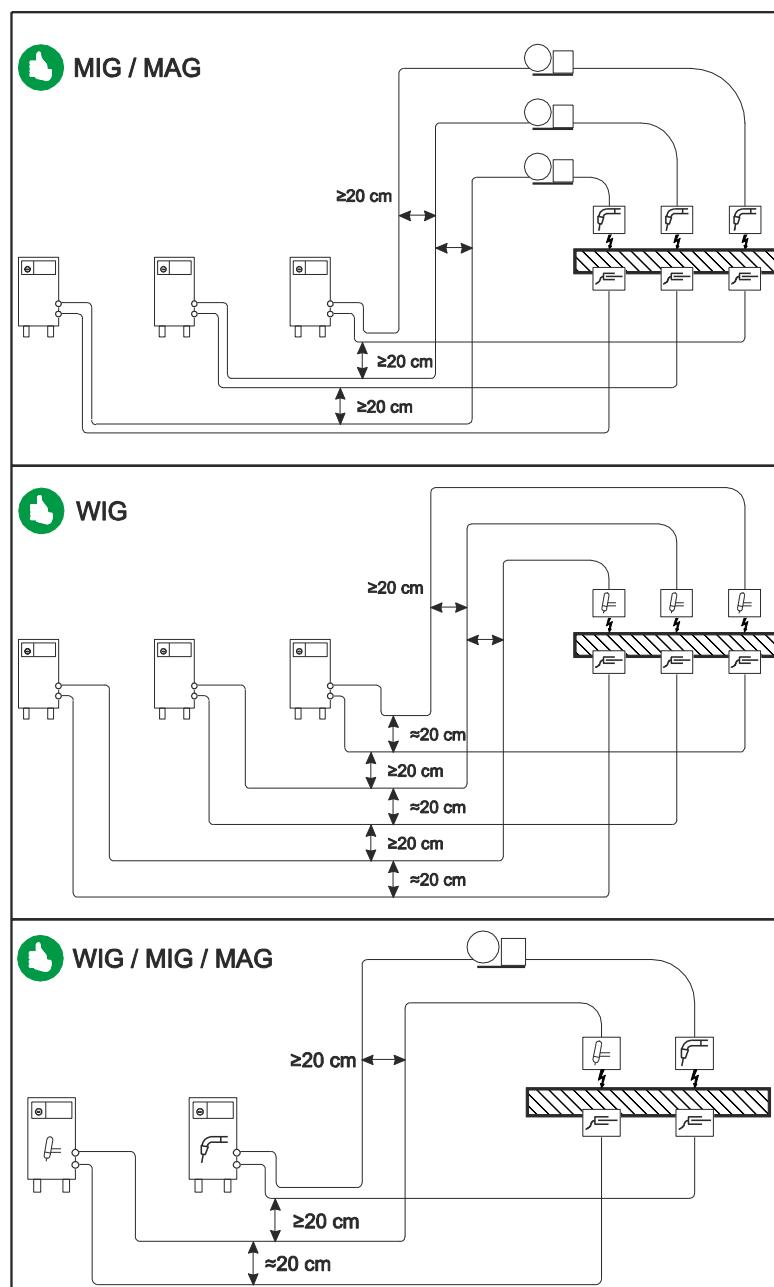


Şekil 5-3

AÇIKLAMA



Her bir kaynak makinesi için iş parçasına özel olarak ayrı bir iş parçası ucu kullanın!

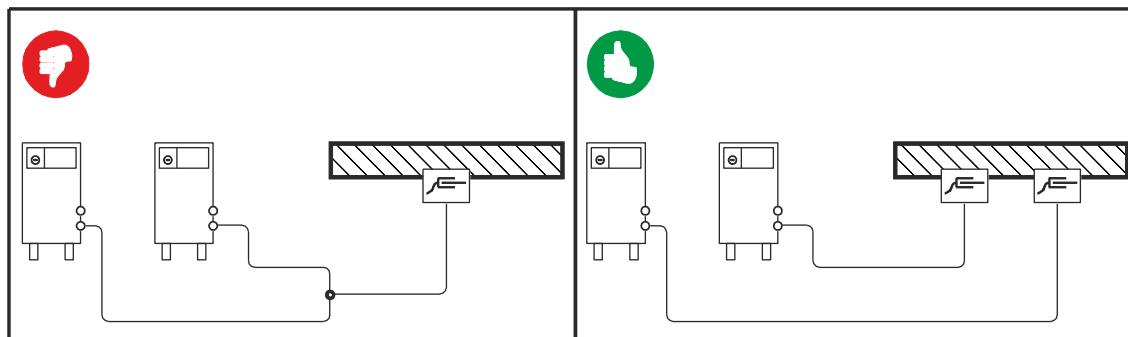

Şekil 5-4


AÇIKLAMA



Kaynak akımı hatlarını, kaynak torçlarını ve ara hortum paketlerini tam olarak çözün. Düğümlerin oluşmasını engelleyin!

Kablo uzunlukları temel olarak gereklilik olandan uzun olmamalıdır.

Fazla kablo uzunlukları kıvrılarak döşenmelidir.

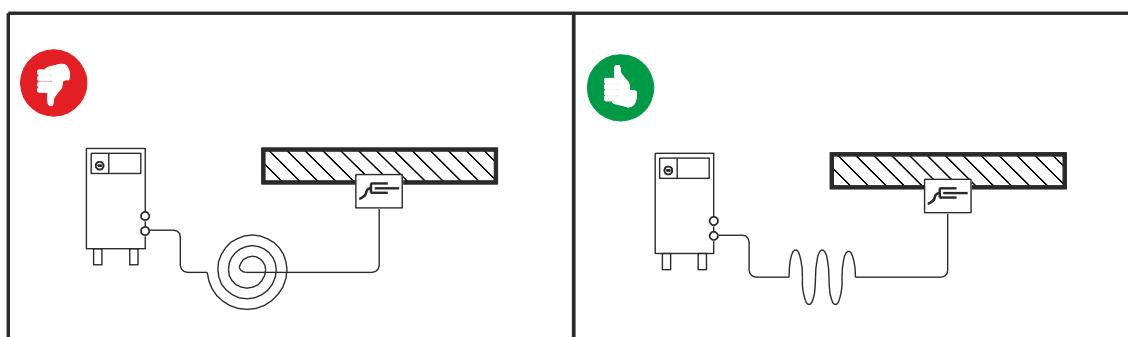

Şekil 5-5

5.7 Şebeke bağlantısı

TEHLİKE



Uygun olmayan şebeke bağlantısından kaynaklanan tehlikeler!

Uygun olmayan şebeke bağlantısı insanların yaralanmasına ve maddi hasarların oluşmasına neden olabilir!

- Makineyi sadece talimatlara uygun olarak bağlanmış olan bir koruyucu iletkeni olan bir priz ile kullanın.
- Yeni bir şebeke soketinin bağlanması gerekiyorsa, bu işlem sadece ilgili ülke kanunlarına veya eyalet yasalarına göre yetkilendirilmiş olan bir uzman elektrikçi tarafından gerçekleştirilebilir!
- Şebeke soketi, priz ve güç beslemesi düzenli aralıklarla bir uzman elektrikçi tarafından kontrol edilmelidir!
- Jeneratör işleminde jeneratörün kullanım talimatına uygun olarak topraklanmalıdır. Elde edilen şebeke koruma sınıfı I'e uygun olan makinelerin işletilmesinde kullanılmak zorundadır.


5.7.1 Şebeke türü

AÇIKLAMA



Makine aşağıdaki seçeneklerden birine bağlanabilir;

- Topraklanmış nötr iletkenli üç fazlı-4-iletken-sistemi
- İstenilen bir yerle topraklanmış üç fazlı-3-iletken sistemi,
örneğin bir dış iletkene bağlanıp işletilebilir.

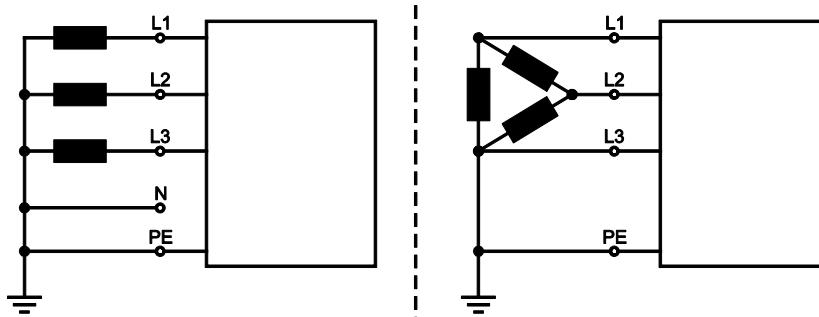

Şekil 5-6

Lejant Poz.	Açıklama	Renk kodu
L1	Dış iletken 1	kahverengi
L2	Dış iletken 2	siyah
L3	Dış iletken 3	gri
N	Nötr iletken	mavi
PE	Koruyucu iletken	yeşil-sarı

DİKKAT



İşletim gerilimi - şebeke gerilimi!

Makinede herhangi bir hasarın söz konusu olmaması için güç levhası üzerinde belirtilmiş olan işletme geriliminin

şebeke gerilimi ile aynı olması gerekmektedir!

- "Bkz. 8, Teknik veriler"!


- Kapatılmış makinenin şebeke soketini ilgili prize takın.

5.8 WIG kaynağı

5.8.1 Kaynak torcu ve iş parçası ucu bağlantısı

AÇIKLAMA

Kaynak torçunu kaynak görevine uygun olacak şekilde hazırlayın
(bakınız torç kullanım kılavuzu).

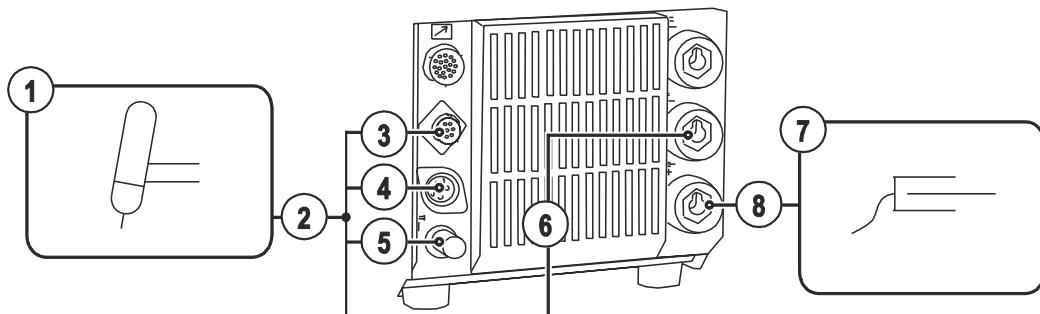

Şekil 5-7

Poz.	Sembol	Tanım
1		Brülör
2		Kaynak torcu hortum paketi
3		Bağlantı soketi, 8 kutuplu / 12 kutuplu (varyanta bağlı) 8 kutuplu: Kontrol kablosu TIG yukarı/aşağı veya potansiyometreli torç
4		Bağlantı soketi, 5 kutuplu Kumanda hattı TIG standart torç
5		Bağlantı rakoru G1/4" TIG kaynak torcu koruyucu gaz bağlantısı
6		Bağlantı soketi, kaynak akımı "-" TIG kaynak torcu kaynak akımı hattı bağlantısı
7		İş parçası
8		Bağlantı soketi, kaynak akımı "+" İş parçası ucu bağlantısı

- Kaynak torçunun kaynak akım soketini bağlantı soketi, kaynak akımı "-"ye takın ve sağa çevirerek kilitleyin.
- Bağlantı rakoru G1/4"ün sarı renkli koruma tapasını çıkarın.
- Kaynak torçunun koruyucu gaz bağlantısını bağlantı rakoru G1/4'e sabitleyin.
- Kaynak torçunun kumanda hattı soketini kaynak torcu kumanda hattı bağlantı soketine (standart torçlarda 5 kutuplu, yukarı/aşağı veya potansiyometreli torçlarda 8 kutuplu ve göstergeli yukarı/aşağı torçlarda 12 kutuplu) takın ve sıkın.
- İşlem parçası ucunun kablo soketini "+" kaynak akımı soket yuvasına takın ve sağa çevirerek kilitleyin.

Mevcut ise:


- Soğutma suyu hortumlarının bağlantı rakorunu uygun hızlı bağlantı parçalarına oturtun:
Kırmızı geri akış, kırmızı (soğutucu madde geri akışı) hızlı bağlantı parçasına ve
mavi besleme, mavi hızlı bağlantı parçasına (soğutucu madde beslemesi).

AÇIKLAMA



Aksesuar bileşenlerinin ilgili dokümanlarını dikkate alın!

5.8.1.1 Torçbağlantı versiyonları, bağlantı konumları

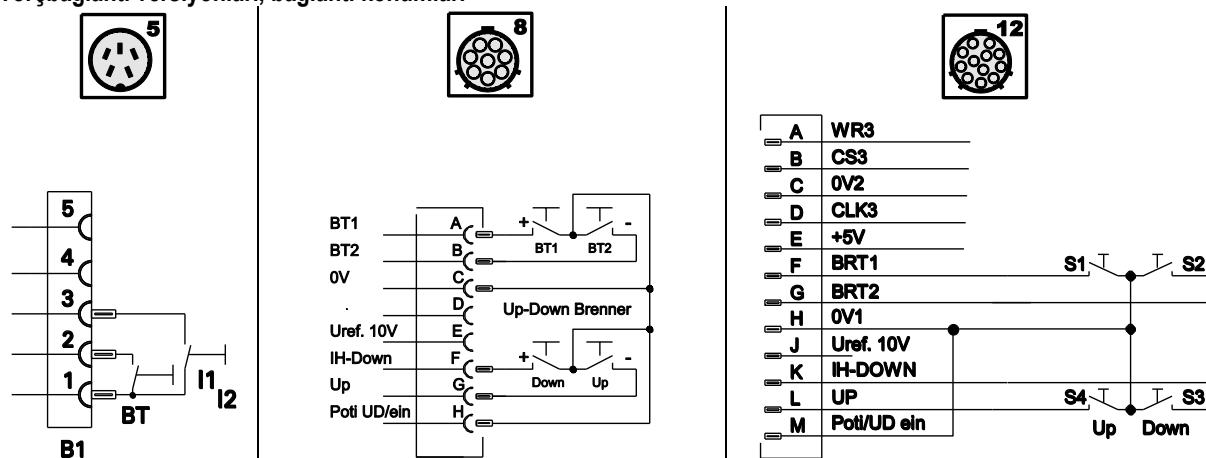

Şekil 5-8

5.8.2 Koruyucu gaz tedarigi

UYARI



Koruyucu gaz tüplerinin yanlış kullanımı!

Koruyucu gaz tüplerinin yanlış biçimde kullanılması ağır yaralanmalarla birlikte ölüme de neden olabilir.

- Gaz üreticilerinin ve basınçlı gaz yönetmeliğinin talimatlarına uygun hareket edin!
- Koruyucu gaz tüpünü öngörülen tüp bağlantı yerine yerleştirin ve güvenlik elemanları ile emniyete alın!
- Koruyucu gaz tüpünün ısınmasını engelleyin!

DİKKAT



Koruyucu gaz tedarigi ile ilgili parazitler!

Kusursuz kaynak sonuçlarının ön koşulu koruyucu gaz tedarığının koruyucu gaz tüpünden kaynak torçuna kadar engellenmemiş bir biçimde gerçekleşmesidir. Bunun dışında tıkanmış bir koruyucu gaz tedarigi kaynak torçunun zarar görmesine neden olabilir!

- Koruyucu gaz bağlantısının kullanılmadığı durumlarda sarı renkli koruma tapasını yeniden yerine takın!
- Tüm koruyucu gaz bağlantıları gaz sızdırmaz bir biçimde oluşturulmalıdır!


AÇIKLAMA



Basınç düşürücüyü gaz tüpüne bağlamadan önce olası kirlerin dışarıya üflenmesi için tüpün valfini kısa süreli olarak açın.

5.8.2.1 Bağlantı


- Koruyucu gaz tüpünü bunun için öngörülmüş olan tüp bağlantı yerine yerleştirmen.
- Koruyucu gaz tüpünü güvenlik zinciri ile emniyete alın.

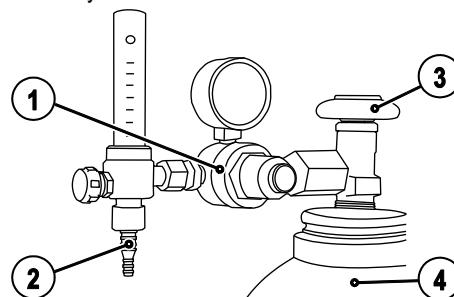

Şekil 5-9

Poz.	Sembol	Tanım
1		Basınç azaltıcı
2		Koruma gazı şısesi
3		Çıkış tarafı basınç düşürücü
4		Tüp musluğu

- Basınç düşürücüyü gaz tüpü valfine gazı sızdırmayacak şekilde vidalayın.
- Gaz hortumu bağlantısının başlık somununu "basınç düşürücü çıkış tarafına" vidalayın.

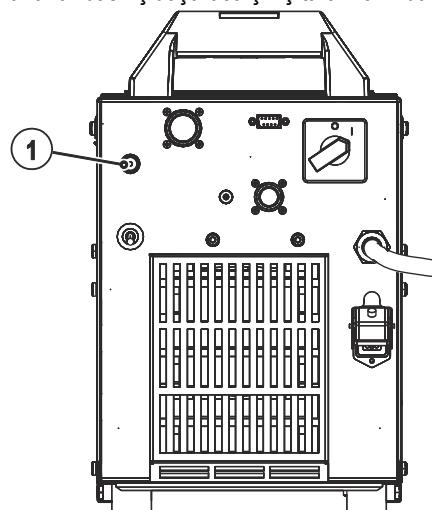

Şekil 5-10

Poz.	Sembol	Tanım
1		Bağlantı rakoru G 1/4", koruyucu gaz bağlantısı

- Koruyucu gaz hattının başlık somununu G 1/4" bağlantı rakoruna takın.

5.8.2.2 Koruyucu gaz miktarının ayarlanması

AÇIKLAMA



Gaz akış miktarı ile ilgili basit kural:

Gaz memesinin mm cinsinden çapı l/dak gaz akışına karşılık gelir.

Örnek: 7 mm'lik bir gaz memesi 7 l/dak'lık bir gaz akışına karşılık gelir.



Yanlış koruyucu gaz ayarı!

Hem fazla düşük hem de fazla yüksek bir koruyucu gaz ayarı kaynak banyosuna hava ulaşmasına ve sonuç olarak gözeneklerin oluşmasına neden olabilir.

- Koruyucu gaz miktarnı kaynak görevine uygun olarak ayarlayın!

5.8.2.3 Gaz testi

Kontrol elemanı	İşlem	Sonuç
	x x	"Kaynak parametreleri seçimi" tuşunu LED activArc yanıp sönmeye başlayana kadar etkinleştirin.
	5 s	"Kaynak parametreleri seçimi" tuşunu basın ve yaklaşık olarak 5 s boyunca basılı tutun. LED başlangıç gaz akışı zamanı (TIG) yanar, koruyucu gaz yaklaşık olarak 20 s boyunca akar

- Basınç düşürücüde gerekli koruyucu gaz miktarnı ayarlayın.

5.8.3 Kaynak görevi seçimi

AÇIKLAMA



Makine kontrolü kullanıcıya 8 adete kadar kaynak görevi (JOBs) sunmaktadır.
JOB 0 manüel çalışma modunu simgeler. Burada tüm parametreler doğrudan makine kontrolü üzerinden değiştirilir veya optimize edilir "Bkz. 5.8.3.1, Manuel, geleneksel kullanım (JOB 0)".

5.8.3.1 Manuel, geleneksel kullanım (JOB 0)

AÇIKLAMA



Temel kaynak parametrelerinin değiştirilmesi sadece aşağıdaki koşullarda mümkündür:

- Kaynak akımı akmadığında ve
- Anahtarlı şalter (opsiyon) "1" konumuna ayarlanmış olduğunda.

Teslimat durumunda ve makine kontrolünün her reset edilmesinden sonra kontrol manuel, geleneksel kullanım konsepti içinde bulunur (JOB 0). Bu, kaynakçının kaynak için gerekli olan tüm ayarları her seferinde yeniden yapması ve her kaynak görevine uygun hale getirmesi anlamına gelmektedir.

Kontrol elemanı	İşlem	Sonuç
		<p>Kaynak işlemi seçimi ve göstergesi.</p> <p> Örtülü elektrot kaynağı, yeşil yanar / Arcforce ayarı, kırmızı yanar TIG kaynağı</p>
		<p>İşletme tipi seçimi ve göstergesi.</p> <p>spotArc spotArc (Punta zamanı ayar aralığı 0,01 saniye - 20,0 saniye) 2 döngü 4 döngü</p>
		<p>Pals işlemi seçimi ve göstergesi.</p> <p>Automatic TIG pals otomatiği (frekans ve denge) sec kHz TIG zamanlı palslama, yeşil yanar / hızlı TIG-DC palslama frekans ve denge ile, kırmızı yanar</p>
		<p>Fonksiyon akışında kaynak parametresi seçimi</p> <p>Kaynak parametrelerinin ayarı</p>

5.8.3.2 Kaynak görevlerinin (JOBların) kayıt edilmesi

Tekrarlanan kaynak görevleri (JOBlar) için gerekli olan kaynak parametreleri 7 adete kadar JOB (JOB 1 ile JOB 7 arasında) içinde seçilebilmekte, değiştirilebilmekte ve kaydedilebilmektedir.

5.8.3.3 JOB numarasının görüntülenmesi ve değiştirilmesi

Kontrol elemanı	İşlem	Sonuç
		JOB gösterimi seçimi
		JOB numarası değişimi
		Ekran değiştirme etkinleştirildiğinde veya 5 saniye boyunca tuş takımını üzerinden giriş yapılmadığında yeni JOB etkin hale gelir.

AÇIKLAMA



Kaynak görevi ayarının işlem şekli aşağıda yer alan bölüm "manüel, geleneksel kullanım (JOB 0)"da tarif edildiği şekilde gerçekleşmektedir. Bir JOB sadece bir kaynak akımı akışı olmadığında değiştirilebilmektedir.

Çıkış rampası ve düşme rampası süreleri 2 döngü ve 4 döngü için ayrı ayrı ayarlanabilmektedir.

5.8.3.4 Kaynak bilgisi göstergesi

Aşağıdaki kaynak parametreleri kaynak öncesinde (nominal değerler) veya kaynak sırasında (gerçek değerler) gösterilebilir:

Parametre	Kaynaktan önce (nominal değerler)	Kaynak sırasında (gerçek değerler)
Kaynak akımı	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kaynak gerilimi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
JOB numarası	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Parametre-Zamanlar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Parametre-Akımlar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

mümkün


mümkün değil

5.8.3.5 Kaynak parametresi ayarı

Fonksiyon akışı esnasında makine kontrolünden ayarlanabilen parametreler seçilmiş olan kaynak görevine bağlıdır. Bu örneğin bir pals versiyonu seçilmemiş olduğunda fonksiyon akışında pals süreleri de ayarlanamaz olduğu anlamına gelir.

5.8.3.6 Kaynak akımı gösterimi (başlatma, iniş, bitiş ve sıcak başlatma akımı)

İniş, başlatma ve bitiş akımı ile ilgili kaynak akımları (uzman menüsü) yüzdesel olarak (fabrika teslim) veya mutlak olarak göstergede gösterilebilmektedir.


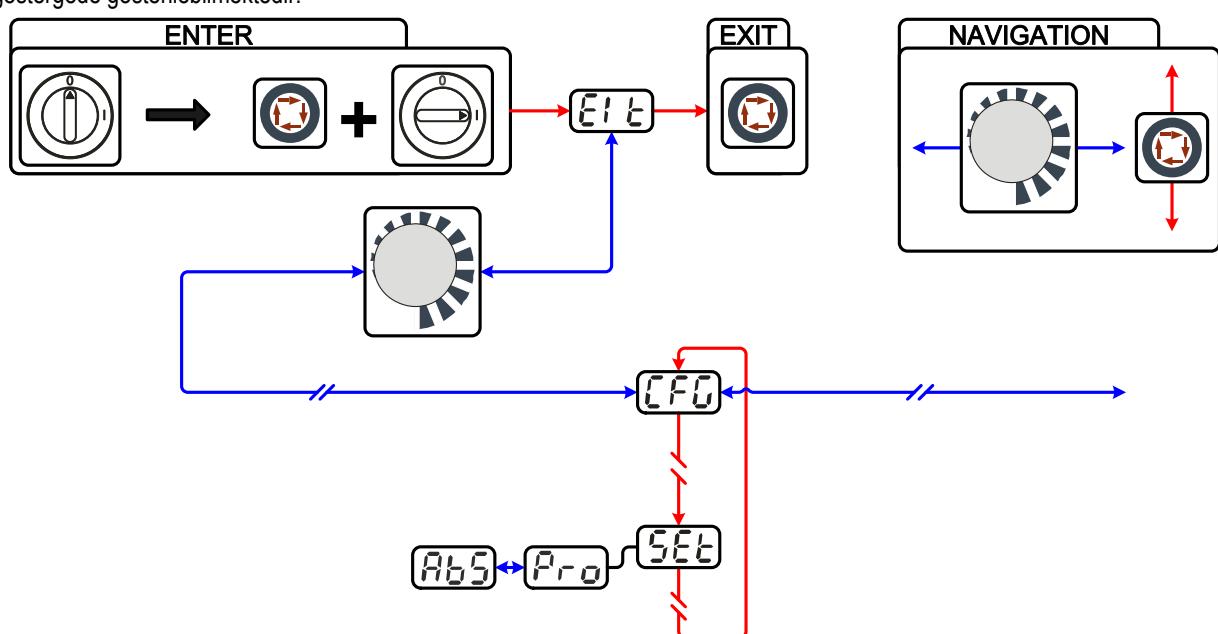


Şekil 5-11

Gösterge	Ayar / seçim
	Menüden çıkış Exit
	Cihaz konfigürasyonu Makine fonksiyonları ve parametre gösterimi ile ilgili ayarlar
	Kaynak akımı gösterimi (başlatma, iniş, bitiş ve sıcak başlatma akımı) <ul style="list-style-type: none"> Pro = kaynak akımı göstergesi yüzdesel olarak, ana akıma bağlı (fabrika çıkışı) Abs = mutlak kaynak akımı göstergesi

5.8.4 Uzman menüsü (TIG)

Uzman menüsünde doğrudan makine kumanda ünitesi üzerinden ayarlanamayan veya düzenli bir ayar işleminin gereklili olmadığı fonksiyonlar ve parametreler yer almaktadır.

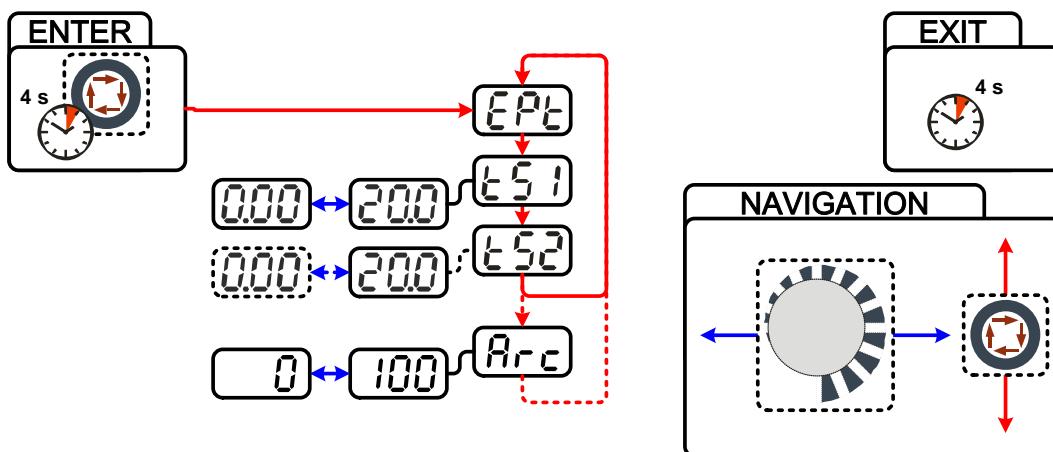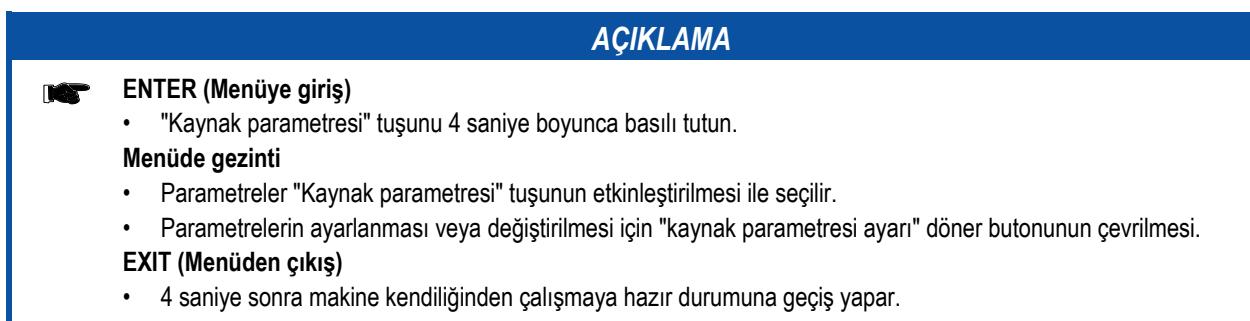


Şekil 5-12

Gösterge	Ayar / seçim
EPT	Uzman menüsü
tS1	Rampa zamanı tS1 (ana akımdan ikinci akıma) Ayar: 0,00 saniye ile 20,0 saniye arası (fabrika çıkışı 0,00 saniye)
tS2	Rampa zamanı tS2 (ikinci akımdan ana akıma) Ayar: 0,00 saniye ile 20,0 saniye arası (fabrika çıkışı 0,00 saniye)
Arc	activArc parametreleri Parametreler ayrıca TIG activArc kaynağının etkinleştirilmesinden sonra ayarlanabilir.

5.8.5 Ark tutuşması

5.8.5.1 HF yüksek frekans tutuşma

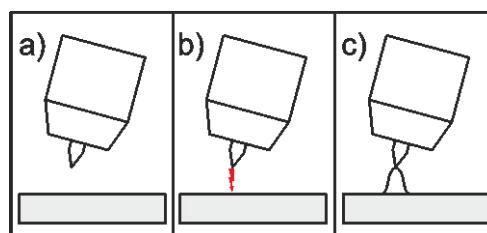


Şekil 5-13

Ark temzsiz olarak yüksek gerilim ateşleme impulsları ile başlatılır:

- Kaynak torçunu iş parçası üzerindeki kaynak pozisyonuna yerleştirin (elektrot ucu ve iş parçası arasında yaklaşık 2-3 mm mesafe).
- Torç tetiğini çalıştırın (yüksek gerilim ateşleme impulsları ark üzerinde başlar).
- Başlatma akımı akar. Seçilen işletme tipine göre kaynak işlemi sürdürülür.

Kaynak işlemini sonlandırma: **Seçilen işletme tipine göre torç tetiğini serbest bırakın veya torç tetiğine basın.**

5.8.5.2 Liftarc Ateşleme

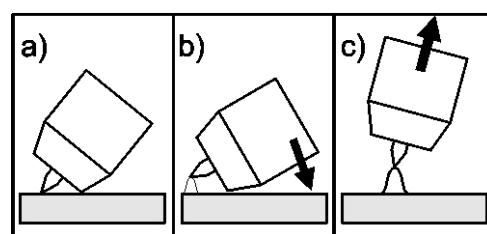

Şekil 5-14

Ark, işlem parçasına temasla ateşlenir:

- Torç nozulu ve tungsten elektrot ucunu dikkatlice işlem parçasının üzerine yerleştirin ve torç tetiğine basın (kaldırma ark akımı, ayarlanan ana akımdan bağımsız olarak akar)
- Elektrot ucuyla işlem parçası arasında 2-3mm mesafe oluşuncaya kadar torcu ve torç nozulunu egin. Ark ateşlenir ve kaynak akımı, ayarlanan işletme tipine göre ayarlanan başlatma veya ana akım değerine yükselir.
- Torcu kaldırın ve normal konuma çevirin.

Kaynak işlemini sonlandırma: **Seçilen işletme tipine göre torç tetiğini serbest bırakın veya torç tetiğine basın.**

5.8.5.3 Otomatik akım kesici

AÇIKLAMA



Otomatik akım kesici fonksiyonu kaynak işleminde iki nedenden dolayı devreye girebilir:

Ateşleme aşamasında (ateşleme hatası)


- Kaynak başlangıcından sonra 3 saniye içinde kaynak akımı akmiyorsa.

Kaynak işlemi esnasında (ark ayrılması)

- Ark 3 saniyeden uzun bir süre boyunca kesilirse.

Her iki durumda da kaynak makinesi derhal ateşleme veya kaynak işlemini sonlandırmaktadır.

5.8.6 Fonksiyon akışları/işletme tipleri

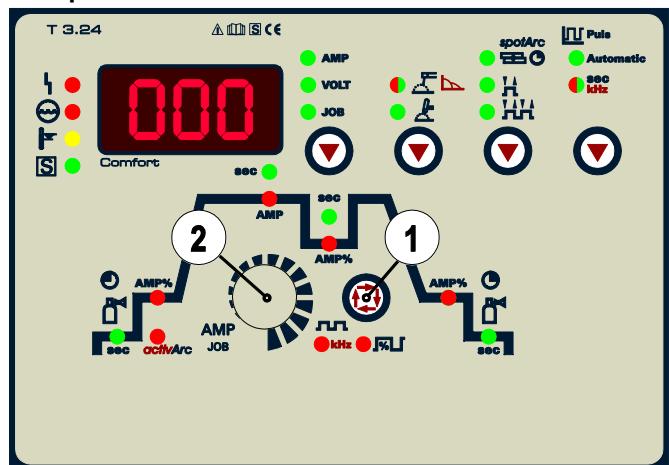


Şekil 5-15

Poz.	Sembol	Tanım
1		Kaynak parametresi tuşu Kaynak parametrelerini kullanılan kaynak yöntemine ve işletme tipine bağlı olarak seçin.
2		Kaynak parametresi ayarı döner potansı Örneğin kaynak akımı, levha kalınlığı, başlangıç gaz akışı zamanı vs gibi tüm parametrelerin ayarlanması.

5.8.6.1 İşaretlerin açıklaması

Sembol	Anlamı
	Torç tetiği 1'e basın
	Torç tetiği 1'i bırakın
I	Akım
t	Süre
	Başlangıç gaz akışı
I_{start}	Başlatma akımı
t_{up}	Çıkış rampası zamanı
t_P	Puntalama süresi
AMP	Ana akım (asgari ile azami akım arasında)
AMP%	İkinci akım (%0 ile %100 arasında AMP'den)
t_1	Pals zamanı
t_2	Pals duraklama zamanı
ts_1	TIG pulsları: Ana akımdan (AMP) ikinci akıma (AMP%) rampa zamanı
ts_2	TIG pulsları: İkinci akımdan (AMP%) ana akıma (AMP) rampa zamanı
t_{down}	Düşme rampası zamanı
I_{end}	Bitiş krater akımı
	Bitiş gaz akışı

5.8.6.2 2 kademeli çalışma

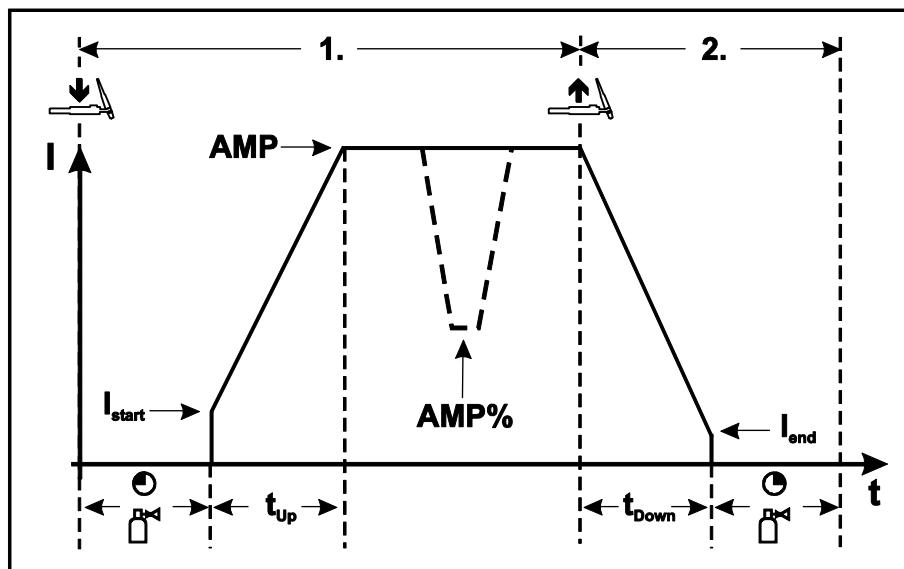

Şekil 5-16

1. döngü:

- Torç tetiği 1'e basın ve basılı tutun.
- Başlangıç gaz akışı süresi dolar.
- HF ateşleme impulsları elektrottan iş parçasına atlar, ark ateşlemesi gerçekleşir.
- Kaynak akımı akar ve hemen başlatma akımının ayarlanmış değerine geçer I_{start} .
- HF kapanır.
- Kaynak akımı ayarlanmış olan çıkış rampası süresi ile ana akım AMP'ye yükselir.

Ana akım fazında torç tetiği 1'e ek olarak torç tetiği 2'ye basılırsa kaynak akımı ayarlanmış olan rampa zamanı ($tS1$) ile ikinci akım AMP%'ye düşer.

Torç tetiği 2 bırakıldıkten sonra kaynak akımı ayarlanmış olan rampa zamanı ($tS2$) ile yeniden ana akım AMP'ye yükselir.

2. döngü:

- Torç tetiği 1'i bırakın.
- Ana akım ayarlanmış olan düşme rampası zamanı ile bitiş krater akımına I_{end} (asgari akım) düşer.

Kaynak torcu 1'e düşme rampası zamanı esnasında basılırsa, kaynak akımı yeniden ayarlanmış olan ana akım AMP'ye yükselir.


- Ana akım bitiş krater akımına I_{end} ulaşır, ark söner.
- Ayarlanmış olan bitiş gaz akışı süresi dolar.

AÇIKLAMA



Bağlanmış olan bir BRT ayak kontrol uzaktan kumandasında makine otomatik olarak 2 döngülü işletme tipine geçiş yapar. Çıkış ve düşme rampaları kapalıdır.

5.8.6.3 4 kademeli çalışma

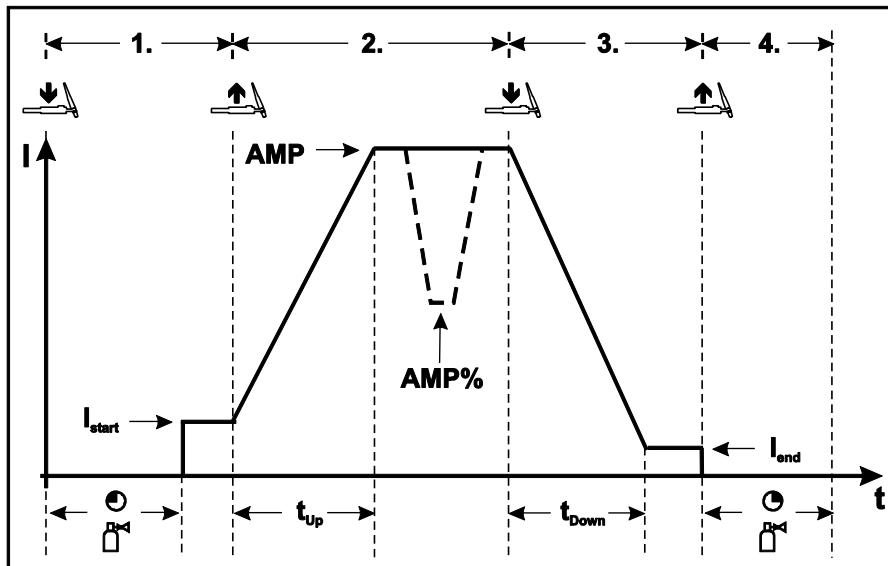

Şekil 5-17

1. döngü

- Torç tetiği 1'e basın, başlangıç gaz akışı süresi dolar.
- HF ateşleme impulsları elektrottan iş parçasına atlar, ark ateşlemesi gerçekleşir.
- Kaynak akımı akar ve hemen önceden seçilmiş olan başlatma akımı değerine geçer (kılavuz ark asgari ayarda). HF kapanır.

2. döngü

- Torç tetiği 1'i bırakın.
- Kaynak akımı ayarlanmış olan çıkış rampası süresi ile ana akım AMP'ye yükselir.

Ana akım AMP'den ikinci akım AMP%'ye geçiş:

- Torç tetiği 2'ye basın veya
- Torç tetiği 1'e dokunun.

Rampa zamanları ayarlanabilmektedir "Bkz. 5.8.4, Uzman menüsü (TIG)".

3. döngü

- Torç tetiği 1'e basın.
- Ana akım ayarlanmış olan düşme rampası zamanı ile bitiş krater akımına I_{end} (asgari akım) düşer.

4. döngü

- Torç tetiği 1'i bırakın, ark söner.
- Ayarlanmış olan bitiş gaz akışı süresi başlar.

Kaynak işleminin iniş rampası ve bitiş krater akımı olmadan hemen sonlandırılması:

- Torç tetiği 1'e kısaca basılması (3. döngü ve 4. döngü).
Akım sıfıra düşer ve bitiş gaz akışı süresi başlar.

AÇIKLAMA



Bağlanmış olan bir BRT ayak kontrol uzaktan kumandasında makine otomatik olarak 2 döngülü işletme tipine geçiş yapar. Çıkış ve düşme rampaları kapalıdır.



Alternatif kaynak başlatmasını (temaslı başlatma) kullanmak için kaynak makinesi kontrolünde iki haneli bir torç modunun (11-x) ayarlanması gerekmektedir. Makine tipine bağlı olarak farklı sayıda torç modu bulunmaktadır. Tek haneli torç modlarında (1-x) bu fonksiyon devre dışıdır.

5.8.6.4 spotArc

Bu işlem çelik ve CrNi alaşımlarından üretilmiş ve kalınlıkları 2,5 mm'ye kadar değişen sacların punta kaynağı veya bağlantı kaynaklarının yapılması için kullanılabilmektedir. Birbirlerinden farklı kalınlıklara sahip olan sacların da üst üste kaynak yapılması mümkündür.

Punta kaynağı (spotArc/Spotmatic) için işletme tipleri iki farklı zaman aralığından uygulanabilir. Burada bir "uzun" ve bir "kısa" zaman aralığı arasında ayrim yapılmıştır. Bu aralıklar şu şekilde tanımlanmıştır:

Zaman aralığı	Ayar aralığı	Çıkış/düşme rampası	Pulse	AC	Gösterge	Gösterge
uzun	0,01 s - 20,0 s (10 ms)	Evet	Evet	Evet		
kısa	5 ms - 999 ms (1 ms)	Hayır	Hayır	Hayır		

spotArc işletme tipi seçildiğinde otomatik olarak uzun zaman aralığı seçilir. Spotmatic işletme tipi seçildiğinde otomatik olarak kısa zaman aralığı seçilir. Kullanıcı, zaman aralığını konfigürasyon menüsünde değiştirebilir "Bkz. 5.13, Cihaz konfigürasyonu menüsü".


TIG-spotArc seçimi ve ayarı

Kontrol elemanı	İşlem	Sonuç
		spotArc Sinyal ışığı yanar Yaklaşık 4 saniye için kaynak parametresi ayarı döner potanstaki punta zamanı ayarlanabilmektedir. (Ayar aralığı punta zamanı 0,01 saniye ila 20,0 saniye) Bundan sonra ekran yeniden akım veya gerilime geçiş yapar. Tuşun yeniden basılması halinde ekran yeniden parametreye geçiş yapar ve duruma uygun olarak döner potans ile değiştirilebilir. Punta zamanı fonksiyon akışında da ayarlanabilir.
		Punta zamanı (tP) ayarlama
		TIG-spotArc işlemi fabrika çıkışlı olarak pals-versiyonu TIG-pals otomatığı ile çalıştırılmaktadır. Kullanıcı farklı pals versiyonları da seçebilmektedir: Automatic TIG-pals otomatığı (frekans ve denge) sec kHz TIG-zamanlı palslama, yeşil yanar / hızlı TIG -DC-frekanslı ve dengeli palslama, kırmızı yanar

AÇIKLAMA



Etkin bir sonuç elde edebilmek için çıkış ve düşme rampası zamanları "0" olarak ayarlanmış olmalıdır.

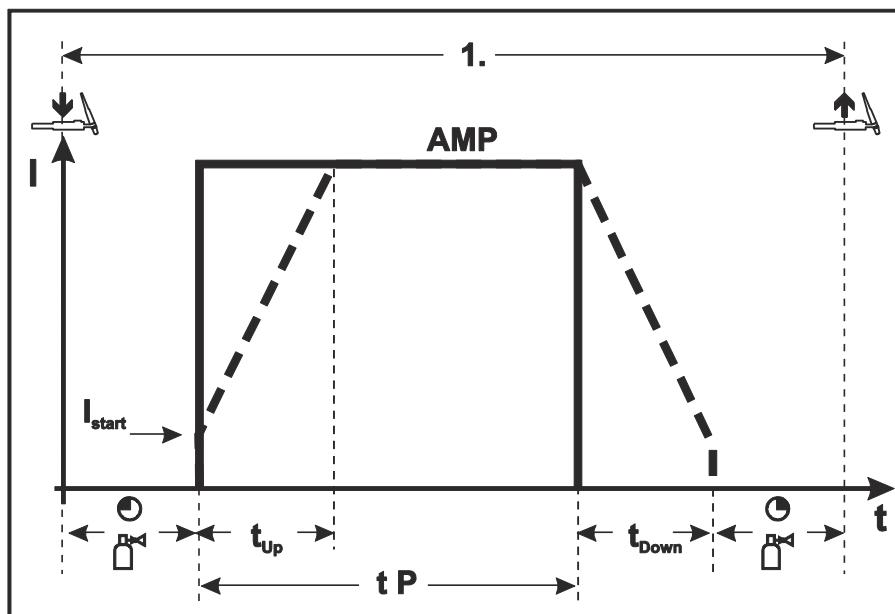

Şekil 5-18

Örnek olarak akış ateşleme tipi HF yüksek frekans ateşleme ile gösterilmektedir. Liftark ile ark tutuşması da mümkündür "Bkz. 5.8.5, Ark tutuşması".

Akış:

- Torç tetiğine basın ve basılı tutun.
- Başlangıç gaz akışı süresi dolar.
- HF ateşleme impulsları elektrottan iş parçasına atlar, ark ateşlemesi gerçekleşir.
- Kaynak akımı akar ve hemen başlatma akımının ayarlanmış bir değerine geçer I_{start} .
- HF kapanır.
- Kaynak akımı ayarlanmış olan çıkış rampası süresi ile ana akım AMP'ye yükselir.

AÇIKLAMA



Bu işlem ayarlanmış olan spotArc zamanının dolması veya torç tetiğinin erken bırakılması ile sonlandırılmaktadır.

SpotArc / pals versiyonları tablosu:

Yöntem	Pals versiyonu	
TIG DC	Automatic	Pals otomatiği (fabrika çıkışı)
	sec kHz (yeşil yanar)	Palslama (termik palslama)
	sec kHz (kırmızı yanar)	kHz-palslama (metalurjik palslama)
	Palslama yok	

5.8.6.5 Spotmatic**AÇIKLAMA**


Bu fonksiyon kullanımından önce etkinleştirilmelidir "Bkz. 5.13, Cihaz konfigürasyonu menüsü".

spotArc işletme tipine kıyasla ark, torç tetiği devreye alınarak yapılan klasik yöntemle değil, tungsten elektrodunun kısa süreliğine iş parçasına uygulanmasıyla başlatılır. Torç tetiği kaynak işleminin serbest bırakılması içindir. Serbest bırakma her kaynak noktası için ayrı ayrı veya sürekli gerçekleştirilebilir "Bkz. 5.13, Cihaz konfigürasyonu menüsü":

- İşlem serbest bırakma ayrı:
Kaynak işlemi her ark tutuşmasından önce torç tetidine basarak yeniden serbest bırakılmalıdır.
- İşlem serbest bırakma sürekli:
Kaynak işlemi, torç tetidine bir kez basılarak serbest bırakılır. Aşağıdaki ark tutuşmaları tungsten elektrodunun kısa süreliğine uygulanmasıyla devreye alınır.

AÇIKLAMA

Seçim ve ayar temel olarak işletme tipinde olduğu gibi gerçekleştir spotArc "Bkz. 5.8.6.4, spotArc".

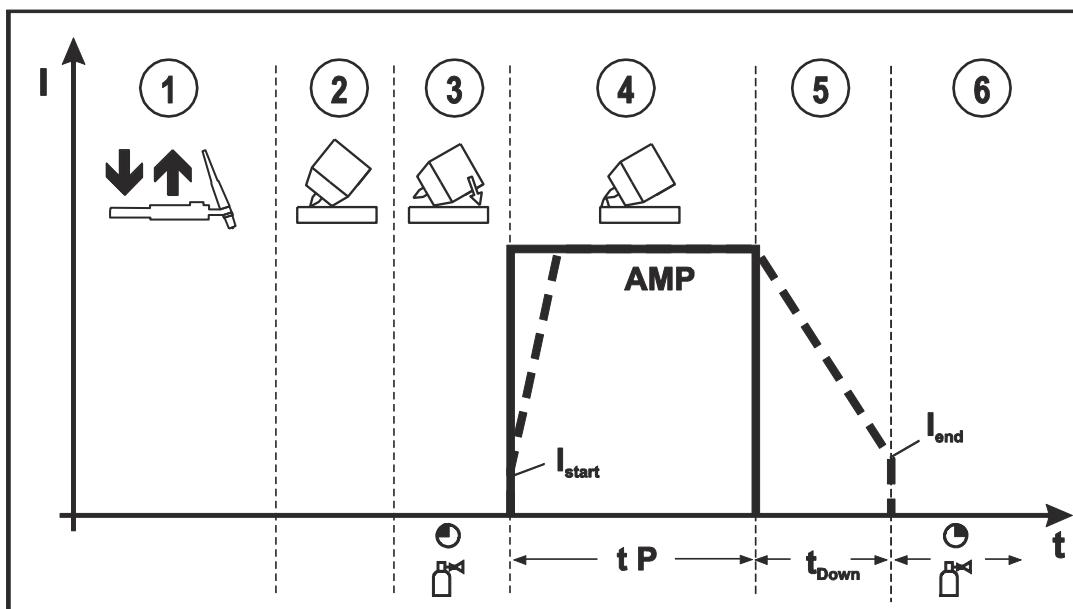

Şekil 5-19

Örnek olarak akış ateşleme tipi HF yüksek frekans ateşleme ile gösterilmektedir. Liftark ile ark tutuşması da mümkündür "Bkz. 5.8.5, Ark tutuşması".


Kaynak işlemi için işlem serbest bırakma türünü seçin "Bkz. 5.13, Cihaz konfigürasyonu menüsü".

Çıkış ve düşme rampası süreleri sadece punta süresinin (0,01 s - 20,0 s) uzun ayar aralığında mümkün.

- ① Kaynak torcu tuşuna basın ve kaynak işlemini serbest bırakmak için bırakın.
- ② Torç gazı nozulunu ve tungsten elektrot ucuunu dikkatlice iş parçasının üzerine yerleştirin.
- ③ Torcu, torç gazı nozulu üzerine elektrot ucu ile iş parçası arasında yaklaşık 23 mm mesafe kalana kadar egin. Koruyucu gaz ayarlanmış olan başlangıç gaz akışı zamanı ile akar. Ark ateşler ve önceden ayarlanmış olan başlatma akımı (I_{start}) akar.
- ④ Ana akım aşaması ayarlanmış olan spotArc zamanının bitmesi ile sonlandırılır.
- ⑤ Kaynak akımı ayarlanmış olan akım azalma süresi ile bitiş akımına (I_{end}) düşer.
- ⑥ Bitiş gaz akışı zamanı dolar ve kaynak işlemi sonlandırılır.

Kaynak torcu tuşuna basın ve kaynak işlemini tekrar serbest bırakmak için bırakın (sadece işlem serbest bırakıldığından ayrıca gerekli). Kaynak torçunun tungsten elektrot ucu ile yeniden yerleştirilmesi sonraki kaynak işlemlerini başlatır.

5.8.6.6 2 kademeli çalışma sistemi, C versiyonu

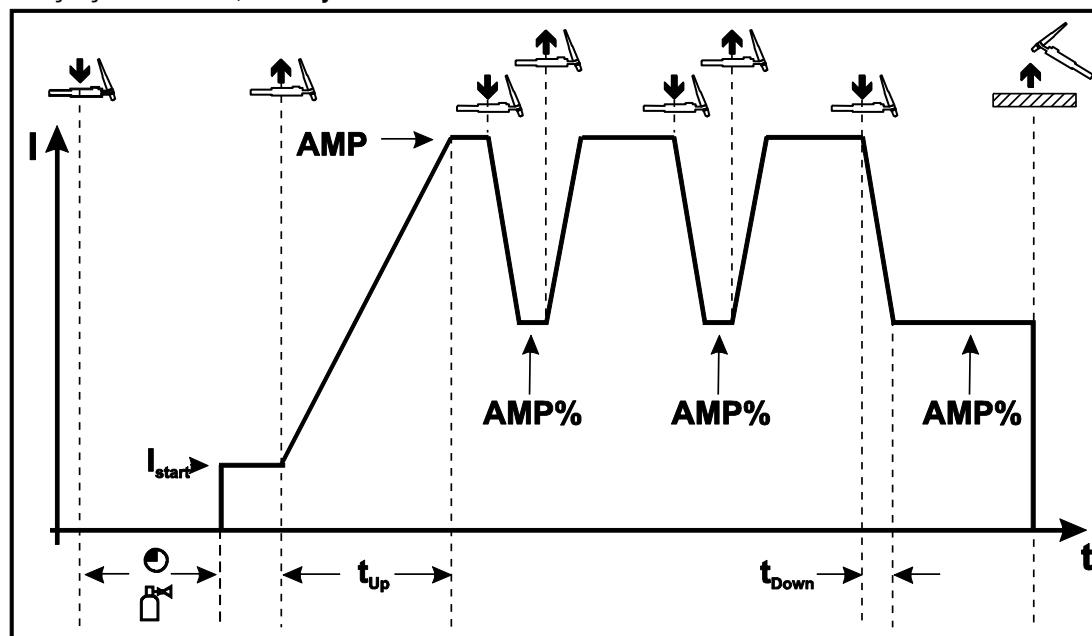

Şekil 5-20

1. döngü

- Torç tetiği 1'e basın, başlangıç gaz akışı süresi dolar.
- HF ateşleme impulsları elektrottan iş parçasına atlar, ark ateşlemesi gerçekleşir.
- Kaynak akımı akar ve hemen önceden seçilmiş olan başlatma akımı değerine geçer (kilavuz ark asgari ayarda). HF kapanır.

2. döngü

- Torç tetiği 1'i bırakın.
- Kaynak akımı ayarlanmış olan çıkış rampası süresi ile ana akım AMP'ye yükselir.

AÇIKLAMA

Torç tetiği 1'in etkinleştirilmesi ile ana akım AMP'den ikinci akım AMP%'ye eğim (t_{S1}) başlar. Torç tetiğinin bırakılması ile ikinci akım AMP%'den yeniden ana akım AMP'ye eğim (t_{S2}) başlar. Bu işlem istenildiği kadar sık bir şekilde tekrarlanabilir.

Kaynak işlemi ikinci akımdaki ark yırtılması tarafından sonlandırılır (torçun iş parçasından ark sönene kadar uzaklaştırılması).

Rampa zamanları ayarlanabilmektedir "Bkz. 5.13, Cihaz konfigürasyonu menüsü".


Bu işletme tipinin devreye sokulması gerekmektedir "Bkz. 5.13, Cihaz konfigürasyonu menüsü".

5.8.7 Palslama, fonksiyon akışları

AÇIKLAMA


- ☞ Termik palslamadaki fonksiyon akışları temel olarak standart kaynaktaki ile aynı özelliklere sahiptir, ancak bunlara ek olarak pals ve mola akımı arasında ayarlanmış olan zamanlar ile ayar değişikliği yapılmaktadır.
- ☞ Yukarı/aşağı rampa aşamasında pals fonksiyonu ihtiyaç olması halinde devre dışı bırakılabilir "Bkz. 5.8.4, Uzman menüsü (TIG)"

5.8.7.1 TIG pulsları, 2 kademeli çalışma

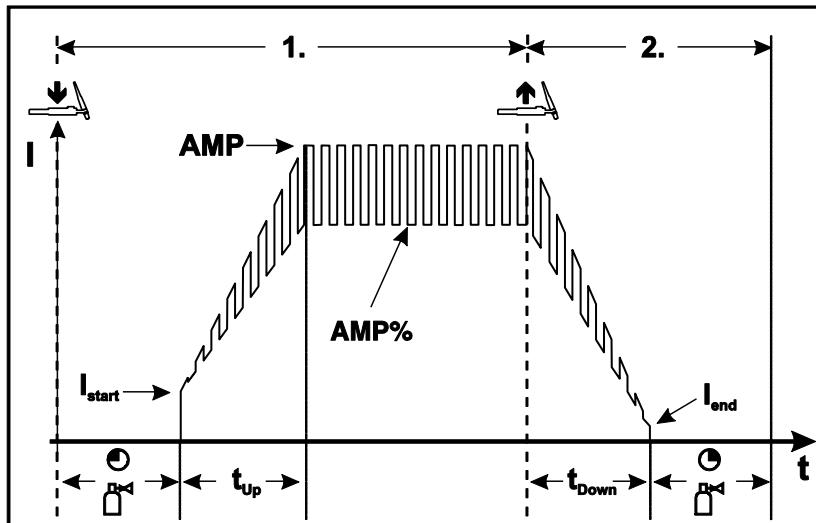

Şekil 5-21

5.8.7.2 TIG pulsları, 4 kademeli çalışma

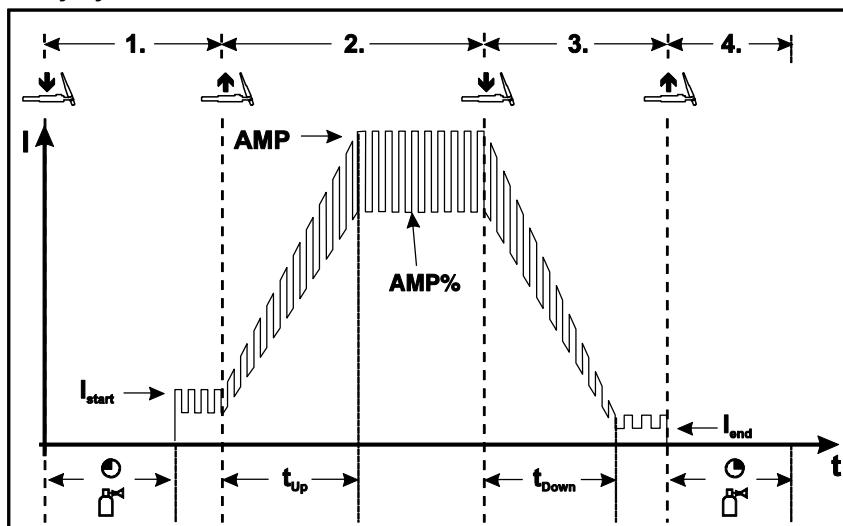

Şekil 5-22

5.8.8 Pals versiyonları

AÇIKLAMA




Makineler entegre edilmiş bir pals tertibatına sahiptirler.

Palslama esnasında pals akımı (ana akım) ile mola akımı (ikinci akım) arasında geçiş gerçekleşmektedir.

Palslama (termik palslama)

Termik palslamada pals ve mola zamanları (frekans 200 Hz'ye kadar) ile pals yanakları (ts_1 ve ts_2) kumanda ünitesine saniye cinsinden girilir.

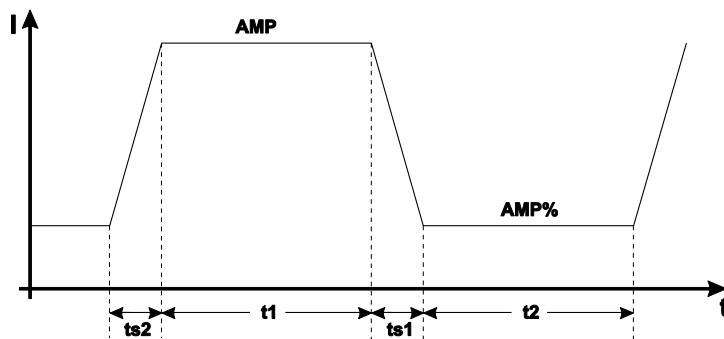

Şekil 5-23

Kontrol elemanı	İşlem	Sonuç	Gösterge
Puls Automatic sec kHz		TIG pulsları fonksiyon seçimi Sinyal ışığı yeşil yanar	-
		Pals zamanı seçimi "t1" LED "pals zamanı" yanar	
		Pals zamanı "t1" ayarlanması	
		Mola zamanı seçimi "t2" LED "pals molası zamanı" yanar	
		Mola zamanı "t2" ayarlanması	
	2 s	Rampa zamanı seçimi "ts1 ve ts2"	
		Rampa zamanı "ts1" ayarlanması	
		Rampa zamanları "ts1 ve ts2" arasında değişiklik yapılması	
		Rampa zamanı "ts2" ayarlanması	

kHz-palslama (metalurjik palslama)


KHz palslama (metalurjik palslama) yüksek akımlarda oluşan ve konsantré ısı beslemesi ile bağlanmış bir ark elde edilmesini sağlayan plazma basıncını (ark basıncı) kullanır. Frekans kademesiz olarak 50 Hz ile 15 KHz arasında ve pals dengesi 1 ile-%99 arasında ayarlanabilmektedir.

Termik palsların aksine pals yanakları zamanları iptal olmaktadır.

AÇIKLAMA



Pals işlemi ayrıca çıkış ve düşme rampası aşamasında da gerçekleşmektedir!

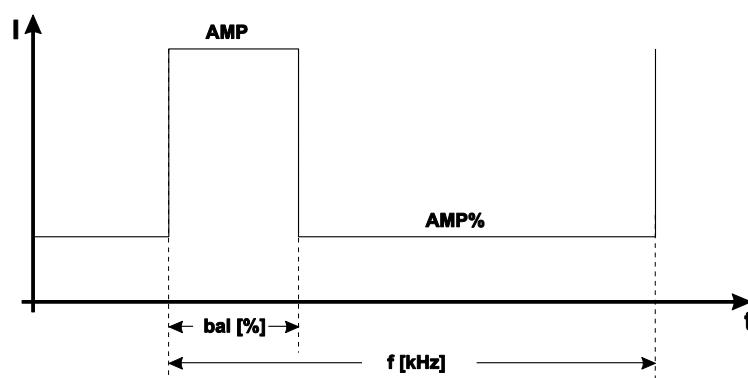

Şekil 5-24

Kontrol elemanı	İşlem	Sonuç
 		kHz-palslama seçimi "TIG-palsları" tuş takımını sinyal ışığı kırmızı yanana kadar çalıştırın
		Denge seçimi Ayar aralığı: %1 ile %+99 arasında (1 %-adımlar)
		Frekans seçimi Ayar aralığı: 50 Hz ile 15 kHz arasında (0,01 kHz-adımlar)

Pals-otomatiği

Pals otomatiği özellikle iş parçalarının yapıştırılması ve puntalanmasında kullanılmaktadır.

Akıma bağlı pals frekansı ve dengesi ile kaynak banyosunda hava boşluğu köprülenebilirliğini olumlu yönde etkileyen bir salınım elde edilmektedir. Gerekli olan pals parametreleri cihaz kumanda ünitesi tarafından otomatik olarak belirtilmektedir.

Kontrol elemanı	İşlem	Sonuç
 		TIG palslama otomatiği seçimi "TIG-palsları" tuş takımını sinyal ışığı TIG-palslama otomatiği Automatic yanana kadar çalıştırın

5.8.9 TIGactivArc kaynağı


EWM-activArc işlemi dinamiği yüksek regülatör sistemi ile, örneğin manuel kaynaklama esnasında kaynak torcu ile kaynak banyosu arasındaki mesafe değişikliklerinde elde edilen performansın neredeyse sabit kalmasını sağlamaktadır. Torç ile kaynak banyosu arasındaki mesafenin kısalmasından kaynaklanan gerilim kayipları bir akım yükselmesi (volt başına amper A/V) telafi edilmekte ve geriye döndürülmektedir. Bu sayede tungsten elektrodunun kaynak banyosu içerisinde yapışması zorlaşmaktadır ve tungsten kalıntıları azaltılmaktadır. Bu durum özellikle yapıştırma & punta kaynağında avantaj sağlamaktadır!

Kontrol elemanı	İşlem	Sonuç	Gösterge
		activArc parametre seçimi LED activArc yanıp sönene kadar basılı tutun	-
		<ul style="list-style-type: none"> Parametreyi açın Parametreyi kapatın 	

Parametre ayarı

activArc parametresi (regülasyonu) kaynak görevine (levha kalınlığı) özel olarak uyarlanabilmektedir.

- Ön ayar: TIG activArc kaynağı seçimi
- Menüye giriş (ENTER): Akış parametresi tuşunu 4 saniye basılı tutun.
- Menüden çıkış (EXIT): 4 saniye bekleyin.

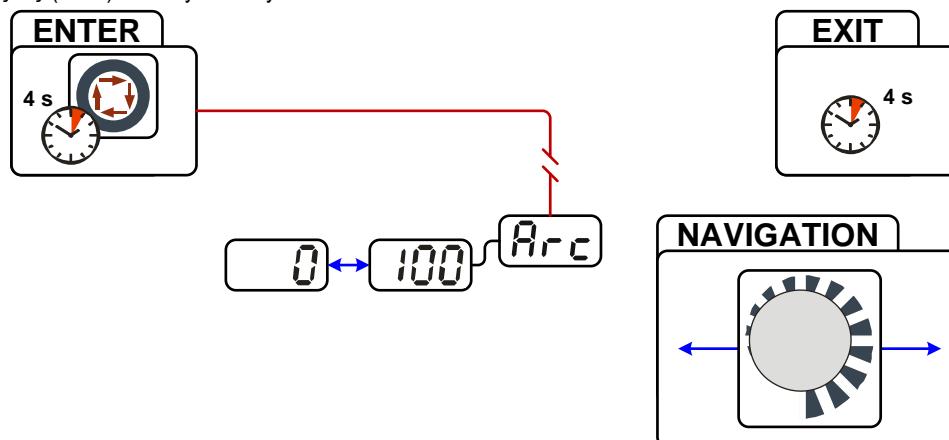

Şekil 5-25

Gösterge	Ayar / seçim
	Parametre activArc Ayar: 0 - 100 (fabrika çıkışı 50)

5.8.10 Kaynak torçu (kullanım seçenekleri)

Bu makine ile birlikte değişik torç versiyonları kullanılabilir.

Torç tetiği (BRT), düğmeler veya potansiyometreler gibi kontrol elemanları münferit olarak torç modları üzerinden ayarlanabilmektedir.

Kontrol elemanları işaret açıklaması:

Sembol	Tanım
	Torç tetiğine basın
	Torç tetiğine dokunun
	Torç tetiğine dokunun ve sonrasında basın

5.8.10.1 Torç tetiğine dokunma (dokunmatik fonksiyon)

AÇIKLAMA




Fonksiyon değişikliğini gerçekleştirmek için torç tetiğine kısa süreli dokunup bırakma.
Ayarlanmış olan torç modu dokunma fonksiyonunun fonksiyon şeklini belirler.

5.8.11 Torç modu ve yukarı/aşağı hızı ayarlaması

Kullanıcıya 1 ile 6 ve 11 ile 16 arasındaki modlar sunulmuştur. 11 ile 16 arasındaki modlar 1 ile 6 arasındaki modlar ile aynı fonksiyon olanaklarına sahiptir, ancak ikinci akım için dokunmatik fonksiyon bulunmamaktadır.

Her bir moddaki fonksiyon olanaklarını ilgili torç tiplerine ait olan tablolarda bulabilirsiniz. Elbette tüm modlarda kaynak işlemini torç tetiği 1 (BRT 1) ile açıp kapatmak mümkündür.

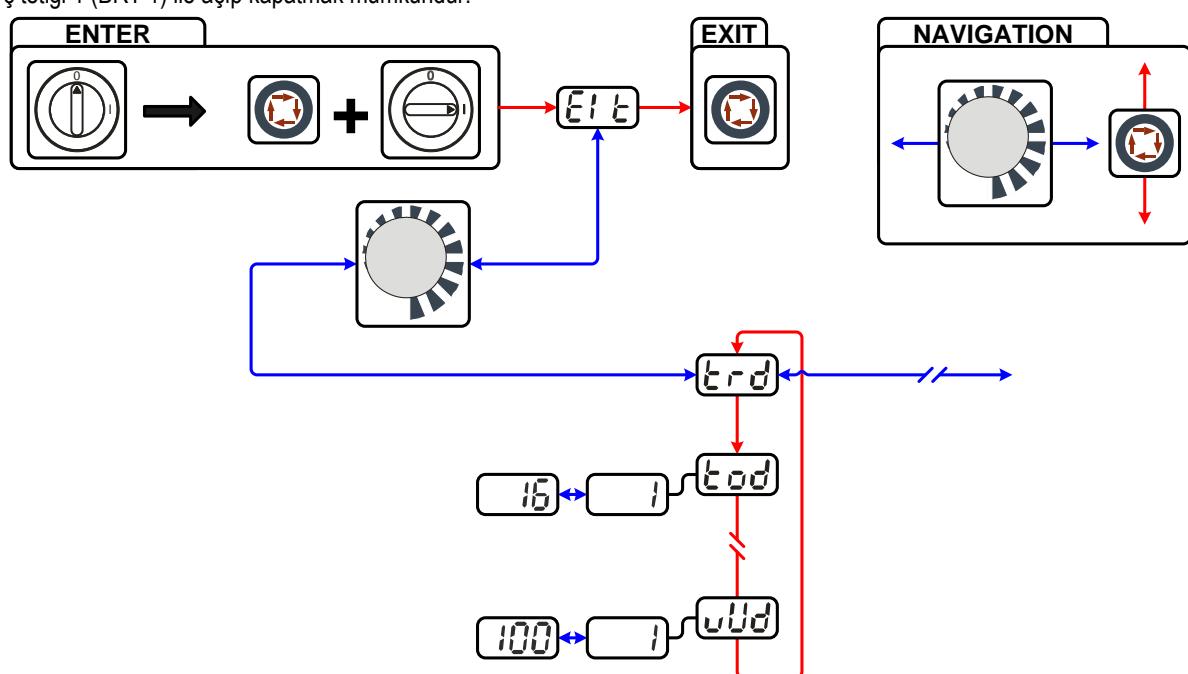

Şekil 5-26

Gösterge	Ayar / seçim
	Menüden çıkış Exit
	Torç konfigürasyonu menüsü Kaynak torcu fonksiyonlarının ayarlanması
	Torç modu (fabrika çıkışı 1)
	Yukarı/aşağı hızı Değeri yükseltme = hızlı akım değişimi (fabrika çıkışı 10) Değeri düşürme = yavaş akım değişimi

AÇIKLAMA

Sadece belirtilmiş olan modlar ilgili torç tipleri için mantıklıdır.

5.8.11.1 TIG standart torç (5 kutuplu)

Torç tetiği içeren standart torç

Şekil	Kontrol elemanları	İşaretlerin açıklaması
		BRT1 = Torç tetiği 1 (kaynak akımı açık/kapalı; ikinci akım dokunmatik fonksiyon üzerinden)
Fonksiyonlar	Mod	Kontrol elemanları
Kaynak akımı açık / kapalı	1 (fabrika teslimi)	
İkinci akım (4 kademeli işletim)		

İki torç tetiği olan standart torç


Şekil	Kontrol elemanları	İşaretlerin açıklaması
		BRT1 = Torç tetiği 1 BRT2 = Torç tetiği 2
Fonksiyonlar	Mod	Kontrol elemanları
Kaynak akımı açık / kapalı	1 (fabrika teslimi)	
İkinci akım		
İkinci akım (dokunmatik fonksiyon) / (4 kademeli işletim)		
Kaynak akımı açık / kapalı	3	
İkinci akım (dokunmatik fonksiyon) / (4 kademeli işletim)		
Yukarı-fonksiyon		
Aşağı-fonksiyon		

Kompansatörlü standarttorç (MG-kompansatör, iki torç tetiği)

İllüstrasyon



Kontrol elemanları

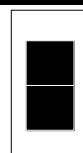

İşaretlerin açıklaması

BRT 1 = torç tetiği 1
BRT 2 = torç tetiği 2

Fonksiyonlar

Kaynak akımı açık / kapalı

İkinci akım

İkinci akım (dokunmatik fonksiyon) / (4-kademeli işletim)

Kaynak akımı açık / kapalı

İkinci akım (dokunmatik fonksiyon)

Yukarı-fonksiyon

Aşağı-fonksiyon

Kaynak akımı açık / kapalı

İkinci akım (dokunmatik fonksiyon) / (4-kademeli işletim)




Yukarı-fonksiyon

Aşağı-fonksiyon


Mod

Kontrol elemanları


1
(fabrika teslimi)

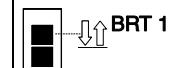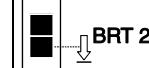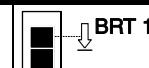

2

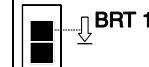

3

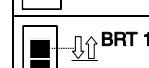

5.8.11.2 TIG yukarı/aşağı torcu (8 kutuplu)

Bir torç tetiği olan yukarı/aşağı torç

İllüstrasyon		İşaretlerin açıklaması	
		BRT 1 = torç tetiği 1	
Fonksiyonlar		Mod	Kontrol elemanları
Kaynak akımı açık / kapalı		1 (fabrika teslimi)	
İkinci akım (dokunmatik fonksiyon) / (4 kademeli işletim)			
Kaynak akımını kademesiz olarak yükseltme (yükarı fonksiyon)			
Kaynak akımını kademesiz olarak düşürme (aşağı fonksiyon)			
Kaynak akımı açık / kapalı		2	
İkinci akım (dokunmatik fonksiyon)			
Kaynak akımı açık / kapalı		4	
İkinci akım (dokunmatik fonksiyon) / (4 kademeli işletim)			
Kaynak akımı atlama üzerinden "Bkz. 5.8.11.6, 1. atlama ayarı" yükseltme			
Kaynak akımı atlama üzerinden "Bkz. 5.8.11.6, 1. atlama ayarı" düşürme			

İki torç tetiği olan yukarı/aşağı torç İllüstrasyon	Kontrol elemanları	İşaretlerin açıklaması
Fonksiyonlar	Mod	Kontrol elemanları
Kaynak akımı açık / kapalı	1 (fabrika teslimi)	BRT 1 BRT 2 BRT 1 Up Down
İkinci akım		
İkinci akım (dokunmatik fonksiyon) / (4 kademeli işletim)		
Kaynak akımını kademesiz olarak yükselte (yukarı fonksiyon)		
Kaynak akımını kademesiz olarak düşürme (aşağı fonksiyon)		
Kaynak akımı açık / kapalı	2	BRT 1 BRT 2 BRT 1 Up
İkinci akım		
İkinci akım (dokunmatik fonksiyon)		
Kaynak akımı açık / kapalı		
İkinci akım	4	BRT 1 BRT 2 BRT 1 Up
İkinci akım (dokunmatik fonksiyon)		
Kaynak akımı atlama üzerinden "Bkz. 5.8.11.6, 1. atlama ayarı" yükselte		
Kaynak akımı atlama üzerinden "Bkz. 5.8.11.6, 1. atlama ayarı" düşürme		
Gaz testi	4	

5.8.11.3 Potansiyometreli torç (8 kutuplu)

AÇIKLAMA

 Kaynak makinesi bir potansiyometreli torç ile çalıştırılmak üzere konfigüre edilmelidir "Bkz. 5.8.11.4, TIG potansiyometreli torç bağlantısı konfigürasyonu".

Bir torç tetiği içeren potansiyometreli torç İllüstrasyon	Kontrol elemanları	İşaretlerin açıklaması
		BRT 1 = torç tetiği 1

Fonksiyonlar	Mod	Kontrol elemanları
Kaynak akımı açık / kapalı		BRT 1 
İkinci akım (dokunmatik fonksiyon)		BRT 1 
Kaynak akımının kademesiz olarak yükseltilmesi	3	
Kaynak akımının kademesiz olarak düşürülmesi		

İki torç tetiği olan potansiyometreli torç İllüstrasyon	Kontrol elemanları	İşaretlerin açıklaması
		BRT 1 = torç tetiği 1 BRT 2 = torç tetiği 2

Fonksiyonlar	Mod	Kontrol elementleri
Kaynak akımı açık / kapalı		BRT 1
İkinci akım		BRT 2
İkinci akım (dokunmatik fonksiyon)	3	BRT 1
Kaynak akımının kademesiz olarak yükseltilmesi		
Kaynak akımının kademesiz olarak düşürülmesi		

5.8.11.4 TIG potansiyometreli torç bağlantısı konfigürasyonu

! TEHLİKE

Kapatmadan sonra elektrik geriliminden kaynaklanan yaralanma tehlikesi!
Açık durumdaki makinede çalışmak ölümle sonuçlanabilecek yaralanmalara neden olabilir!
İşletim esnasında makinedeki kondansatörler elektrik gerilimi ile yüklenir. Bu gerilim şebeke soketi çekildikten sonra 4 dakikaya kadar etkin olmaya devam eder.

1. Makineyi kapatın.
2. Şebeke soketini çekin.
3. Kodansatörler deşarj olana dek en az 4 dakika boyunca bekleyin!

! UYARI

Güvenlik uyarıları dikkate alınmadığında kaza tehlikesi!
Güvenlik uyarılarının dikkate alınmaması hayatı tehlikeye yol açabilir!

- Bu talimattaki güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun!
- Ülkeye özel kaza önleme talimatlarını dikkate alın!
- Çalışma alanındaki kişileri kurallara uymaları konusunda uyarın!


DİKKAT**Kontrol!**

Tekrar işletme almadan önce IEC / DIN EN 60974-4 „Ark kaynağı tertibatları - çalışma sırasında denetim ve kontrol“ uyarınca mutlaka „Çalışma sırasında denetim ve kontrol“ gerçekleştirilmelidir!

- Ayrıntılı bilgiler için kaynak cihazının standart kullanım kılavuzuna bakın.

Potansiyometreli bir torçun bağlanmasında kaynak makinesinin içinde kontrol kartı T320/1 üzerine köprü JP27 bağlanmalıdır.

Kaynak torcu konfigürasyonu	Ayar
TIG standart veya yukarı/aşağı torç için hazırlanmıştır (fabrika çıkışı)	<input checked="" type="checkbox"/> JP27
Potansiyometreli torç için hazırlanmıştır	<input type="checkbox"/> JP27

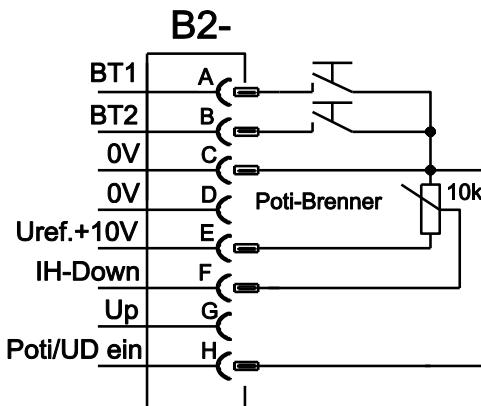

Şekil 5-27

AÇIKLAMA

Bu torç tipi için kaynak makinesinin kaynak torcu modu 3'e ayarlanması gerekmektedir "Bkz. 5.8.11, Torç modu ve yukarı/aşağı hızı ayarlaması".


5.8.11.5 RETOX TIG torcu (12 kutuplu)

AÇIKLAMA


Bu kaynak torcu ile işletim için kaynak makinesinin "ON 12POL RETOX TIG" (12 kutuplu torç bağlantı soketi) ekleme opsiyonu ile donatılmalıdır.

İllüstrasyon	Kontrol elemanları	İşaretlerin açıklaması
		BRT = torç tetiği
Fonksiyonlar	Mod	Kontrol elemanları
Kaynak akımı açık / kapalı	1 (fabrika teslimi)	BRT 1
İkinci akım		BRT 2
İkinci akım (dokunmatik fonksiyon)		BRT 1 (dokunma)
Kaynak akımını yükselte (yükarı fonksiyon)		BRT 3
Kaynak akımını düşürme (aşağı-fonksiyon)		BRT 4
Mod 2 ve 3 bu torç tipinde kullanılmamakta veya anlamlı olmamaktadır.		
Kaynak akımı açık / kapalı	4	BRT 1
İkinci akım		BRT 2
İkinci akım (dokunmatik fonksiyon)		BRT 1 (dokunma)
Kaynak akımını atlamalı şekilde yükselte (1. atlamanın ayarlanması)		BRT 3
Kaynak akımını atlamalı şekilde düşürme (1. atlamanın ayarlanması)		BRT 4
Yukarı/aşağı veya JOB kullanımı arasında anahtarlama		BRT 2 (dokunma)
JOB numarasını yükselte		BRT 3
JOB numarasını düşürme		BRT 4
Gaz testi		BRT 2 (3 s)
Kaynak akımı açık / kapalı	6	BRT 1
İkinci akım		BRT 2
İkinci akım (dokunmatik fonksiyon)		BRT 1 (dokunma)
Kaynak akımını kademesiz olarak yükselte (yükarı fonksiyon)		BRT 3
Kaynak akımını kademesiz olarak düşürme (aşağı fonksiyon)		BRT 4
Yukarı/aşağı veya JOB kullanımı arasında anahtarlama		BRT 2 (dokunma)
JOB numarasını yükselte		BRT 3
JOB numarasını düşürme		BRT 4
Gaz testi		BRT 2 (3 s)

5.8.11.6 1. atlama ayarı

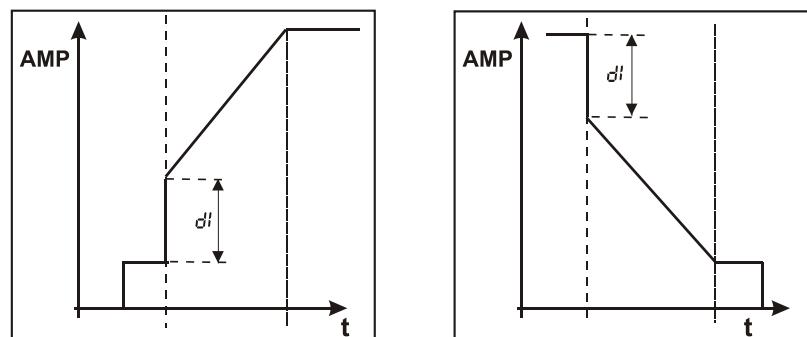

Şekil 5-28

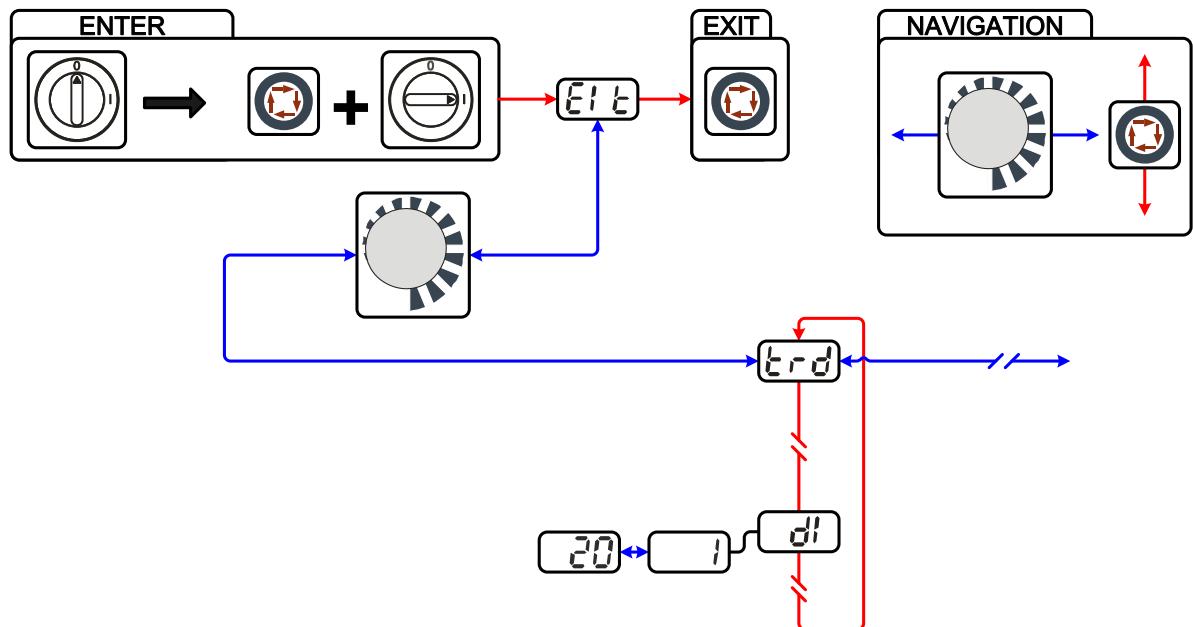

Şekil 5-29

Gösterge	Ayar / seçim
	Menüden çıkış Exit
	Torç konfigürasyonu menüsü Kaynak torcu fonksiyonlarının ayarlanması
	1. atlama ayarı Ayar: 1 - 20 (fabrika çıkışı 1)

AÇIKLAMA



Bu fonksiyon sadece yukarı/aşağı torçlarla bağlantılı olarak mod 4 ve 14'te mümkündür!

5.9 E-Manüel kaynağı

⚠ DİKKAT



Ezilme ve yanma tehlikesi!

Yanmış veya yeni çubuk elektrotları değiştirirken

- Makineyi ana şalterden kapatın.
- Uygun koruma eldivenleri giyin.
- Kullanılmış çubuk elektrotları çıkartmak veya kaynak yapılmış iş parçalarını oynatmak için izole edilmiş pense kullanın.
- Elektrot pensesini her zaman izole edilmiş bir şekilde saklayın!




Koruyucu gaz bağlantısı!

Örtülü elektrod kaynağında koruyucu gaz bağlantısında (bağlantı rakoru G1/4") boşta çalışma gerilimi bulunmaktadır.

- Bağlantı rakoru G1/4"deki sarı izolasyon kafasını takın (elektrik gerilimi ve kirlenmeye karşı koruma).

5.9.1 Elektrot pensesi ve işlem parçası hattının bağlanması

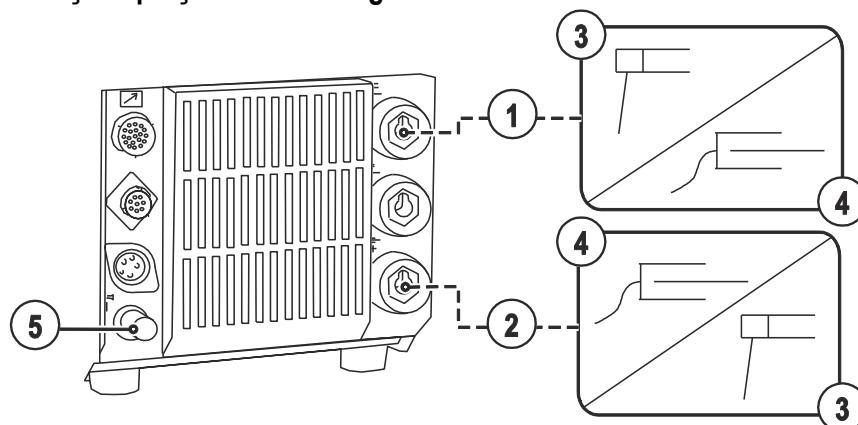

Şekil 5-30

Poz.	Sembol	Tanım
1	—	Bağlantı soketi, kaynak akımı "-" İş parçası ucu veya elektrot pensesi bağlantısı
2	+	Bağlantı soketi, kaynak akımı "+" Elektrot pensesi veya iş parçası ucu bağlantısı
3	█	Elektrot pensesi
4	█	İş parçası
5	████	Bağlantı rakoru G1/4“, kaynak akımı „“ TIG kaynak torcu için koruyucu gaz bağlantısı (sarı izolasyon kafalı)

- Bağlantı rakoru G1/4" üzerine sarı renkli koruma tapasını takın.
- Elektrot tutucusunun kablo soketini ya "+" ya da "-" kaynak akımı bağlantı soket yuvasına takın ve sağa çevirerek kilitleyin.
- İşlem parçası hattının kablo soketini "+" ya da "-" kaynak akımı bağlantı soket yuvasına takın ve sağa döndürerek kilitleyin.

AÇIKLAMA



Kutuplar, elektrot ambalajındaki elektrot üreticisinin bilgilerine göre düzenlenir.

5.9.2 Kaynak görevi seçimi

AÇIKLAMA



Temel kaynak parametrelerinin değiştirilmesi sadece aşağıdaki koşullarda mümkündür:

- Kaynak akımı akmadığında ve
- Anahtarlı şalter (opsiyon) "1" konumuna ayarlanmış olduğunda.


Kontrol elemanı	İşlem	Sonuç
		Örtülü elektrot kaynak işlemi seçimi. Sinyal ışığı yeşil yanar.
		Kaynak akımını ayarlayın.

5.9.3 Arcforce

Ark gücü tertibatı elektrot yapışma tehlikesi söz konusu olmadan kısa süre önce elektrodun yapışmasını zorlaştıran bir akım yükselmesi ayarlar.

Kontrol elemanı	İşlem	Sonuç	Göstergе
	1 x	Ark gücü kaynak parametresinin seçimi Sinyal ışığı kırmızı yanar.	
		Ark gücünü ayarlayın. -40 = düşük akım yükselmesi > yumuşak ark 0 = standart ayar +40 = yüksek akım yükselmesi > agresif ark	

5.9.4 Yapışmaz

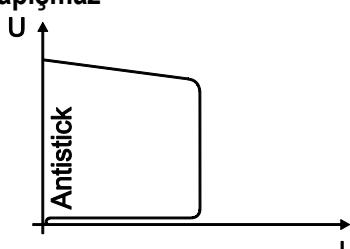

Antistick, elektrodun tavlanması öner.


Elektrot, Arcforce ekipmanına rağmen yapışsa, elektrodun tavlanması önlemek üzere cihaz otomatik olarak yakıl. 1 saniye içinde minimum akıma geçer. Kaynak akımı ayarını kontrol edin ve kaynak görevi için düzeltin!

Şekil 5-31

5.9.5 Sıcak başlama

Sıcak başlatma ekipmanı, çubuk elektrotların yükseltilmiş bir başlatma akımıyla daha iyi ateşlenmesini sağlar.

- a) = Sıcak başlatma süresi
- b) = Sıcak başlatma akımı
- I = Kaynak akımı
- t = Süre

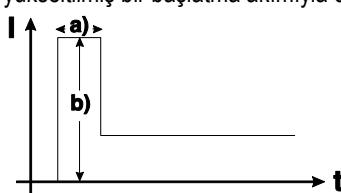

5.9.5.1 Sıcak başlama akımı

Kontrol elemanı	İşlem	Sonuç	Gösterge
	n x	Sıcak başlama akımı kaynak parametresi seçimi Sıcak başlama akımı sinyal ışığı AMP% yanana kadar çalıştırın.	120
		Sıcak başlama akımının ayarlanması Ayar, fabrika çıkışında yüzdesel olarak seçilen ana akımdan gerçekleşir. "Bkz. 5.13, Cihaz konfigürasyonu menüsü".	120

5.9.5.2 Sıcak başlama süresi

Kontrol elemanı	İşlem	Sonuç	Gösterge
		Sıcak başlama zamanı kaynak parametresi seçimi: Sıcak başlama zamanı sinyal ışığı sec yanana kadar çalıştırın.	0,5
		Sıcak başlama zamanını ayarlayın.	0,5


5.10 Uzaktan regülatör

AÇIKLAMA



Uzaktan kumandanın kumanda hattını 19 kutuplu uzaktan kumanda bağlantısının bağlantı soketine takın ve kilitleyin.


5.10.1 Elle uzaktan kumanda RT1 19POL

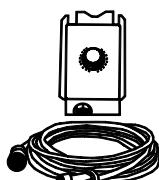

Fonksiyonlar

- Kademesiz olarak ayarlanabilir kaynak akımı (%0 ile %100 arasında) kaynak makinesinde önceden seçilmiş olan ana akıma bağlı olarak.

5.10.2 Elle uzaktan kumanda RTG1 19POL

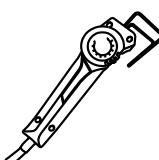

Fonksiyonlar

- Kademesiz olarak ayarlanabilir kaynak akımı (%0 ile %100 arasında) kaynak makinesinde önceden seçilmiş olan ana akıma bağlı olarak.


5.10.3 Elle uzaktan kumanda RTP1 19POL



Fonksiyonlar

- TIG/ Örtülü elektrot.
- Kademesiz olarak ayarlanabilir kaynak akımı (%0 ile %100 arasında) kaynak makinesinde önceden seçilmiş olan ana akıma bağlı olarak.
- Palslama / punta kaynağı / normal
- Pals, puntalama ve bekleme zamanı kademesiz olarak ayarlanabilir.


5.10.4 Elle uzaktan kumanda RTP2 19POL

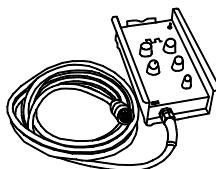

Fonksiyonlar

- TIG/ Örtülü elektrot.
- Kademesiz olarak ayarlanabilir kaynak akımı (%0 ile %100 arasında) kaynak makinesinde önceden seçilmiş olan ana akıma bağlı olarak.
- Palslama / punta kaynağı / normal
- Frekans ve puntalama zamanı kademesiz olarak ayarlanabilir.
- Tak frekansının kabaca ayarlanması.
- Pals - mola ilişkisi (denge) %10 ile %90 arasında ayarlanabilir.


5.10.5 Elle uzaktan kumanda RTP3 spotArc 19POL

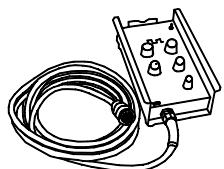

Fonksiyonlar

- TIG/ Örtülü elektrot.
- Kademesiz olarak ayarlanabilir kaynak akımı (%0 ile %100 arasında) kaynak makinesinde önceden seçilmiş olan ana akıma bağlı olarak.
- Palslama / SpotArc punta kaynağı / normal
- Frekans ve puntalama zamanı kademesiz olarak ayarlanabilir.
- Tak frekansının kabaca ayarlanması.
- Pals - mola ilişkisi (denge) %10 ile %90 arasında ayarlanabilir.


5.10.6 Ayak uzaktan kumandası RTF1 19POL 5 M / RTF2 19POL 5 M

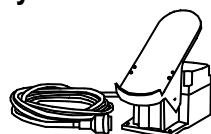

Fonksiyonlar

- Kademesiz olarak ayarlanabilir kaynak akımı (%0 ile %100 arasında) kaynak makinesinde önceden seçilmiş olan ana akıma bağlı olarak.
- Kaynak işlemini başlatma/durdurma (TIG)


ActivArc-kaynağı ayak kontrol uzaktan kumandası ile bağlantılı şekilde mümkün değildir.

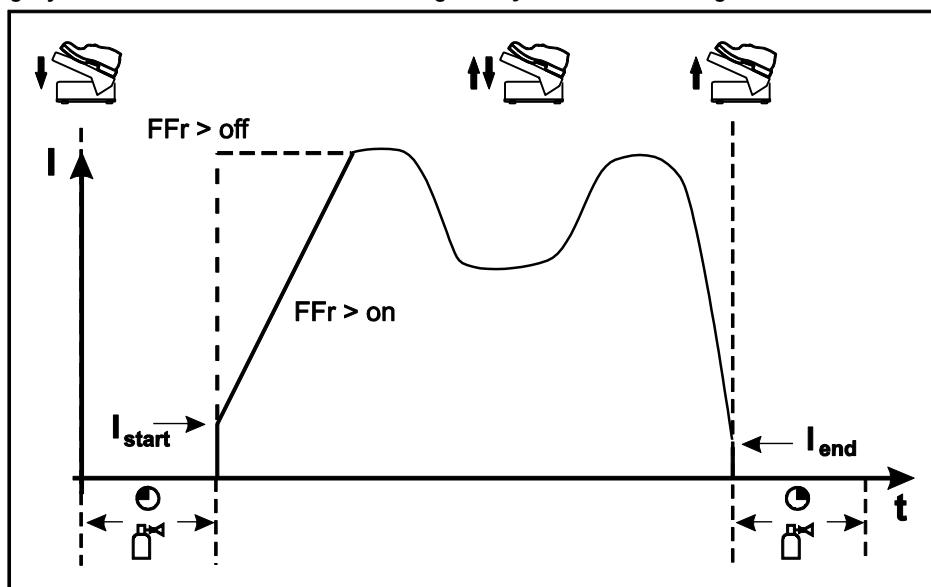

Şekil 5-32

Sembol	Anlamı				
	Ayak kontrol uzaktan kumandasına basın (kaynak işlemini başlatma)				
	Ayak kontrol uzaktan kumandasını kullanın (kaynak akımını kullanıma uygun olarak ayarlama)				
	Ayak kontrol uzaktan kumandasını bırakın (kaynak akımını sonlandırma)				
FFr	Rampa fonksiyonu RTF <table> <tr> <td>on</td><td>Kaynak akımı bir rampa fonksiyonunda belirtilmiş olan ana akıma akar</td></tr> <tr> <td>off</td><td>Kaynak akımı hemen belirtilmiş olan ana akıma atar</td></tr> </table>	on	Kaynak akımı bir rampa fonksiyonunda belirtilmiş olan ana akıma akar	off	Kaynak akımı hemen belirtilmiş olan ana akıma atar
on	Kaynak akımı bir rampa fonksiyonunda belirtilmiş olan ana akıma akar				
off	Kaynak akımı hemen belirtilmiş olan ana akıma atar				

5.10.6.1 Ayak kontrol uzaktan kumandası RTF 1 / RTF 2 rampa fonksiyonu

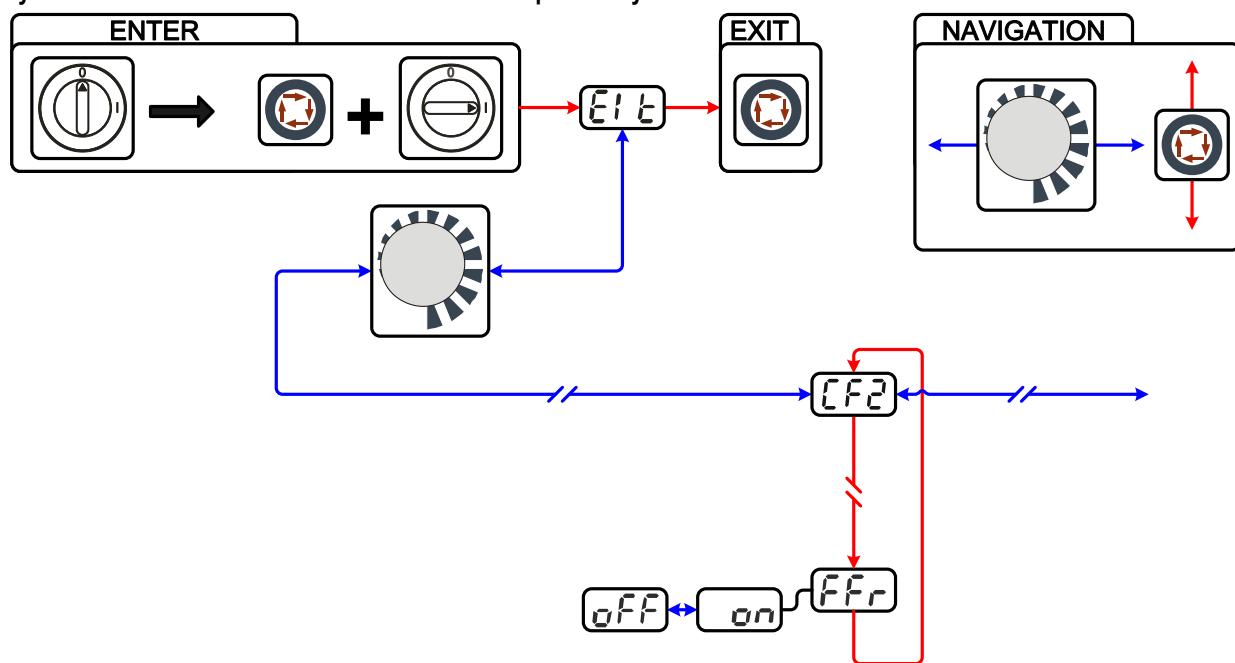

Şekil 5-33

Gösterge	Ayar / seçim
Elt	Menüden çıkış Exit
CF2	Makine konfigürasyonu (ikinci bölüm) Makine fonksiyonları ve parametre gösterimi ile ilgili ayarlar
FFr	Rampa fonksiyonu, uzaktan kumanda RTF 1 Rampa fonksiyonu açılıp kapatılabilmektedir.
on	Devreye sokma Makine fonksiyonunu açın
off	Devre dışı bırakma Makine fonksiyonunu kapatın

5.11 Otomasyon ile ilgili arayüzler

DİKKAT



Usule aykırı bağlantıdan kaynaklanan makine hasarları!


Uygun olmayan kumanda hatları veya açma ve kapama sinyallerinin hatalı yerleşimi makine hasarlarına neden olabilmektedir.

- Sadece korumalı kumanda hatları kullanın!
- Makine iletme gerilimleri üzerinden çalıştırılıyorsa bağlantının uygun bir tampon güçlendirici üzerinden yapılması gerekmektedir!
- Ana akımı veya ikinci akımı iletme gerilimleri üzerinden kumanda etmek için ilgili girişlerin devreye sokulması gerekmektedir "bkz. Hat geriliminin serbest bırakılmasının etkinleştirilmesi".

5.11.1 TIG otomasyon için arayüz

Pin	Sinyal biçimi	Açıklama	Çizim
A	Çıkış	PE Kablo blendajı için bağlantı	X6
B	Çıkış	REG kapalı Sadece servis amaçları için	PE A
C	Giriş	SYN_E Master-Slave işletimi için senkronizasyon	REGaus B
D	Giriş (o. C.)	IGRO "Akım akıyor" sinyali I>0 (azami yüklenme 20 mA / 15 V) 0 V = kaynak akımı akıyor	SYN_E C
E	Giriş	Acil kapatma Güç kaynağının öncelikli olarak kapatılması için acil kapatma.	IGR0 D
+ R	Çıkış	Bu fonksiyonu kullanabilmek için kaynak makinesinde T320/1 kontrol kartı üstüne 1 numaralı köprü çekilmelidir! Kontak açık = kaynak akımı kapalı	Not/Aus E
F	Çıkış	0V Referans potansiyeli	0V F
G	-	NC Dolu değil	NC G
H	Çıkış	U gerçek Kaynak gerilimi, Pin F, 0-10 V (0 V = 0 V, 10 V = 100 V)e karşı ölçülmüştür	Uist H
J		V kaynak Özel uygulamalar için rezerve edilmiştir	VSchweiss J
K	Giriş	SYN_A Master-Slave işletimi için senkronizasyon	SYN_A K
L	Giriş	Str/Stp (başlatma/durdurma) Başlatma / durdurma kaynak akımı, torç tetigine karşılık gelir. Sadece 2 döngülü işletme tipi için mevcuttur. +15 V = başlat, 0 V = durdur	Str./Stp. L
M	Çıkış	+15V Gerilim beslemesi +15 V, azami 75 mA	+15V M
N	Çıkış	-15V Gerilim beslemesi -15 V, azami 25 mA	-15V N
P	-	NC Dolu değil	NC P
S	Çıkış	0V Referans potansiyeli	Not/Aus R
T	Çıkış	I gerçek Kaynak akımı, Pin F; 0-10 V (0 V = 0 A, 10 V = 1000 A)e karşı ölçülmüştür	0V S
U		NC	list T
V	Çıkış	SYN_A 0V Master-Slave işletimi için senkronizasyon	NC U
			SYN_A 0V V

5.11.2 Uzaktan kumanda bağlantı soketi, 19 kutuplu

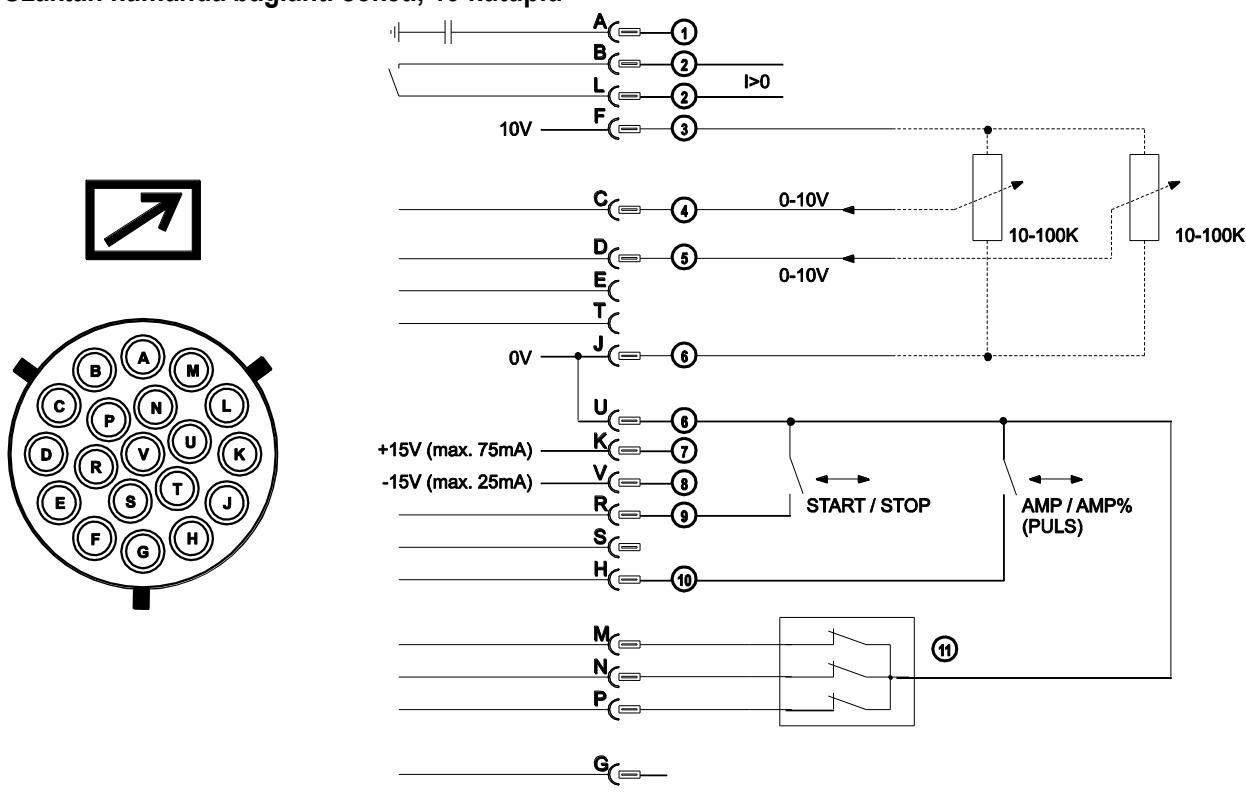

Şekil 5-34

Poz.	Pin	Sinyal biçimi	Açıklama
1	A	Çıkış	Kablo blendajı (PE) için bağlantı
2	B/L	Çıkış	Akım akar sinyal $I > 0$, potansiyelsiz (azami $+15V / 100mA$)
3	F	Çıkış	Potansiyometre için referans gerilimi 10V (azami 10mA)
4	C	Giriş	Ana akım için hat geriliminin serbest bırakılması, 0-10V ($0V = I_{min} / 10V = I_{max}$)
5	D	Giriş	İkinci akım için hat geriliminin serbest bırakılması, 0-10V ($0V = I_{min} / 10V = I_{max}$)
6	J/U	Çıkış	Referans potansiyeli 0V
7	K	Çıkış	Gerilim beslemesi +15V, azami 75mA
8	V	Çıkış	Gerilim beslemesi -15V, azami 25mA
9	R	Giriş	Kaynak akımı başlatma / durdurma
10	H	Giriş	Kaynak akımı ana akım veya ikinci akım (palslama) geçisi
11	M/N/P	Giriş	Hat geriliminin serbest bırakılmasını etkinleştirme 3 sinyalin hepsini referans potansiyeli 0Vnin üzerine koyun ve ana akım ile ikinci akım içi harici hat geriliminin serbest bırakılmasını etkinleştirir.
12	G	Çıkış	Ölçüm değeri I_{SOLL} ($1V = 100A$)

5.12 PC-arayüzü

DİKKAT



Uygun olmayan PC bağlantısından kaynaklanan makine hasarları veya arızalar!
SECINT X10USB arayüzünün kullanılmaması makine hasarlarına veya sinyal aktarımında parazitlere neden olur. Yüksek frekansı ateşleme impulsları nedeniyle PC zarar görebilir.

- PC ile kaynak makinesi arasında SECINT X10USB arayüzünün bağlanmış olması gerekmektedir!
- Bağlantı sadece makine ile birlikte gönderilmiş olan kablolar ile gerçekleştirilebilir (diğer ek uzatma kablolarını kullanmayın)!

AÇIKLAMA



Aksesuar bileşenlerinin ilgili dokümanlarını dikkate alın!

5.13 Cihaz konfigürasyonu menüsü

Makine menüsünde, torç modları, gösterge gösterimi ve servis menüsü gibi temel fonksiyonlar kayıtlıdır.

5.13.1 Parametre seçimi, değiştirilmesi ve kaydedilmesi

AÇIKLAMA



ENTER (Menüye giriş)


- Makineyi ana şalterden kapatın.
- "Kaynak parametresi" tuşunu basılı tutun ve aynı zamanda makineyi yeniden açın.

NAVİGASYON (Menüde gezinti)

- Parametreler "Kaynak parametresi" tuşunun etkinleştirilmesi ile seçilmektedir.
- Parametrelerin ayarlanması veya değiştirilmesi için "kaynak parametresi ayarı" döner butonunun çevrilmesi.

EXIT (Menüden çıkış)

- „Elt“ menü adımını seçin.
- "Kaynak parametresi" tuşunu etkinleştirin (ayarlar devralınır, makine çalışmaya hazır konumuna geçer).

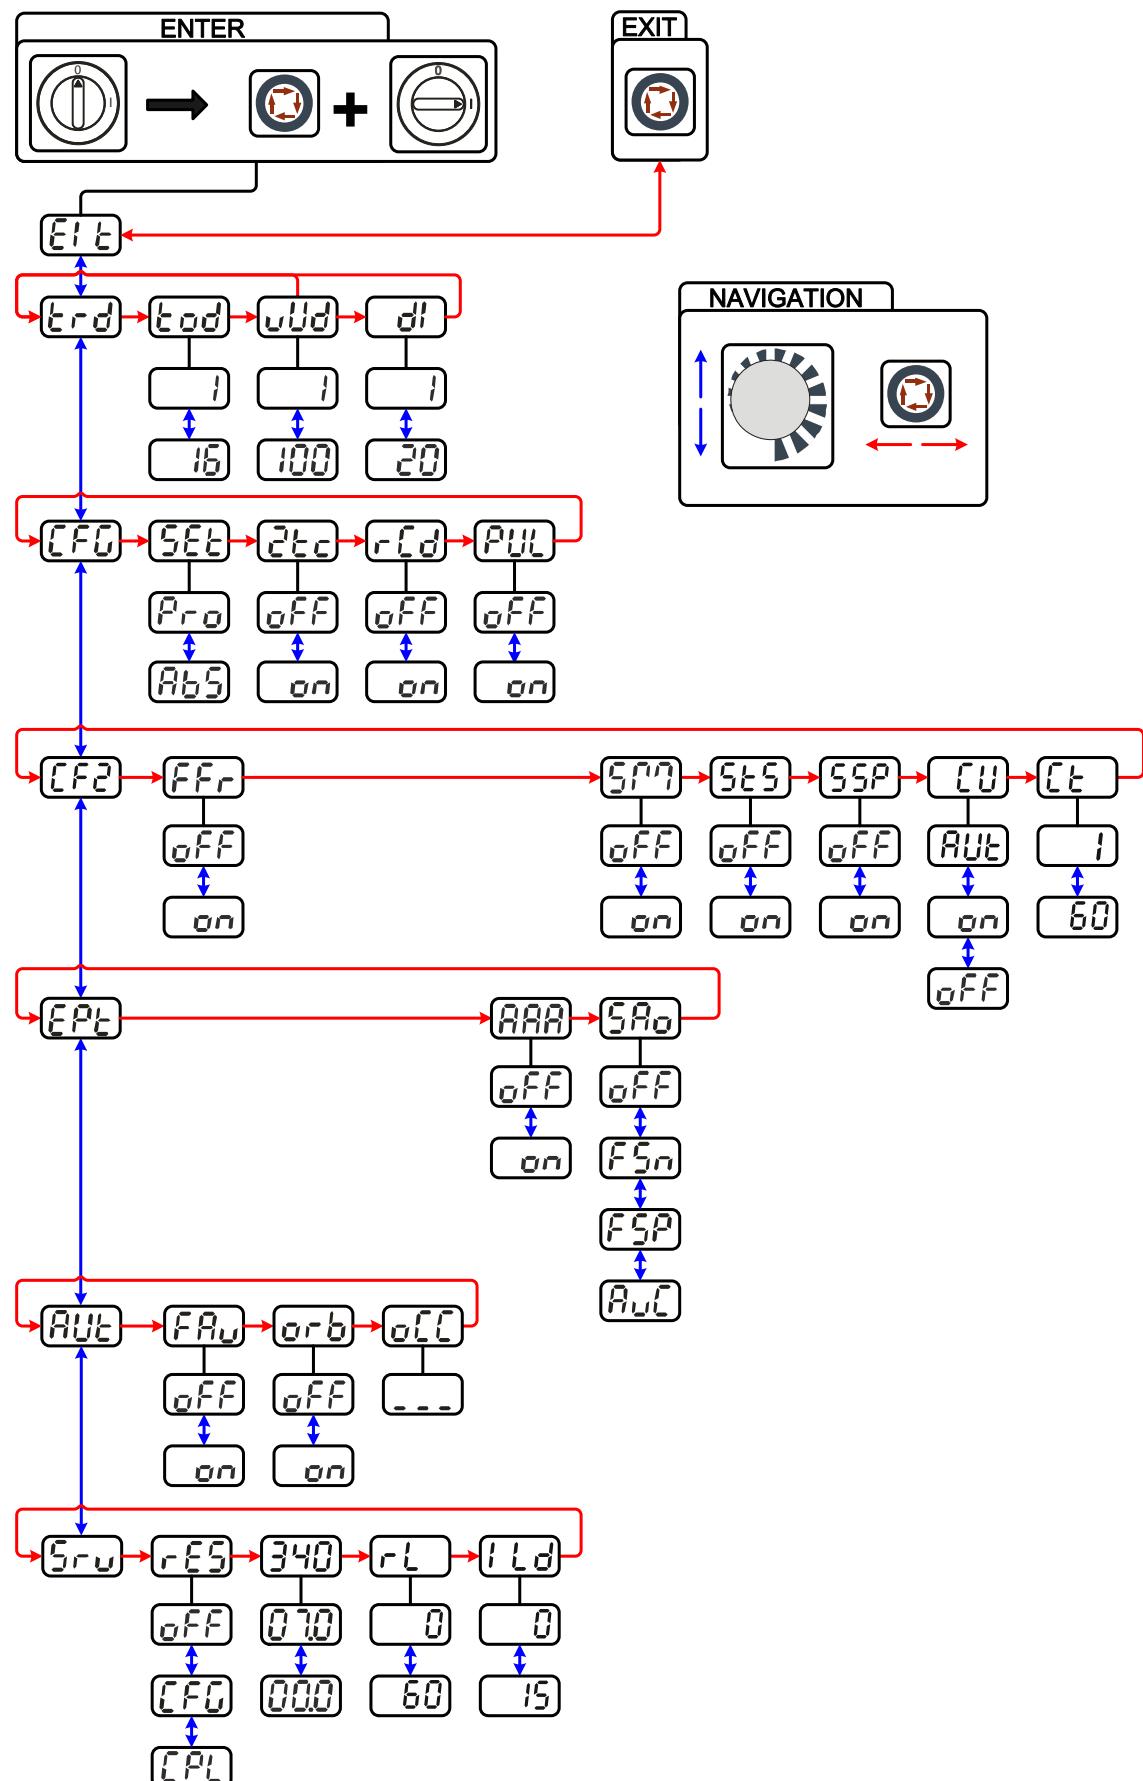

Sekil 5-35

Gösterge	Ayar / seçim
	Menüden çıkış Exit
	Torç konfigürasyonu menüsü Kaynak torçu fonksiyonlarının ayarlanması
	Torç modu (fabrika çıkışı 1)
	Yukarı/ aşağı hızı Değeri yükseltme = hızlı akım değişimi (fabrika çıkışı 10) Değeri düşürme = yavaş akım değişimi
	1. atlama ayarı Ayar: 1 - 20 (fabrika çıkışı 1)
	Cihaz konfigürasyonu Makine fonksiyonları ve parametre gösterimi ile ilgili ayarlar
	Kaynak akımı gösterimi (başlatma, iniş, bitiş ve sıcak başlatma akımı) <ul style="list-style-type: none"> Pro = kaynak akımı göstergesi yüzdesel olarak, ana akıma bağlı (fabrika çıkışı) Abs = mutlak kaynak akımı göstergesi
	2 kademeli çalışma (C versiyonu) <ul style="list-style-type: none"> on = açık off = kapalı (fabrika teslimi)
	Akım gösteriminin değiştirilmesi (örtülü elektrot) <ul style="list-style-type: none"> on = gerçek değer göstergesi off = nominal değer göstergesi (fabrika teslimi)
	Çıkış ve iniş rampası aşamasında palslama Bu fonksiyon açılıp kapatılabilir.
	Makine konfigürasyonu (ikinci bölüm) Makine fonksiyonları ve parametre gösterimi ile ilgili ayarlar
	Rampa fonksiyonu, uzaktan kumanda RTF 1 Rampa fonksiyonu açılıp kapatılabilir.
	spotMatic İşletme tipi versiyonu spotArc, iş parçası teması ile ateşleme <ul style="list-style-type: none"> on = açık off = kapalı (fabrika teslimi)
	Punta zamanı ayarı <ul style="list-style-type: none"> on = Kısa punta zamanı (5 ms–999 ms, 1 ms'lik adımlar) off = Uzun punta zamanı (0,01 s–20,0 s, 10 ms'lik adımlar)
	İşlem serbest bırakma ayarı <ul style="list-style-type: none"> on = İşlem serbest bırakma ayrı: Kaynak işlemi her ark tutuşmasından önce torç tetidine basarak yeniden serbest bırakılmalıdır. off = İşlem serbest bırakma sürekli: Kaynak işlemi, torç tetidine bir kez basılarak serbest bırakılır. Aşağıdaki ark tutuşmaları tungsten elektrodunun kısa süreliğine uygulanmasıyla devreye alınır.
	Kaynak torçu soğutma modu <ul style="list-style-type: none"> AUT = otomatik işletim (fabrika teslimi) on = Sürekli olarak açık off = Sürekli olarak kapalı
	Kaynak torçu soğutması, ilave çalışma süresi Ayar 1–60 dak. (fabrika çıkışlı 5)
	Uzman menüsü
	activArc Gerilim ölçümü <ul style="list-style-type: none"> on = fonksiyon açık (fabrika teslimi) off = fonksiyon kapalı

Gösterge	Ayar / seçim
	Mekanize kaynak için arayüz üzerinde hata bildirimi, kontak SYN_A off = AC-senkronize etme ve sıcak tel (fabrika teslimi) FSn = Hata sinyali, negatif mantık FSP = Hata sinyali, pozitif mantık AvC = Bağlantı AVC (Arc voltage control)
	Menü otomatikleştirme
	Hızlı iletme gerilimi aktarımı (otomasyon) <ul style="list-style-type: none"> on = fonksiyon açık off = fonksiyon kapalı (fabrika çıkışı)
	Orbital kaynak <ul style="list-style-type: none"> off = kapalı (fabrika teslimi) on = açık
	Orbital kaynak Orbital akım için düzeltme değeri
	Servis menüsü Servis menüsü ile ilgili değişiklikler sadece yetkilendirilmiş servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir!
	Sıfırlama (fabrika ayarlarına geri dönme) <ul style="list-style-type: none"> off = kapalı (fabrika teslimi) CFG = cihaz konfigürasyonu menüsündeki değerlerin geri alınması CPL = tüm değerlerin ve ayarların komple geri alınması Sıfırlama işlemi menüden çıkış esnasında (EXIT) gerçekleştirilmektedir.
	Yazılım durumu sorgulaması (örnek) 07= Sistem bus ID 0340= Versiyon numarası Sistem bus ID ve versiyon numarası bir nokta ile ayrılmaktadır.
	Parametre değişiklikleri sadece uzman personel tarafından yapılmalıdır!
	Ateşleme pulse sınırlama süresi Ayar 0 ms-15 ms (1 ms'lık adımlar)

6 Tamir, bakım ve tasfiye

TEHLİKE



Hatalı tamirat ve modifikasyon yapılamaz!

Yaralanmaları ve cihazda hasar meydana gelmesini önlemek için cihaz yalnızca eğitimli, yetkin kişiler tarafından tamir ya da modifiye edilmelidir!
İzinsiz müdahalelerde garanti ortadan kalkar!

- Tamir gerektığinde yetkin kişileri (eğitimli servis personeli) görevlendirin!



Elektrik çarpması nedeniyle yaralanma tehlikesi!

Elektrik kaynağından ayrılmamış makineler üzerinde gerçekleştirilen temizlik çalışmaları ciddi yaralanmalara neden olabilir!

- Makineyi güvenli bir biçimde elektrik kaynağından ayıran.
- Şebeke soketini çekin!
- Kondensatörler boşalıncaya kadar 4 dakika bekleyin!

Onarım ve bakım işleri sadece eğitimli ve yetkili uzman personel tarafından yapılmalıdır, aksi takdirde garanti geçersiz olur. Servis ile ilgili her türlü konuda sadece yetkili bayinize, cihazın tedarikçisine başvurun. Garanti talepleri ile ilgili iadeler sadece yetkili bayınız üzerinden gerçekleştirilebilir. Parça değişimi işlemlerinde sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır. Yedek parça siparişi esnasında makine tipi, seri numarası ve makinenin model numarası, tip tanımlaması ile yedek parçanın ürün numarası belirtilmelidir.

6.1 Genel

Bu cihaz, belirtilen ortam koşullarında ve normal çalışma koşullarında büyük ölçüde bakım gerektirmez ve asgari düzeyde temizlik gerektirir. Kaynak makenesinin kusursuz çalışmasını sağlamak için yine de bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Bunlara, ortamın kirlenme derecesi ve kaynak makenesinin kullanım süresine bağlı olarak kaynak makenesinin düzenli olarak temizlenmesi ve kontrol edilmesi dahildir.

6.2 Bakım çalışmaları, aralıklar

6.2.1 Günlük Bakım İşleri

6.2.1.1 GörSEL kontrol

- Ana güç beslemesi ve bunun gerilim gidermesi
- Gaz hortumları ve bunların kumanda birimleri (selenoik valf)
- Diğer, genel durum

6.2.1.2 Çalışma kontrolü

- Kaynak akımı hatları (sağlam, kilitli konum ile ilgili kontrol edin)
- Gaz tüpü güvenlik elemanları
- Kullanım, bildirim, koruma ve konumlandırma tertibatları (fonksiyon testi).

6.2.2 Aylık bakım çalışmaları

6.2.2.1 GörSEL kontrol

- Gövde hasarları (ön, arka ve yan duvarlar)
- Taşıma elemanları (kemer, kaldırma kulağı, kabze)

6.2.2.2 Çalışma kontrolü

- Seçim şalteri, kumanda makineleri, ACİL DURUM KAPATMA tertibatları, gerilim düşürme donanımı, ihbar ve kontrol lambaları

6.2.3 Yıllık kontroller (işletme esnasında inceleme ve kontrol)

AÇIKLAMA



Kaynak makinesinin kontrolleri sadece uzman ve yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilebilir.
Uzman kişi, eğitimi, bilgisi ve deneyimiyle kaynak güç kaynaklarında ortaya çıkan tehlikeleri ve olası zararları bilen ve gerekli güvenlik önlemlerini alabilen kişidir.



Diğer bilgileri ekteki tamamlayıcı "Cihaz ve firma bilgileri, bakım ve kontrol, garanti" adlı formlarda bulabilirsiniz!

IEC 60974-4 standartı „tekrarlanan inceleme ve kontrol“ e uygun olarak tekrarlı kontrol işlemi gerçekleştirilmelidir. Söz konusu yönetmeliklerin yanında, kontrol için geçerli ülke yasalarına ve talimatlarına da uyulmalıdır.

6.3 Makineyi tasfiye etme

AÇIKLAMA



Kurallara uygun tasfiye!

Cihaz geri kazanma aktarılması gereken değerli hammaddeler ve tasfiye edilmesi gereken elektronik yapı parçaları içermektedir.

- Evsel atıklarla birlikte tasfiye etmeyin!
- Tasfiyeye ilgili resmi makamların kurallarını dikkate alın!



6.3.1 Son kullanıcıya üretici beyanı

- Kullanılmış elektrikli ve elektronik cihazlar Avrupa şartlarına göre (Avrupa Parlamentosunun ve Konseyinin 27.1.2003 tarihli 2002/96/EG yönetmeliği) ayrıstırılmamış yerleşim bölgeleri çöplerine atılamaz. Bunlar ayrıstırılmış olarak toplanmalıdır. Tekerlekli çöp kutusu simgesi ayrı toplama gerekliliğine işaret eder. Bu cihaz, tasfiye ya da geri kazanım amacıyla, bunun için öngörülen ayrı toplama sistemlerine atılmalıdır.
- Almanya'da yasa gereği (elektrikli ve elektronik cihazların sirkülasyonu, geri alınması ve çevreyi koruyarak tasfiye edilmesiyle ilgili 16.03.2005 tarihli yasa) eski bir cihazı ayrıstırılmamış evsel atıklardan ayrı bir toplama noktasına iletmek zorunludur. Kamusal atık kurumları (belediyeler) bunun için toplama yerleri kurmuştur, buralarda konutlardan gelen eski cihazlar ücretsiz olarak teslim alınır.
- Eski cihazların iadesi ya da toplanması hakkında bilgiyi yetkili belediyeden alabilirsiniz.
- EWM izin verilen elden çıkartma ve geri dönüşüm sisteminde yer almaktadır ve WEEE DE 57686922 numarası ile elektrikli eski cihazlar rehberinde (EAR) kayıtlıdır.
- Bunun dışında iade Avrupa çapında EWM distribütörlerinlerde de mümkündür.

6.4 RoHS koşullarını yerine getirme

Biz, EWM AG Mündersbach olarak tarafımızdan size teslim edilmiş ürünlerin RoHS (2002/95/EG yönetmeliği) koşullarına yerine getirerek RoHS yönetmeliğine uygun olduğunu size beyan ediyoruz.

7 Arıza gidermek

Tüm ürünler ciddi üretim ve son kontrollere tabidir. Buna rağmen herhangi bir şey çalışmayacak olursa, ürünü aşağıdaki tanımlamaya uygun olarak kontrol edin. Belirtilen hata giderim yöntemlerinin hiç biri cihazın çalışmasını sağlamıyorsa, yetkili satıcıya haber verin.

7.1 Arıza giderme için kontrol listesi

AÇIKLAMA



Sorunsuz çalışma için temel koşul, kullanılan malzemeye ve proses gazına uyan cihaz donanımıdır!

Lejant	Sembol	Tanım
	✗	Hata / Neden
	✖	Çözüm

Fonksiyon arızası

- ✓ Soğutucu madde akışı yetersiz
 - ✗ Soğutucu madde seviyesini kontrol edin ve gerekirse soğutucu madde doldurun
 - ✗ Boru sistemindeki (hortum paketleri) kıvrımları giderin
 - ✗ Soğutma maddesi pompasının otomatik sigortasını etkinleştirerek geri alın
- ✓ Soğutma maddesi devresinde hava
 - ✗ "Bkz. 7.6, Soğutucu madde devresinin havasının alınması"
- ✓ Çalıştırmadan sonra makine kontrolündeki sinyal ışıkları yanmıyor
 - ✗ Faz düşmesi, şebeke bağlantısını (sigortaları) kontrol edin
- ✓ Kaynak performansı yok
 - ✗ Faz düşmesi, şebeke bağlantısını (sigortaları) kontrol edin
- ✓ Çeşitli parametreler ayarlanmalarına izin vermiyor
 - ✗ Besleme seviyesi kilitli, erişim engeleni kapatın "Bkz. 6.4, RoHS koşullarını yerine getirme"
- ✓ Bağlantı sorunları
 - ✗ Kumanda hattı bağlantılarını yapın ya da doğru monte edilmediğini kontrol edin.

Kaynak torcu aşırı ısınmış

- ✓ Gevşek kaynak akımı bağlantıları
 - ✗ Torç tarafındaki ve/veya işlem parçasına giden akım bağlantılarını sıkın
 - ✗ Akm memesini kurallara uygun olarak sabitleyin
- ✓ Aşırı yüklenme
 - ✗ Kaynak akımı ayarını kontrol edin ve düzeltin
 - ✗ Daha yüksek performanslı kaynak torcu kullanın

Ark tutuşması yok

- ✓ Ateşleme türünün yanlış ayarlanması.
 - ✗ Ateşleme türleri değiştirme şalterini HF yüksek frekans tutuşma konumuna getirin.

Kötü ark tutuşması

- ✓ Tungsten elektrodunda malzemenin, kaynak malzemelerine veya iş parçasına temas ile bağlanması
 - ✗ Tungsten elektrodunu yeniden taşlayın veya yenişi ile değiştirin
- ✓ Ateşleme esnasında kötü bir akım devralması
 - ✗ Ayarı "tungsten elektrodu çapı / ateşleme optimizasyonu" döner butonundan kontrol edin ve gerekirse yükseltin (daha fazla ateşleme enerjisi).

Düzensiz ark

- ✓ Tungsten elektrodunda malzemenin, kaynak malzemelerine veya iş parçasına temas ile bağlanması
 - ✗ Tungsten elektrodunu yeniden taşlayın veya yenişi ile değiştirin
- ✓ Uyumsuz parametre ayarları
 - ✗ Ayarları kontrol edin ya da düzeltin

Gözenek oluşumu

- ✓ Gaz örtüsü yetersiz ya da yok
 - ✗ Koruyucu gaz ayarlarını kontrol edin, gerekirse koruyucu gaz tüpünü değiştirin
 - ✗ Kaynak yapılan yeri koruyucu duvarlarla emniyete alın (hava akımı kaynak sonucunu etkiler)
 - ✗ Gaz lensini alüminyum uygulamalarında ve yüksek alaşımımlı çeliklerde kullanın
- ✓ Kaynak torcu donanımı uyumsuz ya da aşınmış
 - ✗ Gaz memesi boyutunu kontrol edin ve gerekirse değiştirin
- ✓ Gaz hortumunda yoğunlaşmış su (hidrojen)
 - ✗ Hortum paketini gazla durulayın ya da değiştirin

7.2 Hata bildirimleri (güç kaynağı)

AÇIKLAMA

Bir kaynak makinesi hatası ortak arıza sinyal lambasının yanması ve makine kumandasındaki göstergede bir hata kodunun (tabloya bakınız) görüntülenmesi ile gösterilmektedir. Bir makine hatasında güç ünitesi kapatılır.

Olası arıza numaralarının gösterimi makine modeline (arayüzler / fonksiyonlar) bağlıdır.

- Birden fazla hata söz konusu olursa, bunlar peş peşe gösterilir.
- Cihaz hatasını belgeleyin ve gerekirse servis personeline iletin.


Hata mesajı	Olası neden	Yardım
Err 3	Takometre hatası	Tel beslemesini / hortum paketini kontrol edin
	Tel besleme ünitesi bağlı değil	<ul style="list-style-type: none"> Cihaz konfigürasyonu menüsünde soğuk tel işletimini kapatın (off durumu) Tel besleme ünitesini bağlayın
Err 4	Sıcaklık hatası	Makinenin soğumasını bekleyin
	Acil kapatma devresi hatası (Mekanize kaynak için arayüz)	<ul style="list-style-type: none"> Harici kapatma tesisatlarının kontrolü Kontrol kartı T320/1 üzerindeki geçme köprü JP 1 (köprü) kontrolü
Err 5	Aşırı gerilim	Makineyi kapatın ve şebeke gerilimlerini kontrol edin
Err 6	Düşük gerilim	
Err 7	Soğutma maddesi hatası (sadece bağlanmış olan soğutma modülünde)	Soğutma maddesi seviyesini kontrol edin ve gerekirse soğutma maddesi doldurun
Err 8	Gaz hatası	Gaz beslemesini kontrol edin
Err 9	İkincil aşırı gerilim	Makineyi kapatın ve yeniden açın.
Err 10	PE hatası	Hata devam edecek olursa servise haber verin.
Err 11	FastStop konumu	Robot arayüzü yanakları (mevcut ise) üzerinden (0'dan 1'e) "hata algılama" sinyali
Err 12	VRD hatası	Makineyi kapatın ve yeniden açın. Hata devam edecek olursa servise haber verin.
Err 16	Pilot akım	Kaynak torçunu kontrol edin
Err 17	Soğuk tel hatası Bir motor kontrol kartının aşırı akım sınırlaması devreye girdi. İşlem sırasında telin nominal değeri ile gerçek değeri arasında sürekli bir sapma tespit edildi veya tahriflerden birinin bloke edildiği belirlendi.	<p>Tel besleme sistemi kontrolü (tahrikler, hortum paketleri, torçlar):</p> <ul style="list-style-type: none"> Torç / iş parçası üzerindeki soğuk teli kontrol edin (iş parçasına karşı mı sürüldü?) İşlem tel besleme hızı ile robot işlem hızı arasındaki ilişkiye kontrol edin ve gerekli ise düzeltin Tel geçirme fonksiyonu yardımıyla tel beslemesini ağır ilerleme ile ilgili olarak kontrol edin (tel beslemelerinin kesit olarak kontrol edilmesi yardımcı olacaktır)
Err 18	Plazma gazı hatası Belirtilen nominal değer gerçek değerden ciddi oranda sapiyor -> Plazma gazı yok?	<ul style="list-style-type: none"> Plazma gazı beslemesini kontrol edin, gerekli ise "Soğuk tel besleme ünitesi"ndeki plazma gazı fonksiyonunu kullanın
Err 19	Koruyucu gaz Belirtilen nominal değer gerçek değerden ciddi oranda sapiyor -> Koruyucu gaz yok?	<ul style="list-style-type: none"> Gaz hortumu beslemesinin kılavuzunu/bağlantılarını sizdirmazlık/bükülmeler ile ilgili olarak kontrol edin Plazma torçunun gaz besleme hattının kapalı olup olmadığını kontrol edin

Hata mesajı	Olası neden	Yardım
Err 20	Soğutma maddesi Torç soğutma maddesinin akış miktarı izin verilen minimum değer altına düşmüş -> Kirlenme veya hortum paketinin kurallara aykırı monte edilmesinden kaynaklanan soğutma maddesi akışı kısıtlaması Torç soğutma maddesinin akış miktarı izin verilen sınırın altına düşmüş	Soğutma maddesi seviyesini kontrol edin ve gerekirse soğutma maddesi doldurun <ul style="list-style-type: none"> • Arka soğutucudaki soğutma maddesi seviyesini kontrol edin • Soğutma maddesi hatlarını sızdırmazlık ve bükülmeler ile ilgili olarak kontrol edin • Plazma torçunda soğutma maddesi beslemesinin ve çıkışının kapalı olup olmadığını kontrol edin
Err 22	Soğutma devresinde aşırı sıcaklık Soğutma maddesi sıcaklığında aşım Soğutma maddesinin sıcaklığı izin verilmeyen oranda yüksek	<ul style="list-style-type: none"> • Arka soğutucudaki soğutma maddesi seviyesini kontrol edin • Soğutma cihazındaki nominal sıcaklık değerini kontrol edin
Err 23	HF yüksek frekans trafosunda aşırı sıcaklık Yüksek frekans kilitleme trafosunda aşırı sıcaklık. Yüksek frekans kilitleme trafosundaki yüksek sıcaklık devreye girdi	<ul style="list-style-type: none"> • Sistemin soğumasını bekleyin • Gerekli ise işleme döngüsü sürelerini uyumlu hale getirin
Err 24	Pilot ark ateşleme hatası	Plazma kaynak torcu aşınan parçaların kontrolü
Err 32	Elektronik hata ($I > 0$ Hata)	Makineyi kapatın ve yeniden açın. Hata devam edecek olursa servise haber verin.
Err 33	Elektronik hata (U gerçek hata)	
Err 34	Elektronik hata (A/D -kanal hata)	
Err 35	Elektronik hata (yanak hatası)	
Err 36	Elektronik hata (S işaretü)	
Err 37	Elektronik hata (sıcaklık hatası)	Makinenin soğumasını bekleyin.
Err 38	---	Makineyi kapatın ve yeniden açın.
Err 39	Elektronik hata (ikincil aşırı gerilim)	Hata devam edecek olursa servise haber verin.
Err 48	Ateşleme hatası	Kaynak işlemini kontrol edin
Err 49	Ark yırtılması	Servise haber verin
Err 51	Acil kapatma devresi hatası (Mekanize kaynak için arayüz)	<ul style="list-style-type: none"> • Harici kapatma tesisatlarının kontrolü • Kontrol kartı T320/1 üzerindeki geçme köprü JP 1 (köprü) kontrolü

7.3 Kaynak parametrelerini fabrika ayarlarına sıfırlama

AÇIKLAMA

 Kayıtlı tüm müşteriye özel kaynak parametreleri fabrika ayarları ile değiştirilecektir!

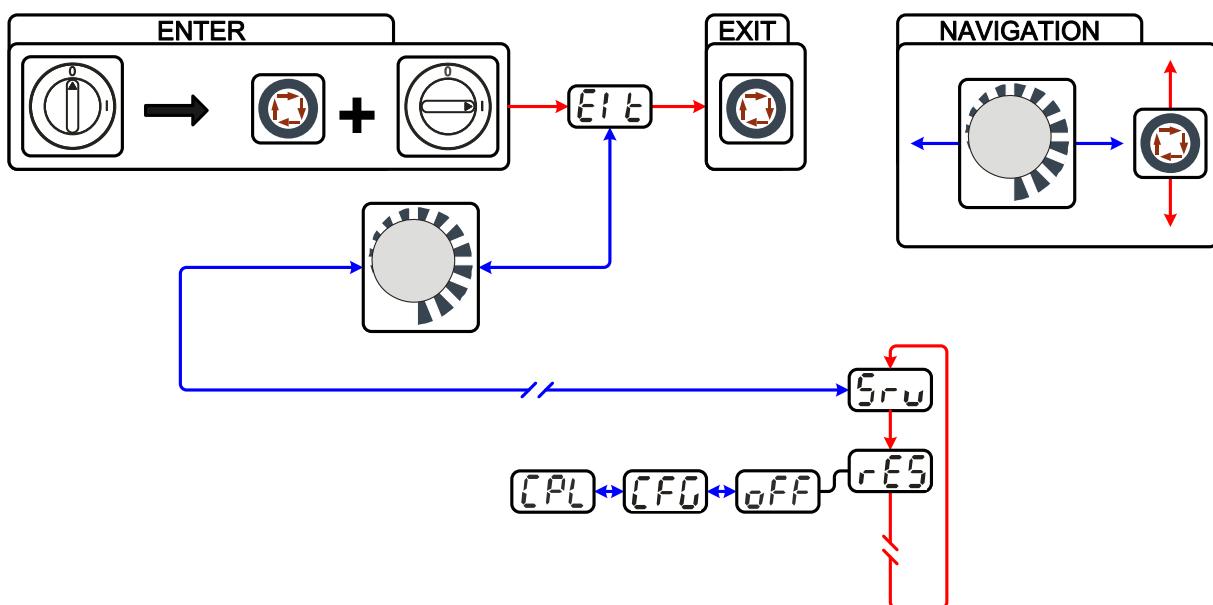


Şekil 7-1

Gösterge	Ayar / seçim
	Menüden çıkış Exit
	Servis menüsü Servis menüsü ile ilgili değişiklikler sadece yetkilendirilmiş servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir!
	Sıfırlama (fabrika ayarlarına geri dönme) <ul style="list-style-type: none"> off = kapalı (fabrika teslimi) CFG = cihaz konfigürasyonu menüsündeki değerlerin geri alınması CPL = tüm değerlerin ve ayarların komple geri alınması Sıfırlama işlemi menüden çıkış esnasında (EXIT) gerçekleştirilmektedir.
	Devre dışı bırakma Makine fonksiyonunu kapatın
	Cihaz konfigürasyonunun sıfırlanması Cihaz konfigürasyonu menüsündeki değerlerin geri alınması
	Komple sıfırlama Tüm değerlerin ve ayarların fabrika ayarlarına döndürülerek komple geri alınması

7.4 Cihaz kumanda ünitesinin yazılım sürümünü görüntüleme

AÇIKLAMA

 Yazılım durumlarının sorgulanması sadece yetkili servis personelinin bilgilendirilmesi amacıyla hizmet etmektedir!

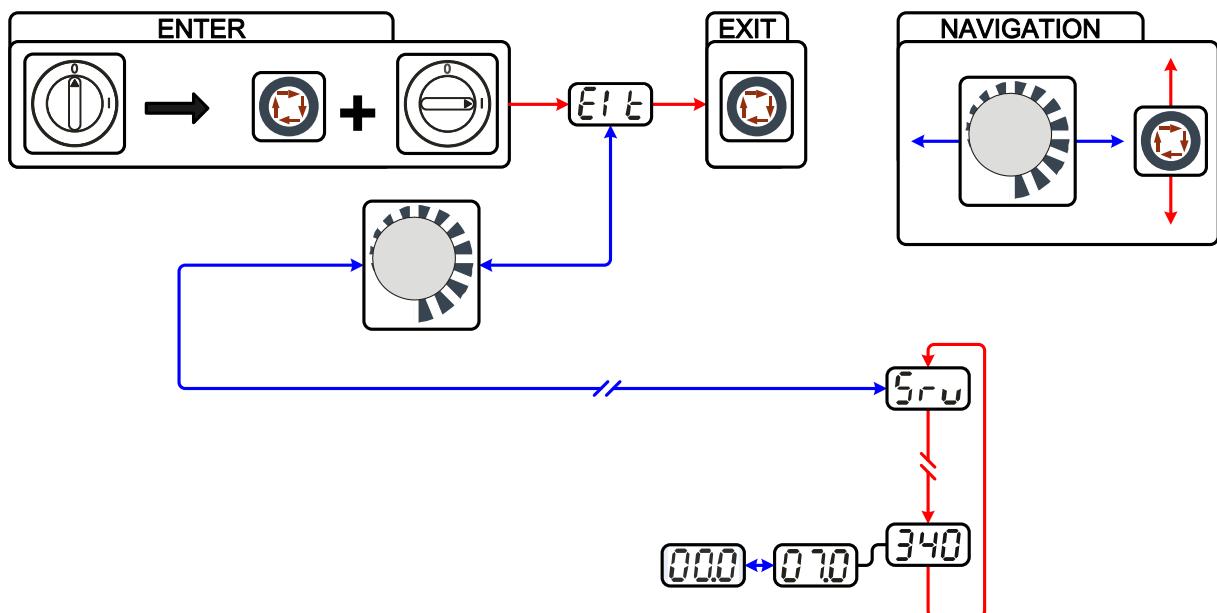

Şekil 7-2

Gösterge	Ayar / seçim
	Menüden çıkış Exit
	Servis menüsü Servis menüsü ile ilgili değişiklikler sadece yetkilendirilmiş servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir!
	Yazılım durumu sorgulaması (örnek) 07= Sistem bus ID 0340= Versiyon numarası
	Sistem bus ID ve versiyon numarası bir nokta ile ayrılmaktadır.

7.5 Genel işletme arızaları

7.5.1 Mekanize kaynak için arayüz

UYARI




Harici kapatma tesisatında (acil durum kapatma şalteri) fonksiyon yok!
Acil durum devresi harici bir kapatma tesisatı tarafından mekanize kaynak arayüzü üzerinden gerçekleştirileirse, makinenin de bu duruma uygun olarak ayarlanmış olması gerekmektedir! Bu durum dikkate alınmadığında güç kaynağı harici kapatma tesisatlarını göz ardı eder ve kapatma işlemini gerçekleştirmez!

- Geçme köprüsünü T320/1 (Tetrix / forceTig) veya M320/1 (Phoenix / alpha Q) üzerindeki bağlantı kablosu 1'i (bağlantı teli 1) çıkarın!

7.6 Soğutucu madde devresinin havasının alınması

AÇIKLAMA

☞ Soğutma sisteminin havasının alınması için her zaman mavi renkli ve soğutma sisteminin mümkün olan en derin noktasında bulunan soğutma maddesi bağlantısını (soğutma tankının yakınında) kullanın!

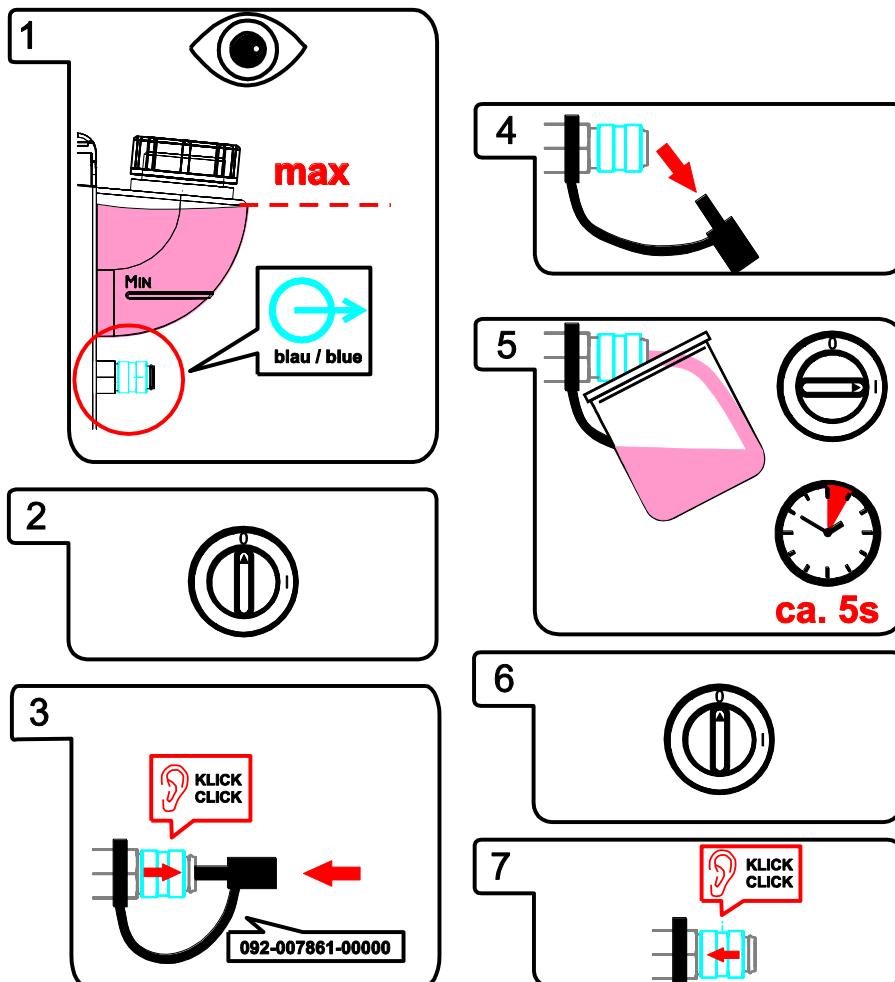

Şekil 7-3

8 Teknik veriler

AÇIKLAMA



Performans bilgileri ve garanti yalnızca orijinal yedek ve aşınan parçalarla bağlantılı olarak geçerlidir!

8.1 Tetrix 300 Comfort

	TIG	Örtülü elektrot
Kaynak akımı ayar aralığı	5 A ila 300 A	
Kaynak gerilimi ayar aralığı	10,2 V ila 22,0 V	20,2 V ila 32,0 V
25 °C'de devrede kalma oranı	300 A (%80 devrede kalma oranı)	270 A (%100 devrede kalma oranı)
40 °C'de devrede kalma oranı	300 A (%60 devrede kalma oranı)	250 A (%100 devrede kalma oranı)
Yük değişimi	10 dak (%60 ED \triangleq 6 dakika kaynak yapma, 4 dakika mola verme)	
Boşta çalışma gerilimi	98 V	
Şebeke gerilimi (toleranslar)	3 x 400 V (-% 25 ila +% 20)	
Frekans	50/60 Hz	
Şebeke sigortası (güvenlik sigortası, yavaş patlamlı)	3 x 16 A	
Şebeke bağlantısı hattı	H07RN-F4G2,5	
maks. bağlanmış yük	8,3 kVA	12,0 kVA
tavsiye edilen jeneratör gücü	16,4 kVA	
cosφ	0,99	
Yalıtım sınıfı / koruma sınıflandırması	H / IP 23	
Ortam sıcaklığı	-25 °C ila +40 °C	
Makine soğutması	Fan	
İş parçası ucu	50 mm ²	
Ölçüler U/G/Y	590 x 230 x 380 mm	
Ağırlık	29 kg	
Elektromanyetik uyumluluk yönetmeliği sınıfı	A	
Standarda göre üretildi	IEC 60974-1, -3, -10; S; CE	

8.2 Tetrix 400-2 Comfort

	TIG	Örtülü elektrot
Kaynak akımı ayar aralığı	5 A ila 400 A	
Kaynak gerilimi ayar aralığı	10,2 V ila 26,0 V	20,2 V ila 36,0 V
40 °C'de devrede kalma oranı	400 A (%35 devrede kalma oranı)	350 A (%40 devrede kalma oranı)
	330 A (%60 devrede kalma oranı)	300 A (%60 devrede kalma oranı)
	300 A (%100 devrede kalma oranı)	270 A (%100 devrede kalma oranı)
Yük değişimi	10 dak (%60 ED \triangle 6 dakika kaynak yapma, 4 dakika mola verme)	
Boşta çalışma gerilimi	102 V	
Şebeke gerilimi (toleranslar)	3 x 400 V (-% 25 ila +% 20)	
Frekans	50/60 Hz	
Şebeke sigortası (güvenlik sigortası, yavaş patlamalı)	3 x 16 A	
Şebeke bağlantısı hattı	H07RN-F4G2,5	
maks. bağlanmış yük	13,2 kVA	15 kVA
tavsiye edilen jeneratör gücü	20,3 kVA	
cosφ	0,99	
Yalıtım sınıfı / koruma sınıflandırması	H / IP 23	
Ortam sıcaklığı	-25 °C ila +40 °C	
Makine soğutması	Fan	
İş parçası ucu	50 mm ²	
Ölçüler U/G/Y	590 x 230 x 380 mm	
Ağırlık	29 kg	
Elektromanyetik uyumluluk yönetmeliği sınıfı	A	
Standarda göre üretildi	IEC 60974-1, -3, -10; S; C €	

9 Ek donanım

AÇIKLAMA



Kaynak torçları, iş parçası uçları, elektrot pensleri veya ara hortum paketleri gibi performansa bağlı aksesuar bileşenleri yetkili distribütörünüzden temin edebilirsiniz.

9.1 Genel ek donanımlar

Tip	Açıklama	Ürün numarası
DMDIN TN 200B AR/MIX 35L	Basınç düşürücü manometre	094-000009-00000
DM AR D F1	Basınç düşürücü debi ölçer	094-001980-00000
ADAP 8-5 POL	Adaptör, 8'den 5 kutupluya	092-000940-00000
GH 2X1/4" 2M	Gaz tüpü	094-000010-00001
5POLE/CEE/16A/M	Cihaz soketi	094-000712-00000

9.2 Kaynak torcu soğutması

Tip	Açıklama	Ürün numarası
cool35 U31	Sirkülasyon havası soğutma modülü	090-008235-00502
KF 23E-10	Soğutma sıvısı (-10 °C), 9,3 l	094-000530-00000
KF 23E-200	Soğutma sıvısı (-10 °C), 200 l	094-000530-00001
KF 37E-10	Soğutma sıvısı (-20 °C), 9,3 l	094-006256-00000
KF 37E-200	Soğutma sıvısı (-20 °C), 200 l	094-006256-00001
TİP 1	Donma emniyeti kontrolcü	094-014499-00000

9.3 Uzaktan kumanda ve aksesuarlar

Tip	Açıklama	Ürün numarası
RTF1 19POL 5M	Bağlantı kablolulu ayak kontrol uzaktan kumandası akımı	094-006680-00000
RTF2 19POL 5 m	Bağlantı kablolulu ayak kontrol uzaktan kumandası akımı	090-008764-00000
RT1 19POL	Uzaktan kumanda akımı	090-008097-00000
RTG1 19POL	Uzaktan kumanda, akım	090-008106-00000
RTP1 19POL	Uzaktan kumanda punta kaynağı/palslama	090-008098-00000
RTP2 19POL	Uzaktan kumanda punta kaynağı/palslama	090-008099-00000
RTP3 spotArc 19POL	Uzaktan kumanda spotArc punta kaynağı/palslama	090-008211-00000
RA5 19POL 5M	Örn. uzaktan kumanda için bağlantı kablosu	092-001470-00005
RA10 19POL 10M	Örn. uzaktan kumanda için bağlantı kablosu	092-001470-00010
RA20 19POL 20M	Örn. uzaktan kumanda için bağlantı kablosu	092-001470-00020
RV5M19 19POL 5M	Uzatma kablosu	092-000857-00000

9.4 Taşıma sistemleri

Tip	Açıklama	Ürün numarası
Trolley 35.2-2	Taşıma aracı	090-008296-00000
Trolley 38-2 E	Taşıma aracı, aks mesafesi, boyuna	090-008270-00000

9.5 Seçenekler

Tip	Açıklama	Ürün numarası
ON 12pol Retox Tetrix 300/400/401/351/451/551	12 kutuplu torç bağlantı soketi	092-001807-00000
ON 19POL Tetrix 300/351	19 kutuplu bağlantı soketi aksesuar bileşenlerini ve analog A arayüzü ekleme opsiyonu	092-001827-00000

9.6 Bilgisayarla iletişim

Tip	Açıklama	Ürün numarası
PC300.Net	PC300.Net kaynak parametre yazılımı seti, kablolar ve SECINT X10 USB arayüzü dahil	090-008777-00000

10 Ek A

10.1 EWM bayilerine genel bakış

Headquarters

EWM AG

Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach · Germany
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -244
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

Technology centre

EWM AG

Forststraße 7-13
56271 Mündersbach · Germany
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -144
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com



Production, Sales and Service

EWM AG

Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach · Germany
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -244
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

TEAMWELDER s.r.o.

Tř. 9, května 718 / 31
407 53 Jílové · Czech Republic
Tel.: +420 412 358-551 · Fax: -504
www.teamwelder.cz · info@teamwelder.cz

EWM HIGTEC WELDING (Kunshan) Ltd.
10 Yuanshan Road, Kunshan · New & High-tech Industry Development Zone
Kunshan · Jiangsu · 215300 · People's Republic of China
Tel: +86 512 57867-188 · Fax: -182
www.ewm-kunshan.cn · info@ewm-kunshan.cn

Sales and Service Germany

EWM AG

Sales and Logistics Centre
Sälzerstraße 20a
56235 Ransbach-Baumbach · Tel: +49 2623 9276-0 · Fax: -244
www.ewm-ransbach-baumbach.de · info@ewm-ransbach-baumbach.de

EWM AG

Sales and Technology Centre
Grünaue Fenn 4
14712 Rathenow · Tel: +49 3385 49402-0 · Fax: -20
www.ewm-rathenow.de · info@ewm-rathenow.de

EWM AG

Rudolf-Winkel-Straße 7-9
37079 Göttingen · Tel: +49 551-3070713-0 · Fax: -20
www.ewm-goettingen.de · info@ewm-goettingen.de

EWM AG

Sachsenstraße 28
50259 Pulheim · Tel: +49 2234 697-047 · Fax: -048
www.ewm-pulheim.de · info@ewm-pulheim.de

EWM AG

Eiserfelder Straße 300
57080 Siegen · Tel: +49 271 3878103-0 · Fax: -9
www.ewm-siegen.de · info@ewm-siegen.de

EWM HIGTEC WELDING GmbH

Sales and Technology Centre
Draisstraße 2a
69469 Weinheim · Tel: +49 6201 84557-0 · Fax: -20
www.ewm-weinheim.de · info@ewm-weinheim.de

EWM Schweißtechnik Handels GmbH

Karlsdorfer Straße 43
88069 Tettnang · Tel: +49 7542 97998-0 · Fax: -29
www.ewm-tettnang.de · info@ewm-tettnang.de

EWM Schweißtechnik Handels GmbH

Pfaffensteig 17
89143 Blaubeuren · Tel: +49 7344 9191-75 · Fax: -77
www.ewm-blaubeuren.de · info@ewm-blaubeuren.de

EWM Schweißtechnik Handels GmbH

Heinkelstraße 8
89231 Neu-Ulm · Tel: +49 731 7047939-0 · Fax: -15
www.ewm-neu-ulm.de · info@ewm-neu-ulm.de

Sales and Service International

EWM HIGTEC WELDING GmbH

Wiesenstraße 27b
4812 Pölsdorf · Austria · Tel: +43 7612 778 02-0 · Fax: -20
www.ewm-austria.at · info@ewm-austria.at

EWM HIGTEC WELDING UK Ltd.

Unit 2B Coopies Way · Coopies Lane Industrial Estate
Morpeth · Northumberland · NE61 6JN · Great Britain
Tel: +44 1670 505875 · Fax: -514305
www.ewm-morpeth.co.uk · info@ewm-morpeth.co.uk

EWM HIGTEC WELDING (Kunshan) Ltd.

10 Yuanshan Road, Kunshan · New & High-tech Industry Development Zone
Kunshan · Jiangsu · 215300 · People's Republic of China
Tel: +86 512 57867-188 · Fax: -182
www.ewm-kunshan.cn · info@ewm-kunshan.cn

EWM HIGTEC WELDING Sales s.r.o. / Prodejní a poradenské centrum
Tyršova 2106

256 01 Benešov u Prahy · Czech Republic
Tel: +420 317 729-517 · Fax: -712
www.ewm-benesov.cz · info@ewm-benesov.cz

Plants

Branches

● More than 400 EWM sales partners worldwide