



DE

Schweißbrenner

PHW 20

099-003872-EW500

Zusätzliche Systemdokumente beachten!

27.02.2020

**Register now
and benefit!
Jetzt Registrieren
und Profitieren!**

www.ewm-group.com



Allgemeine Hinweise

WARNUNG



Betriebsanleitung lesen!

Die Betriebsanleitung führt in den sicheren Umgang mit den Produkten ein.

- Betriebsanleitung sämtlicher Systemkomponenten, insbesondere die Sicherheits- und Warnhinweise lesen und befolgen!
- Unfallverhütungsvorschriften und länderspezifische Bestimmungen beachten!
- Die Betriebsanleitung ist am Einsatzort des Gerätes aufzubewahren.
- Sicherheits- und Warnschilder am Gerät geben Auskunft über mögliche Gefahren. Sie müssen stets erkennbar und lesbar sein.
- Das Gerät ist entsprechend dem Stand der Technik und den Regeln bzw. Normen hergestellt und darf nur von Sachkundigen betrieben, gewartet und repariert werden.
- Technische Änderungen, durch Weiterentwicklung der Gerätetechnik, können zu unterschiedlichem Schweißverhalten führen.

Wenden Sie sich bei Fragen zu Installation, Inbetriebnahme, Betrieb, Besonderheiten am Einsatzort sowie dem Einsatzzweck an Ihren Vertriebspartner oder an unseren Kundenservice unter +49 2680 181-0.

Eine Liste der autorisierten Vertriebspartner finden Sie unter www.ewm-group.com/en/specialist-dealers.

Die Haftung im Zusammenhang mit dem Betrieb dieser Anlage ist ausdrücklich auf die Funktion der Anlage beschränkt. Jegliche weitere Haftung, gleich welcher Art, wird ausdrücklich ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss wird bei Inbetriebnahme der Anlage durch den Anwender anerkannt.

Sowohl das Einhalten dieser Anleitung als auch die Bedingungen und Methoden bei Installation, Betrieb, Verwendung und Wartung des Gerätes können vom Hersteller nicht überwacht werden.

Eine unsachgemäße Ausführung der Installation kann zu Sachschäden führen und in der Folge Personen gefährden. Daher übernehmen wir keinerlei Verantwortung und Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten, die sich aus fehlerhafter Installation, unsachgemäßem Betrieb sowie falscher Verwendung und Wartung ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen.

© **EWM AG**

Dr. Günter-Henle-Straße 8

56271 Mündersbach Germany

Tel: +49 2680 181-0, Fax: -244

E-Mail: info@ewm-group.com

www.ewm-group.com

Das Urheberrecht an diesem Dokument verbleibt beim Hersteller.

Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Der Inhalt dieses Dokumentes wurde sorgfältig recherchiert, überprüft und bearbeitet, dennoch bleiben Änderungen, Schreibfehler und Irrtümer vorbehalten.

1 Inhaltsverzeichnis

1	Inhaltsverzeichnis	3
2	Zu Ihrer Sicherheit	5
2.1	Hinweise zum Gebrauch dieser Dokumentation	5
2.2	Symbolerklärung	6
2.3	Teil der Gesamtdokumentation	7
3	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	8
3.1	Anwendungsbereich	8
3.2	Mitgeltende Unterlagen	8
3.2.1	Garantie	8
3.2.2	Konformitätserklärung	8
3.2.3	Serviceunterlagen (Ersatzteile)	8
4	Gerätebeschreibung - Schnellübersicht	9
4.1	PHW 20	9
5	Aufbau und Funktion	10
5.1	Lieferumfang	11
5.2	Transport und Aufstellen	11
5.2.1	Umgebungsbedingungen	11
5.2.1.1	Im Betrieb	11
5.2.1.2	Transport und Lagerung	11
5.3	Funktionsbeschreibung	12
5.3.1	Verfahren	12
5.4	Schweißbrennerkühlung	13
5.4.1	Zulässige Schweißbrennerkühlmittel	13
5.4.2	Plasmabrenner-Kühlkreislauf	13
5.4.3	Anschluss Schweißbrenner	14
5.5	Ultraviolette Strahlung	15
5.6	Gasversorgung (Schutz- und Plasmagas)	15
5.6.1	Wasserstoff	15
5.6.2	Plasmagas	16
5.6.3	Schutzgas	17
5.6.4	Formiergas	17
5.7	Belastbarkeitstabelle Plasmadüsen	18
5.7.1	Richtwerte für verschiedene Einstellparameter	18
5.8	Verschleißteilwechsel	19
5.8.1	Demontage / Montage	19
5.8.2	Wechsel der Plasmadüse	20
5.8.3	Elektrodenwechsel	20
5.8.3.1	Nachschleifen der Elektrode	21
5.8.3.2	Elektrodenabstand einstellen (Elektrodeneinstellehre)	22
5.8.3.3	Elektrodenabstand einstellen (Messschieber)	23
5.9	Inbetriebnahme	24
5.9.1	Schweißbeginn	24
5.9.2	Doppellichtbogen	24
6	Wartung, Pflege und Entsorgung	25
6.1	Allgemein	25
6.2	Wartungsarbeiten, Intervalle	25
6.2.1	Tägliche Wartungsarbeiten	25
6.2.2	Monatliche Wartungsarbeiten	26
6.2.3	Jährliche Prüfung (Inspektion und Prüfung während des Betriebes)	26
6.3	Entsorgung des Gerätes	26
7	Störungsbeseitigung	27
7.1	Checkliste zur Störungsbeseitigung	27
7.2	Kühlmittelkreislauf entlüften	28
8	Technische Daten	29
8.1	PHW 20	29
8.1.1	Abmessungen	29

9	Zubehör	30
9.1	Schweißbrennerkühlung	30
9.2	Allgemein	30
10	Verschleißteile	31
10.1	PHW 20	31
11	Anhang	32
11.1	Händlersuche	32

2 Zu Ihrer Sicherheit

2.1 Hinweise zum Gebrauch dieser Dokumentation

GEFAHR

Arbeits- oder Betriebsverfahren, die genau einzuhalten sind, um eine unmittelbar bevorstehende schwere Verletzung oder den Tod von Personen auszuschließen.

- Der Sicherheitshinweis beinhaltet in seiner Überschrift das Signalwort „GEFAHR“ mit einem generellen Warnsymbol.
- Außerdem wird die Gefahr mit einem Piktogramm am Seitenrand verdeutlicht.

WARNUNG

Arbeits- oder Betriebsverfahren, die genau einzuhalten sind, um eine mögliche, schwere Verletzung oder den Tod von Personen auszuschließen.

- Der Sicherheitshinweis beinhaltet in seiner Überschrift das Signalwort „WARNUNG“ mit einem generellen Warnsymbol.
- Außerdem wird die Gefahr mit einem Piktogramm am Seitenrand verdeutlicht.

VORSICHT

Arbeits- oder Betriebsverfahren, die genau einzuhalten sind, um eine mögliche, leichte Verletzung von Personen auszuschließen.

- Der Sicherheitshinweis beinhaltet in seiner Überschrift das Signalwort „VORSICHT“ mit einem generellen Warnsymbol.
- Die Gefahr wird mit einem Piktogramm am Seitenrand verdeutlicht.



Technische Besonderheiten, die der Benutzer beachten muss um Sach- oder Geräteschäden zu vermeiden.

Handlungsanweisungen und Aufzählungen, die Ihnen Schritt für Schritt vorgeben, was in bestimmten Situationen zu tun ist, erkennen Sie am Blickfangpunkt z. B.:

- Buchse der Schweißstromleitung in entsprechendes Gegenstück einstecken und verriegeln.

2.2 Symbolerklärung

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Technische Besonderheiten beachten		betätigen und loslassen (tippen/tasten)
	Gerät ausschalten		loslassen
	Gerät einschalten		betätigen und halten
	falsch/ungültig		schalten
	richtig/gültig		drehen
	Eingang		Zahlenwert/einstellbar
	Navigieren		Signalleuchte leuchtet grün
	Ausgang		Signalleuchte blinkt grün
	Zeitdarstellung (Beispiel: 4s warten/betätigen)		Signalleuchte leuchtet rot
	Unterbrechung in der Menüdarstellung (weitere Einstellmöglichkeiten möglich)		Signalleuchte blinkt rot
	Werkzeug nicht notwendig/nicht benutzen		
	Werkzeug notwendig/benutzen		

2.3 Teil der Gesamtdokumentation

Diese Betriebsanleitung ist Teil der Gesamtdokumentation und nur in Verbindung mit allen Teil-Dokumenten gültig! Betriebsanleitungen sämtlicher Systemkomponenten, insbesondere die Sicherheitshinweise lesen und befolgen!

Die Abbildung zeigt das allgemeine Beispiel eines Schweißsystems.

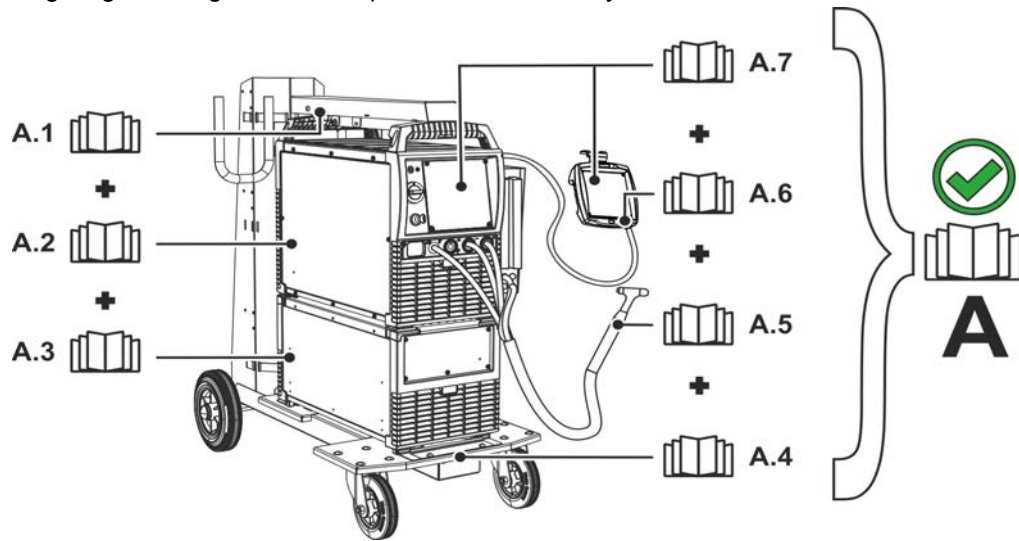


Abbildung 2-1

Pos.	Dokumentation
A.1	Umbauanleitung Optionen
A.2	Stromquelle
A.3	Kühlgerät, Spannungswandler, Werkzeugkiste etc.
A.4	Transportwagen
A.5	Schweißbrenner
A.6	Fernsteller
A.7	Steuerung
A	Gesamtdokumentation

3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

WARNUNG



Gefahren durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch!

Das Gerät ist entsprechend dem Stand der Technik und den Regeln bzw. Normen für den Einsatz in Industrie und Gewerbe hergestellt. Es ist nur für die auf dem Typenschild vorgegebenen Schweißverfahren bestimmt. Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch können vom Gerät Gefahren für Personen, Tiere und Sachwerte ausgehen. Für alle daraus entstehenden Schäden wird keine Haftung übernommen!

- Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß und durch unterwiesenes, sachkundiges Personal verwenden!
- Gerät nicht unsachgemäß verändern oder umbauen!

3.1 Anwendungsbereich

Schweißbrenner für Lichtbogenschweißgeräte zum Plasma-Schweißen.

3.2 Mitgeltende Unterlagen

3.2.1 Garantie

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Broschüre "Warranty registration" sowie unserer Information zu Garantie, Wartung und Prüfung auf www.ewm-group.com !

3.2.2 Konformitätserklärung



Dieses Produkt entspricht in seiner Konzeption und Bauart den auf der Erklärung aufgeführten EU-Richtlinien. Bei Bedarf senden wir Ihnen eine spezifische Konformitätserklärung im Original zu.

3.2.3 Serviceunterlagen (Ersatzteile)

WARNUNG



Keine unsachgemäßen Reparaturen und Modifikationen!

Um Verletzungen und Geräteschäden zu vermeiden, darf das Gerät nur von sachkundigen, befähigten Personen repariert bzw. modifiziert werden!
Garantie erlischt bei unbefugten Eingriffen!

- Im Reparaturfall befähigte Personen (sachkundiges Servicepersonal) beauftragen!

Ersatzteile können über den zuständigen Vertragshändler bezogen werden.

4 Gerätebeschreibung - Schnellübersicht

4.1 PHW 20

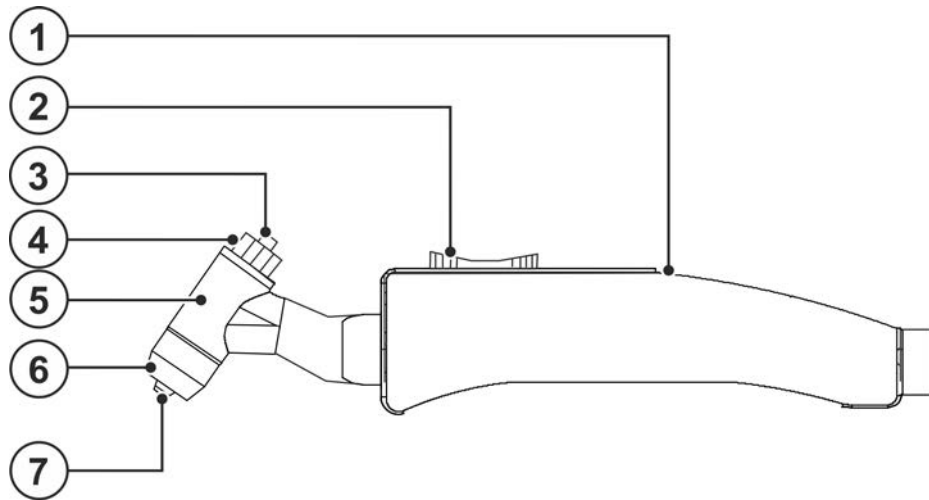


Abbildung 4-1

Pos.	Symbol	Beschreibung
1		Griffschale
2		Brennertaster
3		Spannschraube
4		Elektrodenhalter
5		Brennerkörper
6		Gasdüse
7		Plasmadüse

5 Aufbau und Funktion

WARNUNG



Verletzungsgefahr durch elektrische Spannung!

Berührung von stromführenden Teilen, z. B. Stromanschlüsse, kann lebensgefährlich sein!

- Sicherheitshinweise auf den ersten Seiten der Betriebsanleitung beachten!
- Inbetriebnahme ausschließlich durch Personen, die über entsprechende Kenntnisse im Umgang mit Stromquellen verfügen!
- Verbindungs- oder Stromleitungen bei abgeschaltetem Gerät anschließen!



Verbrennungs- und Stromschlaggefahr am Schweißbrenner!

Schweißbrenner (Brennerhals bzw. Brennerkopf) und Kühlflüssigkeit (wassergekühlte Ausführung) werden während des Schweißvorgangs stark erhitzt. Bei Montagearbeiten könnten Sie mit elektrischer Spannung oder heißen Bauteilen in Berührung kommen.



- Ordnungsgemäße Schutzausrüstung tragen!
- Schweißstromquelle bzw. Schweißbrennerkühlgerät abschalten und Schweißbrenner abkühlen lassen!

VORSICHT



Verletzungsgefahr durch aufgeheizte Kühlflüssigkeit und deren Anschlüsse!

Die verwendete Kühlflüssigkeit und deren Anschluss- bzw. Verbindungspunkte können sich im Betrieb stark aufheizen (wassergekühlte Ausführung). Beim Öffnen des Kühlmittelkreislaufs kann austretendes Kühlmittel zu Verbrühungen führen.


- Kühlmittelkreislauf ausschließlich bei abgeschalteter Stromquelle bzw. Kühlgerät öffnen!
- Ordnungsgemäße Schutzausrüstung tragen (Schutzhandschuhe)!
- Geöffnete Anschlüsse der Schlauchleitungen mit geeigneten Stopfen verschließen.




Gefahren durch elektrischen Strom!

Wird abwechselnd mit verschiedenen Verfahren geschweißt und bleiben Schweißbrenner sowie Elektrodenhalter am Gerät angeschlossen, liegt an allen Leitungen gleichzeitig Leerlauf- bzw. Schweißspannung an!

- Bei Arbeitsbeginn und Arbeitsunterbrechungen Brenner und Elektrodenhalter deshalb immer isoliert ablegen!

 **Nach jedem Öffnen des Schweißbrenners, mit der Funktion „Gastest“ „Gasspülen“ und erhöhten Durchflusswerten, den Schweißbrenner von Feuchtigkeit, Luftsauerstoff und eventuellen Verunreinigungen befreien.**

 **Geräteschäden durch unvollständig montierten Schweißbrenner!**
Die unvollständige Montage kann zur Zerstörung des Schweißbrenners führen.

- **Schweißbrenner immer vollständig montieren.**

Dokumentationen aller System- bzw. Zubehörkomponenten lesen und beachten!

5.1 Lieferumfang

Der Lieferumfang wird vor dem Versand sorgfältig geprüft und verpackt, jedoch sind Beschädigungen während des Transportes nicht auszuschließen.

Eingangskontrolle

- Kontrollieren Sie die Vollständigkeit anhand des Lieferscheines!

Bei Beschädigungen an der Verpackung

- Überprüfen Sie die Lieferung auf Beschädigung (Sichtprüfung)!

Bei Beanstandungen

Ist die Lieferung beim Transport beschädigt worden:

- Setzen Sie sich sofort mit dem letzten Spediteur in Verbindung!
- Bewahren Sie die Verpackung auf (wegen einer eventuellen Überprüfung durch den Spediteur oder für den Rückversand).

Verpackung für den Rückversand

Verwenden Sie nach Möglichkeit die Originalverpackung und das Originalverpackungsmaterial. Bei auftretenden Fragen zur Verpackung und Transportsicherung nehmen Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Lieferanten.

5.2 Transport und Aufstellen

VORSICHT



Unfallgefahr durch Versorgungsleitungen!

Beim Transport können nicht getrennte Versorgungsleitungen (Netzleitungen, Steuerleitungen, etc.) Gefahren verursachen, wie z. B. angeschlossene Geräte umkippen und Personen schädigen!

- Versorgungsleitungen vor dem Transport trennen!

5.2.1 Umgebungsbedingungen



Geräteschäden durch Verschmutzungen!

Ungewöhnlich hohe Mengen an Staub, Säuren, korrosiven Gasen oder Substanzen können das Gerät beschädigen (Wartungsintervalle beachten > siehe Kapitel 6.2).

- *Hohe Mengen an Rauch, Dampf, Öldunst, Schleifstäuben und korrosiver Umgebungsluft vermeiden!*

5.2.1.1 Im Betrieb

Temperaturbereich der Umgebungsluft:

- -10 °C bis +40 °C (-13 F bis 104 F)^[1]

relative Luftfeuchte:

- bis 50 % bei 40 °C (104 F)
- bis 90 % bei 20 °C (68 F)

5.2.1.2 Transport und Lagerung

Lagerung im geschlossenen Raum, Temperaturbereich der Umgebungsluft:

- -25 °C bis +55 °C (-13 F bis 131 F)^[1]

Relative Luftfeuchte

- bis 90 % bei 20 °C (68 F)

^[1] Umgebungstemperatur kühlmittelabhängig! Kühlmitteltemperaturbereich der Schweißbrennerkühlung beachten!

5.3 Funktionsbeschreibung

Flüssigkeitsgekühlter Plasmaschweißbrenner zum Schutzgasschweißen von hochwertigen Stählen, Kupfer- und Titanlegierungen von unterschiedlichen Materialdicken. Es lassen sich primär alle Metalle verschweißen die auch nach dem WIG-Verfahren (DC) verschweißbar sind. Dazu gehören auch Titan, Zirkon, Gold, Silber und Kupfer mit seinen Legierungen.

Für den Betrieb ist die Verwendung einer Stromquelle in Verbindung mit einem Umluft- oder Rückkühlgerät erforderlich. Seine vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten werden in Industrie und Gewerbe eingesetzt.

5.3.1 Verfahren

In der Physik versteht man unter einem „Plasma“ ein elektrisch leitendes Gas, das aus einem Gemisch von Molekülen, Elektronen, Atomen und Ionen besteht. Je nach verwendetem Plasmagas werden im Plasmastrahl Temperaturen von 15.000 bis 20.000 K erreicht.

Der Schweißbrenner arbeitet nach dem Prinzip des übertragenden Lichtbogens. Der Lichtbogen brennt während des Schweißens zwischen Elektrode und Werkstück und wird von der Plasmadüse, der Zusammensetzung sowie der Menge des verwendeten Schutzgases eingeschnürt. Dadurch können Verbindungen mit hoher Qualität bei großer Arbeitsgeschwindigkeit hergestellt werden.

Um die Strecke zwischen Elektrode und Werkstück elektrisch leitend zu machen, wird zuerst innerhalb des Brenners zwischen Elektrode und Plasmadüse der Hilfslichtbogen durch Anlegen von hochfrequenter Hochspannung gezündet. Das Pilotgas wird ionisiert, tritt aus der Plasmadüse aus und macht die Strecke zwischen Elektrode und Werkstück elektrisch leitfähig. Berührt der ionisierte Gasstrahl die Werkstückoberfläche, wird der Hauptstromkreis geschlossen. Dadurch bildet sich der Hauptlichtbogen zwischen Elektrode und Werkstück und der Schweißvorgang beginnt.

Die gute Kühlung des Brenners und die hohe Schweißgeschwindigkeit tragen dazu bei, dass die Wärmeeinflusszone und der thermische Verzug des zu bearbeitenden Materials gering bleiben.

Die indirekte Elektrodenkühlung gewährt ein einfaches und schnelles Wechseln der Elektrode. Dadurch kann bei richtiger Handhabung beim Wechseln der Elektrode kein Kühlwasser in das Brennerinnere gelangen und so zu Zündversagen und Herabsetzung der Elektroden- und Düsenstandzeit führen.

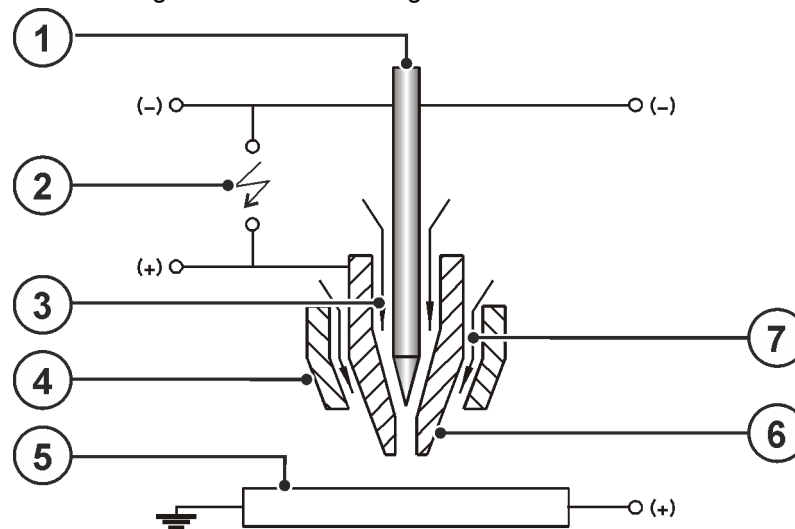


Abbildung 5-1

Pos.	Symbol	Beschreibung
1		Elektrode
2		Hochspannung
3		Plasmagas
4		Gasdüse
5		Werkstück
6		Plasmadüse
7		Schutzgas

5.4 Schweißbrennerkühlung



Kühlmittelmischungen!

Mischungen mit anderen Flüssigkeiten oder die Verwendung ungeeigneter Kühlmittel führt zu Sachschäden und zum Verlust der Herstellergarantie!

- Ausschließlich die in dieser Anleitung beschriebenen Kühlmittel (Übersicht Kühlmittel) verwenden.
- Unterschiedliche Kühlmittel nicht mischen.
- Bei Kühlmittelwechsel muss die gesamte Flüssigkeit ausgetauscht werden.

Die Entsorgung der Kühlflüssigkeit muss gemäß den behördlichen Vorschriften und unter Beachtung der entsprechenden Sicherheitsdatenblätter erfolgen.

5.4.1 Zulässige Schweißbrennerkühlmittel

Kühlmittel	Temperaturbereich
KF 23E	-10 °C bis +40 °C

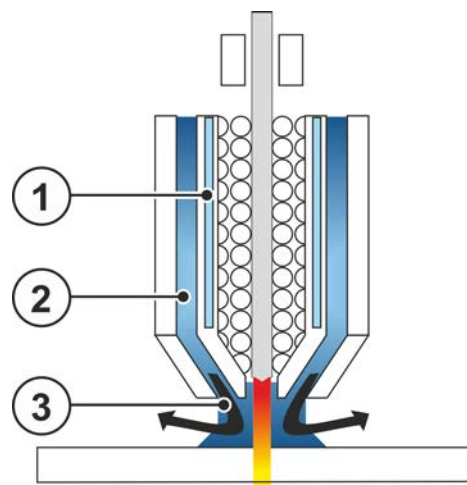


Abbildung 5-2

Pos.	Symbol	Beschreibung
1		Wasserkühlung
2		Schutzgas
3		Schutzgasaustritt

Ein Teil der Wärme wird über Plasmadüse und Gaslinse an das Kühlsystem des Brenners abgegeben und ein Teil vom Schutzgas aus dem Brenner ausgeblasen.

5.4.2 Plasmabrenner-Kühlkreislauf



Keine zusätzlichen Baugruppen in den Brennerkühlkreislauf integrieren.

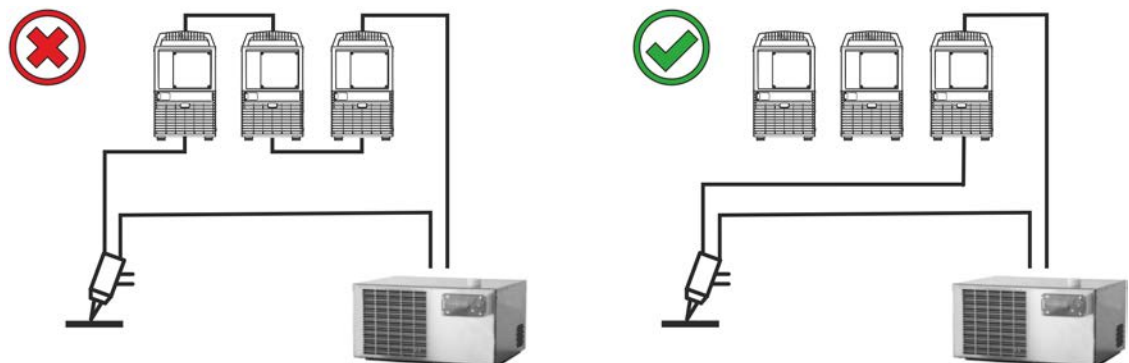


Abbildung 5-3

5.4.3 Anschluss Schweißbrenner

Zum Anschluss des Schweißbrenners sind je nach Gerät verschiedene Adapter Sets nötig!

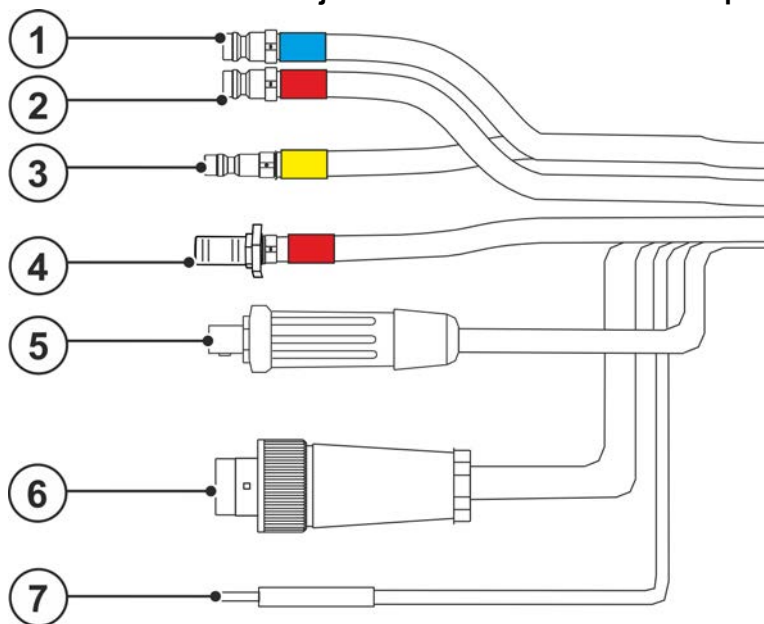


Abbildung 5-4

Pos.	Symbol	Beschreibung
1		Schnellverschlussnippel (9 mm / 0,35 inch) Kühlmittelvorlauf (blau)
2		Schnellverschlussnippel (9 mm / 0,35 inch) Kühlmittelrücklauf (rot)
3		Schnellverschlussnippel (5 mm / 0,2 inch) Schutzgas (gelb)
4		Schnellverschlusskupplung (5 mm / 0,2 inch) Plasmagas (rot)
5		Anschlussstecker (9 mm / 0,35 inch) Schweißstromanschluss
6		Anschlussstecker (5-polig) Steuerleitung
7		Anschlussstecker (4 mm / 0,16 inch) Hilfslichtbogenstrom

5.5 Ultraviolette Strahlung

⚠️ WARNUNG



Verletzungsgefahr durch Strahlung oder Hitze!

Lichtbogenstrahlung führt zu Schäden an Haut und Augen.

Kontakt mit heißen Werkstücken und Funken führt zu Verbrennungen.

- Schweißschild bzw. Schweißhelm mit ausreichender Schutzstufe verwenden (anwendungsabhängig)!
- Trockene Schutzkleidung (z. B. Schweißschild, Handschuhe, etc.) gemäß den einschlägigen Vorschriften des entsprechenden Landes tragen!
- Unbeteiligte Personen durch einen Schweißvorhang oder entsprechende Schutzwand gegen Strahlung und Blendgefahr schützen!

Schweißstrom	Augenschutzfilter
< 1 A	Stufe 5
1 bis 2,5 A	Stufe 6
2,5 bis 5 A	Stufe 7
5 bis 10 A	Stufe 8
10 bis 15 A	Stufe 9
> 15 A	Stufe 10

5.6 Gasversorgung (Schutz- und Plasmagas)

⚠️ WARNUNG



Verletzungsgefahr durch falsche Handhabung von Schutzgasflaschen!

Falscher Umgang und unzureichende Befestigung von Schutzgasflaschen kann zu schweren Verletzungen führen!

- Anweisungen der Gashersteller und der Druckgasverordnung befolgen!
- Am Ventil der Schutzgasflasche darf keine Befestigung erfolgen!
- Erhitzung der Schutzgasflasche vermeiden!



Plasmagas einige Minuten durch den Brenner strömen lassen, damit entstandene Luftfeuchtigkeit ausgeblasen wird. Zündprobleme werden dadurch vermieden.

Durch Verwenden der speziellen Brennerkappen wird bei längeren Arbeitspausen (über Nacht, Wochenende) das Eindringen von Luftfeuchtigkeit vermieden.

5.6.1 Wasserstoff

Damit beim Plasmaschweißen mit Wasserstoff im Gasmisch keine Explosionsgefahr besteht, sind folgende Sicherheitsmaßnahmen unbedingt zu beachten:

1. Die von Gasen durchflossenen Rohrleitungen, Schläuche, Schraubverbindungen und Geräte müssen gasdicht sein und gehalten werden. Dazu ist die Dichtheit in regelmäßigen Zeitabständen (wöchentlich) mit einem Lecksuchspray oder mit Seifenwasser zu überprüfen.
2. Eine Deckenabsaugung ist zu empfehlen.
3. Die Aufstellung der Gasflaschen darf nur an einem Ort erfolgen, wo kein Funkenflug (auch nicht beim Anstecken) auftreten kann. Die Gasflaschen sind gegen Umfallen zu sichern.
4. Die Anschlussstutzen der Gasflaschenventile und die der Druckminderer dürfen nicht auf andere Gasflaschen gerichtet sein.
5. Nicht benötigte Gasmengenmesser müssen während des Schweißbetriebes geschlossen bleiben.
6. Nach Beendigung der Schweißarbeit Ventile der Gasflaschen schließen, Druckminderer drucklos machen und Anlage vom Netz trennen.

5.6.2 Plasmagas

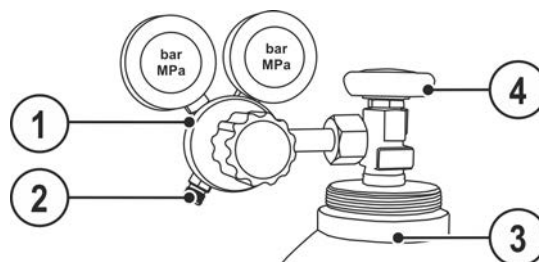


Abbildung 5-5

Pos.	Symbol	Beschreibung
1		Druckminderer
2		Ausgangsseite Druckminderer
3		Schutzgasflasche
4		Gasflaschenventil

- Schutzgasflasche in die dafür vorgesehene Flaschenaufnahme stellen.
- Schutzgasflasche gegen umfallen sichern.



Verwenden Sie nur 2-stufige Flaschendruckminderer mit Bar-Anzeige an der Ausgangsseite.

Als bogenbildendes Gas verwendet man meist Argon. Es ist leichter ionisierbar und gestattet deshalb einen energiearmen Lichtbogen.

In einigen Fällen kann ein Gemisch aus Argon mit bis zu 10% Wasserstoff bzw. Helium-Zusatz Verwendung finden. Größere Beimengungen können zur Zerstörung des Brenners führen.

Die benötigte Plasmagasmenge steht in direkter Relation zur Düsenbohrung. Je größer die Düsenbohrung, desto mehr Plasmagas wird benötigt. Eine zu geringe Plasmagasmenge führt zum vorzeitigen Verschleiß der Plasmadüse.

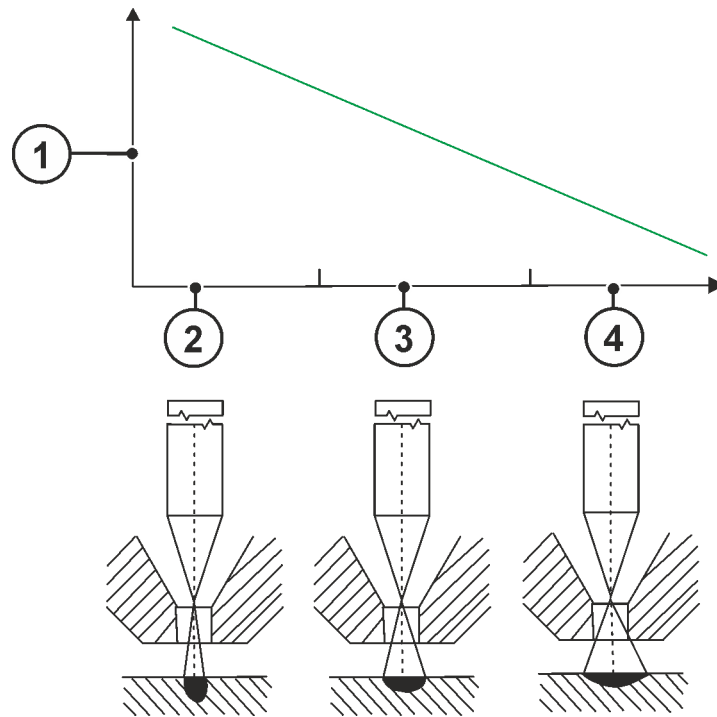


Abbildung 5-6

Pos.	Symbol	Beschreibung
1		Plasmagasmenge
2		tiefer Einbrand (kleine Nahtbreite)
3		mittlerer Einbrand
4		flacher Einbrand (große Nahtbreite)

Verringert man die Plasmagasmenge, (Pos. 2 auf 4) ergibt sich dadurch eine weichere Lichtbogencharakteristik und ein flacher Einbrand. Erhöht man die Plasmamenge, (Pos. 4 auf 2) ergibt sich dadurch ein tiefer Einbrand.

5.6.3 Schutzgas

Als Schutzgas wird meist Argon verwendet. Um den gewünschten Einschnürungseffekt voll zu erreichen, muss dem Schutzgas noch bis zu 10%, in Sonderfällen bis 30% Wasserstoff zugefügt werden. Dadurch verringert sich die Oberflächenspannung des Schmelzbades und fördert dadurch die Benetzbarkeit.

Eine Ausnahme davon sind die Materialien Kupfer oder kupferhaltige Legierungen, sowie die reaktiven Metalle Titan, Tantal und Zirkon. In diesen Fällen verwendet man als Beimengung Helium statt Wasserstoff.

5.6.4 Formiergas

Das Formiergas schützt zum einen die Nahtunterseite vor Oxidation und zum anderen verhindert es durch seine Stützwirkung ein übermäßiges Durchsacken der Wurzel. In Abhängigkeit der zu schweißenden Werkstoffe, werden folgende Gasmische verwendet.

- Ar
- Ar/H₂
- N₂/H₂

5.7 Belastbarkeitstabelle Plasmadüsen

Die Plasmadüsen und Elektroden haben eine begrenzte Stromaufnahmekapazität, die nicht überschritten werden sollte. Die Grenzwerte sind in der nachfolgend aufgeführten Tabelle zu entnehmen:

Durchmesser Plasmadüse	Maximalstrom	Plasmadüsenlänge
0,5 mm / 0.02 inch	8 A	24,2 mm / 0.95 inch
0,8 mm (Dental) / 0.03 inch	10 A	29,2 mm / 1.15 inch
0,8 mm (Normal) / 0.03 inch	15 A	24,2 mm / 0.95 inch
1,0 mm / 0.04 inch	20 A	24,2 mm / 0.95 inch

Die Belastungswerte der Plasmadüsen stehen mit anderen Parametern, besonders der gewählten Plasmagasmengen und der Position der Elektrodenspitze in der Plasmadüse in einem engen Zusammenhang. Insbesondere die Variation der Plasmagasmenge, auch über die oben genannten Grenzen hinaus, bewirkt eine gravierende Veränderung der Plasmastrahlcharakteristik.

5.7.1 Richtwerte für verschiedene Einstellparameter

Als Anhaltspunkt für die verschiedenen Einstellparameter können für die ersten Schweißversuche folgende Erfahrungen dienen:

Gasdruck	1,5 bar
Plasmagasmenge	0,2 l/min / 0,05 gal/min
Schutzgasmenge	2-5 l/min / 0,5-1,3 gal/min
Hilfslichtbogenstrom	4-6 A
Schweißstrom	1-1,5 A/pro 0,05 mm/0,002 inch Materialdicke
Startstrom	0,7-3 A
Gasvorströmen	0,4 s
Gasnachströmen	4,0 s



Die angegebenen Gasdurchflussmengen sind Richtwerte. Es können je nach Anwendungsfall auch andere Werte zum besseren Schweißergebnis führen. Das Plasmagas muss mit einer von der Düsenbohrung und Stromstärke abhängigen Mindestmenge ausströmen. Wird diese unterschritten, sind Schäden am Brenner zu erwarten.

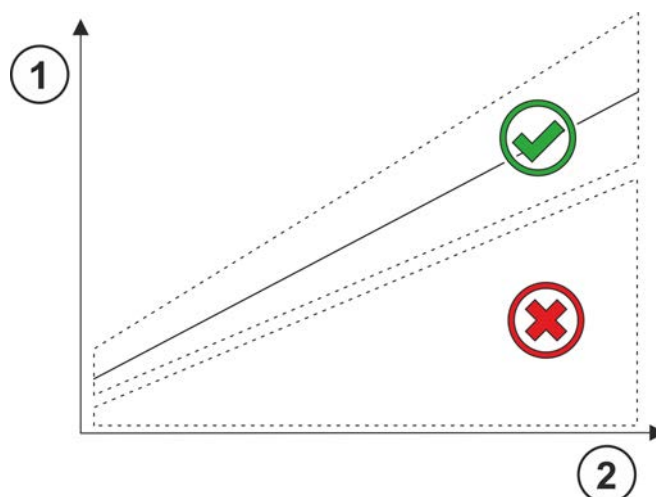


Abbildung 5-7

Pos.	Symbol	Beschreibung
1		Plasmagasmenge
2		Plasmadüsengröße

5.8 Verschleißteilwechsel

Wenn sich die Schweißqualität verschlechtert, so liegt die Ursache in den meisten Fällen an verschlissenen Elektroden und/oder Düsen. Um eine Beschädigung des Brenners zu vermeiden, darf das Auswechseln der Verschleißteile nicht unnötig lange hinausgezögert werden.

Vor allen Arbeiten am Schweißbrenner muss das Schweißsystem ausgeschaltet und gegen versehentliches Einschalten gesichert werden. Alle Gerätekomponten müssen abgekühlt sein.

Die Gewinde der Verschleißteile sind allesamt Rechtsgewinde:

- Teile lösen: entgegen dem Uhrzeigersinn drehen
- Teile befestigen: im Uhrzeigersinn drehen

Alle Schraub- und oder Steckverbindungen sind werkzeuglos durchzuführen!

Beim Verschleißteilwechsel sind immer alle Einzelkomponenten auf Beschädigungen bzw. Verschleiß zu prüfen und bei Bedarf zu wechseln. Alle Teileverbindungen bzw. Dichtflächen sind entsprechend zu reinigen.

5.8.1 Demontage / Montage

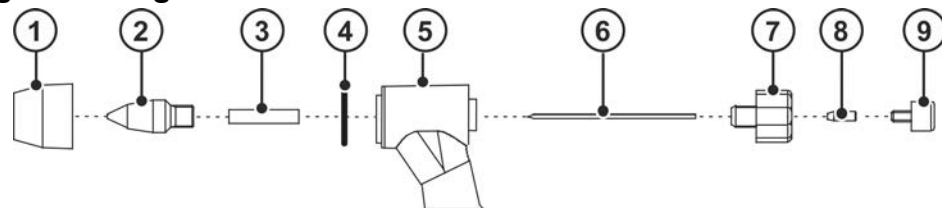


Abbildung 5-8

Pos.	Symbol	Beschreibung
1		Gasdüse
2		Plasmadüse
3		Zentrierstück
4		Gasdüsendichtring
5		Brennerkörper
6		Elektrode
7		Elektrodenhalter
8		Spannzange
9		Spansschraube

5.8.2 Wechsel der Plasmadüse

Die Wahl der Plasmadüse hängt von der Anwendung und der damit verbundenen Strombelastung > siehe Kapitel 5.7 ab.

Die Plasmadüse sollte dann ausgetauscht werden, wenn der Düsenkanal beschädigt und somit nicht mehr exakt kreisförmig ist.

Beim Düsenwechsel sollten auch immer die Elektrode und das Zentrierstück auf Verschleiß bzw. Beschädigungen geprüft werden.

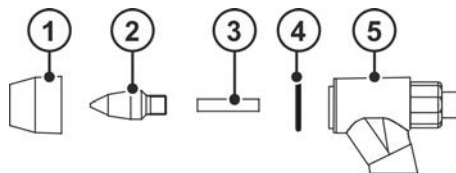


Abbildung 5-9

Pos.	Symbol	Beschreibung
1		Gasdüse
2		Plasmadüse
3		Zentrierstück
4		Gasdüsensdichtring
5		Brennerkörper

- Gasdüse (1) aus dem Brennerkörper (5) herausschrauben.
- Plasmadüse (2) mit Zentrierstück (3) aus dem Brennerkörper herausschrauben.
- Anlagefläche der Plasmadüse zum Brennerkörper hin, leicht mit Wärmeleitpaste ^[1] einreiben und das Zentrierstück in die Plasmadüse schieben.
- Plasmadüse handfest in den Brennerkörper einschrauben.
- Gasdüsensdichtring (4) aus dem Brennerkörper entnehmen und sparsam mit Schmiermittel VR 500 ^[1] einreiben. Anschließend die Gasdüsensdichtring wieder in den Brennerkörper einlegen.
- Gasdüse handfest mit dem Brennerkörper verschrauben.

^[1] > siehe Kapitel 9

5.8.3 Elektrodenwechsel



Um Geräteschäden und fehlerhafte Schweißergebnisse zu vermeiden muss bei jedem Elektrodenwechsel der Elektrodenabstand eingestellt werden! Die Einstellung kann entweder mit einer ElektrodenEinstelllehre > siehe Kapitel 9 oder einem handelsüblichen Messschieber erfolgen. Plasmadüse und Elektrode (normal oder dental) müssen in der passenden Kombination verwendet werden!

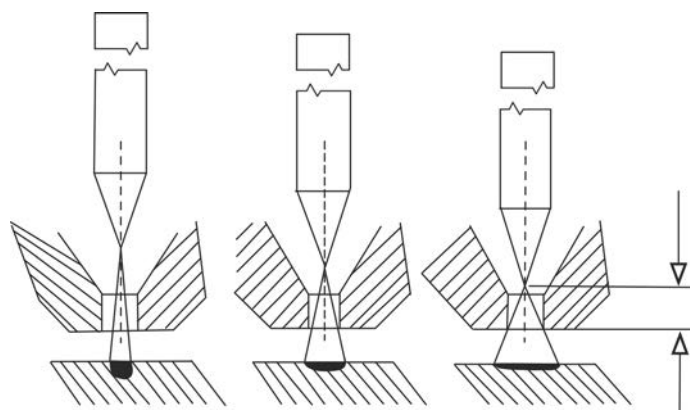


Abbildung 5-10

5.8.3.1 Nachschleifen der Elektrode

Die Elektrodenform ist entscheidend für ein gutes Schweißresultat. Daher müssen Elektroden vor Gebrauch maschinell in die richtige Form geschliffen werden. Die Elektrode muss ersetzt werden, wenn die Elektrodenspitze zu stark abgenutzt, zu stark angelaufen oder asymmetrisch zurückgebrannt ist. Elektroden können mehrmals bis zu einer Mindestlänge von 42 mm nachgeschliffen werden. Das Nachschleifen der Elektrodenspitze ist maschinell mit einem Anschliffwinkel von 30° vorzunehmen.

Anschliffrichtung beachten

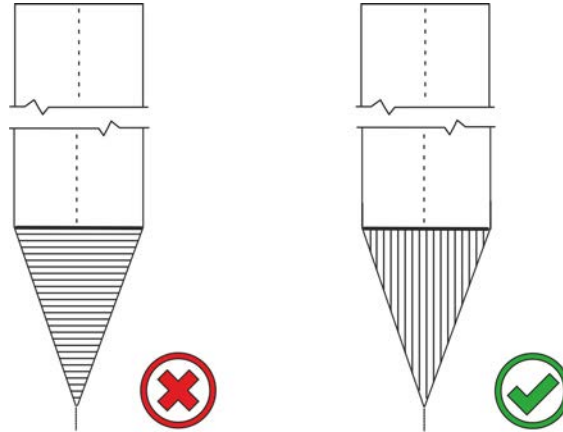


Abbildung 5-11

Elektroden zentrisch nachschleifen

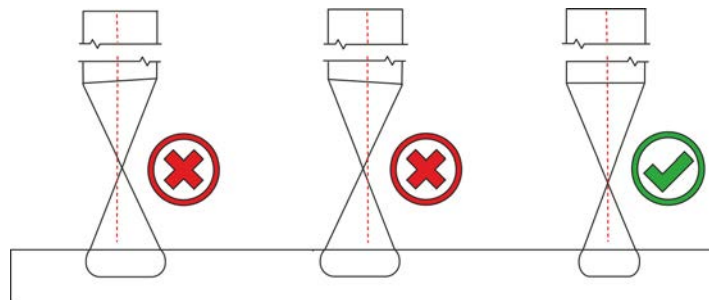


Abbildung 5-12

Die Spitze der Elektrode sollte zentrisch in der Elektroden-Längsachse liegen. Bei Abweichungen besteht die Gefahr, dass der Lichtbogen instabil wird. Gerade beim automatisierten Schweißen führt eine nicht zentrierte Elektrodenspitze zur Zündung neben dem eigentlichen Zündpunkt.

Einbrand über Anschliffwinkel

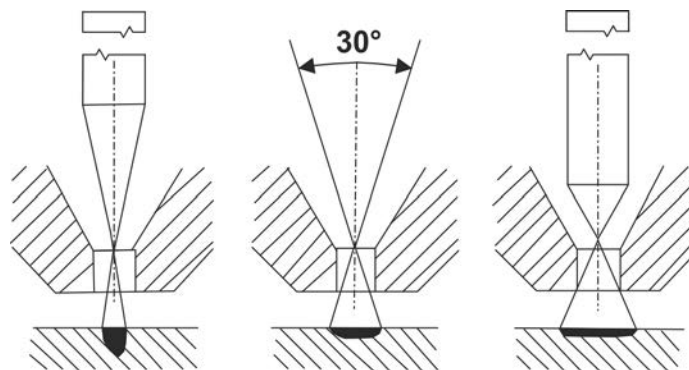


Abbildung 5-13



Je spitzer der Anschliffkegel, desto tiefer der Einbrand. Je breiter der Anschliffkegel, desto flacher der Einbrand.

5.8.3.2 Elektrodenabstand einstellen (Elektrodeneinstellehre)

Die Wahl der Einstellehre ist von der vorliegenden Ausführung der Plasmadüse/Elektroden-Kombination abhängig (Normal oder Dental) > *siehe Kapitel 9!*

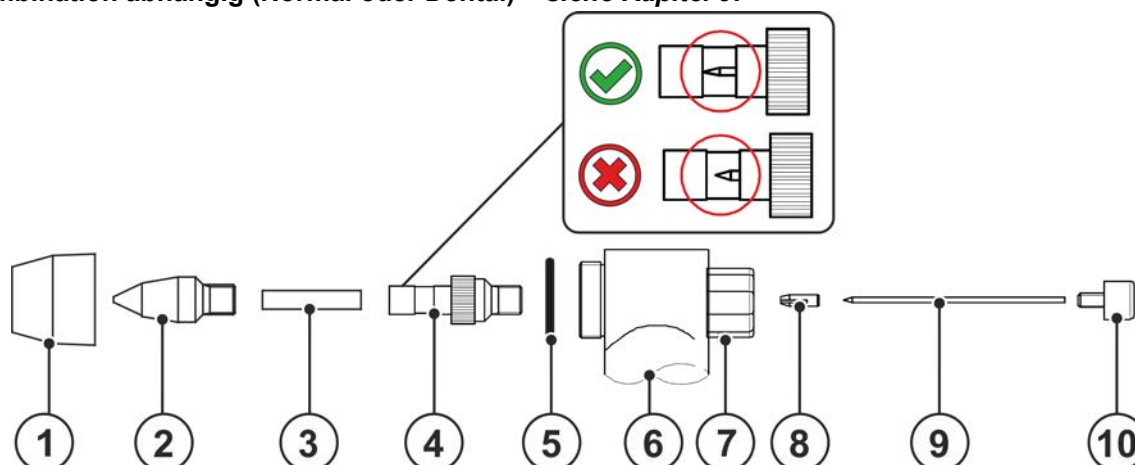


Abbildung 5-14

Pos.	Symbol	Beschreibung
1		Gasdüse
2		Plasmadüse
3		Zentrierstück
4		Elektrodeneinstellehre
5		Gasdüsendichtring
6		Brennerkörper
7		Elektrodenhalter
8		Spannzange
9		Elektrode
10		Spannschraube

- Gasdüse (1) aus dem Brennerkörper (6) herausschrauben.
- Plasmadüse (2) mit Zentrierstück (3) aus dem Brennerkörper herausschrauben.
- Spannschraube (10) herausdrehen und Elektrode (9) mit Spannzange (8) entnehmen.
- Elektrodeneinstellehre (4) bis zum Anschlag in den Brennerkörper einschrauben.
- Neue bzw. eine nachgeschliffene Elektrode mit der Spitze voran durch die Spannzange einführen und soweit nach vorne schieben, bis sie am Anschlag der Elektrodeneinstellehre anliegt.
- Spannschraube wieder in den Elektrodenhalter (7) einschrauben und festziehen.
- Elektrodeneinstellehre wieder aus dem Brennerkörper herausschrauben.
- Gasdüsendichtring (5) aus dem Brennerkörper entnehmen und sparsam mit Schmiermittel VR 500^[1] einreiben. Anschließend die Gasdüsendichtring wieder in den Brennerkörper einlegen.
- Anlagefläche der Plasmadüse zum Brennerkörper hin, leicht mit Wärmeleitpaste^[1] einreiben und das Zentrierstück in die Plasmadüse schieben.
- Plasmadüse handfest in den Brennerkörper einschrauben.
- Gasdüse handfest mit dem Brennerkörper verschrauben.

^[1] siehe Zubehör > *siehe Kapitel 9*

5.8.3.3 Elektrodenabstand einstellen (Messschieber)

Unterschiedliche Abstände für unterschiedliche Elektroden beachten.

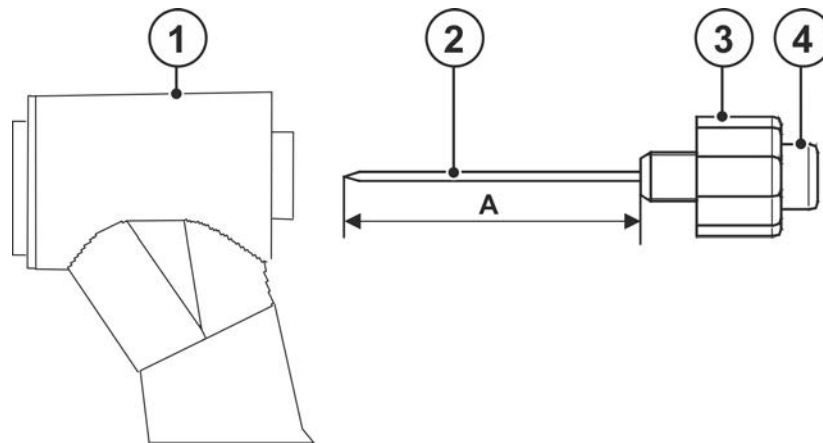


Abbildung 5-15

Pos.	Symbol	Beschreibung
1		Brennerkörper
2		Elektrode Normalausführung 35,8 mm, 1,41 inch Dentalausführung 40,8 mm, 1,61 inch
3		Elektrodenhalter
4		Spannschraube

- Elektrode (2) komplett mit Elektrodenhalter (3) aus dem Brennerkörper (1) schrauben.
- Elektrodenabstand (A) vom Gewindeanfang des Elektrodenhalter bis zur Elektrodenspitze mit dem Messschieber messen (Normalausführung 35,8 mm / Dental-Ausführung 40,8 mm).
- Elektrodenabstand durch Lösen der Spannschraube (4) auf das erforderliche Maß einstellen.
- Elektrode anschließend mit Spannschraube fixieren.
- Elektrode komplett mit Elektrodenhalter wieder in den Brennerkörper einschrauben und handfest anziehen.

5.9 Inbetriebnahme

5.9.1 Schweißbeginn

Vor dem Schweißen muss sich der Lichtbogen kurz stabilisieren.
Der Pilotlichtbogen brennt zu diesem Zeitpunkt nicht mittig.

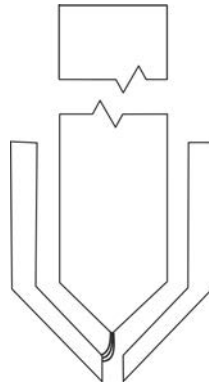


Abbildung 5-16

5.9.2 Doppellichtbogen

Bei zu hoher Strombelastung bzw. zu schräger Brennerhaltung bildet sich ein zweiter Lichtbogen zwischen Werkstück und Plasmadüse.

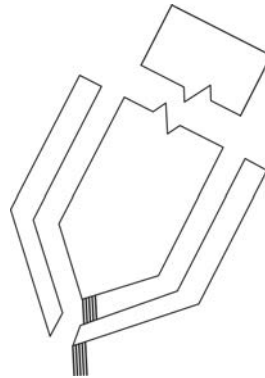


Abbildung 5-17



Erhöhte Strombelastung und zu schräge Brennerstellung führen zu einem erheblichen Plasmadüsenverschleiß.

6 Wartung, Pflege und Entsorgung

6.1 Allgemein

GEFAHR



Verletzungsgefahr durch elektrische Spannung nach dem Ausschalten! Arbeiten am offenen Gerät können zu Verletzungen mit Todesfolge führen! Während des Betriebs werden im Gerät Kondensatoren mit elektrischer Spannung aufgeladen. Diese Spannung steht noch bis zu 4 Minuten nach dem Ziehen des Netzsteckers an.

1. Gerät ausschalten.
2. Netzstecker ziehen.
3. Mindestens 4 Minuten warten, bis die Kondensatoren entladen sind!

WARNUNG



Unsachgemäße Wartung, Prüfung und Reparatur!

Die Wartung, die Prüfung und das Reparieren des Produktes darf nur von sachkundigen, befähigten Personen durchgeführt werden. Befähigte Person ist, wer aufgrund seiner Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrung die bei der Prüfung von Schweißstromquellen auftretenden Gefährdungen und mögliche Folgeschäden erkennen und die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen treffen kann.

- Wartungsvorschriften einhalten > siehe Kapitel 6.2.
- Wird eine der untenstehenden Prüfungen nicht erfüllt, darf das Gerät erst nach Instandsetzung und erneuter Prüfung wieder in Betrieb genommen werden.

Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von ausgebildetem autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden, ansonsten erlischt der Garantieanspruch. Wenden Sie sich in allen Service-Angelegenheiten grundsätzlich an ihren Fachhändler, den Lieferant des Gerätes. Rücklieferungen von Garantiefällen können nur über Ihren Fachhändler erfolgen. Verwenden Sie beim Austausch von Teilen nur Originalersatzteile. Bei der Bestellung von Ersatzteilen ist der Gerätetyp, Seriennummer und Artikelnummer des Gerätes, Typenbezeichnung und Artikelnummer des Ersatzteiles anzugeben.

Dieses Gerät ist unter den angegebenen Umgebungsbedingungen und den normalen Arbeitsbedingungen weitgehend wartungsfrei und benötigt ein Minimum an Pflege.

Durch ein verschmutztes Gerät werden Lebens- und Einschaltdauer reduziert. Die Reinigungsintervalle richten sich maßgeblich nach den Umgebungsbedingungen und der damit verbundenen Verunreinigung des Gerätes (mindestens jedoch halbjährlich).

6.2 Wartungsarbeiten, Intervalle

6.2.1 Tägliche Wartungsarbeiten

- Brenner, Schlauchpaket und Stromanschlüsse auf äußere Beschädigungen prüfen und falls vorhanden auswechseln bzw. Reparatur durch Fachpersonal veranlassen.
- Gas- und Wasseranschlüsse auf Dichtheit prüfen. Im Bedarfsfall fachgerecht abdichten.
- Kühleinrichtung zur Brenner- und ggf. Stromquellenkühlung auf einwandfreie Funktion sowie den Kühlmittelstand prüfen! Bei Bedarf demineralisiertes Wasser bzw. vorgeschriebenes Kühlmittel nachfüllen! Falls erforderlich Reparatur veranlassen!
- Prüfen der Verschleißteile im Brenner einschließlich Gaslinse und Gasdüsendichtring.
- Für Brenner mit integrierter Kaltdrahtzuführung: Kaltdrahtförderdüse und Spannmutter am Kaltdrahtförderrohr prüfen!

6.2.2 Monatliche Wartungsarbeiten

- Kühlmittelsystem auf Verunreinigungen (Schlammablagerungen oder Trübung) prüfen. Bei Verschmutzung Kühlmittelbehälter reinigen und Kühlmittel austauschen. Bei starker Verunreinigung muss das Kühlsystem mehrmals durchgespült werden.
- Kühlmittelfilter nicht reinigen, sondern (wenn vorhanden) austauschen!
- Elektrische Leitfähigkeit des Kühlmittels prüfen. Wenn leitend, Kühlmittel austauschen.
- Zustand der Dichtungsringe (Schweißbrenner/Anschlüsse) prüfen. Gegebenfalls ersetzen. Dichtungsringe immer mit entsprechendem Schierstoff einsetzen!
- Zerlegen und überprüfen des Plasmaschweißbrenners sowie des Elektrodenspannmoduls. Gegebenenfalls reinigen. Bei Verschmutzungen Gefahr von Hochfrequenzüberschlägen!

6.2.3 Jährliche Prüfung (Inspektion und Prüfung während des Betriebes)

Es ist eine Wiederholungsprüfung nach Norm IEC 60974-4 „Wiederkehrende Inspektion und Prüfung“ durchzuführen. Neben den hier erwähnten Vorschriften zur Prüfung sind die jeweiligen Landesgesetze bzw. -vorschriften zu erfüllen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Broschüre "Warranty registration" sowie unserer Information zu Garantie, Wartung und Prüfung auf www.ewm-group.com !

6.3 Entsorgung des Gerätes



Sachgerechte Entsorgung!

Das Gerät enthält wertvolle Rohstoffe die dem Recycling zugeführt werden sollten und elektronische Bauteile die entsorgt werden müssen.

- **Nicht über den Hausmüll entsorgen!**
- **Behördliche Vorschriften zur Entsorgung beachten!**
- Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen gemäß europäischer Vorgaben (Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte) nicht mehr zum unsortierten Siedlungsabfall gegeben werden. Sie müssen getrennt erfasst werden. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. Dieses Gerät ist zur Entsorgung, bzw. zum Recycling, in die hierfür vorgesehenen Systeme der Getrenntsammlung zu geben.
- In Deutschland ist laut Gesetz (Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroG)) ein Altgerät einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (Kommunen) haben hierzu Sammelstellen eingerichtet, an denen Altgeräte aus privaten Haushalten kostenfrei entgegengenommen werden.
- Informationen zur Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten erteilt die zuständige Stadt-, bzw. Gemeindeverwaltung.
- Darüber hinaus ist die Rückgabe europaweit auch bei EWM-Vertriebspartnern möglich.

7 Störungsbeseitigung

Alle Produkte unterliegen strengen Fertigungs- und Endkontrollen. Sollte trotzdem einmal etwas nicht funktionieren, Produkt anhand der folgenden Aufstellung überprüfen. Führt keine der beschriebenen Fehlerbehebungen zur Funktion des Produktes, autorisierten Händler benachrichtigen.

7.1 Checkliste zur Störungsbeseitigung

Grundsätzliche Voraussetzungen zur einwandfreien Funktionsweise ist die zum verwendeten Werkstoff und dem Prozessgas passende Geräteausrüstung!

Legende	Symbol	Beschreibung
	↘	Fehler / Ursache
	✘	Abhilfe

Schweißbrenner überhitzt

- ↘ Unzureichender Kühlmitteldurchfluss
 - ✘ Kühlmittelstand prüfen und ggf. mit Kühlmittel auffüllen
 - ✘ Knickstellen im Leitungssystem (Schlauchpakete) beseitigen
 - ✘ Kühlmittelkreislauf entlüften > siehe Kapitel 7.2.
- ↘ Lose Schweißstromverbindungen
 - ✘ Plasmadüse brennerseitig und / oder zum Werkstück festziehen
 - ✘ Plasmadüse ordnungsgemäß festschrauben
- ↘ Überlastung
 - ✘ Schweißstromeinstellung prüfen und korrigieren
 - ✘ Leistungsstärkeren Schweißbrenner verwenden

Keine Lichtbogenzündung

- ↘ Falsche Einstellung der Zündungsart.
 - ✘ Elektrode einstellen
 - ✘ Elektrode neu anschleifen oder ersetzen
 - ✘ Zündungsart: "HF-Zündung" wählen. Geräteabhängig erfolgt die Einstellung entweder durch den Umschalter Zündungsarten oder durch den Parameter hF in einem der Gerätemenüs (siehe ggf. "Betriebsanleitung Steuerung").

Schlechte Lichtbogenzündung

- ↘ Materialeinschlüsse in der Wolframelektrode durch Berührung von Zusatzwerkstoff oder Werkstück
 - ✘ Elektrode neu anschleifen oder ersetzen
 - ✘ Gasdüse reinigen oder wechseln
 - ✘ Plasmagasmenge zu gering
 - ✘ Hilfslichtbogenstrom zu niedrig

Hilfslichtbogen zündet, aber der Hauptlichtbogen bleibt aus

- ↘ Abstand zwischen Brenner und Werkstück zu groß
 - ✘ Abstand zum Werkstück verringern
- ↘ Werkstückoberfläche verunreinigt
- ↘ Schlechte Stromübernahme beim Zünden
 - ✘ Einstellung am Drehknopf „Wolframelektrodendurchmesser / Zündoptimierung“ überprüfen und ggf. erhöhen (mehr Zündenergie).
 - ✘ Elektrode einstellen
- ↘ Unverträgliche Parametereinstellungen
 - ✘ Einstellungen prüfen bzw. korrigieren

Porenbildung

- ✓ Unzureichende oder fehlende Gasabdeckung
 - ✗ Schutzgaseinstellung prüfen ggf. Schutzgasflasche ersetzen
 - ✗ Schweißplatz mit Schutzwänden abschirmen (Zugluft beeinflusst Schweißergebnis)
- ✓ Unpassende oder verschlissene Schweißbrennerrüstung
 - ✗ Gasdüsendgröße prüfen und ggf. ersetzen
- ✓ Kondenswasser (Wasserstoff) im Gasschlauch
 - ✗ Schlauchpaket mit Gas spülen oder austauschen

Hoher Verschleiß

- ✓ Hoher Elektrodenverschleiß
 - ✗ Plasmagas mit zu geringer Reinheit
 - ✗ Elektrodenabstand zu groß
 - ✗ Ungenügende Wasserkühlung
 - ✗ Undichtigkeit in der Gaszufuhr
 - ✗ Vor- bzw. Nachströmzeit für Schutzgas (Argon) zu gering
- ✓ Hoher Düsenverschleiß
 - ✗ Elektrodenabstand zu groß
 - ✗ Ungenügende Wasserkühlung
 - ✗ Plasmagasmenge zu gering
 - ✗ Stromgrenzwerte überschritten

7.2 Kühlmittelkreislauf entlüften

Zum Entlüften des Kühlsystems immer den blauen Kühlmittelanschluss verwenden, der möglichst tief im Kühlmittelsystem liegt (nahe Kühlmittelank)!

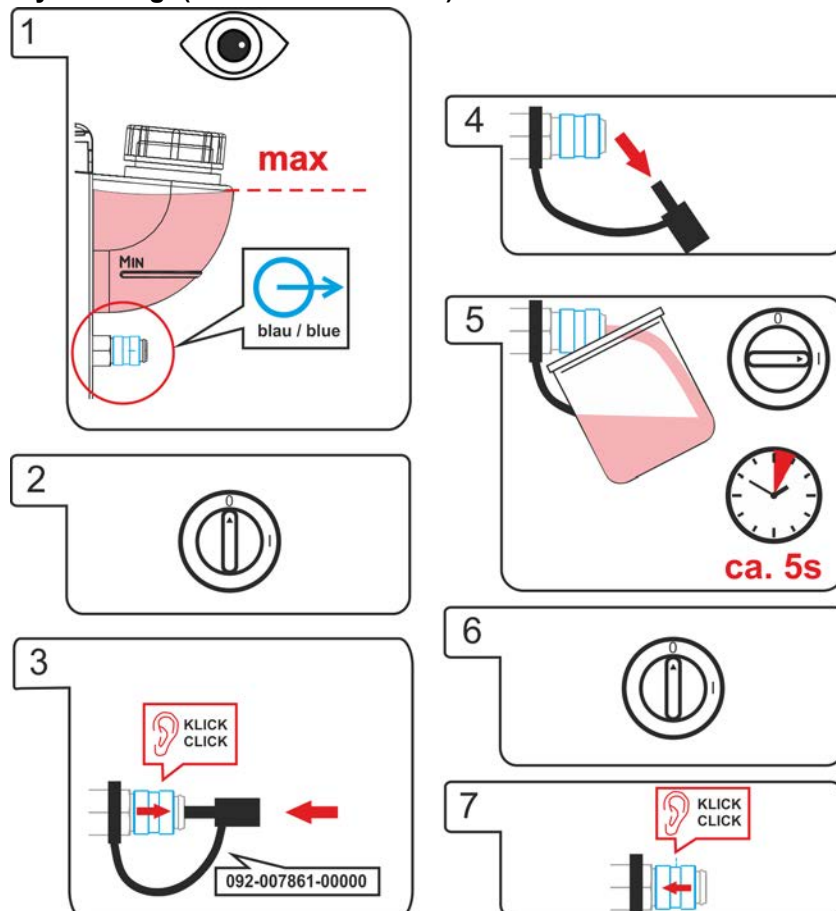


Abbildung 7-1

8 Technische Daten

8.1 PHW 20

Einschaltdauer ED bei 40°C	20 A (100 %)
Gerätekühlung	indirekte Wasserkühlung
Kühlmittelbedarf	1 l/min (2-3 bar) 0,26 gal./min (2-3 bar)
Kühlmitteldruck min.	2,0 bar
Kühlmitteldruck <max.	4,0 bar
min. Kühlmitteldurchfluss	0,5 l/min (Kühlmittelrücklauf) 0,13 gal./min (Kühlmittelrücklauf)
Kühlmittelvorlauf	15 °C 59 °F
max. Rücklauftemperatur	25 °C 77 °F
Schlauchpaketlänge	3 m 118 inch
Gewicht ohne Schlauchpaket	0,13 kg 0,29 lb
Angewandte Normen	siehe Konformitätserklärung (Geräteunterlagen)
Sicherheitskennzeichnung	CE

8.1.1 Abmessungen

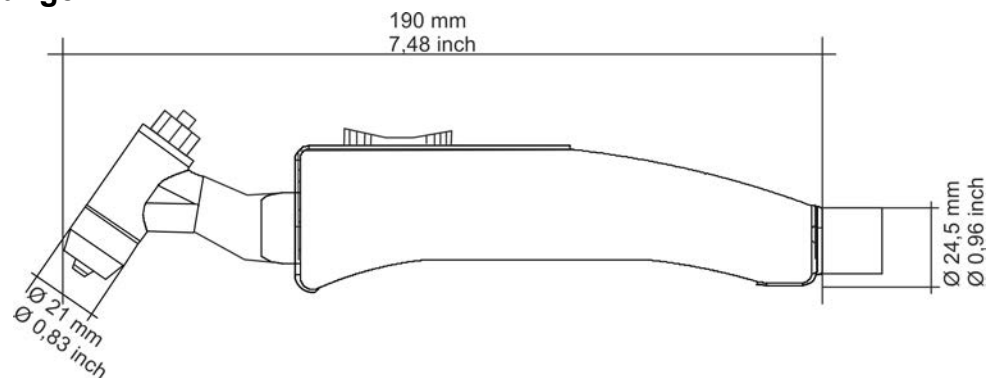


Abbildung 8-1

9 Zubehör

Leistungsabhängige Zubehörkomponenten wie Schweißbrenner, Werkstückleitung, Elektrodenhalter oder Zwischenschlauchpaket erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Vertragshändler.

9.1 Schweißbrennerkühlung

Typ	Bezeichnung	Artikelnummer
TYP-1	Frostschutzprüfer	094-014499-00000
KF 23E-5	Kühlflüssigkeit bis -10 °C (14 °F), 5 l	094-000530-00005
Cool 50 MPW50	Kühlmodul mit Kreiselpumpe	090-008818-00502
RK 1	Rückkühlgerät	094-002283-00000

9.2 Allgemein

Typ	Bezeichnung	Artikelnummer
EAG PHW 20	Elektrodeneinstellehre	394-001119-00000
EAG PHW 20 Dental	Elektrodeneinstellehre	394-002701-00000

10 Verschleißteile



Die Herstellergarantie erlischt bei Geräteschäden durch Fremdkomponenten!

- **Ausschließlich Systemkomponenten und Optionen (Stromquellen, Schweißbrenner, Elektrodenhalter, Fernsteller, Ersatz- und Verschleißteile, etc.) aus unserem Lieferprogramm verwenden!**
- **Zubehörkomponente nur bei ausgeschalteter Stromquelle an Anschlussbuchse einstecken und verriegeln!**

10.1 PHW 20

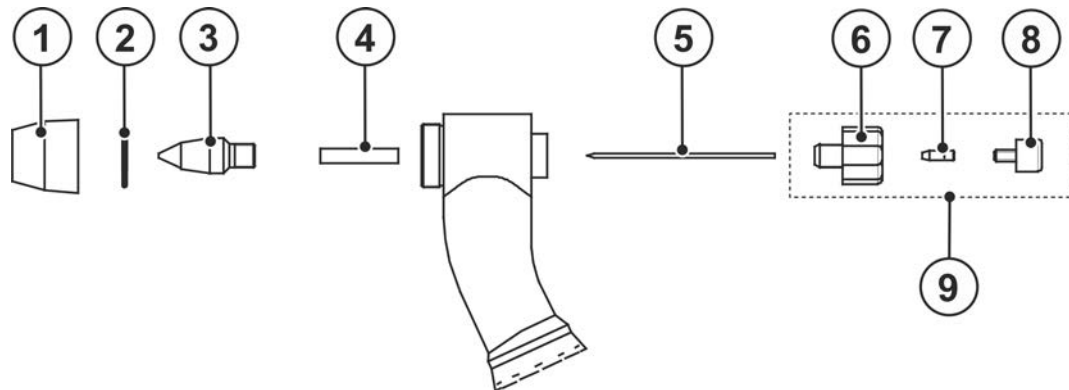


Abbildung 10-1

Pos.	Bestellnummer	Typ	Bezeichnung
1	394-002698-00000	NW=11.0MM CERAMIC	Gasdüse
1	394-001117-00000	NW=10.0MM BAKELITE	Gasdüse
1	394-001116-00000	NW=9.0MM CERAMIC	Gasdüse
2	094-016466-00000	15.00 x 1.00	Dichtungsring
3	394-001115-00000	0.8 x 24.2	Plasmadüse
3	394-001114-00000	0.5 x 24.2	Plasmadüse
3	394-000034-00000	1.0 x 24.2	Plasmadüse
3	094-020283-00000	1.2 x 24.2	Plasmadüse
3	394-002697-00000	0.8 x 29.2 Dental	Schweißdüse
4	394-001118-00000	CP PHW 20	Zentrierstück
5	094-019147-00000	1.0 X 47MM WL10	Plasmaelektrode
5	394-002695-00000	1,0 x 52 Dental	Wolframelektrode
6	394-002694-00000	EH	Elektrodenhalter
7	394-002238-00000	C PHW 20	Spannzange
8	394-002693-00000	CP PHW 20	Spannschraube
9	394-002692-00000	BC PHW 20	Elektrodenhalter, komplett (Spannschraube, Spannzange und Elektrodenhalter)
	094-025515-00000	Set PHW 20	Ersatzteilbox PHW 20
	094-019445-00000	VR 500	Schmierstoff
	094-025527-00000	WLP 35 g	Wärmeleitpaste

11 Anhang

11.1 Händlersuche

Sales & service partners
www.ewm-group.com/en/specialist-dealers



"More than 400 EWM sales partners worldwide"