



Naprava za dovajanje žice

drive 4X HP
drive 4X HP MMA

099-005392-EW525

01.02.2016

Register now
and benefit!
Jetzt Registrieren
und Profitieren!

www.ewm-group.com



Splošna navodila

PREVIDNO



Preberite navodila za uporabo!

Navodila za uporabo so pomembna za varno uporabo produkta.

- Preberite navodila za uporabo posameznih komponent sistema!
- Upoštevajte predpise za preprečevanje nesreč!
- Upoštevajte specifične določbe posamezne države!
- Če je potrebno, jih potrdite s podpisom.



O vseh vprašanjih glede namestitve, zagona, uporabe ali posebnosti o kraju ali namenu uporabe produkta, se obrnite na vašega prodajnega predstavnika ali na našo službo za odnose s strankami na številko +49 2680 181-0.

Seznam pooblaščenih poslovnih partnerjev najdete na naši spletni strani www.ewm-group.com.

Odgovornost v zvezi z delovanjem te opreme je omejena izključno samo na delovanje tega aparata. Vsakršna nadaljnja vrsta odgovornosti je izrecno izključena. Te vrste obveznosti oziroma odgovornosti se mora uporabnik pred uporabo te naprave zavedati.

Tudi upoštevanja teh navodil ter pogojev in metod pri namestitvi, zagonu, uporabi in vzdrževanju te naprave proizvajalec ne more neposredno nadzorovati..

Nepravilna namestitev naprave lahko povzroči materialno škodo in posledično ogrozi tudi osebe. V teh primerih zato ne prevzemamo nobene odgovornosti in obveznosti za izgube, škodo in stroške, ki bi izhajali iz nepravilne namestitve, nepravilnega ravnanja ali uporabe in vzdrževanja ali če bi bili na katerikoli način s tem v zvezi.

© EWM AG, Dr. Günter-Henle-Straße 8, D-56271 Mündersbach

Pravico do kopiranja tega dokumenta ima samo proizvajalec.

Ponatis v celoti ali v delni obliki je možen samo s pisnim dovoljenjem.

Vse podatke v tem dokumentu smo natančno preverili, da bi zagotovili njihovo točnost. Kljub temu pa si pridržujemo pravico do sprememb zaradi stvarnih ali tipkarskih napak.

1 Kazalo vsebine

1 Kazalo vsebine	3
2 Varnostna navodila	6
2.1 Opombe k uporabi tega priročnika.....	6
2.2 Razlaga simbolov.....	7
2.3 Splošno	8
2.4 Transport in namestitev	12
2.4.1 Okoljski pogoji	13
2.4.1.1 Ob uporabi	13
2.4.1.2 Transport in skladiščenje	13
3 Uporaba v skladu z določbami	14
3.1 Uporaba in delo izključno z naslednjimi aparati.....	14
3.2 Področje uporabe.....	14
3.3 Veljavne podlage	15
3.3.1 Garancija	15
3.3.2 Izjava o skladnosti	15
3.3.3 Varjenje v okoljih s povečano nevarnostjo električnega udara	15
3.3.4 Servisne podlage (nadomestni deli in shema vezave).....	15
3.3.5 Kalibracija / validacija	15
4 Opis naprave - hitri pregled	16
4.1 Pogled od spredaj	16
4.2 Pogled od zadaj	17
4.3 Pogled od znotraj	18
4.4 Čelna plošča – operativni elementi.....	19
4.4.1 Zaporedje funkcij	21
5 Struktura in delovanje	22
5.1 Splošna navodila.....	22
5.2 Postavitev	23
5.2.1 Hlajenje gorilnika	24
5.2.1.1 Seznam hladilnih sredstev	24
5.2.1.2 Maksimalna dolžina paketa cevi	24
5.2.2 Navodila za polaganje kablov varilnega toka	25
5.2.3 Priključitev paketa vmesnih cevi.....	27
5.2.4 Oskrba z zaščitnim plinom	28
5.2.4.1 Test plina.....	28
5.2.4.2 Funkcija Predpihovanje paketa cevi	28
5.2.4.3 Nastavitev količine zaščitnega plina	28
5.2.5 Prikaz podatkov o varjenju	29
5.3 MIG/MAG-varjenje	30
5.3.1 Priključek gorilnika.....	30
5.3.2 Dovajanje žice	33
5.3.2.1 Odpiranje zaščitne sponke pogona za dovajanje žice.....	33
5.3.2.2 Vstavljanje koluta z žico	33
5.3.2.3 Menjava pogonskih koles	34
5.3.2.4 Dovajanje žice v pogon	36
5.3.2.5 Nastavitev zavore koluta	38
5.3.3 MIG/MAG-Opredelitev varilnih opravil (JOB-ov)	39
5.3.4 Izbira varilnega opravila	39
5.3.4.1 Osnovni varilni parameter	39
5.3.4.2 Način delovanja	39
5.3.4.3 Dušilni učinek / dinamika	40
5.3.4.4 superPuls	40
5.3.4.5 Odžig žice	41
5.3.5 MIG/MAG-delovna točka	42
5.3.5.1 Izbira enote prikaza	42
5.3.5.2 Nastavitev delovne točke z debelino materiala	42
5.3.5.3 Popravljanje dolžine oblока	43

5.3.5.4	Dodatne komponente za nastavitev delovne točke	43
5.3.6	coldArc / coldArc puls	44
5.3.7	forceArc / forceArc puls	45
5.3.8	rootArc / rootArc puls	46
5.3.9	pipeSolution	46
5.3.10	MIG/MAG-Poteki funkcij / vrste uporabe	47
5.3.10.1	Razлага simbolov in funkcij	47
5.3.11	MIG/MAG-Zaporedje programov (način „Program-Steps“)	60
5.3.11.1	Izbira parametrov zaporedja programov	60
5.3.11.2	MIG/MAG-Pregled parametrov	61
5.3.11.3	Primer, pritrdilno varjenje (2-taktno)	62
5.3.11.4	Primer, pritrdilno varjenje aluminija (2-taktno Special)	62
5.3.11.5	Primer, varjenje aluminija (4-taktno Special)	63
5.3.11.6	Primer, vidni zvari (4-taktno Superpuls)	64
5.3.12	Način Glavni program A	65
5.3.12.1	Izbira parametrov (program A)	67
5.3.13	MIG/MAG-Prisilni izklop	67
5.3.14	MIG/MAG-Standardni gorilnik	68
5.3.15	MIG/MAG-Standardni gorilnik	68
5.3.16	MIG/MAG-Posebni gorilnik	68
5.3.16.1	Up/Down (gor/dol) delovanje in delovanje programov	68
5.3.16.2	Preklop med Push/Pull in vmesnim pogonom	69
5.3.17	Ekspertni meni (MIG/MAG)	70
5.3.17.1	Izbira	70
5.4	TIG-Varjenje	72
5.4.1	Priključek gorilnika	72
5.4.2	Izbira varilnega opravila	73
5.4.2.1	Nastavitev varilnega toka	73
5.4.3	TIG-način vziganja	73
5.4.3.1	Lift sistem vziganja	73
5.4.3.2	Liftarc	73
5.4.4	Zaporedje funkcij / vrste uporabe	74
5.4.4.1	Razлага simbolov in funkcij	74
5.4.4.2	TIG-Prisilni izklop	77
5.4.5	TIG-zaporedje programov (način „Program-Steps“)	78
5.5	Elektro – obločno varjenje	79
5.5.1	Izbira varilnega opravila	79
5.5.1.1	Nastavitev varilnega toka	79
5.5.2	Arcforce	79
5.5.3	Hotstart-način	80
5.5.4	Antistick funkcija	80
5.5.5	Pregled parametrov	80
5.6	Daljinski upravljalnik	81
5.7	Vmesniki za avtomatizacijo	81
5.7.1	Priključek za daljinski upravljalnik, 19-polni	82
5.7.2	Zpora varilnih parametrov pred nepooblaščenim dostopom	83
5.8	Posebni parametri (napredne nastavitve)	83
5.8.1	Izbira, spreminjanje in shranjevanje parametrov	83
5.8.2	Ponastavitev na tovarniške nastavitve	85
5.8.3	Podrobnosti posebnih parametrov	86
5.8.3.1	Čas ustavljanja odvijanje žice (P1)	86
5.8.3.2	Program „0“, sprostitev zapore programa (P2)	86
5.8.3.3	Način prikaza Up/Down-gorilnika z nastavljinim 7-segmentnim prikazovalnikom (P3)	86
5.8.3.4	Omejitve programa (P4)	86
5.8.3.5	Posebno zaporedje pri uporabi načinov 2-taktni Special in 4-taktni Special (P5)	86
5.8.3.6	Vklop / Izklop korekcije (P7)	87
5.8.3.7	Preklop programov s tipko standardnega gorilnika (P8)	89
5.8.3.8	4T/4Ts-začetek tipkanja (tap-začetek) (P9)	90

5.8.3.9 Nastavitev "Posamični ali dvojni način" (P10)	91
5.8.3.10 Nastavitev 4Ts-čas tipkanja (tap-čas) (P11).....	91
5.8.3.11 Preklop seznamov JOB-ov (P12).....	91
5.8.3.12 Spodnja in zgornja meja daljinskega preklapljanja JOB-ov (P13, P14).....	93
5.8.3.13 Hold-funkcija (P15).....	93
5.8.3.14 Delovanje Block-JOB (P16)	93
5.8.3.15 Izbiranje programa s tipko standardnega gorilnika (P17)	94
5.8.3.16 Prikaz srednje vrednosti pri superPuls (P19).....	94
5.8.3.17 Varjenje s pulznim varilnim oblokom v programu PA (P20)	94
5.8.3.18 Absolutna vrednost za relativne programe (P21)	95
5.8.3.19 Elektronska regulacija količine plina, tip (P22)	95
5.8.3.20 Nastavitev programa za relativni program (P23)	95
5.9 Meni za konfiguracijo aparata.....	95
5.9.1 Izbira, spreminjanje in shranjevanje parametrov.....	95
5.9.2 Prilagoditev upornosti vodnika	97
5.10 Način za prihranek energije (Standby)	98
6 Vzdrževanje, nega in odstranjevanje	99
6.1 Splošno	99
6.2 Vzdrževalna dela, intervali.....	99
6.2.1 Dnevna vzdrževalna dela	99
6.2.1.1 Vizualni pregled.....	99
6.2.1.2 Preizkus funkcij	99
6.2.2 Mesečna vzdrževalna dela	100
6.2.2.1 Vizualni pregled.....	100
6.2.2.2 Preizkus funkcij	100
6.2.3 Letno preverjanje (pregled in preizkušanje med obratovanjem).....	100
6.3 Odstranjevanje aparata	100
6.3.1 Izjava proizvajalca končnemu uporabniku	100
6.4 Skladnost z zahtevami RoHS	100
7 Odpravljanje napak	101
7.1 Seznam za odstranjevanje motenj.....	101
7.2 Javljanje napak	102
7.3 Ponastavitev JOB-ov (varilnih nalog) na privzete tovarniške nastavitev.....	104
7.3.1 Ponastavitev posameznega JOB-a	104
7.3.2 Ponastavitev vseh JOB-ov	105
7.4 Prezračevanje hladielnega sistema	106
8 Tehnični podatki.....	107
8.1 drive 4X	107
9 Dodatna oprema	108
9.1 Splošni dodatki	108
9.2 Daljinski upravljalnik / Priključni kabel in podaljšek	108
9.2.1 Priključek 7-polni	108
9.2.2 19-polni priključek	108
9.3 Možnosti	109
10 Obrabljivi deli	110
10.1 Kolesa za dovajanje žice	110
10.1.1 Kolesa za dovajanje žice za jekleno žico	110
10.1.2 Kolesa za dovajanje aluminijaste žice.....	111
10.1.3 Kolesa za dovajanje polnjene žice	111
10.1.4 Dovajanje žice	111
11 Dodatek A.....	112
11.1 JOB-List	112
12 Dodatek B.....	113
12.1 Pregled pisarn EWM	113

2 Varnostna navodila

2.1 Opombe k uporabi tega priročnika



NEVARNOST

Delovnih postopkov in navodil za uporabo se je potrebno dosledno držati, da se preprečijo neposredne težje poškodbe ali smrt.

- Varnostna navodila vsebujejo opozorilno besedo „NEVARNOST“ in splošni znak za nevarnost.
- Zraven tega je opozorilo za nevarnost označeno tudi z ikono ob stranskem robu.



OPOZORILO

Delovnih postopkov in navodil za uporabo se je potrebno dosledno držati, da se preprečijo možne neposredne težje poškodbe ali smrt.

- Varnostna navodila vsebujejo opozorilno besedo „OPOZORILO“ in splošni znak za opozorilo.
- Zraven tega je opozorilo označeno tudi z ikono ob stranskem robu.



PREVIDNO

Delovnih postopkov in navodil za uporabo se je potrebno dosledno držati, da preprečimo poškodbe ali uničenje produkta.

- Varnostna navodila vsebujejo opozorilno besedo „PREVIDNO“ in je brez splošnega znaka za to opozorilo.
- Zraven tega je opozorilo označeno tudi z ikono ob stranskem robu.

PREVIDNO

Delovnih postopkov in navodil za uporabo se je potrebno dosledno držati, da preprečimo poškodbe ali uničenje produkta.

- Varnostna navodila vsebujejo opozorilno besedo „PREVIDNO“ in je brez splošnega znaka za to opozorilo.
- Zraven tega je opozorilo označeno tudi z ikono ob stranskem robu.



Tehnične posebnosti, ki jih uporabnik mora upoštevati.

Navodila za ravnanje in seznammi, ki vam korak za korakom kažejo, kaj je v določeni situaciji potrebno narediti, so podani v alineah, kot na primer:

- Priključek vodnika za varilni tok vtaknite v ustrezno vtičnico in spoj zaklenite.

2.2 Razlaga simbolov

Simbol	Opis
	Tehnične posebnosti, ki jih uporabnik mora upoštevati.
	Pravilno
	Napačno
	Aktiviraj
	Ne aktiviraj
	Pritisnite in držite
	Obrni
	Vklopi
	Izklopi napravo
	Vklopi napravo
ENTER	vklop menija
NAVIGACIJA	navigacija po meniju
EXIT	Izhod iz menija
	Zastopanje časa (primer: 4 s počakati / aktivirati)
	Prekinitev v meniju (možne nadaljnje nastavitev)
	Orodje ni potrebno
	Potrebno dodatno orodje

2.3 Splošno

NEVARNOST



Elektromagnetna polja!

Z viri električnega toka lahko nastanejo električna ali elektromagnetna polja, ki lahko elektronske naprave, kot so EDP naprave, CNC stroji, telekomunikacijski vodi, mrežni in signalni vodi ter srčni spodbujevalniki, oslabijo pri njihovi funkciji.

- Upoštevajte predpise za vzdrževanje > jf. kapitel 6!
- Kable za varjenje popolnoma izravnajte!
- Naprave in opremo, ki so občutljivi na sevanje, ustrezno zaščitite!
- Delovanje srčnih spodbujevalnikov je lahko moteno pri njihovi funkciji (po potrebi se posvetujte z zdravnikom).



Brez nedopustnih popravil in posodobitev!

Da bi se izognili poškodbam in škodi na aparatu, lahko aparat popravlja in posodablja samo strokovno usposobljene in pooblaščene osebe!

Pri nepooblaščenih posegih izjava o garanciji ne velja!

- Za morebitna popravila se obrnite na strokovno usposobljene osebe (pooblaščene serviserje)!



Električni udar!

Varilni aparati proizvajajo visoke napetosti, ki ob dotikanju lahko vodijo do življenjsko nevarnih električnih udarov in opeklin. Tudi pri stiku z nižjimi napetostmi lahko pride do nesreč in hudih posledic.

- Aparat lahko odpirajo samo pooblaščeni serviserji!
- Aparata naj se ne dotikajo predmeti, ki prevajajo električno napetost!
- Priklučni in povezovalni vodi morajo biti brez poškodb!
- Gorilnik in držalo elektrod morata biti izolirana!
- Nosite izključno suha zaščitna oblačila!
- Počakajte 4 minute, da se kondenzatorji izpraznijo!

OPOZORILO



Veljavnost dokumentov!

Ta dokument je veljeni samo v povezavi z navodili za uporabo uporabljenega izdelka!

- Preberite in upoštevajte navodila za uporabo vseh komponent sistema, zlasti varnostne napotke!



Neupoštevanje varnostnih napotkov povzroči nevarnost nesreč!

Neupoštevanje varnostnih napotkov je lahko smrtno nevarno!

- Skrbno preberite varnostne napotke v teh navodilih!
- Upoštevajte predpise za varnost pri delu in posebna navodila za svojo državo!
- Osebe v delovnem območju opozorite na upoštevanje predpisov!



Nevarnost eksplozije!

Na videz neškodljive snovi v zaprtih posodah lahko zaradi segrevanja proizvedejo prevelik pritisk.

- Posode z gorljivimi ali eksplozivnimi snovmi in tekočinami odstranite z delovnega območja!
- Ob varjenju ali rezanju ne segrevajte eksplozivnih tekočin, praškov ali plinov!

**OPOZORILO****Nevarnost poškodb zaradi sevanja ali vročine!****Sevanje električnega obloka lahko povzroči poškodbe na koži in očeh.****Stik v vročimi varjenci in iskrami lahko povroči opeklino.**

- Uporabljajte ščit za varjenje oziroma čelado za varjenje z zadostnim nivojem zaščite (odvisno od uporabe)!
- Nosite suho zaščitno obleko (na primer ščit za varjenje, rokavice, itd.) s skladu s predlaganimi predpisi posamezne države!
- Ostale osebe zaščitite z zaščitnimi zavesami ali zaščitnimi stenami proti sevanju in nevarnosti oslepitev!

**Dim in plini!****Dim in plini lahko povzročijo težave z dihanjem in zastrupitve! Nadalje se lahko hlapi topil (klorirani ogljikovodiki) z ultravijoličnim sevanjem elektrod spremenijo v strupeni fosgen!**

- Poskrbite za zadosten sveži zrak!
- Hlape topil odstranite z območja žarčenja elektrod!
- Po potrebi nosite primerno dihalno masko!

**Nevarnost požara!****Zaradi ob varjenju nastajajočih visokih temperatur, letečih isker, vročih delov in vroče žlindre, lahko nastane nevarnost požara.****Tudi nenadzorovani varilni tokovi lahko povzročijo ogenj!**

- Bodite pozorni na požarna središča na delovnem območju!
- Ne dovajajte različnih vnetljivih predmetov, kot so na primer netila za les ali vžigalniki.
- Na delovnem območju naj bo vedno na voljo gasilni aparat!
- Pred začetkom varjenja odstranite ostanke gorljivih snovi daleč stran od mesta obdelave.
- Varjene dele obdelujte naprej, ko so ohlajeni.
Ne približujte jih gorljivim materialom!
- Kable za varjenje povežite pravilno!

**Nevarnost pri hkratnem vklopu večih tokovnih virov!****Če je potreben vzporedni ali serijski vklop tokovnih virov, lahko ta proces izvede samo strokovnjak v skladu s priporočili proizvajalca. Nastavite za dela z varilnim oblokom se lahko izvajajo šele po preizkusu oziroma zagotovitvi, da napetost odprtih sponk ni prekoračena.**

- Aparat naj priključi izključno strokovnjaki!
- Ob razgradnji posameznih tokovnih virov je potrebno vse omrežne in varilne vode zanesljivo ločiti od celotnega varilnega sistema (nevarnost povratne napetosti!)
- Skupaj ne vklapljamte aparatorov z preklopнимi poli (PWS-serija) ali aparatorov za varjenje z izmeničnim tokom (AC), saj se lahko zaradi preproste napake operaterja poveča varilna napetost .

**PREVIDNO****Obremenitev s hrupom!****Hrup, ki presega 70 dBA, lahko povzroči trajne poškodbe sluha!**

- Nosite primerno zaščito za sluh!
- Vse osebe, ki se nahajajo na delovnem območju, morajo nositi zaščito za sluh!

PREVIDNO



Obveznosti podjetja!

Za uporabo naprave je potrebno upoštevati vse nacionalne direktive in zakone!

- Nacionalno direktivo o okvirnih smernicah (89/391/EWG) in tudi pripadajoče posamezne smernice.
- Zlasti direktivo (89/655/EWG) o minimalnih varnostnih predpisih za varovanje in zaščito zdravja ob uporabi delovnih sredstev zaposlenih na delu.
- Predpise za varnost in zdravje pri delu ter preprečevanje nesreč posamezne države.
- Postavitev in delovanje naprave po standardu IEC 60974-9.
- Ozaveščenost o varnosti delavcev testirajte v rednih časovnih razmikih.
- Redno preizkušanje naprave po standardu IEC 60974-4.



Garancijska izjava proizvajalca se ne nanaša na škodo zaradi tretjih komponent!

- Uporabljajte izključno sistemske komponente in dele (viri električnega toka, gorilnik, držalo elektrod, daljinsko upravljanje, nadomestne dele in potrošni material, itd.) iz našega dobavnega programa!
- Dodatne komponente priklopite na priključke in spoje zaklepajte samo pri izklopljenem viru električnega toka!



Poškodbe na aparatu zaradi nenadzorovanega električnega toka!

Zaradi nenadzorovanega električnega toka lahko uničimo zaščitne vode, poškodujemo naprave in električne povezave, pregrevemo delovne kose in posledično povzročimo tudi požar.

- Vedno bodite pozorni, da vsi vodi varilnega toka lepo ležijo v svojih priključkih in to redno pregledujte.
- Pazite na električno pravilno in trdno povezano varjenca!
- Vse komponente, ki so priključene na vire energije, kot so ohišja, vozički ali ogrodja, je potrebno izolirati, pritrdit ali obesiti!
- Nobenih drugih električnih naprav, kot so vrtalni stroji, kotni brusilniki itd., ne puščajte brez izolacije na viru energije, vozičku ali ogrodju!
- Gorilnik in držalo elektrod vedno odložite na izolirano mesto, ko nista v uporabi!



Priklučitev na omrežje

Zahteve za priključek na odprto oskrbovalno omrežje

Visokonapetostne naprave lahko s tokom, ki ga pridobivajo iz omrežja, vplivajo na samo omrežje. Tako lahko za posamezne tipe naprav ob priključitvi na omrežje veljajo posebne omejitve ali zahteve glede na največjo možno impedanco kabla ali glede zahtevane minimalne kapacitete oskrbe na vmesniku do javnega omrežja (skupna povezovalna točka PCC), ki se prav tako nanašajo na same tehnične podatke posamezne naprave. V tem primeru je odgovornost na upravljalcu ozziroma na uporabniku, da po posvetu s strokovnjakom za omrežja ugotovijo, če se naprava lahko prikluči.

PREVIDNO**EMC-klasifikacija aparatov**

Po standardu IEC 60974-10 so varilni aparati razdeljeni v dva razreda glede na elektromagnetno združljivost > *jf. kapitel 8:*

Razred A Aparati niso primerni za uporabo v stanovanjskih predelih, za katere pridobivamo električno energijo iz javnega nizkonapetostnega oskrbovalnega omrežja. Pri zagotavljanju elektromagnetne združljivosti za aparate razreda A lahko na tem področju prihaja do težav, tako zaradi povezav vodov kot tudi zaradi samega sevanja.

Razred B Aparati izpolnjujejo EMC zahteve na področju industrije in na stanovanjskem področju, vključno s stanovanjskimi predeli z javnim nizkonapetostnim oskrbovalnim omrežjem.

Vzpostavitev in delovanje

Pri uporabi naprav za varjenje z oplaščenimi elektrodami lahko v nekaterih primerih prihaja do elektromagnetnih motenj, čeprav vsak varilni aparat vsebuje tudi mejne vrednosti emisije, ki ustrezano standardom. Za motnje in napake, ki izhajajo iz samega postopka varjenja, je odgovoren uporabnik.

Za **ovrednotenje** možnih elektromagnetnih težav v okolju pa mora uporabnik upoštevati tudi naslednje: (glej tudi EN 60974-10, dodatek A)

- Omrežne, nadzorne, signalne in telekomunikacijske vode
- Radijske in televizijske aparate
- Računalnik in ostale kontrolne naprave
- Varnostne naprave
- Zdravje ljudi v bližini, še posebej če uporabljajo srčni spodbujevalnik ali slušni aparat
- Naprave za merjenje in umeritve
- Odpornost na motnje drugih naprav v okolici
- Časovno obdobje dneva, ko se bo izvajalo varjenje

Priporočila za zmanjševanje motečih izpustov

- Omrežni priključek, na primer dodatni omrežni filter ali zapiranje s kovinskim opletom
- Vzdrževanje naprav za varjenje z oplaščenimi elektrodami
- Kabli za varjenje bi morali biti čim kraši, položeni po tleh in položeni čim bolj skupaj
- Izravnava potenciala
- Ozemljitev varjenca. V primerih, kjer neposredna ozemljitev varjenca ni možna, bi morala povezava teči skozi ustrezne kondenzatorje.
- Zaščita drugih naprav v okolici ali celotne naprave za varjenje

2.4 Transport in namestitev



OPOZORILO



Nepravilno ravnanje z jeklenkami z zaščitnim plinom!

Nepravilno ravnanje z jeklenkami z zaščitnim plinom lahko vodi do težjih poškodb in posledično tudi do smrti.

- Upoštevajte navodila proizvajalca plina za ravnanje s tlakom plina!
- Jeklenke z zaščitnim plinom postavite na za to predvideno mesto in jih primerno zaščitite z zaščitnimi elementi!
- Izogibajte se segrevanju teh jeklenk!



Nevarnost nesreče zaradi nedopustnega transporta aparata, ki ni za dviganje!

Dviganje in obešanje aparata ni dopustno! Aparat lahko pade na tla in poškoduje ljudi!

Ročaji in držala so namenjeni izključno za ročni transport!

- Aparat ni primeren za dviganje in obešanje!



PREVIDNO



Nevarnost prevračanja!

Pri samem postopku in postavitvi se lahko aparat prevrne ter poškoduje osebe. Varnost pred prevračanjem je zagotovljena do naklona 10° (po standardu IEC 60974-1).

- Aparat postavite in premikajte zgolj na ravnih, trdnih podlagah!
- Sestavne dele pritrdite s primernimi sredstvi!



Škoda zaradi oskrbovalnih vodov, ki niso ločeni!

Pri transportu lahko oskrbovalni vodi, ki niso ločeni eden od drugega (omrežni vodi, nadzorni vodi, itd.) povzročijo nevarnost, če se na primer priključeni aparati prevrnejo in poškodujejo ljudi!

- Ločujte oskrbovalne vode!

PREVIDNO



Škoda na aparatih zaradi nepokončne postavitve!

Aparati so koncipirani za uporabo v pokončnem položaju!

Uporaba v nedopustnih položajih lahko povroči škodo na aparatih.

- Transport in postavitev se morata izvajati izključno v pokončnem položaju!

2.4.1 Okoljski pogoji



PREVIDNO

**Mesto postavitve!**

Napravo lahko postavimo in uporabljamo izključno na ustreznih, nosilnih in ravnih podlagah (tudi na prostem po IP 23)!

- Poskrbite za zadostno osvetlitev delovnega prostora in za ravna, nedrseča tla.
- Vedno mora biti zagotovljeno varno delovanje aparata.

PREVIDNO

**Škoda na aparatu zaradi umazanije!**

Nenavadno visoke količine prahu, kislin, korozivnih plinov ali drugih substanc lahko poškodujejo aparat.

- Izogibajte se visokim količinam dima, pare, oljnih razpršil in brusnega prahu!
- Izogibajte se zraka z vsebnostjo soli (morskega zraka)!

**Nedopustni okoljski pogoji!**

Slabo prezračevanje lahko vodi do zmanjšanja moči in poškodbe naprave.

- Uskladite okoljske pogoje!
- Vhodna in izhodna odprtina za hladni zrak naj bosta vedno prosti!
- Minimalna razdalja do bližnje ovire naj znaša 0,5 m!

2.4.1.1 Ob uporabi

Temperaturno območje zraka:

- -25 °C do +40 °C

Relativna vlažnost zraka

- do 50 % pri 40 °C
- do 90 % pri 20 °C

2.4.1.2 Transport in skladiščenje

Skladiščenje v zaprtem prostoru, temperaturno območje zraka:

- -30 °C do +70 °C

Relativna vlažnost zraka

- do 90 % pri 20 °C

3 Uporaba v skladu z določbami



OPOZORILO



Nevarnosti zaradi rabe, ki ni v skladu z določbami!

Aparat je izdelan v skladu z obstoječim razvojem in v skladu s predpisi oziroma normami. Pri uporabi, ki ni v skladu s predpisi, lahko aparat povzroči nevarnost za ljudi, živali in stvari. Za vse na ta način povzročene škode ne prevzemamo nobene odgovornosti!

- Aparat naj uporabljajo v skladu z določbami samo strokovno usposobljene in podučene osebe!
- Aparata ni dovoljeno nepravilno spremenjati ali predelovati!

Pogon motorja za transport varilnih žičnih elektrod za varjenje s kovinskimi elektrodami v zaščitnem plinu

3.1 Uporaba in delo izključno z naslednjimi aparati

Za uporabo naprave za dovajanje žice je potreben ustrezni tokovni vir (sistemska komponenta)!

S to napravo je mogoče kombinirati naslednje sistemske komponente:

- Taurus Synergic S MM
- Phoenix Progress MM
- Phoenix Expert MM
- alpha Q MM

Izvori morajo v nazivu tipa imeti dodatek MM za tehnologijo Multimatrix.

3.2 Področje uporabe

Serija naprav	Glavni postopki							Dodatni postopki		
	Standardno MIG/MAG-varjenje				Impulzno MIG/MAG-varjenje			TIG-varjenje (vžig brez Hf)	MMA-varjenje	Žlebljenje
	forceArc	rootArc	coldArc	pipeSolution	forceArc puls	rootArc puls	coldArc puls			
alpha Q MM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Phoenix Progress MM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Phoenix Expert MM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Taurus S MM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ omogočeno

○ ni omogočeno

3.3 Veljavne podlage

3.3.1 Garancija

 **Nadaljnje informacije lahko najdete v priloženi brošuri "Warranty registration" in v 'Informacije o garanciji, vzdrževanju in pregledih' na spletni strani www.ewm-group.com !**

3.3.2 Izjava o skladnosti

 Označeni aparat je po konceptu in načinu izdelave v skladu s smernicami EU:

- EU-Direktiva o nizki napetosti (2006/95/EG)
- EU-EMV-direktiva (2004/108/EG)

V primeru nedovoljenih sprememb, neustreznih popravil, nespoštovanja rokov za "Smernice za obločno varjenje-pregled in preizkušanje med delovanjem" in/ali nedovoljenih predelav, ki izrecno niso potrjene s strani EWM, ta izjava izgubi na veljavnosti. K vsakemu produktu je posebej priložena izjava o skladnosti v originalu.

3.3.3 Varjenje v okoljih s povečano nevarnostjo električnega udara



Aparati se lahko uporabljajo v skladu s predpisi in normami po standardih IEC / DIN EN 60974 in VDE 0544 v okoljih s povečano nevarnostjo električnega udara.

3.3.4 Servisne podlage (nadomestni deli in shema vezave)

NEVARNOST



Brez nedopustnih popravil in posodobitev!

Da bi se izognili poškodbam in škodi na aparatu, lahko aparat popravljajo in posodabljujo samo strokovno usposobljene in pooblaščene osebe!

Pri nepooblaščenih posegih izjava o garanciji ne velja!

- Za morebitna popravila se obrnite na strokovno usposobljene osebe (pooblaščene serviserje)!

Shema vezave je v originalu priložena aparatu.


Nadomestni deli so na voljo pri pooblaščenih prodajalcih.

3.3.5 Kalibracija / validacija

S tem se potrjuje, da ta aparat ustreza veljavnim standardom IEC/EN 60974, ISO/EN 17662, EN 50504 in je bil pregledan s kalibriranimi merilnimi sredstvi ter vsebuje dopustna odstopanja. Priporočen interval kalibracije: 12 mesecev.

4 Opis naprave - hitri pregled


4.1 Pogled od spredaj

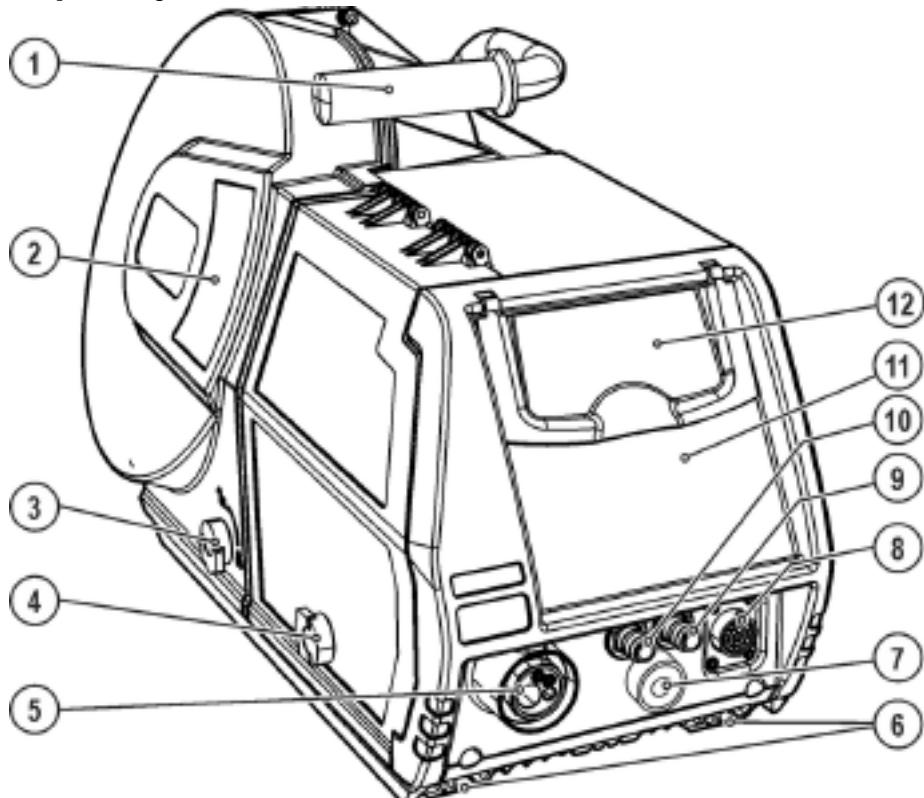

Slika 4-1

Poz.	Simbol	Opis
1		Ročaj za prenašanje
2		Okence koluta z žico Kontrola dovajanja in količine žice na kolutu
3		Vrtljiva zapora Zapah zaščitnega pokrova, zvitek žice
4		Vrtljiva zapora Zapah zaščitnega pokrova, pogon podajanja žice
5		Prikluček gorilnika (Euro ali Dinse centralni prikluček) Varilni tok, zaščitni plin in tipka gorilnika so integrirani
6		Noge naprave
7		Priklučna vtičnica varilnega toka (odvisna od različice: drive 4X MMA) Potencial varilnega toka konektorja varilnega gorilnika za MMA-varjenje oz. žlebljenje
8		Prikluček 19-polni (analogni) Za priključitev analognih dodatnih komponent (daljinski upravljalnik, kontrolni vod, gorilnik, itd.)
9		Hitra spojka (rdeča) Povratni tok hladilnega sredstva
10		Hitra spojka (modra) Pretok s hladilnim sredstvom
11		Čelna plošča > jf. kapitel 4.4
12		Zaščitni pokrov, kontrolna plošča aparata > jf. kapitel 4.4


4.2 Pogled od zadaj

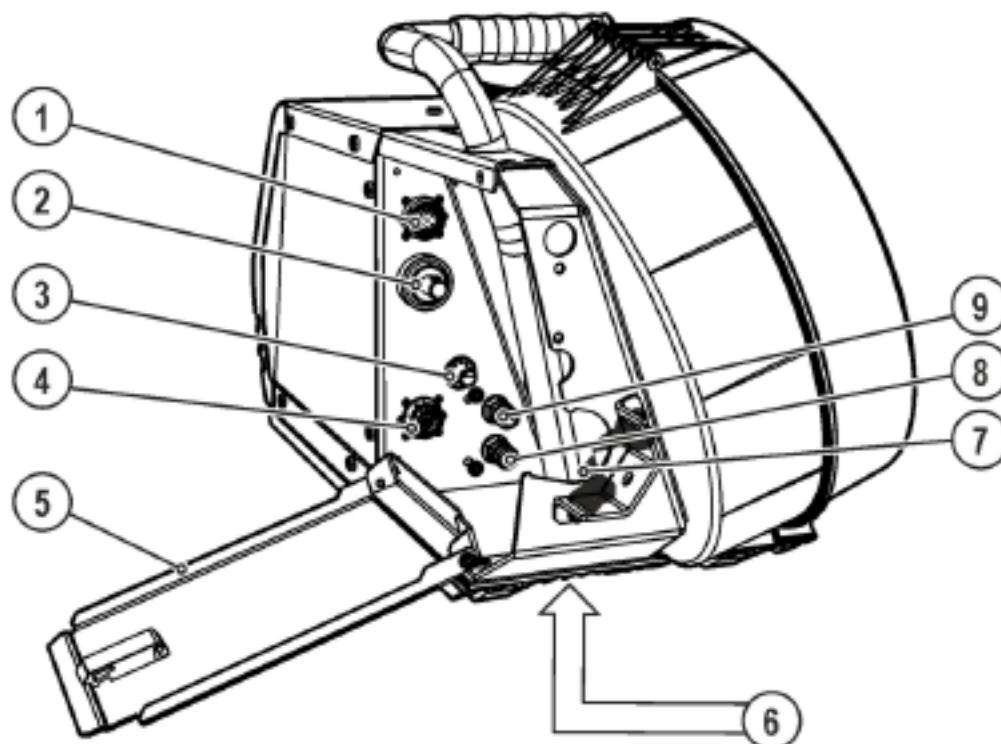

Slika 4-2

Poz.	Simbol	Opis
1		Vtičnica, 7-polna (digitalna) Za priključitev digitalnih komponent (daljinska komanda itd.)
2		Priklučni vtič, varilni tok tokovnega izvora Povezava varilnega toka med tokovnim izvorom in pogonom motorja
3		Priklučna spojka z navojem 1/4", priključek zaščitnega plina
4		Prikluček 7-polni (digitalni) Kontrolni kabel aparata za dovajanje žice
5		Zaščitni pokrov
6		Zbirna točka Za sprejem vrtljivega nastavka pogona za žico
7		Raztezanje paketa vmesnih cevi
8		Hitra sklopka (modra) Potek hladilnega sredstva
9		Hitra sklopka (rdeča) Povratni tok hladilnega sredstva


4.3 Pogled od znotraj

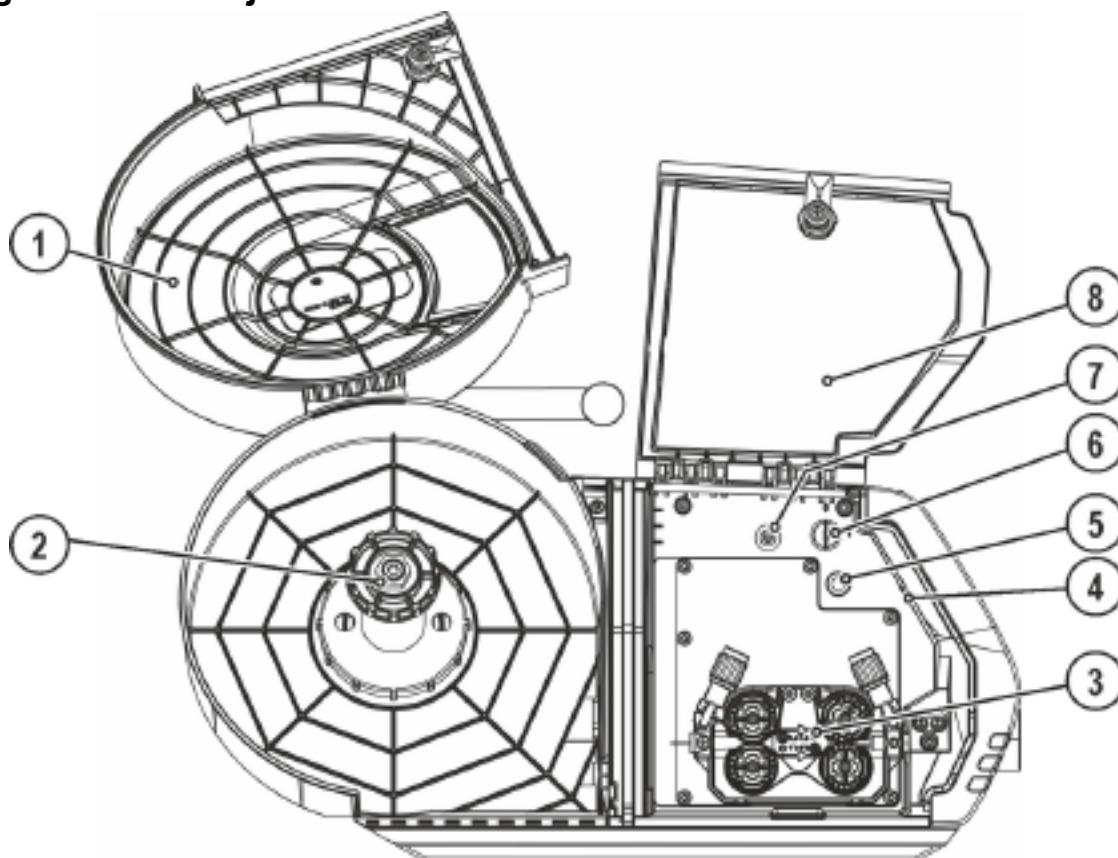

Slika 4-3

Poz.	Simbol	Opis
1		Zaščitni pokrov koluta žice
2		Zavora koluta žice
3		Pogon za dovajanje žice
4		Osvetlitev, notranji prostor Osvetlitev se izklopi v načinu za varčevanje z energijo ter pri ročnem obločnem in TIG-varjenju.
5		Tipka za uvajanje žice Uvedite žično elektrodo po zamenjavi koluta žice. (Varilna žica se uvede brez napetosti in plina skozi paket cevi do varilnega gorilnika.)
6	1	Stikalo na ključ za zaščito pred nepooblaščenim dostopom Pozicija „1“ > spremembe omogočene, Pozicija „0“ > spremembe niso omogočene. > jf. kapitel 5.7.2
7		Stikalo funkcije gorilnika (potrebno za posebne gorilnike) Program Preklop programov ali JOB-ov Up / Down Brezstopenjsko nastavljanje moči varjenja
8		Zaščitni pokrov, pogon podajanja žice Na notranji strani zaščitne lopute so pregledi varilnih nalog (JOB-List) za ustrezne serije varilnih naprav.

4.4 Čelna plošča – operativni elementi

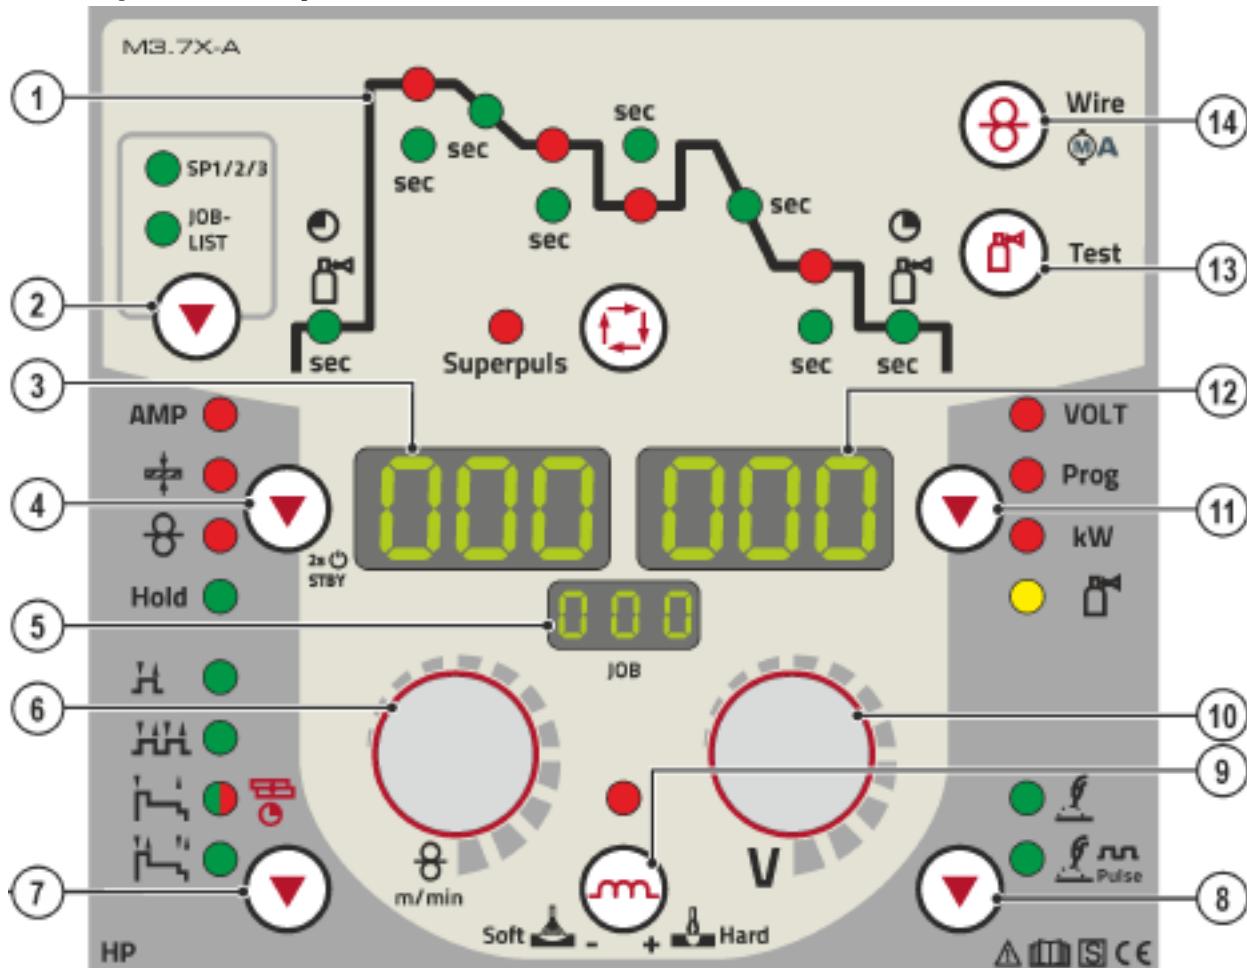

Slika 4-4

Poz.	Simbol	Opis
1		Zaporedje funkcij > jf. kapitel 4.4.1
2	▼	Tipka, izbira varilne naloge (JOB) SP1/2/3 - Posebni JOB (izključno Phoenix Expert) Dolg pritisk na tipko: Izbera posebnih JOB. Kratek pritisk na tipko: Preklop med posebnimi JOB. JOB-LIST Varilne naloge izberite s pomočjo seznama varilnih nalog (JOB-LIST) (ne Phoenix Expert)). Seznamo so na notranji strani zaščitnega pokrova pogona podajalnika žice ali v prilogi teh navodil za uporabo.
3	000	Prikazovalnik, levo Varilni tok, debelina materiala, hitrost podajanja žice, zadnje realne vrednosti
4	▼	Pritisna tipka, Izbera parametrov levo / Način varčevanja z energijo AMP ----- Varilni tok +----- Debelina materiala > jf. kapitel 5.3.5.2 ⊖----- Hitrost žice Hold----- Po postopku varjenja se prikažejo zadnje vrednosti varjenja iz glavnega programa. Signalna lučka sveti. STBY ---- Po 2 sekundah pritiska na tipko se aparat preklopi na način varčevanja z energijo. Za reaktivacijo zadostuje pritisk na tipko poljubnega operativnega elementa > jf. kapitel 5.10.
5	000	Prikaz, JOB Prikaz trenutno izbrane varilne naloge (številka JOB). Pri Phoenix Expert se po potrebi prikaže izbrani poseben JOB (SP1, 2 ali 3).


Opis naprave - hitri pregled

Čelna plošča – operativni elementi



Poz.	Simbol	Opis
6		Vrtljivi gumb, nastavitev varilnih parametrov <ul style="list-style-type: none"> ----- Nastavitev varilne naloge (JOB). Pri seriji aparatov Phoenix Expert poteka izbira varilne naloge na kontrolni plošči tokovnega izvora. ----- Nastavitev varilno moč in druge varilne parametre.
7		Tipka, izbira načina uporabe <ul style="list-style-type: none"> ----- 2-taktni ----- 4-taktni ----- Signalna lučka sveti zeleno: 2-taktni-Special ----- Signalna lučka sveti rdeče: MIG-točkanje ----- 4-taktni-Special
8		Pritisna tipka za vrsto varjenja <ul style="list-style-type: none"> ----- MIG/MAG-varjenje s standardnim oblokom ----- MIG/MAG-varjenje s pulznim oblokom
9		Pritisna tipka, dušilni učinek (dinamika varilnega obloka) <ul style="list-style-type: none"> ----- Varilni oblok je trši in ozji ----- Varilni oblok je mehkejši in širši
10		Vrtljivi gumb, korekcija dolžine varilnega obloka / izbira varilnega programa <ul style="list-style-type: none"> ----- Korekcija dolžine varilnega obloka od -9,9 V do +9,9 V. ----- Izbira varilnih programov 0 do 15 (funkcija ni omogočena, če so priključene dodatne komponente kot npr. programski gorilnik).
11		Pritisna tipka, Izbera parametrov desno <ul style="list-style-type: none"> VOLT --- Varilna napetost Prog ---- Številka programa kW ----- Prikaz varilne moči ----- Količina pretoka plina (opcija)
12		Prikazovalnik, desno <p>Varilna napetost, številka programa, tok motorja (pogon za dovajanje žice)</p>
13		Tipka test plina / prezračevanje <ul style="list-style-type: none"> ----- Test plina: Za nastavitev količine zaščitnega plina ----- Prezračevanje: Za prezračevanje daljših sistemov cevi > jf. kapitel 5.2.4
14		Pritisna tipka, Vstavljanje žice / Tok motorja (pogon za dovajanje žice) <ul style="list-style-type: none"> > jf. kapitel 5.3.2.4

4.4.1 Zaporedje funkcij

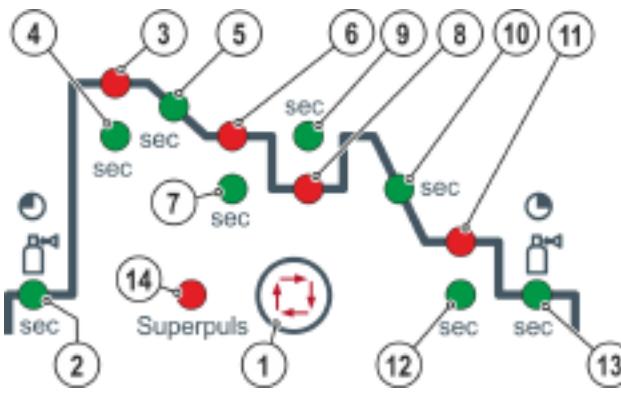

Poz.	Simbol	Opis
1		Tipka varilni parametri Varilne parametre izberete glede na uporabljeni postopek varjenja.
2		Signalna lučka, čas predpihovanja plina Območje nastavitev 0,0 s do 20,0 s
3		Signalna lučka, začetni program (P_{START}) <ul style="list-style-type: none"> Hitrost podajanja žice: 1 % do 200 % od glavnega programa P_A Korekcija dolžine varilnega obloka: -9,9 V do +9,9 V
4	sec	Signalna lučka, čas začetka Območje nastavitev absolutno 0,0 s do 20,0 s (0,1 s-koraki)
5	sec	Signalna lučka, prehodni čas program P_{START} na glavni program P_A Območje nastavitev 0,0 s do 20,0 s (0,1 s koraki)
6		Signalna lučka, glavni program (P_A) <ul style="list-style-type: none"> Hitrost podajanja žice: DV-min. do DV-max. Korekcija dolžine varilnega obloka: -9,9 V do +9,9 V
7	sec	Signalna lučka, trajanje glavnega programa P_A Območje nastavitev 0,1 s do 20,0 s (0,1 s koraki). Uporaba na primer v povezavi s funkcijo Superpuls
8		Signalna lučka, zmanjšani glavni program (P_B) <ul style="list-style-type: none"> Hitrost dovajanja žice: 1 % do 200 % od glavnega programa P_A Korekcija dolžine varilnega obloka: -9,9 V do +9,9 V
9	sec	Signalna lučka, trajanje zmanjšanega glavnega programa P_B Območje nastavitev: 0,0 s do 20,0 s (0,1 s koraki). Uporaba na primer v povezavi s funkcijo Superpuls.
10	sec	Signalna lučka, prehodni čas program P_A (ali P_B) na končni program P_{END} Območje nastavitev: 0,0 s do 20,0 s (0,1 s koraki)
11		Signalna lučka, končni program (P_{END}) <ul style="list-style-type: none"> Hitrost dovajanja žice: 1 % do 200 % od glavnega programa P_A Korekcija dolžine varilnega obloka: -9,9 V do +9,9 V
12	sec	Signalna lučka, trajanje končnega programa P_{END} Območje nastavitev 0,0 s do 20,0 s (0,1 s koraki)
13		Signalna lučka, čas zakasnitve plina Območje nastavitev 0,0 s do 20,0 s
14	Super-puls	Signalna lučka, Superpuls Sveti pri aktivni funkciji Superpuls.

5 Struktura in delovanje

5.1 Splošna navodila



OPOZORILO



Nevarnost poškodbe zaradi električne napetosti!

Dotikanje elemetov, ki prevajajo električni tok, kot na primer priključki za varilni tok, je lahko življensko nevarno!

- Upoštevajte varnostna navodila na prvih straneh priročnika za uporabo!
- Aparat naj uporablja izključno osebe, ki razpolagajo z ustreznimi znanji o ravnanju z elektro-obločnimi varilnimi aparati.
- Prisključke za varjenje in povezave (kot na primer držalo za elektrode, gorilnik, masni priključek, rezalna mesta) priključite vedno, ko je aparat izklopljen!



PREVIDNO



Izolacija varilca z varilnim oblokom pred varilno napetostjo!

Vsi aktivni deli kroga varilnega toka ne morejo biti zaščiteni pred neposrednim stikom.

Pri tem se mora varilec obnašati v skladu z varnostnimi predpisi in upoštevati vse nevarnosti. Tudi pri kontaktu z nižjimi napetostmi se lahko človek prestraši in se posledično ponesreči.

- Nosite suho, nepoškodovano zaščitno opremo (škornje z gumijastim podplatom / zaščitne rokavice za varjenje iz usnja brez zakovic ali sponk!)
- Izogibajte se neposrednemu dotikanju neizoliranih priključkov ali stikal!
- Gorilnik in držalo za elektrode vedno odlagajte na izolirano mesto!



Nevarnost opeklina na priključku za varilni tok!

Nepritrjene povezave vodov za varilni tok lahko segrevajo priključke in kable, kar lahko ob dotiku povzroči opeklino!

- Povezave za varilni tok preverjajte vsak dan in jih po potrebi zaklenite z obračanjem v desno.



Nevarnost poškodbe zaradi gibljičnih sestavnih delov!

Naprave za dovajanje žice so opremljene z gibljičnimi sestavnimi deli, ki lahko zajamejo lase, roke, kose oblačil ali orodja in s tem poškodujejo osebe!

- Ne posegajte v vrteče ali gibljične dele ali pogonske naprave!
- Pokrovi ohišja oz. zaščitni pokrovi naj bodo med uporabo zaprti!



Nevarnost poškodbe zaradi nenadzorovanega izstopanja varilne žice!

Varilna žica se lahko dovaja pri višjih hitrostih in pri neprimerni ali nepravilni uporabi nekontrolirano izstopi ter poškoduje osebe!

- Pred priključkom na napajanje namestite popolno povezavo dovajanja žice od koluta do gorilnika!
- Pri nenameščenem gorilniku pritisne kolešče pogona za dovajanje žice popustite!
- Dovod žice preverite v rednih razmikih!
- Pokrovi ohišja oz. zaščitni pokrovi naj bodo med uporabo zaprti!



Nevarnost zaradi električnega toka!

Če izmenično varimo z različnimi postopki in ostanejo tako gorilnik kot tudi držala za elektrode priključene na aparat, je na vseh električnih vodih ozziroma povezavah še vedno prisotna napetost praznega teka ozziroma varilna napetost!

- Pri začetku dela in pri prekinitvah dela je potrebno gorilnik in držala za elektrode odlagati vedno na izolirano mesto!

PREVIDNO**Škode zaradi napačne priključitve!****Zaradi napačne priključitve se lahko poškodujejo dodatne komponente in varilni izvor!**

- Dodatne komponente vtikajte in nameščajte na ustrezone priključke samo pri izklopljenem aparatu.
- Podrobnejše opise posamezne dodatne komponente najdete v navodilih za uporabo!
- Dodatne komponente bo aparat po vklopu prepoznał samodejno.

**Ravnanje s pokrovi za zaščito pred prahom!****Pokrovi za zaščito pred prahom ščitijo priključke in s tem tudi celoten aparat pred umazanjem in škodo na aparatu.**

- Če na priključku ne uporabljamo nobene dodatne komponente, moramo natakniti pokrov za zaščito pred prahom.
- Ob poškodbami ali izgubi je potrebno pokrov za zaščito pred prahom zamenjati!

**Za priključitev upoštevajte dokumentacijo dodatnih sistemskih komponent!**

5.2 Postavitev

**OPOZORILO****Nevarnost nesreče zaradi nedopustnega transporta aparata, ki ni za dviganje!****Dviganje in obešanje aparata ni dopustno! Aparat lahko pada na tla in poškoduje ljudi!****Ročaji in držala so namenjeni izključno za ročni transport!**

- Aparat ni primeren za dviganje in obešanje!
- Obešanje oziroma uporaba v obešenem stanju je opcionalna glede na izvedenko aparata, zato je zanjo potrebna dodatna oprema > jf. kapitel 9!

**PREVIDNO****Mesto postavitve!****Napravo lahko postavimo in uporabljamo izključno na ustreznih, nosilnih in ravnih podlagah (tudi na prostem po IP 23)!**

- Poskrbite za zadostno osvetlitev delovnega prostora in za ravna, nedrseča tla.
- Vedno mora biti zagotovljeno varno delovanje aparata.

5.2.1 Hlajenje gorilnika

PREVIDNO



Mešanje hladilnih sredstev!

Mešanje z drugimi tekočinami ali uporaba neprimernih hladilnih sredstev vodi k materialni škodi in k izgubi garancije proizvajalca!

- Uporabljajte izključno hladilna sredstva, ki so opisana v tem priročniku (seznam hladilnih sredstev).
- Različnih hladilnih sredstev ne mešajte.
- Pri menjavi hladilne tekočine je potrebno zamenjati vso tekočino.



Nezadostna zaščita pred mrazom hladilne tekočine gorilnika!

Glede na okoljske pogoje je potrebno uporabljati tudi različne tekočine za hlajenje gorilnika (glejte seznam hladilnih sredstev).

Hladilna tekočina z zaščito pred mrazom (KF 37E ali KF 23E) mora biti preizkušena v rednih časovnih razmikih, če dovolj ščiti pred mrazom, da se izognete poškodbam aparata ali dodatnih komponent.

- Hladilno tekočino je potrebno preizkusiti s testerjem za zaščito pred mrazom TIP 1 " > jf. kapitel 5.2.1.1" če je dovolj primerna za zaščito.
- Hladilno tekočino z nezadostno stopnjo zaščite pred mrazom po potrebi zamenjajte!



Odstranjevanje hladilne tekočine mora potekati v skladu z uradnimi predpisi in v skladu z ustreznimi varnostnimi listinami (v Nemčiji številka odpadkov: 70104)!

Ne sme se odstranjevati skupaj s hišnimi odpadki!

Ne sme se izpuščati v kanalizacijo!

Priporočena čistilna sredstva: voda, po potrebi skupaj s čistilnimi sredstvi.

5.2.1.1 Seznam hladilnih sredstev

Uporabljena so lahko naslednja hladilna sredstva > jf. kapitel 9

Hladilno sredstvo	Temperaturno območje
KF 23E (standardno)	-10 °C do +40 °C
KF 37E	-20 °C do +10 °C

5.2.1.2 Maksimalna dolžina paketa cevi

	Črpalka 3,5 bar	Črpalka 4,5 bar
Aparati z ali brez ločenega pogona za dovajanje žice	30 m	60 m
Kompaktni aparati z dodatnim vmesnim pogonom (primer: miniDrive)	20 m	30 m
Aparati z ločenim pogonom za dovajanje žice in dodatnim vmesnim pogonom (primer: miniDrive)	20 m	60 m


Podatki se v osnovi nanašajo na celotno dolžino paketa cevi, vključno z gorilnikom. Zmogljivost črpalke je navedena na tipski etiketi (parameter: Pmax).

Črpalka 3,5 bar: Pmax = 0,35 Mpa (3,5 bar)

Črpalka 4,5 bar: Pmax = 0,45 Mpa (4,5 bar)


5.2.2 Navodila za polaganje kablov varilnega toka

- Nepravilno položeni kabli za varilni tok lahko povzročijo motnje (utripanje) varilnega bloka!
- Masni kabel in paket cevi tokovnega vira položite brez HF-nastavitev vžiga (MIG/MAG) raztegnjeno po dolžini, vzporedno ter tesno skupaj.
- Masni kabel in paket cevi tokovnega vira s HF-nastavitojo vžiga (TIG) položite raztegnjeno po dolžini ter v razmiku 20 cm, da ne pride do preskakovanja polja in motenj ob HF vžigu.
- Pri kablih za ostale tokovne vire velja razmik med kabli minimalno 20 cm, da ne prihaja do medsebojnih motenj na kablih.
- Dolžina kabla naj ne bo daljša, kot je potrebno. Za optimalne rezultate varjenja ta dolžina znaša približno 30 m (masni kabel + vmesni paket cevi + kabel za gorilnik).

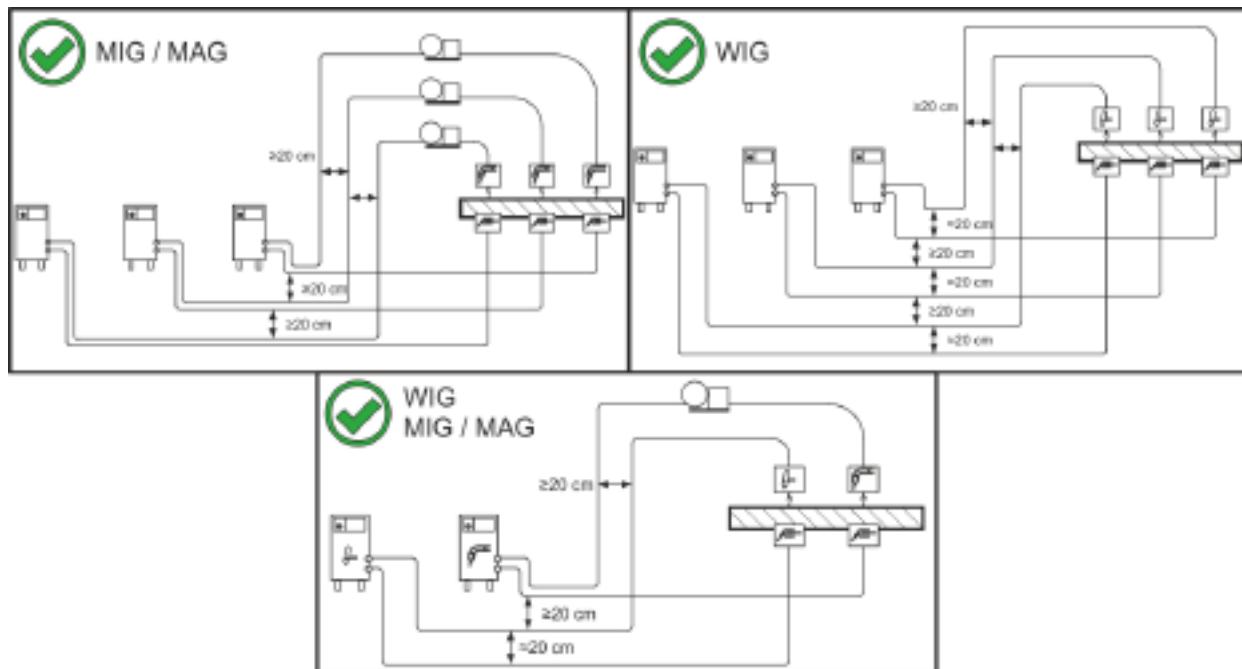

Slika 5-1

- Za vsak varilni aparat je potrebno uporabljati lasten masni kabel za posamezni kos obdelave!

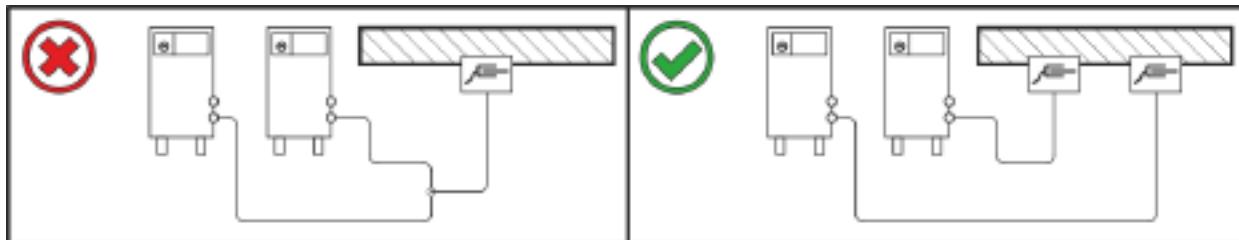

Slika 5-2


- Kable za varilni tok, pakete vmesnih cevi in cevi za gorilnik popolnoma odvijte.
- Izogibajte se cevnih pregibov in zasukov!
- Uporabljajte dolžino kabla, ki ni daljša, kot je nujno potrebno.

Presežne dolžine kablov položite ob strani v valoviti obliki.



Slika 5-3

5.2.3 Priključitev paketa vmesnih cevi

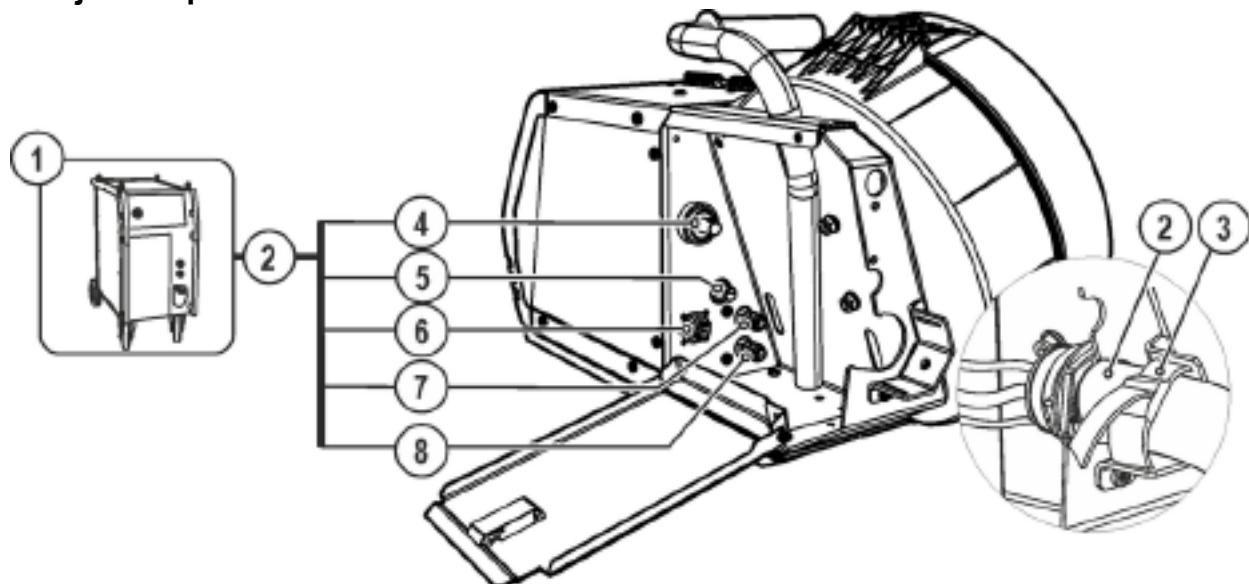

Slika 5-4

Poz.	Simbol	Opis
1		Tokovni vir Upoštevajte dodatne sistemske dokumente!
2		Paket vmesnih cevi
3		Varnostni pas Razbremenitev natega poveznega paketa
4		Priključni vtič, varilni tok tokovnega izvora Povezava varilnega toka med tokovnim izvorom in pogonom motorja
5		Priključna spojka z navojem 1/4", priključek zaščitnega plina
6		Priključek 7-polni (digitalni) Kontrolni kabel aparata za dovanjanje žice
7		Hitra sklopka (rdeča) Povratni tok hladilnega sredstva
8		Hitra sklopka (modra) Potek hladilnega sredstva

- Vtaknite konec paketa gibke cevi skozi pripravo za razbremenitev natega poveznega paketa in ga pritrdite z varnostnim pasom, kot je prikazano na sliki.
- Priključno režo za varilni tok nataknite na „priključek za varilni tok“ in zaklenete z obračanjem na desno.
- Privijte matico cevi za zaščitni plin na priključek G1/4“.
- Stikalo nadzornega kabla vtaknute v 7-polno vtičnico in zavarujete s pokrivno matico (stikalo se lahko vtakne v vtičnico samo v en položaj).
- Priključni nastavek cevi za hladno vodo pritrdite na ustrezno spojko:
Povratni pretok (rdeče) na rdečo oznako na spojki (povratni pretok hladilnega sredstva) in predpretok (modro) na modro oznako na spojki (predpretok hladilnega sredstva).

5.2.4 Oskrba z zaščitnim plinom

5.2.4.1 Test plina

- Počasi odprite ventil plinske jeklenke.
- Odprite reducirni ventil.
- Na glavnem stikaluhk vklopite tokovni vir.
- Vklopite funkcijo test plina na kontrolni plošči aparata.
- Količino plina glede na uporabo nastavite na reducirnem ventilu.
- Test plina se sproži s kratkim pritiskom na tipko na kontrolni plošči.

Zaščitni plin teče približno 25 sekund ali dokler znova ne pritisnete tipke.

5.2.4.2 Funkcija Predpihovanje paketa cevi

Oper.element	Dejanje	Rezultat
	5 s	Izbira predpihovanje paketa cevi. Zaščitni plin neprekinjeno teče dokler znova ne pritisnete tipke za test plina.

5.2.4.3 Nastavitev količine zaščitnega plina

Postopek varjenja	Priporočena količina plina
MAG-varjenje	Premer žice x 11,5 = l/min
MIG-spajkanje	Premer žice x 11,5 = l/min
MIG-varjenje (aluminij)	Premer žice x 13,5 = l/min (100 % Argon)
TIG	Premer plinske šobe v mm ustrezza l/min pretoka plina

Plinska mešanica, obogatena s helijem, zahteva večjo količino plina!

Na podlagi naslednje tabele lahko izračunate količino plina in jo po potrebi popravite:

Zaščitni plin	Faktor
75 % Ar / 25 % He	1,14
50 % Ar / 50 % He	1,35
25 % Ar / 75 % He	1,75
100 % He	3,16



Napačne nastavitev zaščitnega plina!

- Tako prenizka kot tudi previšoka nastavitev zaščitnega plina lahko privede do dovajanja zraka do varilne taline in posledično povzroči porozne zvare.
- Količino zaščitnega plina prilagodite glede na varilno nalogu!

5.2.5 Prikaz podatkov o varjenju

Levo in desno od kontrolnih prikazovalnikov se nahajajo tipke „Izbira parametrov“ (▼). Služijo izbiro prikazanih varilnih parametrov.

Vsek pritisk na tipko prestavi zaslon na naslednji parameter (LED zraven tipke prikazuje izbiro). Ko dosežete zadnji parameter, se bo vse začelo znova pri prvem parametru.



Prikazane so:

- Nastavljene vrednosti (pred varjenjem)
- Realne vrednosti (med varjenjem)
- Zadržane vrednosti (po varjenju)

Parameter	Nast. vrednosti	Realne vrednosti	Zadržane vredn.
Varilni tok	þ	þ	þ
Debelina materiala	þ
Hitrost žice	þ	þ	þ
Varilna napetost	þ	þ	þ
Moč varjenja	..	þ	þ

Ob spremembi nastavitev (npr. hitrosti žice) se zaslon takoj preklopi na nastavljenou vrednost.

5.3 MIG/MAG-varjenje

5.3.1 Priključek gorilnika



Poškodbe aparata zaradi nepravilno priključenih cevi za hlajenje!

Ob nepravilni priključitvi cevi za hlajenje ali ob uporabi varilnega gorilnika s plinskim hlajenjem se krožni tok hladilnega sredstva prekine in pride lahko do poškodbe aparata.

- Vse cevi za hlajenje je potrebno priključiti pravilno!
- Paket cevi in paket cevi za gorilnik je potrebno popolnoma odviti!
- Upoštevajte maksimalno dolžino paketa cevi > jf. kapitel 5.2.1.
- Pri uporabi gorilnika s plinskim hlajenjem je potrebno vzpostaviti krožni tok za hlajenje s povezavo cevke > jf. kapitel 9.

Tovarniško je euro konektor gorilnika opremljen s kapilaro cevjo za varilni gorilnik z jeklenim vložkom. Če se varilni gorilnik uporablja z vodilnim vložkom za žico, ga je treba predelati.

- Varilni gorilnik z vodilnim vložkom > uporabljajte z vodilno cevjo!
- Varilni gorilnik z jeklenim vložkom > uporabljajte s kapilaro cevjo!


Skladno s premerom in vrsto žičnih elektrod je treba v gorilniku uporabiti jekleni vložek ali vodilni vložek!

Priporočilo:

- Za varjenje trših nelegiranih žičnih elektrod (jeklo) uporabite jekleni vložek.
- Za varjenje trših nelegiranih žičnih elektrod (CrNi) uporabite krom-nikljev jekleni vložek.
- Za varjenje ali spajkanje mehkih žičnih elektrod, visokolegiranih žičnih elektrod ali aluminijastih materialov uporabite vodilni vložek.

Priprava za priklop gorilnika z jeklenim vodilnim vložkom:


- Centralni priključek preverite na ustreznom ležišču kapilarne cevke!

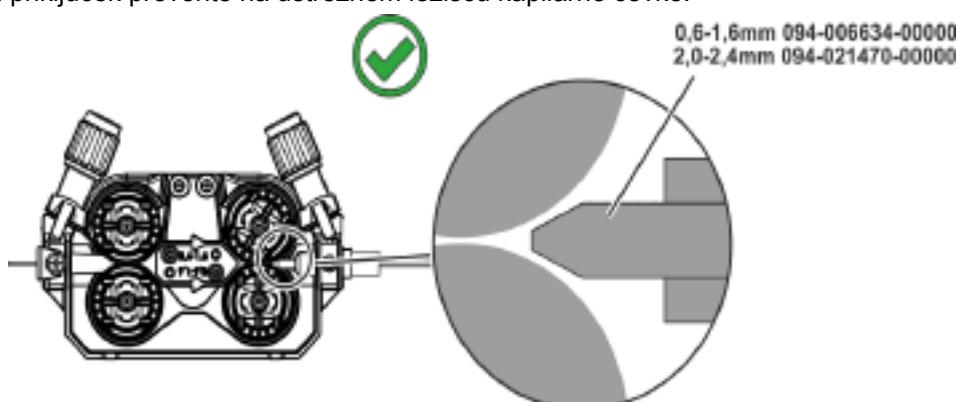


Slika 5-6

Priprava za priključitev varilnega gorilnika z vodilnim vložkom:

- Kapilarno cev na strani podajanja žice potisnite v smeri centralnega evro konektorja in jo tam odstranite.
- Vodilno cev vodilnega vložka potisnite iz centralnega evro konektorja.
- Centralni vtič varilnega gorilnika s še predoljim vodilnim vložkom previdno vpeljite v euro konektor gorilnika in ga privijte z varovalno matico.
- Vodilni vložek z rezalnikom jedra > jf. kapitel 9 odrežite tik pred valjem za podajanje žice.
- Zrahljavite centralni vtič gorilnika in ga izvlecite.
- Odrezani konec vodilnega vložka pobrusite in zašilite z ostrilcem > jf. kapitel 9.

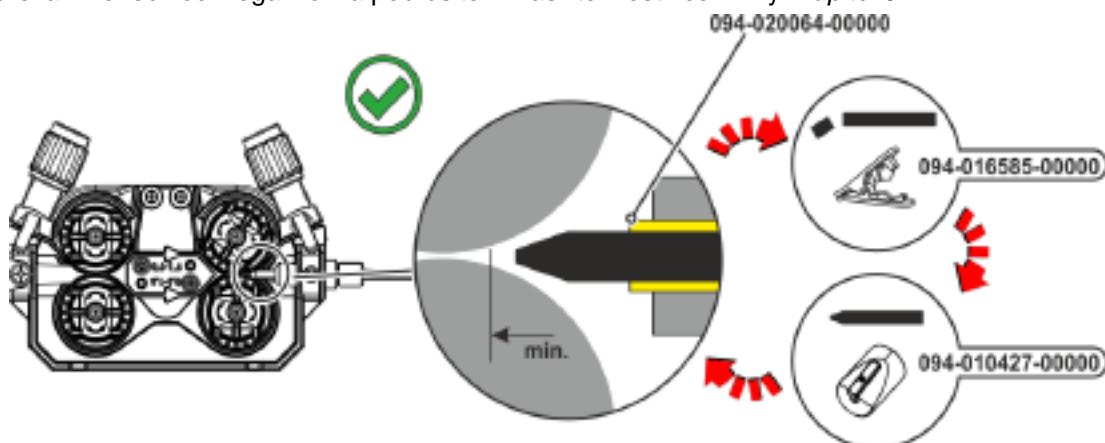**Slika 5-7**

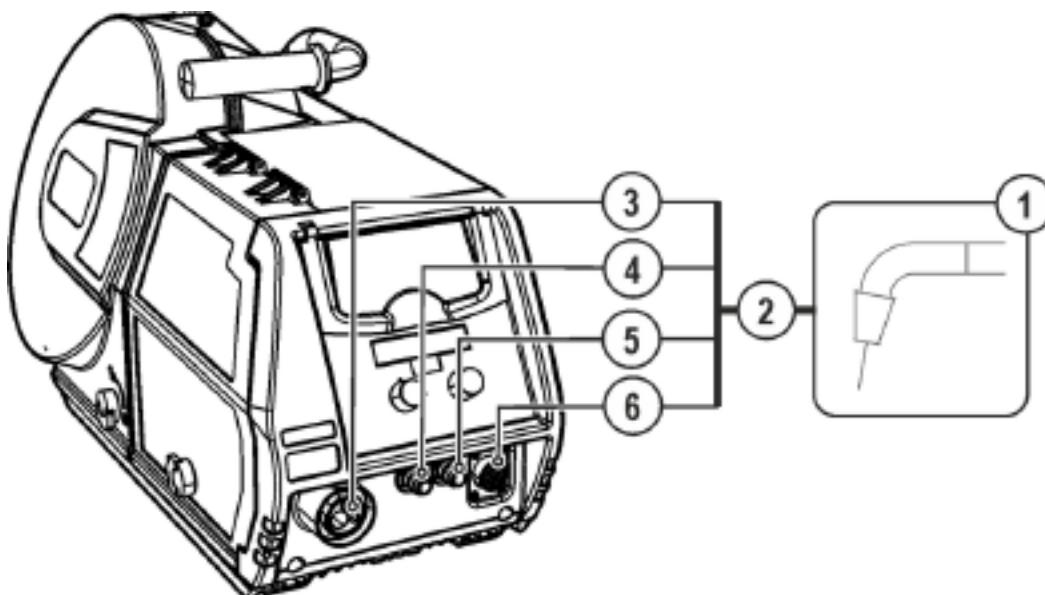

Slika 5-8

Poz.	Simbol	Opis
1		Gorilnik
2		Cevni paket gorilnika
3		Priključek gorilnika (Euro ali Dinse centralni priključek) Varilni tok, zaščitni plin in tipka gorilnika so integrirani
4		Hitra spojka (modra) Pretok s hladilnim sredstvom
5		Hitra spojka (rdeča) Povratni tok hladilnega sredstva
6		Priključek 19-polni (analogni) Za priključitev analognih dodatnih komponent (daljinski upravljalnik, kontrolni vod, gorilnik, itd.)

- Centralni priključek gorilnika vstavite v režo za centralni priključek in privijete z matico.
- Priključni nastavek cevi za hladno vodo pritrdite na ustrezno spojko:
Povratni pretok (rdeče) na rdečo oznako na spojki (povratni pretok hladilnega sredstva) in predpretok (modro) na modro oznako na spojki (predpretok hladilnega sredstva).
- Priključek kontrolnega kabla gorilnika priključite v 19-polno priključno režo in zaklenete (samo MIG/MAG-gorilnik z dodatnim kontrolnim kablom).

5.3.2 Dovajanje žice

5.3.2.1 Odpiranje zaščitne sponke pogona za dovajanje žice

PREVIDNO



Za naslednje delovne postopke mora biti zaščitna sponka pogona za dovajanje žice odprta. Zaščitno sponko je pred začetkom dela brezpogojno potrebno spet zapreti.

- Odpnite zaščitno sponko in odprite.

5.3.2.2 Vstavljanje koluta z žico



PREVIDNO





Možnost poškodb zaradi neprimerne namestitve koluta za žico.

Nepravilno nameščen kolut za žico se lahko sname s svojega ležišča, pade na tla in posledično povzroči škodo na aparatu ali poškoduje osebe.

- Kolut za žico je potreben dobro pritrdirti na ležišče s končno matico.
- Pred vsakim začetkom dela preverite namestitev koluta za žico.

Uporabljeni so lahko standardni koluti D 300. Za uporabo standardiziranih mrežastih kolutov (DIN 8559) je potreben adapter > jf. kapitel 9.

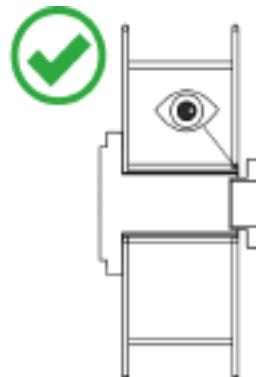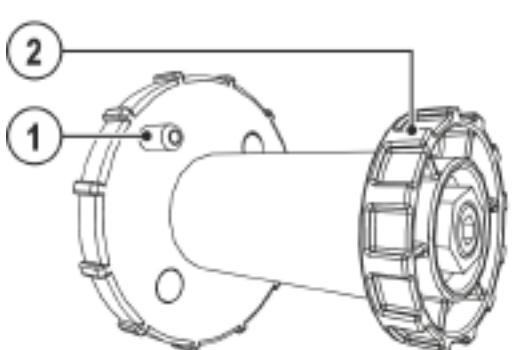


Slika 5-9

Poz.	Simbol	Opis
1		Tulec Za utrditev koluta za žico
2		Končna matica Za pritrdirjev koluta za žico

- Odvijete končno matico z vretena.
- Kolut z žico za varjenje pritrdirite na vreteno tako, da je tulec nastavljen v ustrezeno luknjo na kolutu.
- Kolut z žico s končno matico spet pritrdirite.

5.3.2.3 Menjava pogonskih koles

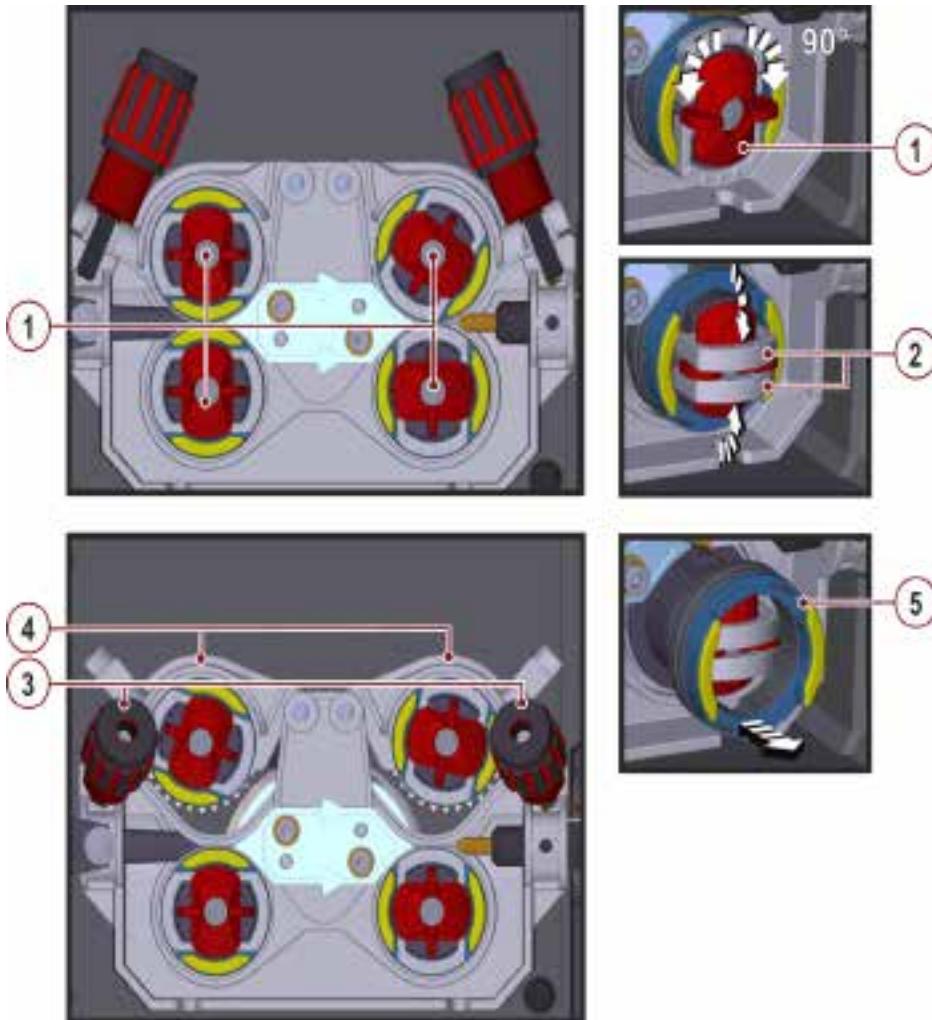

Slika 5-10

Poz.	Simbol	Opis
1		Čep S čepom se fiksira zaklep koleščkov za dovajanje žice.
2		Zaklep Z zaklepotom se fiksirajo koleščki za dovajanje žice.
3		Tlačna enota Pritrditev vpenjalne enote in nastavitev kontaktnega tlaka.
4		Enota za napenjanje
5		Kolešček za dovajanje žice Glejte tabelo Seznam koleščkov za dovajanje žice

- Čep zavrtite za 90° v nasprotni strani urinega kazalca (čep se vleže v luknjo).
- Zaklep za 90° odprete navzven.
- Popustite enote s koleščki za pritiskanje in jih odprite navzdol (enote za napenjanje s koleščki za protisilo se samodejno odprejo navzgor).
- Koleščke za dovajanje žice potegnete z osi.
- Izberete nove koleščke za dovajanje žice glede na tabelo "Seznam koleščkov za dovajanje žice" in pogon znova sestavite v obratnem vrstnem redu.



Pomanjkljivi varilni rezultati zaradi motenj pri dovajanju žice!

Koluti za žico morajo ustrezati premeru žice in materialu. Za lažje razlikovanje so koluti za žico označeni z barvami (glejte tabelo s pregledom kolutov za dovajanje žice).

Tabela Pregled valjev za podajanje žice:

Material	Premer		Barvna oznaka	Oblika utora
	Æmm	Æpalcev		
Jeklo Nerjavno jeklo Spajkanje	0,6	.023	enobarvno	-
	0,8	.030		
	0,9 / 1,0	0,035 / 0,040		
	1,2	.045		
	1,4	.052		
	1,6	.060		
	2,0	.080		
	2,4	.095		
	2,8	.110		
	3,2	.125		
aluminij	0,8	.030	dvobarvna	rumena
	0,9 / 1,0	0,035 / 0,040		
	1,2	.045		
	1,6	.060		
	2,0	.080		
	2,4	.095		
	2,8	.110		
	3,2	.125		
polna žica	0,8	.030	dvobarvna	oranžna
	0,9	0,035		
	1,0	0,040		
	1,2	.045		
	1,4	.052		
	1,6	.060		
	2,0	.080		
	2,4	.095		



> *jf. kapitel 10*

5.3.2.4 Dovajanje žice v pogon



PREVIDNO



Nevarnost poškodbe zaradi gibljivih sestavnih delov!

Naprave za dovajanje žice so opremljene z gibljivimi sestavnimi deli, ki lahko zajamejo lase, roke, kose oblačil ali orodja in s tem poškodujejo osebe!

- Ne posegajte v vrteče ali gibljive dele ali pogonske naprave!
- Pokrovi ohišja oz. zaščitni pokrovi naj bodo med uporabo zaprti!



Nevarnost poškodbe zaradi nenadzorovanega izstopanja varilne žice!

Varilna žica se lahko dovaja pri višjih hitrostih in pri neprimerni ali nepravilni uporabi nekontrolirano izstopi ter poškoduje osebe!

- Pred priključkom na napajanje namestite popolno povezano dovajanje žice od koluta do gorilnika!
- Pri nenameščenem gorilniku pritisne kolešče pogona za dovajanje žice popustite!
- Dovod žice preverite v rednih razmikih!
- Pokrovi ohišja oz. zaščitni pokrovi naj bodo med uporabo zaprti!



Nevarnost poškodbe zaradi izstopajoče varilne žice iz gorilnika!

Varilna žica lahko iz gorilnika izstopi z visoko hitrostjo in poškoduje tako dele telesa kot tudi oči in obraz!

- Gorilnika nikoli ne usmerjajte proti lastnemu telesu ali proti drugim osebam!

PREVIDNO




Povečana obraba zaradi neprimernega pritiskanja!

Zaradi neprimernega pritiskanja se bo povečala obraba kolesc za dovajanje žice!

- Potisni pritisk na nastavitevni matici enote za pritiskanje mora biti nastavljen tako, da žico vzpodbudi ali potisne, če se kolut z žico blokira!
- Potisni pritisk sprednjih kolesc nastavite na više (glezano v smeri potiskanja)!

Hitrost vstavljanja se lahko s hkratnim pritiskom na pritisno tipko za vstavljanje žice in z obračanjem gumba za hitrost žice nastavlja brezstopenjsko. Na levem prikazovalniku kontrole aparata je prikazana izbrana hitrost vstavljanja, na desnem prikazovalniku pa se lahko spremišča dejanski tok motorja pogona za dovajanje žice.


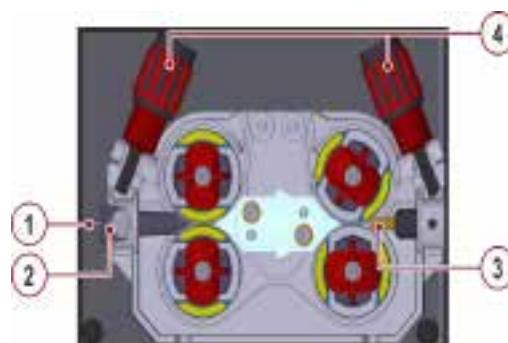

Slika 5-11

Poz.	Simbol	Opis
1		Varilna žica
2		Uvodnica za dovajanje žice
3		Uvodnica za dovajanje žice
4		Nastavljiva matica

- Gorilnik raztegnite.
- Varilno žico pazljivo odvijete s koluta in jo skozi uvodnico napeljete do koleščkov za žico.
- Pritisnute tipko za vstavljanje žice (pogon zajame varilno žico in jo samodejno privede do gorilnika, kjer izstopi na konici) > jf. kapitel 4.3.

Pogoj za uspešen samodejni postopek vstavljanja žice je pravilna priprava sistema, še posebej pri kapilarni cevki > jf. kapitel 5.3.1.


- Pritisak je treba ločeno nastaviti v odvisnosti od uporabljenega dodatnega materiala na nastavitevni matici tlačne enote za vsako stran (vstop žice/izstop žice). Tabela z nastavitevnimi vrednostmi je na nalepki poleg žičnega pogona:

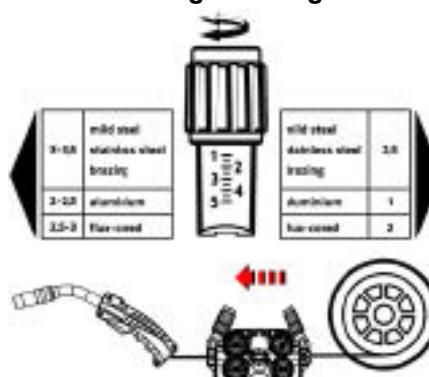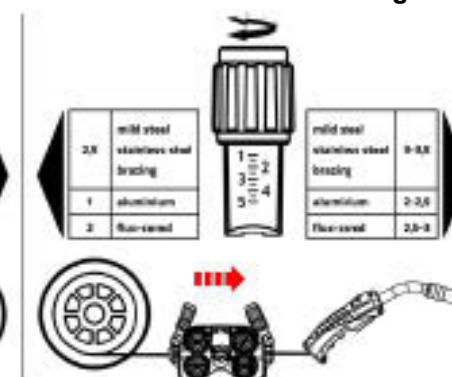Različica 1: levostranska vgradna lega

Različica 2: desnostranska vgradna lega

Slika 5-12

Samodejna ustavitev vstavljanja

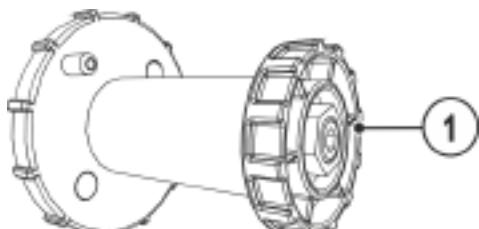Gorilnik med vstavljanjem postavite na obdelovanec. Varilna žica se dovaja tako dolgo, dokler se ne dotakne obdelovanca.

5.3.2.5 Nastavitev zavore koluta



Slika 5-13

Poz.	Simbol	Opis
1		Notranji šest-strani vijak Pritrjevanje koluta za žico in nastavitev zavore za kolut

- Obračanje notranjega šest-stranega vijaka (8mm) v smeri urnega kazalca poveča zavorni učinek.

Zavoro koluta namestite tako daleč, da se pri ustavitvi motorja za dovajanje žice ne vrati nazaj in da se pri delovanju ne blokira.

5.3.3 MIG/MAG-Opredelitev varilnih opravil (JOB-ov)

To serijo naprav odlikuje preprosto upravljanje ob velikem obsegu funkcij.

- Številne varilne naloge (JOB), ki jih sestavljajo postopki varjenja, vrsta materiala, premer žice in vrsta zaščitnega plina), so vnaprej opredeljene > *jf. kapitel 11.1*.
- Sistem izračuna potrebne procesne parametre na podlagi vnaprej določene delovne točke (upravljanje z enim gumbom prek vrtljivega gumba za hitrost žice).
- Druge parametre je po potrebi mogoče prilagoditi v meniju za konfiguracijo krmiljenja ali tudi s programsko opremo za parametre varjenja PC300.NET.

Serija naprav Phoenix Expert:

Nastavitev varilne naloge poteka na kontrolni plošči naprave tokovnega izvora, glejte ustreznou dokumentacijo sistema.

Po potrebi je na kontrolni plošči pogona motorja mogoče izbrati izključno vnaprej določene posebne varilne naloge SP1 = JOB 129 / SP2 = JOB130 / SP3 = JOB 131. Izbira posebnih nalog poteka z daljšim pritiskom na tipko za izbiro varilne naloge. Preklop med posebnimi nalogami poteka s kratkim pritiskom na tipko.

5.3.4 Izberi varilnega opravila

5.3.4.1 Osnovni varilni parameter

alpha Q, Phoenix Progress, Taurus Synergic S:

Upravljalni element	Dejanje	Rezultat
<input type="radio"/> SP1/2/3 <input checked="" type="radio"/> JOB-LIST 	1 x	Izbira seznama JOB JOB (varilne naloge) s pomočjo izbire JOB-List. Nalepka »JOB-List« je na notranji strani zaščitnega pokrova pogona podajalnika žice.
		Nastavite številko JOB. Počakajte 3 s, da se nastavitev prevzame.

Phoenix Expert:


Upravljalni element	Dejanje	Rezultat
<input checked="" type="radio"/> SP1/2/3 <input type="radio"/> JOB-LIST 	2 s	Izbira posebnega JOB (SP1/2/3)
<input checked="" type="radio"/> SP1/2/3 <input type="radio"/> JOB-LIST 	1 x	Nastavite številko za poseben JOB SP1 = JOB 129 / SP2 = JOB130 / SP3 = JOB 131 Z dolgim pritiskom na tipko se posebne JOB znova zapusti.

Spreminjanje številke JOB-a je omogočeno zgolj, ko ni pretoka električnega toka.

5.3.4.2 Način delovanja

Oper.element	Dejanje	Rezultat	Prikaz
	n x	Izbira načina uporabe Signalna lučka prikazuje izbran način uporabe. 2-takten način 4-takten način zeleno 2-takten način Special rdeče Točkanje 4-takten način Special	brez spremembe

5.3.4.3 Dušilni učinek / dinamika

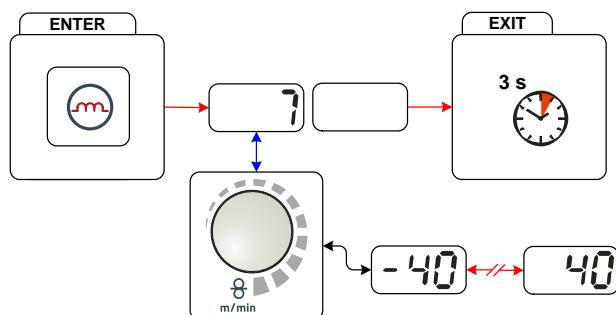

Slika 5-14


Prikaz	Nastavitev / izbira
	Nastavitev dinamike 40: Varilni oblok je trdnejši in ozji. -40: Varilni oblok je mehkejši in širši.

5.3.4.4 superPuls

Pri superPuls se preklaplja med glavnim programom (PA) in zmanjšanim glavnim programom (PB). Ta funkcija se uporablja npr. na področju tanke pločevine, da se načrtno zmanjša vnos toplote, ali da se prepreči nihanje pri varjenju v prisilnih položajih.

superPuls nudi v kombinaciji s procesi EWM-varjenja številne možnosti. Da bi lahko izdelali npr. navpični var brez uporabe t.i. "tehnike jelke", se pri izbiri programa 1 > jf. kapitel 5.3.12 aktivira ustrezna različica superpuls (odvisno od materiala). Ustrezen parameter različice Superpuls je tovarniško vnaprej nastavljen.


Varilna moč se lahko prikaže kot srednja vrednost (tovarniška nastavitev) kot tudi izključno iz programa A. Pri vklopljenem prikazu srednje vrednosti sočasno svetijo opozorilne lučke za glavni program (PA) in zmanjšani glavni program (PB). Med različicami prikaza je mogoče preklapljati s posebnimi parametri P19, > jf. kapitel 5.8.

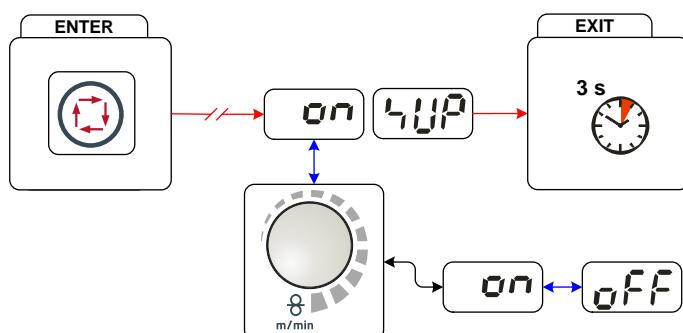

Slika 5-15

Prikaz	Nastavitev / izbira
	Izbira superPuls funkcije Funkcija vklop / izklop
	Vklop Vklop funkcij aparata
	Izklop Izklop funkcij aparata

5.3.4.5 Odžig žice

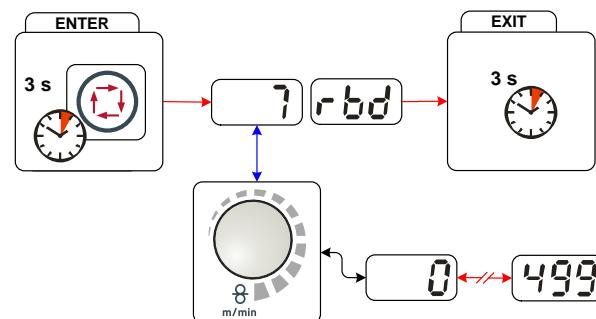

Slika 5-16

Prikaz	Nastavitev / izbira
	Odžig žice-Meni Nastavitev odžiga žice.
	Nastavitev odžiga žice. (Območje nastavitev 0 do 499) Odžig žice je prevelik: <ul style="list-style-type: none"> • velika kroglasta tvorba žice (slab ponovni vžig) • Žica gori v plinski šobi. Odžig žice je premajhen: <ul style="list-style-type: none"> • Žica gori v varilni talini.

5.3.5 MIG/MAG-delovna točka

Delovna točka (moč varjenja) je določena po principu uporabe enega elementa MIG/MAG, kar pomeni, da mora uporabnik za določitev delovne točke npr. nastaviti zgolj željeno hitrost dovajanja žice, digitalni sistem pa izračuna optimalne vrednosti za varilni tok in napetost varjenja (delovno točko).

Nastavitev delovne točke je lahko določena tudi z dodatnimi komponentami kot so daljinski upravljalnik, gorilnik, itd.

5.3.5.1 Izbera enote prikaza



Slika 5-17

Delovna točka (moč varjenja) je lahko prikazana ali nastavljena kot varilni tok, debelina materiala ali hitrost dovajanja žice.

Oper.element	Dejanje	Rezultat
		Preklop prikazovalnika med: AMP Varilni tok + Debeline materiala 8 Hitrost dovajanja žice

Primer uporabe

Potrebno je zavariti aluminij.

- Material = AlMg,
- Plin = Ar 100 %,
- Premer žice = 1,2 mm

Ustrezna hitrost dovajanja žice ni znana in jo je potrebno še opredeliti.

- Izberete ustrezen JOB (> jf. kapitel 11.1).
- Prikazovalnik preklopite na debelino materiala.
- Debeline materiala nastavite glede na podane podatke (npr. 5 mm).
- Prikazovalnik preklopite na hitrost žice.

Prikaže se ustrezna hitrost za dovajanje žice (npr. 8,4 m/min).

5.3.5.2 Nastavitev delovne točke z debelino materiala

Spodaj je naveden primer nastavitev delovne točke preko parametra hitrost dovajanja žice.

Oper.element	Dejanje	Rezultat	Prikaz
		Moč varjenja povišate ali zmanjšate z parametrom hitrost dovajanja žice. Prikaz primera: 10,5 m/min	

5.3.5.3 Popravljanje dolžine obloka

Dolžina varilnega obloka se korigira kot je navedeno.

Oper.element	Dejanje	Rezultat	Prikaz
		Nastavitev „Korekcija dolžine varilnega obloka“ (Primer prikaza: -0,9 V, Območje nastavitev -9,9 V do +9,9 V)	 -0,9

5.3.5.4 Dodatne komponente za nastavitev delovne točke

Nastavitev delovne točke se lahko opravi s pomočjo različnih dodatnih komponent, kot so npr.

- daljinski upravljalniki,
- posebni gorilniki,
- PC-programska oprema,
- robotski/industrijski vmesniki (opcijski avtomatski vmesnik ni mogoč pri vseh aparatih te serije!)

Pregled dodatnih komponent > jf. kapitel 9. Za podrobnejši opis posameznega aparata in funkcij je potrebno prebrati navodila za uporabo posameznega aparata.

5.3.6 coldArc / coldArc puls

Kratek oblok z minimalno toploto in malo obrizga, ki se popolno modelira, za varjenje in spajkanje z minimalnimi deformacijami za varjenje korenov z vidnim premoščanjem



Slika 5-18

Po izbiri postopka varjenja coldArc > jf. kapitel 5.3.4 so na razpolago naslednje značilnosti:

- Manj izkrivljanja in zmanjšana sprememba barve zaradi minimiziranega vnosa topote
- Bistveno zmanjšanje obrizgov zaradi prehoda materiala s skoraj brez uporabe sile
- Enostavno varjenje korenskih leg pri vseh debelinah pločevine in v vseh položajih
- Odlična premostitev vrzeli, tudi pri različnih širinah vrzeli
- Za visoko, nizko in nelegirana jekla, za mešani material in tudi za tanjšo pločevino
- Spajkanje CrNi-pločevine s CuAl8 / AlBz8
- Spajkanje in varjenje preplaščene pločevine, npr. s CuSi, AISi in Zn
- Ročna in avtomatizirana uporaba

coldArc- varjenje do:		Ø žice (mm)									
		0,8		0,9		1		1,2		1,6	
Material	Plin	JOB	∅	JOB	∅	JOB	∅	JOB	∅	JOB	∅
CrNi	Ar 91-99%	-	-	-	-	51	7,0	52	6,0	-	-
AlMg	Ar 100%	-	-	-	-	55	8,0	56	8,0	-	-
AlSi	Ar 100%	-	-	-	-	59	8,0	60	6,0	-	-
AL99	Ar 100%	-	-	-	-	63	8,0	64	6,0	-	-
Jeklo	Ar 91-99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ar 80-90%	191	7,0	192	6,0	193	6,0	194	5,0	195	5,0
	CO2	182	7,0	183	6,0	184	6,0	185	5,0	186	5,0
coldArc-spajkanje do:		Ø žice (mm)									
		0,6		0,8		0,9		1		1,2	
Material	Plin	JOB	∅	JOB	∅	JOB	∅	JOB	∅	JOB	∅
CuSi	Ar 100%	-	-	66	10,0	-	-	67	8,0	68	6,0
CuAl	Ar 100%	-	-	70	7,0	-	-	71	6,0	72	6,0
AISi	Ar 100%	-	-	196	8,0	-	-	197	8,0	198	8,0
Zn	Ar 100%	-	-	200	6,0	-	-	201	6,0	202	6,0

Pri postopku varjenja coldArc je zaradi uporabe različnih dodatnih materialov pri varjenju potrebno biti pozoren na dobro kvaliteto dovajanja žice!

- Gorilnik in paket cevi za gorilnik naj bosta opremljena ustrezno glede na varilno nalogu!
(> jf. kapitel 5.3.1 in navodila za uporabo gorilnika)


Ob daljših dolžinah cevi je po potrebi potrebno parameter Uarc nastaviti na višjo vrednost.

Ta funkcija se lahko aktivira in obdeluje samo s programsko opremo PC300.Net!

(glejte navodila za uporabo za programsko opremo)

5.3.7 forceArc / forceArc puls

Oblok z veliko močjo z minimalno topoto, smerno stabilen in zmogljivejši z globokim fuzijskim prodiranjem za zgornje območje moči. Nelegirana, nizko- in visokolegirana jekla ter finozrnata jekla visoke trdnosti.

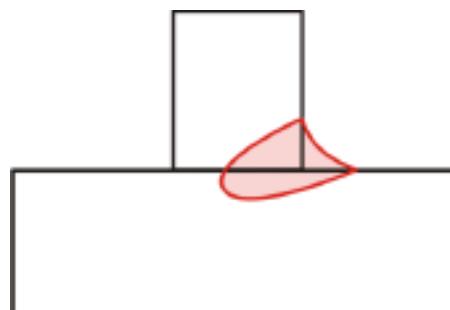

Slika 5-19

- Manjši kot odpiranja zvara zaradi globljega odžiga in stabilnega varilnega obloka
- Izjemno zajemanje korena in robov
- Zanesljivo varjenje tudi z zelo dolgim koncem žice (Stickout)
- Zmanjšanje vžiganja zarez
- Nelegirana, nizko legirana in visoko legirana jekla ter tudi finozrnata jekla visoke trdnosti
- Manualna in avtomatizirana uporaba

forceArc-Varjenje od:		Ø žice (mm)			
Material	Plin	0,8		1,2	
		JOB	Ø	JOB	Ø
Jeklo	Ar 91-99%	190	17,0	254	12,0
	Ar 80-90%	189	17,0	179	12,0
CrNi	Ar 91-99%	-	-	251	12,0
				252	12,0
				253	6,0

Po izbiri postopka forceArc > jf. kapitel 5.3.4 imate na razpolago naslednje lastnosti.

Tako kot pri pulznem varjenju z varilnim oblokom je tudi pri forceArc-varjenju potrebno paziti na dobro kvaliteto povezave varilnega kabla!

- Varilni kabli naj bodo čim krajši, prerezi kablov pa ustrezno dimenzionirani!
- Varilne kable paketa gorilnika ter vmesnih cevi je potrebno popolnoma odviti, izogibajte se gubam!
- Pri visokem območju moči uporabite ustrezni vodno hlajeni gorilnik.
- Pri varjenju nelegiranega jekla uporabite varilno žico z ustrezno količino bakra. Kolut z žico mora imeti ležišče za navijanje.

Nestabilni varilni oblok!

Nepopolno raztegnjeni vodi varilnega toka lahko povzročijo motnje varilnega obloka.

- **Vode varilnega toka, pakete cevi za gorilnike in po potrebi pakete vmesnih cevi raztegnite v celoti in se izogibajte gubam!**

5.3.8 rootArc / rootArc puls

Kratek oblok, ki se popolno modelira, za preprosto premoščanje, zlasti pri pozicijskem varjenju.



Slika 5-20

- Zmanjšanje obrizgov v primerjavi s standardnim varilnim oblokom
- Dobro korensko žigosanje in zanesljivo zajemanje robov
- Nelegirana in nizko legirana jekla
- Manualna in avtomatizirana uporaba

rootArc-Varjenje do:		Ø žica (mm)											
		0,6		0,8		0,9		1		1,2		1,6	
Material	Plin	JOB	Ø	JOB	Ø	JOB	Ø	JOB	Ø	JOB	Ø	JOB	Ø
Jeklo	CO2	-	-	-	-	-	-	204	7,0	205	5,0	-	-
	Ar 80-90%	-	-	-	-	-	-	206	8,0	207	6,0	-	-


Nestabilni varilni oblok!

Nepopolno raztegnjeni vodi varilnega toka lahko povzročijo motnje varilnega obloka.

- Vode varilnega toka, pakete cevi za gorilnike in po potrebi pakete vmesnih cevi raztegnite v celoti in se izogibajte gubam!

5.3.9 pipeSolution

MAG-varjenje z zmanjšano energijo Rentgensko varno varjenje brez napak v spojih cevi in cevovodnih sistemov Korenska plast ter polnilni končni prehod z zračno režo in brez nje Nizko- in visokolegirana jekla s polno žico

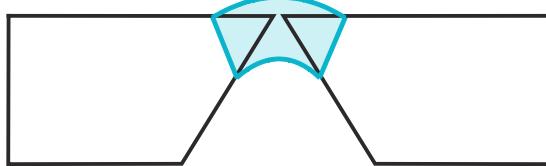

Slika 5-21

- Korensko varjenje za pločevino in cevi v vseh položajih
- Nizko in nelegirana jekla ter visoko trdna finozrnata jekla
- Ročna in avtomatizirana uporaba


pipeSolution- varjenje do:		Ø žice (mm)											
		0,6		0,8		0,9		1		1,2		1,6	
Material	Plin	JOB	Ø	JOB	Ø	JOB	Ø	JOB	Ø	JOB	Ø	JOB	Ø
Jeklo	CO2	x	x	x	x	x	x	171	6,0	172	5,0	x	x
	Ar 80-90%	x	x	x	x	x	x	173	6,0	174	5,0	x	x

5.3.10 MIG/MAG-Potek funkcij / vrste uporabe

Varilni parametri, kot so npr. predpihovanje plina, odžig žice, itd., so povečini pred uporabo optimalno prednastavljeni (po potrebi jih je potrebno tudi prilagoditi).

5.3.10.1 Razlaga simbolov in funkcij

Simbol	Pomen
	Pritisnete tipko gorilnika
	Popustite tipko gorilnika
	Pritisikanje na tipko gorilnika (hitro pritiskanje in spuščanje)
	Zaščitni plin teče
	Moč varjenja
	Dovod žice je aktiviran
	Vstavljanje žice
	Odžig žice
	Predpihovanje plina
	Zakasnitev plina
	2-taktno
	2-taktno Special
	4-taktno
	4-taktno Special
	Čas
PSTART	Začetni program
PA	Glavni program
PB	Zmanjšani glavni program
PEND	Končni program
t2	Čas točkanja

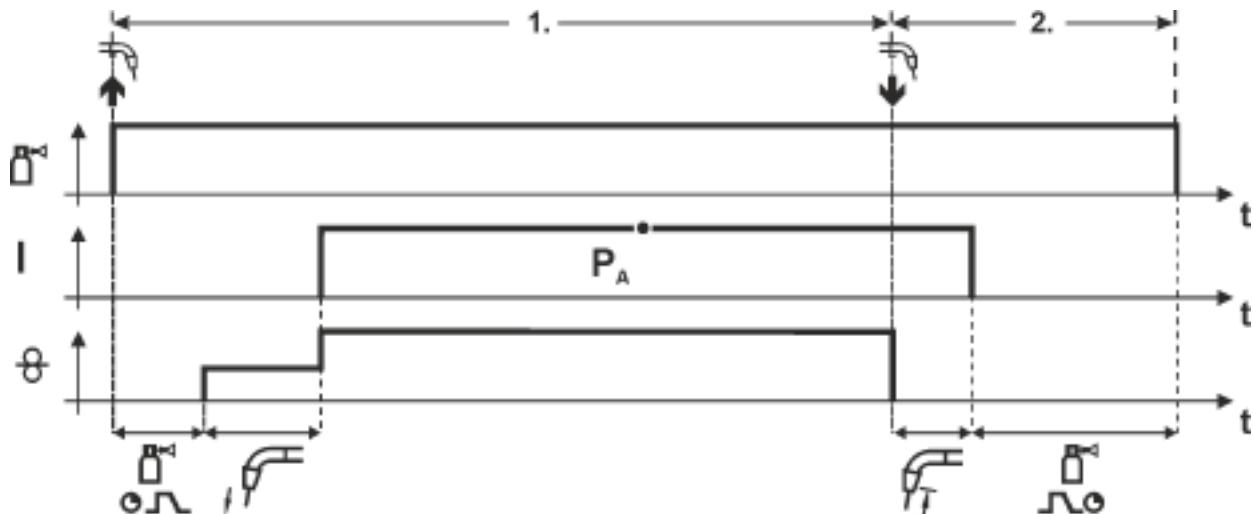2-takten način


Slika 5-22

1.Takt

- Pritisnite tipko gorilnika in jo držite.
- Zaščitni plin prične teči (predpihovanje plina).
- Motor za pogjanjanje žice teče s „hitrostjo za približevanje“.
- Oblok se vzpostavi, ko varilna žica zadene ob varjenec in steče varilni tok.
- Hitrost podajanja žice se poveča na nastavljeno privzeto vrednost.

2.Takt

- Spustite tipko gorilnika.
- Motor za podajanje žice se ustavi.
- Oblok se ugasne po poteku nastavljenega časa odžiga žice.
- Poteka zakasnitev plina.

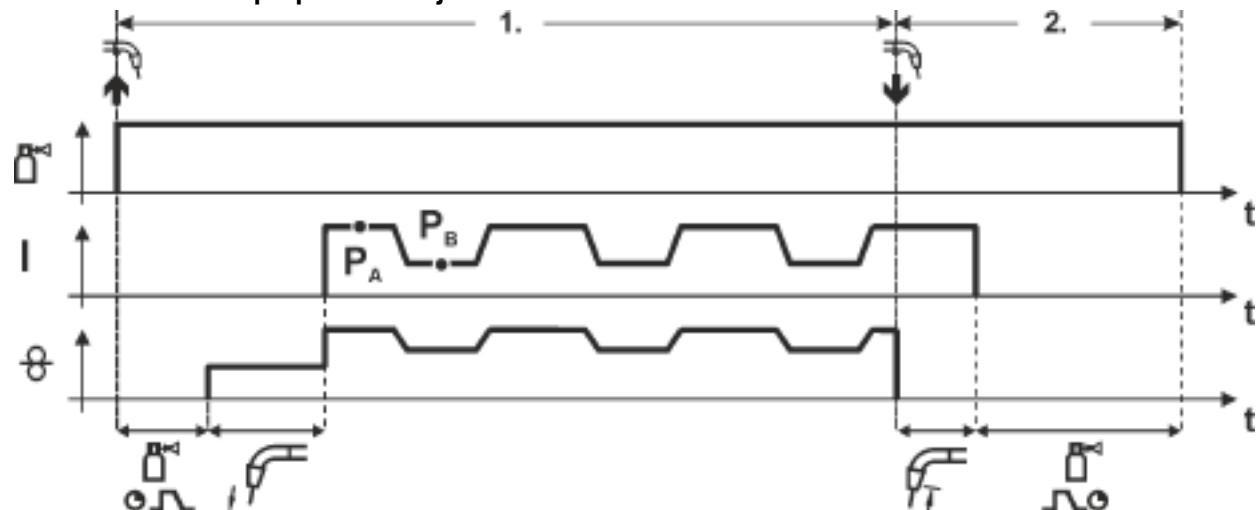2-takten način s Superpuls funkcijo

Slika 5-23


1.Takt

- Pritisnete in držite tipko gorilnika.
- Steče zaščitni plin (predpihovanje plina).
- Motor za podajanje žice teče s „hitrostjo približevanja“
- Varilni oblok se vzge, potem ko se žica dotakne varjenca, steče varilni tok.
- Začetek delovanja Superpuls se prične z glavnim programom P_A : Varilni parametri se menjavajo s podanim časom (t_2 in t_3) med glavnim programom P_A in zmanjšanim glavnim programom P_B .

2.Takt

- Popustite tipko Superpuls gorilnika.
- Delovanje se zaključi.
- Motor za dovajanje žice se ustavi.
- Varilni oblok zbledi po poteku nastavljenega časa odžiga žice.
- Steče čas zakasnitve plina.

2-takten način Special

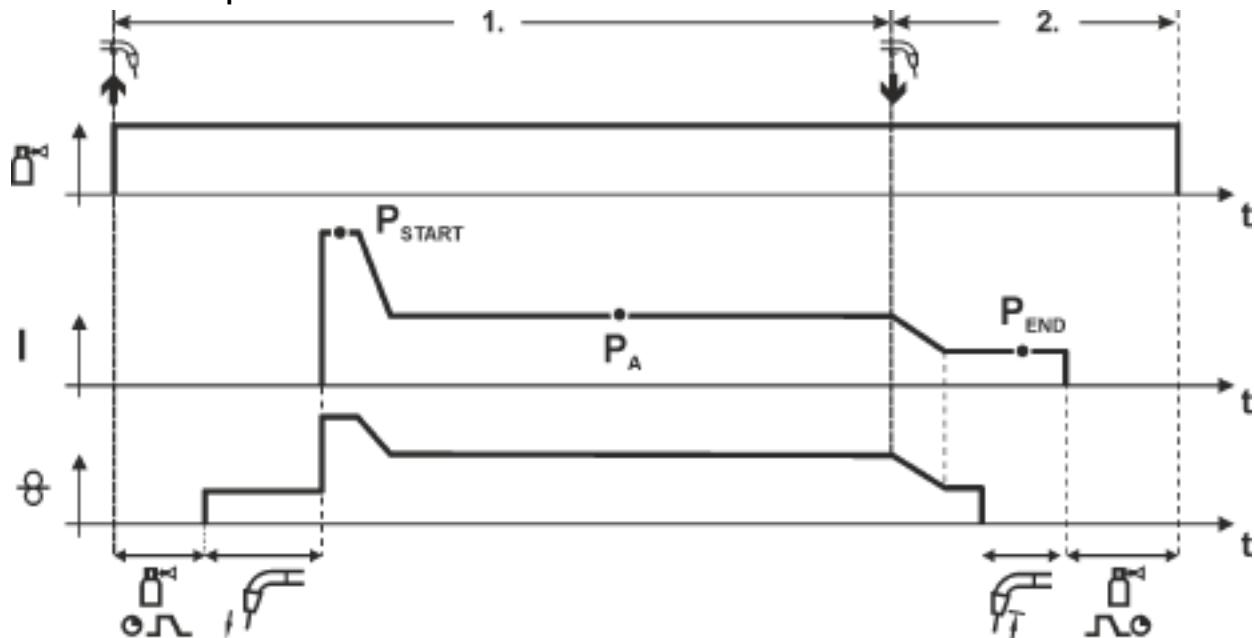


Slika 5-24

1.Takt

- Pritisnete in držite tipko gorilnika.
- Steče zaščitni plin (predpihovanje plina).
- Motor za podajanje žice teče s „hitrostjo približevanja“.
- Varilni oblok se vžge, potem ko se žica dotakne varjenca, steče varilni tok (začetni program P_{START} za čas t_{start}).
- Prehod na glavni program P_A .

2.Takt

- Popustite tipko gorilnika.
- Prehod na končni program P_{END} za čas t_{end} .
- Motor za dovajanje žice se ustavi.
- Varilni oblok zbledi po poteku nastavljenega časa odžiga žice.
- Steče čas zakasnitve plina.

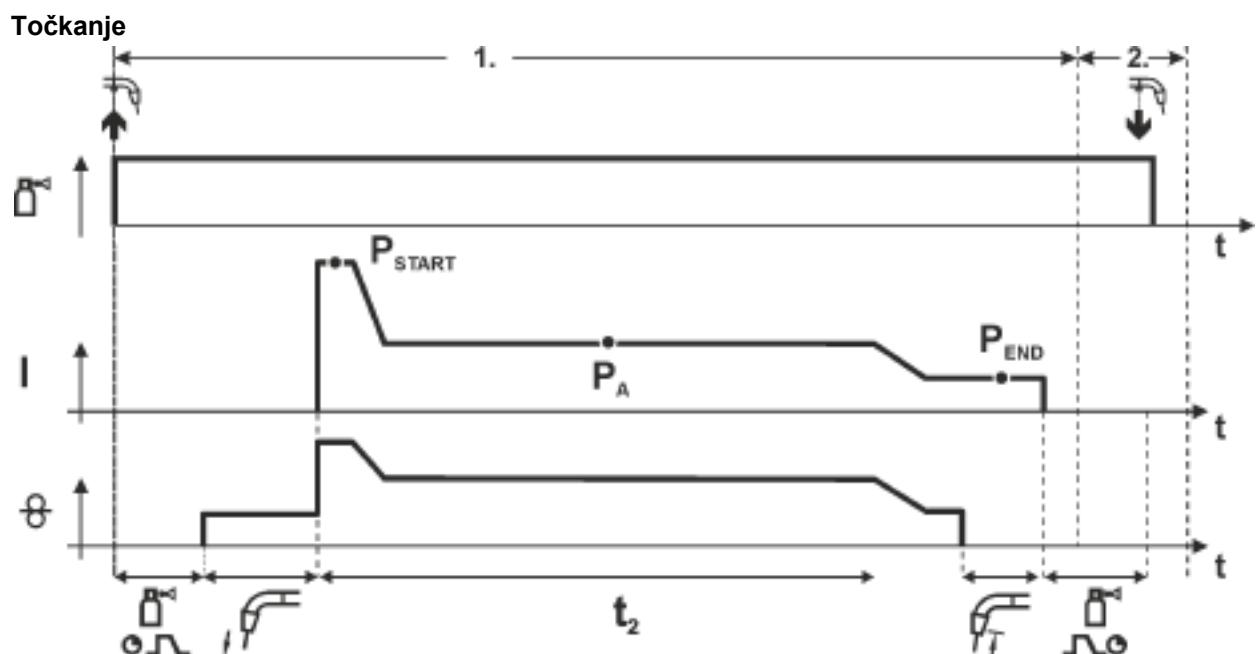
Slika 5-25

Čas začetka t_{start} je potrebno dodati času točkanja t_2 .

1.Takt

- Pritisnete in držite tipko gorilnika.
- Steče zaščitni plin (predpihovanje plina).
- Motor za podajanje žice teče s „hitrostjo približevanja“.
- Varilni oblok se vzge, potem ko se žica dotakne varjenca, steče varilni tok (začetni program P_{START} , začne se čas točkanja).

Prehod na glavni program P_A .


- Po poteku nastavljenega časa točkanja steče prehod na končni program P_{END} .
- Motor za dovajanje žice se ustavi.
- Varilni oblok zbledi po poteku nastavljenega odžiga žice.
- Steče čas zakasnitve plina.

2.Takt

- Popustite tipko gorilnika.

S popustitvijo tipke gorilnika (takt 2) se postopek prekine tudi pred potekom časa točkanja (prehod na končni program P_{END}).

2-takten način Special s Superpuls funkcijo

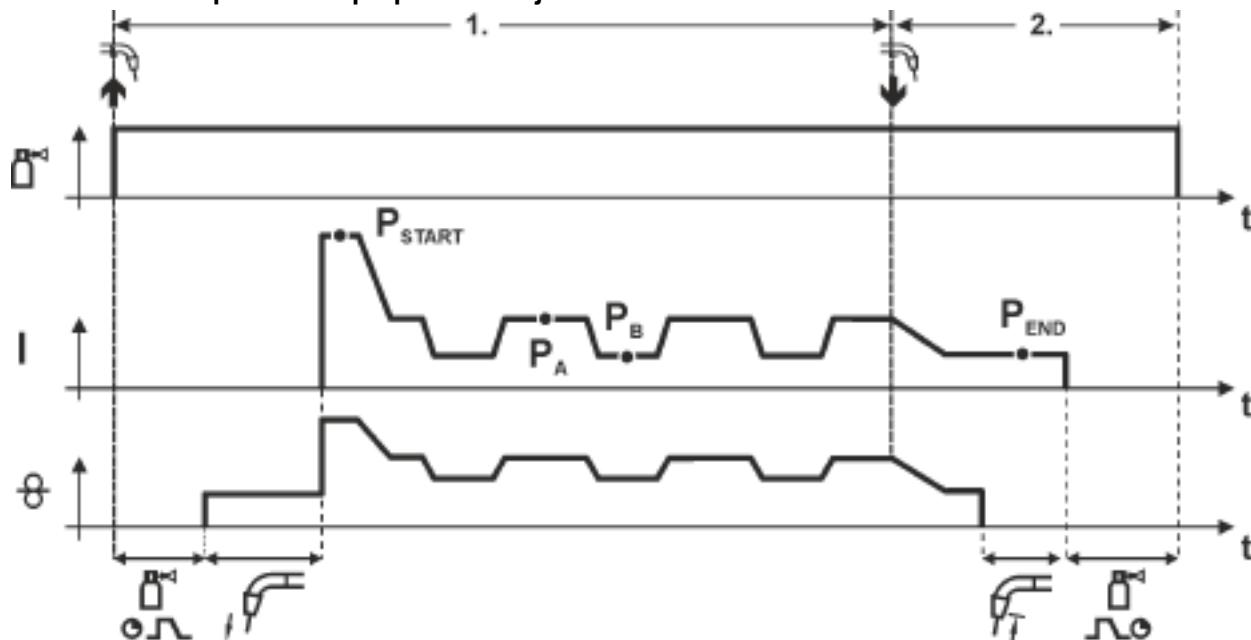


Slika 5-26

1.Takt

- Pritisnete in držite tipko gorilnika.
- Steče zaščitni plin (predpihovanje plina).
- Motor za podajanje žice teče s „hitrostjo približevanja“.
- Varilni oblok se vžge, potem ko se žica dotakne varjenca, steče varilni tok (začetni program P_{START} za čas t_{start}).
- Prehod na glavni program P_A .
- Začetek delovanja Superpuls se prične z glavnim programom P_A : Varilni parametri se menjavajo s podanim časom (t_2 in t_3) med glavnim programom P_A in zmanjšanim glavnim programom P_B .

2.Takt

- Popustite tipko gorilnika.
- Delovanje Superpuls se zaključi.
- Prehod na končni program P_{END} za čas t_{end} .
- Motor za dovajanje žice se ustavi.
- Varilni oblok zbledi po poteku nastavljenega časa odžiga žice.
- Steče čas zakasnitve plina.

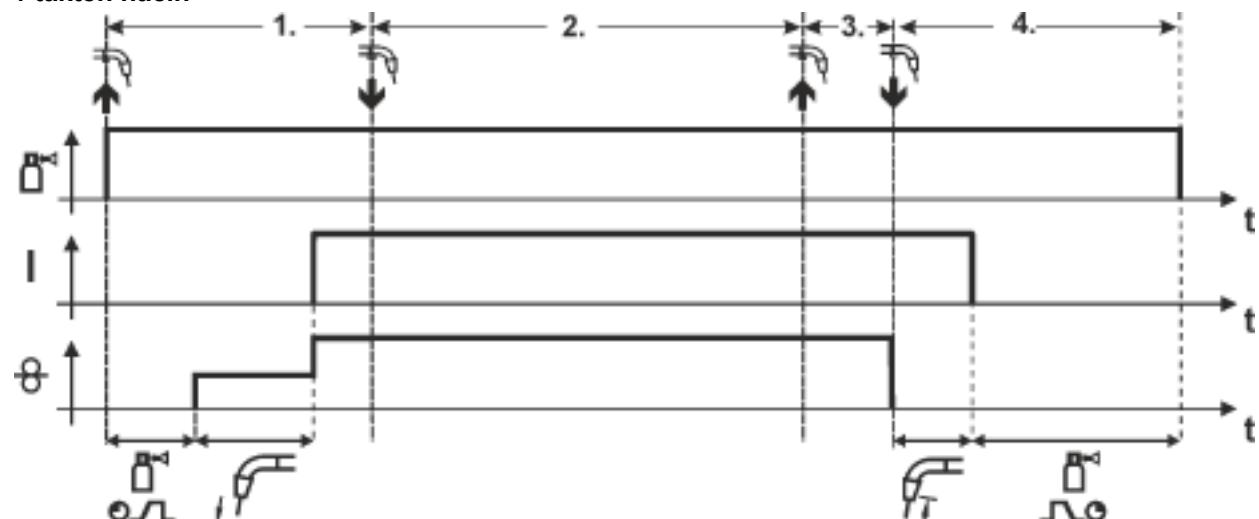4-takten način

Slika 5-27

1.Takt

- Pritisnete in držite tipko gorilnika.
- Steče zaščitni plin (predpihovanje plina).
- Motor za podajanje žice teče s „hitrostjo približevanja“.
- Varilni oblok se vžge, potem ko se žica dotakne varjenca, steče varilni tok.
- Preklop na prednastavljenou hitrost dovajanja žice (DV) (glavni program P_A).

2.Takt

- Popustite tipko gorilnika (brez učinka).


3.Takt

- Pritisnete tipko gorilnika (brez učinka).

4.Takt

- Popustite tipko gorilnika.
- Motor za dovajanje žice se ustavi.
- Varilni oblok zbledi po poteku nastavljenega časa odžiga žice.
- Steče čas zakasnitve plina.

4-takten način s Superpuls funkcijo

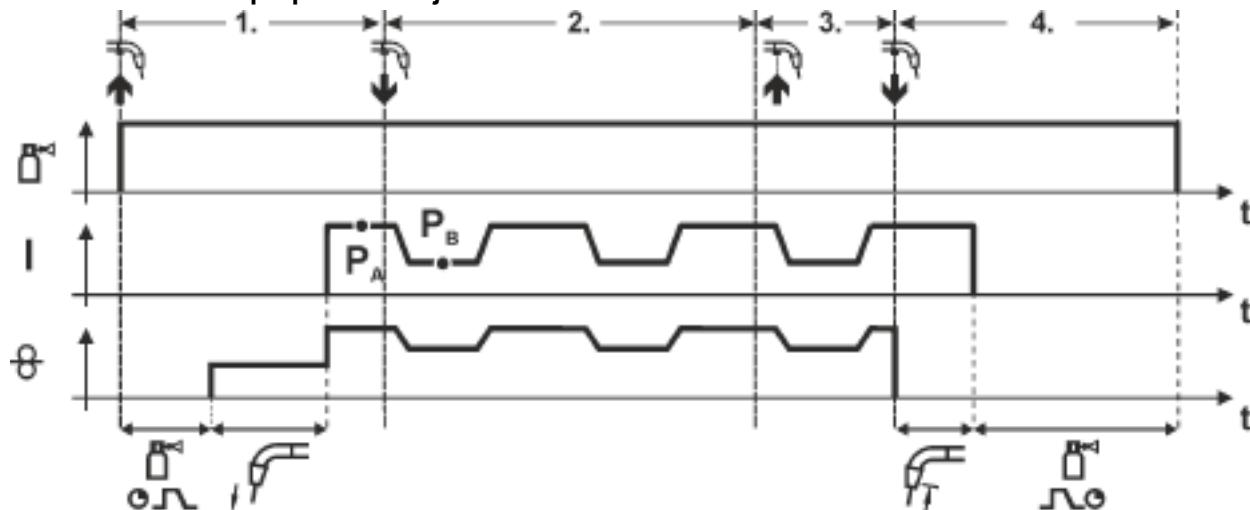

Slika 5-28

1.Takt:

- Pritisnete in držite tipko gorilnika.
- Steče zaščitni plin (predpihovanje plina).
- Motor za podajanje žice teče s „hitrostjo približevanja“.
- Varilni oblok se vžge, potem ko se žica dotakne varjenca, steče varilni tok.
- Začetek delovanja Superpuls se prične z glavnim programom P_A : Varilni parametri se menjavajo s podanim časom (t_2 in t_3) med glavnim programom P_A in zmanjšanim glavnim programom P_B .

2.Takt:

- Popustite tipko gorilnika (brez učinka).

3.Takt:


- Pritisnete tipko gorilnika (brez učinka).

4.Takt:

- Popustite tipko gorilnika.
- Delovanje Superpulses zaključi.
- Motor za dovajanje žice se ustavi.
- Varilni oblok zbledi po poteku nastavljenega časa odžiga žice.
- Steče čas zakasnitve plina.

4-taktni način z izmeničnim načinom varjenja (preklop postopka)

Za aktivacijo oz. nastavite funkcije > jf. kapitel 5.3.17.

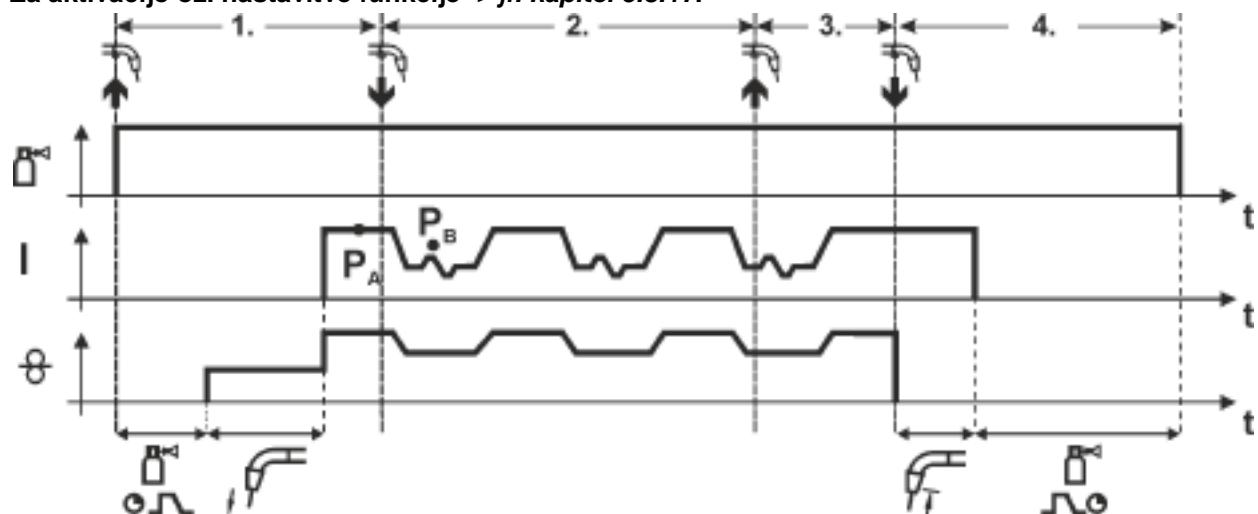

Slika 5-29

1.Takt:

- Tipko gorilnika pritisnete in držite.
- Steče zaščitni plin (predpihovanje plina).
- Motor za dovajanje žice teče s „hitrostjo približevanja“.
- Varilni oblok se vžge potem ko se žica dotakne varjenca, varilni tok teče.
- Zagon menjave postopka z začetkom s postopkom P_A :
Varilni postopki se menjavajo z nastavljenimi časi (t_2 in t_3) med v JOB-u določenim postopkom P_A in nasprotnim postopkom P_B .

Če je v JOB-u nastavljen standardni postopek, se bo menjavanje stalno vršilo najprej med standardnim in šele nato med impulznim postopkom. Enako velja v obratnem primeru.

2.Takt:

- Popustite tipko gorilnika (brez učinka).

3.Takt:

- Pritisnete tipko gorilnika (brez učinka).


4.Takt:

- Popustite tipko gorilnika.
- Menjava postopka se zaključi.
- Motor za dovajanje žice se ustavi.
- Varilni oblok zbledi po poteku nastavljenega časa odžiga žice.
- Steče čas zakasnitve plina.

Ta funkcija se lahko aktivira s pomočjo programske opreme PC300.Net.

Glejte navodila za uporabo za to programsko opremo.

4-takten način Special

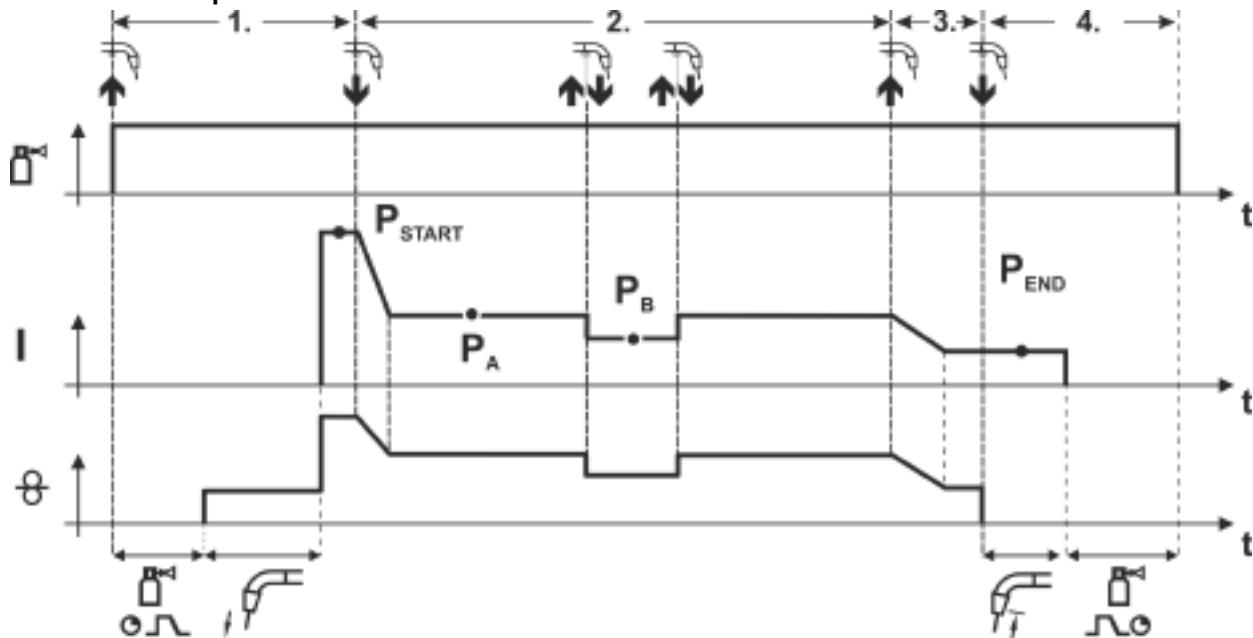

Slika 5-30

1.Takt

- Tipko gorilnika pritisnete in držite.
- Steče zaščitni plin (predpihovanje plina).
- Motor za dovanjanje žice teče s „hitrostjo približevanja“.
- Varilni oblok se vžge potem ko se žica dotakne varjenca.
Varilni tok teče (startni program P_{START} od P_{A1}).

2.Takt

- Popustite tipko gorilnika.
- Prehod na glavni program P_{A1} .

Prehod na glavni program P_{A1} se zgodi najhitreje po poteku nastavljenega časa t_{START} oziroma najkasneje po izpustu tipke gorilnika.

Z dotikanjem (pritiskanjem na tipko)¹⁾ lahko preklopite na zmanjšani glavni program P_B .

S ponavljajočim pritiskanjem na tipko pride do preklopa nazaj na glavni program P_A .

3.Takt

- Tipko gorilnika pritisnete in držite.
- Prehod na končni program P_{END} .

4.Takt


- Popustite tipko gorilnika.
- Motor za dovanjanje žice se ustavi.
- Varilni oblok zbledi po poteku nastavljenega časa odžiga žice.
- Steče čas zakasnitve plina.

¹⁾ Pritisakanje na tipko (kratko dotikanje in popuščanje znotraj časa 0,3 sekund):

Če se s tipkanjem izvede preklop varilnega toka na zmanjšani glavni program P_B , mora v zaporedju programov vrednost parametra za DV3 biti nastavljena na 100% ($P_A = P_B$).

4-taktni Special način z izmeničnim načinom varjenja z dotikanjem tipke (preklop postopka)

Za aktivacijo oz. nastavite funkcije > jf. kapitel 5.3.17.

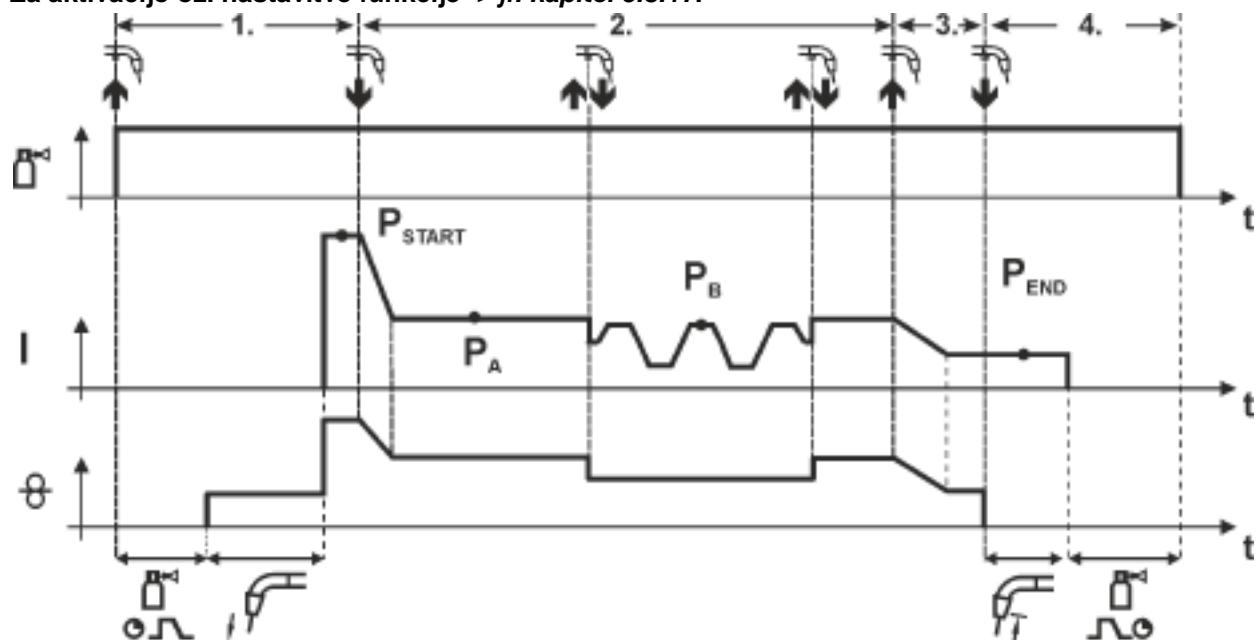

Slika 5-31

1.Takt

- Tipko gorilnika pritisnete in držite.
- Steče zaščitni plin (predpihovanje plina).
- Motor za dovajanje žice teče s hitrostjo približevanja.
- Varilni oblok se vžge potem ko se žica dotakne varjenca, varilni tok teče (startni program P_{START}).

2.Takt

- Popustite tipko gorilnika.
- Prehod na glavni program P_A

Prehod na glavni program P_A se zgodi najhitreje po poteku nastavljenega časa t_{START} oziroma najkasneje po izpustu tipke gorilnika.

Tipkanje (pritiskanje tipke hitreje od 0,3 s) preklopi postopek varjenja (P_B).

Če je v glavnem programu definiran standardni postopek, tipkanje spremeni postopek v impulzni način, vnovično tipkanje v standardni način, in tako dalje.

3.Takt

- Tipko gorilnika pritisnete in držite.
- Prehod na končni program P_{END} .


4.Takt

- Popustite tipko gorilnika.
- Motor za dovajanje žice se ustavi.
- Varilni oblok zbledi po poteku nastavljenega časa odžiga žice.
- Steče čas zakasnitve plina.

Ta funkcija se lahko aktivira s pomočjo programske opreme PC300.Net.

Glejte navodila za uporabo za to programsko opremo.

4-taktni Special način z izmeničnim načinom varjenja (preklop postopka)

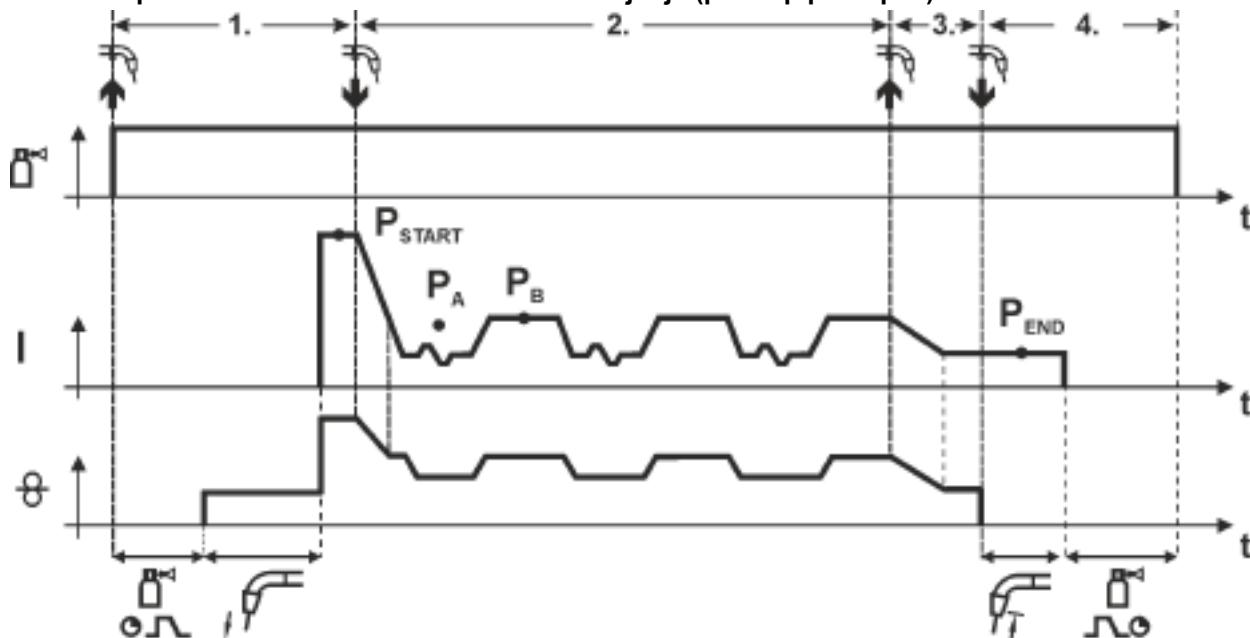

Slika 5-32

1.Takt

- Tipko gorilnika pritisnete in držite.
- Steče zaščitni plin (predpihanje plina).
- Motor za dovajanje žice teče s „hitrostjo približevanja“.
- Varilni oblok se vžge potem ko se žica dotakne varjenca.
Varilni tok teče (startni program P_{START} za čas t_{start}).

2.Takt

- Popustite tipko gorilnika.
- Prehod na glavni program P_A .
- Zagon menjave postopka z začetkom s postopkom P_A :
Varilni postopki se menjavajo z nastavljenimi časi (t_2 in t_3) med v JOB-u določenim postopkom P_A in nasprotnim postopkom P_B .

Če je v JOB-u nastavljen standardni postopek, se bo menjavanje stalno vršilo najprej med standardnim in šele nato med impulznim postopkom. Enako velja v obratnem primeru.

3.Takt

- Pritisnete tipko gorilnika.
- Superpuls-funkcija se zaključi.
- Prehod v končni program P_{END} za čas t_{end} .

4.Takt


- Popustite tipko gorilnika.
- Motor za dovajanje žice se ustavi.
- Varilni oblok zbledi po poteku nastavljenega časa odžiga žice.
- Steče čas zakasnitve plina.

Za aktivacijo oz. nastavitev funkcije > jf. kapitel 5.3.17.

Izklučno za aparate s pulznim postopkom varjenja.

Ta funkcija se lahko aktivira s pomočjo programske opreme PC300.Net.

Glejte navodila za uporabo za to programsko opremo.

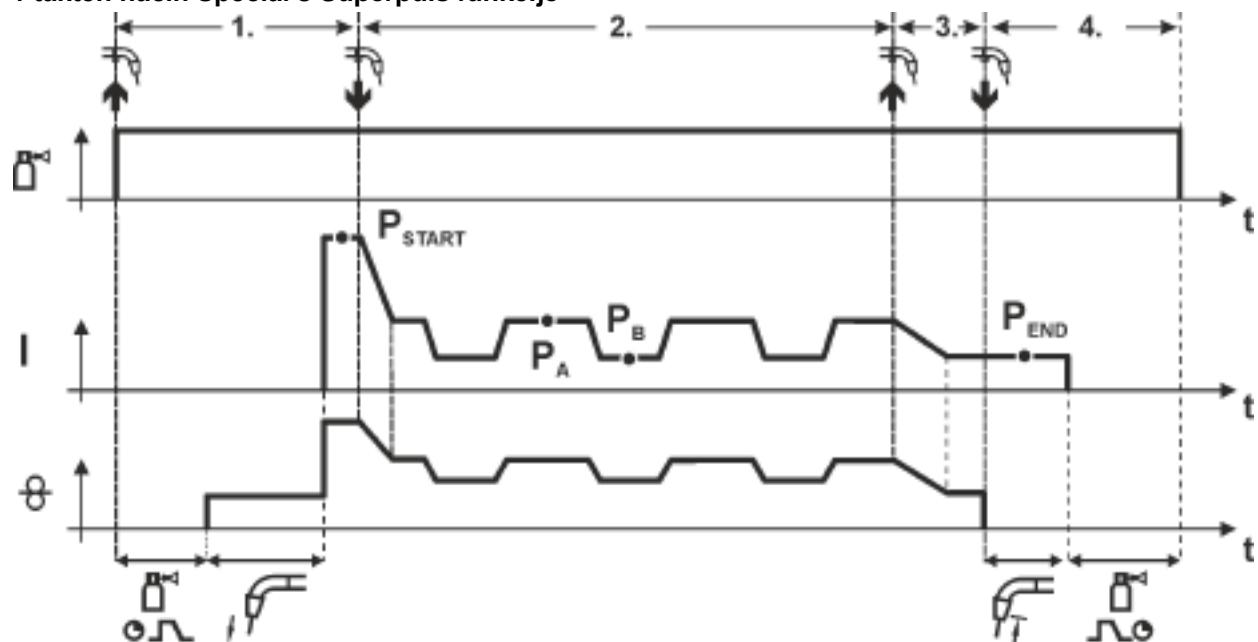4-takten način Special s Superpuls funkcijo

Slika 5-33
1.Takt

- Pritisnete in držite tipko gorilnika.
- Steče zaščitni plin (predpihovanje plina).
- Motor za podajanje žice teče s „hitrostjo približevanja“.
- Varilni oblok se vžge, potem ko se žica dotakne varjenca, steče varilni tok (začetni program P_{START} za čas t_{start}).

2.Takt

- Popustite tipko gorilnika.
- Prehod na glavni program P_A .
- Začetek delovanja Superpuls se prične z glavnim programom P_A : Varilni parametri se menjavajo s podanim časom (t_2 in t_3) med glavnim programom P_A in zmanjšanim glavnim programom P_B .

3.Takt

- Pritisnete tipko gorilnika.
- Delovanje Superpuls se zaključi.
- Prehod na končni program P_{END} za čas t_{end} .

4.Takt


- Popustite tipko gorilnika.
- Motor za dovajanje žice se ustavi.
- Varilni oblok zbledi po poteku nastavljenega časa odžiga žice.
- Steče čas zakasnitve plina.

5.3.11 MIG/MAG-Zaporedje programov (način „Program-Steps“)

Določene snovi, kot npr. aluminij, zahtevajo posebne načine delovanja, da se lahko zanesljivo in kvalitetno zavarijo. Pri tem je 4-taktni Special način uporabe opremljen z naslednjimi programi:

- Začetni program P_{START} (zmanjšanje hladnih mest na začetku šiva)
- Glavni program P_A (trajanje varjenja)
- Zmanjšani glavni program P_B (usmerjeno zmanjševanje topote)
- Končni program P_{END} (minimiziranje končnih vrzeli z usmerjenim zmanjševanjem topote)

Programi vsebujejo parametre kot so hitrost dovajanja žice (delovna točka), korekcija dolžine varilnega obloka, časi prehodov, trajanje časa programa, ipd.

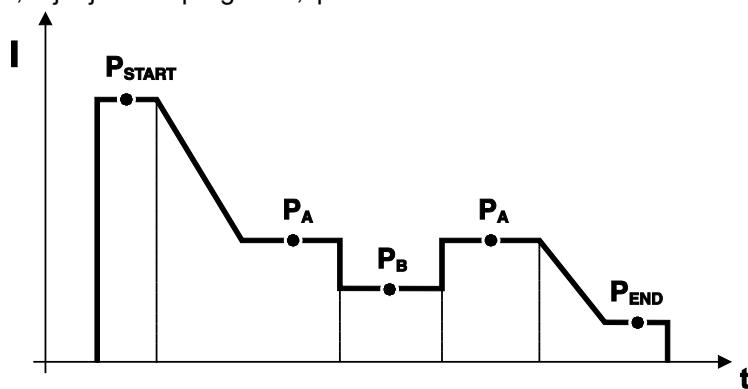

Slika 5-34

Pri vsakem JOB-u se lahko za začetni, zmanjšani glavni in končni program ločeno ugotovi, če je potrebna menjava v impulzni postopek.

Te lastnosti so z JOB-om shranjene v varilnem aparatu. Tako so tovarniško nastavljeno pri vseh forceArc JOB-ih med končnim programom aktivni impulzni postopki.


Za aktivacijo oz. nastavitev funkcije > jf. kapitel 5.3.17.

5.3.11.1 Izberi parametrov zaporedja programov

Oper.element	Dejanje	Rezultat	Prikaz
	n x	Izbira nastavljivega parametra za zaporedje programov.	
		Nastavitev vrednosti parametra.	

5.3.11.2 MIG/MAG-Pregled parametrov

P_{START} , P_B , in P_{END} so tovarniško privzeto relativni programi. Odstotkovno so odvisni od vrednosti glavnega programa P_A pri pogonu žice. Ti programi se lahko po potrebi nastavijo tudi na absolutno vrednost (glejte nastavitev posebnega parametra P21).

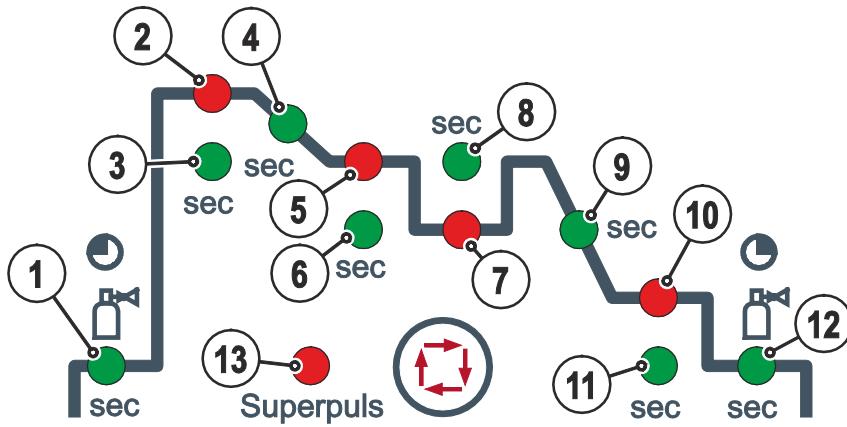


Slika 5-35

Osnovni parameter

Poz.	Pomen / Razlaga	Območje nastavitev
1	Čas predpihanja plina	0 s do 20 s
2	P_{START} Hitrost dovajanja žice, relativna Korekcija dolžine varilnega obloka	1 % do 200 % -9,9 V do +9,9 V
3	Trajanje (začetni program)	0 s do 20s
4	Trajanje prehoda z P_{START} na P_A	0s do 20s
5	P_A Hitrost dovajanja žice, absolutna	0,1 m/min do 40 m/min
6	Trajanje (Čas točkanja in čas Superpulziranja)	0,01 s do 20,0 s
7	P_B Hitrost dovajanja žice, relativna Korekcija dolžine varilnega obloka, relativna	1 % do 200 % -9,9 V do +9,9 V
8	Trajanje (zmanjšani glavni program)	0,01 s do 20,0 s
9	Trajanje prehoda z P_A na P_{END}	0 s do 20 s
10	P_{END} Hitrost dovajanja žice, relativna Korekcija dolžine varilnega obloka	1 % do 200 % -9,9 V do +9,9 V
11	Trajanje (končni program)	0 s do 20 s
12	Čas zakasnitve plina	0 s do 20 s
13	superPuls	Vklop / Izklop

5.3.11.3 Primer, pritrdirilno varjenje (2-taktno)

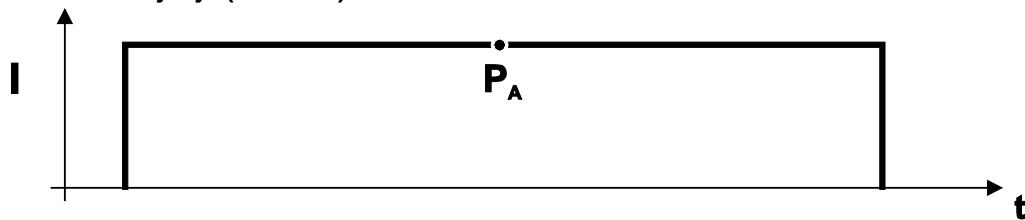


Slika 5-36

Osnovni parameter

Varilni parameter	Pomen / Razlaga	Območje nastavitev
GASstr	Čas predpihovanja plina	0 s do 20 s
GASend:	Čas zakasnitve plina	0 s do 20 s
RUECK	Dolžina odžiga žice	2 do 500
Glavni program P_A		
Varilni parameter	Pomen / Razlaga	Območje nastavitev
	Nastavitev hitrosti dovajanja žice	

5.3.11.4 Primer, pritrdirilno varjenje aluminija (2-taktno Special)

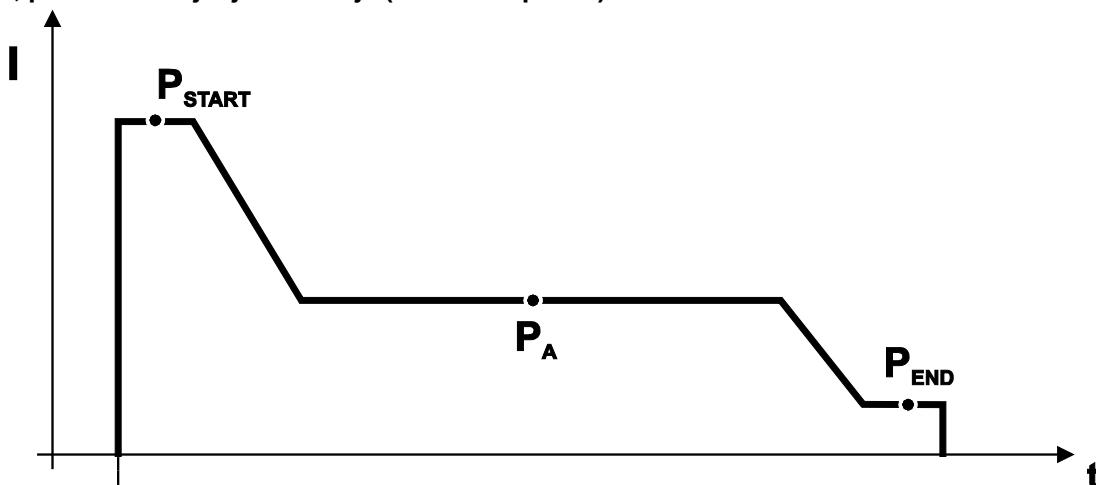

Slika 5-37

Osnovni parametri

Varilni parameter	Pomen / Razlaga	Območje nastavitev
GASstr	Čas predpihovanja plina	0 s do 20 s
GASend:	Čas zakasnitve plina	0 s do 20 s
RUECK	Dolžina odžiga žice	2 do 500

Začetni program P_{START}


Varilni parameter	Pomen / Razlaga	Območje nastavitev
DVstart	Hitrost žice	0 % do 200 %
Ustart	Korektura dolžine varilnega obloka	-9,9 V do +9,9 V
tstart	Trajanje	0 s do 20 s

Glavni program P_A

Varilni parameter	Pomen / Razlaga	Območje nastavitev
	Nastavitev hitrosti žice	

Končni program P_{END}

Varilni parameter	Pomen / Razlaga	Območje nastavitev
DVend	Hitrost žice	0 % do 200 %
Uend	Korektura dolžine varilnega obloka	-9,9 V do +9,9 V
tend	Trajanje	0 s do 20 s

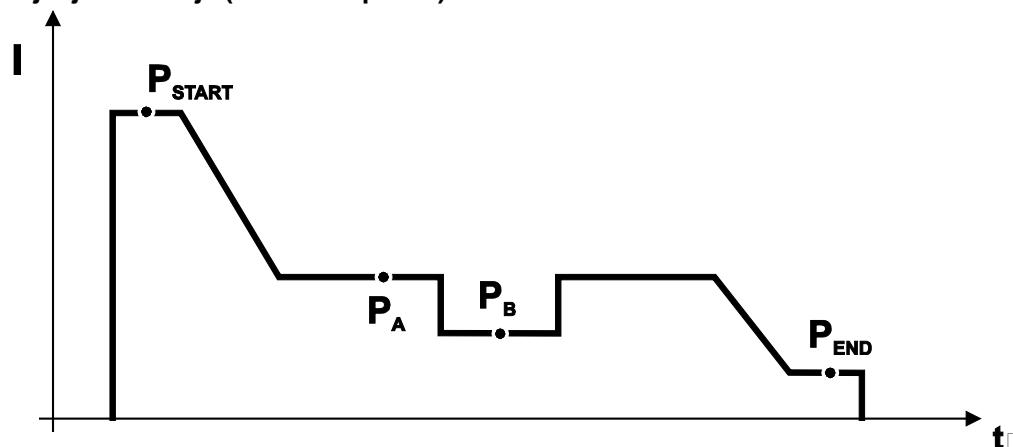5.3.11.5 Primer, varjenje aluminija (4-taktno Special)

Slika 5-38
Osnovni parameter

Varilni parameter	Pomen / Razlaga	Območje nastavitev
GASstr	Čas predpihovanja plina	0 s do 20 s
GASend:	Čas zakasnitve plina	0 s do 20 s
RUECK	Dolžina odžiga žice	2 do 500

Začetni program P_{START}

Varilni parameter	Pomen / Razlaga	Območje nastavitev
DVstart	Hitrost dovajanja žice	0 % do 200 %
Ustart	Korekcija dolžine varilnega obloka	-9,9 V do +9,9 V
tstart	Trajanje	0 s do 20 s

Glavni program P_A

Varilni parameter	Pomen / Razlaga	Območje nastavitev
	Nastavitev hitrosti dovajanja žice	


Zmanjšani glavni program P_B

Varilni parameter	Pomen / Razlaga	Območje nastavitev
DV3	Hitrost dovajanja žice	0 % do 200 %
U3	Korekcija dolžine varilnega obloka	-9,9 V do +9,9 V

Končni program P_{END}

Varilni parameter	Pomen / Razlaga	Območje nastavitev
tSend	Trajanje prehoda z P_A ali P_B na P_{END}	0 s do 20 s
DVend	Hitrost dovajanja žice	0 % do 200 %
Uend	Korekcija dolžine varilnega obloka	-9,9 V do +9,9 V
tend	Trajanje	0 s do 20 s

5.3.11.6 Primer, vidni zvari (4-taktno Superpuls)

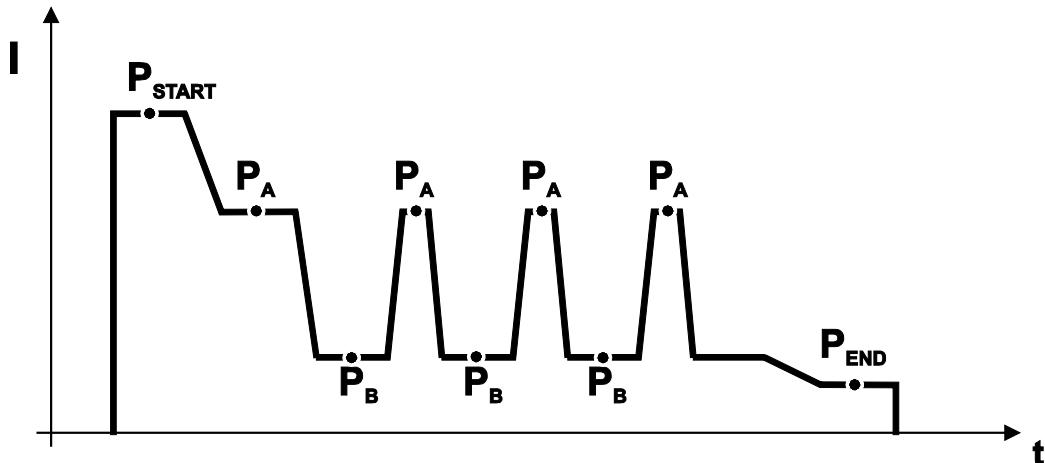

Slika 5-39

Osnovni parameter

Varilni parameter	Pomen / Razlaga	Območje nastavitev
GASstr	Čas predpihovanja plina	0 s do 20 s
GASend:	Čas zakasnitve plina	0 s do 20 s
RUECK	Dolžina odžiga žice	2 do 500

Začetni program P_{START}

Varilni parameter	Pomen / Razlaga	Območje nastavitev
DVstart	Hitrost dovajanja žice	0 % do 200 %
Ustart	Korekcija dolžine varilnega obloka	-9,9 V do +9,9 V
tstart	Trajanje	0 s do 20 s

Glavni program P_A

Varilni parameter	Pomen / Razlaga	Območje nastavitev
tS1	Trajanje prehoda z P_{START} , na P_A	0 s do 20 s
DV3	Nastavitev hitrosti dovajanja žice	0 % do 200 %
t2	Trajanje	0,1 s do 20 s
tS3	Trajanje prehoda z P_B na P_A	0 s do 20 s

Zmanjšani glavni program P_B

Varilni parameter	Pomen / Razlaga	Območje nastavitev
tS2	Trajanje prehoda z P_A na P_B	0 s do 20 s
DV3	Hitrost dovajanja žice	0 % do 200 %
U3	Korekcija dolžine varilnega obloka	-9,9 V do +9,9 V
t3	Trajanje	0,1 s do 20 s

Končni program P_{END}

Varilni parameter	Pomen / Razlaga	Območje nastavitev
tSend	Trajanje prehoda z P_A ali P_B na P_{END}	0 s do 20 s
DVend	Hitrost dovajanja žice	0 % do 200 %
Uend	Korekcija dolžine varilnega obloka	-9,9 V do +9,9 V
tend	Trajanje	0 s do 20 s

5.3.12 Način Glavni program A


Različne varilne naloge ali pozicije obdelovanega kosa potrebujejo različne moči varjenja (delovne točke) oziroma varilne programe. V vsakem od 16 programov so shranjeni naslednji parametri:

- Način uporabe
- Vrsta varjenja
- superPuls (vklop/izklop)
- Hitrost dovajanja žice (DV2)
- Korekcija napetosti (U2)
- Dinamika (DYN2)


Uporabnik lahko z naslednjimi komponentami spreminja parametre glavnega programa.

	Preklop programa	JOB-preklop	Program	Način uporabe	Superpuls	Hitrost žice	Korekcija napetosti	Dinamika				
M3.7X Upravljanje Naprava za dovod žice	da		P0	da								
			P1...15									
R20 Daljinski upravljalnik	da	ne	P0	ne	da	da	ne	ne				
			P1...9									
R40 Daljinski upravljalnik	da	ne	P0	ne	da	da	ne	ne				
			P1...15									
R50 Daljinski upravljalnik	da	ne	P0	da								
			P1...15									
PC 300.NET Programska oprema	ne		P0	da		ne						
			P1...15	da		da						
Up / Down Gorilnik	da	ne	P0	ne	da	da	ne	ne				
			P1...9									
2 Up / Down Gorilnik	da	ne	P0	ne	da	da	ne	ne				
			P1...15									
PC 1 Gorilnik	da	ne	P0	ne	da	da	ne	ne				
			P1...15									
PC 2 Gorilnik	da		P0	ne	da	da	ne	ne				
			P1...15									


1) pri korektturnem načinu delovanja glejte posebne parametre »P7 – korektturni način delovanja, nastavitev mejne vrednosti«

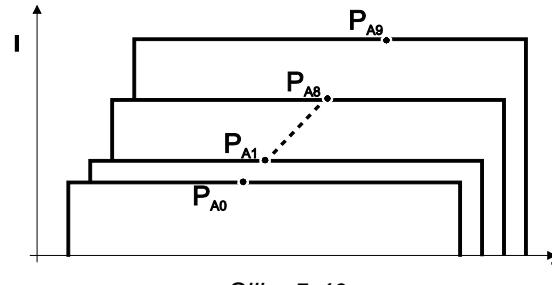Primer 1: varjenje varjencev različne debeline (2-taktno)

Slika 5-40

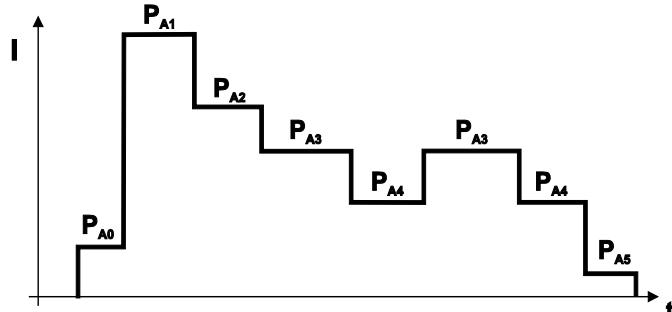Primer 2: različne pozicije varjenja na varjenec (4-taktno)

Slika 5-41

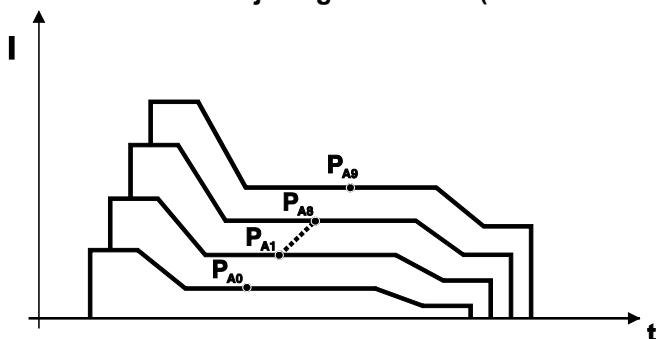Primer 3: varjenje različne debeline aluminijastega materiala (2 ali 4-taktno Special)

Slika 5-42

Definirati je mogoče do 16 programov (P_{A0} do P_{A15}).

V vsakem programu se lahko delovne točke (hitrost dovajanja žice, korekcija dolžine varilnega obloka, dinamika/dušilni učinek) trajno hranijo.

Izjema je program P0: Nastavitev delovne točke se na tem mestu nastavi ročno.

Spremembe varilnih parametrov se takoj shranijo!

5.3.12.1 Izbera parametrov (program A)

Spremembe varilnih parametrov se lahko izvedejo le, če je stikalo na ključ postavljeno na pozicijo „1“.

Oper.element	Dejanje	Rezultat	Prikaz
	n x	Prestavite prikaz podatkov varjenja na prikaz programa. (sveti signalna lučka Prog)	
		Izberete številko programa. Primer prikaza: Program „1“.	
	n x	Izberete parameter zaporedja programov „Glavni program (P_A)“. (sveti signalna lučka)	
		Nastavitev hitrosti dovajanja žice. (absolutna vrednost)	
		Nastavitev korekcije dolžine varilnega obloka. Primer korekcije: Korekcija „-0,8 V“ (Območje nastavitev: -9,9 V do +9,9 V)	
	1 x	Izberete parameter zaporedja programov „Dinamika“.	
		Nastavitev dinamike. (Območje nastavitev 40 do -40) 40: Trden in ozek varilni oblok. -40: Mehak in širok varilni oblok.	

5.3.13 MIG/MAG-Prisilni izklop

Varilni aparat konča postopek vžiga oz. varjenja ob :

- Napaki pri vžigu (do 5 s po iniciacijskem signalu varilni tok ne steče).
- Prekiniti varilnega obloka (varilni oblok je prekinjen za več kot 5 s).

5.3.14 MIG/MAG-Standardni gorilnik

5.3.15 MIG/MAG-Standardni gorilnik

Tipka MIG-gorilnika v osnovi služi za začetek in zaključek postopka varjenja.

Oper.element	Funkcije
	<ul style="list-style-type: none">• Začetek / zaključek postopka varjenja


Zato so omogočene, glede na tip aparata in konfiguracijo kontrolne plošče, tudi nadaljne funkcije s pritiskanjem tipke gorilnika > *jf. kapitel 5.8:*

- Preklop med dvema programoma varjenja (P8).
- Izbera programa pred začetkom varjenja (P17).
- Preklop med impulznim in standardnim varjenjem pri načinu uporabe 4-taktni-Spezial.
- Preklop med aparati za dovajanje žice pri podvojeni uporabi (P10).

5.3.16 MIG/MAG-Posebni gorilnik

Opise funkcij in dodatna navodila lahko najdete v navodilih za uporabo pri vsakem gorilniku!

5.3.16.1 Up/Down (gor/dol) delovanje in delovanje programov

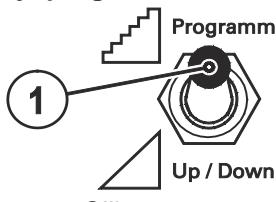

Slika 5-43

Poz.	Simbol	Opis
1		<p>Stikalo funkcije gorilnika (potrebno za posebne gorilnike)</p> <p>Preklop programov ali JOB-ov</p> <p>Brezstopenjsko nastavljanje moči varjenja</p>

5.3.16.2 Preklop med Push/Pull in vmesnim pogonom**NEVARNOST****Brez nedopustnih popravil in posodobitev!****Da bi se izognili poškodbam in škodi na aparatu, lahko aparat popravlja in posodablja samo strokovno usposobljene in pooblaščene osebe!****Pri nepooblaščenih posegih izjava o garanciji ne velja!**

- Za morebitna popravila se obrnite na strokovno usposobljene osebe (pooblaščene serviserje)!

PREVIDNO**Preizkus!****Pred ponovno uporabo je brezpogojno potrebno izvesti „Pregled in preizkus med uporabo“ po standardu IEC / DIN EN 60974-4 „Smernice za varjenje z varilnim oblokom - Pregled in preizkus med uporabo“!**

- Za bolj podrobna navodila glejte standardna navodila za uporabo varilnega aparata.

Stikalo se nahaja neposredno na vezju M3.7X.

Stikalo	Funkcija
na X24	Uporaba z gorilnikom Push/Pull (privzeto)
na X23	Uporaba z vmesnim pogonom

5.3.17 Ekspertni meni (MIG/MAG)

V strokovnem meniju se nahajajo funkcije in parametri, ki jih ni mogoče nastaviti neposredno na kontrolni plošči aparata oziroma jih ni potrebno vedno znova nastavljati.

5.3.17.1 Izbira



ENTER (vstop v meni)


- Tipko „Varilni parametri“ držite za 3 s.

NAVIGATION (premikanje v meniju)

- Parametri se izbirajo s pritiskom na tipko „Varilni parametri“.
- Nastavitev oz. spremenjanje parametrov z obračanjem gumba „Nastavitev varilnih parametrov“.

EXIT (izhod iz menija)

- Po 3 s se aparat samodejno preklopi v stanje pripravljenosti.

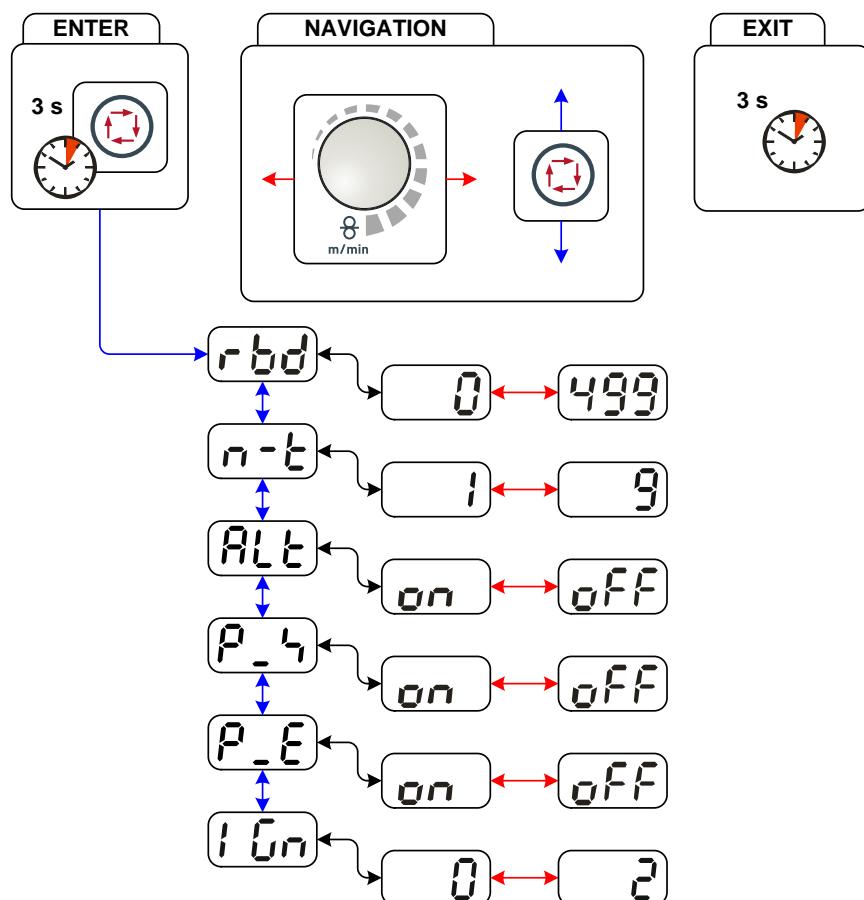


Slika 5-44

Prikaz	Nastavitev / izbira
	<p>Korekcija odžiga žice (območje nastavitev 0 do 499) Če je vrednost nastavljeni previsoko, se tvorijo večje kroglice na varilni žici (slabši ponovni vžig) oz. varilna žica hitro izgoreva na kontaktni konici. Pri prenizko nastavljeni vrednosti varilna žica hitro izgoreva v talini.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Višanje vrednosti > več odžiga žice • Nižanje vrednosti > manj odžiga žice
	<p>Nastavitev od JOB-ov odvisnih programskega omejitve / n-Takt Z od JOB-ov odvisnimi programskega omejitvami se lahko v izbranem JOB-u omeji število izbirnih programov (2...9). Ta možnost nastavitev se lahko naloži za vsak JOB individualno. Poleg tega pa – že od prej – obstaja tudi možnost "splošne omejitve programa". Ta se nastavi s posebnim parametrom P4 in velja za vse JOB-e, pri katerih ni nastavljena od JOB-ov odvisna omejitve programa (glejte opis posebnih parametrov). Poleg tega obstaja tudi možnost načina uporabe "Posebni-4-taktni Special (n-Takt)", kjer se posebni parameter 8 preklopi na 2. V tem primeru (od JOB-a odvisni preklop programa je vklopljen, posebni parameter 8=2 in 4-taktni-Special) lahko s tipkanjem BRT v glavnem programu preklopite na naslednji program (glejte opis posebnih parametrov).</p> <p>1 -----brez z JOB-om odvisne omejitve programa 2-9-----od JOB-ov odvisna omejitve programa na max. izbirnih programih</p>
	<p>Izklučno pri varjenju z aparati s pulznim varilnim oblokom.</p>
	<p>Menjava načina varjenja (preklop postopka) Pri aktivirani funkciji se način uporabe menjava med standardnim varjenjem z varilnim oblokom in med pulznim varilnim oblokom. Preklop se izvede ali z dotikom tipke gorilnika (4-taktni-Special) ali z aktivno funkcijo Superpuls (preklop med programom P_A in P_B). on Funkcija je vključena. off Funkcija je izključena.</p>
	<p>Postopek varjenja s pulznim varilnim oblokom (Program P_{START}) Varjenje s pulznim varilnim oblokom se lahko aktivira v začetnem programu (P_{START}) v načinih 2-taktni-Special in 4-taktni-Special. on Funkcija je vključena. off Funkcija je izključena.</p>
	<p>Postopek varjenja s pulznim varilnim oblokom (Program P_{END}) Varjenje s pulznim varilnim oblokom se lahko aktivira v končnem programu (P_{END}) v načinih 2-taktni-Special in 4-taktni-Special. on Funkcija je vključena. off Funkcija je izključena.</p>
	<p>Izklučno pri varjenju z aparati s pulznim varilnim oblokom.</p>
	<p>Vrsta vžiga (MIG/MAG) Uporaba: vžig brez obrizgov npr. pri aluminiju in kromu/niklju. 0 =-----Konvencionalni vžig varilnega obloka 1 =-----Vžig obloka z odmikom žice za Push/Pull uporabo 2 =-----Vžig obloka z odmikom žice ob neuporabi Push/Pull načina</p>

5.4 TIG-Varjenje

5.4.1 Prikluček gorilnika

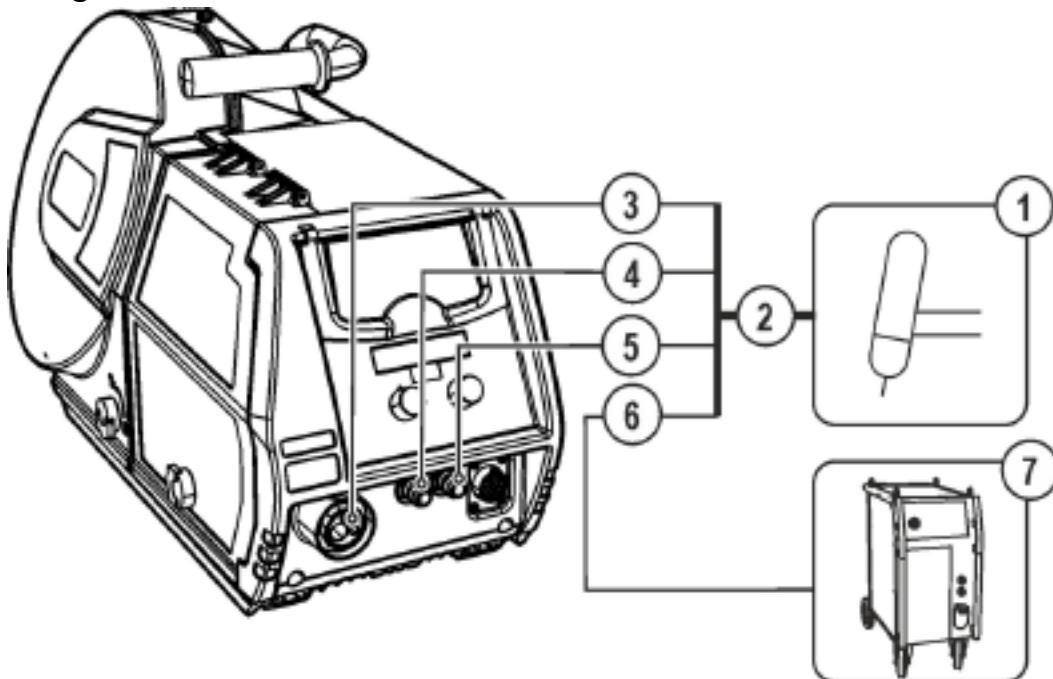

Slika 5-45

Poz.	Simbol	Opis
1		Gorilnik
2		Cevni paket gorilnika
3		Prikluček gorilnika (Euro ali Dinse centralni prikluček) Varilni tok, zaščitni plin in tipka gorilnika so integrirani
4		Hitra spojka (modra) Pretok s hladilnim sredstvom
5		Hitra spojka (rdeča) Povratni tok hladilnega sredstva
6		Priklučna reža, varilni tok „-“ • ----- TIG-varjenje: Priključek za varilni tok za gorilnik
7		Tokovni vir Upoštevajte dodatne sistemske dokumente!

- Vstavite priključek gorilnika v centralni priključek in ga pritrdite z matico.
- Stikalo varilnega toka kombiniranega gorilnika vtaknete v priključno režo za varilni tok (-) in z obračanjem na desno zaklenete (izključno pri opciji z ločenim priključkom za varilni tok).
- Priključni nastavek cevi za hladno vodo pritrdite na ustrezno spojko:
Povratni pretok (rdeče) na rdečo oznako na spojki (povratni pretok hladilnega sredstva) in predpretok (modro) na modro oznako na spojki (predpretok hladilnega sredstva).

5.4.2 Izberi varilnega opravila

- Izbira JOB-a 127 (TIG-varilna naloga).

Spreminjanje številke JOB-a je mogoča le, če ni pretoka električnega toka.

Oper.element	Dejanje	Rezultat	Prikaz
<input type="radio"/> SP1/2/3 <input checked="" type="radio"/> JOB-LIST 	1 x	Izbira seznam JOB-ov	150 Job
		Izbira JOB-a TIG Aparat po približno 3 s naloži nastavitev	127 Job

5.4.2.1 Nastavitev varilnega toka


Varilni tok se v splošnem nastavi z vrtljivim gumbom „Hitrost dovajanja žice“.

Oper.element	Dejanje	Rezultat	Prikazi
		Nastavi se varilni tok.	Nastavljena vrednost

5.4.3 TIG-način vžiganja

5.4.3.1 Lift sistem vžiganja

5.4.3.2 Liftarc

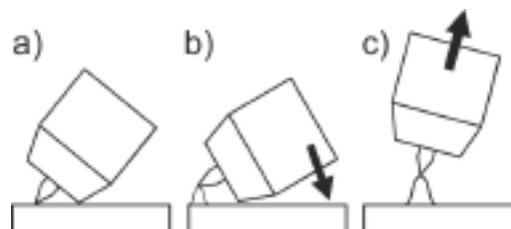

Slika 5-46

Varilni oblok se priže z dotikom elektrode ob obdelovanec:


- Plinsko šobo gorilnika in konico wolframove elektrode pazljivo nastavite na obdelovani kos in pritisnete tipko gorilnika (Liftarc-tok teče, neodvisno od nastavljenega glavnega toka)
- Gorilnik nagnete čez plinsko šobo gorilnika, dokler ni med konico elektrode in obdelovanim kosom približno 2-3 mm razmika. Varilni oblok se priže in glede na nastavljeno uporabo nastopi varilni tok, na katerega je nastavljen začetni oziroma glavni tok.
- Gorilnik dvignite in obrnete v naravni položaj.

Zaključek postopka varjenja: Spustite tipko gorilnika oziroma jo pritiskate in spuščate glede na vrsto uporabe.

5.4.4 Zaporedje funkcij / vrste uporabe

5.4.4.1 Razlaga simbolov in funkcij

Simbol	Pomen
	Pritisnite tipko gorilnika
	Popustite tipko gorilnika
	Tipkanje s tipko gorilnika (kratko dotikanje in spuščanje)
	Zaščitni plin teče
	Moč varjenja
	Predpihovanje plina
	Zakasnitev plina
	2-taktno
	2- taktno Special
	4- taktno
	4- taktno Special
t	Čas
P _{START}	Začetni program
P _A	Glavni program
P _B	Zmanjšani glavni program
P _{END}	Končni program
tS1	Trajanje prehoda z PSTART, na PA

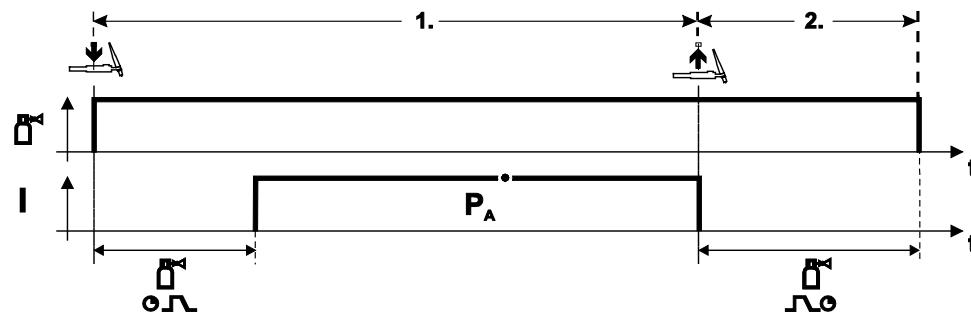2-takten način

Slika 5-47
Izbira

- Izberete 2-taktni način uporabe.

1.Takt


- Pritisnite in držite tipko gorilnika.
- Steče zaščitni plin (predpihovanje plina).

Vžig varilnega obloka se aktivira z Liftarc.

- Varilni tok teče s prednastavljenimi nastavtvami.

2.Takt

- Popustite tipko gorilnika.
- Varilni oblok zbledi.
- Steče čas zakasnitve plina.

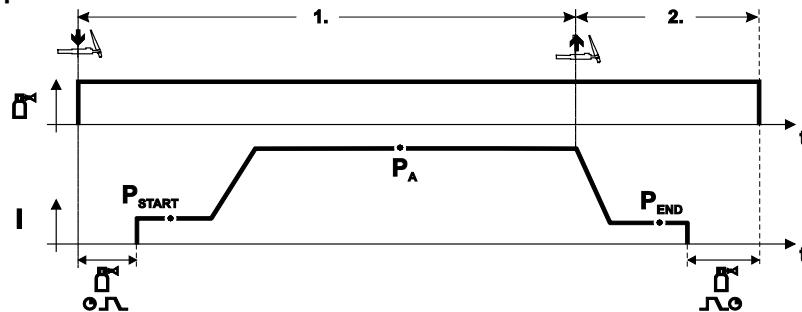2 –takten način Special

Slika 5-48
Izbira

- Izberete 2-taktni Special način uporabe.

1.Takt


- Pritisnite in držite tipko gorilnika.
- Steče zaščitni plin (predpihovanje plina).

Vžig varilnega obloka se aktivira z Liftarc.

- Varilni tok teče s prednastavljenimi nastavtvami v začetnem programu „P_{START}“.
- Po poteku začetnega programa „tstart“ se prične višanje varilnega toka z nastavljenim Up-Slope (naraščajočim) časom „tS1“ na glavni program „P_A“.

2.Takt

- Popustite tipko gorilnika.
- Varilni tok pada z Down-Slope (padajočim) časom „tSe“ na končni program „P_{END}“.
- Po poteku časa končnega toka „tend“ varilni oblok zbledi.
- Steče čas zakasnitve plina.

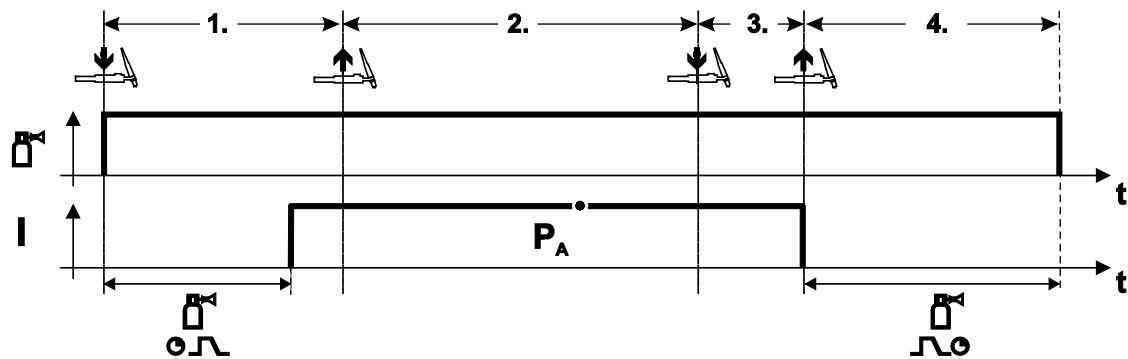4-takten način

Slika 5-49

Izbira

- Izberete 4-taktni način uporabe.

1.Takt

- Pritisnite in držite tipko gorilnika.
- Steče zaščitni plin (predpihovanje plina).

Vžig varilnega obloka se aktivira z Liftarc.

- Varilni tok teče s prednastavljenimi nastavtvami.

2.Takt


- Popustite tipko gorilnika (brez učinka).

3.Takt

- Pritisnite tipko gorilnika (brez učinka).

4.Takt

- Popustite tipko gorilnika.
- Varilni oblok zbledi.
- Steče čas zakasnitve plina.

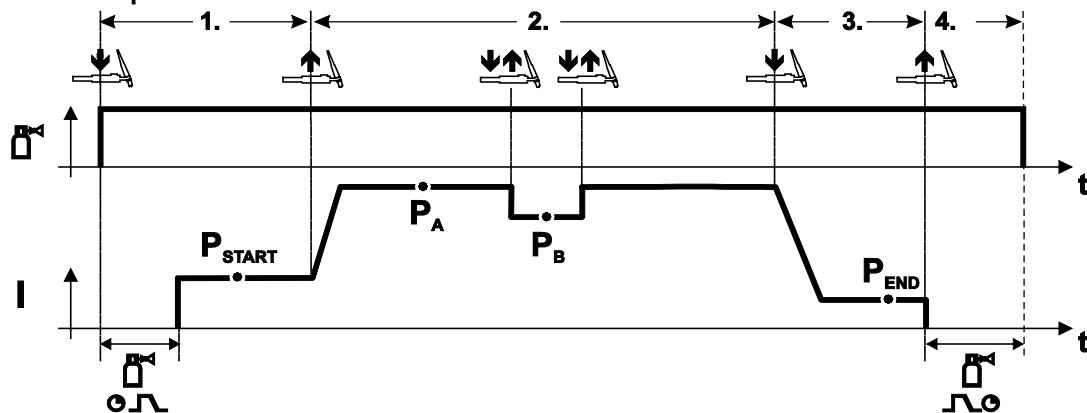4-takten način Special

Slika 5-50
Izbira

- Izberete 4-taktni Special način uporabe.

1.Takt

- Pritisnite in držite tipko gorilnika.
- Steče zaščitni plin (predpihovanje plina).

Vžig varilnega obloka se aktivira z Liftarc.

- Varilni tok teče s prednastavljenimi nastavtvami v začetnem programu „P_{START}“.

2.Takt

- Popustite tipko gorilnika.
- Prehod na glavni program „P_A“.

Prehod na glavni program P_A se izvede najhitreje po poteku nastavljenega časa t_{START}, oziroma najkasneje s popustitvijo tipke gorilnika.

Z dotikanjem tipke lahko preklopite na zmanjšani glavni program „P_B“. S ponavljajočim tipkanjem pride do preklopa nazaj na glavni program „P_A“.

3.Takt

- Pritisnite tipko gorilnika.
- Prehod na končni program „P_{END}“.

4.Takt


- Popustite tipko gorilnika.
- Varilni oblok zbledi.
- Steče čas zakasnitrve plina.

5.4.4.2 TIG-Prisilni izklop

Varilni aparat konča postopek vžiga oz. varjenja ob :

- Napaki pri vžigu (do 5 s po iniciacijskem signalu varilni tok ne steče).
- Prekinitev varilnega obloka (varilni oblok je prekinjen za več kot 5 s).

5.4.5 TIG-zaporedje programov (način „Program-Steps“)

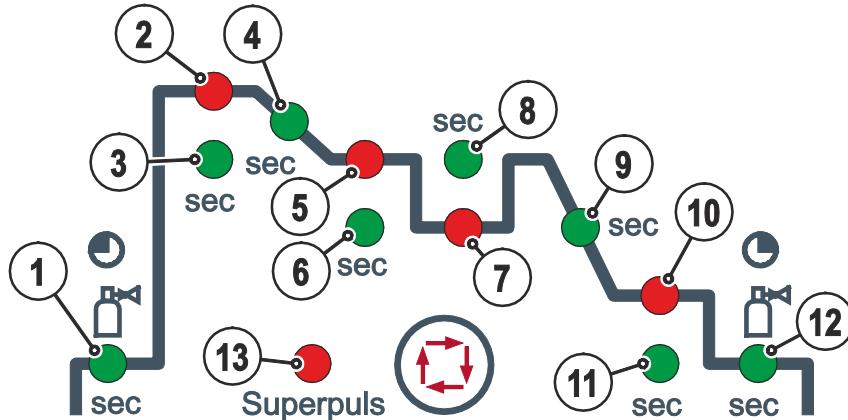

Slika 5-51

Osnovni parameter

Poz.	Pomen / Razlaga	Območje nastavitev
1	Čas predpihovanja plina	0 s do 0,9 s
2	P_{START} Začetni tok	0 % do 200 %
3	Trajanje (začetni program)	0 s do 20s
4	Trajanje prehoda z P_{START} na P_A	0 s do 20s
5	P_A (glavni program) Varilni tok, absolutni	5 A do 550 A
6	Trajanje (P_A)	0,01 s do 20,0 s
7	P_B (zmanjšani glavni program) Varilni tok	1 % do 100 %
8	Trajanje (zmanjšani glavni program)	0,01 s do 20,0 s
9	Trajanje prehoda z P_A na P_{END}	0 s do 20 s
10	P_{END} (končni program) Varilni tok	1 % do 100 %
11	Trajanje (končni program)	0 s do 20 s
12	Čas zakasnitve plina	0 s do 20 s
13	superPuls	Vkllop / Izklop

P_{START} , P_B , in P_{END} so relativni programi, čigar nastavitev varilnega toka so procentualno odvisne od glavnih nastavitev varilnega toka.

5.5 Elektro – obločno varjenje

5.5.1 Izberi varilnega opravila

- Izberi JOB-a 128 (Elektro-obločna varilna naloga).

Spreminjanje številke JOB-a je mogoča le, če ni pretoka električnega toka.

Oper.element	Dejanje	Rezultat	Prikazi
 	1 x	Izberi seznam JOB-ov	150 Job
		Izberi JOB-a Elektro-obločno Aparat po približno 3 s naloži nastavitev	128 Job

5.5.1.1 Nastavitev varilnega toka

Varilni tok se v splošnem nastavi z vrtljivim gumbom „Hitrost dovajanja žice“ .

Oper.element	Dejanje	Rezultat	Prikazi
		Nastavi se varilni tok.	Nastavljena vrednost


5.5.2 Arcforce

Oper.element	Dejanje	Rezultat	Prikaz
		Izberi varilnega parametra Arcforcing Sveti signalna lučka, ki pripada tipki.	0
		Nastavitev Arcforcing za tipe elektrod: (Območje nastavitev -40 do 40) Negativne vrednosti Rutilni Vred. okoli ničle Bazični Pozitivne vrednosti Celulozni	40 -40

5.5.3 Hotstart-način

Nastavitev Hotstart povzroči, da se palična elektroda zaradi povišanega začetnega toka bolje vžge.


- a) = Hotstart-čas
- b) = Hotstart-tok
- I = Varilni tok
- t = Čas

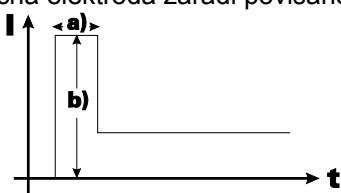

Slika 5-52

Nastavitev Hotstart-parametrov, > jf. kapitel 5.5.5

5.5.4 Antistick funkcija

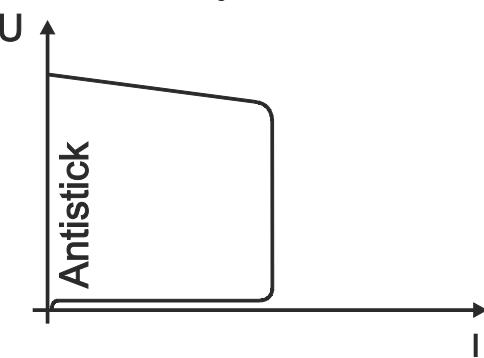


Antistick funkcija preprečuje pregrevanje elektrode.

Če elektroda kljub nastavitevi na Arc Force ostane prilepljena, v roku 1 sekunde aparat samodejno preklopi na minimalni tok. Pregrevanje elektrode se na ta način prepreči. Nastavitev varilnega toka je nato potrebno preveriti in za namen varilne naloge primerno popraviti!

Slika 5-53

5.5.5 Pregled parametrov

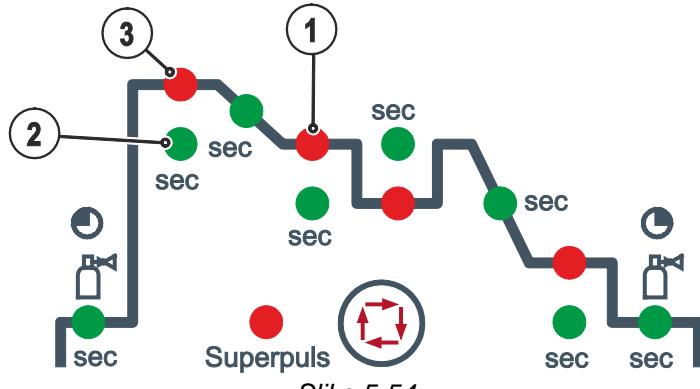

Slika 5-54

Osnovni parameter

Poz.	Pomen / Razlaga	Območje nastavitev
1	Varilni tok	5 A do maksimalnega varilnega toka
2	Hotstart-čas	0 do 20 s
3	Hotstart-tok	0 do 200 %

Hotstart tok je procentualno odvisen od izbranega varilnega toka.

5.6 Daljinski upravljalnik

PREVIDNO



Garancijska izjava proizvajalca se ne nanaša na škodo zaradi tretjih komponent!

- Uporabljajte izključno sistemski komponente in dele (viri električnega toka, gorilnik, držalo elektrod, daljinsko upravljanje, nadomestne dele in potrošni material, itd.) iz našega dobavnega programa!
- Dodatne komponente priklopite na priključke in spoje zaklepajte samo pri izklopljenem viru električnega toka!



Garancijska izjava proizvajalca se ne nanaša na škodo zaradi tretjih komponent!

- Uporabljajte izključno sistemski komponente in dele (viri električnega toka, gorilnik, držalo elektrod, daljinsko upravljanje, nadomestne dele in potrošni material, itd.) iz našega dobavnega programa!
- Dodatne komponente priklopite na priključke in spoje zaklepajte samo pri izklopljenem viru električnega toka!

Daljinski upravljalniki se glede na različico lahko uporabljajo na 19-polnem priključku za daljinski upravljalnik (analogni) ali na 7-polnem priključku za daljinski upravljalnik (digitalni).



Upoštevajte ustrezno dokumentacijo dodatnih komponent!

5.7 Vmesniki za avtomatizacijo



NEVARNOST



Brez nedopustnih popravil in posodobitev!

Da bi se izognili poškodbam in škodi na aparatu, lahko aparat popravljajo in posodablja samo strokovno usposobljene in pooblaščene osebe!

Pri nepooblaščenih posegih izjava o garanciji ne velja!

- Za morebitna popravila se obrnite na strokovno usposobljene osebe (pooblaščene serviserje)!

PREVIDNO




Škode zaradi napačne priključitve!

Zaradi napačne priključitve se lahko poškodujejo dodatne komponente in varilni izvor!

- Dodatne komponente vtikajte in nameščajte na ustrezne priključke samo pri izklopljenem aparatu.
- Podrobnejše opise posamezne dodatne komponente najdete v navodilih za uporabo!
- Dodatne komponente bo aparat po vklopu prepoznal samodejno.

5.7.1 Priključek za daljinski upravljalnik, 19-polni

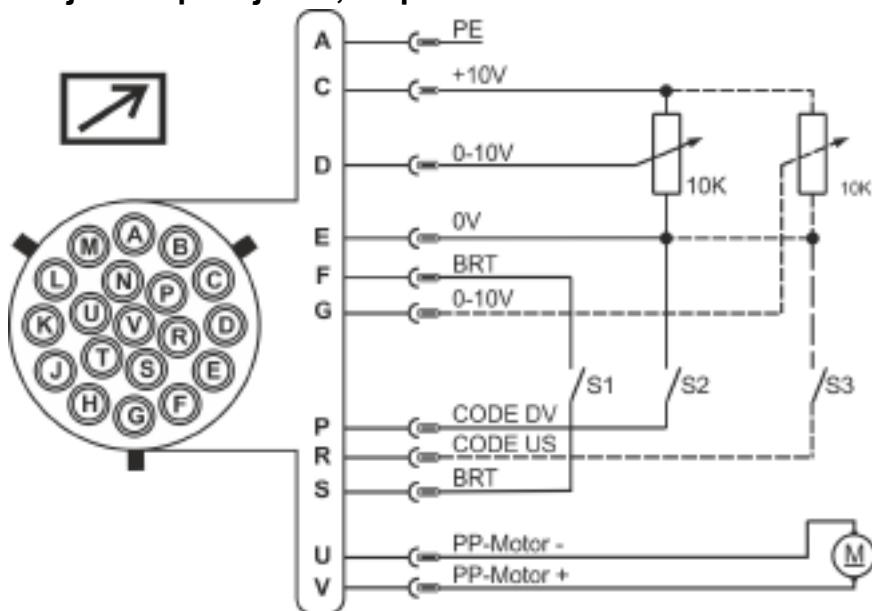

Slika 5-55

Pin	Signal	Oznaka
A	Izhod	Priključek za zaščito kabla PE
C	Izhod	Referenčna napetost za potenciometer 10 V (max. 10 mA)
D	Vhod	Napetost vodnika (0 V - 10 V) – hitrost dovajanja žice
E	Izhod	Referenčni potencial (0V)
F/S	Vhod	Moč varjenja Start / Stop (S1)
G	Vhod	Napetost vodnika (0 V - 10 V) – korekcija dolžine varilnega obloka
P	Vhod	Aktivacija napetosti vodnika za hitrost dovajanja žice (S2) Za aktivacijo signala na referenčni potencial 0V (Pin E)
R	Vhod	Aktivacija napetosti vodnika za korekcijo dolžine varilnega obloka (S3) Za aktivacijo signala na referenčni potencial 0V (Pin E)
U/V	Izhod	Oskrbovalna napetost Push/Pull-gorilnik

5.7.2 Zapora varilnih parametrov pred nepooblaščenim dostopom

Za varovanje pred nepooblaščeni ali slučajnim i prenastavivami varilnih parametrov na aparatu, je s pomočjo ključnega stikala omogočeno zaklepanje vnešenih podatkov na kontrolno ploščo.

Na poziciji stikala na ključ 1 je mogoče vse funkcije in parametre nastavljati neomejeno.

Na poziciji stikala na ključ 0 pa ni mogoče spremenjati naslednjih funkcij oz. parametrov:

- Brez prilagajanja delovne točke (varilna moč) v programih 1-15.
- Brez spremenjanja vrste varjenja, načina uporabe v programih 1-15.
- Brez preklopa med varilnimi nalogami (omogočena blokada uporabe JOB-a P16).
- Brez spremenjanja posebnih parametrov (razen P10) – potreben ponovni zagon.

5.8 Posebni parametri (napredne nastavitev)

Posebni parametri (P1 do Pn) se uporabljajo za funkcije aparata po meri nastavitev uporabnika.

Fleksibilnost za optimizacijo njegovih potreb je na ta način v najvišji mogoči meri prepuščena uporabniku.

Te nastavitev se ne izvajajo neposredno na kontrolni plošči aparata, saj redno nastavljanje parametrov praviloma ni potrebno. Število posebnih parametrov za izbiranje je odvisno od v varilnem sistemu uporabljenih kontrol aparata (poglejte ustrezna standardna navodila za uporabo). Posebni parametri se lahko po potrebi spet ponastavijo nazaj na tovarniške nastavitev > jf. kapitel 5.8.2.

5.8.1 Izbera, spremjanje in shranjevanje parametrov



ENTER (vstop v meni)


- Aparat izklopite na glavnem stikal
- Tipko „Izbira parametra levo“ držite pritisnjeno in istočasno spet vklopite aparat.

NAVIGATION (premikanje po meniju)

- Parametri se izberejo z vrtenjem vrtljivega gumba „Nastavitev varilnih parametrov“.
- Nastavitev oziroma spremjanje parametrov z vrtenjem vrtljivega gumba „Korekcija dolžine varilnega obloka / Izbira programa varjenja“.

EXIT (zapustite meni)

- Pritisnete tipko „Izbira parametrov desno“ (aparat izklopite in ponovno vklopite).

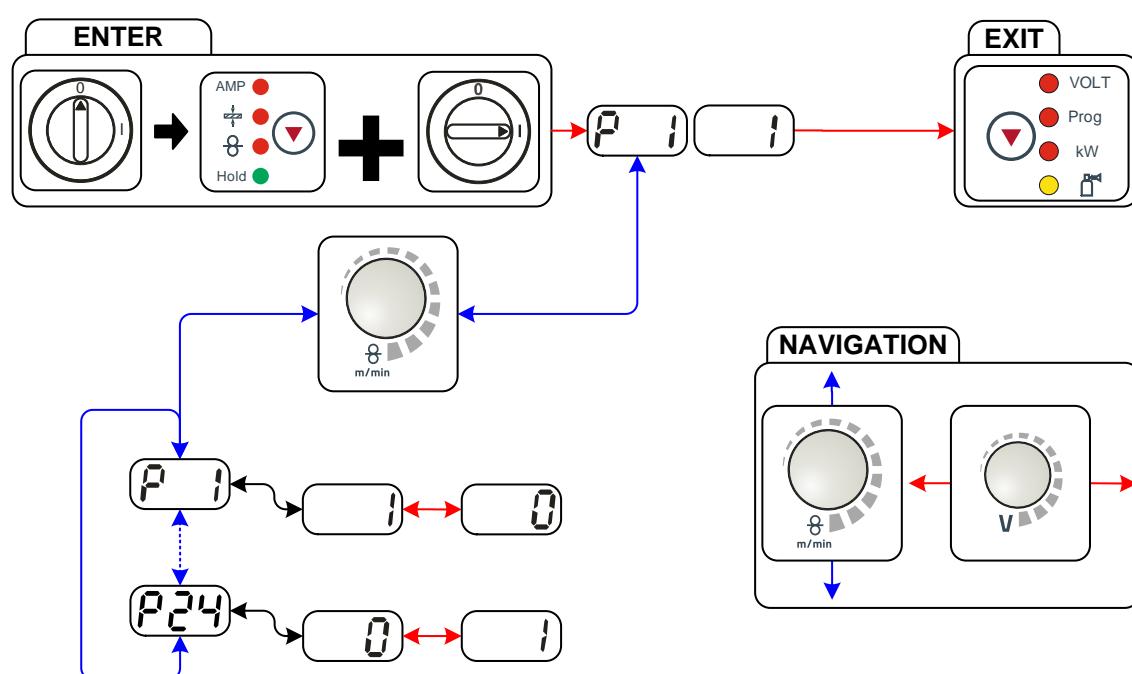

Slika 5-56

Struktura in delovanje

Posebni parametri (napredne nastavitev)



Prikaz	Nastavitev / izbira
P 1	Čas za ustavitev, odvijanje žice 0 = ----- normalno odvijanje (10 s čas za ustavitev) 1 = ----- hitro odvijanje (3 s čas za ustavitev) (tovarniško)
P 2	Program „0“ zapora 0 = ----- P0 sproščeno (privzeto) 1 = ----- P0 zaprto
P 3	Način prikaza za gorilnik gor/dol z enomestnim 7-segmentnim prikazovalnikom (par tipk) 0 = ----- običajen prikaz (tovarniška nastavitev) številke programa/varilne moči (0–9) 1 = ----- izmenični prikaz številke programa/načina varjenja
P 4	Omejitev programov Program 1 do max. 15 Privzeto: 15
P 5	Posebno zaporedje pri načinih uporabe 2-takten in 4-takten-special 0 = ----- normalno (do sedaj) 2Ts/4Ts (privzeto) 1 = ----- DV3-zaporedje za 2Ts/4Ts
P 6	Sprostitev vpogleda specialnih JOB-ov SP1-SP3 0 = ----- ni vpogleda (privzeto) 1 = ----- sprostitev vpogleda Sp1-3
P 7	Uporaba korekture, nastavitev mejnih vrednosti 0 = ----- uporaba korekture je izklopljena (privzeto) 1 = ----- uporaba korekture je vklopljena LED „glavni program (PA)“ utripa
P 8	Preklop med programi s standardnim gorilnikom 0 = ----- brez preklapljanja med programi (privzeto) 1 = ----- posebni 4-taktni 2 = ----- posebni 4-taktni-special (n-Takt aktivен)
P 9	4T in 4Ts začetek z dotikom 0 = ----- brez 4 taktnega začetka z dotikom (privzeto) 1 = ----- 4 taktni tap-start omogočen
P 10	Posamični ali dvojni način dovajanja žice 0 = ----- Posamični način (privzeto) 1 = ----- Dvojni način, ta aparat je „Master“ 2 = ----- Dvojni način, ta aparat je „Slave“
P 11	4Ts-čas pritiskanja (tap-čas) 0 = ----- tap funkcija izklopljena 1 = ----- 300 ms (privzeto) 2 = ----- 600 ms
P 12	Preklop seznamov JOB-ov 0 = ----- K nalogam usmerjen seznam JOB-ov 1 = ----- Realni seznam JOB-ov (privzeto) 2 = ----- Realni seznam JOB-ov, preklop med JOB-i se aktivira z dodatnimi komponentami
P 13	Spodnja meja daljinskega preklapljanja JOB-ov JOB-področje gorilnika POWERCONTROL2 Spodnja meja: 129 (privzeto)
P 14	Zgornja meja preklapljanja JOB-ov JOB-področje gorilnika POWERCONTROL2 Zgornja meja: 169 (privzeto)
P 15	HOLD-funkcija 0 = ----- HOLD-vrednosti niso prikazane 1 = ----- HOLD-vrednosti so prikazane (privzeto)

Prikaz	Nastavitev / izbira
P 16	Način Block-JOB 0 =-----Način Block-JOB ni aktiven (privzeto) 1 =-----Način Block-JOB je aktiven
P 17	Izbira programa s tipko standardnega gorilnika 0 =-----izbira programa onemogočena (privzeto) 1 =-----izbira programa omogočena
P 18	Preklop načina uporabe/vrste varjenja z DV-kontrolo 0 =-----preklop načina uporabe/vrste varjenja z DV-kontrolo v programu 0 (privzeto). 1 =-----preklop načina uporabe/vrste varjenja z DV-kontrolo v programuih 0-15.
P 19	Prikaz srednje vrednosti pri superPuls 0 =-----Funkcija je izklopljena. 1 =-----Funkcija je vklopljena (tovarniška nastavitev).
P 20	Prednastavitev impulznega obločnega varjenja v programu PA 0 =-----Prednastavitev impulznega obločnega varjenja v programu PA je izklopljena. 1 =-----Če so funkcije superPuls in preklop postopkov varjenja na voljo in vklopljeni, se postopek impulznega obločnega varjenja vedno izvede v glavnem programu PA (tovarniška nastavitev).
P 21	Pretvarjanje absolutne vrednosti za relativne programe Začetni program (P_{START}), sekundarni program (P_B) in končni program (P_{END}) so lahko nastavljeni po izbiri h glavnemu programu (P_A) ali absolutno. 0 =-----relativna nastavitev parametra (privzeto) 1 =-----absolutna nastavitev parametra
P 22	Elektronska regulacija količine plina, tip 1 =-----tip A (tovarniška nastavitev) 0 =-----tip B
P 23	Nastavitev programa za relativne programe 0 =-----Relativne programe je mogoče skupno nastaviti (tovarniška nastavitev). 1 =-----Relativne programe je mogoče ločeno nastaviti.
P 24	Prikaz popravka ali želene napetosti 0 =-----Prikaz popravka napetosti (tovarniška nastavitev). 1 =-----Prikaz absolutne želene napetosti.

5.8.2 Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Vsi posebni parametri, shranjeni s strani uporabnika, se ponastavijo na tovarniške nastavitve!

Oper.element	Dejanje	Rezultat
		Izklopite varilni aparat
		Pritisnete tipko in jo držite
		Vklopite varilni aparat
		Popustite tipko Počakate približno 3 s
		Varilni aparat ponovno izklopite in vklopite, s tem postanejo spremembe aktivne.

5.8.3 Podrobnosti posebnih parametrov

5.8.3.1 Čas ustavljanja odvijanje žice (P1)

Navijanje žice se začne z 1,0 m/min za 2 s, nato pa se s „funkcijo rampe“ poviša na 6,0 m/min. Čas rampe je nastavljiv med dvema območjema.

Med navijanjem žice lahko spreminjate hitrost z vrtljivim gumbom za nastavitev varilnih parametrov. Sprememba ne vpliva na čas ustavljanja.

5.8.3.2 Program „0“, sprostitev zapore programa (P2)

Program P0 (ročne nastavitev) je blokiran. Je neodvisen od nastavitev ključnega stikala, omogočeni so le načini P1 do P15.

5.8.3.3 Način prikaza Up/Down-gorilnika z nastavljenim 7-segmentnim prikazovalnikom (P3)

Običajen prikaz:

- Programskega obratovanja: Številka programa
- Gor-/dol-obratovanje: Varilna moč (0 = minimalni tok/9 = maksimalni tok)

Izmenični prikaz:

- Programskega obratovanja: Izmenjujeta se številka programa in postopek varjenja ($P = \text{impulz}/n = \text{ni impulz}$)
- Gor-/dol-obratovanje: Izmenjujeta se varilna moč (0 = minimalni tok/9 = maksimalni tok) in simbol za obratovanje gor-/dol-

5.8.3.4 Omejitev programa (P4)

S posebnim parametrom P4 je lahko izbira programov omejena.

- Nastavitev se naloži za vse JOB-e.
- Izbira programov je odvisna od pozicije preklopnega stikala „Funkcija gorilnika“ > *jf. kapitel 4.3.* Programe je mogoče preklapljaliti le, ko je pozicija stikala nastavljena na „Program“.
- Programe je mogoče preklapljaliti tudi s priključenim posebnim gorilnikom ali z daljinskim upravljalcem.
- Preklapljanje med programi z „Vrtljivi gumb, korekcija dolžine varilnega obloka / izbira programa varjenja“ > *jf. kapitel 4.4.*, je omogočeno le v primeru, če ni priključenega posebnega gorilnika ali daljinskega upravljalnika.

5.8.3.5 Posebno zaporedje pri uporabi načinov 2-taktni Special in 4-taktni Special (P5)

Pri aktiviranem posebnem poteku se začetek postopka spremeni po naslednjem postopku:

Potek 2-taktni specialni način / 4-taktni specialni način:

- Začetni program „ P_{START} “
- Glavni program „ P_A “

Potek 2-taktni specialni način / 4-taktni specialni način z aktiviranim posebnim potekom:

- Začetni program „ P_{START} “
- zmanjšan glavni program „ P_B “
- Glavni program „ P_A “

Sprostitev specialnih JOB-ov SP1 do SP3 (P6)

Serija naprav Phoenix Expert:

Nastavitev varilne naloge poteka na kontrolni plošči naprave tokovnega izvora, glejte ustreznou dokumentacijo sistema.


Po potrebi je na kontrolni plošči pogona motorja mogoče izbrati izključno vnaprej določene posebne varilne naloge SP1 = JOB 129 / SP2 = JOB130 / SP3 = JOB 131. Izbira posebnih nalog poteka z daljšim pritiskom na tipko za izbiro varilne naloge. Preklop med posebnimi nalogami poteka s kratkim pritiskom na tipko.

Preklop med JOB-i je onemogočen, če se stikalo na ključ nahaja na poziciji „0“.

Ta zapora se lahko za posebne JOB-e (SP1 - SP3) prekliče.

5.8.3.6 Vklop / Izklop korekcije (P7)

Koreksijski način se za vse JOB-e in njihove programe vklopi in izklopi istočasno. Vsakemu JOB-u je določeno koreksijsko območje za hitrost dovajanja žice (DV) in korekcijo varilne napetosti (Ucorr). Vrednost korekcije se za vsak program shranjuje ločeno. Območje korekcije lahko zajema maksimalno 30 % hitrosti dovajanja žice in +/-9,9 V varilne napetosti.

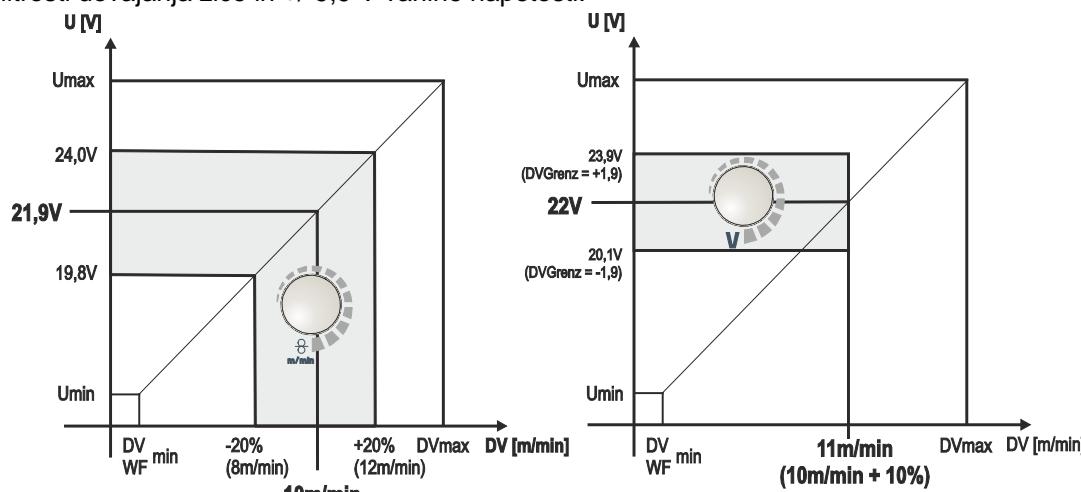

Slika 5-57

Primer za delovno točko pri korekciji:

Hitrost dovajanja žice se v programu (1 do 15) nastavi na 10,0 m/min.

Ta vrednost ustreza napetosti varjenja (U) 21,9 V. Če sedaj stikalo nastavite na vrednost "0", lahko v tem programu varite izključno s temi vrednostmi.

Če hoče varilec tudi v programskega načina izvajati korekcijo žice in napetosti, mora vklopiti koreksijski način in podati mejne vrednosti za žico in napetost.

Nastavitev mejne vrednosti korekcije = DVGrenz = 20 % / UGrenz = 1,9 V

Zdaj je mogoče hitrost dovajanja žice korigirati za okoli 20 % (8,0 do 12,0 m/min), napetost varjenja pa za okoli +/-1,9 V (3,8 V).

V navedenem primeru je hitrost dovajanja žice nastavljena na 11,0 m/min, kar ustreza napetosti varjenja 22 V.

Zdaj se lahko napetost varjenja dodatno korigira za okoli 1,9 V (20,1 V in 23,9 V).

Če se stikalo na ključ preklopi na pozicijo „1“, se vrednosti za korekcijo napetosti in hitrosti dovajanja žice ponastavijo.

Nastavitev območja korekcije:

- Vklopite (P7=1) in shranite posebni parameter „Uporaba korekcije“.
 > jf. kapitel 5.8.1
- Ključno stikalo nastavite na pozicijo „1“.
- Območje korekcije nastavite glede na naslednjo tabelo:

Struktura in delovanje

Posebni parametri (napredne nastavitev)



Oper.element	Dejanje	Rezultat	Prikaz (primeri)	
			Levo	Desno
	n x 	Tipko pritiskate tako dolgo, dokler ne sveti izključno signalna lučka „PROG“. Levo: Hitrost dovajanja žice Desno: Številka programa		
		Pritisnete tipko in jo držite cca. 4 s Levo: Aktualna mejna vrednost korekcije hitrosti dovajanja žice Desno: Aktualna mejna vrednost korekcije napetosti		
		Nastavitev mejne vrednosti korekcije hitrosti dovajanja žice		
		Nastavitev mejne vrednosti korekcije napetosti		
Po približno 5 s brez nadaljnih uporabniških posegov, se nastavljene vrednosti naložijo in prikazovalnik se preklopi nazaj na prikaz programov.				

- Stikalo na ključ znova nastavite na pozicijo „0“!


5.8.3.7 Preklop programov s tipko standardnega gorilnika (P8)

Posebni 4-takt (4-taktni potek Absolutnega programa)

- Takt 1: Steče Absolutni program 1.
- Takt 2: Absolutni program 2 steče po zagonu „tstart“.
- Takt 3: Absolutni program 3 teče dokler poteka čas „t3“. Dodatno se samodejno preklopi na Absolutni program 4.

Dodatne komponente, kot so npr. daljinski upravljalnik ali dodatni gorilnik, ne smejo biti priključene!


Preklapljanje programov na kontroli enote za dovajanje žice je izklopljeno.

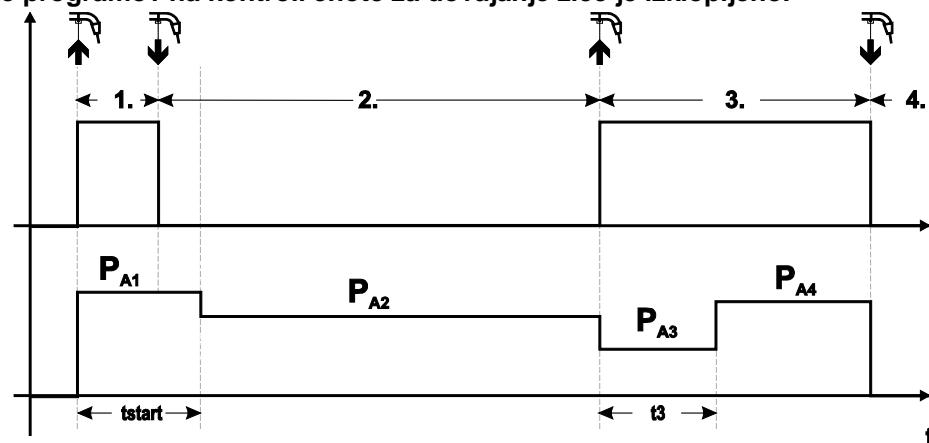

Slika 5-58

Posebni 4-takt Special (n-takt)

- Takt 1: Steče program P_{start} od P_1 .
- Takt 2: Glavni program P_{A1} steče po zagonu „tstart“. Z dotikanjem tipke gorilnika se lahko preklaplja na dodatne programe (P_{A1} do max. P_{A9}).

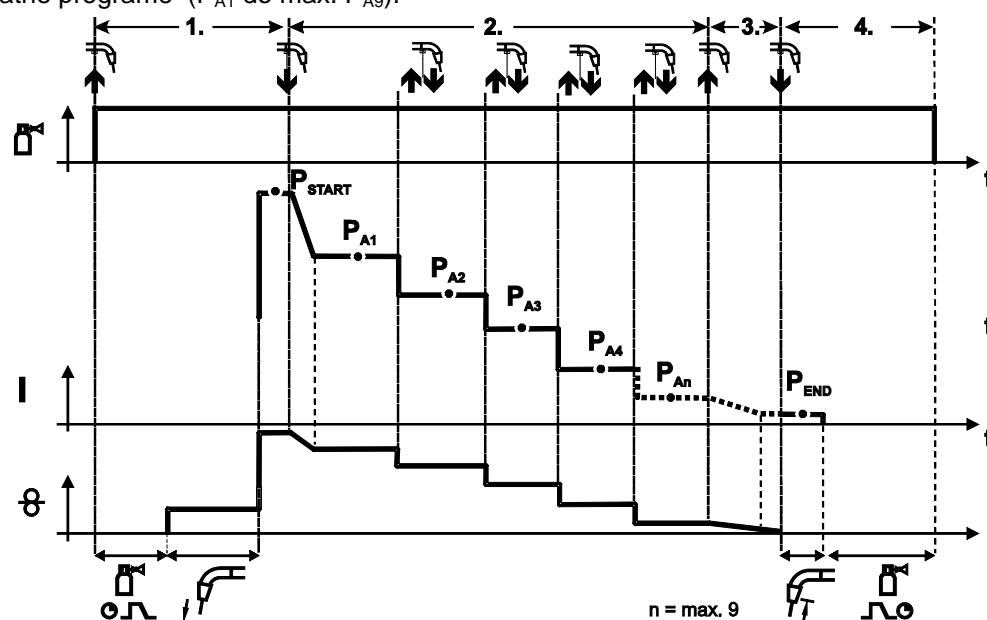

Slika 5-59

Število programov (P_{An}) ustreza številu taktov določenih pod n-takt.

1.Takt

- Tipko gorilnika pritisnete in držite.
- Steče zaščitni plin (predpihanje plina).
- Motor za dovanjanje žice teče s „hitrostjo približevanja“.
- Varilni oblok se vžge potem ko se žica dotakne varjenca.
Varilni tok teče (startni program P_{START} od P_{A1}).

2.Takt

- Popustite tipko gorilnika.
- Prehod na glavni program P_{A1} .

Prehod na glavni program P_{A1} se zgodi najhitreje po poteku nastavljenega časa t_{START} oziroma najkasneje po izpustu tipke gorilnika. S tipkanjem (kratko pritiskanje in popuščanje znotraj 0,3 s) se lahko praklaplja na naslednje programe. Omogočeni so programi P_{A1} do P_{A9} .

3.Takt

- Tipko gorilnika pritisnete in držite.
- Prehod na končni program P_{END} od P_{AN} . Potek se lahko zaustavi kadarkoli z daljšim (>0,3 s) pritiskom na tipko gorilnika. Takrat se izvede P_{END} od P_{AN} .

4.Takt

- Popustite tipko gorilnika.
- Motor za dovanjanje žice se ustavi.
- Varilni oblok zbledi po poteku nastavljenega časa odžiga žice.

5.8.3.8 4T/4Ts-začetek tipkanja (tap-začetek) (P9)

Pri tem načinu 4-taktne uporabe se z dotikanjem tipke gorilnika takoj preklopi v drugi takt, brez da bi bil potreben električni tok.

Če se postopek varjenja prekine, se lahko tipka gorilnika ponovno tapne še enkrat.

5.8.3.9 Nastavitev "Posamični ali dvojni način" (P10)

Če je sistem opremljen z dvema podajalnima enotama, potem v 7-polnem priključku (digitalni) ni dovoljeno uporabljati nobenih dodatnih komponent več! Med drugim to zadeva digitalne daljinske upravljalnike, robotske vmesnike, dokumentacijske vmesnike, gorilnike z digitalnim priključkom kontrolnega kabla, itd.

Ob posamični uporabi (P10 = 0) ne sme biti priključena nobena druga naprava za dovajanje žice!

- Povezave do druge naprave za dovajanje žice odvzemite

Ob dvojni uporabi (P10 = 1 ali 2) morata biti priključeni obe napravi za dovajanje žice in na kontrolni plošči mora nastavitev ustrezati tej vrsti uporabe!

- En pogon za dovajanje žice nastavite kot Master (P10 = 1)
- Drugi pogon za dovajanje žice nastavite kot Slave (P10 = 2)

Pogoni za dovajanje žice s stikalom na ključ (opcionalno, > jf. kapitel 5.7.2) morajo biti nastavljeni kot Master (P10 = 1).

Kot Master nastavljen pogon za dovajanje žice je aktiven po vklopu varilnega aparata. Druge razlike pri delovanju med pogoni za dovajanje žice se ne pojavljajo.

5.8.3.10 Nastavitev 4Ts-čas tipkanja (tap-čas) (P11)

Tap-čas preklapljanja med glavnim programom in zmanjšanim glavnim programom je nastavljen v treh nivojih.

- 0 = brez dotikanja
- 1 = 320 ms (privzeto)
- 2 = 640 ms

5.8.3.11 Preklop seznamov JOB-ov (P12)

Vred.	Oznaka	Razlaga
0	V nalogu usmerjen seznam JOB-ov	JOB-številke so klasificirane glede na varilno žico in glede na zaščitni plin. Pri izbiri po potrebi številke JOB-ov tudi preskočijo.
1	Realni seznam JOB-ov	JOB-številke ustrezajo dejanskim shranjenim celicam. Omogočena je izbira vsakega JOB-a, pri izbiri ne pride do preskokov shranjenih celic.
2	Realni seznam JOB-ov, aktivni preklop med JOB-i	Kot realni seznam JOB-ov. Dodatno je omogočeno preklapljanje JOB-ov z dodatnimi komponentami, kot npr z gorilnikom POWERCONTROL 2.

Ustvarjanje seznamov JOB-ov s strani uporabnika

Ustvari se medsebojno povezano shranjevalno območje, v katerem lahko med JOB-i preklapljate dodatne komponente, kot npr. gorilnik POWERCONTROL 2.

- Posebni parameter P12 nastavite na „2“.
- Stikalo „Program ali funkcija „gor/dol“ (Up/Down)“ nastavite na pozicijo „Up/Down“.
- Izberete obstoječi JOB, ki je najbliže želenemu rezultatu.
- JOB kopirate na eno ali več ciljnih JOB-številk.

Če je še vedno potrebno prilagajati JOB-parametre, ciljne JOB-e izbirate enega za drugim ter parametre prilagajate posamično.

- Posebni parameter P13 nastavite na spodnjo mejo in
- Posebni parameter P14 pa na zgornjo mejo ciljnega JOB-a.
- Stikalo „Program ali funkcija „gor/dol“ (Up/Down)“ nastavite na pozicijo „Program“.

Z dodatnimi komponentami lahko preklapljate med JOB-i v določenem območju.

Kopiranje JOB-ov, funkcija „Copy to“

Možno ciljno območje se nahaja med 129 in 169.

- Posebni parameter P12 prej nastavite na P12 = 2 ali P12 = 1!

Upravljalni element	Dejanje	Rezultat	Prikazi
 	1 x	Izbira seznama JOB	
		Izbira izvornih JOB	
-	-	Počakajte približno 3 s, da se JOB prevzame	
 	1 x	Držite tipko pritisnjeno približno 5 s	
		Kopirajte nastavitev na funkcijo ("Copy to")	
		Izbira številk ciljnih JOB	
 	1 x	Shranite JOB se kopira na novo mesto	

S ponavljanjem obeh zadnjih korakov lahko isti izvorni JOB kopirate na več ciljnih JOB.

Ko krmilnik zazna, da več kot 5 s niste storili ničesar, se povrne v prikaz parametra in postopek kopiranja se prekine.

5.8.3.12 Spodnja in zgornja meja daljinskega preklapljanja JOB-ov (P13, P14)

Najvišja oziroma najgloblja številka JOB-a, ki je lahko izbrana z dodatnimi komponentami, kot je npr. gorilnik POWERCONTROL 2.

Izogibanje naključnemu preklapljanju in neželenim ali nedefiniranim JOB-om.

5.8.3.13 Hold-funkcija (P15)**Hold-funkcija je aktivna (P15 = 1)**

- Prikazane so povprečne vrednosti nazadnje uporabljenih varilnih parametrov glavnega programa.

Hold-funkcija ni aktivna (P15 = 0)

- Prikazane so nastavljene vrednosti parametrov glavnega programa.

5.8.3.14 Delovanje Block-JOB (P16)**Naslednje dodatne komponente podpirajo Block-JOB uporabo:**

- Up/Down-gorilnik z nastavljivim 7-segmentnim prikazovalnikom (en par tipk)

Pri JOB-u 0 je aktiven vedno program 0, pri vseh naslednjih JOB-ih pa program 1

Pri tem načinu delovanja lahko z dodatnimi komponentami prikličete do 27 JOB-ov (varilnih nalog), ki so razdeljeni na 3 bloke.

Za uporabo načina delovanja JOB-ov po blokih, je potrebno opraviti naslednje nastavitev:

- Preklopno stikalo „Program ali Up/Down-funkcija“ nastavite na „Program“
- Seznam JOB-ov postavite na realni seznam JOB-ov (posebni parameter P12 = „1“)
- Aktivirajte delovanje JOB-ov po blokih (posebni parameter P16 = „1“)
- Z izbiro posebnega JOB-a 129, 130 ali 131 zamenjate v delovanje JOB-a po blokih.

Istočasna uporaba vmesnikov, kot so RINT X12, BUSINT X11, DVINT X11, ali digitalnih dodatnih komponent, kot je daljinski upravljalnik, R40 ni mogoča!

Dodelitev številk JOB-ov za prikaz na dodatnih komponentah

JOB-številka	Prikaz / Izbera na dodatni komponenti									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Special-JOB 1	129	141	142	143	144	145	146	147	148	149
Special-JOB 2	130	151	152	153	154	155	156	157	158	159
Special-JOB 3	131	161	162	163	164	165	166	167	168	169

JOB 0:

Ta JOB omogoča ročne nastavitev varilnih parametrov.

Izbira JOB-a 0 se lahko prepreči s pomočjo ključnega stikala ali preko funkcije „Program 0 zapora“ (P2).

Nastavitev ključnega stikala na pozicijo 0, oziroma posebnega parametra P2 = 0: JOB 0 zaprt.

Nastavitev ključnega stikala na pozicijo 1, oziroma posebnega parametra P2 = 1: JOB 0 izbira je omogočena.

JOB-i 1-9:

V vsakem posebnem JOB-u lahko izberete devet JOB-ov (glejte tabelo).

Nastavljene vrednosti za hitrost dovajanja žice, korekcijo varilnega obloka, dinamike, itd. morajo pri tem JOB-u biti nastavljene že prej. To lahko preprosto storite preko programske opreme PC300.Net.

Če ta programska oprema ni na voljo, lahko s funkcijo „Copy to“ („kopiraj na“) prej definirane sezname JOB-ov prekopirate v posebna območja JOB-ov. (glejte dodatna pojasnila v poglavju „Preklapljanje JOB-seznamov (P12)“)

5.8.3.15 Izbiranje programa s tipko standardnega gorilnika (P17)

Omogoča izbiro programa oziroma preklop med programi pred začetkom varjenja.

Z dotikanjem tipke gorilnika se preklaplja na naslednji program. Ko se doseže zadnji prosti program, se preklapljanje nadaljuje znova pri prvem programu.

- Prvi podani program je program 0, če ni zaklenjen.
(glejte tudi posebni parameter P2)
- Zadnji podani program je program P15.
 - če programi niso omejeni s posebnim parametrom P4 (glejte posebni parameter P4).
 - ali če za izbrani JOB programi niso omejeni z nastavijo n-Takt (glejte parameter P8).
- Začetek varjenja se začne z držanjem tipke gorilnika dlje kot 0,64 s.

Izbira programa s tipko standardnega gorilnika se lahko uporablja pri vseh načinu uporabe (2-taktni, 2-taktni-specialni, 4-taktni in 4-taktni-specialni).

Preklop načina obratovanja / varjenja preko kontrolne plošče pogona motorja (P18)

Izbira načina obratovanja (2-taktno, 4-taktno itd.) in načina varjenja (standardno MIG/MAG-varjenje/impulzno obločno MIG/MAG-varjenje) na kontrolni plošči pogona motorja ali na kontrolni plošči varilnega aparata.

- P18 = 0
 - V programu 0: Izbera načina obratovanja in načina varjenja na pogonu motorja.
 - V programu 1–15: Izbera načina obratovanja in načina varjenja na varilnem aparatu.
- P18 = 1
 - V programu 0–15: Izbera načina obratovanja in načina varjenja na pogonu motorja.

5.8.3.16 Prikaz srednje vrednosti pri superPuls (P19)

Funkcija je aktivna (P19 = 1)

- Pri superPuls je vsebuje prikaz srednjo vrednost moči programa A (P_A) in programa B (P_B) (tovarniška nastavitev).

Funkcija ni aktivna (P19 = 0)

- Pri superPuls vsebuje prikaz izključno moč programa A.

Če se pri aktivirani funkciji na zaslona aparata prikažejo samo znaki 000, gre ob tem za redko, nekompatibilno nastavitev sistema. Rešitev: izklopite posebni parameter P19.

5.8.3.17 Varjenje s pulznim varilnim oblokom v programu PA (P20)

Izklučno za aparate s pulznim postopkom varjenja.

Funkcija je aktivna (P20 = 1)

- Če so funkcije superPuls in preklop postopkov varjenja na voljo in vklopljeni, se postopek impulznega obločnega varjenja vedno izvede v glavnem programu PA (tovarniška nastavitev).

Funkcija ni aktivna (P20 = 0)

- Prednastavitev impulznega obločnega varjenja v programu PA je izklopljena.

5.8.3.18 Absolutna vrednost za relativne programe (P21)

Začetni program (P_{START}), sekundarni program (P_B) in končni program (P_{END}) so lahko nastavljeni po izbiri h glavnemu programu (P_A).

Funkcija je aktivna (P21 = 1)

- Absolutna nastavitev parametrov.

Funkcija ni aktivna (P21 = 0)

- Relativna nastavitev parametrov (privzeto).

5.8.3.19 Elektronska regulacija količine plina, tip (P22)

Aktivna izključno pri napravah z vgrajeno regulacijo količine plina (opcija tovarniška nastavitev). Nastavitev lahko spreminja izključno pooblaščeno servisno osebje (osnovna nastavitev = 1).

5.8.3.20 Nastavitev programa za relativni program (P23)

Relativne programe za začetek, zmanjšanje in konec je mogoče nastaviti skupno ali ločeno za delovne točke P0-P15. Pri skupni nastavitvi se vrednosti parametrov v nasprotju z ločeno nastavitvijo shranijo v JOB. Pri ločeni nastavitvi so vrednosti parametrov za vse naloge enake (razen tistih za posebne JOB: SP1, SP2 und SP3).

Pri nastavitvi popravka obloka z desnim vrtljivim gumbom je mogoče prikazati popravek napetosti +9,9 V (tovarniška nastavitev) ali absolutno želeno napetost.

5.9 Meni za konfiguracijo aparata

5.9.1 Izbira, spremjanje in shranjevanje parametrov

**ENTER (vstop v meni)**


- Aparat na glavnem stikalu izklopite
- Tipko „Varilni parametri“ oz. „Dušilni učinek“ (drive 4X LP) držite pritisnjeno, hkrati pa aparat znova vklopite.

NAVIGATION (navigacija po meniju)

- Parametri se izbirajo z obračanjem vrtljivega gumba „Nastavitev varilnih parametrov“.
- Nastavitev oz. spremjanje parametrov z obračanjem gumba „Korekcija dolžine varilnega obloka / Izbira varilnega programa“.

EXIT (izhod iz menija)

- Pritisnete tipko „Izbira parametrov desno“ (aparat izklopite in ponovno vklopite).

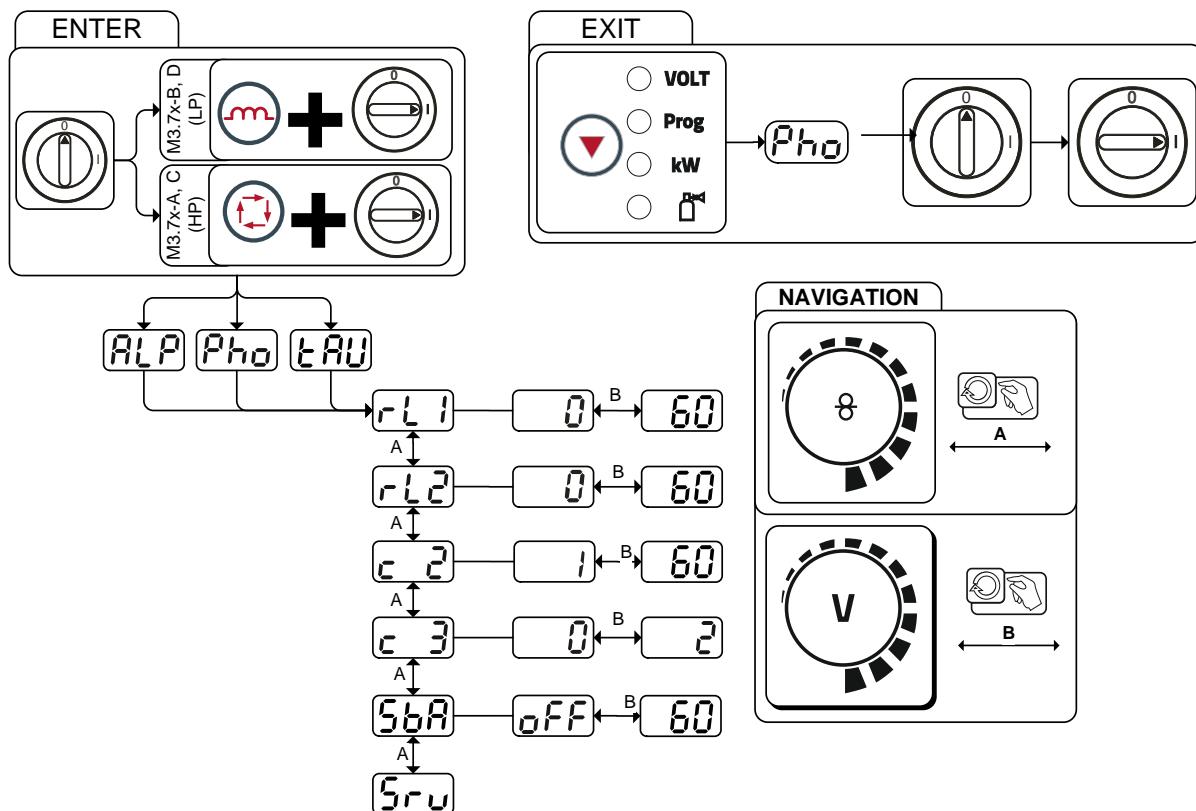


Slika 5-60

Prikaz	Nastavitev / izbira
rL1	Upornost vodnika 1 Upornost vodnika za prvi krog varilnega toka 0 mΩ - 60 mΩ (8 mΩ privzeto).
rL2	Upornost vodnika 2 Upornost vodnika za drugi tokokrog 0 mΩ - 60 mΩ (8 mΩ privzeto).
c2	Spremembe parametrov naj izvaja izključno usposobljeno servisno osebje!
c3	Spremembe parametrov naj izvaja izključno usposobljeno servisno osebje!
SbA	Funkcija prihranka energije-časovna odvisnost • ----- 5 min. - 60 min. = trajanje neaktivnosti, do katere se aktivira način za prihranek energije. • ----- off = izključen
Sru	Servisni meni Spremembe v servisnem meniju lahko opravljajo izključno pooblaščeni serviserji!

5.9.2 Prilagoditev upornosti vodnika

Vrednost upornosti vodnikov se lahko nastavi neposredno ali prilagaja preko tokovnega vira. Ob dostavi je upornost vodnika tokovnega vira nastavljena na vrednost $8\text{ m}\Omega$. Ta vrednost ustreza 5 m masnega kabla, 1,5 m paketa vmesnih cevi in 3 m cevi pri vodno hlajenem varilnem gorilniku. Pri ostalih dolžinah paketov cevi je potrebna +/- korekcija napetosti za optimizacijo varilnih lastnosti. Po ponovnem uravnovešenju upornosti vodnika se lahko vrednost korekcije napetosti znova nastavi na ničlo. Električno upornost vodnika je potrebno po vsaki menjavi dodatne komponente, kot je npr. gorilnik ali paket vmesnih cevi, znova prilagoditi.

Če se v varilnem sistemu uporablja dodatni drugi dovajalnik žice, je zanj potrebno umeriti parameter ($rL2$). Za vse ostale vrste konfiguracij zadostuje prilagoditev parametra ($rL1$).

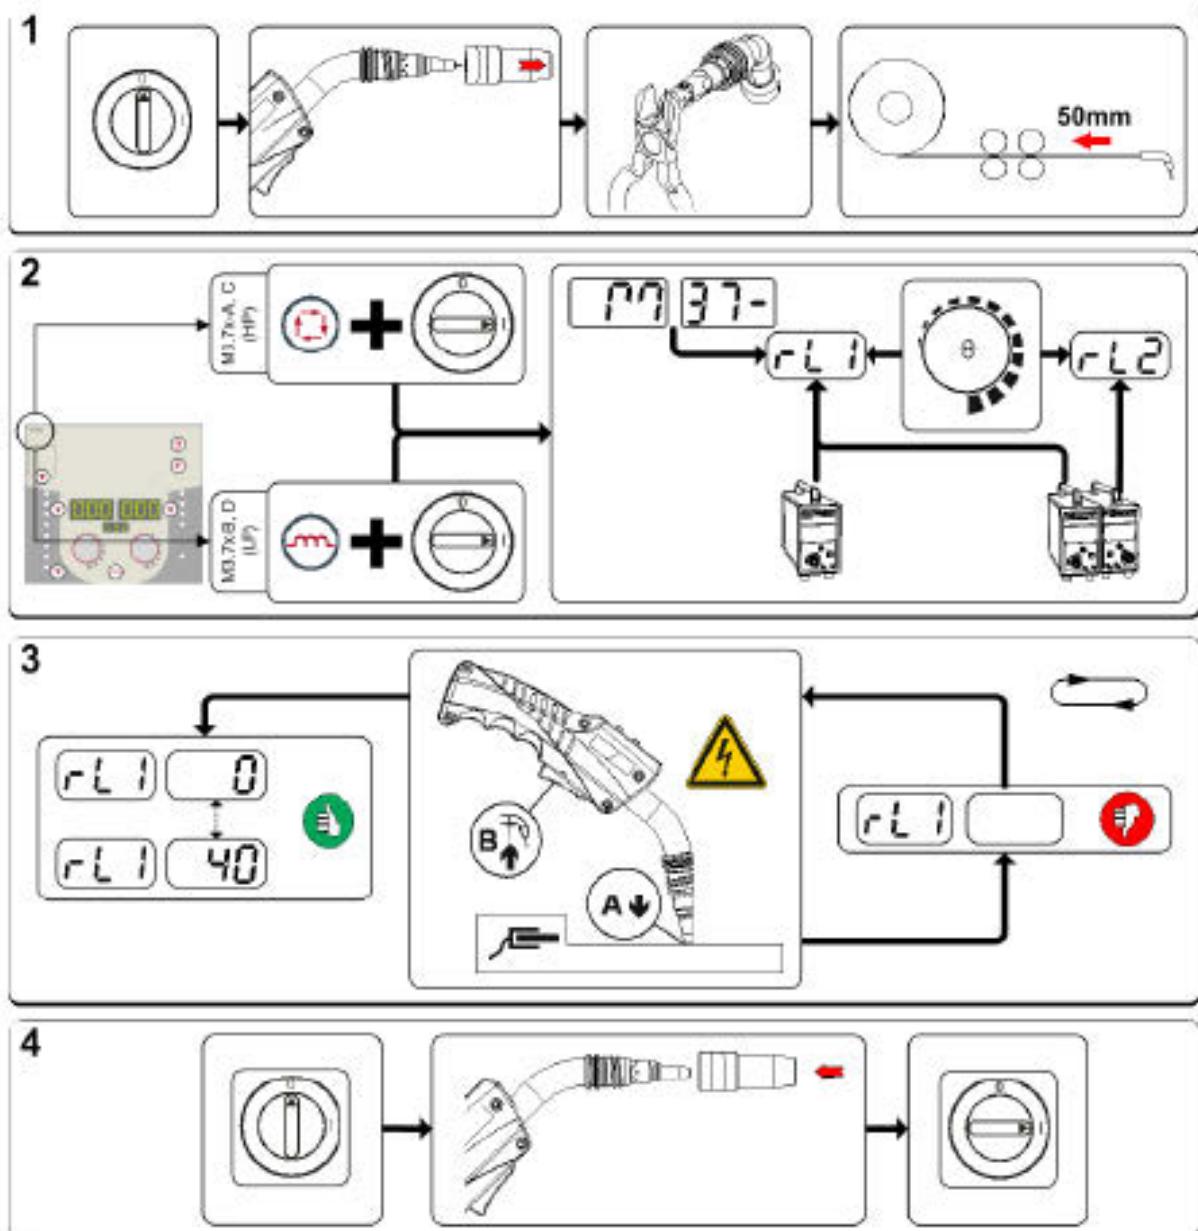

Slika 5-61

1 Priprava

- Izklopite varilni aparat.
- Odvijte plinsko šobo varilnega gorilnika.
- Odrežite varilno žico stično na kontaktni šobi.
- Povlecite varilno žico na pogonu motorja nazaj en kos (pribl. 50 mm). V kontaktni šobi ne sme biti varilne žice.

2 Konfiguracija

- Pritisnite tipko "Varilni parameter ali učinek dušenja" in hkrati vklopite varilni aparat. Spustite tipko.
 - Tipka "Varilni parameter" pri kontrolni plošči M3.7x-A in M3.7x-C
 - Tipka "Učinek dušenja" pri kontrolni plošči M3.7x-B in M3.7x-D
- Z vrtljivim gumbom "Nastavitev varilnega parametra" je zdaj mogoče izbrati ustrezni parameter. Parameter rL1 mora biti pri obeh kombinacijah naprav izravnан. Pri varilnih sistemih z drugim tokokrogom, kadar se prek enega tokovnega izvora upravlja dva pogona motorja, je treba izvesti drugo izravnavo s parametrom rL2.

3 Izravnavna/meritev

 
- Z rahlim pritiskom postavite varilni gorilnik s kontaktno šobo na čisto mesto na obdelovancu ter pritisnite in pribl. 2 s držite tipko gorilnika. Kratek čas teče kratkostični tok, s katerim je določena in prikazana nova upornost voda. Vrednost lahko znaša od 0 mΩ do 40 mΩ. Nova vrednost se takoj shrani in ne zahteva nadaljnje potrditve. Če v desnem prikazu ni nobene vrednosti, meritev ni uspela. Merjenje je treba ponoviti.

4 Vnovična vzpostavitev pripravljenosti za varjenje

- Izklopite varilni aparat.
- Znova privijte plinsko šobo varilnega gorilnika.
- Vklopite varilni aparat.
- Znova vstavite varilno žico.

5.10 Način za prihranek energije (Standby)

Način varčevanja z energijo se lahko po izbiri aktivira z daljšim pritiskom na tipko > *jf. kapitel 4.4* ali z nastavljivim parametrom v meniju za konfiguracijo aparata (časovno odvisen način varčevanja z energijo) > *jf. kapitel 5.9*.



Ob aktiviranim načinu varčevanja z energijo se na prikazovalnem zaslonu pojavi simbol vodoravne črtice.

S poljubnim pritiskom na operativni element (npr. z dotikom tipke gorilnika) se način varčevanja z energijo deaktivira in aparat se znova preklopi v stanje pripravljenosti.

6 Vzdrževanje, nega in odstranjevanje

NEVARNOST



Nestrokovno vzdrževanje in pregledi!

Napravo lahko čisti, popravlja in pregleduje samo strokovno, kvalificirano osebje!

Kvalificirana oseba je oseba, ki na podlagi izobrazbe, znanja in izkušenj pri pregledu teh naprav lahko prepozna nastale nevarnosti in morebitno posledično škodo ter sprejme ustrezne varnostne ukrepe.

- Opravite vse preglede iz naslednjega poglavja!
- Napravo znova zaženite šele po uspešnem preverjanju.



Nevarnost poškodb zaradi električnega udara!

Čistilna dela na aparatu, ki ni izključen iz omrežja, lahko vodijo do resnih poškodb!

- Aparat zanesljivo ločite od omrežja.
- Izključite omrežno stikalo!
- Počakajte 4 minute, da se kondenzatorji izpraznijo!

Popravila in vzdrževanje lahko opravljajo zgolj in samo usposobljene in pooblaščene strokovne osebe, drugače garancijska izjava ne velja. Ob vseh primerih, ki zadevajo servisne storitve, se obrnite na vašega dobavitelja, ki vam je dobavil aparat. Uveljavitev garancijskih primerov je mogoča zgolj preko vašega dobavitelja. Ob morebitni menjavi delov uporabljajte zgolj originalne nadomestne dele. Pri naročanju nadomestnih delov je potrebno navesti tip aparata, serijsko številko in številko aparata, oznako tipa in številko nadomestnega dela.

6.1 Splošno

Ta aparat ob navedenih pogojih in okolju praktično ne potrebuje vzdrževanja in zahteva le minimalno oskrbo.

Obstaja nekaj točk, ki se jih je potrebno držati, da se zagotovi pravilno delovanje varilnega aparata. K temu štejemo glede na to, kako umazano je okolje in kako dolgo neprekinjeno uporabljamo varilni aparat, tudi redno čiščenje in preverjanje, kot je opisano spodaj.

6.2 Vzdrževalna dela, intervali

6.2.1 Dnevna vzdrževalna dela

- Preverite trdnost vseh priključkov in obrabljivih delov in jih po potrebi privijte.
- Vijačne in vtične povezave priključkov ter obrabljive tele preverite in jih po potrebi privijte.
- Sprijete ostanke varjenja odstranite.
- Koleščke za pogon žice je potrebno redno čistiti (odvisno od nivoja umazanije).

6.2.1.1 Vizualni pregled

- Paket cevi in tokovne priključke preverite pred zunanjimi poškodbami in jih po potrebi zamenjajte oziroma prepustite popravilo strokovnemu osebju!
- Vklop in izklop iz omrežja
- Plinske cevi in njihovi priključni adapterji (magnetni ventil)
- Preostalo, splošno stanje

6.2.1.2 Preizkus funkcij

- Pregled pravilne namestitve koluta za žico.
- Vodi za varilni tok (preverite, če je ležišče trdno in pritrjeno-zaklenjeno)
- Varnostni elementi za plinsko jeklenko
- Nastavitev za nadzor, poročila, zaščito in posamezna mesta (preverjanje funkcij)

6.2.2 Mesečna vzdrževalna dela

6.2.2.1 Vizualni pregled

- Poškodbe na ohišju (od spredaj, zadaj in s strani)
- Transportna kolesa in njihovi varnostni elementi
- Transportni elementi (pas, dvižne osi, ročaj)
- Cevi za hladilna sredstva in njihove priključke preverite zaradi nečistoče

6.2.2.2 Preizkus funkcij

- Izbirno stikalo, kontrolne naprave, naprave za ustavitev v sili, nastavitev za zmanjševanje napetosti, signalne in nadzorne lučke
- Nadzor elementov za dovajanje žice (uvodnica, vodilna cevka) na trdnem ležišču.

6.2.3 Letno preverjanje (pregled in preizkušanje med obratovanjem)



Testiranje varilnega aprata lahko izvajajo samo pooblaščene in strokovno usposobljene osebe. Strokovno usposobljena oseba je človek, ki je na podlagi svoje izobrazbe, poznavanja aparata in izkušenj s preverjanjem kompetenten, da prepozna možno nevarnost in posledične škode s področja varilnih izvorov in lahko sprejme določene varnostne ukrepe.



Nadaljnje informacije lahko najdete v priloženi brošuri "Warranty registration" in v 'Informacije o garanciji, vzdrževanju in pregledih' na spletni strani www.ewm-group.com !

Po standardu IEC 60974-4 „Ponoven pregled in preverjanje“ je potrebno opraviti ponovni pregled. Zraven zahtev, ki so navedene v tem priročniku, je potrebno upoštevati in izpolnjevati tudi zakonodajo posamezne države.

6.3 Odstranjevanje aparata



Pravilno odstranjevanje!

Aparat vsebuje dragocene materiale, ki jih je potrebno reciklirati in elektronske sestavne dele, ki jih je potrebno odstraniti.

- Ne odvrzite jih med gospodinjske odpadke!
- Upoštevajte obvezujoče predpise o odstranjevanju odpadkov!

6.3.1 Izjava proizvajalca končnemu uporabniku

- Rabljenih električnih in elektronskih naprat ter aparatov v skladu z evropskimi predpisi (Direktiva 2002/96/EU Evropskega parlamenta in Evropskega sveta z dne 27.1.2003) se ne sme več odlagati med nesortirane komunalne odpadke, ampak se morajo odlagati ločeno. Simbol kontejnerja za smeti na kolesih opozarja na nujnost ločevanja odpadkov.

Ta aparat je potrebno odstraniti oziroma reciklirani na način, kot je predviden za to vrsto ločenih odpadkov.

- V Nemčiji zakon predvideva (Zakon o trženju, vračanju in okolju prijaznemu okolju električnih in elektronskih naprat ter aparatov z dne 16.3.2005), da je potrebno stare in dotrajane aparate odvajati ločeno med nerazvrščene odpadke. Javni organi za ravnanje z odpadki (občine) so v ta namen uredili zbirna mesta, kjer se lahko zastonj oddajo stare dotrajane naprave iz zasebnih gospodinjstev.
- Informacije o vračanju ali zbiranju stare opreme se dobijo na posamezni odgovorni mestni oziroma občinski upravi.
- EWM sodeluje v odobrenem odstranjevalnem in reciklirnem sistemu in je vpisan v registr za stare naprave (Elektroaltgeräteregister-EAR) z oznako WEEE DE 57686922.
- Zaradi tega je omogočeno vračanje stare opreme tudi partnerjem EWM po vsej Evropi.

6.4 Skladnost z zahtevami RoHS

Naše podjetje, EWM AG Mündersbach, Vam s tem potrjujemo, da vsi produkti, ki jih obsega RoHS-Direktiva, izpolnjujejo zahteve RoHS (Direktiva 2011/65/EU).

7 Odpravljanje napak

Vsi produkti so podvrženi strogi kontroli v proizvodnji in končnemu pregledu. Če se še kljub temu pojavi nekaj, kar ne deluje, preglejte aparat glede na spodaj navedene smernice. Če nobena od spodaj navedenih pomoči ne privede do ponovnega delovanja naprave, o tem obvestite pooblaščeni servis.

7.1 Seznam za odstranjevanje motenj

Osnovne zahteve za pravilno delovanje so potrebne za primerno opremljenost aparata z uporabljenim materialom in procesnim plinom!

Legenda	Simbol	Opis
	~	Napaka / Vzrok
	@	Pomoč

Napaka pri hladilni tekočini / ni pretoka hladilne tekočine

- ~ Nezadosten pretok hladilne tekočine
 - @ Preverite stanje hladilne tekočine in jo po potrebi dopolnite
- ~ Zrak v pretoku hladilne tekočine
 - @ Odzračiti je potrebno krožni tok hlajenja > *jf. kapitel 7.4*

Težave z dovajanjem žice

- ~ Kontaktna šoba je zamašena
 - @ Očistiti, nanesti razpršilo za zaščito varovalke in po potrebi zamenjati
- ~ Nastavitev zavore za kolut > *jf. kapitel 5.3.2.5*
 - @ Nastavitev pregledujte oziroma popravite
- ~ Nastavitev pritisnih enot > *jf. kapitel 5.3.2.4*
 - @ Nastavitev pregledujte oziroma popravite
- ~ Zaprti koleščki z žico
 - @ Preglejte in po potrebi zamenjajte
- ~ Motor za dovajanje žice nima oskrbe z energijo (varnostni avtomat se je zaradi preobremenitve izklopil)
 - @ Izklopljeno varovalko (zadnja stran tokovnega vira) s pritiskom na tipko nastavite nazaj
- ~ Stisnjen paket cevi
 - @ Paket cevi za gorilnik raztegnite
- ~ Šoba ali spirala za dovajanje žice sta umazani ali obrabljeni
 - @ Spiralni vodilni vložek zamenjajte; stisnjene, obrabljene ali umazane šobe zamenjajte ali očistite

Motnje delovanja

- ~ Po vklopu svetijo vse signalne lučke kontrolne plošče naprave
- ~ Po vklopu ne sveti nobena signalna lučka kontrolne plošče naprave
- ~ Ni varilne moči
 - @ Izpad faze, preverite omrežni priključek (varovalke)
- ~ Različnih parametrov ni mogoče nastaviti
 - @ Vhodna raven je zaklenjena, potrebno je izklopiti zaporo dostopa > *jf. kapitel 5.7.2*
- ~ Težave s povezavo
 - @ Naredite povezavo s kontrolnim kablom oziroma ga preverite na pravilni instalaciji.
- ~ Slabe povezave varilnega toka
 - @ Tokovne priključke pritrdite pri gorilniku in/ali pri obdelovanem kosu
 - @ Tokovni kontakt pravilno privijte

7.2 Javljanje napak



Napaka na varilnem aparatu se na prikazovalniku kontrolne plošče pokaže kot koda napake (glejte tabelo).

Pri napaki aparata je enota za moč izklopljena.

Prikaz možnih napačnih števil je odvisen od različice aparata (vmesniki / funkcije).

- Napake na aparatu je potrebno zabeležiti in jih po potrebi podati serviserjem.
- Če se hkrati pojavi več napak, se bodo prikazale ena za drugo.

Napaka	Kategorija			Mogoč vzrok	Pomoč
	a)	b)	c)		
Error 1 (Ov.Vol)	-	-	x	Prenapetost omrežja	Preverite omrežno napetost in izravnajte omrežno napetost varilnega aparata
Error 2 (Un.Vol)	-	-	x	Prenizka napetost omrežja	
Error 3 (Temp)	x	-	-	Pregrevanje aparata	Ohladite aparat (stikalo nastavite na „1“)
Error 4 (Water)	x	x	-	Premalo hladilnega sredstva	Napolnite hladilno tekočino Puščanje hladilne tekočine > Popravite mesto puščanja in napolnite hladilno tekočino Črpalka za hladilno tekočino ne deluje > Preverite samodejni izklop hladilne naprave
Error 5 (Wi.Spe)	x	-	-	Napaka pogona za dovajanje žice, taho-napaka	Preverite pogon za dovajanje žice Tahogenerator ne oddaja signala, M3.51 napaka > obvestite servis
Error 6 (gas)	x	-	-	Napaka pri zaščitnem plinu	Preverite oskrbo z zaščitnim plinom (aparati z možnostjo nadzora plina)
Error 7 (Se.Vol)	-	-	x	Sekundarna prenapetost	Napaka inverterja > obvestite servis
Error 8 (no PE)	-	-	x	Priključek za ozemljitev varilne žice in ozemljitvenega kabla	Povezavo med varilno žico in ohišjem oz. ozemljenim objektom ločite
Error 9 (fast stop)	x	-	-	Hitri izklop Sprožitev BUSINT X11 ali RINT X12	Odstranite napako na robotu
Error 10 (no arc)	-	x	-	Prekinitev varilnega obloka Sprožitev BUSINT X11 ali RINT X12	Preverite dovajanje žice
Error 11 (no ign)	-	x	-	Napaka vžiga po 5 s Sprožitev BUSINT X11 ali RINT X12	Preverite dovajanje žice
Error 14 (no DV)	-	x	-	Sistem za dovajanje žice ni prepoznan. Krmilni kabel ni priključen.	Preverite kabelske povezave
				Ob uporabi večih pogonov za dovajanje žice ni bila dodeljena pravilna označevalna številka.	Preverite označevalno številko
Error 15 (DV2?)	-	x	-	Dovajalnik žice 2 ni prepoznan. Krmilni kabel ni priključen.	Preverite kabelske povezave.
Error 16 (VRD)	-	-	x	VRD (napaka napetosti odprtih sponk).	Obvestite servis.

Napaka	Kategorija			Mogoč vzrok	Pomoč
	a)	b)	c)		
Error 17 (WF. Ov.)	-	x	x	Pogon za dovajanje žice- Odkrit previsok tok	Preverite dovajanje žice
Error 18 (WF. Sl.)	-	x	x	Ni signala tahogeneratorja druge enote za pogon žice (Slave-pogon)	Preverite povezavo in še posebej tahogenerator druge enote za pogon žice (Slave-pogon).
Error 56 (no Pha)	-	-	x	Izpad omrežne faze	Preverite omrežno napetost
Error 59 (Unit?)	-	-	x	Naprava ni združljiva	Preverite uporabo naprave > <i>jf. kapitel 3.1</i>

Legenda kategorij (napako ponastavite)

- a) Javljanje napake izgine, ko je napaka odpravljena.
- b) Javljanje napake se lahko ponastavi s pritiskom na tipko:

Kontrola aparata	Tipka
RC1 / RC2	
Expert	
CarExpert / Progress (M3.11)	
alpha Q / Concept / Basic / Basic S / Synergic / Synergic S / Progress (M3.71) / Picomig 305	Ni omogočeno

- c) Javljanje napake se lahko ponastavi z golj z izklopom in ponovnim vklopom aparata.
Napaka zaščitnega plina (Err 6) se lahko ponastavi s pritiskom na "Tipka varilni parametri".


7.3 Ponastavitev JOB-ov (varilnih nalog) na privzete tovarniške nastavitev

Vsi parametri, ki so bili shranjeni s strani uporabnikov, se zamenjajo s privzetimi tovarniškimi nastavtvami!



Pri seriji aparatov Phoenix Expert poteka ponastavitev opravil JOB na tovarniške nastaviteve izključno na kontrolni plošči naprave tokovnega izvora; glejte ustrezeno dokumentacijo sistema.

7.3.1 Ponastavitev posameznega JOB-a

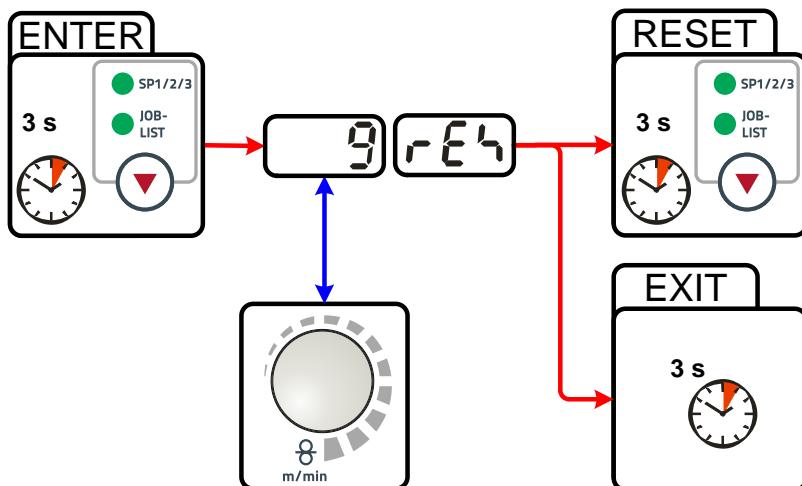


Slika 7-1

Prikaz	Nastavitev / izbira
	RESET (vrnitev na tovarniške nastaviteve) RESET se izvede po potrditvi ukaza. Meni se, če niso izvedene nobene spremembe, po 3 sekundah zapre.
	Številka JOB-a (primer) Prikazan JOB bo po potrditvi spremenjen nazaj na tovarniške nastaviteve. Meni se, če se ne zgodi nobena sprememba, zapre po 3 sekundah.

7.3.2 Ponastavitev vseh JOB-ov


Ponastavijo se JOB-i 1-128 + 170-256.

JOB-i 129-169, ki so nastavljeni po meri uporabnika, se ohranijo.

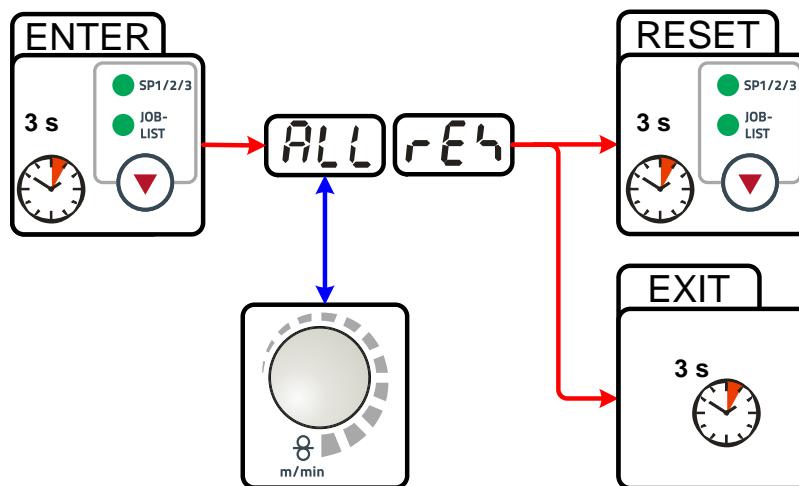

Slika 7-2

 Prikaz



Nastavitev / izbira

RESET (vrnитеv na tovarniške nastavitev)


RESET se izvede po potrditvi ukaza.

Meni se, če niso izvedene nobene spremembe, po 3 sekundah zapre.

7.4 Prezračevanje hladilnega sistema

Posoda za hladilno tekočino in hitre spojke za pretok in povratni tok hladilne tekočine so priložene samo pri aparatih z vodnim hlajenjem.

Za prezračevanje hladilnega sistema uporabite vedno modri priključek hladilnega sredstva, ki leži čim bolj globoko v hladilnem sistemu (blizu posode za hladilno tekočino)!

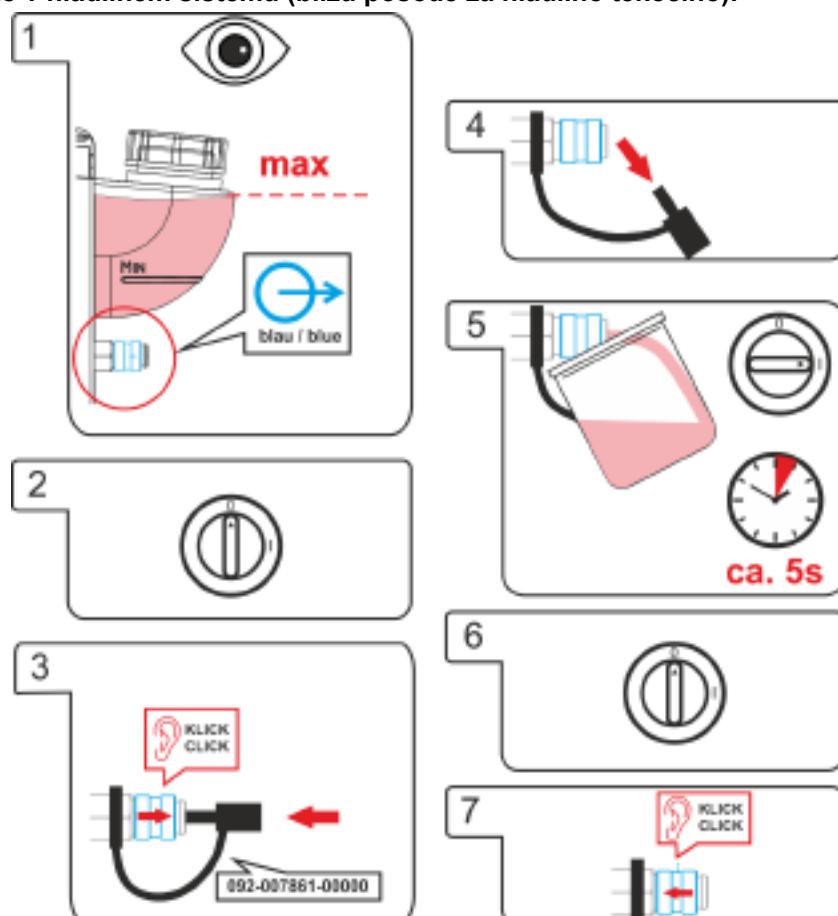

Slika 7-3

8 Tehnični podatki

Podatki o zmogljivostih in garanciji veljajo zgolj ob uporabi originalnih nadomestnih in rezervnih delov!

8.1 drive 4X

Napajanje z napetostjo	42 VAC
Maksimalen varilni tok pri 60 % ED	550 A
Maksimalen varilni tok pri 100 % ED	430 A
Hitrost žice	0,5 m/min do 25 m/min
Tovarniška oprema valjčkov	1,2 mm (za jekleno žico)
Pogon	4-valjčni (37 mm)
Premer kolutov žice	standardni koluti žice do 300 mm
Priključek gorilnika	Euro konektor gorilnika
Vrsta zaščite	IP 23
Temperatura okolice	-25 °C do +40 °C
Mere D x Š x V v mm	660 x 280 x 380
Teža	15 kg
Razred EMC	A
Izdelano po standardu	IEC 60974-1, -5, -10 CE

9 Dodatna oprema

Dodatne komponente, ki vplivajo na rezultat varjenja, kot so gorilnik, masni kabel, držalo za elektrode ali paket vmesnih cevi, lahko dobite pri vašem pooblaščenem dobavitelju.

9.1 Splošni dodatki

Tip	Oznaka	Številka artikla
DMDIN TN 200B AR/MIX 35L	Reducirni ventil, manometer	094-000009-00000
AK300	Košarasti kolut za žico K300	094-001803-00001
HOSE BRIDGE UNI	Cevni most	092-007843-00000
SPL	Šilček za plastično vodnico	094-010427-00000
HC PL	Rezalnik za cevke	094-016585-00000

9.2 Daljinski upravljalnik / Priključni kabel in podaljšek

9.2.1 Priključek 7-polni

Tip	Oznaka	Številka artikla
R40 7POL	Daljinski upravljalnik 10 programov	090-008088-00000
R50 7POL	Daljinski upravljalnik, vse funkcije varilnega aparata so nastavljive na delovnem mestu	090-008776-00000
FRV 7POL 0.5 m	Podaljšek – priključek	092-000201-00004
FRV 7POL 1 m	Priključek-podaljšek kabla	092-000201-00002
FRV 7POL 5 m	Podaljšek – priključek	092-000201-00003
FRV 7POL 10 m	Podaljšek - priključek	092-000201-00000
FRV 7POL 20 m	Podaljšek - priključek	092-000201-00001
FRV 7POL 25M	Podaljšek – priključek	092-000201-00007

9.2.2 19-polni priključek

Tip	Oznaka	Številka artikla
R10 19POL	Daljinski upravljalnik	090-008087-00502
RG10 19POL 5M	Daljinski upravljalnik, nastavitev hitrosti dovajanja žice, korekcija napetosti varjenja	090-008108-00000
R20 19POL	Daljinski upravljalnik preklop programov	090-008263-00000
RA5 19POL 5M	Priključni kabel, npr. za daljinski upravljalnik	092-001470-00005
RA10 19POL 10m	Priključni kabel, npr. za daljinski upravljalnik	092-001470-00010
RA20 19POL 20m	Priključni kabel, npr. za daljinski upravljalnik	092-001470-00020
RV5M19 19POL 5M	Podaljšek	092-000857-00000
RV5M19 19POL 10M	Podaljšek	092-000857-00010
RV5M19 19POL 15M	Podaljšek	092-000857-00015
RV5M19 19POL 20M	Podaljšek	092-000857-00020

9.3 Možnosti

Tip	Oznaka	Številka artikla
ON GK drive 4X	Drsniki iz kovine za drive 4X in drive 4 Basic	092-003030-00000
ON WAK drive 4X	Montažni kolesni komplet za drive 4X	092-002844-00000
ON PS EXT drive 4X	Komplet za opremljanje: Podaljšek vrtljivega trna, sprejemni nastavek za drive 4X / drive 4 Basic s kolesnim kompletom ON WAK	092-002871-00000
ON RFAK drive 4X	Gumijaste nogice za drive 4X	092-002845-00000
ON CC drive 4X	Prozoren pokrov za zaščito celotne kontrolne plošče za drive 4X in drive 4 Basic	092-002834-00000
ON TS drive 4X	Ročaj gorilnika za drive 4X	092-002836-00000
ON CMF drive 4X	Transportno uho za drive 4X	092-002833-00000
ON TCC drive 4X	Pokrov transportnega drsnika za drive 4X	092-002835-00000
ON CONNECTOR drive 4X	Priključek za transport žice na boben	092-002842-00000

10 Obrabljeni deli

PREVIDNO



Garancijska izjava proizvajalca se ne nanaša na škodo zaradi tretjih komponent!

- Uporabljajte izključno sistemskie komponente in dele (viri električnega toka, gorilnik, držalo elektrod, daljinsko upravljanje, nadomestne dele in potrošni material, itd.) iz našega dobavnega programa!
- Dodatne komponente priklopite na priključke in spoje zaklepajte samo pri izklopljenem viru električnega toka!

10.1 Kolesa za dovajanje žice

10.1.1 Kolesa za dovajanje žice za jekleno žico

Tip	Oznaka	Številka artikla
FE 4R 0.6 MM/0.023 INCH LIGHT PINK	Set pogonskih koleščkov, 37 mm, 4 koleščki, V-utor za jeklo, kaljeno jeklo in spajkan material	092-002770-00006
FE 4R 0.8 MM/0.03 INCH WHITE	Set pogonskih koleščkov, 37 mm, 4 koleščki, V-utor za jeklo, kaljeno jeklo in spajkan material	092-002770-00008
FE 4R 1,0 MM/0.04 INCH BLUE	Set pogonskih koleščkov, 37 mm, 4 koleščki, V-utor za jeklo, kaljeno jeklo in spajkan material	092-002770-00010
FE 4R 1.2 MM/0.045 INCH RED	Set pogonskih koleščkov, 37 mm, 4 koleščki, V-utor za jeklo, kaljeno jeklo in spajkan material	092-002770-00012
FE 4R 1.4 MM/0.052 INCH GREEN	Set pogonskih koleščkov, 37 mm, 4 koleščki, V-utor za jeklo, kaljeno jeklo in spajkan material	092-002770-00014
FE 4R 1.6 MM/0.06 INCH BLACK	Set pogonskih koleščkov, 37 mm, 4 koleščki, V-utor za jeklo, kaljeno jeklo in spajkan material	092-002770-00016
FE 4R 2.0 MM/0.08 INCH GREY	Set pogonskih koleščkov, 37 mm, 4 koleščki, V-utor za jeklo, kaljeno jeklo in spajkan material	092-002770-00020
FE 4R 2.4 MM/0.095 INCH BROWN	Set pogonskih koleščkov, 37 mm, 4 koleščki, V-utor za jeklo, kaljeno jeklo in spajkan material	092-002770-00024
FE 4R 2.8 MM/0.11 INCH LIGHT GREEN	Set pogonskih koleščkov, 37 mm, 4 koleščki, V-utor za jeklo, kaljeno jeklo in spajkan material	092-002770-00028
FE 4R 3.2 MM/0.12 INCH VIOLET	Set pogonskih koleščkov, 37 mm, 4 koleščki, V-utor za jeklo, kaljeno jeklo in spajkan material	092-002770-00032

10.1.2 Kolesa za dovajanje aluminijaste žice

Tip	Oznaka	Številka artikla
AL 4R 0.8 MM/0.03 INCH WHITE	Set pogonskih koleščkov, 37 mm, za aluminij	092-002771-00008
AL 4R 1.0 MM/0.04 INCH BLUE	Set pogonskih koleščkov, 37 mm, za aluminij	092-002771-00010
AL 4R 1.2 MM/0.045 INCH RED	Set pogonskih koleščkov, 37 mm, za aluminij	092-002771-00012
AL 4R 1.6 MM/0.06 INCH BLACK	Set pogonskih koleščkov, 37 mm, za aluminij	092-002771-00016
AL 4R 2.0 MM/0.08 INCH GREY/YELLOW	Set pogonskih koleščkov, 37 mm, za aluminij	092-002771-00020
AL 4R 2.4 MM/0.095 INCH BROWN/YELLOW	Set pogonskih koleščkov, 37 mm, za aluminij	092-002771-00024
AL 4R 2.8 MM/0.110 INCH LIGHT GREEN/YELLOW	Set pogonskih koleščkov, 37 mm, za aluminij	092-002771-00028
AL 4R 3.2 MM/0.125 INCH VIOLET/YELLOW	Set pogonskih koleščkov, 37 mm, za aluminij	092-002771-00032

10.1.3 Kolesa za dovajanje polnjene žice

Tip	Oznaka	Številka artikla
FUEL 4R 0.8 MM/0.03 INCH WHITE/ORANGE	Set pogonskih koleščkov, 37 mm, 4 koleščki, V-utor/obrobljen za polnjeno žico	092-002848-00008
FUEL 4R 1.0 MM/0.04 INCH BLUE/ORANGE	Set pogonskih koleščkov, 37 mm, 4 koleščki, V-utor/obrobljen za polnjeno žico	092-002848-00010
FUEL 4R 1.2 MM/0.045 INCH RED/ORANGE	Set pogonskih koleščkov, 37 mm, 4 koleščki, V-utor/obrobljen za polnjeno žico	092-002848-00012
FUEL 4R 1.4 MM/0.052 INCH GREEN/ORANGE	Set pogonskih koleščkov, 37 mm, 4 koleščki, V-utor/obrobljen za polnjeno žico	092-002848-00014
FUEL 4R 1.6 MM/0.06 INCH BLACK/ORANGE	Set pogonskih koleščkov, 37 mm, 4 koleščki, V-utor/obrobljen za polnjeno žico	092-002848-00016
FUEL 4R 2.0 MM/0.08 INCH GREY/ORANGE	Set pogonskih koleščkov, 37 mm, 4 koleščki, V-utor/obrobljen za polnjeno žico	092-002848-00020
FUEL 4R 2.4 MM/0.095 INCH BROWN/ORANGE	Set pogonskih koleščkov, 37 mm, 4 koleščki, V-utor/obrobljen za polnjeno žico	092-002848-00024

10.1.4 Dovajanje žice

Tip	Oznaka	Številka artikla
SET DRAHTFUERUNG	Set za dovajanje žice	092-002774-00000
ON WF 2,0-3,2MM EFEED	Dodatna oprema, opcija: Dovajanje žice 2,0-3,2 mm, eFeed-pogon	092-019404-00000
SET IG 4x4 1.6mm BL	Set dovajalnih nastavkov	092-002780-00000
GUIDE TUBE L105	Vodilna cevka	094-006051-00000
CAPTUB L108 D1,6	Vodilna cevka	094-006634-00000
CAPTUB L105 D2,0/2,4	Vodilna cevka	094-021470-00000

11 Dodatek A

11.1 JOB-List

WPQR											
Streckenenergie energy per unit length		$E = \frac{P}{V_s}$									
000 kW : cm / sec = kJ/cm kW : mm / sec = kJ/mm											
Massivdraht Solidwire											
			%	Inch	.030	.040					
Material			%	mm	0,8	1,0					
			%	mm	1,2	1,6					
Job-Nr.											
SG2/3 G3/4 Si1		CO ₂ -100 / C1	1	3	4	5					
CrNi		Ar-82/CO ₂ -18 M21	6	8	9	10					
CrNi		Ar-90/CO ₂ -10 M20	11	13	14	15					
CrNi		316 / 1.4576	26	27	28	29					
CrNi		307 / 1.4370	30	31	32	33					
CrNi		308 / 1.4316	34	35	36	37					
CrNi		316 / 1.4430	38	39	40	41					
CrNi		Duplex 2209 / 1.4462	42	43	44	45					
CrNi		Ar-He-CO ₂	46	47	48	49					
NiCr		Ar-70/He-30 / I3	271	272							
NiCr		Ar-He-CO ₂ Ar-He-H ₂ -CO ₂	275	276							
CuSi		Ar-100 / I1	98	99	100	101					
CuAl		Ar-100 / I1	106	107	108	109					
CuSi Lötan / Brazing		Ar-100 / I1	114	115	116	117					
CuAl Lötan / Brazing		Ar-97,5/CO ₂ -2,5 M12	110	111	112	113					
AlMg		Ar-100 / I1	122	123	124	125					
AlMg		Ar-70/He-30 / I3	74	75	76	77					
AISI		Ar-70/He-30 / I3	78	79	80	81					
AISI		Ar-100 / I1	82	83	84	85					
AI99		Ar-70/He-30 / I3	86	87	88	89					
AI99		Ar-100 / I1	90	91	92	93					
AI99		Ar-70/He-30 / I3	94	95	96	97					
Fülldraht Flux-Cored											
			%	Inch	.030	.040					
Material			%	mm	0,8	1,0					
			%	mm	1,2	1,6					
Job-Nr.											
G3Si1 / G4Si1 Metal		Ar-82/CO ₂ -21 M21	235	237	238	239					
G3Si1 / G4Si1 Rutile / Basic		Ar-82/CO ₂ -21 M21	240	242	243	244					
CrNi Metal		CO ₂ -100 / C1		260	261						
CrNi Rutile / Basic		Ar-97,5/CO ₂ -2,5 M12		229	230						
		Ar-82/CO ₂ -21 M21		233	234						
		CO ₂ -100 / C1		212	213						
coldArc® coldArc puls®											
			%	Inch	.030	.040					
Material			%	mm	0,8	1,0					
			%	mm	1,2	1,6					
Job-Nr.											
SG2/3 G3/4 Si1		CO ₂ -100 / C1	182	184	185						
CrNi		Ar-82/CO ₂ -18 M21	191	193	194						
AlMg		Ar-100 / I1	50	51	52						
AISI		Ar-100 / I1	55	56							
AI99		Ar-100 / I1	63	64							
CuSi Lötan / Brazing		Ar-100 / I1	66	67	68						
CuAl Lötan / Brazing		Ar-100 / I1	70	71	72						
AISI Lötan / Brazing		Ar-100 / I1	197	198							
ZnAl Lötan / Brazing		Ar-100 / I1	201	202							
AISI St / Al		Ar-100 / I1	224	225							
ZnAl St / Al		Ar-100 / I1	220	221							
forceArc® forceArc puls®											
			%	Inch	.030	.040					
Material			%	mm	0,8	1,0					
			%	mm	1,2	1,6					
Job-Nr.											
SG2/3 G3/4 Si1		Ar-90/CO ₂ -10 M20	190	254	255	256					
CrNi		Ar-82/CO ₂ -18 M21	189	179	180	181					
AlMg		Ar-97,5/CO ₂ -2,5 M12	251	252	253						
AISI		Ar-100 / I1	247	248							
AI99		Ar-100 / I1	249	250							
		Ar-100 / I1	245	246							
rootArc® rootArc puls®											
			%	Inch	.030	.040					
Material			%	mm	0,8	1,0					
			%	mm	1,2	1,6					
Job-Nr.											
SG2/3 G3/4 Si1		CO ₂ -100 / C1	204	205							
		Ar-82/CO ₂ -18 M21	206	207							
additional											
SP1											
SP2											
SP3											
GMAW non synergic <8m / min											
187											
GMAW non synergic >8m / min											
188											
Fugen / gouging											
126											
WIG / TIG											
127											
E-Hand / MMA											
128											
pipeSolution®											
			%	Inch	.030	.040					
Material			%	mm	0,8	1,0					
			%	mm	1,2	1,6					
Job-Nr.											
SG2/3 G3/4 Si1		CO ₂ -100 / C1			171	172					
		Ar-82/CO ₂ -18 M21			173	174					
Stahl											
Edelstahl											
Aluminium											

only for alpha Q puls

Slika 11-1

12 Dodatek B

12.1 Pregled pisarn EWM

Headquarters

EWM AG

Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach · Germany
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -244
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

Technology centre

EWM AG

Forststraße 7-13
56271 Mündersbach · Germany
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -144
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com



Production, Sales and Service

EWM AG

Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach · Germany
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -244
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

EWM HIGH TECHNOLOGY (Kunshan) Ltd.
10 Yuanshan Road, Kunshan · New & Hi-tech Industry Development Zone
Kunshan City · Jiangsu · Post code 215300 · People's Republic of China
Tel: +86 512 57867-188 · Fax: -182
www.ewm.cn · info@ewm.cn · info@ewm-group.cn

EWM HIGHTEC WELDING s.r.o.

9. května 718 / 31
407 53 Jílové · Czech Republic
Tel: +420 412 358-551 · Fax: -504
www.ewm-jirikov.cz · info@ewm-jirikov.cz

Sales and Service Germany

EWM AG

Sales and Technology Centre
Grünauer Fenn 4
14712 Rathenow · Tel: +49 3385 49402-0 · Fax: -20
www.ewm-rathenow.de · info@ewm-rathenow.de

EWM AG

Rudolf-Winkel-Straße 7-9
37079 Göttingen · Tel: +49 551-3070713-0 · Fax: -20
www.ewm-goettingen.de · info@ewm-goettingen.de

EWM AG

Sachsstraße 28
50259 Pulheim · Tel: +49 2234 697-047 · Fax: -048
www.ewm-pulheim.de · info@ewm-pulheim.de

EWM AG

August-Horch-Straße 13a
56070 Koblenz · Tel: +49 261 963754-0 · Fax: -10
www.ewm-koblenz.de · info@ewm-koblenz.de

EWM AG

Eiserfelder Straße 300
57080 Siegen · Tel: +49 271 3878103-0 · Fax: -9
www.ewm-siegen.de · info@ewm-siegen.de

Sales and Service International

EWM HIGH TECHNOLOGY (Kunshan) Ltd.

10 Yuanshan Road, Kunshan · New & Hi-tech Industry Development Zone
Kunshan City · Jiangsu · Post code 215300 · People's Republic of China
Tel: +86 512 57867-188 · Fax: -182
www.ewm.cn · info@ewm.cn · info@ewm-group.cn

EWM HIGHTEC WELDING GmbH

Wiesenstraße 27b
4812 Pölsdorf · Austria · Tel: +43 7612 778 02-0 · Fax: -20
www.ewm-austria.at · info@ewm-austria.at

EWM HIGHTEC WELDING UK Ltd.

Unit 2B Coopies Way · Coopies Lane Industrial Estate
Morpet · Northumberland · NE61 6JN · Great Britain
Tel: +44 1670 505875 · Fax: -514305
www.ewm-morpet.co.uk · info@ewm-morpet.co.uk

EWM HIGHTEC WELDING Sales s.r.o. / Prodejná a poradenské centrum

Týřová 2106
256 01 Benešov u Prahy · Czech Republic
Tel: +420 317 729-517 · Fax: -712
www.ewm-benesov.cz · info@ewm-benesov.cz

Liaison office Turkey

EWM AG Türkiye İrtibat Bürosu
İkitelli OSB Mah. · Marmara Sanayi Sitesi P Blok Apt. No: 44
Küçükçekmece / İstanbul Türkiye
Tel: +90 212 494 32 19
www.ewm-istanbul.com.tr · info@ewm-istanbul.com.tr

Plants

Branches

Liaison office

More than 400 EWM sales partners worldwide