



Zařízení na předtahování drátů

Drive XQ

099-005570-EW512

Dbejte na dodatkové systémové dokumenty!

29.08.2019

Register now
and benefit!
Jetzt Registrieren
und Profitieren!

www.ewm-group.com



Všeobecné pokyny

VÝSTRAHA



Přečtěte si návod k obsluze!

Návod k obsluze vás seznámí s bezpečným zacházením s výrobky.

- Přečtěte si a dodržujte návod k obsluze všech systémových komponent, zejména bezpečnostní a výstražné pokyny!
- Dodržujte předpisy bezpečnosti práce a ustanovení specifická pro vaši zemi!
- Návod k obsluze uchovávejte na místě nasazení přístroje.
- Bezpečnostní a výstražné štítky na přístroji informují o možných nebezpečích. Musí být stále znatelné a čitelné.
- Přístroj je vyroben podle současného stavu techniky a pravidel, popř. norem a může být provozován, udržován a opravován jen kvalifikovanými osobami.
- Technické změny podmíněné dalším vývojem přístrojové techniky mohou vést k různemu chování při svařování.

S otázkami k instalaci, uvedení do provozu, provozu a specifikům v místě a účelu použití se obracejte na vašeho prodejce nebo na náš zákaznický servis na čísle +49 2680 181-0.

Seznam autorizovaných prodejců najdete na stránkách

www.ewm-group.com/en/specialist-dealers.

Ručení v souvislosti s provozem tohoto zařízení je omezeno výhradně na jeho funkci. Jakékoli další ručení jakéhokoliv druhu je výslově vyloučeno. Toto vyloučení ručení je uživatelem uznáno při uvádění zařízení do provozu.

Dodržování tohoto návodu, ani podmínky a metody při instalaci, provozu, používání a údržbě přístroje nemohou být výrobcem kontrolovaný.

Neodborné provedení instalace může vést k věcným škodám a následkem toho i k ohrožení osob. Proto nepřejímáme žádnou odpovědnost a ručení za ztráty, škody nebo náklady, které plynou z chybné instalace, nesprávného provozu a chybného používání a údržby, nebo s nimi jakýmkoli způsobem souvisejí.

© EWM AG

Dr. Günter-Henle-Straße 8

56271 Mündersbach, Německo

Tel.: +49 2680 181-0, Fax: -244

E-mail: info@ewm-group.com

www.ewm-group.com

Autorské právo k tomuto dokumentu zůstává výrobcí.

Rozmnožování, i částečné, pouze s písemným souhlasem.

Obsah tohoto dokumentu byl důkladně prozkoumán, zkонтролován a zpracován, přesto zůstávají vyhrazeny změny, chyby a omyley.

1 Obsah

| | |
|---|-----------|
| 1 Obsah | 3 |
| 2 Pro Vaši bezpečnost | 5 |
| 2.1 Pokyny k používání tohoto návodu k obsluze | 5 |
| 2.2 Vysvětlení symbolů | 6 |
| 2.3 Část souhrnné dokumentace | 7 |
| 3 Použití k určenému účelu | 8 |
| 3.1 Oblast použití | 8 |
| 3.2 Použití a provoz výhradně s následujícími přístroji | 8 |
| 3.3 Související platné podklady | 9 |
| 3.3.1 Záruka | 9 |
| 3.3.2 Prohlášení o shodě | 9 |
| 3.3.3 Servisní podklady (náhradní díly a schémata zapojení) | 9 |
| 3.3.4 Kalibrace / validace | 9 |
| 4 Popis přístroje - rychlý přehled | 10 |
| 4.1 Pohled zepředu / pohled z pravé strany | 10 |
| 4.2 Pohled ze zadu / pohled z levého boku | 12 |
| 5 Konstrukce a funkce | 14 |
| 5.1 Přeprava a instalace | 14 |
| 5.1.1 Okolní podmínky | 14 |
| 5.1.1.1 Za provozu | 14 |
| 5.1.1.2 Přeprava a skladování | 15 |
| 5.1.2 Chlazení svařovacího hořáku | 15 |
| 5.1.2.1 Přípustné chladicí prostředky pro hořáky | 15 |
| 5.1.2.2 Maximální délka svazku hadic | 16 |
| 5.1.3 Pokyny k instalaci vedení svařovacího proudu | 17 |
| 5.1.4 Bludné svařovací proudy | 18 |
| 5.2 Připojení svazku propojovacích hadic | 19 |
| 5.2.1 Tažné odlehčení svazku propojovacích hadic | 20 |
| 5.2.2 Zablokovat odlehčení tahu | 20 |
| 5.2.3 Zásobení ochranným plynem | 20 |
| 5.2.4 Přípojka redukčního ventilu | 21 |
| 5.2.5 Testování plynu – nastavení množství ochranného plynu | 21 |
| 5.2.6 Ochranná klapka, řídicí jednotka přístroje | 22 |
| 5.3 Svařování MIG/MAG | 23 |
| 5.3.1 Konfekcionování vedení drátu | 23 |
| 5.3.2 Připojení svařovacího hořáku | 24 |
| 5.3.3 Posuv drátu | 25 |
| 5.3.3.1 Vsazení cívky s drátem | 26 |
| 5.3.3.2 Výměna kladek podavače drátu | 27 |
| 5.3.3.3 Zavedení drátové elektrody | 29 |
| 5.3.3.4 Seřízení brzdy cívky | 30 |
| 5.3.4 Standardní hořák MIG/MAG | 31 |
| 5.3.5 MIG/MAG Speciální hořáky | 31 |
| 5.3.5.1 Přepínání mezi Push/Pull a vloženým pohonem | 31 |
| 5.3.6 Volba svařovacího úkolu | 31 |
| 5.4 TIG svařování | 32 |
| 5.4.1 Připojení svařovacího hořáku | 32 |
| 5.4.2 Volba svařovacího úkolu | 32 |
| 5.5 Ruční svařování elektrodou | 33 |
| 5.5.1 Volba svařovacího úkolu | 33 |
| 5.6 Dálkový ovladač | 33 |
| 5.7 Řízení přístupu | 33 |
| 5.8 Rozhraní pro automatizaci | 33 |
| 5.8.1 Připojovací zdířka dálkového ovladače 19pólová | 34 |
| 6 Údržba, péče a likvidace | 35 |
| 6.1 Všeobecně | 35 |
| 6.1.1 Čištění | 35 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 6.1.2 | Lapač nečistot..... | 35 |
| 6.2 | Údržbové práce, intervaly | 36 |
| 6.2.1 | Denní údržba | 36 |
| 6.2.2 | Měsíční údržba | 36 |
| 6.2.3 | Každoroční zkouška (inspekce a zkouška za provozu)..... | 36 |
| 6.3 | Odborná likvidace přístroje | 37 |
| 7 | Odstraňování poruch | 38 |
| 7.1 | Hlášení chyb (proudový zdroj) | 38 |
| 7.2 | Výstražná hlášení..... | 41 |
| 7.3 | Kontrolní seznam pro odstranění chyb | 42 |
| 7.4 | Odvzdušnění okruhu chladicího prostředku..... | 43 |
| 8 | Technická data..... | 44 |
| 8.1 | Drive XQ..... | 44 |
| 9 | Příslušenství | 45 |
| 9.1 | Všeobecné příslušenství | 45 |
| 9.2 | Dálkový ovladač, 7pólový..... | 45 |
| 9.2.1 | Prodlužovací kabel | 45 |
| 9.3 | Dálkový ovladač, 19pólový..... | 45 |
| 9.3.1 | Přívodní kabel..... | 45 |
| 9.3.2 | Prodlužovací kabel | 45 |
| 9.4 | Opce..... | 46 |
| 10 | Opotřebitelné díly | 47 |
| 10.1 | Kladky pro posuv drátu | 47 |
| 10.1.1 | Kladky pro ocel drátů | 47 |
| 10.1.2 | Kladky pro hliník drátů | 47 |
| 10.1.3 | Kladky pro posuv výplňových drátů | 48 |
| 10.1.4 | Vedení drátu | 48 |
| 11 | Dodatek | 49 |
| 11.1 | Najít prodejce | 49 |

2 Pro Vaši bezpečnost

2.1 Pokyny k používání tohoto návodu k obsluze

⚠ NEBEZPEČÍ

Pracovní a provozní postupy, které je nutno přesně dodržet k vyloučení bezprostředně hrozících těžkých úrazů nebo usmrcení osob.

- Bezpečnostní upozornění obsahuje ve svém nadpisu signálové slovo „NEBEZPEČÍ“ s obecným výstražným symbolem.
- Kromě toho je nebezpečí zvýrazněno symbolem na okraji stránky.

⚠ VÝSTRAHA

Pracovní nebo provozní postupy, které je nutno přesně dodržet k vyloučení bezprostředně hrozících těžkých úrazů nebo usmrcení osob.

- Bezpečnostní pokyn obsahuje ve svém nadpisu signální slovo „VÝSTRAHA“ s obecným výstražným symbolem.
- Kromě toho je nebezpečí zvýrazněno symbolem na okraji stránky.

⚠ POZOR

Pracovní a provozní postupy, které je nutno přesně dodržet k vyloučení možných lehkých úrazů osob.

- Bezpečnostní pokyn obsahuje ve svém nadpisu návští „POZOR“ s obecným výstražným symbolem.
- Nebezpečí je zvýrazněno pikrogramem na okraji stránky.



Technické zvláštnosti, které musí mít uživatel na zřeteli, nemá-li dojít k poškození majetku nebo zařízení.

Pokyny pro jednání a výčty, které Vám krok za krokem určují, co je v dané situaci nutno učinit, poznáte dle odrážek např.:

- Zdířku vedení svařovacího proudu zasuňte do příslušného protikusu a zajistěte.


2.2 Vysvětlení symbolů

| Symbol | Popis | Symbol | Popis |
|--------|--|--------|----------------------------------|
| | Věnujte pozornost technickým zvláštnostem | | Stisknout a pustit (dotknout se) |
| | Vypnutí přístroje | | Pustit |
| | Zapnutí přístroje | | Stisknout a přidržet |
| | Chybně/neplatné | | Zapnout |
| | Správně/platné | | Otačet |
| | Vstup | | Nastavitelná číselná hodnota |
| | Navigace | | Kontrolka svítí zeleně |
| | Výstup | | Kontrolka bliká zeleně |
| | Znázornění času (příklad: 4 s čekat/tisknout) | | Kontrolka svítí červeně |
| | Přerušení v zobrazení nabídky (možnost dalších nastavení) | | Kontrolka bliká červeně |
| | Nástroj není nutný/nepoužívat | | |
| | Nástroj je nutný/použít | | |

2.3 Část souhrnné dokumentace

Tento návod k obsluze je součástí souhrnné dokumentace a je platný pouze ve spojení se všemi dílčími dokumenty! Přečtěte si a dodržujte návody k obsluze všech systémových komponent, zejména bezpečnostní pokyny!

Obrázek zobrazuje obecný příklad svařovacího systému.

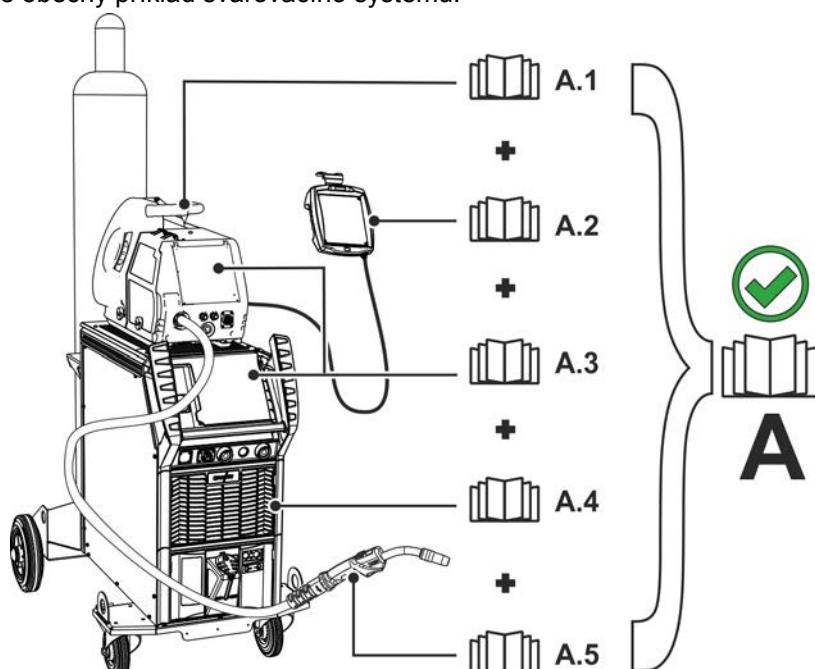

Obrázek 2-1

Obrázek zobrazuje obecný příklad svařovacího systému.

| Poz. | Dokumentace |
|------|-----------------------|
| A.1 | Posuv drátu |
| A.2 | Dálkový ovladač |
| A.3 | Řízení |
| A.4 | Proudový zdroj |
| A.5 | Svařovací hořák |
| A | Kompletní dokumentace |

3 Použití k určenému účelu

VÝSTRAHA



Nebezpečí v důsledku neúčelového použití!

Přístroj je vyroben podle současného stavu techniky a pravidel, popř. norem pro použití v průmyslu a řemesle. Je určen pouze pro metody svařování uvedené na typovém štítku. V případě neúčelového použití může od přístroje hrozit nebezpečí pro osoby, zvířata a věcné škody. Za všechny z toho vyplývající škody se nepřejímá žádné ručení!

- Přístroj používat výhradně úcelově a použeným, odborným personálem!
- Na přístroji neprovádět žádné neodborné změny nebo přestavby!

3.1 Oblast použití

Posuv drátu k podávání svařovacích drátových elektrod k obloukovému svařování v ochranné atmosféře.

3.2 Použití a provoz výhradně s následujícími přístroji

Pro provoz zařízení pro posuv drátu je třeba odpovídající proudový zdroj (součást systému)!

S tímto přístrojem můžete kombinovat následující systémové součásti:

- Titan XQ 350 - 600 puls D
- Titan XQ 350 - 600 puls 2DV

3.3 Související platné podklady

3.3.1 Záruka

Další informace jsou uvedeny v přiložené brožuře „Warranty registration“ a v našich informacích týkajících se záruk, údržby a kontroly na adresu www.ewm-group.com!

3.3.2 Prohlášení o shodě

Označený výrobek odpovídá svou koncepcí a konstrukcí směrnicím EU:



- Směrnice nízkého napětí (LVD)
- Směrnice elektromagnetické kompatibility (EMC)
- Restriction of Hazardous Substance (RoHS)

V případě neoprávněných změn, neodborných oprav, nedodržení lhůt k „zařízení pro obloukové svařování – kontrola a zkoušení v provozu“ anebo nepovolených modifikací, které nejsou výslovně autorizovány výrobcem, zaniká platnost tohoto prohlášení. Ke každému výrobku je přiloženo originální specifické prohlášení o shodě.

3.3.3 Servisní podklady (náhradní díly a schémata zapojení)

VÝSTRAHA



Neodborné opravy a modifikace jsou zakázány!

K zabránění úrazům a poškození přístroje, smí přístroj opravovat resp. modifikovat pouze kvalifikované, oprávněné osoby!

V případě neoprávněných zásahů zaniká záruka!

- Případnou opravou pověřte oprávněné osoby (vycvičený servisní personál)!

Originály schémat zapojení jsou přiložené k přístroji.



Náhradní díly je možné získat u oprávněných smluvních prodejců.

3.3.4 Kalibrace / validace

Tímto se prohlašuje, že tento výrobek byl odzkoušen dle platných norem IEC/EN 60974, ISO/EN 17662, EN 50504 pomocí kalibrovaných měřicích prostředků a dodržuje povolené tolerance. Doporučený interval kalibrace: 12 měsíců.

4 Popis přístroje - rychlý přehled


4.1 Pohled zepředu / pohled z pravé strany

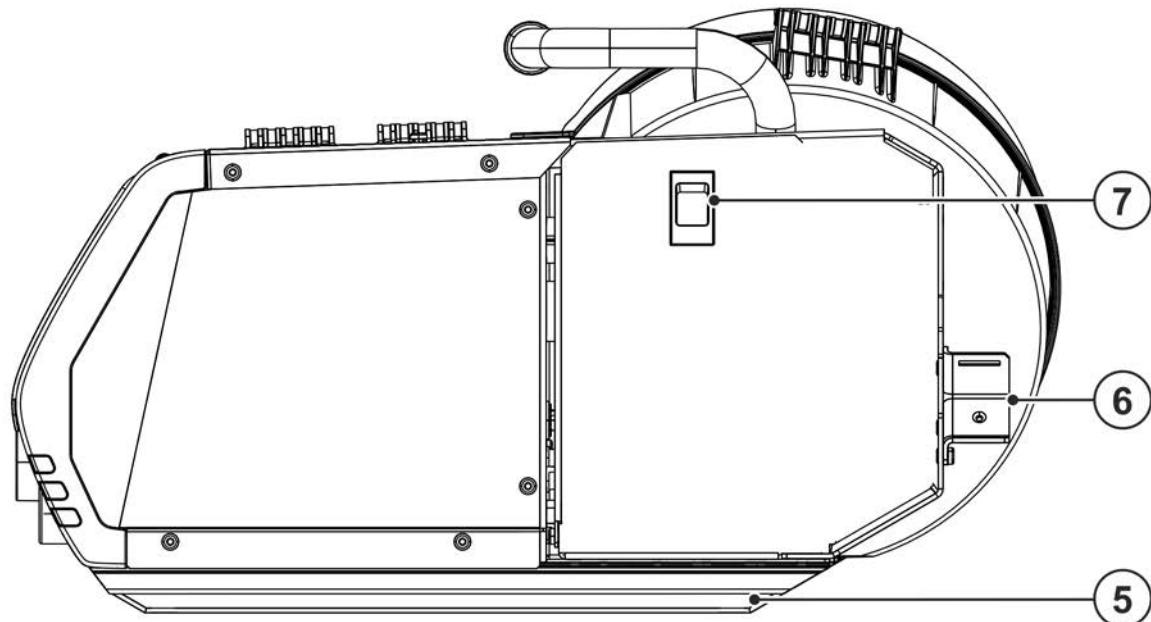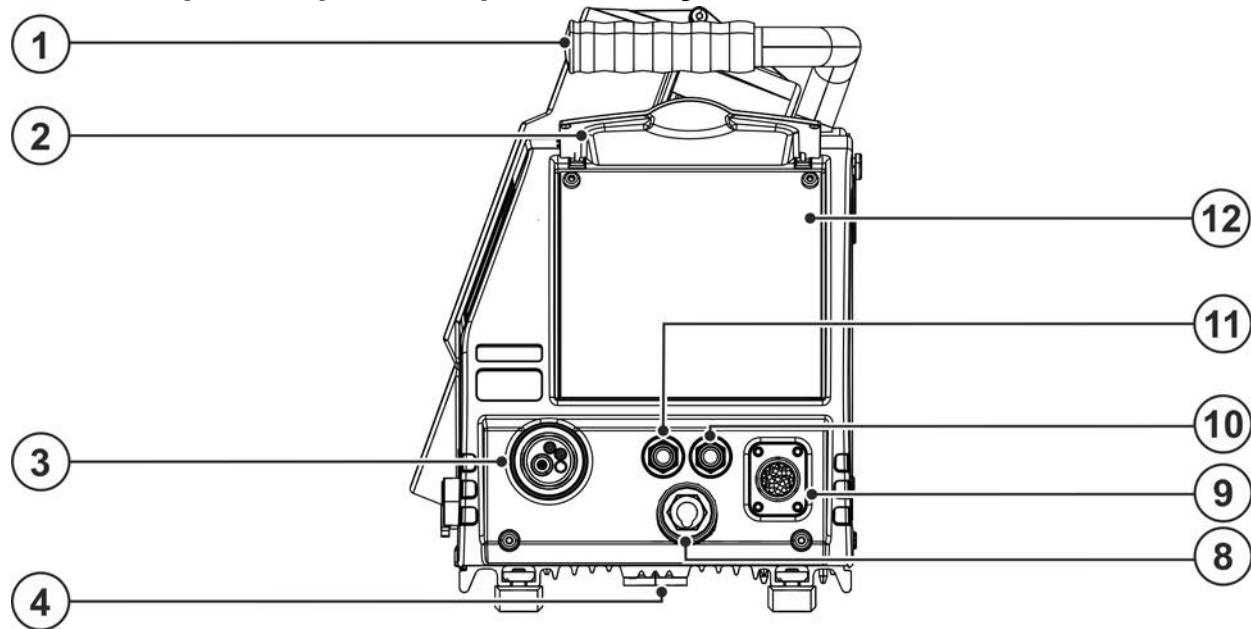

Obrázek 4-1

| Pol. | Symbol | Popis |
|------|--------|--|
| 1 | | Přepravní držadlo |
| 2 | | Ochranná klapka, řídicí jednotka přístroje > viz kapitola 5.2.6 |
| 3 | | Přípojka svařovacího hořáku (centrální přípojka Euro nebo Dinse) Integrované kontakty pro svařovací proud, ochranný plyn a hořák |
| 4 | | Bod uchycení otočný trn Posuv drátu se nasazuje tímto bodem uchycení na otočný trn proudového zdroje, aby bylo umožněno horizontální vychýlení přístroje. |
| 5 | | Kluzné lišty |
| 6 | | Tažné odlehčení svazku propojovacích hadic > viz kapitola 5.2.1 |
| 7 | | Šoupátkový uzávěr, blokování ochranné klapky |
| 8 | | Přípojná zdířka svařovacího proudu (v závislosti na variantě) Elektrický potenciál při svařování u přípojky svařovacího hořáku k ručnímu svařování obalenou elektrodou nebo při drážkování |
| 9 | | Zdířka připoje 19 pólův (analogová) Pro připojení analogových komponent příslušenství (dálkový ovladač, ovládací vedení hořáku, atd.) |
| 10 | | Potrubní rychlospojka (červená) zpětný tok chladiva |
| 11 | | Potrubní rychlospojka (modrá) přívod chladiva |
| 12 | | Řízení přístroje – viz příslušný návod k obsluze „Řízení“ |

4.2 Pohled ze zadu / pohled z levého boku

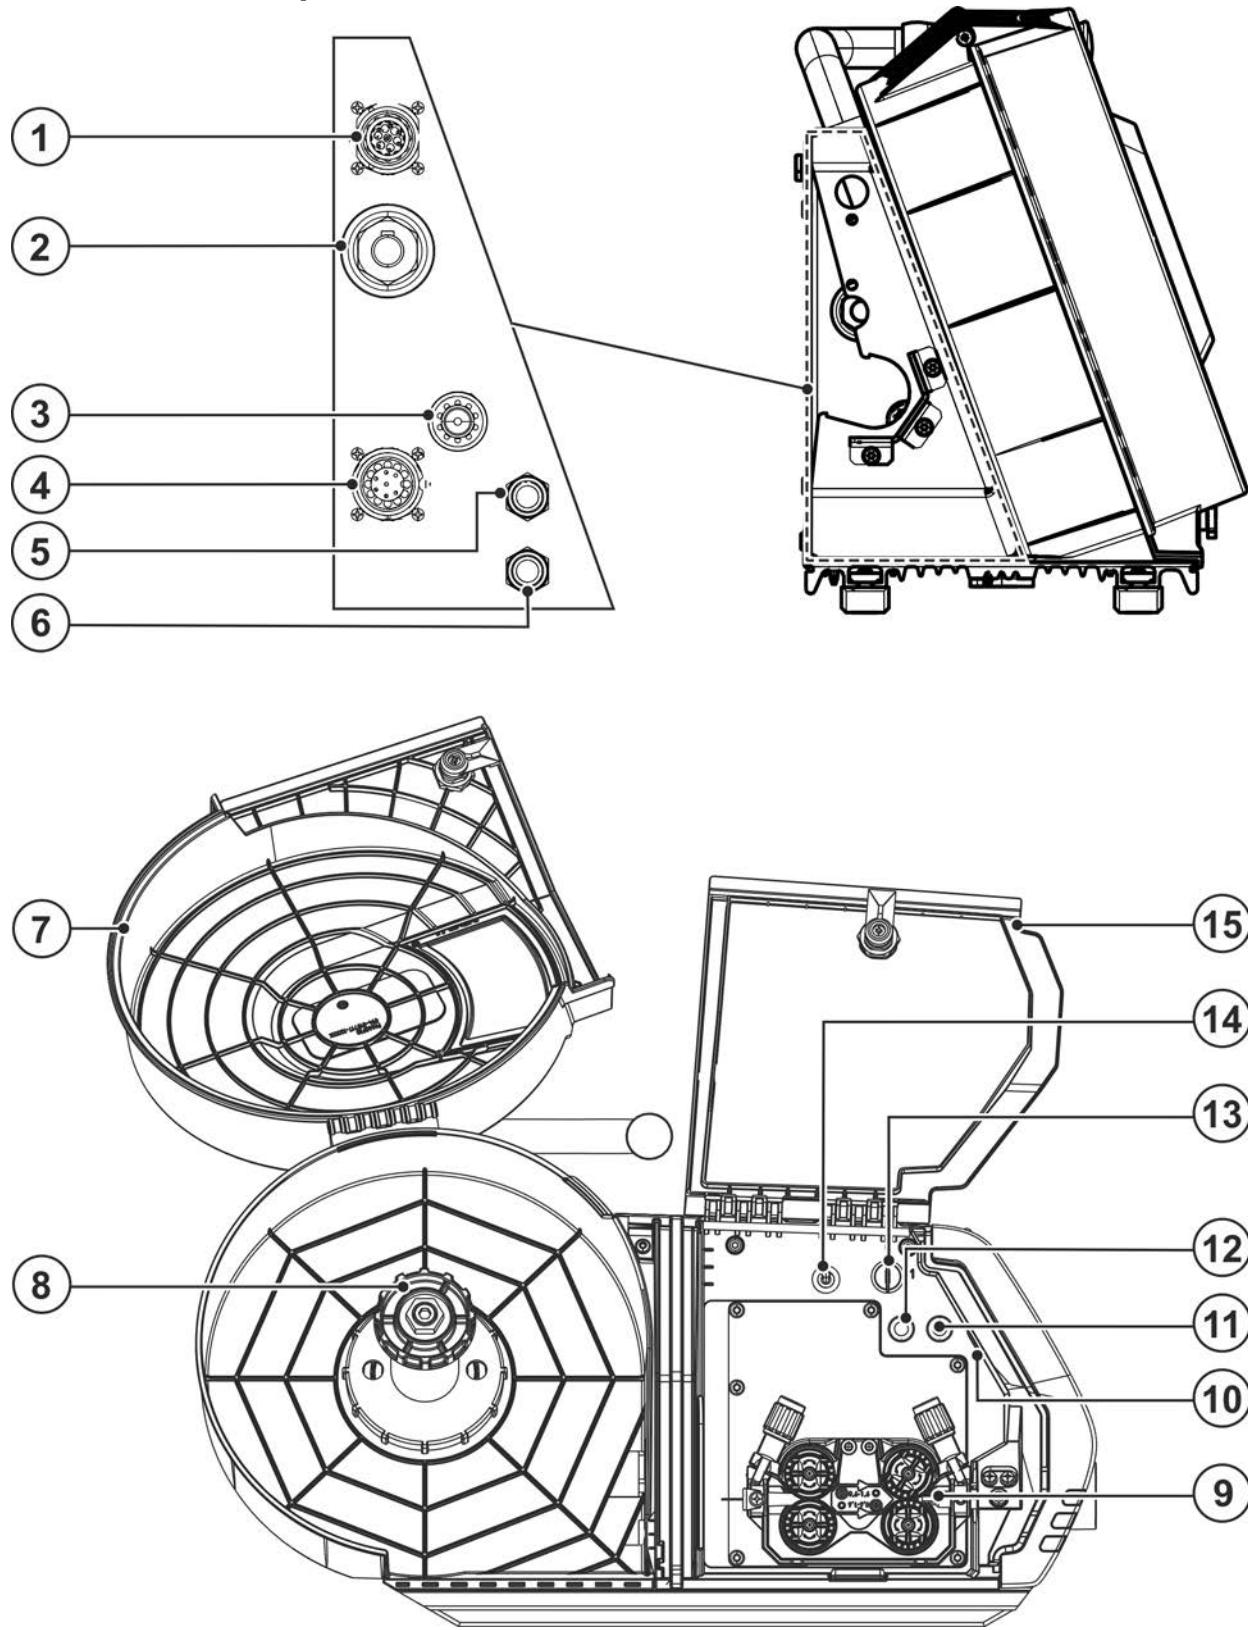

Obrázek 4-2

| Pol. | Symbol | Popis |
|------|--------|--|
| 1 | | 7pólová připojovací zdířka (digitální) K připojení digitálního příslušenství (dálkového ovladače apod.) |
| 2 | | Přípojná zástrčka svařovacího proudu ze zdroje svařovacího proudu Připojení svařovacího proudu mezi zdrojem svařovacího proudu a podavačem drátu |
| 3 | | Přípojka ochranného plynu (vstup) Připojovací vsuvka G $\frac{1}{4}$ " |
| 4 | | Kabelová koncovka (14pólová) Řídicí vedení zařízení pro posuv drátu |
| 5 | | Potrubní rychlospojka (červená) zpětný tok chladiva |
| 6 | | Potrubní rychlospojka (modrá) přívod chladiva |
| 7 | | Ochranné víčko cívky drátů |
| 8 | | Upevnění cívky drátu |
| 9 | | Jednotka pro posuv drátu |
| 10 | | Osvětlení, vnitřní prostor Osvětlení je zhasnuto v režimu úspory energie a v režimu ručního svařování obalenou elektrodou a při svařování WIG. |
| 11 | | Tlačítko testování plynu / proplach svazku hadic > viz kapitola 5.2.3 |
| 12 | | Tlačítko navlékání drátu Zavádění drátové elektrody bez napětí a plynu skrze svazek hadic až ke svařovacímu hořáku. |
| 13 | | Klíčový přepínač na ochranu proti neoprávněnému použití > viz kapitola 5.7 1 ----- změna umožněna 0 ----- změna znemožněna |
| 14 | | Přepínač funkce svařovacího hořáku (je třeba speciální svařovací hořák) --- Plynulé nastavení svařovacího výkonu --- Přepnutí programů nebo JOB (úkolů) |
| 15 | | Ochranný kryt, posuv drátu Na vnitřní straně krytu je uveden přehled svařovacích úkolů (JOB-List) pro příslušné řady svařovacích přístrojů. |

5 Konstrukce a funkce

⚠️ VÝSTRAHA



Nebezpečí poranění elektrickým napětím!

Dotknutí se dílů proudového napájení, např. přípojek proudu, může být životu nebezpečné!

- Mějte na zřeteli bezpečnostní upozornění na prvních stránkách návodu k obsluze! Zprovoznění mohou provádět výhradně osoby, které mají odpovídající znalosti o zacházení s proudovými zdroji!
- Spojovací vedení nebo vedení proudu připojujte u vypnutého přístroje!

⚠️ POZOR



Ohrožení elektrickým proudem!

Pokud střídavě svařujete s použitím různých metod a pokud zůstávají oba svařovací hořáky a držáky elektrod připojeny k přístroji, je ve všech vodičích současně napětí naprázdno nebo svařovací napětí!

- Před zahájením a přerušením práce odkládejte proto hořák a držák elektrody vždy izolovaně!

Přečtěte si dokumentace všech systémových komponent resp. součástí příslušenství a dodržujte je!

5.1 Přeprava a instalace

⚠️ VÝSTRAHA



Nebezpečí úrazu následkem nesprávné přepravy přístrojů, se kterými nelze manipulovat pomocí jeřábu!

Manipulace pomocí jeřábu a zavěšení přístroje je zakázáno! Přístroj může spadnout a zranit osoby! Rukojeti, popruhy nebo držáky jsou vhodné výhradně k ruční přepravě!

- Přístroj není určen k manipulaci pomocí jeřábu nebo k zavěšení!
- V závislosti na provedení přístroje jsou zvedání přístroje jeřábem nebo provoz zavěšeného přístroje volitelné možnosti a v případě potřeby je nutné přístroj dovybavit > viz kapitola 9!

5.1.1 Okolní podmínky



Přístroj nesmí být nainstalován a provozován venku, ale pouze na vhodném, dostatečně nosném a rovném podkladu!

- Provozovatel musí zajistit rovnou podlahu odolnou proti skluzu a dostatečné osvětlení pracoviště.*
- Vždy musí být zajištěna bezpečná obsluha přístroje.*



Poškození přístroje v důsledku nečistot!

Neobvykle velké množství prachu, kyselin, korozivních plynů nebo látek může přístroj poškodit (dodržujte intervaly údržby > viz kapitola 6.2).

- Zabraňte vzniku velkého množství kouře, páry, olejové mlhy, prachu po broušení a korozivního okolního vzduchu!*

5.1.1.1 Za provozu

Rozsah teplot okolního vzduchu:

- 25 °C až +40 °C (-13 °F až 104 °F) ^[1]

relativní vlhkost vzduchu:

- až 50 % při 40 °C (104 °F)
- až 90 % při 20 °C (68 °F)

5.1.1.2 Přeprava a skladování

Uskladnění v uzavřené místnosti, rozsah teplot okolního vzduchu:

- -30°C až $+70^{\circ}\text{C}$ (-22°F až 158°F) ^[1]

Relativní vlhkost vzduchu

- až 90 % při 20°C (68°F)

^[1] Okolní teplota je závislá na chladicí kapalině! Pamatujte na teplotní rozsah chladicí kapaliny k chlazení svařovacího hořáku!

5.1.2 Chlazení svařovacího hořáku



Nedostatečná ochrana proti mrazu v chladicí kapalině svařovacího hořáku!

V závislosti na okolních podmínkách se používá odlišných kapalin k chlazení svařovacího hořáku > viz kapitola 5.1.2.1. Dostatečná mrazuvzdornost chladicí kapaliny s ochranou proti mrazu (KF 37E nebo KF 23E) se musí kontrolovat v pravidelných intervalech, aby se předešlo poškození přístroje nebo jeho příslušenství.

- **Dostatečná mrazuvzdornost chladicí kapaliny se musí kontrolovat zkoušeckou mrazuvzdorností TYP 1 .**
- **Chladicí kapalinu s nedostatečnou mrazuvzdorností v daném případě vyměnit!**



Směsi chladicích prostředků!

Směsi s jinými kapalinami nebo použití nevhodných chladicích prostředků vede k hmotným škodám a má za následek zánik záruky výrobce!

- **Používejte výhradně chladiva popsána v tomto návodu (Přehled chladicích prostředků).**
- **Nesměšujte různé chladicí prostředky.**
- **Při výměně chladiva je třeba vyměnit celý objem kapaliny .**

Chladicí kapalinu je třeba likvidovat podle úředních předpisů a při respektování odpovídajících bezpečnostních listů.

5.1.2.1 Přípustné chladicí prostředky pro hořáky

| Soğutma maddesi | Sıcaklık aralığı |
|-------------------|---------------------------------------|
| KF 23E (Standart) | -10 °C ... +40 °C (14 °F ... +104 °F) |
| KF 37E | -20 °C ... +30 °C (-4 °F ... +86 °F) |

5.1.2.2 Maximální délka svažku hadic

Všechny údaje se vztahují na celkovou délku svažku hadic kompletního svařovacího systému a slouží jako vzorová konfigurace (z komponentů produktového portfolia EWM se standardními délkami). Je nutné dbát na rovné položení bez zalomení se zohledněním max. výtlakné výšky.

Čerpadlo: Pmax = 3,5 bar (0,35 MPa)


| Proudový zdroj | Svazek hadic | Přístroj po-suvu drátu | miniDrive | Hořák | max. |
|----------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Kompaktní | ✗ | ✗ | ✓ (25 m / 82 ft.) | ✓ (5 m / 16 ft.) | 30 m 98 ft. |
| | ✓ (20 m / 65 ft.) | ✓ | ✗ | ✓ (5 m / 16 ft.) | |
| Dekompaktní | ✓ (25 m / 82 ft.) | ✓ | ✗ | ✓ (5 m / 16 ft.) | |
| | ✓ (15 m / 49 ft.) | ✓ | ✓ (10 m / 32 ft.) | ✓ (5 m / 16 ft.) | |

Čerpadlo: Pmax = 4,5 bar (0,45 MPa)

| Proudový zdroj | Svazek hadic | Přístroj po-suvu drátu | miniDrive | Hořák | max. |
|----------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Kompaktní | ✗ | ✗ | ✓ (25 m / 82 ft.) | ✓ (5 m / 16 ft.) | 30 m 98 ft. |
| | ✓ (30 m / 98 ft.) | ✓ | ✗ | ✓ (5 m / 16 ft.) | 40 m 131 ft. |
| Dekompaktní | ✓ (40 m / 131 ft.) | ✓ | ✗ | ✓ (5 m / 16 ft.) | 45 m 147 ft. |
| | ✓ (40 m / 131 ft.) | ✓ | ✓ (25 m / 82 ft.) | ✓ (5 m / 16 ft.) | 70 m 229 ft. |


5.1.3 Pokyny k instalaci vedení svařovacího proudu

- Nesprávně položené vedení svařovacího proudu může vyvolat poruchy (kolísání) svařovacího oblouku!
- Zemnicí kabel a svazek hadic ze zdroje svařovacího proudu bez vysokofrekvenčního zapalovacího zařízení (MIG/MAG) veďte pokud možno podélne paralelně a těsně vedle sebe.
- Zemnicí kabel a svazek propojovacích hadic zdroje svařovacího proudu s vysokofrekvenčním zapalovacím zařízením (WIG) položte paralelně ve vzdálenosti cca 20 cm tak, aby nedošlo k vysokofrekvenčním výbojům.
- Vždy dodržujte minimální vzdálenost cca 20 cm nebo větší od vodičů jiných zdrojů svařovacího proudu tak, aby nedošlo ke vzájemnému ovlivňování.
- Kably nesmějí být zásadně delší než je nutné. K dosažení optimálních výsledků svařování max. 30 m (zemnicí kabel + svazek propojovacích hadic + kabel hořáku).

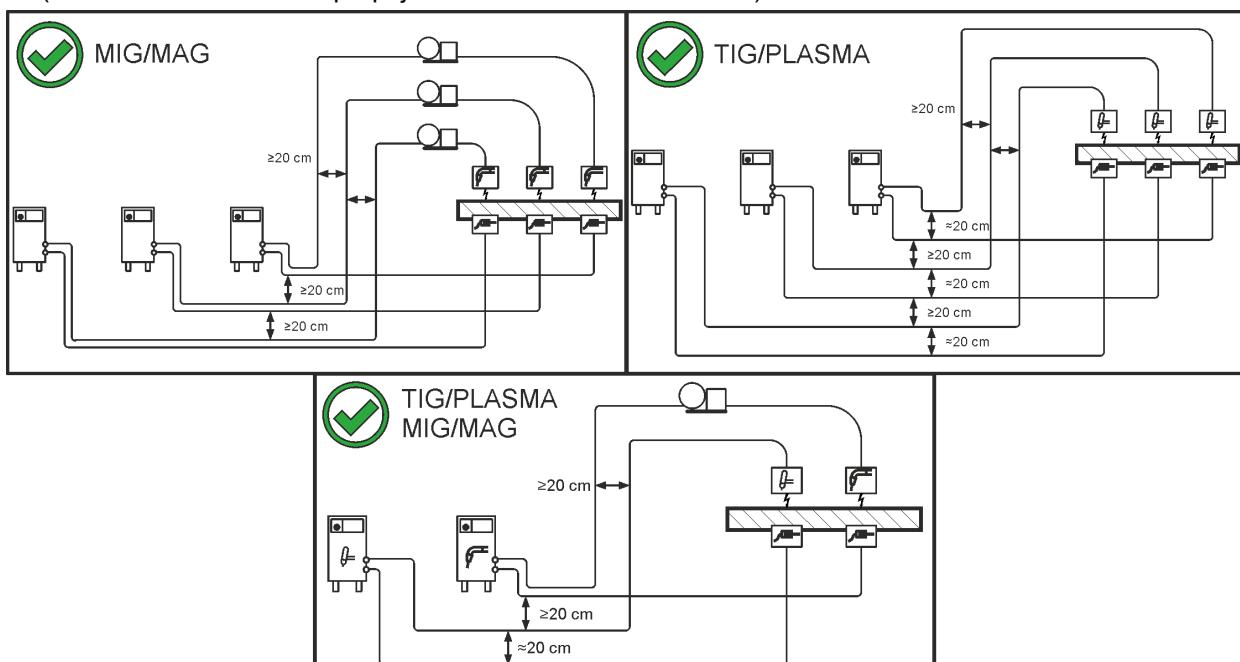

Obrázek 5-1


- Použijte pro každý svářecí přístroj vlastní zemnicí kabel k obrobku!

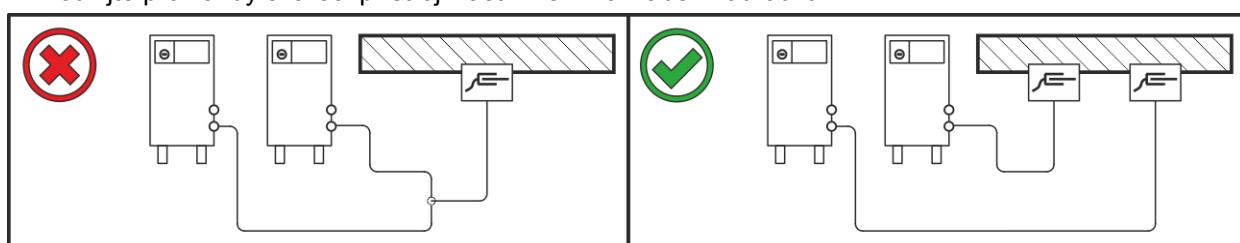

Obrázek 5-2

- Vedení svařovacího proudu, svazky hadic svařovacích hořáků a svazky propojovacích hadic úplně odvíňte. Zabraňte vzniku smyček!
- Kably nesmějí být zásadně delší než je nutné.

Přebytečnou délku kabelů pokládejte do oblouků.

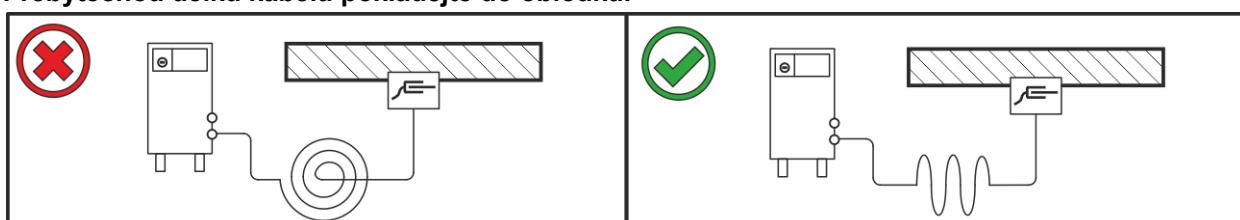

Obrázek 5-3

5.1.4 Bludné svařovací proudy


VÝSTRAHA



Nebezpečí poranění bludnými svařovacími proudy!


Bludné svařovací proudy mohou poškodit ochranné vodiče, přístroje a elektrická zařízení, způsobit přehřívání součástí a následně vyvolat požár.

- Pravidelně kontrolujte utažení všech kontaktů svařovacího proudu a elektricky perfektní připojení.
- Všechny elektricky vodivé součásti proudového zdroje, jako jsou kryt, vozík, jeřábový rám, instalujte, upevněte nebo zavěste tak, aby byly elektricky izolované!
- Nepokládejte na proudové zdroje, vozíky, jeřábové rámy apod. elektrické provozní prostředky, jako jsou vrtačky, úhlové brusky apod., bez elektrické izolace!
- Odkládejte svařovací hořáky a držáky elektrod pokud je nepoužíváte vždy tak, aby byly elektricky izolované!

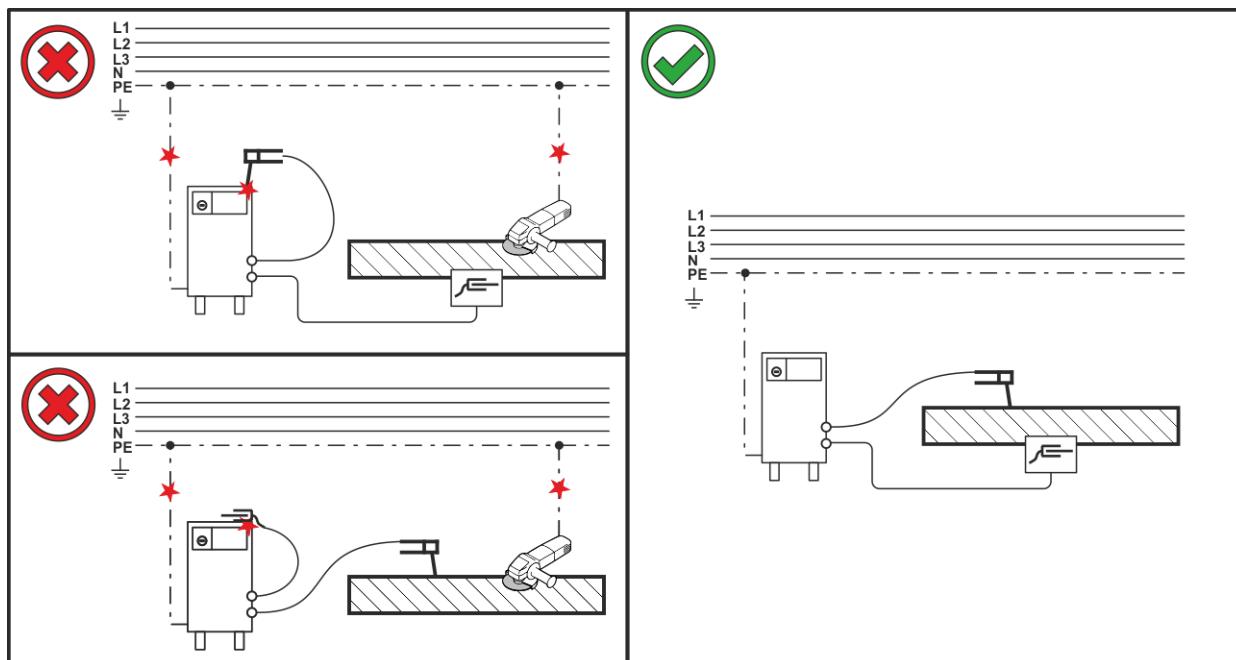

Obrázek 5-4

5.2 Připojení svazku propojovacích hadic

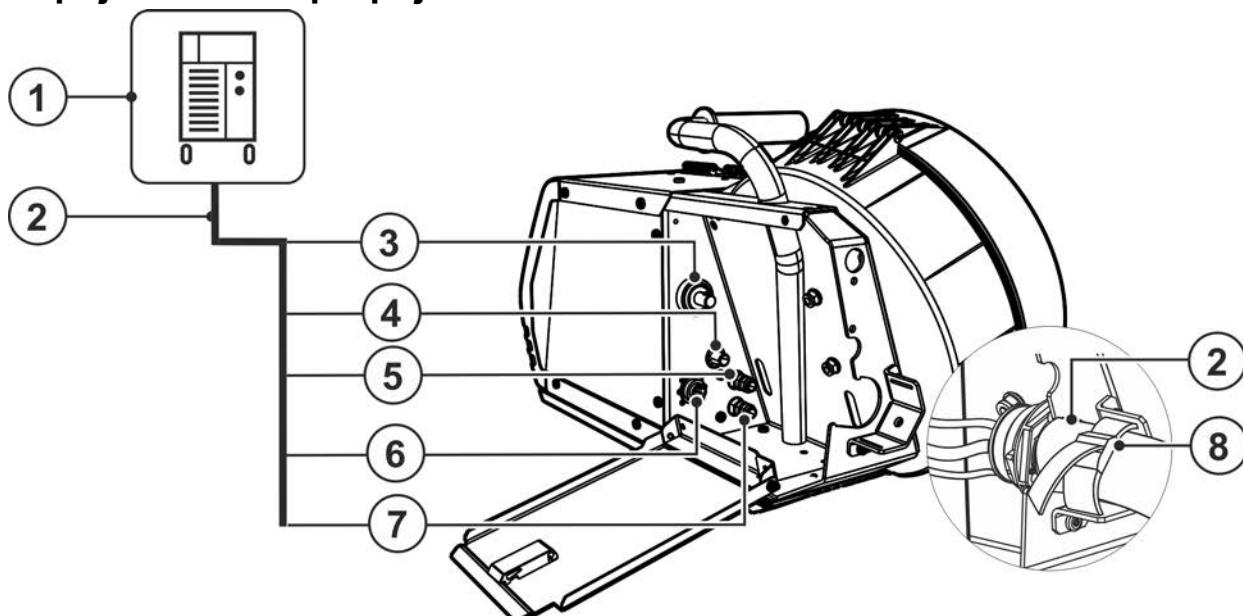

Obrázek 5-5

| Pol. | Symbol | Popis |
|------|--------|--|
| 1 | | zdroj proudu Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! |
| 2 | | Svazek propojovacích hadic |
| 3 | | Přípojná zástrčka svařovacího proudu ze zdroje svařovacího proudu Připojení svařovacího proudu mezi zdrojem svařovacího proudu a podavačem drátu |
| 4 | | Přípojka ochranného plynu (vstup) Připojovací vsuvka G1/4" |
| 5 | | Potrubní rychlospojka (červená) zpětný tok chladiva |
| 6 | | Kabelová koncovka (14pólová) Řídící vedení zařízení pro posuv drátu |
| 7 | | Potrubní rychlospojka (modrá) přívod chladiva |
| 8 | | Jisticí popruh Odlehčení tahu svazku propojovacích hadic |

- Konec svazku hadic upevněte s odlehčením tahu > viz kapitola 5.2.1.
- Nasaděte kabelovou svorku pro svařovací proud na "přípojku svařovacího proudu" a otočením doprava ji zajistěte.
- Přepadovou matici vedení ochranného plynu připevnit k přípojně vsuvce G1/4".
- Kabelovou zástrčku řídícího vedení zastrčte do (28pólové) zásuvky a zajistěte ji převlečnou maticí (zástrčku lze do zásuvky zastrčit pouze v jedné poloze).
- Zajistěte přípojnou vsuvku hadic na chladicí vodu v odpovídajících potrubních rychlospojkách: zpětný tok, červený, v červené potrubní rychlospojce (zpětný tok chladicího prostředku) a přítok, modrý, v modré potrubní rychlospojce (přítok chladicího prostředku).


5.2.1 Tažné odlehčení svazku propojovacích hadic



- Nebezpečí hmotné škody následkem nepřipojeného nebo chybně připojeného odlehčení tahu!**
Odlehčení tahu zachycuje tažné síly na kabelech, zástrčkách a zásuvkách.
V případě nepřipojeného nebo chybně připojeného odlehčení tahu může dojít k poškození přípojných zástrček nebo zásuvek.
- *Upevnění musí být provedeno vždy na obou stranách svazku propojovacích hadic!*
 - *Přípojky svazku hadic musejí být řádně aretovány!*

5.2.2 Zablokovat odlehčení tahu

Svazky propojovacích hadic EWM

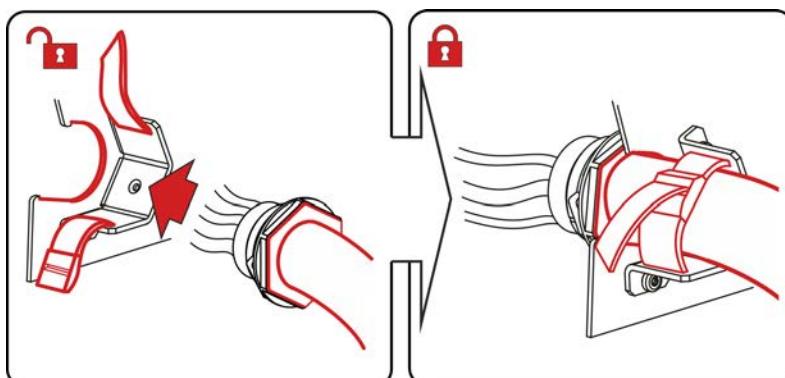

Obrázek 5-6


5.2.3 Zásobení ochranným plynem



⚠️ VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu následkem chybné manipulace s lahvemi ochranného plynu!

Nesprávné nebo nedostatečné upevnění lahvi ochranného plynu může mít za následek vážné úrazy!


- Lahev ochranného plynu uložte do k tomu určených držáků a zajistěte bezpečnostními prvky (řetěz/popruh)!
- Upevnění musí být umístěno v horní polovině lahve ochranného plynu!
- Zajišťovací prvky musejí těsně přiléhat k obvodu lahve!

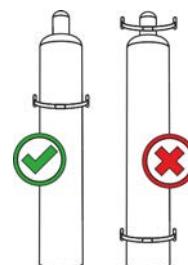

Neomezovaný přívod ochranného plynu od láhve s ochranným plynem ke svařovacímu hořáku je základním předpokladem pro optimální výsledky svařování. Ucpaný přívod ochranného plynu proto může vést k poškození svařovacího hořáku!

- **Nepoužívejte-li přípojku ochranného plynu, nasad'te zpět žlutý ochranný klobouček!**
- **Všechna spojení ochranného plynu musí být plynотěsná!**

5.2.4 Připojka redukčního ventilu

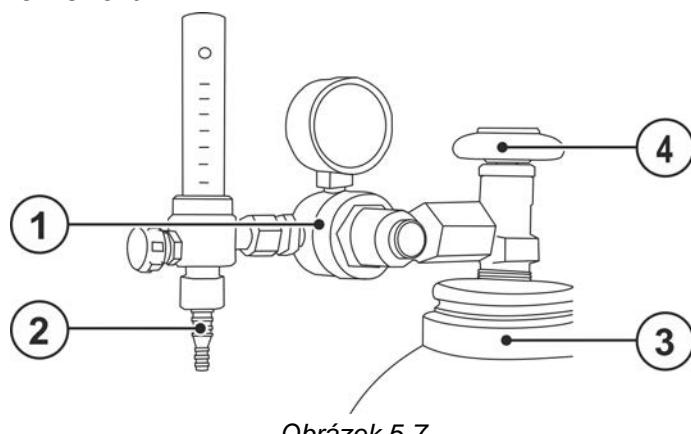

| Pol. | Symbol | Popis |
|------|--------|---|
| 1 | | Redukční ventil |
| 2 | | Výstupní stranu redukčního ventilu |
| 3 | | Láhev s ochranným plynem |
| 4 | | Ventil láhve |

- Před připojením redukčního ventilu k láhvi na ochranný plyn otevřete krátce ventil láhve, aby se vyfoukla veškerá případná nečistota.
- Našroubujte plynотesně redukční ventil na ventil láhve na plyn.
- Na výstupní stranu redukčního ventilu našroubujte převlečnou matku přípojky plynové hadice.

5.2.5 Testování plynu – nastavení množství ochranného plynu

- Otevřete pomalu ventil láhve na plyn.
- Otevřete redukční ventil.
- Hlavním vypínačem zapněte proudový zdroj.
- Funkce Inicializovat testování plynu > viz kapitola 5.2.5 (svařovací napětí a motor posuvu drátu zůstanou vypnuté – bez náhodného zapálení svařovacího oblouku).
- Podle aplikace nastavte na redukčním ventilu množství plynu.

| Metoda svařování | Doporučené množství ochranného plynu |
|------------------------|---|
| Svařování MAG | Průměr drátu x 11,5 = l/min. |
| Pájení MIG | Průměr drátu x 11,5 = l/min. |
| Svařování MIG (hliník) | Průměr drátu x 13,5 = l/min. (100% argon) |


Plynové směsi nasycené heliem vyžadují větší množství plynu!

Množství plynu se má v daném případě opravit podle následující tabulky:

| Ochranný plyn | Koeficient |
|-------------------|------------|
| 75 % Ar / 25 % He | 1,14 |
| 50 % Ar / 50 % He | 1,35 |
| 25 % Ar / 75 % He | 1,75 |
| 100 % He | 3,16 |

Jak příliš nízké, tak i příliš vysoké nastavení ochranného plynu může mít za následek přístup vzduchu k tavné lázni, a tím může docházet ke vzniku pórů. Přizpůsobit množství ochranného plynu, aby odpovídalo svařovacímu úkolu!

5.2.6 Ochranná klapka, řídicí jednotka přístroje

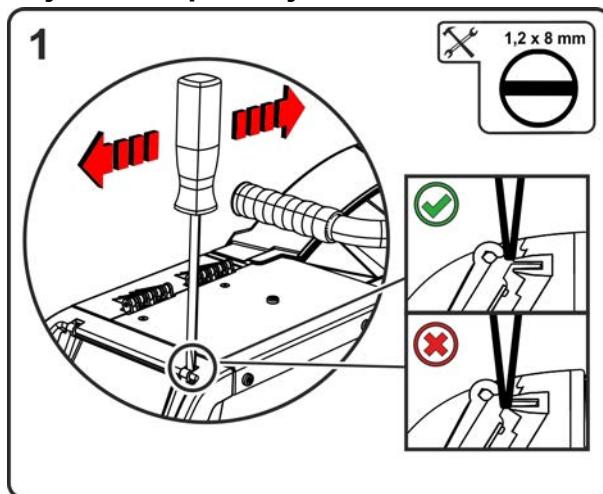

Obrázek 5-8

| Pol. | Symbol | Popis |
|------|--------|----------------|
| 1 | | Ochranné víčko |

- Klikněte opatrně na zavěšení ochranného krytu po sobě nahore směrem dopředu.

5.3 Svařování MIG/MAG

5.3.1 Konfekcionování vedení drátu

Centrální přípojka Euro je z výroby vybavena vodicí trubkou pro svařovací hořáky s vodicím bovdenem. Jestliže se používá svařovací hořák s vodicí spirálou, je nutná technická příprava!

- Používejte svařovací hořák s bovdenem vedení drátu > s vodicí trubkou!
- Používejte svařovací hořák s vodicí spirálou > s kapilárou!


Podle průměru a druhu drátové elektrody musí být ve svařovacím hořáku použita bud' vodicí spirála nebo bovden posuvu drátu se správným vnitřním průměrem!

Doporučení:

- Ke svařování tvrdými, nelegovanými drátovými elektrodami (ocel) používejte ocelovou vodicí spirálu.
- Ke svařování tvrdými, vysokolegovanými drátovými elektrodami (CrNi) používejte chrom-niklovou vodicí spirálu.
- Ke svařování nebo pájení měkkými drátovými elektrodami, vysokolegovanými drátovými elektrodami nebo hliníkovými materiály použijte bovden posuvu drátu, např. plastový nebo teflonový.

Příprava k připojení svařovacích hořáků s vodicí spirálou:


- Překontrolujte centrální přípoj ohledně správného usazení kapiláry!

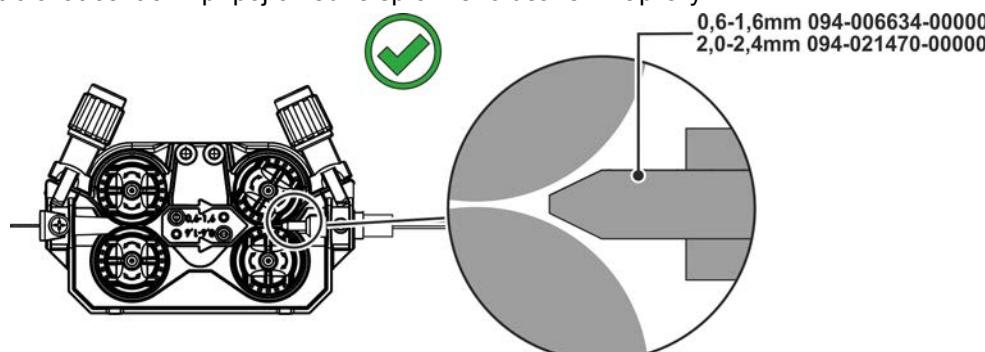

Obrázek 5-9

Příprava k připojení svařovacích hořáků s bovdenem posuvu drátu:

- Posuňte kapiláru na straně posuvu drátu směrem k centrální přípojce Euro a zde ji vytáhněte.
- Vodicí trubku bovdenu posuvu drátu zasuňte ze strany centrální přípojky Euro.
- Centrální zástrčku svařovacího hořáku zapojte společně se zatím nezkráceným bovdenem posuvu drátu opatrně do centrální přípojky Euro a zajistěte převlečnou maticí.
- Bovden posuvu drátu zkraťte pomocí stříhače bovdenů > viz kapitola 9 krátce před podávací kladkou drátu.
- Centrální zástrčku svařovacího hořáku povolte a vytáhněte.
- Oddělený konec bovdenu posuvu drátu čistě zbavte otřepů pomocí ořezávátka bovdenů posuvu drátu > viz kapitola 9 a seřízněte jej do špičky.

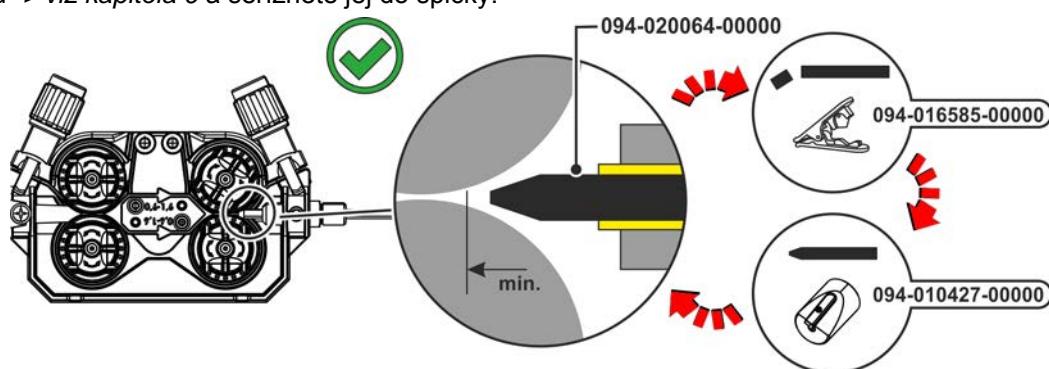


Obrázek 5-10

5.3.2 Připojení svařovacího hořáku



- Poškození přístroje v důsledku neodborně připojeného vedení chladicího prostředku!**
Nejsou-li odborně připojena vedení chladicího prostředku nebo je použit plynem chlazený svařovací hořák, přeruší se okruh chladicího prostředku a může dojít k poškození přístroje.
- Všechna vedení chladicího prostředku řádně připojte!
 - Svazek hadic a svazek hadic hořáku úplně rozvíňte!
 - Respektujte maximální délku svazku hadic > viz kapitola 5.1.2.2.
 - Při použití plynum chlazeného svařovacího hořáku spojte okruh chladicího prostředku hadicovým můstkom > viz kapitola 9.

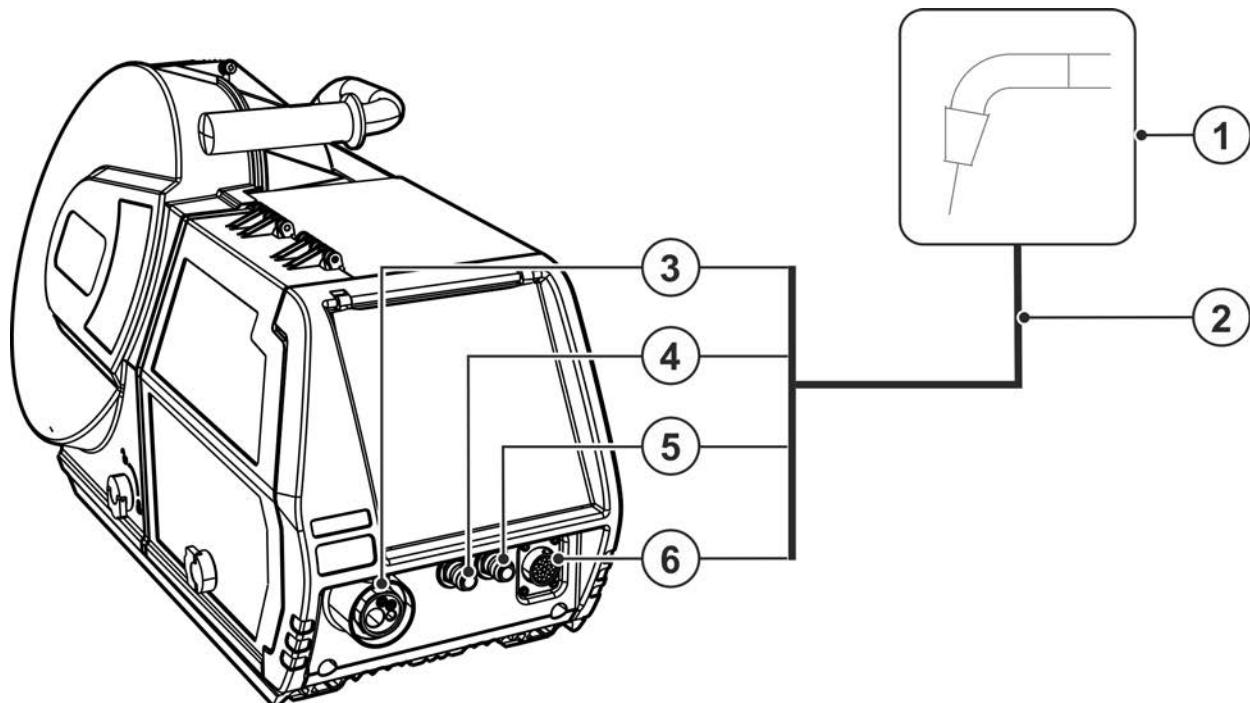

Obrázek 5-11

| Pol. | Symbol | Popis |
|------|--------|--|
| 1 | | Svařovací hořák |
| 2 | | Svazek hadic svařovacího hořáku |
| 3 | | Centrální přípojka hořáku (centrální přípojka Euro) Integrované kontakty pro svařovací proud, ochranný plyn a hořák |
| 4 | | Potrubní rychlospojka (modrá) přívod chladiva |
| 5 | | Potrubní rychlospojka (červená) zpětný tok chladiva |
| 6 | | Zdířka přípoje 19 pólův (analogová) Pro připojení analogových komponent příslušenství (dálkový ovladač, ovládací vedení hořáku, atd.) |

- Zastrčte centrální zástrčku svařovacího hořáku do centrálního přípoje a obojí sešroubuje přepadovou maticí.
- Zajistěte přípojnou vsuvku hadic na chladicí vodu v odpovídajících potrubních rychlospojkách: zpětný tok, červený, v červené potrubní rychlospojce (zpětný tok chladicího prostředku) a přítok, modrý, v modré potrubní rychlospojce (přítok chladicího prostředku).
- Zapojte zástrčku řídicího vedení hořáku do 19pólové přívodní zásuvky a zajistěte ji (pouze hořáky MIG/MAG s přídavným řídicím vedením).

5.3.3 Posuv drátu

⚠ POZOR

Nebezpečí úrazu pohyblivými součástmi!

Posuvy drátu jsou vybavena pohyblivými díly, které mohou zachytit ruce, vlasy, části oděvu nebo nástroje a zranit tak osoby!

- Nesahejte na rotující nebo pohyblivé součásti nebo části pohonu!
- Za provozu nechte zavřené všechny kryty skříně bezpečnostní dvířka!



Nebezpečí úrazu nekontrolovaným vylétnutím svařovacího drátu!

Svařovací drát může být posunován vysokou rychlostí a v případě nesprávného nebo neúplného vedení drátu může nekontrolovaně vylétnout a způsobit zranění osob!

- Před připojením k elektrické síti vytvořte úplné vedení drátu od cívky drátu až ke svařovacímu hořáku!
- V pravidelných intervalech kontrolujte vedení drátu!
- Za provozu nechte zavřené všechny kryty skříně!

5.3.3.1 Vsazení cívky s drátem




⚠ POZOR



Nebezpečí úrazu způsobené nesprávným upevněním cívky drátu.
Nesprávně upevněná cívka drátu se může uvolnit z držáku cívky, spadnout a následně způsobit poškození přístroje nebo úrazy osob.

- Cívku drátu upevněte řádně do držáku cívky drátu.
- Vždy před zahájením práce zkонтrolujte spolehlivé upevnění cívky drátu.


Lze používat standardních trnových cívek D300. Pro použití normovaných bubnových cívek (DIN 8559) je zapotřebí adaptérů > viz kapitola 9.

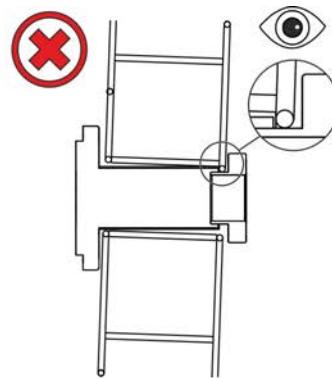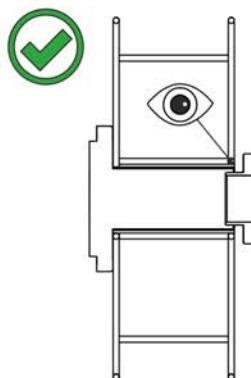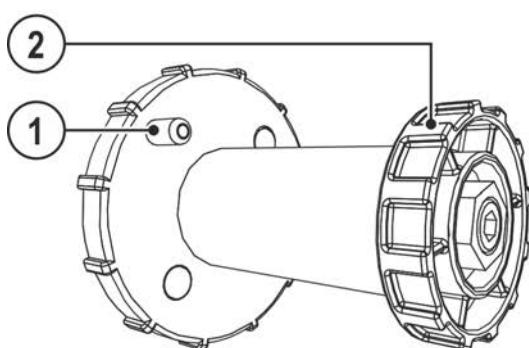

Obrázek 5-12

| Pol. | Symbol | Popis |
|------|--------|---|
| 1 | | Kolík unášeče K upevnění cívky s drátem |
| 2 | | Rýhovaná matici K upevnění cívky s drátem |


- Odjistěte a otevřete ochrannou klapku.
- Odšroubujte rýhovanou matici z trnu cívky.
- Cívku se svařovacím drátem upevněte na trnu cívky tak, aby kolík unášeče zapadl do otvoru cívky.
- Cívku s drátem opět upevněte rýhovanou maticí.

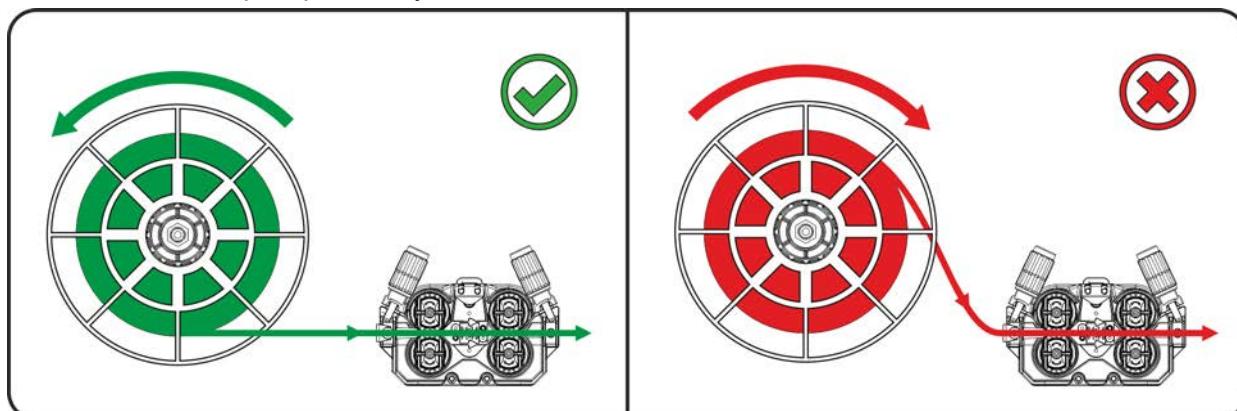

Obrázek 5-13

Věnujte pozornost směru odvíjení cívky se svařovacím drátem.

5.3.3.2 Výměna kladek podavače drátu

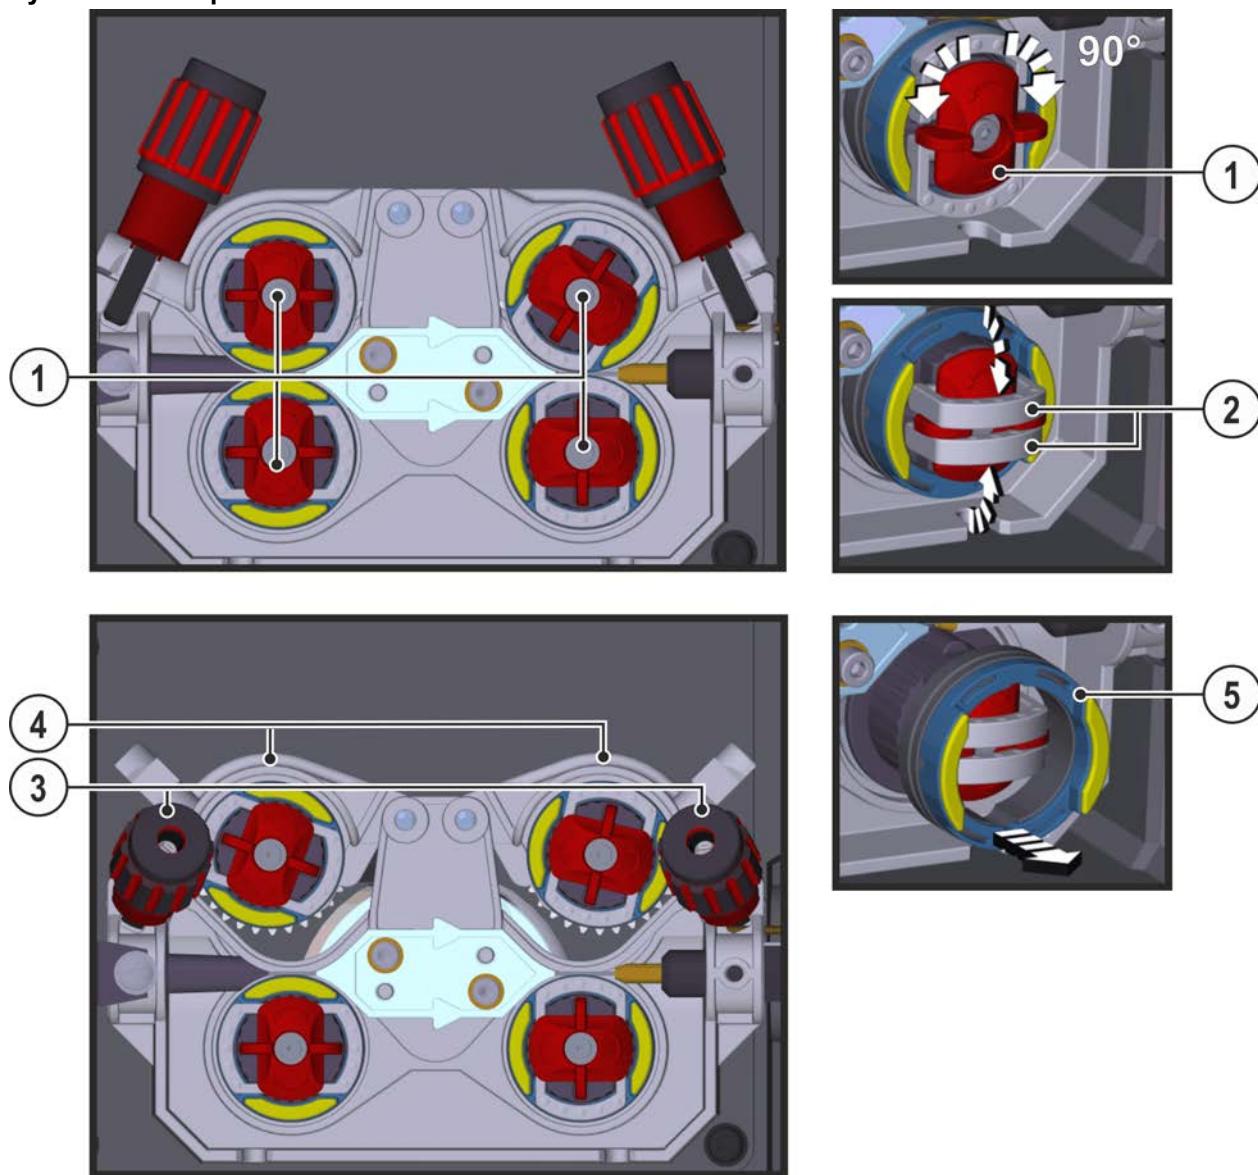

Obrázek 5-14

| Pol. | Symbol | Popis |
|------|--------|---|
| 1 | | Přepínač Pomocí pojistného kolíku jsou zafixovány upínací třmeny podávacích kladek drátu. |
| 2 | | Upínací třmen Pomocí upínacích třmenů jsou fixovány podávací kladky drátu. |
| 3 | | Tlaková jednotka Fixace upínací jednotky a nastavení přitlaku. |
| 4 | | Přítlačná jednotka |
| 5 | | Podávací kladka drátu Viz tabulka s přehledem podávacích kladek drátů |




- Otočte pojistný kolík o 90° ve směru nebo proti směru hodinových ručiček (kolík zapadne do příslušné polohy).
- Vyklopte upínací třmen o 90° směrem ven.
- Uvolnit a odklopit tlakové jednotky (upínací jednotky s kladkami protitlaku se automaticky odklopí nahoru).
- Sudejte podávací kladky drátu z držáku kladek.

- Vyberte nové podávací kladky drátu s přihlédnutím k pokynům tabulky „Přehled podávacích kladek drátu“ a znova smontujte pohon v opačném pořadí.

Vadné výsledky svařování z důvodu poruchy posuvu drátu!

Podávací kladky musí odpovídat průměru drátu a materiálu. Z důvodu rozlišení jsou podávací kladky barevně označeny (viz tabulka s přehledem podávacích kladek). Při použití průměru drátů >1,6 mm musí být pohon přestavěn na sadu posuvu drátu ON WF 2,0-3,2MM EFEED > viz kapitola 10.

Tabulka – přehled podávacích kladek:
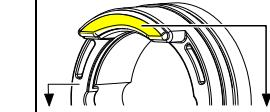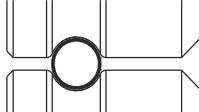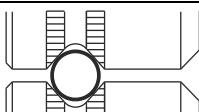
| Materiál | Průměr | | Barevný kód | | | Tvar drážky |
|-----------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|----------|---|
| | Ø mm | Ø palce | | | | |
| Ocel Ušlechtilá ocel Pájení | 0,6 | .024 | jednobarevné | světle růžová | - |  |
| | 0,8 | .031 | | bílá | | |
| | 0,8 | .031 | | bílá | modrá | |
| | 0,9 | .035 | | | | |
| | 1,0 | .039 | | | | |
| | 1,0 | .039 | | modrá | červená | |
| | 1,2 | .047 | | | | |
| | 1,4 | .055 | | zelená | - | |
| | 1,6 | .063 | | černá | | |
| | 2,0 | .079 | | šedá | | |
| | 2,4 | .094 | | hnědá | | |
| | 2,8 | .110 | | světle zelená | | |
| | 3,2 | .126 | | fialová | | |
| Hliník | 0,8 | .031 | dvoubarevné | bílá | žlutá |  |
| | 0,9 | .035 | | modrá | | |
| | 1,0 | .039 | | červená | | |
| | 1,2 | .047 | | černá | | |
| | 1,6 | .063 | | šedá | | |
| | 2,0 | .079 | | hnědá | | |
| | 2,4 | .094 | | světle zelená | | |
| | 3,2 | .126 | | fialová | | |
| Plněný drát | 0,8 | .031 | dvoubarevné | bílá | oranžová |  |
| | 0,9 | .035 | | modrá | | |
| | 1,0 | .039 | | červená | | |
| | 1,2 | .047 | | zelená | | |
| | 1,4 | .055 | | černá | | |
| | 1,6 | .063 | | šedá | | |
| | 2,0 | .079 | | hnědá | | |
| | 2,4 | .094 | | | | |

5.3.3.3 Zavedení drátové elektrody


⚠ POZOR

Nebezpečí úrazu nekontrolovaným vylétnutím svařovacího drátu ze svařovacího hořáku!

Svařovací drát může vyletět ze svařovacího hořáku vysokou rychlostí a způsobit zranění částí těla nebo obličeje a očí!

- Nemíňte nikdy svařovacím hořákem na vlastní tělo ani na jiné osoby!




Následkem nevhodného přítlaku se zvyšuje opotřebení podávacích kladek!

- Přítlak musí být na stavěcích maticích přítlačných jednotek nastaven tak, aby byla drátová elektroda posunována, avšak aby proklouzla, pokud se cívka s drátem zablokuje!
- Nastavte vyšší přítlak předních kladek (z pohledu směru posuvu)!

Rychlosť navlékání můžete plynule nastavovat současným stisknutím tlačítka navlékání drátu a otáčením otočného knoflíku rychlosti drátu. Na levé zobrazovací jednotce je zobrazena vybraná rychlosť navlékání a na pravé zobrazovací jednotce je zobrazen aktuální proud motoru pohonu posuvu drátu.

V závislosti na konstrukci přístroje je pohon posuvu drátu případně proveden stranově převráceně!

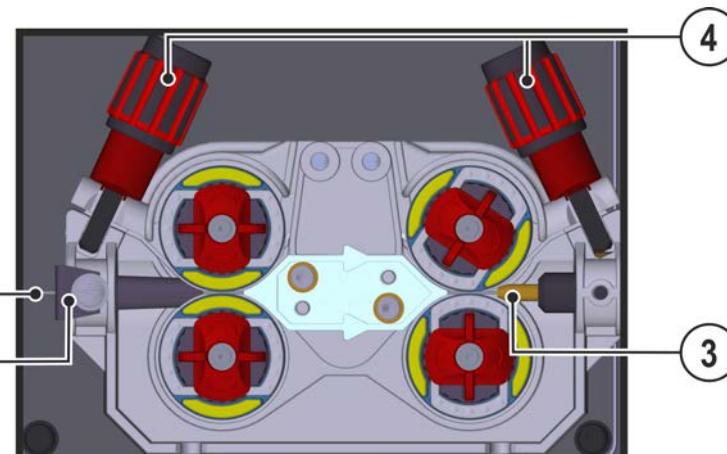

Obrázek 5-15


| Pol. | Symbol | Popis |
|------|--------|-------------------------|
| 1 | | Svařovací drát |
| 2 | | Naváděcí trubička drátu |
| 3 | | Vodicí trubka |
| 4 | | Seřizovací matici |

- Rozvinout a napřímit svazek hořákových hadic.
- Odvíjejte opatrně svařovací drát z cívky drátu a zaveděte jej do vodicí vsuvky drátu až ke kladkám drátu.
- Stiskněte tlačítko navlékání (pohon zachytí svařovací drát a automaticky jej zavádí až k výstupu na svařovacím hořáku) > viz kapitola 4.2.



Předpokladem automatického zavádění je správná příprava vedení drátu především v oblasti kapilární trubky nebo vodicí trubky drátu > viz kapitola 5.3.2.

- Přítlač musí být v závislosti na použitém přídavném materiálu odděleně nastaven na seřizovacích maticích tlakových jednotek pro každou stranu (vstup / výstup drátu). Tabulka se seřizovacími hodnotami se nachází na nálepce v blízkosti pohoru drátu:

Varianta 1: Poloha na levé straně

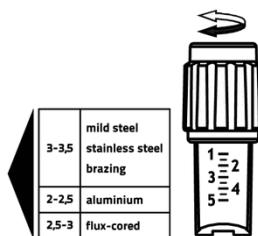

Varianta 2: Poloha na pravé straně

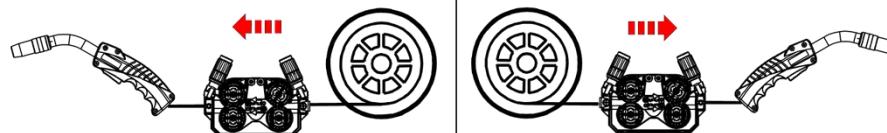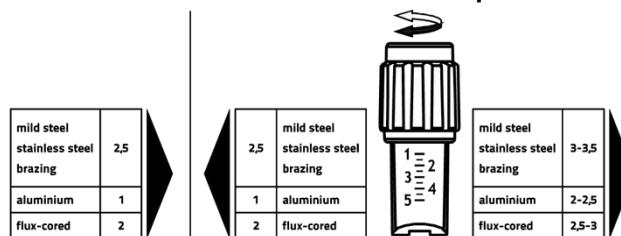


Obrázek 5-16

Automatické zastavení zavádění

Nasadte svařovací hořák během zavádění drátu na obrobek. Svařovací drát nyní bude zaváděn, dokud se nedotkne obrobku.

5.3.3.4 Seřízení brzdy cívky

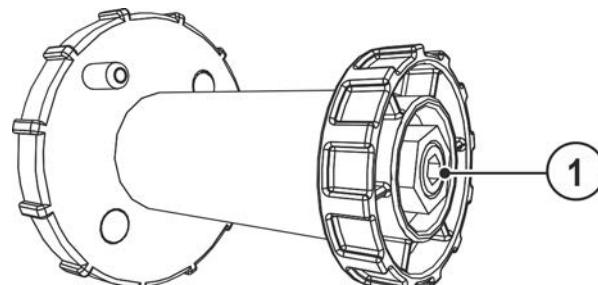

Obrázek 5-17

| Pol. | Symbol | Popis |
|------|--------|--|
| 1 | | Šroub s vnitřním šestihranem Upevnění trnu na cívku s drátem a nastavení brzdy cívky |

- Pro zvýšení brzdného účinku utahovat šroub s vnitřním šestihranem (8 mm) ve směru hodinových ručiček.

Brzdu cívky přibrzdit tak, aby cívka po zastavení motoru posuvu drátu nedobíhala, ale za provozu neblokovala!

5.3.4 Standardní hořák MIG/MAG

Tlačítko na svařovacím hořáku MIG slouží zásadně k zapínání a vypínání svařování.

| Obslužné prvky | Funkce |
|---|---|
|  | Tlačítko hořáku <ul style="list-style-type: none">• Zahájení / ukončení svařování |

5.3.5 MIG/MAG Speciální hořáky

5.3.5.1 Přepínání mezi Push/Pull a vloženým pohonem

VÝSTRAHA



Neodborné opravy a modifikace jsou zakázány!

K zabránění úrazům a poškození přístroje, smí přístroj opravovat resp. modifikovat pouze kvalifikované, oprávněné osoby!

V případě neoprávněných zásahů zaniká záruka!

- Případnou opravou pověřte oprávněné osoby (vycvičený servisní personál)!



Nebezpečí při neprovedení zkoušky po přestavbě!

Před opětovným uvedením do provozu musí být provedena „Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu“ podle normy IEC / ČSN EN 60974-4 „Zařízení pro obloukové svařování - Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu“!

- Proveďte zkoušku dle IEC / DIN EN 60974-4!

Zástrčky svařovacího proudu se nachází přímo na základní desce M3.7X.


| Zástrčka svařovacího proudu | Funkce |
|-----------------------------|---|
| na X24 | Provoz se svařovacím hořákem Push/Pull (z výroby) |
| na X23 | Provoz se spřaženým pohonem |

5.3.6 Volba svařovacího úkolu

Volba svařovacího úkolu, popř. ovládání přístroje viz příslušný návod k obsluze „Řízení“.

5.4 TIG svařování

5.4.1 Připojení svařovacího hořáku

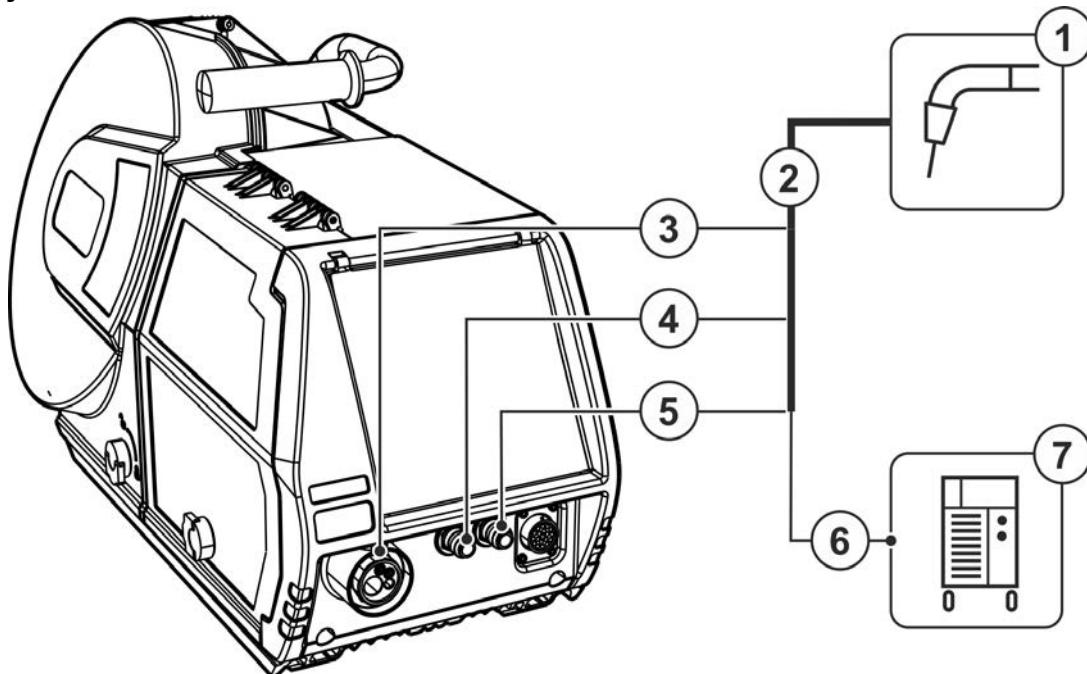

Obrázek 5-18

| Pol. | Symbol | Popis |
|------|--------|---|
| 1 | | Svařovací hořák |
| 2 | | Svazek hadic svařovacího hořáku |
| 3 | | Připojka svařovacího hořáku (centrální připojka Euro nebo Dinse) Integrované kontakty pro svařovací proud, ochranný plyn a hořák |
| 4 | | Potrubní rychlospojka (modrá) přívod chladiva |
| 5 | | Potrubní rychlospojka (červená) zpětný tok chladiva |
| 6 | | Zásuvka, svařovací proud „-“ • ----- Svařování WIG: Připojení svařovacího proudu pro svařovací hořák |
| 7 | | zdroj proudu Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! |

- Zastrčte centrální zástrčku svařovacího hořáku do centrálního přípoje a obojí sešroubuje převlečnou maticí.
- Zástrčku svařovacího proudu kombinovaného hořáku zapojte do připojovací zásuvky svařovacího proudu (-) a zajistěte ji otočením doprava (výhradně u varianty se samostatnou proudovou přípojkou).
- Zajistěte přípojnou vsuvku hadic na chladicí vodu v odpovídajících potrubních rychlospojkách: zpětný tok, červený, v červené potrubní rychlospojce (zpětný tok chladicího prostředku) a přítok, modrý, v modré potrubní rychlospojce (přítok chladicího prostředku).

5.4.2 Volba svařovacího úkolu

Volba svařovacího úkolu, popř. ovládání přístroje viz příslušný návod k obsluze „Řízení“.

5.5 Ruční svařování elektrodou

⚠ POZOR



Ohrožení elektrickým proudem!

Pokud střídavě svařujete s použitím různých metod a pokud zůstávají oba svařovací hořáky a držáky elektrod připojeny k přístroji, je ve všech vodičích současně napětí naprázdno nebo svařovací napětí!

- Před zahájením a přerušením práce odkládejte proto hořák a držák elektrody vždy izolovaně!

Popis připojování viz příslušný návod k použití proudového zdroje.

5.5.1 Volba svařovacího úkolu

Volba svařovacího úkolu, popř. ovládání přístroje viz příslušný návod k obsluze „Řízení“.

5.6 Dálkový ovladač

Dálkové ovladače jsou provozovány podle provedení přes 19-pólovou přípojnou zásuvku dálkového ovladače (analogovou) nebo 7-pólovou přípojnou zásuvku dálkového ovladače (digitální).

Přečtěte si dokumentace všech systémových komponent resp. součástí příslušenství a dodržujte je!

5.7 Řízení přístupu

K zabezpečení proti neoprávněné nebo neúmyslné změně parametrů svařování lze na přístroji pomocí klíčového spínače zablokovat zadávací úroveň řízení.

Je-li klíč v poloze 1, lze veškeré funkce a parametry neomezeně nastavovat.

Je-li klíč v poloze 0, nelze měnit následující funkce resp. parametry:

- Beze změny nastavení pracovního bodu (svařovací výkon) v programech 1-15.
- Beze změny metody svařování, režim v programech 1-15.
- Parametry svařování je možné během činnosti řídicí jednotky zobrazovat, nelze je ale měnit.
- Nelze přepínat svařovací úlohy (je dostupný režim blokování svařovacích úloh Block-JOB P16).
- Beze změn zvláštních parametrů (mimo P10) - nutný restart.

5.8 Rozhraní pro automatizaci

⚠ VÝSTRAHA



Neodborné opravy a modifikace jsou zakázány!

K zabránění úrazům a poškození přístroje, smí přístroj opravovat resp. modifikovat pouze kvalifikované, oprávněné osoby!

V případě neoprávněných zásahů zaniká záruka!


- Případnou opravou pověřte oprávněné osoby (vycvičený servisní personál)!



V důsledku neodborného připojení se mohou poškodit komponenty příslušenství a proudový zdroj!

- **Komponentu příslušenství připojit a zajistit pouze při vypnutém přístroji k odpovídající zásuvce.**
- **Podrobné popisy příslušné komponenty příslušenství najdete v návodu k použití!**
- **Komponenty příslušenství jsou automaticky rozlišeny po zapnutí proudového zdroje.**

5.8.1 Připojovací zdířka dálkového ovladače 19pólová

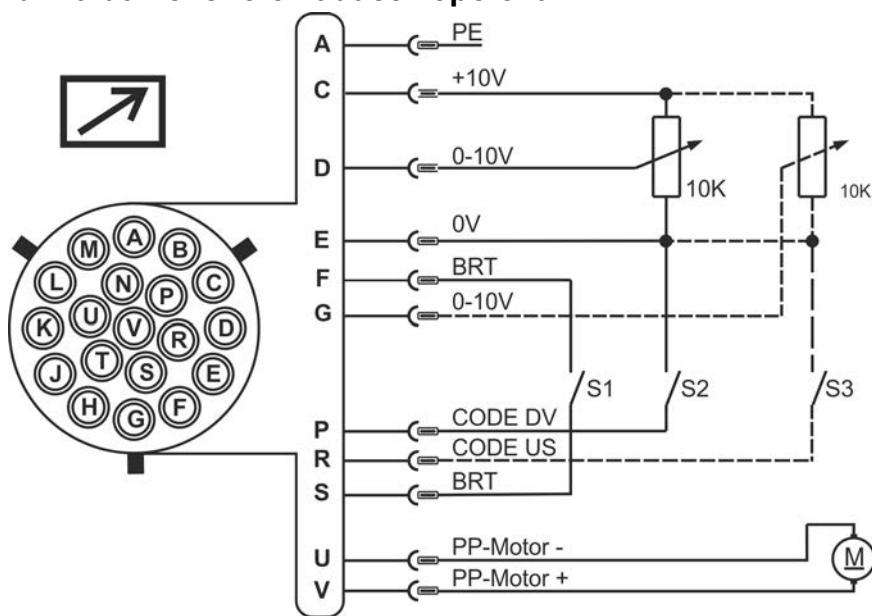

Obrázek 5-19

| Kolík | Tvar signálu | Název |
|-------|--------------|--|
| A | Výstup | Přípojka pro kabelové stínění PE |
| C | Výstup | Referenční napětí pro potenciometr 10 V (max. 10 mA) |
| D | Vstup | Předvolba řídicího napětí (0 V - 10 V) - rychlosť drátu |
| E | Výstup | Referenční potenciál (0V) |
| F/S | Vstup | Svařovací výkon start/stop (S1) |
| G | Vstup | Předvolba řídicího napětí (0 V - 10 V) - korekcia dĺžky elektrického oblouku |
| P | Vstup | Aktivace předvolby řídicího napětí pro rychlosť drátu (S2) K aktivaci signál na referenční potenciál 0 V (kolík E) |
| R | Vstup | Aktivace předvolby řídicího signálu pro korekci dĺžky elektrického oblouku (S3) K aktivaci signál na referenční potenciál 0 V (kolík E) |
| U/V | Výstup | Napájecí napětí svařovacieho hořáku push/pull |

6 Údržba, péče a likvidace

6.1 Všeobecně

NEBEZPEČÍ



Nebezpečí poranění elektrickým napětím po vypnutí!

Práce na otevřeném přístroji mohou vést ke zraněním s následkem smrti!

Během provozu se v přístroji nabíjejí kondenzátory elektrickým napětím. Toto napětí zde přetrvává až do 4 minut po vytažení síťové zástrčky.

1. Vypněte přístroj.
2. Vytáhněte síťovou zástrčku.
3. Vyčkejte alespoň 4 minuty, než se vybijí kondenzátory!

VÝSTRAHA



Neodborná údržba, kontrola a opravy!

Údržbu, kontrolu a opravu výrobku smí provádět pouze odborné, kvalifikované osoby.

Kvalifikovanou osobou je ten, kdo na základě svého vzdělání, znalostí a zkušenosti je při kontrole zdroje svařovacího proudu schopen identifikovat existující ohrožení a možné následné škody a učinit nutná bezpečnostní opatření.

- Dodržovat předpisy pro údržbu > viz kapitola 6.2.
- Není-li některá z níže uvedených zkoušek splněna, smí být přístroj uveden opět do provozu teprve po opravě a nové zkoušce.

Opravy a údržbové práce smí provádět pouze vyškolený autorizovaný odborný personál, v opačném případě zaniká nárok na záruku. Ve všech servisních záležitostech se obracejte zásadně na vašeho odborného prodejce, dodavatele přístroje. Zpětné dodávky v záručních případech lze provádět pouze prostřednictvím Vašeho odborného prodejce. Při výměně dílu používejte pouze originální náhradní díly. V objednávce náhradních dílů udejte typ přístroje, sériové číslo a artiklové číslo přístroje, typové označení a artiklové číslo náhradního dílu.

Tento přístroj nevyžaduje za uvedených okolních podmínek a běžných pracovních podmínek žádnou náročnější údržbu a vyžaduje minimální péči.

Kvůli znečištěnému přístroji se sníží životnost a dovolené zatížení. Intervaly čištění se rozhodující měrou řídí okolními podmínkami a s tím spojeným znečištěním přístroje (minimálně ale jednou za půl roku).

6.1.1 Čištění

- Vnější plochy vyčistěte vlhkou utěrkou (nepoužívejte agresivní čisticí prostředky).
- Větrací kanál a event. lamely chladiče přístroje vyfoukejte stlačeným vzduchem neobsahujícím olej a vodu. Stlačený vzduch může přetočit ventilátor přístroje, a tím jej zničit. Ventilátor přístroje neofukujte přímo a event. jej mechanicky zablokujte.
- Zkontrolujte znečištění chladicí kapaliny a event. ji vyměnit.

6.1.2 Lapač nečistot

Snížením průchodu chladicího vzduchu se sníží dovolené zatížení svařovacího přístroje. Filtr na nečistoty se musí pravidelně demontovat a očistit vyfoukáním stlačeným vzduchem (v závislosti na výskytu nečistot).

6.2 Údržbové práce, intervaly

6.2.1 Denní údržba

Vizuální kontrola

- Síťový přívod a jeho odlehčení tahu
- Zajišťovací prvky lahví na plyn
- Překontrolujte vnější poškození svazku hadic a přípojek proudu a případně je vyměňte nebo je nechejte opravit odborným personálem!
- Hadice na plyn a jejich spínací zařízení (magnetický ventil)
- Je třeba zkontoval rukou pevné usazení přípojek a opotřebitelných dílů a případně je dotáhnout.
- Zkontrolujte řádné upevnění cívky s drátem.
- Transportní válečky a jejich zajišťovací prvky
- Přepravní prvky (pás, jeřábová oka, držadlo)
- Ostatní, všeobecný stav

Funkční zkouška

- Ovládací, signalační, ochranná a regulační zařízení (Funkční zkouška)
- Vedení svařovacího proudu (zkontrolujte pevnost a zajištění usazení)
- Hadice na plyn a jejich spínací zařízení (magnetický ventil)
- Zajišťovací prvky lahví na plyn
- Zkontrolujte řádné upevnění cívky s drátem.
- Je třeba zkontoval řádné usazení šroubových a zástrčkových spojení přípojek a opotřebitelných dílů a případně je dotáhnout.
- Odstraňte ulpívající rozstřik po svařování.
- Pravidelně čistěte kladky k posuvu drátu (závisí na míře znečištění).

6.2.2 Měsíční údržba

Vizuální kontrola

- škody na pláštích (čelní, zadní a boční stěny)
- Transportní válečky a jejich zajišťovací prvky
- Přepravní prvky (pás, jeřábová oka, držadlo)
- Zkontrolujte, zda nejsou hadice s chladicím prostředkem a jejich přípojky znečištěny

Funkční zkouška

- Volný spínač, ovládací přístroje, zařízení nouzového vypínání zařízení k snížení napětí signální žárovky a kontrolky
- Kontrola pevného usazení vodicích prvků drátu (uložení podávací kladky drátu, vstupní vsuvka, vodicí trubka drátu). Doporučuje se výměna uložení podávací kladky drátu (eFeed) po 2 000 hodinách provozu, viz Opotřebitelné součásti).
- Zkontrolujte, zda nejsou hadice s chladicím prostředkem a jejich přípojky znečištěny
- Zkontrolujte a vyčistěte svařovací hořák. Z důvodu usazenin v hořáku mohou vznikat zkraty, které negativně ovlivňují výsledek svařování a mohou vést k poškození hořáku!

6.2.3 Každoroční zkouška (inspekce a zkouška za provozu)

Je nezbytné provádět opakování kontroly podle normy IEC 60974-4 „Opakování kontroly a zkoušky“. Kromě zde uvedených předpisů k provedení kontroly je nutné dodržet legislativní nařízení nebo předpisy příslušné země.

Další informace jsou uvedeny v přiložené brožuře „Warranty registration“ a v našich informacích týkajících se záruky, údržby a kontroly na adrese www.ewm-group.com!

6.3 Odborná likvidace přístroje



Řádná likvidace!

Přístroj obsahuje cenné suroviny, které by měly být recyklovány, a elektronické součásti, které je třeba zlikvidovat.

- Nelikvidujte s komunálním odpadem!
- Při likvidaci dodržujte úřední předpisy!

- Vysloužilé elektrické a elektronické přístroje se podle evropských nařízení (směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních) nesmí dál odstraňovat do netříděného domácího odpadu. Musí se sbírat odděleně. Symbol popelnice na kolejích poukazuje na nezbytnost odděleného sběru.

Tento přístroj musí být předán k likvidaci resp. recyklaci do k tomu určených systémů odděleného sběru.

- V Německu jste zavázání zákonem (Zákon o uvádění elektrických a elektronických zařízení na trh, o zpětném odběru elektrozařízení, ekologickém zpracovávání a využívání elektroodpadu (ElektroG)), odevzdat vysloužilý přístroj do sběru odděleného od netříděného domácího odpadu. Veřejnoprávní provozovatelé sběren odpadu (obce) zřídili za tímto účelem sběrny, kde je možné bezplatně odevzdat vysloužilé přístroje z domácností.
- Informace ohledně zpětného odběru nebo sběru vysloužilých přístrojů obdržíte od příslušné městské nebo obecní správy.
- Kromě toho lze přístroje v celé Evropě odevzdat také odbytovým partnerům EWM.

7 Odstraňování poruch

Všechny výrobky podléhají přísným kontrolám ve výrobě a po ukončení výroby. Pokud by přesto něco nefungovalo, přezkoušejte výrobek podle následujícího seznamu. Nepovede-li žádné doporučení k odstranění závady výrobku, informujte autorizovaného obchodníka.

7.1 Hlášení chyb (proudový zdroj)

Porucha svařovacího přístroje se zobrazí kódem chyby (viz tabulka) na displeji řídicí jednotky. V případě poruchy se vypne výkonová jednotka.

Zobrazování možných čísel chyb závisí na provedení přístroje (rozhraní/funkce).

- Chyby evidujte a dle potřeby je oznamujte servisnímu personálu.
- Vyskytne-li se u řízení více chyb, zobrazí se vždy chyba s nejnižším číslem chyby (Err). Je-li tato chyba odstraněna, zobrazí se nejbližší vyšší číslo chyby. Tento proces se opakuje tak dlouho, dokud nejsou odstraněny všechny chyby.

Legenda kategorie (reset chyby)

- Chybové hlášení zmizí, jakmile je chyba odstraněna.
- Chybové hlášení můžete resetovat stisknutím tlačítka ◀:
- Chybové hlášení lze resetovat výhradně vypnutím a opětovným zapnutím přístroje.

| Err | Kategorie | | | Chyba | Možná příčina | Odstranění |
|-----|-----------|----|----|----------------------------------|---|---|
| | a) | b) | c) | | | |
| 3 | ✓ | ✓ | ✗ | Chyba rychloměru | Porucha přístroje posuvu drátu | Zkontrolujte spojení (přípojky, vedení) |
| | | | | | Trvalé přetížení pohonu drátu | Vložku vedení drátu nevkládejte v úzkých poloměrech; zkontrolujte volný chod vložky vedení drátu |
| 4 | ✓ | ✗ | ✗ | Nadměrná teplota | Proudový zdroj přehřátý | Nechte proudový zdroj vychladnout (síťový vypínač do polohy „1“) |
| | | | | | Zablokovaný ventilátor, znečištění nebo závada | Zkontrolujte, vyčistěte, nebo vyměňte ventilátor |
| | | | | | Vstup nebo výstup vzduchu zablokovaný | Zkontrolujte vstup a výstup vzduchu |
| 5 | ✗ | ✗ | ✓ | Síťové přepětí | Síťové napětí příliš vysoké | Zkontrolujte síťová napětí a porovnejte je s napájecími napětími proudového zdroje |
| 6 | ✗ | ✗ | ✓ | Síťové podpětí | Síťové napětí příliš nízké | Zkontrolujte síťová napětí a porovnejte je s napájecími napětími proudového zdroje |
| 7 | ✗ | ✓ | ✗ | Nedostatek chladicího prostředku | Příliš nízké průtočné množství (<= 0,7 l/min) / (<= 0,18 gal/min) [1] [3] | Zkontrolujte průtok chladicího prostředku, vyčistěte vodní chlazení, odstraňte zlomy ve svazku hadic, přizpůsobte limit průtoku |
| | | | | | Příliš malé množství chladicího prostředku | Doplňte chladicí prostředek |
| | | | | | Čerpadlo neběží | Natočte hřídel čerpadla |
| | | | | | Vzduch v chladicím okruhu | Odvzdušnění okruhu chladicího prostředku |
| | | | | | Svazek hadic není kompletně naplněn chladicím prostředkem | Vypněte/zapněte přístroj (čerpadlo běží 2 min) |
| | | | | | Provoz se svařovacím hořákem chlazeným plynem | Propojte chod chladicího prostředku vpřed a zpětný chod chladicího prostředku (vsaděte hadicový můstek), deaktivujte vodní chlazení |
| | | | | | Výpadek pojistkového automatu [4] | Stisknutím resetujte automat |

| Err | Kategorie | | | Chyba | Možná příčina | Odstranění |
|-----|-----------|----|----|---|---|--|
| | a) | b) | c) | | | |
| 8 | | | | Chyba ochranného plynu ^[2] | Žádný ochranný plyn | Zkontrolujte zásobování ochranným plynem |
| | | | | | Příliš nízký vstupní tlak | Odstraňte zlomy ve svazku hadic; cílová hodnota: Vstupní tlak 4-6 bar |
| 9 | | | | Sek. přepětí | Přepětí na výstupu: Chyba invertoru | Informujte servis |
| 10 | | | | Zkrat zemníčkohodnoty vodiče (chyba PE) | Spojení mezi svařovacím drátem a pouzdrem zařízení | |
| 11 | | | | Rychlé vypnutí | Odebrání logického signálu „Robot připraven“ během procesu | Odstraňte chybu na nadřazeném řízení |
| 22 | | | | Nadměrná teplota chladicího prostředku ^[3] | Přehřátý chladicí prostředek ($\geq 70^{\circ}\text{C}$ / $\geq 158^{\circ}\text{F}$) ^[1] měření ve zpětném toku chladicího prostředku | Nechte proudový zdroj vychladnout (síťový vypínač do polohy „1“) |
| | | | | | Zablokovaný ventilátor, znečištění nebo závada | Zkontrolujte, vyčistěte, nebo vyměňte ventilátor |
| | | | | | Vstup nebo výstup vzduchu zablokovaný | Zkontrolujte vstup a výstup vzduchu |
| 32 | | | | Chyba $I > 0$ ^[3] | | Informujte servis |
| 33 | | | | Chyba UIST ^[3] | Zkrat v obvodu svařovacího proudu před svařováním | Odstraňte zkrat v obvodu svařovacího proudu, odstraňte napětí externího čidla |
| 38 | | | | Chyba IIIST ^[3] | Zkrat v obvodu svařovacího proudu před svařováním | Odstraňte zkrat v obvodu svařovacího proudu |
| 48 | | | | Chyba zapalování | Během spouštění procesu s automatizovaným zařízením došlo k zapálení | Zkontrolujte posuv drátu, zkontrolujte přípojky silového kabelu ve svařovacím okruhu, případně před svařováním vyčistěte zkorodované povrchy na obrobku |
| 49 | | | | Chyba oblouku | Během svařování s automatickým zařízením došlo k chybě oblouku | Zkontrolujte posuv drátu, přizpůsobte rychlosť svařování. |
| 51 | | | | Nouzový vypínač | Okruh nouzového vypnutí zdroje proudu byl aktivován. | Aktivaci okruhu nouzového vypnutí zase deaktivujte (uvolněte ochranný obvod) |
| 52 | | | | Žádný přístroj posuvu drátu | Po zapnutí automatického zařízení nebyl identifikován žádný přístroj posuvu drátu | Zkontrolujte řídicí vedení přístrojů posuvu drátu a připojte je, zkorigujte identifikační číslo automatizovaného posuvu drátu (u 1DV: Zajistěte číslo 1, u 2DV vždy jeden PD s číslem 1 a jeden PD s číslem 2) |
| 53 | | | | Žádný přístroj posuvu drátu 2 | Podavač drátu 2 nebyl rozpoznán | Zkontrolujte řídicí vedení přístrojů posuvu drátu, případně je připojte |
| 54 | | | | Chyba VRD ^[2] | Chyba redukce napětí naprázdno | příp. odpojte cizí přístroj od svařovacího okruhu; informujte servis |

Odstraňování poruch

Hlášení chyb (proudový zdroj)



| Err | Kategorie | | | Chyba | Možná příčina | Odstranění |
|-----|-----------|----|----|---------------------------------|--|--|
| | a) | b) | c) | | | |
| 55 | ✗ | ✓ | ✗ | Nadproud posuvu drátu | Identifikace nadproudů v pohonu posuvu drátu | Vložku vedení drátu nevkládejte v úzkých poloměrech; zkontrolujte volný chod vložky vedení drátu |
| 56 | ✗ | ✗ | ✓ | Výpadek fáze sítě | Jedna fáze síťového napětí vypadla | Zkontrolujte připojení na síť, síťovou zástrčku a síťovou pojistku |
| 57 | ✗ | ✓ | ✗ | Chyba tachometru Slave | Porucha přístroje posuvu drátu (slave-pohon) | Zkontrolujte přípojky, vedení, spojení |
| | | | | | Trvalé přetížení pohonu drátu (slave-pohon) | Vložku vedení drátu nevkládejte v úzkých poloměrech; zkontrolujte volný chod vložky vedení drátu |
| 58 | ✗ | ✓ | ✗ | Zkrat | Zkontrolujte existenci zkratu ve svařovacím okruhu | Zkontrolujte svařovací okruh; hořák odložte izolovaný |
| 59 | ✗ | ✗ | ✓ | Nekompatibilní přístroj | Přístroj připojený k systému není kompatibilní | Nekompatibilní přístroj odpojte od systému |
| 60 | ✗ | ✗ | ✓ | Nekomp. software | Software přístroje není kompatibilní | Informujte servis |
| 61 | ✗ | ✓ | ✗ | Kontrola svařování | Skutečná hodnota parametru svařování je mimo předepsanou toleranční oblast | Dodržujte toleranční oblasti, přizpůsobte parametry svařování |
| 62 | ✗ | ✗ | ✓ | Součásti systému ^[3] | Součást systému nenalezena | Informujte servis |

[1] z výroby

[2] volitelné vybavení

[3] výhradně jen u řady přístrojů Titan

[4] ne u řady přístrojů Titan

7.2 Výstražná hlášení

Výstražné hlášení se podle možností displeje přístroje zobrazí takto:

| Typ zobrazení – řídicí jednotka přístroje | Zobrazení |
|---|-----------|
| Grafický displej | |
| Dvě 7-segmentová zobrazení | |
| Jedno 7-segmentové zobrazení | |

Možná příčina výstrahy je signalizována příslušným číslem výstrahy (viz tabulku).

- Vyskytne-li se více výstrah, jsou zobrazovány za sebou.
- Výstrahu přístroje evidujte a dle potřeby ji oznamujte servisnímu personálu.

| Č. | varování | Možná příčina |
|----|---|---|
| 1 | Nadměrná teplota | Zakrátko hrozí vypnutí kvůli nadměrné teplotě. |
| 4 | Ochranný plyn ^[2] | Zkontrolujte zásobování ochranným plynem. |
| 5 | Průtok chladicího prostředku ^[3] | Průtok (<= 0,7l/min / <= 0.18 gal./min) ^[1] |
| 6 | Málo drátu | Na cívce je příliš málo drátu. |
| 7 | Výpadek sběrnice CAN-Bus | Podavač drátu není připojen, pojistkový automat motoru podavače drátu (vypadlý pojistkový automat vraťte stiskem zpět). |
| 8 | Obvod svařovacího proudu | Indukčnost obvodu svařovacího proudu je pro vybraný svařovací úkol příliš vysoká. |
| 10 | Dílčí invertor | Jeden z několika dílčích invertorů nedodává žádný svařovací proud. |
| 11 | Přehřívání chladicího prostředku ^[3] | Chladicí prostředek (>= 65 °C / >= 149 °F) ^[1] |
| 12 | Kontrola svařování | Skutečná hodnota parametru svařování je mimo stanovené toleranční pole. |
| 13 | Chyba kontaktu | Odpor v obvodu svařovacího proudu je příliš velký. Překontrolovat ukostření. |
| 32 | Chyba rychloměru | Porucha podavače drátu, dlouhodobé přetížení pohonu drátu. |
| 33 | Nadproud posuvu drátu | Detekce nadproudů hlavního pohonu posuvu drátu. |
| 34 | JOB neznámo | Volba úkolu JOB nebyla provedena, protože číslo úkolu JOB je neznámé. |
| 35 | Nadproud posuvu drátu Slave | Přetížení pohonu posuvu drátu Slave (přední pohon push/push systém nebo mezipohon). |
| 36 | Chyba tachometru Slave | Porucha pohonu posuvu drátu, trvalé přetížení pohonu posuvu drátu Slave (přední pohon push/push systém nebo mezipohon). |
| 37 | Výpadek sběrnice FST-Bus | Podavač drátu není připojen, pojistkový automat motoru podavače drátu (vypadlý pojistkový automat vraťte stiskem zpět). |

^[1] z výroby

^[2] volitelné vybavení

^[3] výhradně jen u řady přístrojů Titan XQ

7.3 Kontrolní seznam pro odstranění chyb

Základní podmínkou pro bezvadnou funkci je přístrojové vybavení vhodné pro použitý materiál a procesní plyn!

| Legenda | Symbol | Popis |
|---------|--------|-----------------|
| | ✗ | Chyba / Příčina |
| | ✖ | Náprava |

Poruchy funkce

- ✓ Aktivace síťové pojistky - nevhodná síťová pojistka
 - ✖ Nastavit doporučenou síťovou pojistku > viz kapitola 8.
- ✓ Přístroj se po zapnutí nerozběhne (ventilátor přístroje a příp. čerpadlo chladiva jsou nefunkční).
 - ✖ Připojte řídící vedení zařízení posuvu drátu.
- ✓ Všechny kontrolky ovládání přístroje po zapnutí svítí
- ✓ Po zapnutí nesvítí žádné kontrolky ovládání přístroje
- ✓ Žádný svařovací výkon
 - ✖ Výpadek fáze > překontrolovat připojení na síť (pojistky)
- ✓ Přístroj se neustále spouští znova
- ✓ Podavač drátu bez funkce
- ✓ Systém se nerozběhne
 - ✖ Připojte řídící vedení, popř. přezkoušejte správnost instalace.
- ✓ Uvolněná spojení svařovacího proudu
 - ✖ Dotáhněte připojení proudu k hořáku a/nebo k obrobku
 - ✖ Proudovou trysku řádně utáhněte

Svítí kontrolka souhrnná chyba

- ✓ Nadměrná teplota, svářečka
 - ✖ Nechejte zapnutý přístroj vychladnout
- ✓ Spustilo se zařízení ke kontrole svařovacího proudu (ochranným vodičem protékají bludné svařovací proudy). Závadu musíte resetovat vypnutím a opětovným zapnutím přístroje.
 - ✖ Svařovací drát se dotýká elektricky vodivých součástí skříně (zkontrolujte vedení drátu, neuvolnil se svařovací drát od cívky?).
 - ✖ Zkontrolujte řádné upevnění zemnicího kabelu. Upevněte svorku zemnicího kabelu co nejbliže elektrickému oblouku.

Svítí kontrolka přehřívání

- ✓ Nadměrná teplota, svářečka
 - ✖ Nechejte zapnutý přístroj vychladnout

Chyba chladicího prostředku/chladicí prostředek neprotéká


- ✓ Nedostatečný průtok chladicího prostředku
 - ✖ Překontrolujte stav chladiva a v případě potřeby ho doplňte.
- ✓ Vzduch v chladicím okruhu
 - ✖ Odvzdušnění okruhu chladicího prostředku > viz kapitola 7.4

Problémy s posunem drátu

- ✓ Opotřebené uložení podávacích kladek drátu (podávací kladky musejí být pevně usazené ve svých držácích a nesmějí mít vůli)
 - ✗ Vyměňte uložení podávací kladky drátu (092-002960-E0000) > viz kapitola 10.1.4)
- ✓ Ucpaná kontaktní tryska
 - ✗ Vyčistěte, nastříkejte ochranným svařovacím sprejem a v případě potřeby vyměňte
- ✓ Nastavení brzdy cívky > viz kapitola 5.3.3.4
 - ✗ Zkontrolujte, popř. upravte nastavení
- ✓ Nastavení jednotek tlaku > viz kapitola 5.3.3.3
 - ✗ Zkontrolujte, popř. upravte nastavení
- ✓ Opotřebené podávací kladky
 - ✗ Přezkoušejte a v případě potřeby vyměňte
- ✓ Motor posuvu bez napájecího napětí (pojistkový automat se vypnul kvůli přetížení)
 - ✗ Vypadlou pojistku (zadní strana proudového zdroje) vraťte do původního stavu stiskem tlačítka
- ✓ Zalomené svazky hadic
 - ✗ Rozvinout a napřímit svazek hořákových hadic.
- ✓ Duše nebo spirála vodítka drátu je znečištěná nebo opotřebená
 - ✗ Vyčistěte duši nebo spirálu, vyměňte zalomené nebo opotřebené duše

7.4 Odvzdušnění okruhu chladicího prostředku

K odvzdušnění chladicího systému vždy používejte modrou přípojku chladicího prostředku, která je co nejvíce v chladicím systému (nejblíže nádrži chladicího prostředku)!

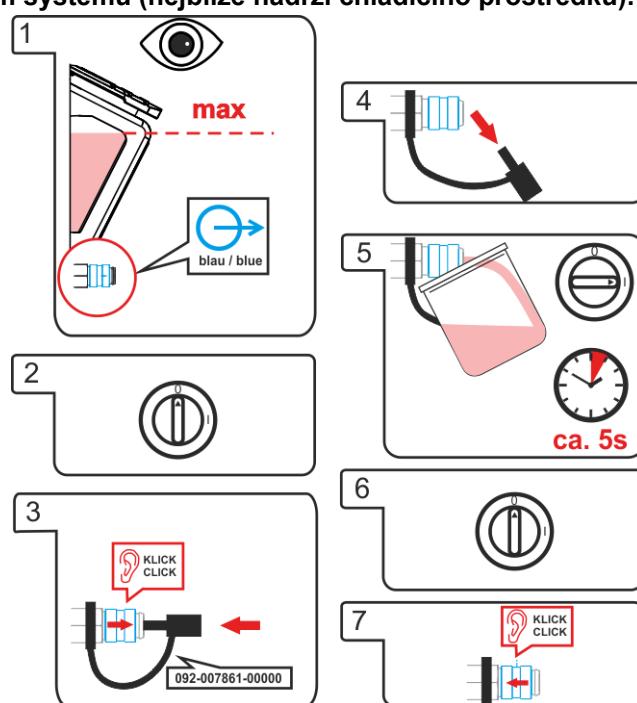

Obrázek 7-1

8 Technická data

Provozní údaje a záruka pouze ve spojení s originálními náhradními a opotřebitelnými díly!

8.1 Drive XQ

| | |
|--|---|
| Besleme gerilimi (kaynak makinesinden) | 42 VAC |
| Käyttösuhde ED 40° C:ssa ^[1] | |
| 60 % | 600 A |
| 100 % | 470 A |
| Tel besleme hızı | 0,5 m/dak ... 25 m/dak |
| Fabrika teslimi makara donanımı | 1,0-1,2 mm (çelik tel için) |
| Tahrik | 4 makara (37 mm) |
| Tel bobini çapı | Standart tel bobinler - azami 300 mm |
| Kaynak torcu bağlantısı | Euro merkez bağlantı |
| kotelointiluokka | IP 23 |
| Ympäristön lämpötila ^[2] | -25 °C ... +40 °C |
| EMC-luokka | A |
| Turvamerkintä | CE / EMI |
| Sovelletut normit | Katso yhdenmukaisuusvakuutus (laiteasiakir-jat) |
| Mitat | 660 x 280 x 380 mm 26.0 x 11.0 x 15.0 palce |
| Paino | 15,0 kg 33.1 lb |

^[1] Kuormitusvaihtelu: 10 min (60 %:n käyttösuhde \triangleq 6 min hitsausta, 4 min tauko).

^[2] Ympäristön lämpötila on jäähdytysnesteeestä riippuvainen! Huomioi jäähdytysnesteen lämpötila-alue!

9 Příslušenství

Výkonové součásti příslušenství, jako jsou svařovací hořáky, zemnicí kabely, držáky elektrod nebo svazky propojovacích hadic získáte u svého příslušného smluvního prodejce.

9.1 Všeobecné příslušenství

| Typ | Označení | Artikl. Nr. |
|----------------------------|--|------------------|
| DM 842 Ar/CO2 230bar 30l D | Redukční ventil na tlakové lahvi, manometr | 394-002910-00030 |
| AK300 | Adaptér pro košovou cívku K300 | 094-001803-00001 |
| HOSE BRIDGE UNI | Hadicový můstek | 092-007843-00000 |
| SPL | Ořezávátko pro bovdeny posuvu drátu | 094-010427-00000 |
| HC PL | Nůž na hadice | 094-016585-00000 |

9.2 Dálkový ovladač, 7pólový

| Typ | Označení | Artikl. Nr. |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------|
| RC XQ Expert 2.0 2 m | Dálkový ovladač řízení Expert XQ 2.0 | 090-008824-00002 |
| RC XQ Expert 2.0 5 m | Dálkový ovladač řízení Expert XQ 2.0 | 090-008824-00005 |
| RC XQ Expert 2.0 10 m | Dálkový ovladač řízení Expert XQ 2.0 | 090-008824-00010 |
| RC XQ Expert 2.0 15 m | Dálkový ovladač řízení Expert XQ 2.0 | 090-008824-00015 |

9.2.1 Prodlužovací kabel

| Typ | Označení | Artikl. Nr. |
|----------------|----------------------------------|------------------|
| FRV 7POL 0.5 m | Přípojka kabel | 092-000201-00004 |
| FRV 7POL 1 m | Připojovací a prodlužovací kabel | 092-000201-00002 |
| FRV 7POL 5 m | Přípojka kabel | 092-000201-00003 |
| FRV 7POL 10 m | Přípojka kabel | 092-000201-00000 |
| FRV 7POL 15M | Přípojka kabel | 092-000201-00005 |
| FRV 7POL 20 m | Přípojka kabel | 092-000201-00001 |
| FRV 7POL 25M | Přípojka kabel | 092-000201-00007 |

9.3 Dálkový ovladač, 19pólový

| Typ | Označení | Artikl. Nr. |
|---------------|--|------------------|
| R10 19POL | Dálkový ovladač | 090-008087-00000 |
| RG10 19POL 5M | Dálkový ovladač, nastavení rychlosti drátu, korekce svařovacího napětí | 090-008108-00000 |
| R20 19POL | Dálkový ovladač přepínání programů | 090-008263-00000 |

9.3.1 Přívodní kabel

| Typ | Označení | Artikl. Nr. |
|----------------|--|------------------|
| RA5 19POL 5M | Přívodní kabel např. pro dálkový ovladač | 092-001470-00005 |
| RA10 19POL 10m | Přívodní kabel např. pro dálkový ovladač | 092-001470-00010 |
| RA20 19POL 20m | Přívodní kabel např. pro dálkový ovladač | 092-001470-00020 |

9.3.2 Prodlužovací kabel

| Typ | Označení | Artikl. Nr. |
|------------------|--------------------|------------------|
| RV5M19 19POL 5M | Prodlužovací kabel | 092-000857-00000 |
| RV5M19 19POL 10M | Prodlužovací kabel | 092-000857-00010 |
| RV5M19 19POL 15M | Prodlužovací kabel | 092-000857-00015 |
| RV5M19 19POL 20M | Prodlužovací kabel | 092-000857-00020 |

9.4 Opce

| Typ | Označení | Artikl. Nr. |
|----------------------|--|------------------|
| ON PS EXT D01 | Sada pro dodatečné vybavení: Prodloužení otočného trnu. k upevnění podavače drátu se sadou kol ON WAK D01 | 092-002871-00000 |
| ON FLOWMETER | Doplňkově analogová regulace množství plynu s průtokometrem plynu | 092-003374-00000 |
| ON TS D01/D02 | Držák hořáku | 092-002836-00000 |
| ON WAK D01 | Montážní sada kol | 092-002844-00000 |
| ON RFAK D01 | Pryžové podpěrky | 092-002845-00000 |
| ON GK D01 | Kluzné smykače z kovu | 092-003030-00000 |
| ON CMF D01 | Jeřábový závěs | 092-002833-00000 |
| ON TCC D01 | Sada skládající se z jeřábového závěsu a ochranného plechu, pro použití zařízení posunu drátu v poloze na boku | 092-002835-00000 |
| ON CC D01 | Průhledná ochranná klapka k ochraně řízení přístroje | 092-002834-00000 |
| ON CONNECTOR D01/D02 | Přípojka k posuvu drátu ze sudu | 092-002842-00000 |

10 Opotřebitelné díly

Provozní údaje a záruka pouze ve spojení s originálními náhradními a opotřebitelnými díly!

10.1 Kladky pro posuv drátu

10.1.1 Kladky pro ocel drátů

| Typ | Označení | Artikl. Nr. |
|--|--|------------------|
| FE 4R 0.6 MM/0.023 INCH LIGHT PINK | Sada hnacích kladek, 37 mm, 4 kladky, drážka V pro ocel, ušlechtilou ocel a pájení | 092-002770-00006 |
| FE 4R 0.8-1.0MM / 0.03-0.04 INCH BLUE/WHITE | Sada hnacích kladek, 37 mm, 4 kladky, drážka V pro ocel, ušlechtilou ocel a pájení | 092-002770-00009 |
| FE 4R 1.0-1.2MM / 0.04-0.045 INCH BLUE/RED | Sada hnacích kladek, 37 mm, 4 kladky, drážka V pro ocel, ušlechtilou ocel a pájení | 092-002770-00011 |
| FE 4R 1.4 MM/0.052 INCH GREEN | Sada hnacích kladek, 37 mm, 4 kladky, drážka V pro ocel, ušlechtilou ocel a pájení | 092-002770-00014 |
| FE 4R 1.6 MM/0.06 INCH BLACK | Sada hnacích kladek, 37 mm, 4 kladky, drážka V pro ocel, ušlechtilou ocel a pájení | 092-002770-00016 |
| FE 4R 2.0 MM/0.08 INCH GREY | Sada hnacích kladek, 37 mm, 4 kladky, drážka V pro ocel, ušlechtilou ocel a pájení | 092-002770-00020 |
| FE 4R 2.4 MM/0.095 INCH BROWN | Sada hnacích kladek, 37 mm, 4 kladky, drážka V pro ocel, ušlechtilou ocel a pájení | 092-002770-00024 |
| FE 4R 2.8 MM/0.11 INCH LIGHT GREEN | Sada hnacích kladek, 37 mm, 4 kladky, drážka V pro ocel, ušlechtilou ocel a pájení | 092-002770-00028 |
| FE 4R 3.2 MM/0.12 INCH VIOLET | Sada hnacích kladek, 37 mm, 4 kladky, drážka V pro ocel, ušlechtilou ocel a pájení | 092-002770-00032 |

10.1.2 Kladky pro hliník drátů

| Typ | Označení | Artikl. Nr. |
|---|--|------------------|
| AL 4R 0.8 MM/0.03 INCH WHITE/YELLOW | Sada hnacích kladek, 37 mm, pro hliník | 092-002771-00008 |
| AL 4R 1.0 MM/0.04 INCH BLUE/YELLOW | Sada hnacích kladek, 37 mm, pro hliník | 092-002771-00010 |
| AL 4R 1.2 MM/0.045 INCH RED/YELLOW | Sada hnacích kladek, 37 mm, pro hliník | 092-002771-00012 |
| AL 4R 1.6 MM/0.06 INCH BLACK/YELLOW | Sada hnacích kladek, 37 mm, pro hliník | 092-002771-00016 |
| AL 4R 2.0 MM/0.08 INCH GREY/YELLOW | Sada hnacích kladek, 37 mm, pro hliník | 092-002771-00020 |
| AL 4R 2.4 MM/0.095 INCH BROWN/YELLOW | Sada hnacích kladek, 37 mm, pro hliník | 092-002771-00024 |
| AL 4R 2.8 MM/0.110 INCH LIGHT GREEN/YELLOW | Sada hnacích kladek, 37 mm, pro hliník | 092-002771-00028 |
| AL 4R 3.2 MM/0.125 INCH VIOLET/YELLOW | Sada hnacích kladek, 37 mm, pro hliník | 092-002771-00032 |

10.1.3 Kladky pro posuv výplňových drátů

| Typ | Označení | Artikl. Nr. |
|---|--|--------------------|
| FUEL 4R 0.8 MM/0.03 INCH WHITE/ORANGE | Sada hnacích kladek, 37 mm, 4 kladky, drážka V/rýhy pro plněný drát | 092-002848-00008 |
| FUEL 4R 1.0 MM/0.04 INCH BLUE/ORANGE | Sada hnacích kladek, 37 mm, 4 kladky, drážka V/rýhy pro plněný drát | 092-002848-00010 |
| FUEL 4R 1.2 MM/0.045 INCH RED/ORANGE | Sada hnacích kladek, 37 mm, 4 kladky, drážka V/rýhy pro plněný drát | 092-002848-00012 |
| FUEL 4R 1.4 MM/0.052 INCH GREEN/ORANGE | Sada hnacích kladek, 37 mm, 4 kladky, drážka V/rýhy pro plněný drát | 092-002848-00014 |
| FUEL 4R 1.6 MM/0.06 INCH BLACK/ORANGE | Sada hnacích kladek, 37 mm, 4 kladky, drážka V/rýhy pro plněný drát | 092-002848-00016 |
| FUEL 4R 2.0 MM/0.08 INCH GREY/ORANGE | Sada hnacích kladek, 37 mm, 4 kladky, drážka V/rýhy pro plněný drát | 092-002848-00020 |
| FUEL 4R 2.4 MM/0.095 INCH BROWN/ORANGE | Sada hnacích kladek, 37 mm, 4 kladky, drážka V/rýhy pro plněný drát | 092-002848-00024 |

10.1.4 Vedení drátu

| Typ | Označení | Artikl. Nr. |
|-----------------------|---|--------------------|
| DV X | Sada uchycení podávací kladky drátu | 092-002960-E0000 |
| SET DRAHTFUERUNG | Sada vedení drátu | 092-002774-00000 |
| ON WF 2,0-3,2MM EFEED | Volitelné dodatečné vybavení, vedení drátu pro dráty 2,0–3,2 mm, pohon eFeed | 092-019404-00000 |
| SET IG 4x4 1.6mm BL | Sada vstupních vsuvek drátu | 092-002780-00000 |
| GUIDE TUBE L105 | Vodicí trubka | 094-006051-00000 |
| CAPTUB L108 D1,6 | Kapilární trubka | 094-006634-00000 |
| CAPTUB L105 D2,0/2,4 | Kapilární trubka | 094-021470-00000 |

11 Dodatek

11.1 Najít prodejce

Sales & service partners

www.ewm-group.com/en/specialist-dealers



"More than 400 EWM sales partners worldwide"