



**TR**

## Tel besleme ünitesi

**Drive 4 Basic S  
Drive 4X Steel Synergic S  
Drive 4X Steel puls S**

099-005593-EW515

Ek sistem belgelerini dikkate alın!

16.07.2018

**Register now  
and benefit!  
Jetzt Registrieren  
und Profitieren!**

[www.ewm-group.com](http://www.ewm-group.com)



## Genel Bilgiler

### UYARI



#### Kullanma kılavuzunu okuyun!

**Kullanma kılavuzu, ürünlerin güvenli kullanımı konusunda bilgi verir.**

- Tüm sistem bileşenlerinin kullanma kılavuzunu ve özellikle güvenlik uyarılarını ve ikazları okuyun ve izleyin!
- Kaza önleme talimatlarını ve ülkelere özel şartları dikkate alın!
- Kullanma kılavuzu, makinenin kullanıldığı yerde erişilebilir bir noktada bulundurulmalıdır.
- Makinenin üstünde bulunan güvenlik uyarı ve ikaz levhaları, oluşabilecek tehlikeler hakkında bilgi verir.  
Bu levhalar her zaman görülebilir ve okunabilir durumda olmalıdır.
- Bu makine, en son teknolojiler ile güncel kurallara ve standartlara uygun olarak üretilmiştir ve sadece eğitimli uzman personel tarafından işletilebilir, bakım görebilir ve onarılabilir.
- Makine tekniğinin gelişmesi nedeniyle teknik değişiklikler farklı kaynak tutumlarına yol açabilir.

**Kurulum, işletmeye alma, işletim, kullanım yerindeki özellikler ve kullanım amacı ile ilgili sorularınız varsa yetkili satıcınıza ya da +49 2680 181-0 numaralı telefondan müşteri hizmetlerimize başvurun.**

**Yetkili satıcıların listesini [www.ewm-group.com/en/specialist-dealers](http://www.ewm-group.com/en/specialist-dealers) adresinde bulabilirsiniz**

Bu sistemin çalıştırılması ile ilgili sorumluluk, yalnızca sistemin fonksiyonu ile sınırlıdır. Hiçbir şekilde başka bir sorumluluk kabul edilmez. Bu sorumluluk muafiyeti tesis ilk kez çalıştırıldığında kullanıcı tarafından kabul edilmiş olur.

Bu kullanım talimatlarının yerine getirilip getirilmediği ve aygıtın kurulum, çalışma, kullanım ve bakım işlemleriyle ilgili koşullar ve yöntemler üretici tarafından kontrol edilemez.

Kurulumun usulüne uygun olarak yapılmaması, hasara yol açabilir ve bunun sonucunda insanlar için tehlike oluşturabilir. Bu nedenle, hatalı kurulum, usulüne uygun olmayan çalışma, yanlış kullanım ve bakım sonucunda veya bunlarla herhangi bir şekilde ilgili olarak ortaya çıkan kayıp, hasar veya masraflar için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.

© EWM AG

Dr. Günter-Henle-Straße 8  
56271 Mündersbach Almanya  
Tel.: +49 2680 181-0, Faks: -244  
E-posta: [info@ewm-group.com](mailto:info@ewm-group.com)  
[www.ewm-group.com](http://www.ewm-group.com)

Bu belgenin telif hakkı üreticide kalır.

Kısmen de olsa çoğaltıması için mutlaka yazılı izin gereklidir.

Bu dokümanın içeriği itinayla araştırıldı, kontrol edildi ve düzenlendi, yine de değişiklik, yazım hatası ve hata yapma hakkı saklıdır.

## 1 İçindekiler

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>İçindekiler</b>  | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Güvenliğiniz için</b>                                  | <b>5</b>  |
| 2.1      | Bu kullanma kılavuzunun kullanımı hakkında uyarılar       | 5         |
| 2.2      | Sembol açıklaması   | 6         |
| 2.3      | Toplam belgenin parçası                                   | 7         |
| <b>3</b> | <b>Amaca uygun kullanım</b>                               | <b>8</b>  |
| 3.1      | Uygulama alanı  | 8         |
| 3.2      | Amaca uygun kullanım                                      | 8         |
| 3.3      | Geçerli olan diğer belgeler                               | 9         |
| 3.3.1    | Garanti   | 9         |
| 3.3.2    | Uygunluk beyanı   | 9         |
| 3.3.3    | Servis belgeleri (yedek parçalar ve devre şemaları)       | 9         |
| 3.3.4    | Kalibrasyon / Doğrulama                                   | 9         |
| <b>4</b> | <b>Cihaz açıklaması - Hızlı genel bakış</b>               | <b>10</b> |
| 4.1      | Önden görünüm / sağdan yan görünüm                        | 10        |
| 4.2      | Arkadan görünüm / sol yandan görünüm                      | 12        |
| <b>5</b> | <b>Yapı ve İşlev</b>                                      | <b>14</b> |
| 5.1      | Taşıma ve kurulum   | 14        |
| 5.1.1    | Ortam koşulları   | 14        |
| 5.1.1.1  | Çalışır durumda   | 14        |
| 5.1.1.2  | Nakliyat ve Depolama                                      | 15        |
| 5.1.2    | Kaynak torcu soğutması                                    | 15        |
| 5.1.2.1  | İzin verilen soğutma maddelerine genel bakış              | 15        |
| 5.1.2.2  | Maksimum hortum paketi uzunluğu                           | 16        |
| 5.1.3    | Kaynak akımı hatlarının döşenmesi ile ilgili uyarılar     | 17        |
| 5.1.4    | Parazitli kaynak akımları                                 | 18        |
| 5.2      | Ara hortum paketi bağlantısı                              | 19        |
| 5.2.1    | Koruyucu gaz tedarği                                      | 20        |
| 5.2.2    | Basınç düşürücü bağlantısı                                | 20        |
| 5.2.2.1  | Gaz testi   | 21        |
| 5.2.2.2  | Hortum paketi, yıkama                                     | 21        |
| 5.2.3    | Koruma tapası, kaynak makinası kontrolü                   | 21        |
| 5.3      | MIG/MAG kaynağı   | 22        |
| 5.3.1    | Kaynak torcu bağlantısı                                   | 22        |
| 5.3.2    | Tel beslemesi   | 24        |
| 5.3.2.1  | Tel besleme sürücü sistemi koruma tapasının açılması      | 24        |
| 5.3.2.2  | Tel bobinini yerleştirme                                  | 24        |
| 5.3.2.3  | Tel besleme makaralarını değiştirme                       | 26        |
| 5.3.2.4  | Tel elektrodunu geçirme                                   | 28        |
| 5.3.2.5  | Bobin frenini ayarlama                                    | 29        |
| 5.3.3    | MIG/MAG standart torç                                     | 29        |
| 5.3.4    | MIG/MAG Özel torç   | 30        |
| 5.3.4.1  | İtme/Çekme ve ara tahrik arasında geçiş                   | 30        |
| 5.3.5    | Örtülü elektrot kaynağı görev seçimi                      | 30        |
| 5.4      | Örtülü elektrot kaynağı veya oluk açma                    | 30        |
| 5.4.1    | Elektrot pensesi veya karbon elektrot pensesi bağlantısı  | 30        |
| 5.4.2    | İşlem parçası kontrol bağlantısı                          | 31        |
| 5.4.3    | Örtülü elektrot kaynağı görev seçimi                      | 31        |
| 5.5      | Uzaktan regülatör   | 31        |
| <b>6</b> | <b>Tamir, bakım ve tasfiye</b>                            | <b>33</b> |
| 6.1      | Genel   | 33        |
| 6.1.1    | Temizleme   | 33        |
| 6.1.2    | Kir filtresi  | 33        |
| 6.2      | Bakım çalışmaları, aralıklar                              | 34        |
| 6.2.1    | Günlük Bakım İşleri                                       | 34        |
| 6.2.2    | Aylık bakım çalışmaları                                   | 34        |
| 6.2.3    | Yıllık kontroller (işletme esnasında inceleme ve kontrol) | 34        |

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| 6.3       | Makineyi tasfiye etme.....                         | 35        |
| <b>7</b>  | <b>Arıza gidermek.....</b>                         | <b>36</b> |
| 7.1       | Hata bildirimleri (güç kaynağı) .....              | 36        |
| 7.2       | Arıza giderme için kontrol listesi .....           | 37        |
| <b>8</b>  | <b>Teknik veriler .....</b>                        | <b>39</b> |
| 8.1       | Drive 4 .....                                      | 39        |
| <b>9</b>  | <b>Ek donanım .....</b>                            | <b>40</b> |
| 9.1       | Genel ek donanımlar.....                           | 40        |
| 9.2       | Uzaktan kumanda / bağlantı ve uzatma kablosu ..... | 40        |
| 9.3       | Seçenekler .....                                   | 40        |
| <b>10</b> | <b>Aşınma parçaları .....</b>                      | <b>41</b> |
| 10.1      | Tel besleme makaraları.....                        | 41        |
| 10.1.1    | Çelik teller için tel besleme makaraları .....     | 41        |
| 10.1.2    | Alüminyum teller için tel besleme makaraları ..... | 41        |
| 10.1.3    | Özülü teller için tel besleme makaraları.....      | 42        |
| 10.1.4    | Tel sürme .....                                    | 42        |
| <b>11</b> | <b>Ek A.....</b>                                   | <b>43</b> |
| 11.1      | Bayi bulma .....                                   | 43        |

## 2 Güvenliğiniz için

### 2.1 Bu kullanma kılavuzunun kullanımı hakkında uyarılar

#### **TEHLİKE**

**Doğrudan beklenen ağır bir yaralanmayı ya da ölümü engellemek için tam olarak uyulması gereken çalışma ya da işletme yöntemleri.**

- Güvenlik uyarısı, başlığında genel bir uyarı simgesi ile "TEHLİKE" sinyal sözcüğünü içeriyor.
- Ayrıca tehlike, sayfa kenarındaki bir pictogramla vurgulanır.

#### **UYARI**

**Olası ağır bir yaralanmayı ya da ölümü engellemek için tam olarak uyulması gereken çalışma ya da işletme yöntemleri.**

- Güvenlik uyarısı, başlığında genel bir uyarı simgesi ile "UYARI" sinyal sözcüğünü içeriyor.
- Ayrıca tehlike, sayfa kenarındaki bir pictogramla vurgulanır.

#### **DİKKAT**

**Kişilerin tehlikeye atılmasını ve olası hafif yaralanmaları önlemek üzere eksiksiz uyulması gereken çalışma ve işletim yöntemleri.**

- Güvenlik bilgisinin başlığında "DİKKAT" kelimesi ile birlikte genel bir uyarı sembolü de bulunur.
- Tehlike, sayfa kenarında bulunan bir pictogram ile vurgulanır.



**Maddi zararları veya cihazın hasar görmesini önlemek için kullanıcının dikkate alması gereken teknik özelliklerdir.**

Belirli bir durumda ne yapılacağını adım adım gösteren kullanım talimatları ve listelerini, dikkat çekme noktasından tanyabilirisiniz, örneğin:

- Kaynak akımı hattının yuvasını ilgili nesneye takın ve kilitleyin.


## 2.2 Sembol açıklaması

| Sembol | Tanım   | Sembol | Tanım                              |
|--------|---|--------|------------------------------------|
|        | Kullanıcının dikkat etmesi gereken teknik özellikler.     |        | basma ve bırakma / basma / dokunma |
|        | Makineyi kapatın  |        | serbest bırakın                    |
|        | Makineyi çalıştırın                                       |        | basın ve basılı tutun              |
|        | hatalı / geçersiz   |        | açın                               |
|        | doğu / geçersiz   |        | döndürme                           |
|        | Giriş   |        | Sayı değeri - ayarlanabilir        |
|        | Gezinme   |        | Sinyal ışığı yeşil yanar           |
|        | Çıkış   |        | Sinyal ışığı yeşil yanıp söner     |
|        | Zaman göstergesi (örnek: 4 s bekleyin / basın)            |        | Sinyal ışığı kırmızı yanar         |
|        | Menü görüntülemede kesinti (başka ayar olanakları mevcut) |        | Sinyal ışığı kırmızı yanıp söner   |
|        | Alet gerekmıyor/kullanmayın                               |        |                                    |
|        | Alet gerekiyor/kullanın                                   |        |                                    |

## 2.3 Toplam belgenin parçası

Bu kullanma kılavuzu toplam belgenin bir parçasıdır ve sadece tüm kısmi dokümanlarla bağlantılı olarak geçerlidir! Tüm sistem bileşenlerinin kullanma kılavuzlarını, özellikle de güvenlik uyarılarını okuyun ve takip edin!

Resimde bir kaynak sisteminin genel örneği görülmektedir.

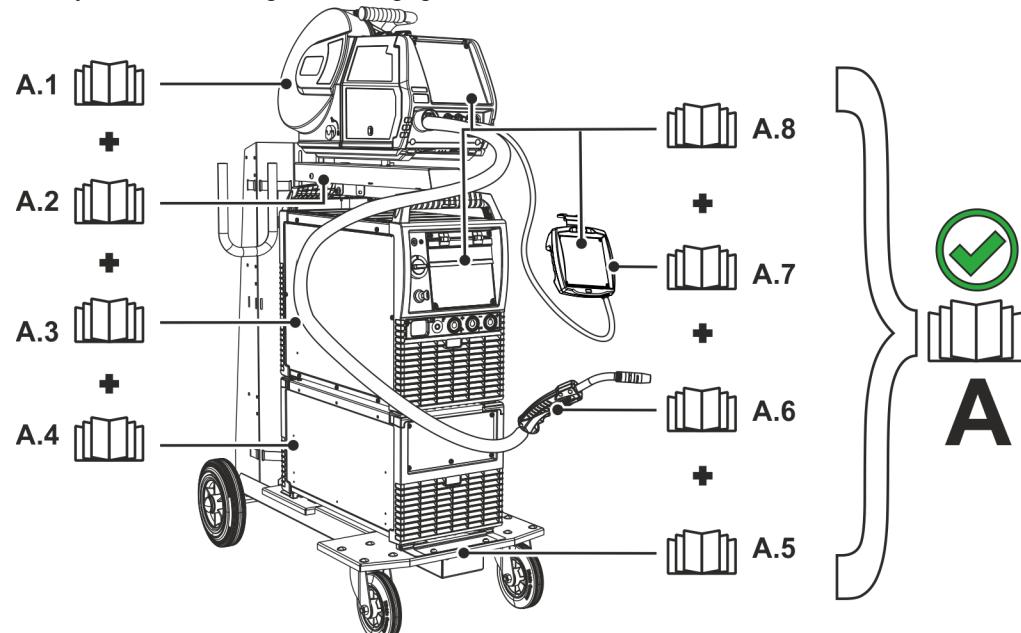

Şekil 2-1

| Poz. | Belgeleme  |
|------|--|
| A.1  | Tel besleme ünitesi                                    |
| A.2  | Dönüştürme kılavuzu opsiyonlar                         |
| A.3  | Güç kaynağı  |
| A.4  | Soğutma cihazı, gerilim dönüştürücü, takım sandığı vs. |
| A.5  | Taşıma aracı   |
| A.6  | Kaynak torcu   |
| A.7  | Uzaktan kumanda  |
| A.8  | Kontrol  |
| A    | Toplam belge   |

## 3 Amaca uygun kullanım

### ⚠️ UYARI



Amaca uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan tehlikeler!

Bu cihaz, sanayi ve esnafın kullanımına yönelik olarak en son teknolojiler ile güncel kurallara ve standartlara uygun olarak üretilmiştir. Bu cihaz, sadece tip levhasında belirtilen kaynak yöntemleri için öngörülmüştür. Bu cihaz, amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda kişiler, hayvanlar ve eşyalar için tehlige arz edebilir.

**Uygunsuz kullanımından kaynaklanan hiçbir zarar için sorumluluk kabul edilmez!**

- Cihaz, yalnızca amacına uygun olarak ve eğitimli uzman personel tarafından kullanılmalıdır!
- Cihaz üzerinde uygunsuz değişiklikler veya yapısal modifikasyonlar yapılmamalıdır!

### 3.1 Uygulama alanı

Örtülü elektrod kaynağı yan işleminde gaz altı kaynağı pals ve standart uygulaması için örtülü elektrod kaynağı sistemi. Fonksiyon kapsamı, gerektiğinde ek donanım bileşenleri ile genişletebilir (bkz. aynı isimli bölümdeki ilgili dokümantasyon).

### 3.2 Amaca uygun kullanım

**Kaynak makinesinin işletimi için uygun bir tel besleme ünitesinin ( sistem bileşenleri) kullanılması gerekmektedir!**

Aşağıdaki sistem bileşenleri bu cihazla kombine edilebilir:

|                                | Drive 4X / D200<br>Basic S | Drive 4X / D200<br>Steel Synergic S | Drive 4X / D200<br>Steel puls S |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Taurus xx5<br>Basic S          | ✓                          | ✗                                   | ✗                               |
| Taurus xx5<br>Steel Synergic S | ✗                          | ✓                                   | ✗                               |
| Taurus xx5<br>Steel puls S     | ✗                          | ✗                                   | ✓                               |

### 3.3 Geçerli olan diğer belgeler

#### 3.3.1 Garanti

Daha ayrıntılı bilgiler için lütfen birlikte verilen "Warranty registration" broşürüne ve [www.ewm-group.com](http://www.ewm-group.com) adresinde yer alan garanti, bakım ve kontrol bilgilerimize bakınız!

#### 3.3.2 Uygunluk beyanı

Tanımlanan ürün tasarımı ve yapısı AT yönetmeliklerine uygundur:



- Düşük voltaj yönetmeliği (LVD)
- Elektromanyetik uyumluluk yönetmeliği (EMV)
- Restriction of Hazardous Substance (RoHS)

İzinsiz değişiklik, hatalı tamirat, "Ark kaynağı sistemleri - çalışma sırasında denetim ve kontrol" ile ilgili sürelerde uyulmaması ve/veya üretici tarafından açıkça onaylanmayan izinsiz yapısal değişiklikler yapılması durumunda, bu beyan geçerliliğini kaybeder. Her ürüne spesifik bir uygunluk beyanının aslı eklenmiştir.

#### 3.3.3 Servis belgeleri (yedek parçalar ve devre şemaları)

##### UYARI



Hatalı tamirat ve modifikasiyon yapılamaz!

Yaralanmaları ve cihazda hasar meydana gelmesini önlemek için cihaz yalnızca eğitimli, yetkin kişiler tarafından tamir ya da modifiye edilmelidir!  
İzinsiz müdahalelerde garanti ortadan kalkar!

- Tamir gereğinde yetkin kişileri (eğitimli servis personeli) görevlendirin!

Devre diyagramları orijinal durumda cihazın yanında bulunmaktadır.



Yedek parçalar yetkili satıcıdan alınabilir.

#### 3.3.4 Kalibrasyon / Doğrulama

İşbu belge ile, bu ürünün kalibre edilmiş ölçüm ekipmanları ile, yürürlükteki standartlara IEC/EN 60974, ISO/EN 17662, EN 50504 uygun olarak, test edildiği ve izin verilen toleranslara uygun olduğu teyit edilir.  
Tavsiye edilen kalibrasyon aralığı: 12 ay.

## 4 Cihaz açıklaması - Hızlı genel bakış


### 4.1 Önden görünüm / sağdan yan görünüm

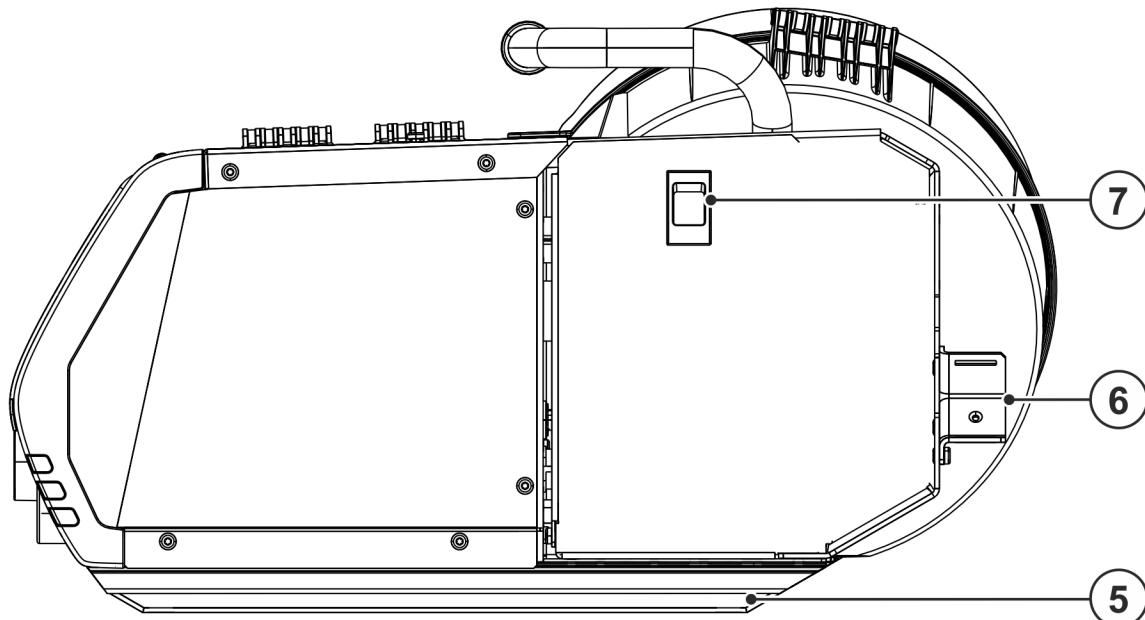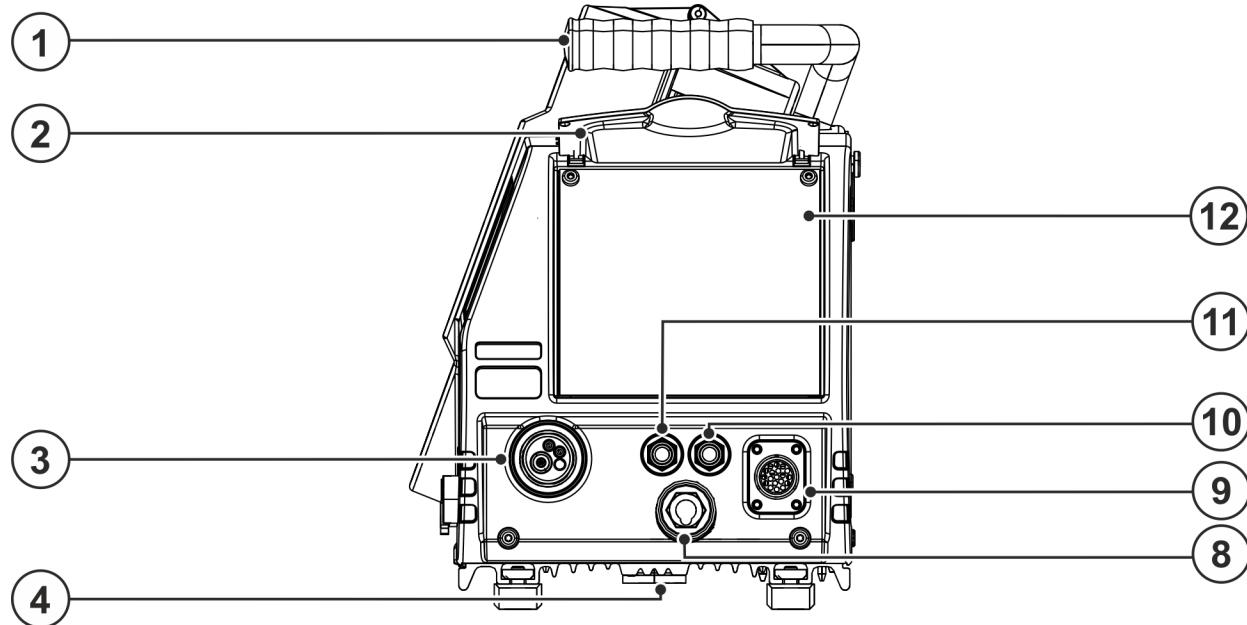

Şekil 4-1

| Poz. | Sembol   | Tanım  |
|------|--|--|
| 1    |  | Taşıma sapı  |
| 2    |  | Koruyucu kapak, kaynak makinası kontrolü > bkz. Bölüm 5.2.3  |
| 3    |  | Kaynak torcu bağlantısı (Avrupa veya Dinse merkezi bağlantı)<br>Kaynak akımı, koruyucu gaz ve torç tetiği entegre edilmiş  |
| 4    |  | Döner mandrel bağlama noktası<br>Ünitenin yatay olarak dönmesine imkan vermek için tel besleme ünitesi bu bağlama noktası ile güç kaynağının döner mandreline oturtulur. |
| 5    |  | Kayar raylar   |
| 6    |  | Ara hortum paketi çekme kuvvetini azaltma > bkz. Bölüm 5.2   |
| 7    |  | Kayar kapak, kilit ve koruma tapası  |
| 8    |  | Bağlantı soketi, kaynak akımı (varyanta bağlı)<br>Örtülü elekrot kaynağı veya oluk açma için kaynak torcu bağlantısının kaynak akım potansiyeli                          |
| 9    |       | 19 kutuplu bağlantı soket yuvası (analog)<br>Analog ek donanım bileşenlerini bağlamak için (uzaktan kumanda, kaynak torcu kumanda hattı, vb.)                            |
| 10   |  Red  | Hızlı bağlantı parçası (kırmızı)<br>Kaynak torçundan soğutma maddesi geri akışı  |
| 11   |  Blue | Hızlı bağlantı parçası (mavi)<br>Kaynak torçuna giden soğutma maddesi beslemesi  |
| 12   |  | Makine kontrolü - Bkz. ilgili kullanma kılavuzu "Kontrol"  |

## 4.2 Arkadan görünüm / sol yandan görünüm

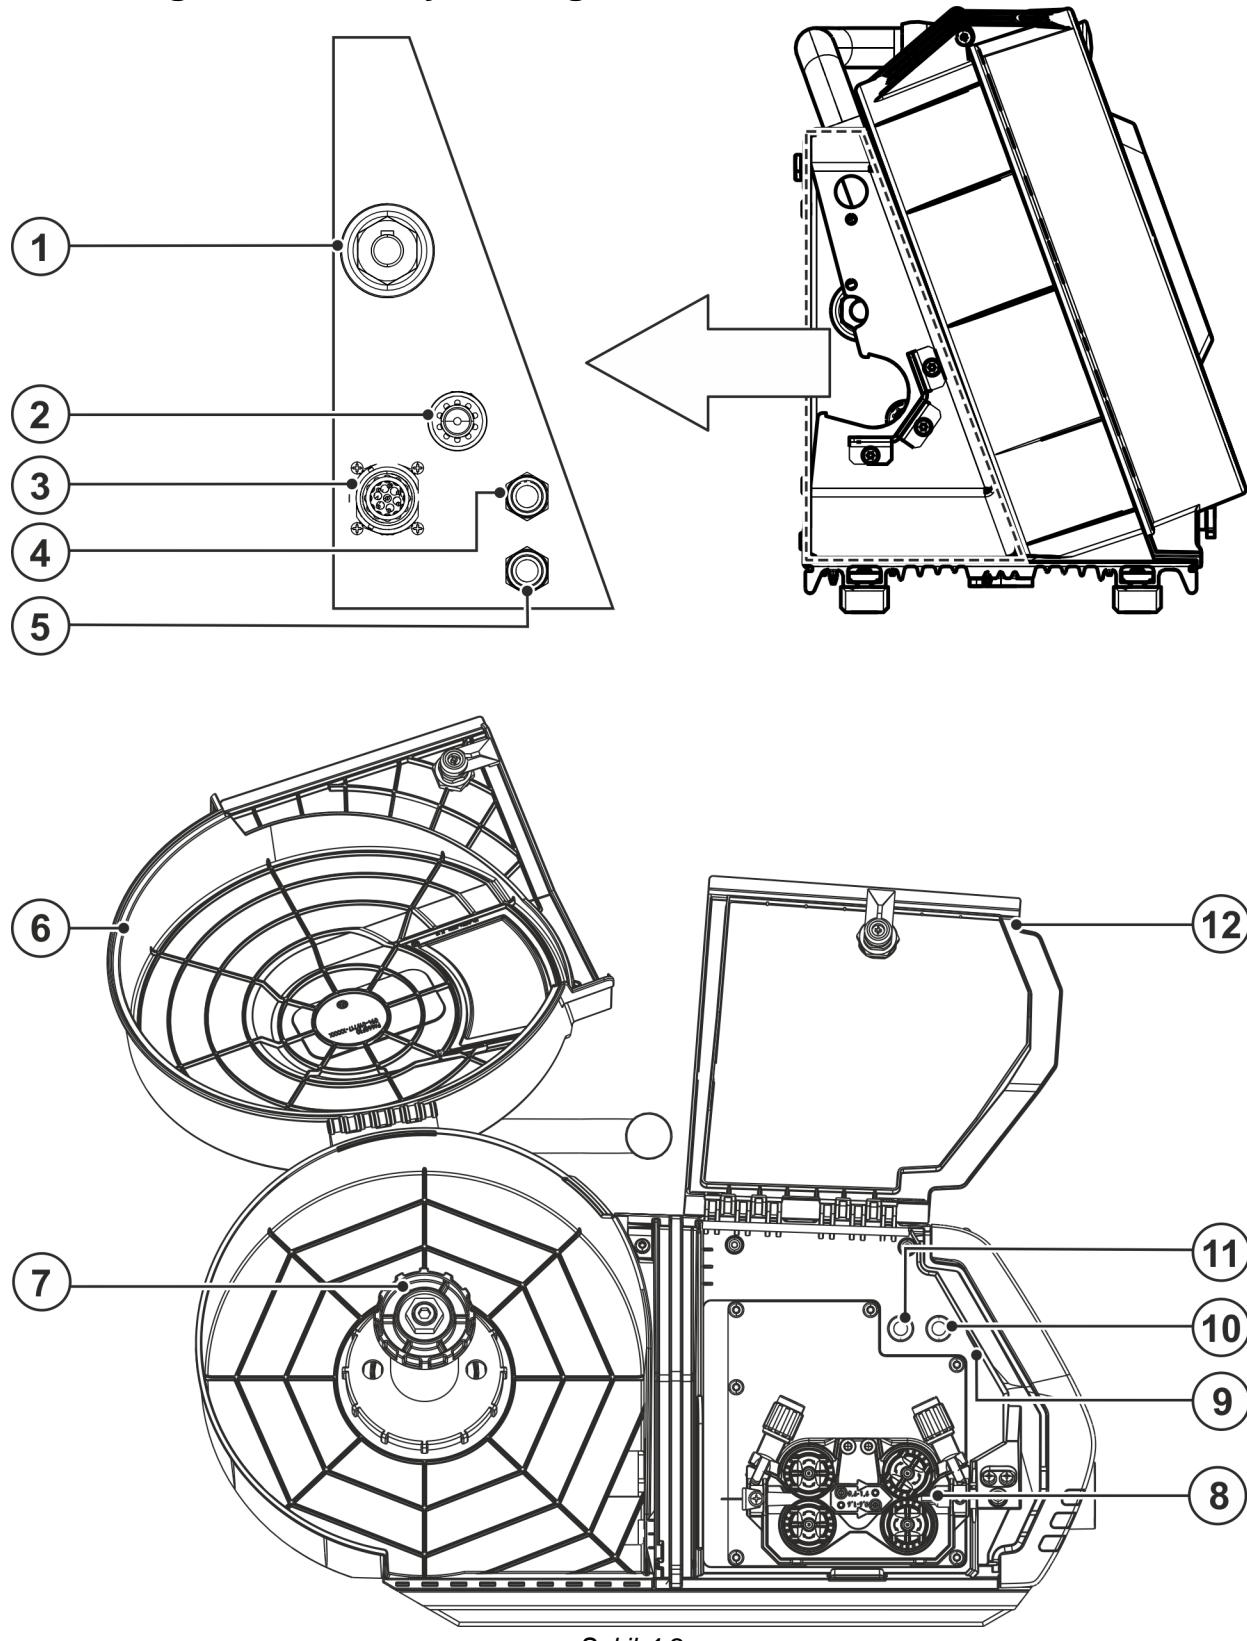

Şekil 4-2

| Poz. | Sembol | Tanım  |
|------|--------|--|
| 1    |        | <b>Bağlantı soketi, güç kaynağı kaynak akımı</b><br>Güç kaynağı ve tel besleme ünitesi arasındaki kaynak akımı bağlantısı  |
| 2    |        | <b>Bağlantı rakoru G 1/4", koruyucu gaz bağlantısı</b>   |
| 3    |        | <b>7 kutuplu bağlantı soket yuvası (dijital)</b><br>Tel besleme ünitesinin kumanda hattı   |
| 4    |        | <b>Hızlı bağlantı parçası (kırmızı)</b><br>Soğutma maddesi geri dönüşü   |
| 5    |        | <b>Hızlı bağlantı parçası (mavi)</b><br>Soğutma maddesi beslemesi  |
| 6    |        | <b>Tel bobini koruyucu kapak</b>   |
| 7    |        | <b>Tel bobini yuvası</b>   |
| 8    |        | <b>Tel nakil ünitesi</b>   |
| 9    |        | <b>Aydınlatma, iç mekan</b><br>Aydınlatma, enerji tasarruf modunda ve örtülü elektrotta ve TIG kaynağında kapatılır.   |
| 10   |        | <b>Tuş gaz testi / hortum paketini yıkama &gt; bkz. Bölüm 5.2.1</b>  |
| 11   |        | <b>Tel geçirme tuşu</b><br>Tel elektrodu, gerilimsiz ve gazsız olarak hortum paketinin içinden kaynak torçuna kadar geçirmek için.                                     |
| 12   |        | <b>Koruyucu kapak, tel sürme ünitesi</b><br>Koruyucu kapağın iç tarafında, ilgili kaynak makinesi serilerinin kaynak görevi genel bakışları (JOB-List) yer almaktadır. |

## 5 Yapı ve İşlev

### ⚠️ UYARI



**Elektrik gerilimi nedeniyle yaralanma tehlikesi!**

**Akım iletken parçalara,örneğin elektrik bağlantılarına dokunmak hayatı tehlikeye yol açabilir!**

- Kullanım kılavuzunun ilk sayfalarındaki güvenlik açıklamalarını dikkate alın!
- Cihazın işletmeye alınması sadece güç kaynaklarının kullanımı konusunda yeterli bilgiye sahip olan kişiler tarafından gerçekleştirilebilir!
- Bağlantı ve elektrik hatlarını cihaz kapalı iken bağlayın!

### ⚠️ DİKKAT



**Elektrik akımı kaynaklı tehlikeler!**

**Dönüşümlü olarak farklı yöntemlerle kaynak yapılrsa ve kaynak torcu ve de elektrot tutucusu makineye bağlı kalırsa, tüm hatlarda aynı zamanda boşta çalışma gerilimi veya kaynak gerilimi bulunur.**

- Çalışma başlangıcında ve çalışma aralarında bu yüzden torcu ve elektrot tutucusunu her zaman yalıtımlı olarak kenara koyun!

**Tüm sistem ve aksesuar bileşenlerine ait belgeleri okuyun ve dikkate alın!**

### 5.1 Taşıma ve kurulum

### ⚠️ UYARI



**Vinçle taşınabilir makinelerin izinsiz taşınması kaza tehlikesi oluşturur!**

**Makinenin vinçle taşınması ve asılmasına izin verilmemektedir! Makine düşebilir ve kişilerin yaralanmasına neden olabilir! Kabzeler, kayışlar veya tutucular sadece elle taşıma yapmak için uygundur!**

- Makine vinçle taşınmaya veya asılmaya uygun değildir!
- Vinçle kaldırma veya asılı durumda çalışma, makine modeline göre opsionludur ve gerekli olduğunda bu özellik sonradan eklenmelidir > bkz. Bölüm 9!

#### 5.1.1 Ortam koşulları



**Makine sadece uygun, yeterli taşıma kapasitesine sahip ve düz bir zeminde (açık havada da IP 23'e göre) kurulabilir ve işletelebilir!**

- **Kaymala karşı dayanıklı, düz bir zemin ve iş yerinin yeterli derecede aydınlatılmasını sağlayın.**
- **Makinenin daima güvenli bir biçimde kullanılması sağlanmalıdır.**



**Kirlenmelerden kaynaklanan cihaz hasarları!**

**Alışılmadık miktarda toz, asit, korozif gazlar ya da maddeler makineye zarar verebilir (bakım aralığına dikkat edin > bkz. Bölüm 6.2).**

- **Yüksek miktarda duman, buhar, yağ buharı, taşlama tozları ve korozif ortam havası engellenmelidir!**

##### 5.1.1.1 Çalışır durumda

**Ortam havasının sıcaklık aralığı:**

- -25 °C ila +40 °C (-13 F ila 104 F)

**Bağıl nem:**

- 40 °C (104 F) sıcaklıkta %50'ye kadar
- 20 °C (68 F) sıcaklıkta %90'a kadar

**5.1.1.2 Nakliyat ve Depolama**

**Kapalı alanda depolayın, ortam havası sıcaklık aralığı:**

- -30 °C ila +70 °C (-22 F ila 158 F)

**Bağıl nem**

- 20 °C (68 F) sıcaklıkta %90'a kadar

**5.1.2 Kaynak torcu soğutması**

**Kaynak torcu soğutma sıvısı içinde yetersiz antifriz!**

*Ortam koşullarına bağlı olarak kaynak torçunun soğutulmasında farklı sıvılar kullanılır > bkz. Bölüm 5.1.2.1.*

*Antifrizli soğutma sıvısı (KF 37E veya KF 23E) düzenli aralıklarla yeterli antifriz miktarı ile ilgili olarak kontrol edilmeli ve böylece makine ve aksesuarlarda meydana gelebilecek hasarlar önlenmelidir.*

- *Soğutma sıvısı antifriz kontrolcüsü TYP 1 yeterli antifriz miktarı ile ilgili olarak kontrol edilmelidir.*
- *Yeterli antifriz içermeyen soğutma sıvısını gerekli durumlarda yenisi ile değiştirin!*



**Soğutma maddesi bileşikleri!**

*Soğutma maddelerinin diğer sıvılar ile oluşturdukları bileşiklerin veya uygun olmayan soğutma maddelerinin kullanılması maddi hasarların oluşmasına ve üretici garantisinin geçersiz olmasına neden olur!*

- *Yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtilmiş olan soğutma maddeleri (soğutma maddeleri özeti) kullanılmalıdır.*
- *Birbirinden farklı soğutma maddeleri karıştırılmamalıdır.*
- *Soğutma maddesi değişiminde sıvının tamamı değiştirilmelidir.*



**Soğutma sıvısının bertaraf edilmesi resmi talimatlara uygun olarak ve ilgili güvenlik bilgi formları dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir.**

**5.1.2.1 İzin verilen soğutma maddelerine genel bakış**

| Soğutucu madde    | Sıcaklık aralığı  |
|-------------------|-------------------|
| KF 23E (Standart) | -10 °C ila +40 °C |
| KF 37E            | -20 °C ila +30 °C |

## 5.1.2.2 Maksimum hortum paketi uzunluğu

Verilen tüm bilgiler, tüm kaynak sistemindeki hortum paketi uzunluğunun tamamını esas alır ve örnek niteliğinde konfigürasyonlardır (standart uzunluklara sahip EWM ürün portföyünde). Maks. taşıma yüksekliği göz önünde bulundurularak düz ve bükümsüz bir şekilde döşemeye dikkat edilmelidir.

**Pompa: Pmaks = 3,5 bar (0,35 MPa)**


| Güç kaynağı     | Hortum paketi        | Tel besleme ünitesi | miniDrive            | Torç                 | maks.          |
|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Kompakt         | ☒                    | ☒                   | ✓<br>(25 m / 82 ft.) | ✓<br>(5 m / 16 ft.)  | 30 m<br>98 ft. |
|                 | ✓<br>(20 m / 65 ft.) | ✓                   | ✗                    | ✓✓<br>(5 m / 16 ft.) |                |
| Kompakt olmayan | ✓<br>(25 m / 82 ft.) | ✓                   | ✗                    | ✓<br>(5 m / 16 ft.)  |                |
|                 | ✓<br>(15 m / 49 ft.) | ✓                   | ✓<br>(10 m / 32 ft.) | ✓<br>(5 m / 16 ft.)  |                |

**Pompa: Pmaks = 4,5 bar (0,45 MPa)**

| Güç kaynağı     | Hortum paketi         | Tel besleme ünitesi | miniDrive            | Torç                 | maks.           |
|-----------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Kompakt         | ☒                     | ☒                   | ✓<br>(25 m / 82 ft.) | ✓<br>(5 m / 16 ft.)  | 30 m<br>98 ft.  |
|                 | ✓<br>(30 m / 98 ft.)  | ✓                   | ✗                    | ✓✓<br>(5 m / 16 ft.) | 40 m<br>131 ft. |
| Kompakt olmayan | ✓<br>(40 m / 131 ft.) | ✓                   | ✗                    | ✓<br>(5 m / 16 ft.)  | 45 m<br>147 ft. |
|                 | ✓<br>(40 m / 131 ft.) | ✓                   | ✓<br>(25 m / 82 ft.) | ✓<br>(5 m / 16 ft.)  | 70 m<br>229 ft. |


### 5.1.3 Kaynak akımı hatlarının döşenmesi ile ilgili uyarılar

- Kurallara aykırı bir şekilde döşenmiş olan kaynak akımı hatları ark üzerinde arızalara (yanıp sönmelere) neden olabilir!
- HF ateşleme tertibatı (MIG/MAG) olmayan güç kaynaklarının hortum paketi ve iş parçası ucu mümkün olduğunca uzun, bitişik, paralel yönlendirilmelidir.
- HF ateşleme tertibatlı (TIG) güç kaynaklarının hortum paketini ve iş parçası ucunu uzun paralel, yak. 20 cm'lik mesafede döşeyin, bu şekilde HF sıçramaları önlenir.
- Karşılıklı etkileşimleri önlemek için, başka güç kaynaklarının hatlarına yak. 20 cm'lik asgari mesafeye uyın.
- Kablo uzunlukları temel olarak gerekli olandan uzun olmamalıdır. İdeal kaynak sonuçları için azami 30 m olmalıdır. (İş parçası ucu + ara hortum paketi + torç hattı).

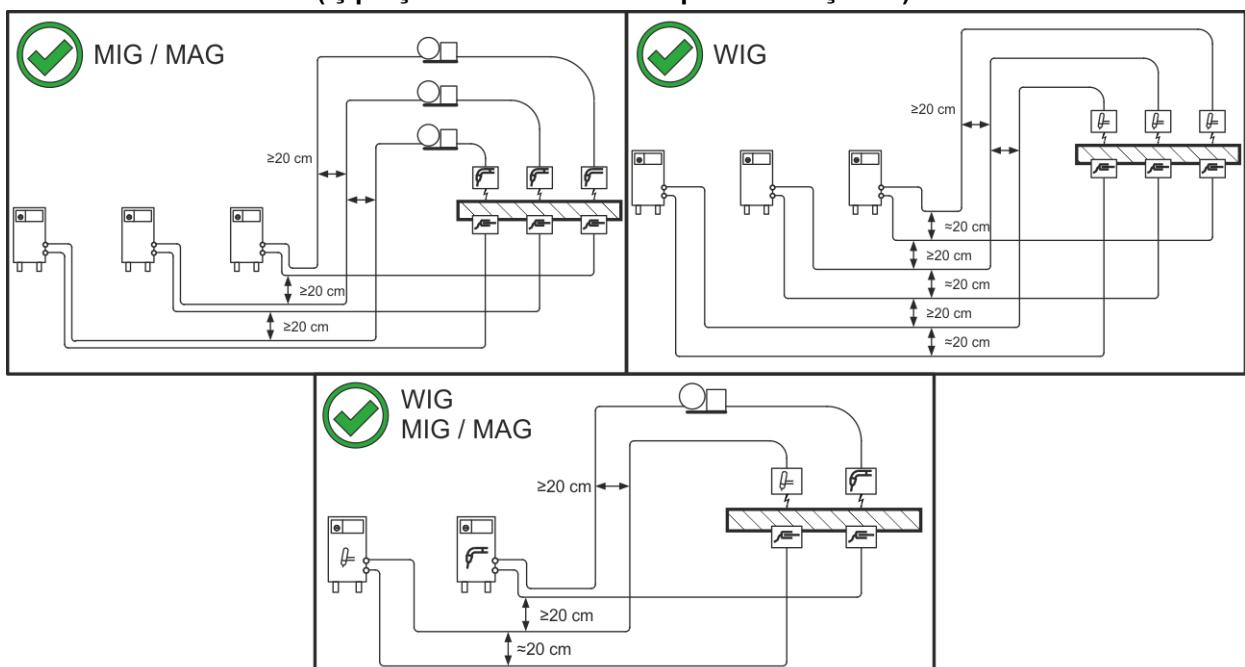

Şekil 5-1

Her bir kaynak makinesi için iş parçasına özel olarak ayrı bir iş parçası ucu kullanın!

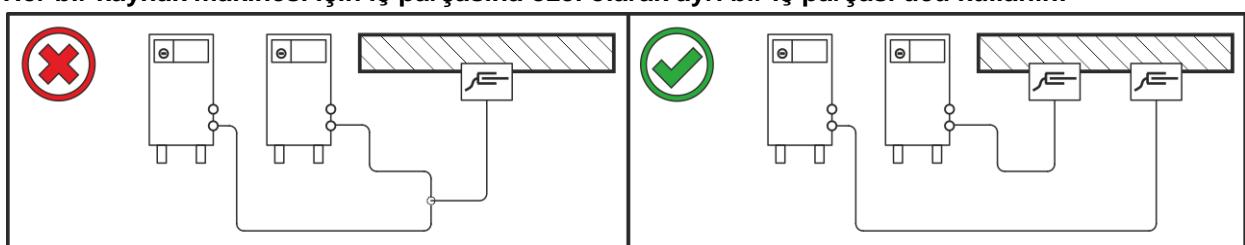


Şekil 5-2

Kaynak akımı hatlarını, kaynak torçlarını ve ara hortum paketlerini tam olarak çözün. Düğümlerin oluşmasını engelleyin!

Kablo uzunlukları temel olarak gerekli olandan uzun olmamalıdır.

Fazla kablo uzunlukları kıvrılarak döşenmelidir.

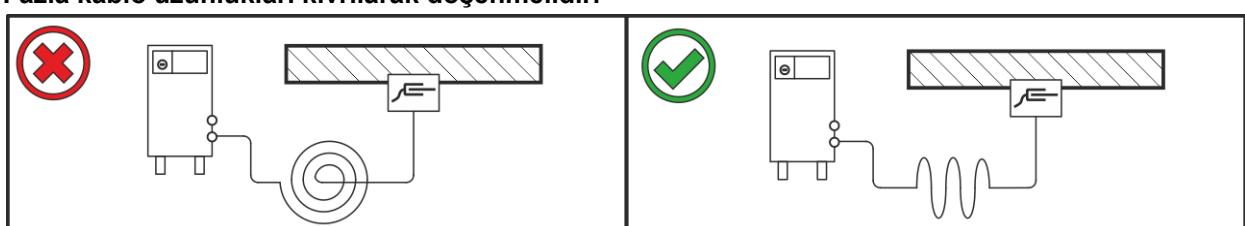

Şekil 5-3

## 5.1.4 Parazitli kaynak akımları


### ⚠️ UYARI



Parazitli kaynak akımından kaynaklanan yaralanma tehlikesi!

Parazitli kaynak akımlarından dolayı koruyucu iletkenler zarar görebilir, makineler ve elektrikli tesisatları hasar görebilir, parçalar aşırı ısınabilir ve sonuc olarak yangınlar meydana gelebilir.


- Düzenli olarak tüm kaynak akımı bağlantılarının sıkı oturmasını ve elektrik açısından kusursuz bağlantısını kontrol edin.
- Güç kaynağının gövde, araba, bağlantı noktaları gibi tüm elektrik ileten bileşenlerin izole edilmiş biçimde kurulması, sabitlenmesi veya asılması gerekmektedir!
- Matkap makinesi, taşlama makinesi ve benzerleri gibi diğer tür elektrikli işletme malzemelerini izole edilmemiş bir biçimde güç kaynağı, araba veya bağlantı noktaları üzerine bırakmayın!
- Kaynak torçlarını ve elektrot penselerini kullanılmadıklarında her zaman izole edilmiş bir biçimde saklayın!

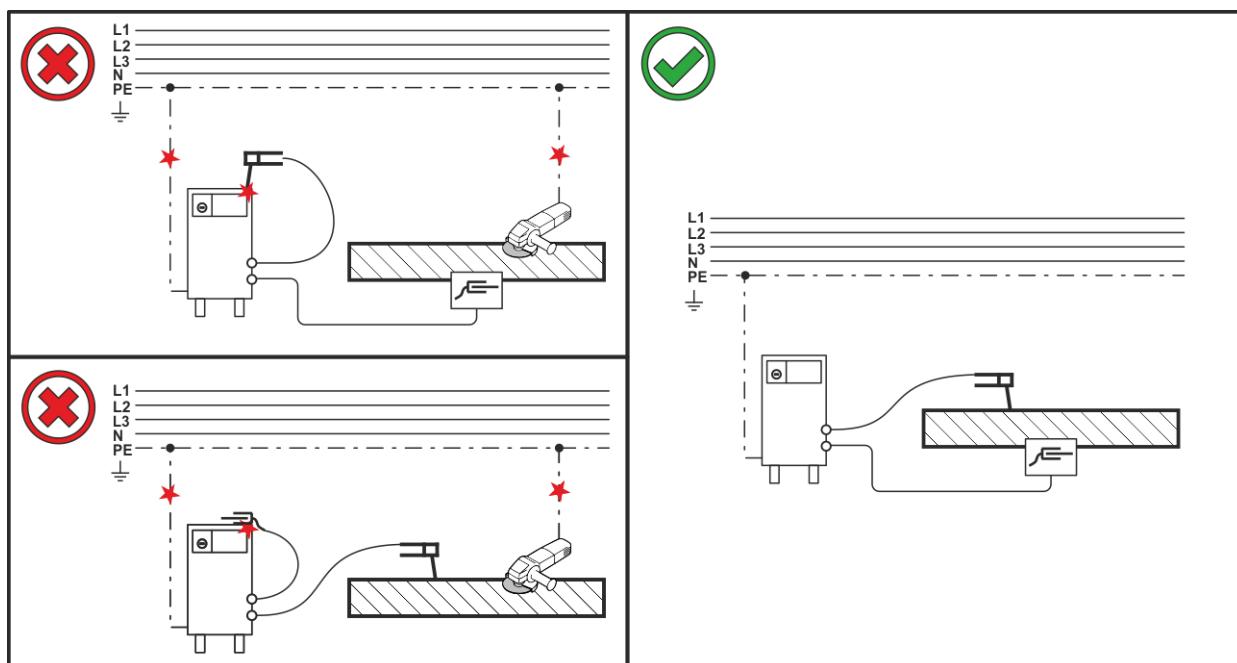

Şekil 5-4

## 5.2 Ara hortum paketi bağlantısı

 **Ara hortum paketinin topraklama hattı, bu makine serisinde kaynak veya tel besleme ünitesine bağlanmamalıdır! Topraklama hatlarını çıkartın veya hortum paketine geri itin!**

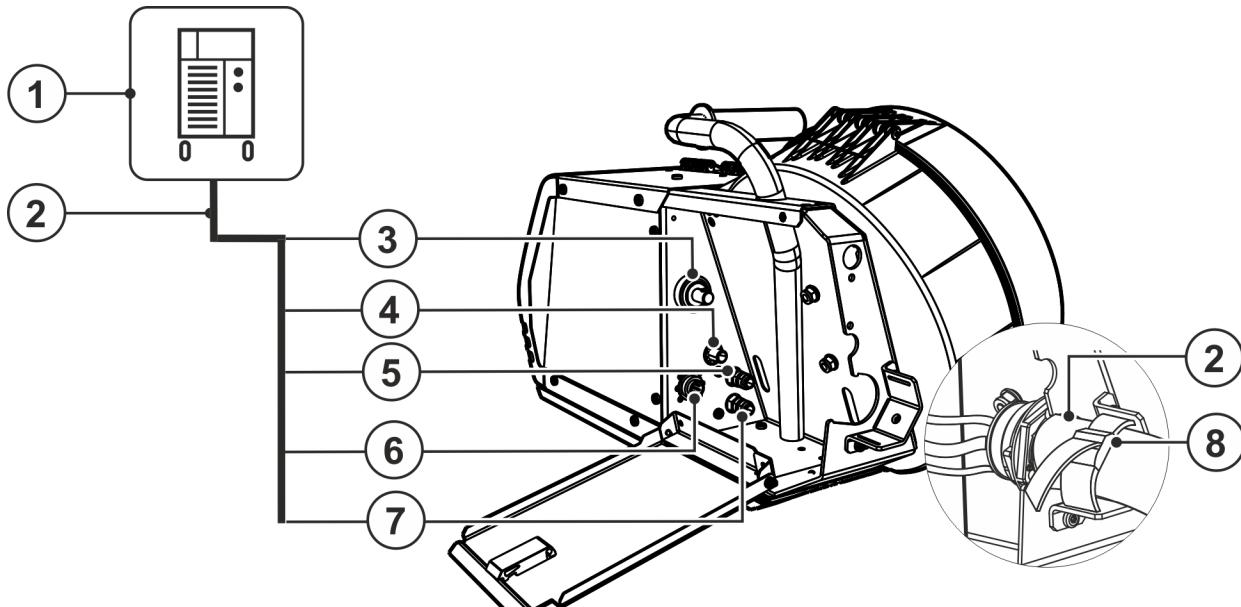

Şekil 5-5

| Poz. | Sembol  | Tanım   |
|------|---|---|
| 1    |  | <b>Güç kaynağı</b><br>Ek sistem belgelerini dikkate alın!   |
| 2    |   | <b>Ara hortum paketi</b>  |
| 3    |  | <b>Bağlantı soketi, güç kaynağı kaynak akımı</b><br>Güç kaynağı ve tel besleme ünitesi arasındaki kaynak akımı bağlantısı |
| 4    |  | <b>Bağlantı rakkoru G<math>\frac{1}{4}</math>", koruyucu gaz bağlantısı</b>   |
| 5    |  | <b>Hızlı bağlantı parçası (kırmızı)</b><br>Soğutma maddesi geri dönüşü  |
| 6    |  | <b>7 kutuplu bağlantı soket yuvası (dijital)</b><br>Tel besleme ünitesinin kumanda hattı                                  |
| 7    |  | <b>Hızlı bağlantı parçası (mavi)</b><br>Soğutma maddesi beslemesi   |
| 8    |   | <b>Emniyet kemeri</b><br>Ara hortum paketi gerilim giderme  |

- Hortum paketi ucu, ara hortum paketi gerilim giderme tertibatından geçirilmeli ve emniyet kemeri ile gösterildiği gibi sabitlenmelidir.
- Kaynak akımı kablo soketini "kaynak akımı bağlantı soketi" üzerine takın ve sağa doğru çevirerek kilitleyin.
- Koruyucu gaz hattının başlık somununu G $\frac{1}{4}$ " bağlantı rakkoruna takın.
- Kontrol hattının kablo soketini 7 kutuplu bağlantı soket yuvasına takın ve başlık somunu ile emniyete alın (soket, sadece bir konumda bağlantı soket yuvasına takılabilir).
- Soğutma suyu hortumlarının bağlantı rakkorunu uygun hızlı bağlantı parçalarına oturtun: Kırmızı geri akış, kırmızı (soğutucu madde geri akışı) hızlı bağlantı parçasına ve mavi besleme, mavi hızlı bağlantı parçasına (soğutucu madde beslemesi).

## 5.2.1 Koruyucu gaz tedarigi


### ⚠ UYARI



Koruyucu gaz tüplerinin hatalı kullanımından kaynaklanan yaralanma tehlikesi!

Koruyucu gaz tüplerinin hatalı veya yetersiz bir şekilde sabitlenmesi, ağır yaralanmalara neden olabilir!


- Koruyucu gaz tüpünü öngörülen tüp tutma yerine yerleştirin ve sabitleme elemanları (zincir/kemer) ile sabitleyin!
- Koruyucu gaz tüpü, üst kısmından sabitlenmelidir!
- Sabitleme elemanları tüp gövdesi üzerinde sıkıca bağlanmış olmalıdır!

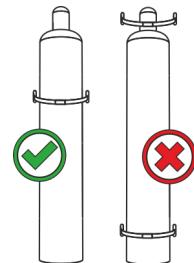

*Kusursuz kaynak sonuçlarının ön koşulu koruyucu gaz tedariginin koruyucu gaz tüpünden kaynak torçuna kadar engellenmemiş bir biçimde gerçekleşmesidir. Bunun dışında tikanmış bir koruyucu gaz tedarigi kaynak torçunun zarar görmesine neden olabilir!*

- *Koruyucu gaz bağlantısının kullanılmadığı durumlarda sarı renkli koruma tapasını yeniden takın!*
- *Tüm koruyucu gaz bağlantıları gaz sızdırırmaz bir biçimde oluşturulmalıdır!*

## 5.2.2 Basınç düşürücü bağlantısı

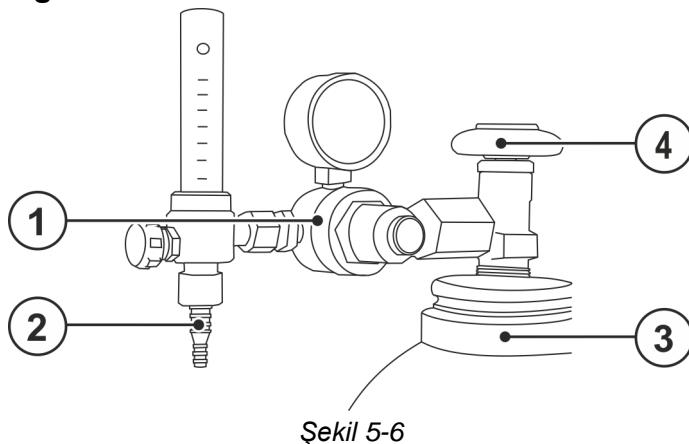


| Poz. | Sembol | Tanım                        |
|------|--------|------------------------------|
| 1    |        | Basınç azaltıcı              |
| 2    |        | Çıkış tarafı basınç düşürücü |
| 3    |        | Koruma gazi şısesi           |
| 4    |        | Tüp musluğu                  |

- Basınç düşürucusunu koruyucu gaz tüpüne bağlamadan önce, olası kirlerin dışarı üflenmesi için tüpün musluğunu kısa süreli olarak açın.
- Basınç düşürucusunu gaz tüpü valfine gazı sızdırmayacak şekilde vidalayın.
- Gaz hortumu bağlantısının başlık somununu "basınç düşürücü çıkış tarafına" vidalayın.

#### 5.2.2.1 Gaz testi


Kontrol elemanları, tel sürme ünitesinin koruma tapasının altındadır.

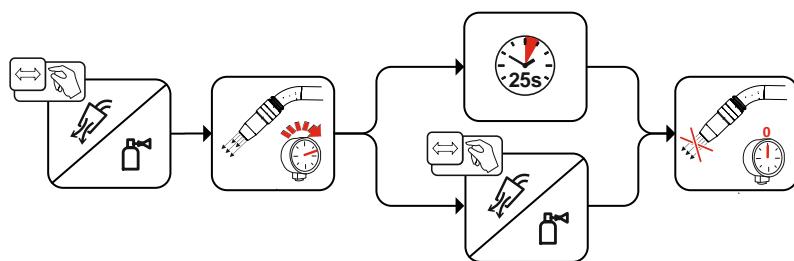

Şekil 5-7


#### 5.2.2.2 Hortum paketi, yıkama

Kontrol elemanları, tel sürme ünitesinin koruma tapasının altındadır.

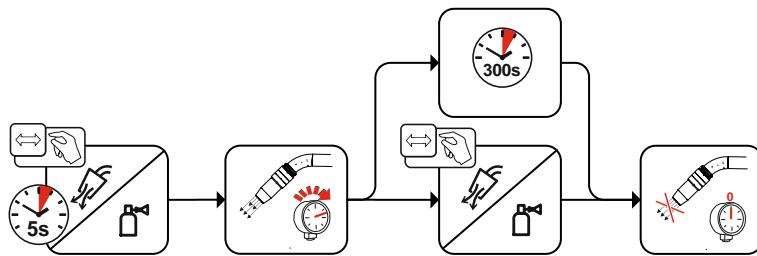

Şekil 5-8

#### 5.2.3 Koruma tapası, kaynak makinası kontrolü

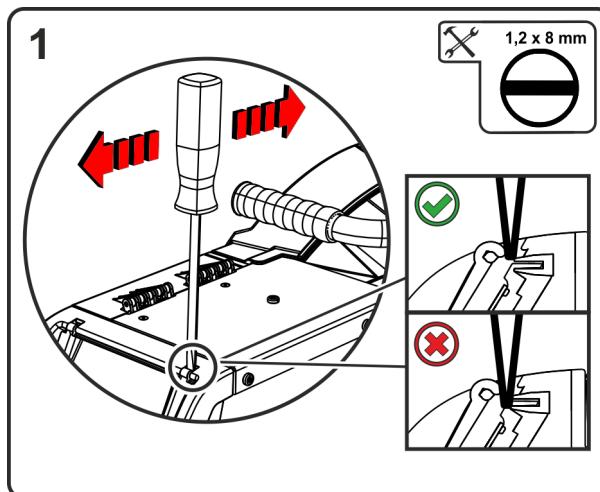

Şekil 5-9

| Poz. | Sembol | Tanım         |
|------|--------|---------------|
| 1    |        | Koruma tapası |

- Koruma tapasının askısını sırayla öne yukarıya doğru klikleyin.

## 5.3 MIG/MAG kaynağı

### 5.3.1 Kaynak torcu bağlantısı



**Usule uygun olarak bağlanmamış soğutma maddesi hatlarından kaynaklanan makine hasarları!**  
**Usulüne uygun bağlanmamış soğutma maddesi hatlarında veya gaz soğutmalı bir kaynak torçunun kullanılması halinde soğutma maddesi devresi kesilir ve makine hasarları söz konusu olabilir.**

- **Tüm soğutma maddesi hatlarını usule uygun olarak bağlayın!**
- **hortum paketini ve torç hortum paketini komple çözün!**
- **Maksimum hortum paketi uzunluğunu dikkate alın > bkz. Bölüm 5.1.2.2.**
- **Gaz soğutmalı bir kaynak torçunun kullanılması durumunda soğutma maddesi devresini bir boru köprü ile oluşturun > bkz. Bölüm 9.**

Fabrika teslimi olarak Euro bağlantı, kılavuz spiralli kaynak torçları için bir kılcal boru ile donatılmıştır. Tel sürme gövdeli bir kaynak torcu kullanıldığında donanımın değiştirilmesi gerekmektedir!

- **Tel sürme gövdeli kaynak torç > kılavuz boru ile çalıştırın!**
- **Tel sürme gövdeli kaynak torç > kılcal boru ile çalıştırın!**


**Tel elektrodu çapına ve tel elektrodu türüne göre kaynak torçunda uygun bir iç çapa sahip olan bir kılavuz spiralinin ya da bir tel sürme merkezinin kullanılması gerekmektedir!**

Öneri:

- Sert, alaşimsız tel elektrotlarının (çelik) kaynağı için çelik kılavuz spirali kullanın.
- Sert, yüksek alaşımı tel elektrotlarının (CrNi) kaynağı için krom nikel kılavuz spirali kullanın.
- Yumuşak tel elektrotlarının, yüksek alaşımı tel elektrotlarının veya alüminyum malzemelerin kaynağı veya lehimlenmesi için bir tel sürme merkezi, örn. plastik veya teflon merkez, kullanın.

**Kılavuz spiralli kaynak torçlarının bağlanması için hazırlık:**


- Merkezi bağlantının kılcal boruya doğru oturup oturmadığını kontrol edin!

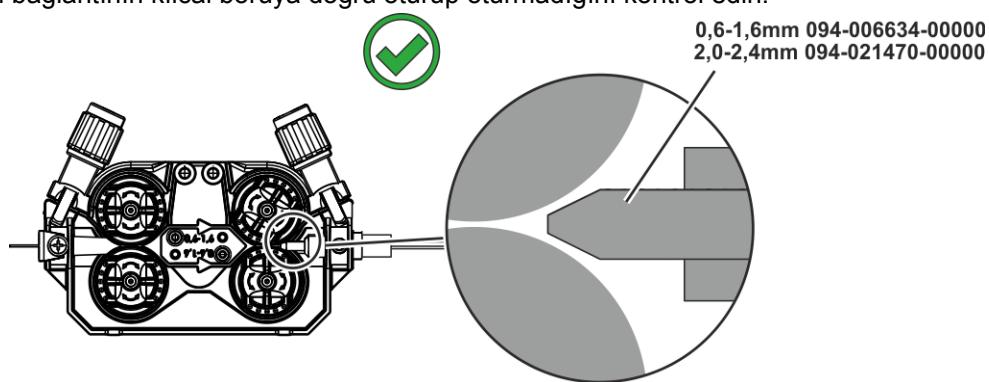


Şekil 5-10

**Tel sürme gövdeli kaynak torçlarının bağlanması ile ilgili hazırlıklar:**

- Kılcal boruyu tel beslemesi tarafından merkezi bağlantı yönünde öne itin ve burada çıkartın.
- Tel sürme gövdesinin orta tel kılavuzunu Euro bağlantıdan içeriye itin.
- Kaynak torçunun merkezi soketini henüz fazla uzun olan tel sürme gövdesiyle birlikte dikkatlice merkezi bağlantıya sokun ve başlık somunu ile vidalayın.
- Tel sürme gövdesini, gövde kesici > bkz. Bölüm 9 ile tel besleme makarasının hemen önünde kısaltın.
- Kaynak torçunun merkezi soketini gevşetin ve dışarı çekin.
- Tel sürme gövdesinin ayrılan ucunu bir tel sürme merkezi keskinleştirici > bkz. Bölüm 9 ile çapaklarından arındırın ve keskinleştirin.

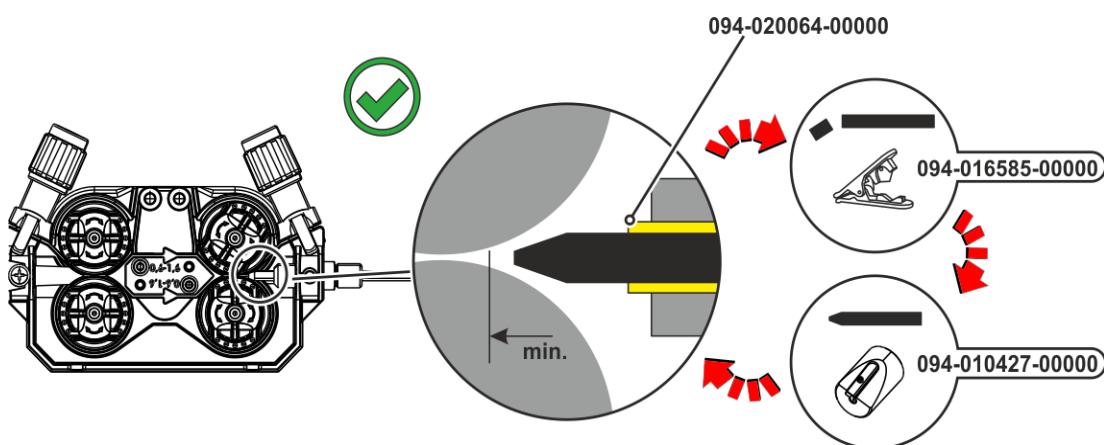

Şekil 5-11

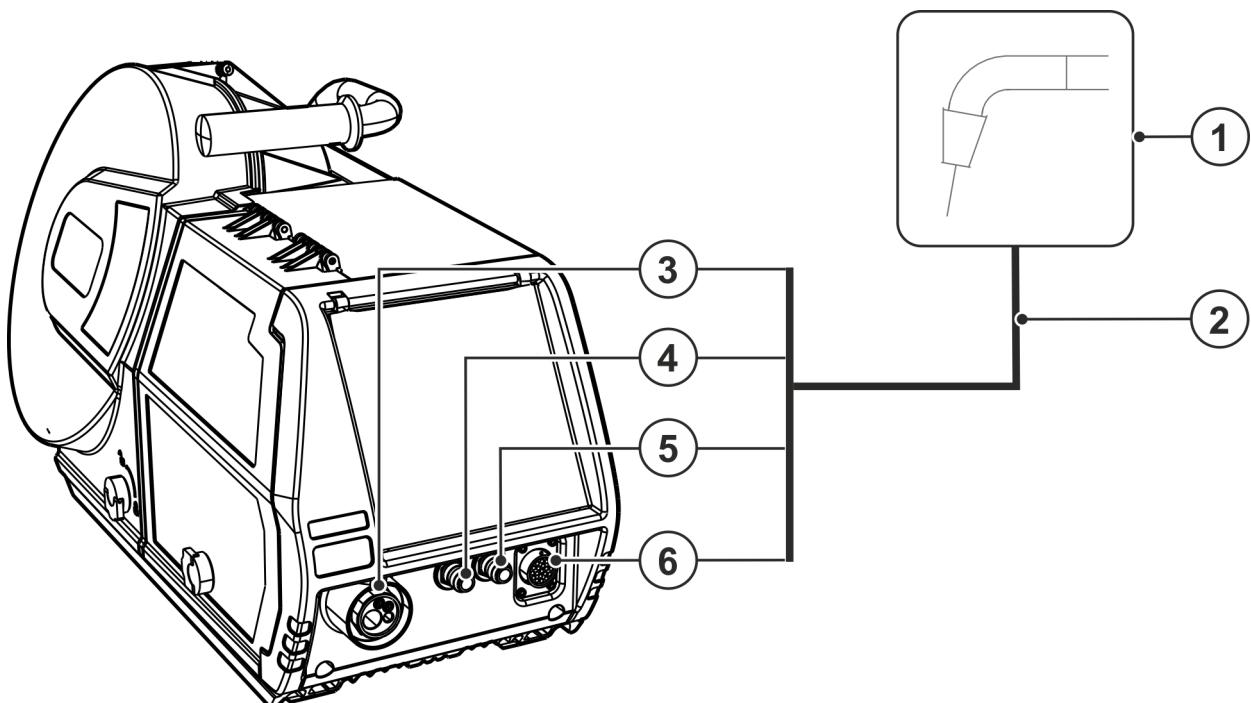

Şekil 5-12

| Poz. | Sembol | Tanım  |
|------|--------|--|
| 1    |        | Kaynak torcu   |
| 2    |        | Kaynak torcu hortum paketi   |
| 3    |        | <b>Euro bağlantı</b><br>Kaynak akımı, koruyucu gaz ve torç tetiği entegre edilmiş  |
| 4    |        | <b>Hızlı bağlantı parçası (mavi)</b><br>Kaynak torçuna giden soğutma maddesi beslemesi   |
| 5    |        | <b>Hızlı bağlantı parçası (kirmizi)</b><br>Kaynak torçundan soğutma maddesi geri akışı   |
| 6    |        | <b>19 kutuplu bağlantı soket yuvası (analog)</b><br>Analog ek donanım bileşenlerini bağlamak için (uzaktan kumanda, kaynak torcu kumanda hattı, vb.) |

- Kaynak торçunun merkezi soketini, merkezi bağlantıının içinden geçirin ve başlık somunuyla vidalayın.
- Soğutma suyu hortumlarının bağlantı rakorunu uygun hızlı bağlantı parçalarına oturtun: Kırmızı geri akış, kırmızı (soğutucu madde geri akışı) hızlı bağlantı parçasına ve mavi besleme, mavi hızlı bağlantı parçasına (soğutucu madde beslemesi).
- Torç kontrol kablosu soketi 19 kutuplu bağlantı soketine takılmalı ve kilitlenmelidir (sadece MIG/MAG torcu ilave kontrol kablosu ile).

## 5.3.2 Tel beslemesi


### DİKKAT



**Hareketli parçalardan dolayı yaralanma tehlikesi!**

**Tel besleme üniteleri, elleri, saçları, giysileri ya da aletleri kapan ve böylece insanları yaralayabilen hareketli parçalarla donatılmıştır!**

- Dönен ya da hareketli parçaları ya da tahrik parçalarını elle tutmayın!
- Çalışma sırasında gövde kapaklarını ve koruma kapaklarını kapalı tutun!

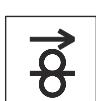

**Kontrolsüz olarak çıkan kaynak teli nedeniyle yaralanma tehlikesi!**

**Kaynak teli yüksek hızla sevk edilebilir ve usule aykırı ya da eksik tel sevkinde kontrollsüz olarak çıkabilir ve insanları yaralayabilir!**

- Şebekeye bağlamadan önce tel bobininden kaynak торçuna kadar eksiksiz tel sevkini sağlayın!
- Tel sevkini düzenli aralıklarla kontrol edin!
- Çalışma sırasında tüm gövde kapaklarını ve koruma kapaklarını kapalı tutun!

### 5.3.2.1 Tel besleme sürücü sistemi koruma tapasının açılması



**Aşağıdaki işlemler için tel besleme sürücü sisteminin koruma tapasının açılması gerekmektedir. Koruma tapası çalışmaya başlamadan önce mutlaka tekrar kapatılmalıdır**

- Koruma tapası kilidini çözün ve açın.

### 5.3.2.2 Tel bobinini yerleştirme

### DİKKAT




**Kurallara uygun olarak sabitlenmemiş olan tel bobininden kaynaklanan yaralanma tehlikesi.**

**Kurallara uygun olarak sabitlenmemiş olan bir tel bobini, tel bobini yuvasından kurtulabilir, düşebilir ve bunun sonucunda makine hasarlarına ve insanların yaralanmasına neden olabilir.**

- Tel bobinini düzgün bir şekilde tel bobini yuvasına sabitleyin.
- Çalışmaya başlamadan önce her seferinde tel bobininin sıkı bir şekilde bağlanmış olduğunu kontrol edin.

Standart D300 zımba bobinleri kullanılabilir. Standart sepet bobinlerinin (DIN 8559) kullanımı için adaptörler gereklidir > bkz. Bölüm 9.

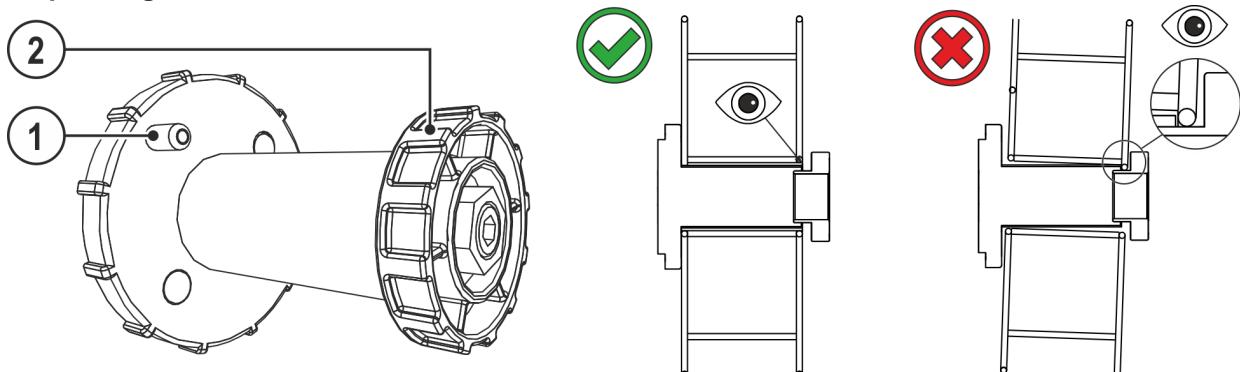


Şekil 5-13

| Poz. | Sembol | Tanım   |
|------|--------|---|
| 1    |        | <b>Alma pimi</b><br>Tel bobinini sabitlemek için      |
| 2    |        | <b>Tırtıklı somun</b><br>Tel bobinini sabitlemek için |

- Tırtıklı somunu bobin tutucudan ayırin.
- Kaynak teli bobinini, alma pimi bobin deliğine kenetlenecek şekilde bobin tutucuya sabitleyin.
- Tel bobinini tırtıklı somunla tekrar sabitleyin.

## 5.3.2.3 Tel besleme makaralarını değiştirme

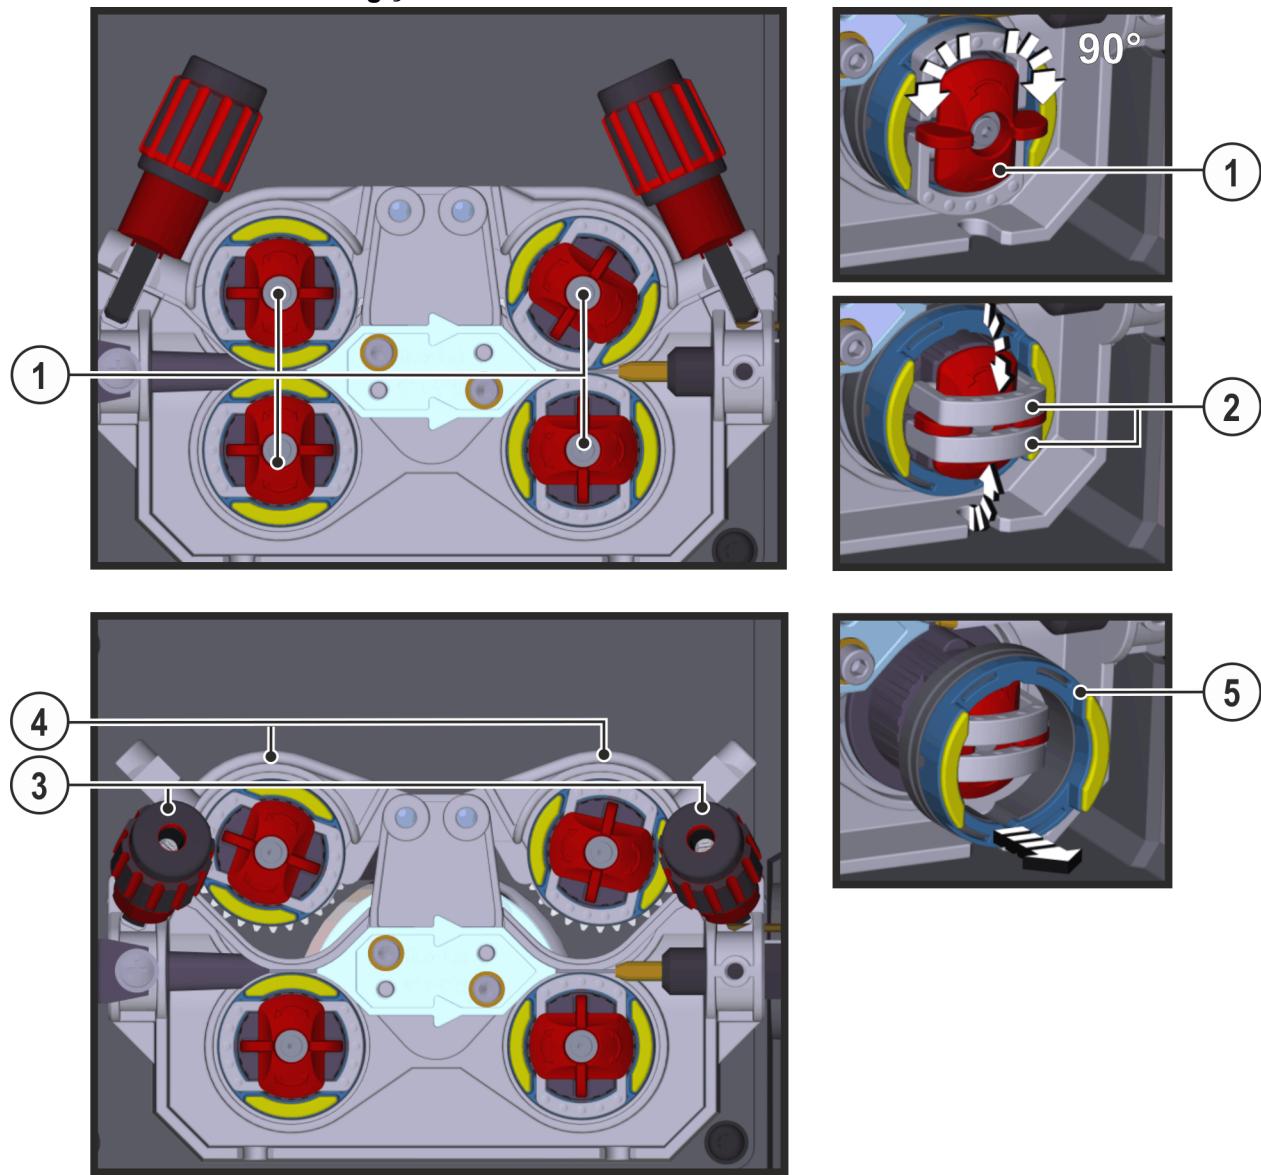

Şekil 5-14

| Poz. | Sembol | Tanım  |
|------|--------|--|
| 1    |        | <b>Kol</b><br>Kol ile tel besleme makaralarının kapama kolları sabitlenir.               |
| 2    |        | <b>Kapama kolu</b><br>Kapama kolları ile tel besleme makaraları sabitlenir.              |
| 3    |        | <b>Baskı ünitesi</b><br>Gerdirme ünitesinin sabitlenmesi ve pres basıncının ayarlanması. |
| 4    |        | <b>Germe ünitesi</b>   |
| 5    |        | <b>Tel besleme makarası</b><br>bkz. tel besleme makarası genel bakışı tablosu            |

- Kol 90° saat ibresi yönünde veya tersine döndürülmelidir (kol yerine oturur).
- Kapama kolu 90° dışa katlanmalıdır.
- Baskı ünitelerini gevşetin ve katlayın (gerdirme üniteleri karşı baskı makaralarıyla otomatik olarak yukarıya katlanır).
- Tel besleme makaraları makara yuvasından çekilmelidir.
- Yeni tel besleme makaraları "Tel besleme makaraları genel bakışı" tablosu dikkate alınarak seçilmeli ve tahrik tersi sırası tekrar toplanmalıdır.

**Sorunlu tel beslemesinden kaynaklanan kusurlu kaynak sonuçları!**

**Tel besleme makaraları tel çapına ve malzemeye uygun olmalıdır. Ayırım için tel besleme makaraları renkli işaretlenmiştir (bkz. tel besleme makaraları genel bakış tablosu). 1,6 mm üzerinde tel çapları kullanıldığında tahrik donanımı tel sürme seti ON WF 2,0-3,2MM EFEED olarak değiştirilmelidir > bkz. Bölüm 10.**

**Tel besleme makaraları genel bakış tablosu:**

| Malzeme                                  | Çap  |       | Renk kodu  |             | Kaynak ağızı şekli |
|--|------|-------|------------|-------------|--------------------|
|  | Ø mm | Ø inç |            |             |                    |
| Çelik<br>Paslanmaz<br>çelik<br>Sertlehim | 0,6  | .023  | tek renkli | açık pembe  |                    |
|  | 0,8  | .030  |            | beyaz       |                    |
|  | 0,8  | .030  | iki renkli | beyaz       |                    |
|  | 0,9  | .035  |            | mavi        |                    |
|  | 1,0  | .040  |            | mavi        |                    |
|  | 1,0  | .040  |            | kırmızı     |                    |
|  | 1,2  | .045  |            | -           |                    |
|  | 1,4  | .052  | tek renkli | yeşil       |                    |
|  | 1,6  | .060  |            | siyah       |                    |
|  | 2,0  | .080  |            | gri         |                    |
|  | 2,4  | .095  |            | kahveren gi |                    |
|  | 2,8  | .110  |            | açık yeşil  |                    |
|  | 3,2  | .125  |            | lila        |                    |
|  | -    | -     |            | -           |                    |
| Alüminyum                                | 0,8  | .030  | iki renkli | beyaz       |                    |
|  | 0,9  | .035  |            | mavi        |                    |
|  | 1,0  | .040  |            | kırmızı     |                    |
|  | 1,2  | .045  |            | siyah       |                    |
|  | 1,6  | .060  |            | gri         |                    |
|  | 2,0  | .080  |            | kahveren gi |                    |
|  | 2,4  | .095  |            | açık yeşil  |                    |
|  | 2,8  | .110  |            | lila        |                    |
|  | 3,2  | .125  |            | -           |                    |
| Özlu tel                                 | 0,8  | .030  | iki renkli | beyaz       |                    |
|  | 0,9  | .035  |            | mavi        |                    |
|  | 1,0  | .040  |            | kırmızı     |                    |
|  | 1,2  | .045  |            | yeşil       |                    |
|  | 1,4  | .052  |            | siyah       |                    |
|  | 1,6  | .060  |            | gri         |                    |
|  | 2,0  | .080  |            | kahveren gi |                    |
|  | 2,4  | .095  |            | -           |                    |
|  | -    | -     |            | -           |                    |


## 5.3.2.4 Tel elektrodunu geçirme

### DİKKAT



- Kaynak torçundan taşan kaynak telinden kaynaklanan yaralanma tehlikesi!  
Kaynak teli yüksek bir hız ile kaynak torçundan taşabilir ve vücut uzuvları ile yüzü ve gözleri yaralayabilir!
- Kaynak torçunu hiçbir zaman kendi vücudunuza ve diğer kişilerin vücutlarına doğrultmayın!

Geçirme hızı, tel geçirme butonuna basılması ve aynı zamanda tel besleme hızı döner butonunun çevrilmesi suretiyle kademesiz ayarlanabilmektedir. Makine kontrol biriminin sol göstergesinde seçilen geçirme hızı ve sağ göstergede tel sürme ünitesinin güncel motor akımı gösterilir.

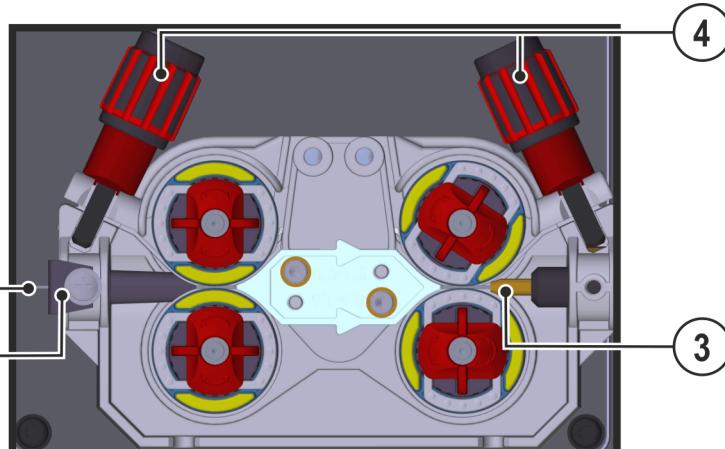

Şekil 5-15

| Poz. | Sembol | Tanım            |
|------|--------|------------------|
| 1    |        | Kaynak teli      |
| 2    |        | Tel giriş rakoru |
| 3    |        | Kılavuz boru     |
| 4    |        | Ayar somunu      |


- Torç tüp paketini uzatılmış şekilde döşeyin.
- Kaynak teli dikkatlice tel bobinden çözülmeli ve tel besleme pipeline, tel makaralarına kadar yönlendirilmelidir.
- Tel geçirme tuşuna basın (kaynak teli tahrik tarafından alınır ve otomatik olarak kaynak torçundan tekrar çıkana kadar yönlendirilir > bkz. Bölüm 4).

Otomatik tel geçirme işlemi için ön koşul tel beslemesinin doğru hazırlanmasıdır, özellikle kılcal veya tel kılavuz borusu bölgesinde > bkz. *Bölüm 5.3.1*.


**Uygun olmayan pres basıncından dolayı tel besleme makaralarındaki aşınma artar!**

- **Pres basıncı basıncı ünitelerinin ayar somunlarında, tel elektrodunun taşınmasını sağlayacak, ancak tel bobini bloke olduğunda kayacak şekilde ayarlanmalıdır!**
  - **Ön makaraların pres basıncını (itme yönünde bakıldığından) daha yüksek ayarlayın!**
  - Pres basıncı, kaynak ilave malzemeleri ile bağlantılı olarak baskı ünitesinin ayar somunları üzerinden her taraf için (tel girişi / tel çıkıştı) ayrı ayrı ayarlanması gereklidir. Tel tahrik ünitesinin yakınında bulunan bir çıkartma üzerinde ilgili ayarlama değerlerini gösteren bir tablo bulunur.

### **Varyant 1: Sola montaj konumu**

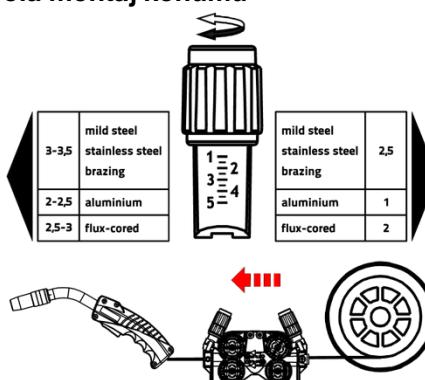

#### **Varyant 2: Sağa montaj konumu**

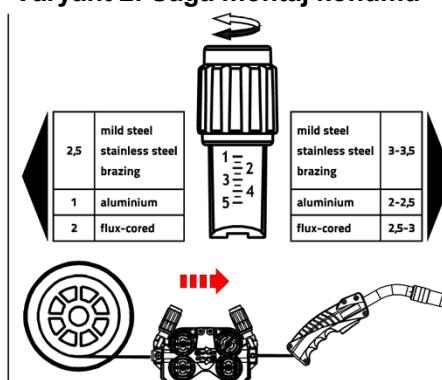


*Sekil 5-16*

#### Otomatik kaynak teli geçirme durması

Kaynak torçunu kaynak teli geçirme işlemi sırasında iş parçasına oturtun. Kaynak teli şimdi iş parçasına gelene kadar geçirilir.

### **5.3.2.5 Bobin frenini ayarlama**

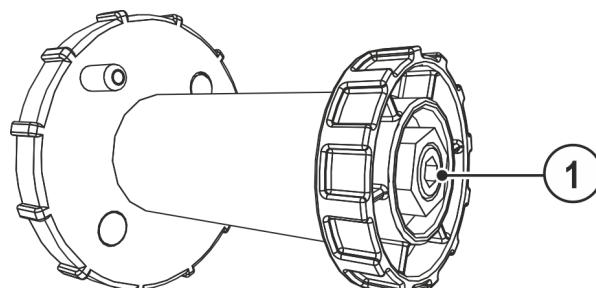

*Sekil 5-17*

| Poz. | Sembol | Tanım  |
|------|--------|--|
| 1    |        | <b>Allen civatası</b><br>Tel bobini yuvasını sabitleme ve bobin frenini ayarlama |

- Fren etkisini artırmak için allen cıvatasını (8 mm) saat sönünde sıkın.

**Tel bobinini bloke etmeyin! Bobin frenini, tel besleme motoru durduğunda ilerlemeyecek, ama işletim esnasında bloke olmayacağı kadar çekin.**

### 5.3.3 MIG/MAG standard torch

MIG kaynak torcununun torc tetiği temelde kaynak işlemini başlatmak ve sonlandırmak için kullanılır.

| Kumanda elemanları | Foksiyonlar  |
|--------------------|--|
| Torç tetiği        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kaynağı başlatma / sonlandırma</li> </ul> |

## 5.3.4 MIG/MAG Özel torç

### 5.3.4.1 İtme/Çekme ve ara tahrik arasında geçiş

#### ⚠️ UYARI



Hatalı tamirat ve modifikasyon yapılamaz!

Yaralanmaları ve cihazda hasar meydana gelmesini önlemek için cihaz yalnızca eğitimli, yetkin kişiler tarafından tamir ya da modifiye edilmelidir!  
İzinsiz müdahalelerde garanti ortadan kalkar!

- Tamir gereğinde yetkin kişileri (eğitimli servis personeli) görevlendirin!



Bir değişiklikten sonra yapılmayan kontrol tehlikeye neden olabilir!

Tekrar işletme almadan önce EC / DIN EN 60974-4 "Ark kaynak sistemleri - çalışma sırasında denetim ve kontrol" uyarınca "Çalışma sırasında denetim ve kontrol"unun gerçekleştirilmesi gereklidir!

- IEC/DIN EN 60974-4'e uygun kontrol yürütün!

Soketler doğrudan kontrol kartı M3.7X'ün üzerinde bulunmaktadır.


| Soket         | İşlev   |
|---------------|---|
| X24 konumunda | İtme/Çekme kaynak torçuya işletim (fabrikadan ayarlı) |
| X23 konumunda | Ara tahrikli işletim                                  |

## 5.3.5 Örtülü elektrot kaynağı görev seçimi

Kaynak görevi seçimi veya makine kullanımı için ilgili "Kontrol" kullanma kılavuzuna bakınız.

## 5.4 Örtülü elektrot kaynağı veya oluk açma

### 5.4.1 Elektrot pensesi veya karbon elektrot pensesi bağlantısı

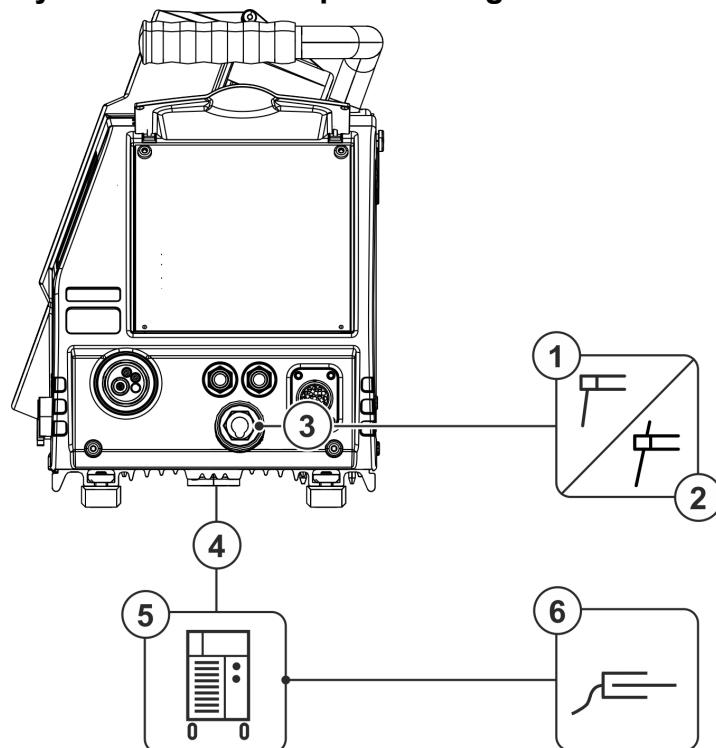

Şekil 5-18

| Poz. | Sembol | Tanım   |
|------|--------|---|
| 1    |        | Elektrot pensesi  |
| 2    |        | Karbon elektrod pensesi   |
| 3    |        | <b>Kaynak akımı bağlantı soketi yuvası</b><br>Örtülü elekrot kaynağı veya oluk açma için kaynak torcu bağlantısının kaynak akım potansiyeli |
| 4    |        | <b>Ara hortum paketi</b>  |
| 5    |        | <b>Güç kaynağı</b><br>Ek sistem belgelerini dikkate alın!   |
| 6    |        | <b>İş parçası</b>   |

- Elektrot pensesinin veya karbon elekrot pensesinin kablo soketini, tel besleme ünitesinin kaynak akımı bağlantı soketine takın ve sağa çevirerek kilitleyin. Kaynak akımının polaritesi, güç kaynağındaki kaynak akım soketinin (ara hortum paketi) diğer bağlantıya takılması ile değiştirilebilir.
- Kutuplar, elekrot ambalajındaki elekrot üreticisinin bilgilerine göre düzenlenir.

#### 5.4.2 İşlem parçası kontrol bağlantısı

Bağlantı açıklaması için bkz. ilgili "Güç kaynağı" kullanma kılavuzu.

#### 5.4.3 Örtülü elekrot kaynağı görev seçimi

Kaynak görevi seçimi veya makine kullanımı için ilgili "Kontrol" kullanma kılavuzuna bakınız.


### 5.5 Uzaktan regülatör



**Yabancı bileşenlerden kaynaklanan cihaz hasarlarında üretici garantisini ortadan kalkar!**

- Yalnızca teslimat programımızda bulunan sistem bileşenleri ve seçenekler (akım kaynakları, kaynak torçları, elekrot tutucular, uzaktan ayarlayıcı, yedek ve aşınan parçalar vs.) kullanın!
- Aksesuar bileşenlerini yalnızca akım kaynağı kapalıken bağlantı yuvasına takın ve kilitleyin!

Uzaktan kumandalar farklı makine fonksiyonlarının uzaktan kumanda edilmesine yarar (uzaktan kumanda kullanma kılavuzunu dikkate alın). Uzaktan kumanda bağlantısı makine modeline bağlı olarak 7 veya 19 kutuplu olabilir (bağlantı için bakınız makine tanımı bölümü > bkz. Bölüm 4).

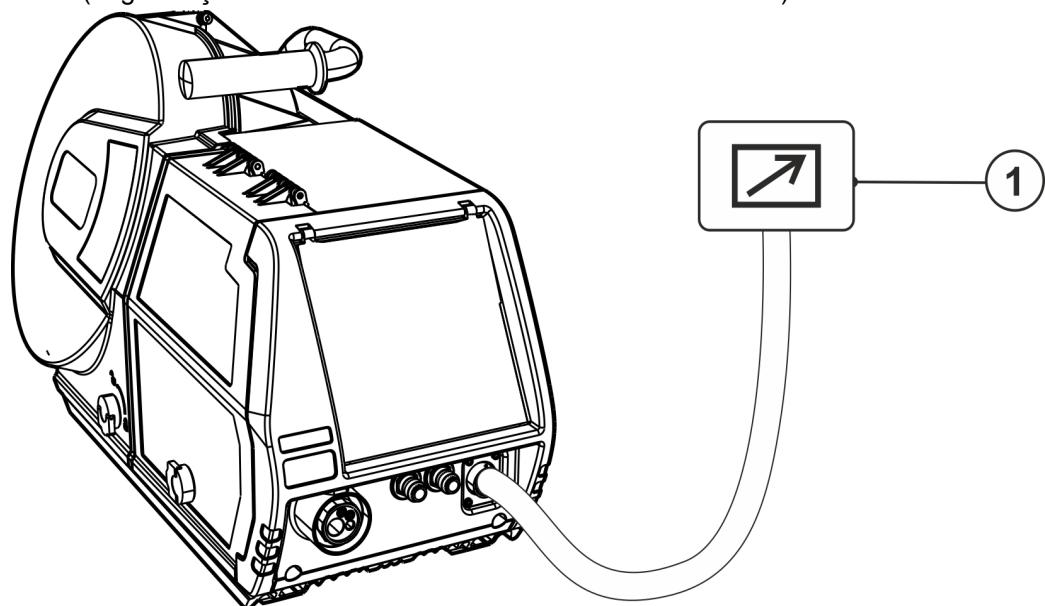

Şekil 5-19

| Poz. | Sembol | Tanım           |
|------|--------|-----------------|
| 1    |        | Uzaktan kumanda |

- Uzaktan kumandanın bağlantı soketini, tel besleme ünitesinin uzaktan kumanda bağlantı soketine (19 kutuplu) takın ve sağ yönde döndürerek sabitleyin.

## 6 Tamir, bakım ve tasfiye

### 6.1 Genel

#### **⚠ TEHLİKE**



**Kapatmadan sonra elektrik geriliminden kaynaklanan yaralanma tehlikesi!**  
**Açık durumda makinede çalışmak ölümle sonuçlanabilecek yaralanmalara neden olabilir!**

**İşletim esnasında makinedeki kondansatörler elektrik gerilimi ile yüklenir. Bu gerilim şebeke soketi çekildikten sonra 4 dakikaya kadar etkin olmaya devam eder.**

1. Makineyi kapatın.
2. Şebeke soketini çekin.
3. Kodansatörler deşarj olana dek en az 4 dakika boyunca bekleyin!

#### **⚠ UYARI**



**Kurallara aykırı bakım, kontrol ve onarım!**

**Ürünün bakımı, kontrol edilmesi ve onarılması sadece uzman ve yetkili kişiler tarafından yapılabilir. Uzman kişi, eğitimi, bilgisi ve deneyimiyle güç kaynakları kontrolünde ortaya çıkan tehlikeleri ve olası zararları bilen ve gerekli güvenlik önlemlerini alabilen kişidir.**

- Bakım talimatlarına uyunuz > bkz. Bölüm 6.2.
- Aşağıda ifade edilen kontrollerden biri gerçekleştirilmemiği takdirde makine ancak bakım geçirildikten ve yeniden kontrol edildikten sonra tekrar işletmeye alınabilir.

Onarım ve bakım işleri sadece eğitimli ve yetkili uzman personel tarafından yapılmalıdır, aksi takdirde garanti geçersiz olur. Servis ile ilgili her türlü konuda sadece yetkili bayinize, cihazın tedarikçisine başvurun. Garanti talepleri ile ilgili iadeler sadece yetkili bayınız üzerinden gerçekleştirilebilir. Parça değişimi işlemlerinde sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır. Yedek parça siparişi esnasında makine tipi, seri numarası ve makinenin model numarası, tip tanımlaması ile yedek parçanın ürün numarası belirtilmelidir.

Bu cihaz, belirtilen ortam koşullarında ve normal çalışma koşullarında büyük ölçüde bakım gerektirmez ve asgari düzeyde temizlik gerektirir.

Makinenin kirli olması, makinenin ömrünü ve devrede kalma oranını azaltır. Temizlik, en az altı ayda bir olmak üzere, çevre koşullarına ve bu koşullara bağlı kirlenme oranlarına göre belli zaman aralıklarıyla düzenli olarak yapılmalıdır.

#### 6.1.1 Temizleme

- Dış yüzeyleri nemli bir bez ile temizleyin (aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın).
- Makinenin havalandırma kanalını ve gereklse soğutucu lamellerini yağ ve su içermeyen basınçlı hava ile temizleyin. Basınçlı hava makinedeki fanların aşırı dönmesine ve zarar görmesine neden olabilir. Makinenin fanlarına doğrudan hava tutmayın ve gerektiğinde önlerine engel koyun.
- Soğutma sıvısını kire karşı kontrol edin ve gerektiğinde değiştirin.

#### 6.1.2 Kir filtersi

Düşürülmüş soğutma havası geçişi ile kaynak makinesinin devrede kalma oranı azaltılır. Kir filtersi düzenli aralıklara sökülmeli ve basınçlı hava üflenerek temizlenmelidir (kirlenmeye bağlı olarak).

## 6.2 Bakım çalışmaları, aralıklar

### 6.2.1 Günlük Bakım İşleri

Görsel kontrol

- Ana güç beslemesi ve bunun gerilim gidermesi
- Gaz tüpü güvenlik elemanları
- Hortum paketi ve akım bağlantılarında dış hasar olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse değiştirin ya da uzman personele tamir ettirin!
- Gaz hortumları ve bunların kumanda birimleri (selenoik valf)
- Tüm bağlantıların ve aşınan parçaların sağlam oturup oturmadığını kontrol edin ve gerekirse sıkın.
- Tel bobinin kurallara uygun olarak sabitlenip sabitlenmediğini kontrol edin.
- Tekerlekler ve bunların güvenlik elemanları
- Taşıma elemanları (kemer, kaldırma kulağı, kabze)
- Diğer, genel durum

Çalışma kontrolü

- Kullanım, bildirim, koruma ve konumlandırma tertibatları (fonksiyon testi).
- Kaynak akımı hatları (sağlam, kilitli konum ile ilgili kontrol edin)
- Gaz hortumları ve bunların kumanda birimleri (selenoik valf)
- Gaz tüpü güvenlik elemanları
- Tel bobinin kurallara uygun olarak sabitlenip sabitlenmediğini kontrol edin.
- Bağlantıların ve aşınan parçaların vidalı ve soket bağlantılarının kurallara uygun olarak oturup oturmadığını kontrol edin, gerekirse sıkın.
- Yapışan kaynak çapaklarını temizleyin.
- Tel besleme makaraları düzenli olarak temizlenmelidir (kirlenme derecesine bağlı).

### 6.2.2 Aylık bakım çalışmaları

Görsel kontrol

- Gövde hasarları (ön, arka ve yan duvarlar)
- Tekerlekler ve bunların güvenlik elemanları
- Taşıma elemanları (kemer, kaldırma kulağı, kabze)
- Soğutucu madde hortumları ve bunların bağlantılarının kirlilikler ile ilgili olarak kontrol edin

Çalışma kontrolü

- Seçim şalteri, kumanda makineleri, ACİL DURUM KAPATMA tertibatları, gerilim düşürme donanımı, ihbar ve kontrol lambaları
- Tel besleme elemanlarının (besleme nipeli, tel besleme borusu) sabit olup olmadığını kontrol edilmesi
- Soğutucu madde hortumları ve bunların bağlantılarının kirlilikler ile ilgili olarak kontrol edin
- Kaynak torçunun kontrol edilmesi ve temizlenmesi. Torça tortuların oluşması durumunda kısa devreler meydana gelebilir ve sonuç olarak torç ile ilgili hasarlar söz konusu olabilir!

### 6.2.3 Yıllık kontroller ( işletme esnasında inceleme ve kontrol)

IEC 60974-4 standartı „tekrarlanan inceleme ve kontrol“ e uygun olarak tekrarlı kontrol işlemi gerçekleştirilmelidir. Söz konusu yönetmeliklerin yanında, kontrol için geçerli ülke yasalarına ve talimatlarına da uyulmalıdır.

Daha ayrıntılı bilgiler için lütfen birlikte verilen "Warranty registration" broşürüne ve [www.ewm-group.com](http://www.ewm-group.com) adresinde yer alan garanti, bakım ve kontrol bilgilerimize bakınız!

## 6.3 Makineyi tasfiye etme



**Kurallara uygun tasfiye!**

**Cihaz geri kazanıma aktarılması gereken değerli hammaddeeler ve tasfiye edilmesi gereken elektronik yapı parçaları içermektedir.**

- **Evsel atıklarla birlikte tasfiye etmeyin!**
- **Tasfiyeye ilgili resmi makamların kurallarını dikkate alın!**

- Kullanılmış elektrikli ve elektronik cihazlar, Avrupa yönetmeliklerine göre (Elektrik ve elektronik eski cihazlarlarındaki 2012/19/EU nolu yönetmeliği) ayrıstırılmamış yerleşim bölgeleri çöplerine atılamaz. Bunlar ayrıstırılmış olarak toplanmalıdır. Tekerlekli çöp kutularının üzerindeki sembol, ayrıstırılmış toplama zorunluluğunu gösterir.  
Bu makine, imha edilmek üzere ya da geri dönüşüm amacıyla burada öngörülen ayırma ayırtırmalı toplama sistemlerine verilmelidir.
- Almanya'da yasa gereği (elektrikli ve elektronik cihazların sirkülasyonu, geri alınması ve çevreyi koruyarak tasfiye edilmesiyle ilgili yasa (ElektroG)) eski bir makineyi ayrıstırılmamış evsel atıklardan ayrı bir toplama noktasına iletmek zorunludur. Kamusal atık kurumları (belediyeler) bunun için toplama yerleri kurmuştur, buralarda konutlardan gelen eski cihazlar ücretsiz olarak teslim alınır.
- Eski cihazların iadesi ya da toplanması hakkında bilgiyi yetkili belediyeden alabilirsiniz.
- Bunun dışında iade Avrupa çapında EWM distribütörlerinlerde de mümkündür.

## 7 Arıza gidermek

Tüm ürünler ciddi üretim ve son kontrollere tabidir. Buna rağmen herhangi bir şey çalışmaya olursa, ürünü aşağıdaki tanımlamaya uygun olarak kontrol edin. Belirtilen hata giderim yöntemlerinin hiç biri cihazın çalışmasını sağlamıyorsa, yetkili satıcıya haber verin.

### 7.1 Hata bildirimleri (güç kaynağı)

Bir kaynak makinesi hatası, kontrol göstergesinde bir hata koduyla (bkz. tablo) gösterilir. Bir hata halinde güç ünitesi kapatılır.

Olası arıza numaralarının gösterimi makine modeline (arayüzler / fonksiyonlar) bağlıdır.

- Cihaz hatasını belgeleyin ve gerekirse servis personeline iletin.
- Birden fazla hata söz konusu olursa, bunlar peş peşe gösterilir.

| Hata<br>(Err) | Kategori |    |    | Olası neden                                 | Yardım  |
|---------------|----------|----|----|---|---|
|               | a)       | b) | c) |   |   |
| 1             | -        | -  | x  | Şebekede aşırı gerilim                      | Şebeke gerilimlerini kontrol edin ve kaynak makinesinin bağlantı gerilimleriyle karşılaştırın   |
| 2             | -        | -  | x  | Şebekede düşük gerilim                      |   |
| 3             | x        | -  | -  | Kaynak makinesinde aşırı sıcaklık           | Makineyi soğutun (Şebeke şalteri "1" konumunda)   |
| 4             | x        | x  | -  | Soğutma maddesi hatası                      | Soğutma maddesi doldurun<br>Pompa milini döndürme (soğutma maddesi pompası)<br>Sirkülasyon havası soğutma cihazı aşırı akım kesicisi kontrolü |
| 5             | x        | -  | -  | Hata, Tel besleme ünitesi, Tako hatası      | Tel besleme ünitesini kontrol edin<br>Tako jeneratör sinyal vermiyor, M3.51 arızalı > Servisi bilgilendirin.                                  |
| 6             | x        | -  | -  | Koruyucu gaz hatası                         | Koruyucu gaz tedarikini kontrol edin (koruma gazi gözetimi olan makineler)  |
| 7             | -        | -  | x  | İkinci aşırı gerilim                        | Invertör hatası > Servisi bilgilendirin   |
| 8             | -        | -  | x  | Tel hatası                                  | Kaynak teli ve gövde ya da topraklanmış bir nesne arasındaki elektrik bağlantısını ayırin   |
| 9             | x        | -  | -  | Hızlı kapatma                               | Robottaki arızayı giderin (Mekanize kaynak için arayüz)   |
| 10            | -        | x  | -  | Ark yırtılması                              | Tel beslemesini kontrol edin (Otomasyon arabirim)   |
| 11            | -        | x  | -  | Ateşleme hatası (5 s sonra)                 | Tel beslemesini kontrol edin (Otomasyon arabirim)   |
| 13            | x        | -  | -  | Acil durum kapatma                          | Mekanize kaynak için arayüzün acil durum şalterini kontrol edin   |
| 14            | -        | x  | -  | Tel besleme ünitesinin algılanması          | Kablo bağlantılarının kontrolü  |
|               |          |    |    | Kodların atanmasında hata (2DV)             | Kodları düzeltin  |
| 15            | -        | x  | -  | Tel besleme ünitesinin 2 algılanması        | Kablo bağlantılarının kontrolü  |
| 16            | -        | -  | x  | Boşta çalışma gerilimi düşürme hatası (VRD) | Servisi haberdar edin.  |
| 17            | -        | x  | x  | Tel sürme ünitesi aşırı akım algılaması     | Tel beslemesinin kolay çalışmasını kontrol edin   |
| 18            | -        | x  | x  | Tako jenaratörü sinyali hatası              | Bağlantı ve özellikle ikinci tel besleme ünitesinin (Slave tarihi) tako jenaratörü kontrol edilmelidir.                                       |

| Hata<br>(Err) | Kategori |    |    | Olası neden                       | Yardım                            |
|---------------|----------|----|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
|               | a)       | b) | c) |                                   |                                   |
| 56            | -        | -  | x  | Şebeke fazının devre dışı kalması | Şebeke gerilimlerini kontrol edin |
| 59            | -        | -  | x  | Makine uyumsuz                    | Makine kullanımı kontrolü         |
| 60            | -        | -  | x  | Yazılım güncellemesi gereklidir   | Servisi haberdar edin.            |

#### Lejant kategori (hata sıfırlama)

- a) Hata giderildiğinde hata mesajı kaybolur.
- b) Hata mesajı bir tuşun etkinleştirilmesi ile sıfırlanabilir:

| Kaynak makinesi kontrolü   | Tuş          |
|--|--------------|
| RC1 / RC2  |              |
| Expert   |              |
| Expert 2.0 / Expert XQ 2.0   |              |
| CarExpert / Progress (M3.11)   |              |
| alpha Q / Concept / Basic / Basic S / Synergic / Synergic S / Progress (M3.71) / Picomig 355 | mümkün değil |

- c) Hata mesajı sadece makinenin kapatılıp tekrar açılması ile resetlenebilir.

Koruyucu gaz hatası (Err 6) "kaynak parametresi tuşunun" etkinleştirilmesi ile sıfırlanabilmektedir.

## 7.2 Arıza giderme için kontrol listesi

**Sorunsuz çalışma için temel koşul, kullanılan malzemeye ve proses gazına uyan cihaz donanımıdır!**

| Lejant | Sembol | Tanım        |
|--------|--------|--------------|
|        | ✗      | Hata / Neden |
|        | ✖      | Çözüm        |

#### Soğutma maddesi hatası / soğutma maddesi akışı yok

- ✗ Soğutucu madde akışı yetersiz
  - ✖ Soğutucu madde seviyesini kontrol edin ve gerekirse soğutucu madde doldurun
- ✗ Soğutma maddesi devresinde hava
  - ✖ Soğutucu madde devresinin havasının alınması

## Tel nakil sorunları

- ✓ Kontak meme tıkalı
  - ✗ Temizleyin, koruyucu kaynak spreyini püskürtün ve gerekli durumlarda yenisi ile değiştirin
- ✓ Bobin freninin ayarlanması > bkz. *Bölüm 5.3.2.5*
  - ✗ Ayarları kontrol edin ya da düzeltin
- ✓ Basınç birimlerinin ayarlanması > bkz. *Bölüm 5.3.2.4*
  - ✗ Ayarları kontrol edin ya da düzeltin
- ✓ Aşınmış tel ruloları
  - ✗ Kontrol edin ve gerekli ise yeni ile değiştirin
- ✓ Besleme gerilimi olmayan tel besleme motoru (otomatik sigorta aşırı yüklenme nedeniyle devreye girmiş)
  - ✗ Devreye girmiş sigortayı (güç kaynağının arka tarafı) tuş takımını çalıştırarak sıfırlayın.
- ✓ Hortum paketleri kıvrılmış
  - ✗ Torç hortum paketini uzatılmış şekilde döşeyin
- ✓ Tel sürme gövdesi veya - spirali kirlenmiş veya aşınmış
  - ✗ Gövdeyi veya spirali temizleyin, bükülmüş veya aşınmış gövdeleri yenileri ile değiştirin

## Fonksiyon arızası

- ✓ Çalıştırmadan sonra makine kontrolündeki tüm sinyal ışıkları yanıyor
- ✓ Çalıştırmadan sonra makine kontrolündeki sinyal ışıkları yanmıyor
- ✓ Kaynak performansı yok
  - ✗ Faz düşmesi, şebeke bağlantısını (sigortaları) kontrol edin
- ✓ Farklı parametreler ayarlanamamaktadır (erişim kilidi olan makineler)
  - ✗ Besleme seviyesi kilitli, erişim engeleni kapatın
- ✓ Bağlantı sorunları
  - ✗ Kumanda hattı bağlantılarını yapın ya da doğru monte edilmiş edilmediğini kontrol edin.
- ✓ Gevşek kaynak akımı bağlantıları
  - ✗ Torç tarafından ve/veya işlem parçasına giden akım bağlantılarını sıkın
  - ✗ Akm memesini kurallara uygun olarak sabitleyin

## 8 Teknik veriler

Performans bilgileri ve garanti yalnızca orijinal yedek ve aşınan parçalarla bağlantılı olarak geçerlidir!

### 8.1 Drive 4

|   |   |
|---|---|
| <b>Syöttöjännite (hitsauslaite)</b>         | 42 VAC  |
| <b>Käyttösuhde 40° C:ssa <sup>[1]</sup></b> |   |
| 60 %  | 550 A   |
| 100 %                                       | 430 A   |
| <b>Langansyöttönopeus</b>                   | 0,5 m/min bis 25 m/min                            |
| <b>Rullavarustelu tehtaalta</b>             | 1,0-1,2 mm (Teräslangalle)                        |
| <b>Koneisto</b>                             | 4-rullainen (37 mm)                               |
| <b>Lankakelan halkaisija</b>                | Normitetut lankakelat, enint. 300 mm              |
| <b>Hitsauspistooliliitäntä</b>              | Euro-keskusliitäntä                               |
| <b>Kotelointiluokka</b>                     | IP 23   |
| <b>Ympäristön lämpötila <sup>[2]</sup></b>  | -25 °C asti +40 °C                                |
| <b>EMC-luokka</b>                           | A   |
| <b>Turvamerkintä</b>                        | CE / EAC  |
| <b>Sovelletut normit</b>                    | Katso yhdenmukaisuusvakuutus<br>(laiteasiakirjat) |
| <b>Mitat</b>                                | 660 x 280 x 380 mm<br>26.0 x 11.0 x 15.0 inch     |
| <b>Paino</b>                                | 15,0 kg<br>33.1 lb                                |

<sup>[1]</sup> Kuormitusvaihtelu: 10 min (60 %:n käyttösuhde = 6 min hitsausta, 4 min tauko).

<sup>[2]</sup> Ympäristölämpötila jäähdytysnesteeestä riippuvainen! Huomioi jäähdytysnesteen lämpötila-alue!

## 9 Ek donanım

Kaynak torçları, iş parçası uçları, elektrot pensleri veya ara hortum paketleri gibi performansa bağlı aksesuar bileşenleri yetkili distribütörünüzden temin edebilirsiniz.

### 9.1 Genel ek donanımlar

| Tip                        | Açıklama                         | Ürün numarası    |
|----------------------------|----------------------------------|------------------|
| DM 842 Ar/CO2 230bar 30l D | Basınç düşürücü, manometreli     | 394-002910-00030 |
| AK300                      | Sepet bobini adaptörü K300       | 094-001803-00001 |
| HOSE BRIDGE UNI            | Boru köprüsü                     | 092-007843-00000 |
| SPL                        | Tel sürme merkezi için sıvıltıcı | 094-010427-00000 |
| HC PL                      | Hortum kesici                    | 094-016585-00000 |

### 9.2 Uzaktan kumanda / bağlantı ve uzatma kablosu

| Tip           | Açıklama  | Ürün numarası    |
|---------------|---|------------------|
| R10 19POL     | Uzaktan kumanda   | 090-008087-00502 |
| RG10 19POL 5M | Uzaktan kumanda, tel hızı ayarı, kaynak gerilimi düzeltmesi | 090-008108-00000 |

### 9.3 Seçenekler

| Tip                  | Açıklama  | Ürün numarası    |
|----------------------|---|------------------|
| ON GK D01            | Metal kayma oluklar   | 092-003030-00000 |
| ON WAK D01           | Tekerlek montaj grubu   | 092-002844-00000 |
| ON PS EXT D01        | Ekleme seti: Döner mandrel uzatması, ON WAK D01 tekerlek seti bulunan tel besleme ünitesi takmak için | 092-002871-00000 |
| ON RFAK D01          | Lastik ayaklar  | 092-002845-00000 |
| ON CC D01            | Kaynak makinesi kontrolünü korumak için şeffaf kapak  | 092-002834-00000 |
| ON TS D01/D02        | Kaynak torçu tutucusu   | 092-002836-00000 |
| ON CMF D01           | Vinç askısı   | 092-002833-00000 |
| ON TCC D01           | Tel besleme ünitesinin yan konumda kullanımı için vinç askısı ve koruyucu sacdan oluşan set           | 092-002835-00000 |
| ON CONNECTOR D01/D02 | Bir varilden tel besleme bağlantısı   | 092-002842-00000 |

## 10 Aşınma parçaları

### 10.1 Tel besleme makaraları

#### 10.1.1 Çelik teller için tel besleme makaraları

| Tip  | Açıklama   | Ürün numarası    |
|--|--|------------------|
| FE 4R 0.6 MM/0.023 INCH<br>LIGHT PINK          | Tel sürme makaraları seti, 37 mm, 4 makara, V-oluk çelik, paslanmaz çelik ve lehim için        | 092-002770-00006 |
| FE 4R 0.8-1.0MM / 0.03-0.04<br>INCH BLUE/WHITE | Tel sürme makaraları seti, 37 mm, 4 makara, V-Kaynak ağzı çelik, paslanmaz çelik ve lehim için | 092-002770-00009 |
| FE 4R 1.0-1.2MM / 0.04-0.045<br>INCH BLUE/RED  | Tel sürme makaraları seti, 37 mm, 4 makara, V-Kaynak ağzı çelik, paslanmaz çelik ve lehim için | 092-002770-00011 |
| FE 4R 1.4 MM/0.052 INCH<br>GREEN               | Tel sürme makaraları seti, 37 mm, 4 makara, V-oluk çelik, paslanmaz çelik ve lehim için        | 092-002770-00014 |
| FE 4R 1.6 MM/0.06 INCH<br>BLACK                | Tel sürme makaraları seti, 37 mm, 4 makara, V-oluk çelik, paslanmaz çelik ve lehim için        | 092-002770-00016 |
| FE 4R 2.0 MM/0.08 INCH<br>GREY                 | Tel sürme makaraları seti, 37 mm, 4 makara, V-oluk çelik, paslanmaz çelik ve lehim için        | 092-002770-00020 |
| FE 4R 2.4 MM/0.095 INCH<br>BROWN               | Tel sürme makaraları seti, 37 mm, 4 makara, V-oluk çelik, paslanmaz çelik ve lehim için        | 092-002770-00024 |
| FE 4R 2.8 MM/0.11 INCH<br>LIGHT GREEN          | Tel sürme makaraları seti, 37 mm, 4 makara, V-oluk çelik, paslanmaz çelik ve lehim için        | 092-002770-00028 |
| FE 4R 3.2 MM/0.12 INCH<br>VIOLET               | Tel sürme makaraları seti, 37 mm, 4 makara, V-oluk çelik, paslanmaz çelik ve lehim için        | 092-002770-00032 |

#### 10.1.2 Alüminyum teller için tel besleme makaraları

| Tip   | Açıklama                                       | Ürün numarası    |
|---|--|------------------|
| AL 4R 0.8 MM/0.03 INCH<br>WHITE               | Tel sürme makarası seti, 37 mm, alüminyum için | 092-002771-00008 |
| AL 4R 1.0 MM/0.04 INCH<br>BLUE                | Tel sürme makarası seti, 37 mm, alüminyum için | 092-002771-00010 |
| AL 4R 1.2 MM/0.045 INCH<br>RED                | Tel sürme makarası seti, 37 mm, alüminyum için | 092-002771-00012 |
| AL 4R 1.6 MM/0.06 INCH<br>BLACK               | Tel sürme makarası seti, 37 mm, alüminyum için | 092-002771-00016 |
| AL 4R 2.0 MM/0.08 INCH<br>GREY/YELLOW         | Tel sürme makarası seti, 37 mm, alüminyum için | 092-002771-00020 |
| AL 4R 2.4 MM/0.095 INCH<br>BROWN/YELLOW       | Tel sürme makarası seti, 37 mm, alüminyum için | 092-002771-00024 |
| AL 4R 2.8 MM/0.110 INCH<br>LIGHT GREEN/YELLOW | Tel sürme makarası seti, 37 mm, alüminyum için | 092-002771-00028 |
| AL 4R 3.2 MM/0.125 INCH<br>VIOLET/YELLOW      | Tel sürme makarası seti, 37 mm, alüminyum için | 092-002771-00032 |

**10.1.3 Özlü teller için tel besleme makaraları**

| <b>Tip</b>                                | <b>Açıklama</b>   | <b>Ürün numarası</b> |
|---|---|----------------------|
| FUEL 4R 0.8 MM/0.03 INCH<br>WHITE/ORANGE  | Tel sürme makaraları seti, 37 mm, 4 makara, özlü tel için V oluk/tırtır | 092-002848-00008     |
| FUEL 4R 1.0 MM/0.04 INCH<br>BLUE/ORANGE   | Tel sürme makaraları seti, 37 mm, 4 makara, özlü tel için V oluk/tırtır | 092-002848-00010     |
| FUEL 4R 1.2 MM/0.045 INCH<br>RED/ORANGE   | Tel sürme makaraları seti, 37 mm, 4 makara, özlü tel için V oluk/tırtır | 092-002848-00012     |
| FUEL 4R 1.4 MM/0.052 INCH<br>GREEN/ORANGE | Tel sürme makaraları seti, 37 mm, 4 makara, özlü tel için V oluk/tırtır | 092-002848-00014     |
| FUEL 4R 1.6 MM/0.06 INCH<br>BLACK/ORANGE  | Tel sürme makaraları seti, 37 mm, 4 makara, özlü tel için V oluk/tırtır | 092-002848-00016     |
| FUEL 4R 2.0 MM/0.08 INCH<br>GREY/ORANGE   | Tel sürme makaraları seti, 37 mm, 4 makara, özlü tel için V oluk/tırtır | 092-002848-00020     |
| FUEL 4R 2.4 MM/0.095 INCH<br>BROWN/ORANGE | Tel sürme makaraları seti, 37 mm, 4 makara, özlü tel için V oluk/tırtır | 092-002848-00024     |

**10.1.4 Tel sürme**

| <b>Tip</b>            | <b>Açıklama</b>  | <b>Ürün numarası</b> |
|-----------------------|--|----------------------|
| SET DRAHTFUERUNG      | Tel sürme seti   | 092-002774-00000     |
| ON WF 2,0-3,2MM EFEED | Ekleme opsiyonu, 2,0-3,2 mm'lik teller için tel sürme, eFeed tahriki | 092-019404-00000     |
| SET IG 4x4 1.6mm BL   | Tel besleme nipeli seti  | 092-002780-00000     |
| GUIDE TUBE L105       | Orta tel kılavuzu  | 094-006051-00000     |
| CAPTUB L108 D1,6      | Kılcal boru  | 094-006634-00000     |
| CAPTUB L105 D2,0/2,4  | Kılcal boru  | 094-021470-00000     |

**11 Ek A****11.1 Bayi bulma**

Sales & service partners

[www.ewm-group.com/en/specialist-dealers](http://www.ewm-group.com/en/specialist-dealers)



"More than 400 EWM sales partners worldwide"