



HU

Áramforrás

Phoenix XQ 350 puls D

Phoenix XQ 400 puls D

Phoenix XQ 500 puls D

Phoenix XQ 600 puls D

099-005643-EW511

A kiegészítő rendszerdokumentációkban leírtakat is figyelembe kell venni!

19.11.2020

**Register now
and benefit!
Jetzt Registrieren
und Profitieren!**

www.ewm-group.com



Általános tanácsok

FIGYELMEZTETÉS



Olvassa el a kezelési és karbantartási utasítást!

A kezelési és karbantartási utasítás ismerteti a termékek biztonságos kezelését.

- Az összes rendszerelem kezelési és karbantartási utasítását el kell olvasni és be kell tartani, különös tekintettel a biztonsági utasításokra és figyelmeztetésekre!
- A baleset-megelőzési előírásokat és az egyes országokra vonatkozó rendelkezéseket vegye figyelembe!
- A kezelési és karbantartási utasítást a készülék használati helyén kell tárolni.
- A készüléken lévő biztonsági jelek és figyelmeztető táblák a lehetséges veszélyekről adnak felvilágosítást.
Azoknak mindig felismerhetőeknek és olvashatóaknak kell lenniük.
- A készülék a technika mai szintjének és a szabályoknak ill. szabványoknak megfelelően készült és csak szakértők üzemeltethetik, végezhetik karbantartását és javíthatják.
- A készüléktechnika továbbfejlődése következtében fellépő műszaki módosítások különböző hegesztési viselkedést eredményezhetnek.

A telepítéssel, üzembe helyezéssel, üzemeltetéssel, az alkalmazás helyének sajátosságaival, valamint az alkalmazás céljával kapcsolatos kérdéseivel forduljon értékesítési partneréhez vagy vevőszolgálatunkhoz a +49 2680 181-0 telefonszámon.

A hivatalos értékesítési partnerek listáját a www.ewm-group.com/en/specialist-dealers webcímen érheti el.

A gyártó felelőssége ennek a készüléknek az üzemeltetésével kapcsolatban kizárólag csak annak működőképességére korlátozódik. Minden további felelősség – teljesen mindegy, hogy milyen alapon nyugszik – nyomatékosan ki van zárva. A felelősségnek ezt a korlátozását a gép üzembe helyezésével a felhasználó elismeri.

A kezelési utasításban leírtakat, valamint a gép üzemeltetésének, használatának és karbantartásának módját a gyártó nem tudja felügyelni.

A készülék szakszerűtlen összeszerelése anyagi károkat és személyi sérüléseket okozhat. Ezért a gyártó semmiféle felelősséget nem vállal az olyan veszteségért, kárért vagy költségért, amely a készülék hibás összeszerelésének, szakszerűtlen üzemeltetésének valamint hibás használatának vagy karbantartásának következménye, vagy valamilyen módon azzal összefüggésbe hozható.

© EWM AG

Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach Germany
Tel: +49 2680 181-0, Fax: -244
E-mail: info@ewm-group.com
www.ewm-group.com

A jelen dokumentum szerzői joga a gyártó tulajdonát képezi.

Sokszorosítás, még kivonatos formában is, csak a gyártó írásos engedélyével lehetséges.

A jelen dokumentum tartalma gondos kutatásokon, ellenőrzéseken és összeállításon alapszik, ennek ellenére a változtatás, elírás és tévedés joga fenntartva.

1 Tartalomjegyzék

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Tartalomjegyzék | 3 |
| 2 | A saját biztonsága érdekében | 5 |
| 2.1 | A jelen dokumentáció használatára vonatkozó tudnivalók | 5 |
| 2.2 | Szimbólumok jelentése | 6 |
| 2.3 | Biztonsági előírások | 7 |
| 2.4 | Szállítás és előkészületek a hegesztéshez | 10 |
| 3 | Rendeltetészerű használat | 12 |
| 3.1 | Kizárólag az alábbi készülékekkel együtt használható és üzemeltethető | 12 |
| 3.2 | Alkalmazási terület | 12 |
| 3.3 | Érvényes dokumentumok | 12 |
| 3.3.1 | Garancia | 12 |
| 3.3.2 | Szabványmegfelelési nyilatkozat | 13 |
| 3.3.3 | Hegesztés fokozottan veszélyes elektromos környezetben | 13 |
| 3.3.4 | Dokumentáció javításhoz (pótalkatrészek és kapcsolási rajzok) | 13 |
| 3.3.5 | Kalibrálás / validálás | 13 |
| 3.3.6 | A teljes dokumentáció része | 14 |
| 4 | A gép működésének ismertetése – gyors áttekintés | 15 |
| 4.1 | Készülék konfiguráció | 15 |
| 4.2 | Előlnézet / oldalnézet jobbról | 16 |
| 4.3 | Hátulnézet / oldalnézet balról | 18 |
| 5 | Felépítés és funkciók | 20 |
| 5.1 | Szállítás és előkészületek a hegesztéshez | 20 |
| 5.1.1 | Daruzás | 20 |
| 5.1.1.1 | Daru elv | 21 |
| 5.1.2 | Üzemeltetési körülmények | 21 |
| 5.1.2.1 | Működés közben | 21 |
| 5.1.2.2 | Szállítás és tárolás | 21 |
| 5.1.3 | A gép hűtése | 21 |
| 5.1.4 | Testkábel, általános | 22 |
| 5.1.5 | Hegesztőpisztoly hűtése | 22 |
| 5.1.5.1 | A gép működésének ismertetése | 22 |
| 5.1.5.2 | Megengedett hegesztőpisztoly hűtőanyag | 22 |
| 5.1.5.3 | Maximális tömlőcsomag-hosszak | 23 |
| 5.1.5.4 | Hűtőfolyadék betöltése | 24 |
| 5.1.6 | Hegesztőáram-vezetékek elhelyezésére vonatkozó tudnivalók | 25 |
| 5.1.7 | Kóborló hegesztőáramok | 26 |
| 5.1.8 | Közbenső kábelköteg csatlakoztatása az áramforráshoz | 27 |
| 5.1.8.1 | Összekötő kábelköteg húzási tehermentesítés | 28 |
| 5.1.8.2 | Lehetséges rögzítési pontok | 28 |
| 5.1.8.3 | Tehermentesítő reteszelve | 29 |
| 5.1.9 | Védőgáz ellátás | 29 |
| 5.1.9.1 | Nyomáscsökkentő csatlakoztatás | 29 |
| 5.1.10 | Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz | 30 |
| 5.1.10.1 | A beállított hálózati feszültség szemrevételezése | 30 |
| 5.1.10.2 | Az áramforrás összehangolása a hálózati feszültséggel | 31 |
| 5.1.10.3 | Ismételt üzembe helyezés | 31 |
| 5.1.10.4 | Elektromos hálózat | 32 |
| 5.1.11 | Bekapcsolás és rendszerdiagnosztika | 32 |
| 5.1.11.1 | LED állapotkijelző lécs - Üzemállapot kijelző | 33 |
| 5.1.12 | Védőfedél, Vezérlés | 33 |
| 5.2 | MIG/MAG-hegesztés | 34 |
| 5.2.1 | Testkábel csatlakoztatása | 34 |
| 5.2.2 | Hegesztési feladat kiválasztása | 34 |
| 5.2.3 | Védőgáz mennyiség beállítása (gázteszt) / tömlőcsomag öblítése | 35 |
| 5.3 | AWI-hegesztés | 35 |
| 5.3.1 | Testkábel csatlakoztatása | 35 |
| 5.3.2 | Hegesztési feladat kiválasztása | 36 |
| 5.4 | Bevontelektrodás kézi ívhegesztés (BKI) | 36 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 5.4.1 | Elektródafogó és testkábel csatlakoztatása | 36 |
| 5.4.2 | Hegesztési feladat kiválasztása | 36 |
| 5.5 | Távszabályzók | 37 |
| 5.6 | Csatlakozó aljzatok gépesített hegesztésekhez | 37 |
| 5.6.1 | Csatlakozó aljzatok gépesített alkalmazásokhoz | 37 |
| 5.6.2 | RINT X12 robot interfész | 38 |
| 5.6.3 | Ipari interfész BUSINT X11..... | 38 |
| 5.7 | Csatlakozó aljzatok számítógép számára..... | 39 |
| 5.7.1 | Csatlakoztatás | 39 |
| 5.8 | Alkatrész azonosítása | 39 |
| 5.9 | Hálózati csatlakozó | 40 |
| 6 | Karbantartás, ápolás és hulladékkezelés | 41 |
| 6.1 | Általános | 41 |
| 6.2 | Szimbólumok jelentése | 42 |
| 6.3 | Karbantartási terv..... | 43 |
| 6.3.1 | Légszűrő | 44 |
| 6.3.2 | Hűtőfolyadék csere | 45 |
| 6.3.3 | Hőcserélő (hegesztőpisztoly hűtés)..... | 47 |
| 6.3.4 | Áramforrás (inverter)..... | 48 |
| 6.3.5 | Évente elvégzendő ellenőrzések (üzem közbeni ellenőrzések és vizsgálatok) ... | 49 |
| 6.4 | Elhasználódott készülékek ártalmatlanítása | 49 |
| 7 | Hibaelhárítás | 50 |
| 7.1 | Hibaüzenetek (áramforrás) | 50 |
| 7.2 | Figyelmeztető üzenetek | 53 |
| 7.3 | Ellenőrzőlista üzemzavar elhárításhoz | 54 |
| 7.4 | Vízhűtőkör légtelenítése..... | 55 |
| 7.5 | Szivattyú tengely megforgatása (hűtőfolyadék kör)..... | 56 |
| 8 | Műszaki adatok | 57 |
| 8.1 | Méret és súlya | 57 |
| 8.1.1 | Hegesztőpisztoly hűtése..... | 58 |
| 8.2 | Teljesítményadatok | 59 |
| 8.2.1 | Phoenix XQ 350 puls D | 59 |
| 8.2.2 | Phoenix XQ 400 puls D | 60 |
| 8.2.3 | Phoenix XQ 500 puls D | 61 |
| 8.2.4 | Phoenix XQ 600 puls D | 62 |
| 9 | Kiegészítők..... | 63 |
| 9.1 | Általános kiegészítők | 63 |
| 9.2 | 7 pólusú távvezérlő | 63 |
| 9.2.1 | Hosszabbító kábel | 63 |
| 9.3 | 19 pólusú távvezérlő | 63 |
| 9.3.1 | Csatlakozó kábel | 63 |
| 9.3.2 | Hosszabbító kábel | 63 |
| 9.4 | Opciók | 64 |
| 9.5 | Számítógépes kommunikáció | 64 |
| 9.6 | Hegesztőpisztoly hűtése | 64 |
| 9.6.1 | Hűtőfolyadék - blueCool típus | 64 |
| 9.6.2 | Hűtőfolyadék - KF típus | 64 |
| 10 | Melléklet | 65 |
| 10.1 | Vizsonteladó keresése | 65 |

2 A saját biztonsága érdekében

2.1 A jelen dokumentáció használatára vonatkozó tudnivalók

VESZÉLY

Azokra a munka- és üzemi folyamatokra vonatkozik, amelyeket szigorúan be kell tartani annak érdekében, hogy a közvetlenül súlyos személyi sérüléseket vagy halálos kimenetelű baleseteket elkerüljünk.

- A veszélyre figyelmeztető matrica tartalmazza a "VESZÉLY" szót és egy általános veszélyre utaló szimbólumot.
- A veszély típusára az oldal szélén található piktogram utal.

FIGYELMEZTETÉS

Azokra a munka- és üzemi folyamatokra vonatkozik, amelyeket szigorúan be kell tartani annak érdekében, hogy egy lehetséges súlyos személyi sérülést vagy halálos kimenetelű balesetet elkerüljünk.

- A veszélyre figyelmeztető matrica tartalmazza a "FIGYELMEZTETÉS" szót és egy általános veszélyre utaló szimbólumot.
- A veszély típusára az oldal szélén található piktogram utal.

VIGYÁZAT

Azokra a munka- és üzemi folyamatokra vonatkozik, amelyeket a lehetséges könnyebb sérülések elkerülése érdekében pontosan be kell tartani.

- A veszélyre figyelmeztető matrica tartalmazza a "VIGYÁZAT" szót és egy általános veszélyre utaló szimbólumot.
- A veszély típusára az oldal szélén található piktogram utal.



Műszaki sajátosságok, amelyeket az anyagi károk és a készülék károsodásának elkerülése érdekében a felhasználónak figyelembe kell vennie.

Pontokba szedettek azok a kezelési utasítások és felsorolások, amelyek lépésről lépésre megmutatják Önnek, hogy az adott helyzetben mit kell tenni, pl.:

- Az áramkábel csatlakozóját egy megfelelő ellendarabba bedugni és rögzíteni.

2.2 Szimbólumok jelentése

| Szim-bólum | Leírás | Szim-bólum | Leírás |
|------------|---|------------|--|
| | Vegye figyelembe a műszaki sajátosságokat. | | Megnyomás és elengedés (léptetés/gombnyomás) |
| | Készülék kikapcsolása | | Elengedés |
| | Készülék bekapcsolása | | Megnyomás és nyomva tartás |
| | Helytelen/érvénytelen | | Kapcsolás |
| | Helyes/érvényes | | Forgatás |
| | Bemenet | | Számérték/beállítható |
| | Navigálás | | A jelzőlámpa zölden világít |
| | Kimenet | | A jelzőlámpa zölden villog |
| | Időkijelzés (példa: 4 s várakozás/működtetés) | | A jelzőlámpa pirosan világít |
| | Megszakítás a menükijelzésben (további beállítási lehetőségek lehetségesek) | | A jelzőlámpa pirosan villog |
| | Szerszám nem szükséges/használatának mellőzése | | |
| | Szerszám szükséges/használata | | |

2.3 Biztonsági előírások

FIGYELMEZTETÉS



**Balesetveszély a biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása esetén!
A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása életveszéllyel járhat!**

- Gondosan olvassa el ezen útmutató biztonsági utasításait!
- A baleset-megelőzési előírásokat és az egyes országokra vonatkozó rendelkezéseket vegye figyelembe!
- A munkaterületen lévő személyeket utasítsa az előírások betartására!



Elektromos feszültség által okozott sérülésveszély!

Az elektromos feszültségek érintés esetén életveszélyes áramütésekhez és égési sérülésekhez vezethetnek. Az alacsony feszültségek megérintése ijedséget okozhat, amelynek következtében az illető személy balesetet szenvedhet.

- Ne érintsen meg közvetlenül a feszültség alatt álló részeket, mint pl. hegesztőáram csatlakozóját, rúd-, volfrám- vagy huzalelektrodák!
- A hegesztőpisztolyt és/vagy az elektródafogót mindig elkülönítve tegye le!
- Viseljen komplett személyi védőfelszerelést (a felhasználástól függően)!
- A készüléket kizárólag hozzáértő szakembernek szabad felnyitni!
- A készüléket nem szabad csövek felolvasztására használni!



Veszély több áramforrás összekapcsolása esetén!

Amennyiben több áramforrást kell párhuzamosan vagy sorban összekapcsolni, az csak szakember által, a IEC 60974-9 szabvány "Létesítés és üzemeltetés" és a BGV D1 baleset-megelőzési előírások (korábban VBG 15) ill. az országspecifikus rendelkezések szerint történhet!

A berendezéseket az ívhegesztési munkákhoz csak ellenőrzés után szabad engedélyezni, annak biztosítására, hogy a megengedett üresjáratú feszültség ne legyen túllépve.

- A készülék csatlakoztatását kizárólag szakemberrel végeztesse!
- Az egyes áramforrások üzemben kívül helyezésekor az összes hálózati- és hegesztőáram vezetéket megbízható módon a teljes hegesztőrendszerrel le kell választani. (Visszatáplálás általi veszély!)
- Ne kapcsoljon össze pólusváltó kapcsolóval ellátott hegesztőgépeket (PWS-sorozat) vagy váltóáramú hegesztéshez való készülékeket (AC), mert egy egyszerű kezelési hiba miatt az ívfeszültségek meg nem engedhető módon összeadódnak.



Sugárzás, vagy hő okozta sérülésveszély!

Az ívfénysugárzás a bőr és a szem sérüléséhez vezet.

A forró munkadarabbal és szikrával való érintkezés égési sérüléshez vezet.

- Használjon megfelelő védelmi fokozatú hegesztőpajzsot, ill. hegesztősisakot (az alkalmazástól függően)!
- Viseljen az ország idevágó előírásainak megfelelő száraz védőruházatot (pl. hegesztőpajzsot, kesztyűt stb.)!
- Védje a kívül álló személyeket a sugárzástól és vakítástól hegesztőfüggönnyel, vagy megfelelő védőfallal!

FIGYELMEZTETÉS



Nem megfelelő ruházat miatti sérülésveszély!

A sugárzás, a hő és a villamos feszültség elkerülhetetlen veszélyforrások az ívhegesztés során. A felhasználót teljes, egyéni védőfelszereléssel kell ellátni. A védőfelszerelésnek a következő kockázatok ellen kell védelmet nyújtania:

- Légzésvédelem egészségre ártalmas anyagok és keverékek (füstgázok és gőzök) ellen vagy megfelelő intézkedéseket kell tenni (elszívás, stb.).
- Ionizáló sugárzás (infravörös és UV-sugárzás) és hő ellen szabályos védőeszközzel rendelkező hegesztősisak.
- Száraz hegesztő ruházat (cipő, kesztyű és testvédelem) a, i védelmet nyújt a meleg környezet ellen, ami pl. 100 °C vagy azt meghaladó hőmérséklet is lehet, ill. áramütés ellen és feszültség alatt álló alkatrészeken történő munkavégzéskor.
- Káros zaj elleni hallásvédelem.



Robbanásveszély!

Látszólag veszélytelen anyagok zárt térben a felmelegedés hatására túlnyomást hozhatnak létre.

- A munkaterületen található éghető vagy robbanásveszélyes anyagokat tartalmazó tárgyakat el kell távolítani!
- Robbanásveszélyes folyadékokat, porokat vagy gázokat tilos hegesztéssel vagy vágással felmelegíteni!



Tűzveszély!

A hegesztés közben keletkező magas hőmérsékletek, szóródó szikrák, izzó részek és forró salak miatt gyulladásveszély áll fenn.

- Ügyeljen a munkaterület közelében lévő tűzfészkekre!
- Ne tartson magánál könnyen gyulladó tárgyakat, mint pl. gyufa vagy öngyújtó.
- Tartson alkalmas oltókészülékeket a munkaterület közelében!
- Távolítsa el a hegesztés megkezdése előtt az éghető anyagmaradványokat a munkadarabról.
- A hegesztett munkadarabokat további megmunkálását csak a lehűlés után folytassa. Ne kerüljön kapcsolatba gyúlékony anyagokkal!

⚠ VIGYÁZAT



Füst és gázok!

A hegesztés során keletkező füst és gázok belégzése légszomjat illetve mérgezést okozhat! Továbbá az oldószerek gőzeiből (klórozott szénhidrogének) a hegesztőív által keltett ultraibolya sugárzás hatására mérgező foszgén keletkezhet!

- Bőséges mennyiségű frisslevegőt kell biztosítani!
- Az oldószerek gőzeit a hegesztőív sugárzási terétől távol kell tartani!
- Szükség esetén megfelelő légzésvédelmi eszközt kell viselni!



Zajterhelés!

A 70 dBA-nél nagyobb zaj tartós halláskárosodást okozhat!

- Munkavégzés közben megfelelő hallásvédő eszközt kell viselni!
- A munkaterületen tartózkodó más személyeknek is megfelelő hallásvédő eszközt kell viselni!



Az IEC 60974-10 szerint a hegesztőgépek az elektromágneses összeférhetőség két osztályába vannak beosztva (Az EMC-osztályt lásd a műszaki adatoknál) > lásd fejezet 8:



Az **A osztályú** készülékek nem alkalmazhatók olyan lakóövezetekben, amelyek az elektromos energiát a nyilvános kisfeszültségű ellátóhálózathoz kapják. Az A osztályú készülékek elektromágneses összeférhetőségének biztosításánál ezekben az övezetekben - mind a vezetékhez kötött mind a sugárzott zavarok alapján - problémák léphetnek fel.



A **B osztályú** készülékek teljesítik az EMC követelményeket az ipari és lakóövezetekben, beleértve a nyilvános kisfeszültségű ellátóhálózatra csatlakozó lakóövezeteket.

Létesítés és üzemeltetés

Az ívhegesztő berendezések üzemeltetésénél néhány esetben elektromágneses zavarok léphetnek fel, habár minden hegesztőgép a szabványnak megfelelően betartja a kibocsátási határértékeket. A hegesztésből származó zavarokért a felhasználó a felelős.

A lehetséges környezeti elektromágneses problémák **értékeléséhez** a felhasználónak a következőket kell figyelembe venni: (Lásd még EN 60974-10 „A” függelék)

- hálózat-, vezérlő-, jel- és telekommunikációs vezetékek
- rádió és televíziókészülékek
- számítógép és egyéb vezérlőberendezések
- biztonsági berendezések
- a szomszédos személyek egészsége, különösen ha azok szívritmusszabályzót vagy hallókészüléket hordanak
- kalibráló- és mérőberendezések
- más berendezések zavartűrő képessége a környezetben
- a napszak, amelyben a hegesztési munkákat végre kell hajtani

Javaslatok a **zavarkibocsátások csökkentésére**

- Hálózati csatlakozás, pl. hálózati szűrő vagy árnyékolás fémcsővel
- Az ívhegesztő berendezés karbantartása
- A hegesztővezetékeknek olyan rövidnek és egymáshoz közelinek kell lenniük, amennyire csak lehetséges és a talajon kell futniuk
- Potenciálkiegyenlítés
- A munkadarab földelése. Azokban az esetekben, amikor a munkadarab földelése nem lehetséges, a kapcsolatot megfelelő kondenzátorokkal kell létrehozni.
- A környezetben lévő más berendezésektől történő vagy a teljes hegesztő berendezés árnyékolása

VIGYÁZAT



Elektromágneses mezők!

A hegesztőgép használata közben olyan elektromos vagy elektromágneses mezők keletkezhetnek, amelyek más elektromos készülékek (pl. számítógépek, CNC-vezérlésű gépek, telekommunikációs vezetékek, hálózati- és jelzővezetékek, szívritmus szabályozók) működését befolyásolhatják.

- A karbantartásra vonatkozó előírásokat be kell tartani > lásd fejezet 6.3!
- A munka- és testkábel lehetőleg egyenesen lefektetni!
- A sugárzásra érzékeny készülékeket és berendezéseket megfelelően leárnyékolni!
- A szívritmus-szabályozók működését zavarhatja (szükség esetén kérje ki orvosa véleményét).



Az üzemeltető kötelességei!

A készülék üzemeltetéséhez be kell tartani a mindenkori nemzeti irányelveket és törvényeket!

- A munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések végrehajtásáról szóló (89/391/EGK) keretirányelv, valamint az ehhez kapcsolódó külön irányelvek nemzeti átültetését.
- Különösen a munkavállalók által a munkájuk során használt munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló irányelvet (89/655/EGK).
- Az adott ország helyben érvényes, a munkabiztonságra és baleset-megelőzésre vonatkozó előírásait.
- A készülék létesítése és üzemeltetése az IEC 60974 szerint-9.
- A felhasználót rendszeres időközönként oktatni kell a biztonságtudatos munkavégzésről.
- A készülék rendszeres vizsgálata a IEC 60974 szerint-4.



A nem eredeti gyári alkatrészek használatából eredő károokra nem vonatkozik a gyártóművi garancia!

- **Kizárólag a szállítási programunkban megtalálható eredeti gyári alkatrészeket és kiegészítőket (áramforrás, hegesztőpisztoly, elektródafogó, távszabályzó, alkatrész, kopóalkatrész, stb.) használjon!**
- **A kiegészítőket az áramforráshoz csak annak kikapcsolt állapotában szabad csatlakoztatni!**

Követelmények a nyílt elektromos táphálózatra történő csatlakoztatásra vonatkozóan

A nagyteljesítményű készülékek áramfelvételükkel befolyásolhatják a hálózati feszültség minőségét. Egyes készüléktípusok esetében ezért korlátokat állíthatnak fel annak csatlakoztatására vagy követelményeket határozhatnak meg a nyílt hálózatra történő csatlakozási pontnál (közös csatlakozási pont) a lehetséges maximális vonalimpedanciára vagy a szükséges minimális teljesítménykapacitásra vonatkozóan, rámutatva a készülék műszaki adataira is. A felelősség ilyen esetekben az üzemeltetőt vagy a készülék kezelőjét terheli. Szükség esetén megbeszélés keretében kell megállapodni az áramszolgáltatóval, hogy az adott készülék biztonságosan csatlakoztatható-e az elektromos hálózatra.

2.4 Szállítás és előkészületek a hegesztéshez

FIGYELMEZTETÉS



A védőgázpalackok helytelen kezelése miatti sérülésveszély!

A védőgázpalackok helytelen kezelése és nem megfelelő rögzítése súlyos sérülést okozhat!

- A gázgyártók és a nyomógázzal szembeni rendeltetési utasításait be kell tartani!
- A védőgázpalack szelepe nem szabad rögzítésnek lennie!
- Kerülje a védőgázpalack felmelegedését!

⚠ VIGYÁZAT**Balesetveszély az ellátóvezetékek miatt!**

A szállítás közben a le nem választott ellátóvezetékek (hálózati vezeték, vezérlővezetékek stb.) veszélyeket, mint pl. a csatlakoztatott készülékek felborulása és személyi sérülések okozhatnak!

- Válassza le az ellátóvezetékét a szállítás előtt!

**Eldőlés veszélye!**

Munkavégzés közben vagy a készülék elhelyezésénél az eldőlhet, személyi sérülést okozhat vagy megrongálódhat. A készülék (az IEC 60974-1 szabványnak megfelelően) maximum 10°-os lejtőn biztosított eldőlés ellen.

- Munkavégzés vagy szállítás közben a készüléket egy stabil vízszintes felületre kell elhelyezni!
- A részegységeket megfelelő módon kell rögzíteni!

**Balesetveszély a szakszerűtlenül fektetett vezeték miatt!**

A nem megfelelően fektetett vezeték (hálózati, vezérlő-, hegesztővezetékek vagy összekötő kábelkötegek) miatt elbotlás veszélye áll fenn.

- Az ellátóvezetéseket fektesse laposan a padlóra (kerülje a hurokképződést).
- Kerülje a gyalog- vagy szállítási utakon történő fektetést.

**Felmelegedett hűtőfolyadék és azok csatlakozásai miatti sérülésveszély!**

A használt hűtőfolyadék és azok csatlakozás-, ill. kötéspontjai erősen felmelegedhetnek üzem közben (vízhűtéses kivétel). A hűtőfolyadék kör megnyitásokor a kilépő hűtőfolyadék forrázásokat okozhat.

- A hűtőfolyadék kört kizárólag kikapcsolt áramforrásnál, ill. hűtőkészüléknél nyissa meg!
- Viseljen szabályszerű védőfelszerelést (védőkesztyű)!
- A tömlővezetékek nyitott csatlakozóit zárja megfelelő dugókkal.

**A készüléket vízszintes helyzetben történő használatra tervezték!**

Ha a készüléket nem a megengedett (vízszintes) helyzetben használják, akkor az károsodhat.

- A készüléket kizárólag vízszintes helyzetben szabad szállítani és üzemeltetni!

**A kiegészítők szakszerűtlen csatlakoztatása az áramforrás és a kiegészítő meghibásodását okozhatja!**

- A kiegészítőket kizárólag a hegesztőgép kikapcsolt állapotában, és csak a megfelelő aljzatba szabad csatlakoztatni és rögzíteni.
- Részletes leírás az adott kiegészítőről annak kezelési utasításában található!
- A hegesztőgép bekapcsolásakor az automatikusan felismeri a rácsatlakoztatott kiegészítőket.

**Porvédő sapkák védik a csatlakozó aljzatokat és ezzel a készüléket a szennyeződésektől és a sérülésektől.**

- Ha a készülék valamelyik csatlakozó aljzatába semmilyen kiegészítő nincs bedugva, akkor a porvédő sapkát rá kell dugni.
- Ha a porvédő sapka sérült vagy hiányzik, akkor cserélni, illetve pótolni kell!

3 Rendeltetésszerű használat

⚠ FIGYELMEZTETÉS



A nem rendeltetésszerű használat miatti veszélyek!!

A készülék a technika mai szintjének és a szabályoknak ill. szabványoknak megfelelően ipari használatra készült. Kizárólag a típus táblán megadott hegesztési eljárásokhoz használható. Nem rendeltetésszerű használat esetén a készülékből személyekre, állatokra és anyagi értékekre ható veszélyek származhatnak. Az ezekből eredő károkért nem vállalunk felelősséget!

- A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen és képzett, szakértő személyzetnek szabad használnia!
- A készülék szakszerűtlen módosítása vagy átépítése tilos!

3.1 Kizárólag az alábbi készülékekkel együtt használható és üzemeltethető

A hegesztőgép működtetéséhez egy megfelelő huzalelőtoló egység (rendszerkomponens) szükséges!

A következő rendszerkomponensek kombinálhatók egymással:

| | Titan XQ 350-600 puls D | Phoenix XQ 350-600 puls D | Taurus XQ 350-600 Synergic D |
|----------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Drive XQ | ✔ | ✔ | ✔ |

3.2 Alkalmazási terület

Készülékvezérlés ívhegesztésre szolgáló többfolyamatos hegesztőgépekhez a következő hegesztési eljárásokhoz:

| Készüléksorozat | Főeljárás, MIG/MAG hegesztés | | | | | | | | | | Mellékeljárás | | | |
|-------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|------------------|
| | Standard ívű hegesztés | | | | | Impulzus ívű hegesztés | | | | | AWI-hegesztés (Liftarc) | Bevont elektródás kézi ívhegesztés | Gyökfaragás | Positionweld |
| | MIG/MAG XQ | forceArc XQ | rootArc XQ | coldArc XQ | wiredArc XQ | MIG/MAG puls XQ | forceArc puls XQ | rootArc puls XQ | coldArc puls XQ | acArc puls XQ | | | | |
| Titan XQ AC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Titan XQ / XQ C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Phoenix XQ / XQ C | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ ^[1] |
| Taurus XQ / XQ C | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |

[1] Alumínium hegesztési feladatok

3.3 Érvényes dokumentumok

3.3.1 Garancia

Bővebb információ található a mellékelt "Warranty registration" prospektusban, valamint a garanciáról, karbantartásról és ellenőrzésről szóló tájékoztatónkban a www.ewm-group.com oldalon!

3.3.2 Szabványmegfelelőségi nyilatkozat



A jelen termék a tervezésében és kivitelében a nyilatkozatban felsorolt EU-irányelveknek felel meg. A termékhez egy eredeti specifikus megfelelőségi nyilatkozat kerül átadásra.

A gyártó javasolja 12 havonta a biztonságtechnikai ellenőrzés végrehajtását a nemzeti és nemzetközi szabványok és irányelvek szerint.

3.3.3 Hegesztés fokozottan veszélyes elektromos környezetben



Az ilyen jelölésű hegesztő áramforrások a növelt elektromos veszélyeztetésű környezetben (pl. kazánokban) végzendő hegesztéshez használhatók. Ehhez vegye figyelembe a megfelelő nemzeti, ill. nemzetközi előírásokat. Magát az áramforrást nem szabad a veszélyes tartományba helyezni!

3.3.4 Dokumentáció javításhoz (pótalkatrészek és kapcsolási rajzok)

FIGYELMEZTETÉS



Tilos mindenféle szakszerűtlen átalakítás vagy javítás!

A sérülések és a készülék meghibásodásának elkerülése érdekében a készüléken bármiféle átalakítást vagy javítást csak arra kiképzett szakember végezhet!

Szakszerűtlen javítás vagy átalakítás a garancia elvesztésével jár!

- Javítás igénye esetén kérje kiképzett szakember (EWM szakszerviz) segítségét!

A kapcsolási rajzok eredetileg a készülék belsejében is megtalálhatóak.

Tartalék alkatrészek a területileg illetékes EWM-képviselőtől keresztül rendelhetők.


3.3.5 Kalibrálás / validálás

A termékhez egy eredeti tanúsítvány kerül átadásra. A gyártó javasolja a kalibrálást/validálást 12 hónapos időközönként.

3.3.6 A teljes dokumentáció része

Ez a használati utasítás a teljes dokumentáció része és csak az összes rész-dokumentummal együtt érvényes! Olvassa el és tartsa be az összes rendszerkomponens kezelési és karbantartási utasításait, különösen a biztonsági utasításokat!

Az ábra egy hegesztőrendszer általános példáját mutatja.

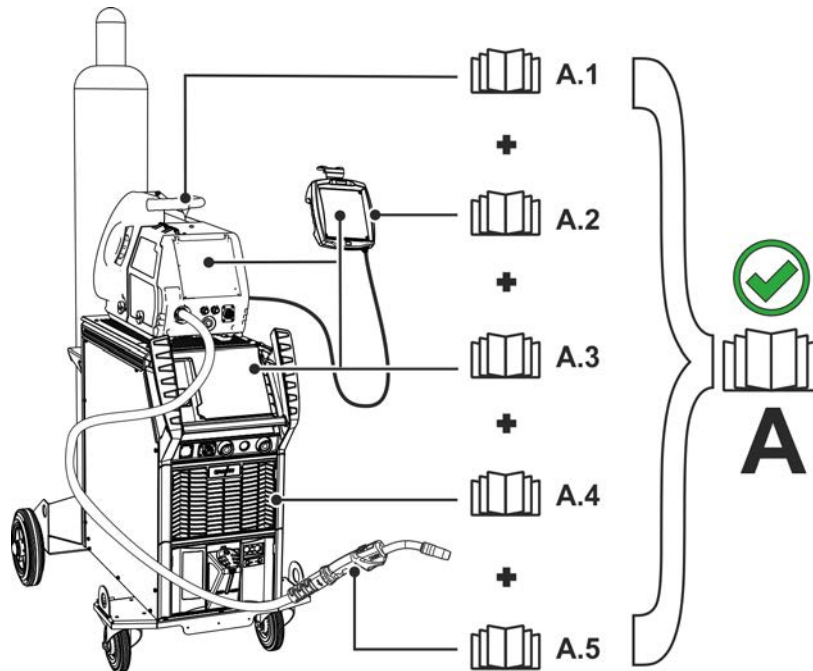

Ábra 3-1

Az ábra egy hegesztőrendszer általános példáját szemlélteti.

| Poz. | Dokumentáció |
|------|-----------------------|
| A.1 | Huzalelőtoló készülék |
| A.2 | Távvezérlő |
| A.3 | Vezérlés |
| A.4 | Áramforrás |
| A.5 | Hegesztőpisztoly |
| A | Teljes dokumentáció |

4 A gép működésének ismertetése – gyors áttekintés


4.1 Készülék konfiguráció

A következő táblázatban az XQ készüléksorozat különböző felépítési változatait (felépítési szintjeit) szemléltetjük:




| Típus | | | Ábra | Szállítási jellemző | | | | Hegesztőpisztoly hűtés | | |
|-------|----|-----|------|--|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|--|
| | | | | Kerékkészlet, keskeny nyom, palacktartó nélkül | Raklapfenék, palacktartó nélkül | Kerékkészlet, egyedi palacktartó | Kerékkészlet, kettős palacktartó | Gáz | Víz (hűtőfolyadék) | Víz (hűtőfolyadék), megerősített szivattyú |
| F06 | R1 | G | | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| F06 | R1 | W | | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| F06 | R1 | WRF | | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| F06 | R2 | G | | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| F06 | R2 | W | | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| F06 | R2 | WRF | | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| F06 | RS | G | | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| F06 | RS | W | | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| F06 | RS | WRF | | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| F06 | P | G | | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| F06 | P | W | | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| F06 | P | WRF | | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |

Ábra 4-1

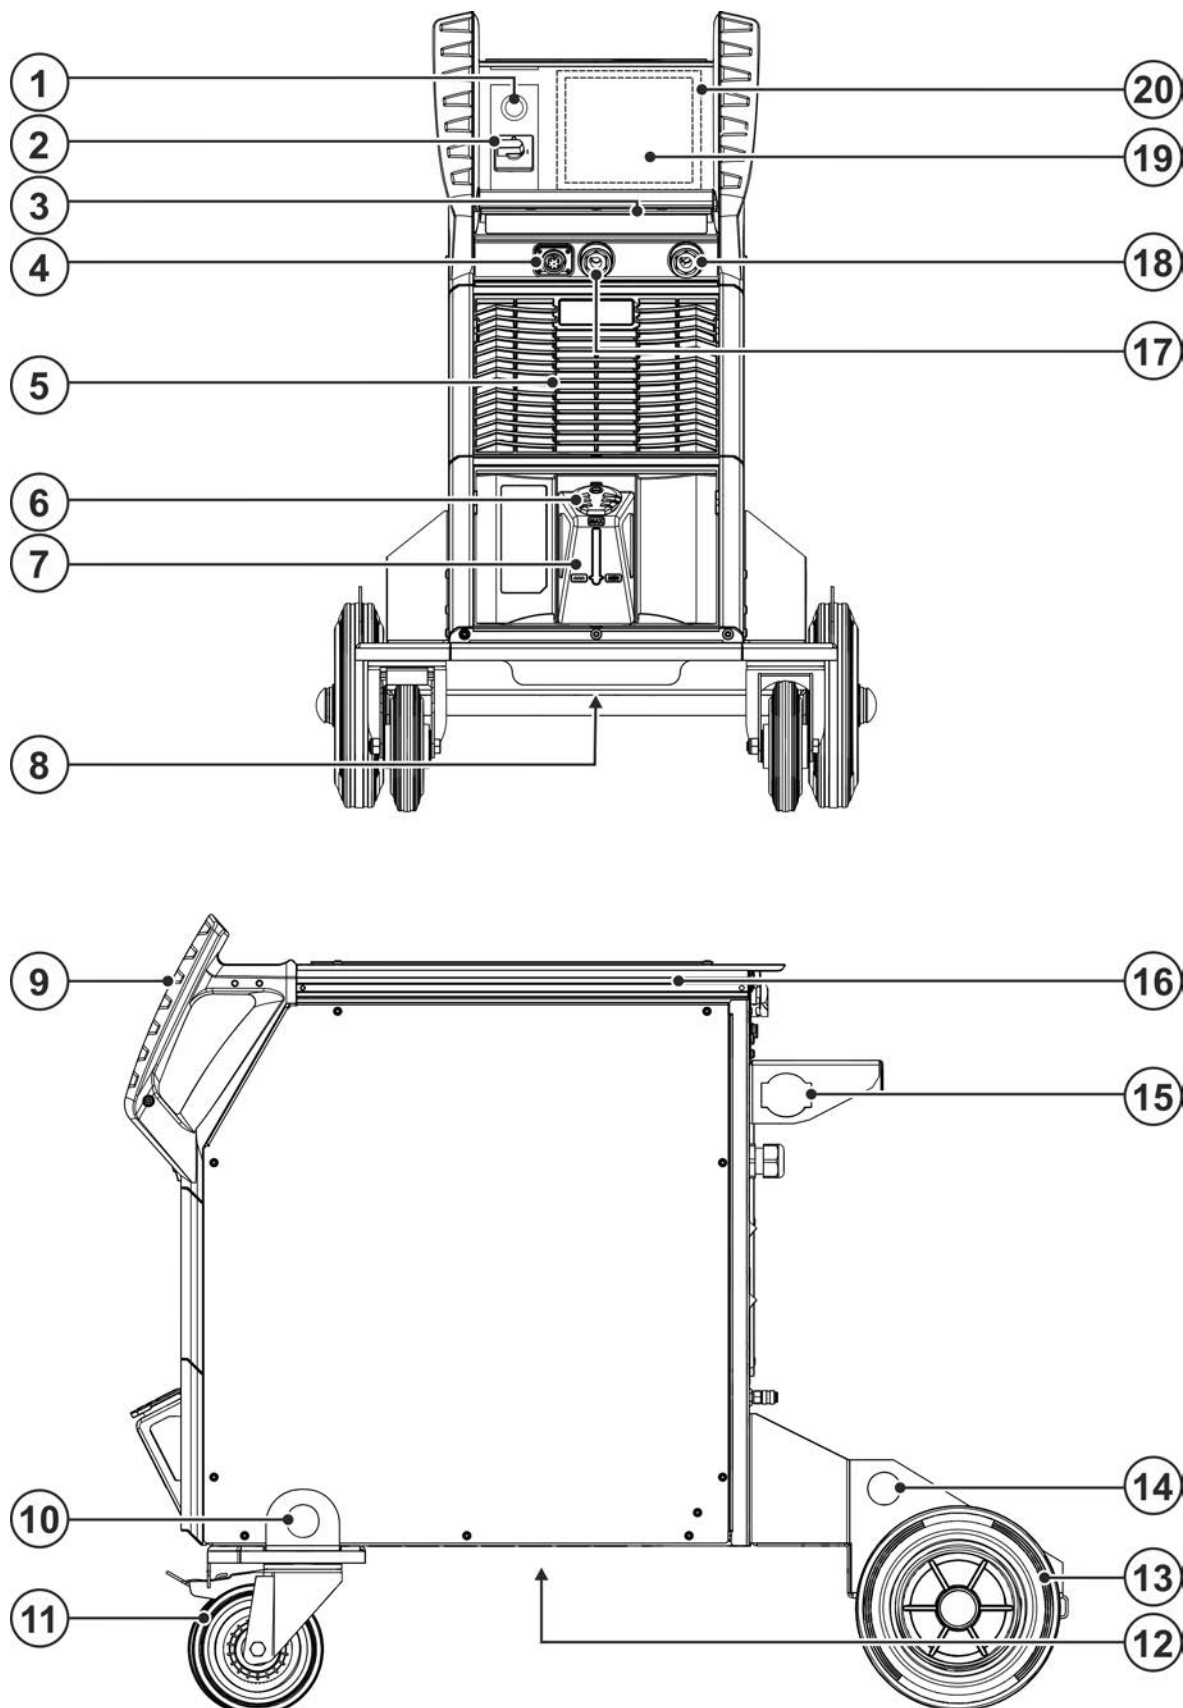
4.2 Előnézet / oldalnézet jobbról




Ábra 4-2

| Poz. | Jel | Leírás |
|------|---|--|
| 1 | | WiFi antenna Opció (OW Expert XQ 2.0 WLG kivétel) |
| 2 | | Főkapcsoló A készülék be- és kikapcsolása. |
| 3 | | LED állapotkijelző lécs - Üzemállapot kijelző Az üzemi állapotot egy fényvezető jelzi > lásd fejezet 5.1.11.1. |
| 4 |  | 7-pólusú csatlakozó aljzat (digitális) Digitális kiegészítők csatlakoztatására |
| 5 | | Nyílások hűtőlevegő kiáramlására |
| 6 | | Hűtőfolyadék-tartály zárósapka |
| 7 | | Hűtőfolyadék tartály > lásd fejezet 5.1.5 |
| 8 | | Hűtőfolyadék leeresztő csavar > lásd fejezet 6.3.2 |
| 9 | | Fogantyú |
| 10 | | Emelőszem > lásd fejezet 5.1.1 |
| 11 | | Szállítógörgő A készülék lábfekes szállítógörgőn biztosítható elgurulás ellen. |
| 12 | | Hűtőlevegő bemeneti nyílás (hegesztőpisztoly hűtés) Szennyszűrő opcionálisan beszerezhető |
| 13 | | Kerekek, nem elforduló |
| 14 | | Emelőszem > lásd fejezet 5.1.1 |
| 15 | | Közbenső kábelköteg tehermentesítője > lásd fejezet 5.1.8 |
| 16 | | flexFit folyamatosan öntött alumíniumprofil Egyedi rögzítési lehetőségek tartozékok és opciók számára |
| 17 |  | Hegesztőáram „+” csatlakozóaljzat A tartozék csatlakoztatása az eljárásmodtól függ, vegye figyelembe a megfelelő hegesztési eljárásra vonatkozó csatlakoztatási mód leírását > lásd fejezet 5. |
| 18 |  | Hegesztőáram „-” csatlakozóaljzat A tartozék csatlakoztatása az eljárásmodtól függ, vegye figyelembe a megfelelő hegesztési eljárásra vonatkozó csatlakoztatási mód leírását > lásd fejezet 5. |
| 19 | | Készülékvezérlés (lásd a megfelelő „Vezérlés” című kezelési és karbantartási utasítást) |
| 20 | | Védőfedél > lásd fejezet 5.1.12 |

4.3 Hátulnézet / oldalnézet balról

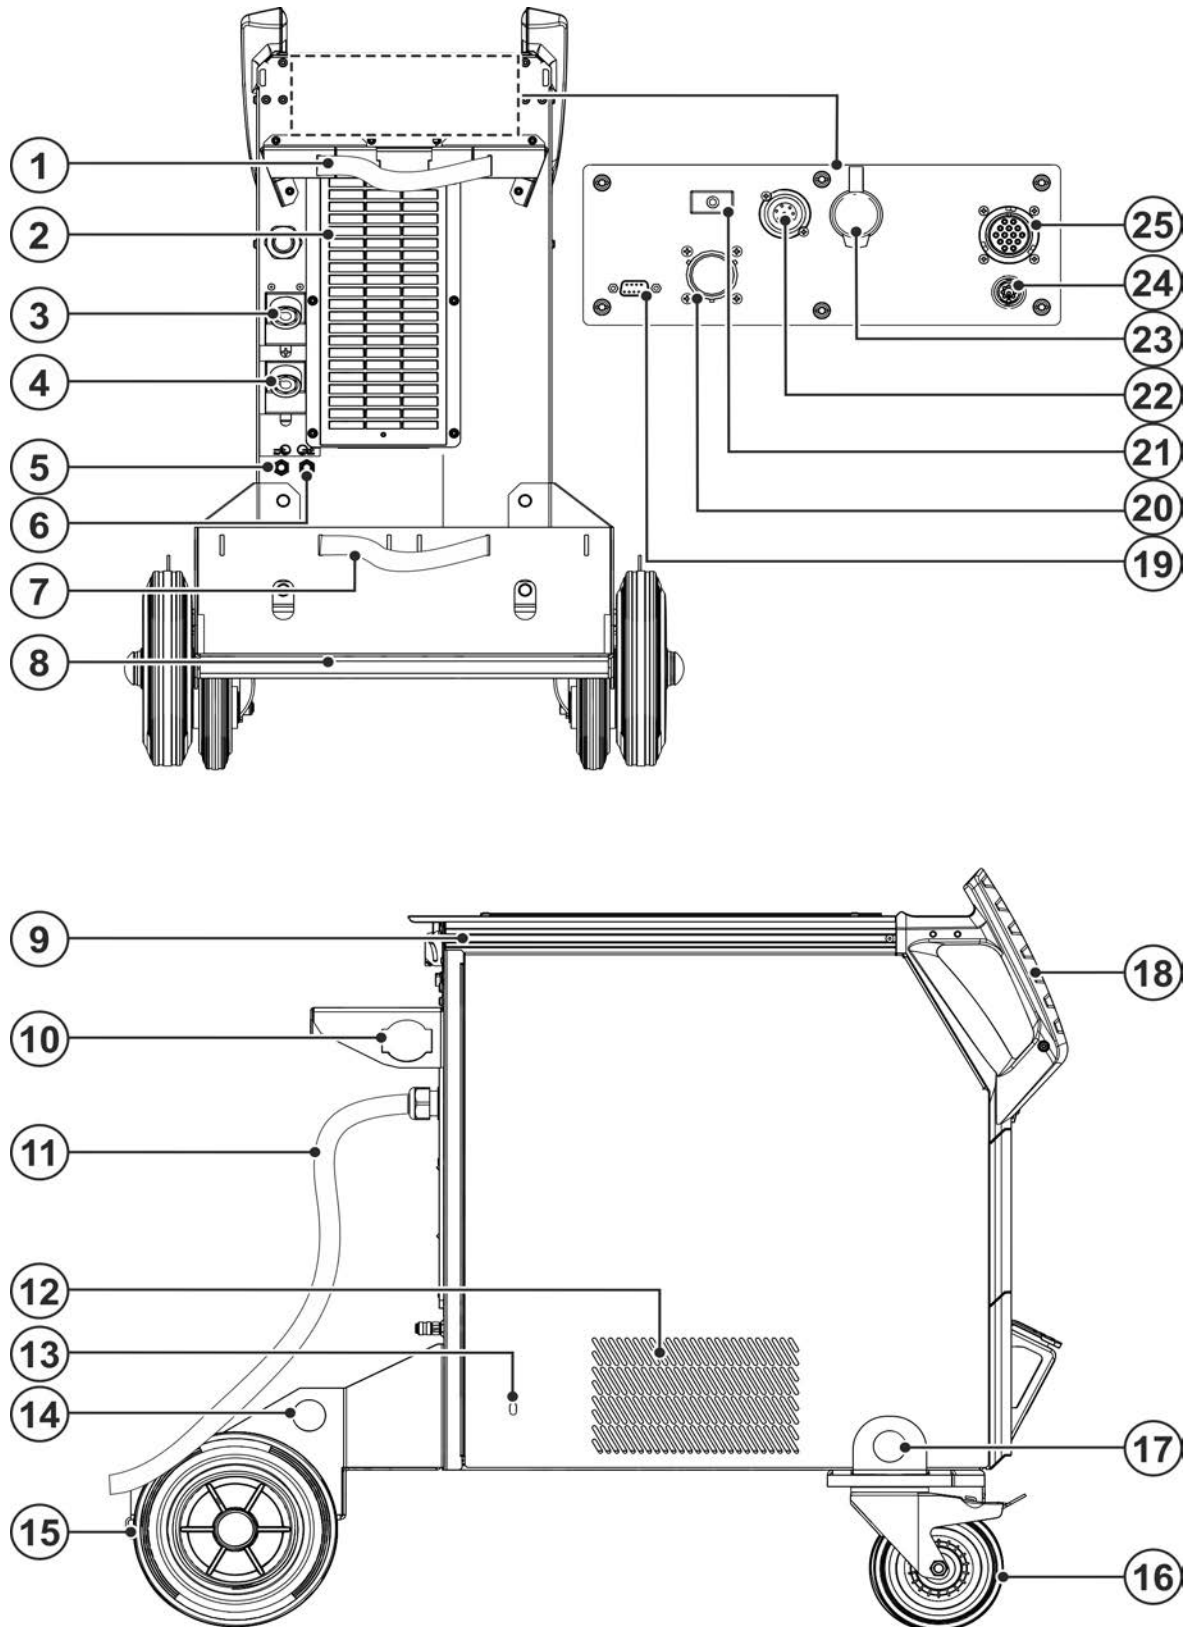

Ábra 4-3

| Poz. | Jel | Leírás |
|------|---|--|
| 1 | | Biztonsági elemek gázpalack rögzítésére (gurtni / lánc) |
| 2 | | Hűtőlevegő belépőnyílás Opcionális szennyszűrő > lásd fejezet 6.3.1 |
| 3 |  | Hegesztőáram „+” csatlakozóaljzat A tartozék csatlakoztatása az eljárásmodtól függ, vegye figyelembe a megfelelő hegesztési eljárásra vonatkozó csatlakoztatási mód leírását > lásd fejezet 5. |
| 4 |  | Hegesztőáram „-” csatlakozóaljzat A tartozék csatlakoztatása az eljárásmodtól függ, vegye figyelembe a megfelelő hegesztési eljárásra vonatkozó csatlakoztatási mód leírását > lásd fejezet 5. |
| 5 |  | Gyorscsatlakozó (piros) visszatérő hűtőfolyadék |
| 6 |  | Gyorscsatlakozó (kék) előremenő hűtőfolyadék |
| 7 | | Biztonsági elemek gázpalack rögzítésére (gurtni / lánc) |
| 8 | | Gázpalack tartó |
| 9 | | flexFit folyamatosan öntött alumíniumprofil Egyedi rögzítési lehetőségek tartozékok és opciók számára |
| 10 | | Közbenső kábelköteg tehermentesítője > lásd fejezet 5.1.8 |
| 11 |  | Hálózati csatlakozókábel > lásd fejezet 5.1.10 |
| 12 | | Hűtőlevegő kimeneti nyílás (hegesztőpisztoly hűtés) |
| 13 | | Hűtőfolyadék szivattyú szerviznyílás > lásd fejezet 7.5 |
| 14 | | Emelőszem > lásd fejezet 5.1.1 |
| 15 | | Kerekek, nem elforduló |
| 16 | | Kerekek, elforduló |
| 17 | | Emelőszem > lásd fejezet 5.1.1 |
| 18 | | Fogantyú |
| 19 |  | Csatlakozóaljzat (9 pólusú) - D-Sub PC-interfész > lásd fejezet 5.7 |
| 20 |  | 19 pólusú csatlakozóaljzat gépesített AWI-hegesztéshez (analóg) Opcionális > lásd fejezet 5.6.1 |
| 21 |  | Nyomógomb, biztonsági kismegszakító Huzalelőtoló motor tápfeszültségének kikapcsolásával (A kismegszakító visszakapcsolásához a nyomógombot benyomni.) |
| 22 |  | 7-pólusú csatlakozó aljzat (digitális) Digitális kiegészítők csatlakoztatására |
| 23 |  | Csatlakozóaljzat - RJ45 - Opció Hálózati csatlakozó > lásd fejezet 5.9 |
| 24 |  | Csatlakozóaljzat, kézi szkennert Xnet alkatrész azonosítása - Opcionális - > lásd fejezet 5.8 |
| 25 |  | 14 pólusú csatlakozóaljzat Huzalelőtoló készülék vezérlőkábelének csatlakozása |

5 Felépítés és funkciók

FIGYELMEZTETÉS



Sérülésveszély az elektromos feszültség miatt!

Az áram alatt álló alkatrészek, pl. áramcsatlakozások érintése életveszéllyel járhat!

- A kezelési és karbantartási utasítás első oldalán található biztonsági utasításokat vegye figyelembe!
- Az üzembe helyezést kizárólag olyan személyek végezhetik, akik megfelelő ismeretekkel rendelkeznek az áramforrások kezelésének területén!
- Az összekötő- vagy áramvezetőket lekapcsolt készüléknél csatlakoztassa!

Az összes rendszer-, ill. tartozék részegység dokumentációját el kell olvasni és be kell tartani!

5.1 Szállítás és előkészületek a hegesztéshez

5.1.1 Daruzás

FIGYELMEZTETÉS




Sérülésveszély a daruzás során!

A daruzás során leeső készülékek vagy részegységek súlyos személyi sérüléseket okozhatnak!

- Megfelelő darukomponensek nélkül tilos egyszerre több olyan rendszerkomponenst daruzni, mint pl. áramforrás, huzalelőtoló készülék vagy hűtőkészülék. Minden rendszerkomponenst külön kell daruzni!
- Az összes tápkábelt és tartozék komponenst a daruzás előtt el kell távolítani (pl. tömlőcsomagot, huzaltekercset, védőgázpalackot, szerszámosládát, huzalelőtoló készüléket, távvezérlőt stb.)!
- A házburkolatokat, ill. védőfedeleket a daruzás előtt szabályosan be kell zárni és reteszelni kell!
- Használjon szabályos helyzetű, megfelelő számú és megfelelő méretű teherfelvevő eszközöket! Vegye figyelembe a daru elvet > *lásd fejezet 5.1.1.1!*
- Készülékek daruszemekkel: Mindig az összes emelőszemen egyszerre kell daruzni!
- Készülék raklapfenékekkel (lábak): Húzza át a hevedereket a lábak nyílásain (a teherfelvevő eszközök beakasztása a nyílásokba nem elegendő).
- Utólagosan bővített daruszerkezetek stb. esetén: Mindig legalább két, egymástól a lehető nagy távolságban elhelyezkedő teherfelvevő pontot használjon - vegye figyelembe az opció leírását.
- Kerülje a hirtelenszerű mozgást!
- Gondoskodjon az egyenletes tehereloszlásról! Kizárólag azonos hosszúságú gyűrűsláncot vagy kötélfüggesztéket használjon!
- Kerülje a készülék veszélyes terében való ott-tartózkodást!
- Vegye figyelembe az adott ország helyben érvényes munkabiztonsági és baleset-megelőzési előírásokat!

5.1.1.1 Daru elv

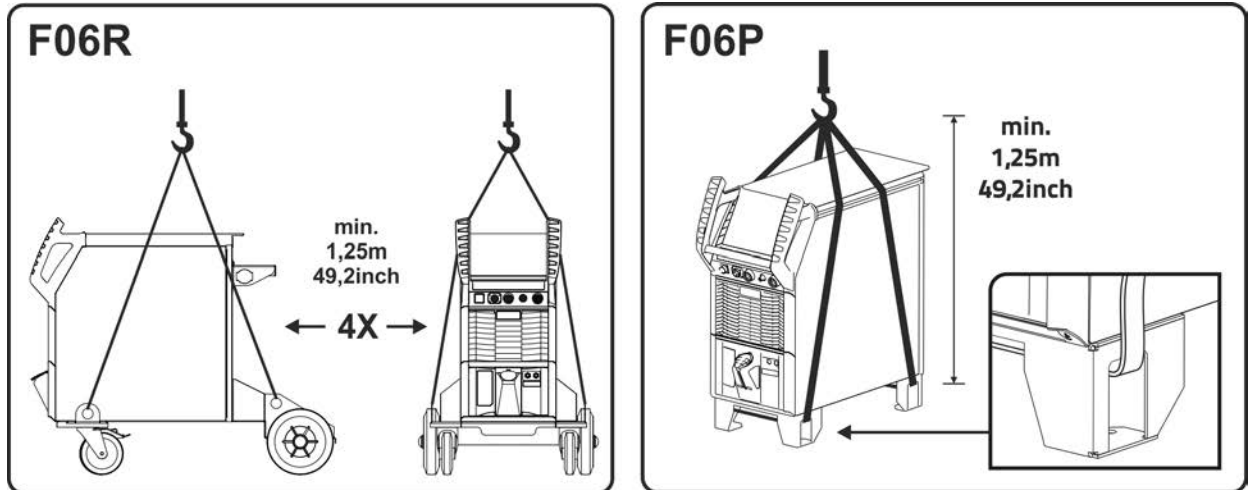

Ábra 5-1

5.1.2 Üzemeltetési körülmények

- ☞ A készüléket kizárólag egy megfelelő teherbírású és vízszintes felületre (IP 23 szerinti szabadban történő munkavégzésnél is) szabad letenni és üzemeltetni!**
- Biztosítani kell egy csúszásmentes sima felületet a készülék számára, és gondoskodni kell a munkahely megfelelő megvilágításáról.
 - Mindenkor biztosítani kell a készülék biztonságos kezelését.

- ☞ Szennyeződés által okozott készülékkárok!**
A szokatlanul nagy mennyiségű por, savak, korrozív gázok vagy összetevők kárt tehetnek a készülékben (Vegye figyelembe a karbantartási időközöket > lásd fejezet 6.3).
- Füst, gőz, olajköd és csiszolásból eredő por nagy mennyiségben kerülendő!

5.1.2.1 Működés közben

Környezeti levegő hőmérséklettartománya:

- -25 °C ... +40 °C (-13 °F ... 104 °F) ^[1]

Relatív páratartalom:

- max. 50% 40 °C (104 °F) esetén
- max. 90 % 20 °C (68 °F) esetén

5.1.2.2 Szállítás és tárolás

Tárolás zárt helyiségben, környezeti levegő hőmérséklettartománya:

- -30 °C ... +70 °C (-22 °F ... 158 °F) ^[1]

Relatív páratartalom

- max. 90 % 20 °C (68 °F) esetén

^[1] A környezeti hőmérséklet hűtőfolyadéktól függő! A hegesztőpisztoly hűtés hűtőközeg hőmérséklettartományát vegye figyelembe!

5.1.3 A gép hűtése

- ☞ A készülék nem megfelelő hűtése teljesítménycsökkenést okoz, és a gép károsodásához vezethet.**
- Biztosítani kell az előírt környezeti feltételeket!
 - A hűtőlevegő be- és kiáramlására szolgáló nyílásokat szabadon kell hagyni!
 - A készülék körül minimum 0,5 m-es szabad távolságot kell tartani!

5.1.4 Testkábel, általános

⚠ VIGYÁZAT



Égési sérülés veszélye a szakszerűtlen hegesztőáram csatlakozó miatt!

A nem zártan illeszkedő hegesztőáram dugaszok (készülék csatlakozók) vagy a munkadarab csatlakozón található szennyeződések (festék, korrózió) miatt ezek a csatlakozási helyek és vezetékek felmelegedhetnek és érintés esetén égési sérülésekhez vezethetnek!

- Ellenőrizze naponta a hegesztőáram csatlakozásokat és amennyiben szükséges reteszelve azokat jobbra forgatással.
- Tisztítsa meg alaposan és rögzítse biztonságosan a munkadarab csatlakozási helyet! Ne használja a munkadarab konstrukciós alkatrészeit hegesztőáram visszavezetésként!

5.1.5 Hegesztőpisztoly hűtése



Anyagi károk nem megfelelő hűtőfolyadék miatt!

Nem megfelelő hűtőfolyadék, hűtőfolyadékok egymás közötti keverése vagy más folyadékokkal való keverése, vagy nem megfelelő hőmérséklet-tartományban való használata anyagi károkhoz és a gyártói garancia elvesztéséhez vezethet!

- **A hűtőfolyadék nélküli üzemeltetés nem megengedett (a szárazonfutás a hűtőfolyadék-szivattyú tönkremenetelést okozza)!**
- **Kizárólag a jelen utasításban ismertetett hűtőfolyadékot használja a megfelelő környezeti feltételeknél (hőmérséklet-tartomány) > lásd fejezet 5.1.5.2.**
- **Ne keverje össze a különböző (a jelen utasításban ismertetett) hűtőfolyadékokat.**
- **Hűtőfolyadék cserekor a teljes folyadékot ki kell cserélni, és a hűtőrendszert át kell öblíteni.**

A hűtőfolyadék ártalmatlanításának a hatósági előírásoknak megfelelően és a megfelelő biztonsági adatlapok figyelembevételével kell történnie.

5.1.5.1 A gép működésének ismertetése

A készüléksorozat hűtőrendszere az üzemi állapotok optimalizálása, és a készülékkárok elleni védelem érdekében hőmérséklet- és átfolyás-felügyelettel rendelkezik. A hűtőrendszer felügyeletéhez és szabályozásához határértékek > lásd fejezet 8.1.1 vannak elmentve a figyelmeztetésekre és hibákra vonatkozóan (vezérléstől függően beállítható). Hibás vagy túlterhelt hűtőrendszer esetén egy hibaüzenet jelenik meg, és ellenőrzöttén leáll a hegesztési folyamat.

5.1.5.2 Megengedett hegesztőpisztoly hűtőanyag

| Hűtőfolyadék | Hőmérséklettartomány |
|-------------------|--|
| blueCool -10 | -10 °C ... +40 °C (14 °F ... +104 °F) |
| KF 23E (Standard) | -10 °C ... +40 °C (14 °F ... +104 °F) |
| KF 37E | -20 °C ... +30 °C (-4 °F ... +86 °F) |
| blueCool -30 | -30 °C ... +40 °C (-22 °F ... +104 °F) |

5.1.5.3 Maximális tömlőcsomag-hosszak

Minden adat a komplett hegesztőrendszer teljes tömlőcsomag-hosszára vonatkozik, és példa konfigurációként értendő (az EWM termékínálat szabványhosszúságú komponenseiből). A max. szállítási magasság figyelembevétel mellett ügyelni kell az egyenes, törésmentes fektetésre.

Szivattyú: Pmax = 3,5 bar (0.35 MPa)

| Áramforrás | Tömlőcsomag | DV készülék | miniDrive | Hegesztőpisztoly | max. |
|-------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Kompakt | ✘ | ✘ | ✔ (25 m / 82 ft.) | ✔ (5 m / 16 ft.) | 30 m 98 ft. |
| | ✔ (20 m / 65 ft.) | ✔ | ✘ | ✔✔ (5 m / 16 ft.) | |
| Nem kompakt | ✔ (25 m / 82 ft.) | ✔ | ✘ | ✔ (5 m / 16 ft.) | |
| | ✔ (15 m / 49 ft.) | ✔ | ✔ (10 m / 32 ft.) | ✔ (5 m / 16 ft.) | |

Szivattyú: Pmax = 4,5 bar (0.45 MPa)

| Áramforrás | Tömlőcsomag | DV készülék | miniDrive | Hegesztőpisztoly | max. |
|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Kompakt | ✘ | ✘ | ✔ (25 m / 82 ft.) | ✔ (5 m / 16 ft.) | 30 m 98 ft. |
| | ✔ (30 m / 98 ft.) | ✔ | ✘ | ✔✔ (5 m / 16 ft.) | 40 m 131 ft. |
| Nem kompakt | ✔ (40 m / 131 ft.) | ✔ | ✘ | ✔ (5 m / 16 ft.) | 45 m 147 ft. |
| | ✔ (40 m / 131 ft.) | ✔ | ✔ (25 m / 82 ft.) | ✔ (5 m / 16 ft.) | 70 m 229 ft. |

5.1.5.4 Hűtőfolyadék betöltése


A készülék bekapcsolása után a hűtőfolyadék szivattyú maximum 2 min ideig működik (tömlőcsomag feltöltése). Ha ezalatt a készülék nem ismer fel megfelelő hűtőfolyadék átfolyást, a hűtőfolyadék szivattyú lekapcsol (károk elleni védelem szárazonfutás esetén). Ezzel egyidejűleg a hegesztési adat kijelzésben hűtőfolyadék hiba kerül kijelzésre. Megfelelő hűtőközeg átfolyás esetén a hűtőfolyadék szivattyú már a 2 min letelte előtt lekapcsol (üzemkész állapot).

Ha a tartályban a hűtőfolyadék szintje a megjelölt minimális szint alá csökkent, akkor szükségessé válhat a hűtőkör légtelenítése. Ilyen esetben a hegesztőgép kikapcsolja a vízszivattyút, és megjelenik a „Hiba a vízhűtőkörben“ hibajel > lásd fejezet 7.4.

Gyárilag a gépeket minimális szintre töltik fel hűtőfolyadékkal.



A hűtőfolyadék mennyisége nem csökkenhet a megjelölt „MIN“ szint alá.

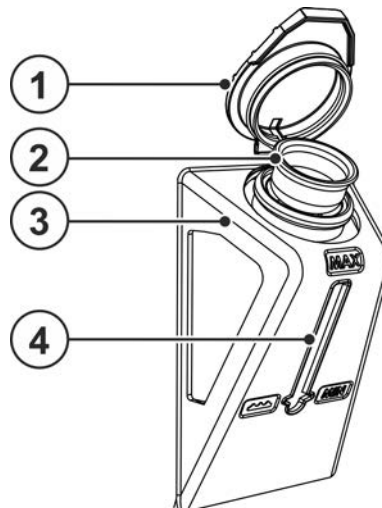


Ábra 5-2

| Poz. | Jel | Leírás |
|------|-----|--|
| 1 | | Hűtőfolyadék-tartály zárósapka |
| 2 | | Hűtőfolyadék szűrő |
| 3 | | Hűtőfolyadék tartály > lásd fejezet 5.1.5 |
| 4 | | Töltésszintjelző MIN ----- minimális hűtőfolyadék szint MAX ----- maximális hűtőfolyadék szint |

- Távolítsa el a hűtőfolyadék tartály zárófedelét.
- Ellenőrizze a szűrőbetétet szennyeződés szempontjából, adott esetben tisztítsa meg és állítsa megfelelő helyzetbe.
- Töltsön utána hűtőfolyadékot a töltésszintjelző "MAX" jelöléséig, majd helyezze vissza a zárófedelét.
- Hegesztőgép főkapcsolóját bekapcsolni.


5.1.6 Hegesztőáram-vezetékek elhelyezésére vonatkozó tudnivalók

- szakszerűtlenül elhelyezett hegesztőáram-vezetékek az ívfény zavarait (villogásait) okozhatják!
- A nagyfrekvenciás gyújtóberendezések nélküli hegesztési áramforrások (MIG/MAG) munkakábeleit és tömlőcsomagjait a lehető legnagyobb hosszúságban, szorosan egymás mellett, párhuzamosan kell vezetni.
- A nagyfrekvenciás átütések elkerülése érdekében a nagyfrekvenciás gyújtóberendezésekkel rendelkező hegesztési áramforrások (WIG) munkakábeleit és tömlőcsomagjait hosszában párhuzamosan, egymástól kb. 20 cm távolságra kell lefektetni.
- A kölcsönös befolyásolás elkerülése érdekében más hegesztési áramforrások vezetékeihez képest alapvetően legalább kb. 20 cm, vagy annál nagyobb távolságot kell tartani.
- A kábelhosszak alapvetően nem hosszabbak a szükségesnél. Az optimális hegesztési eredményhez max. 30m. (Munkakábel + közbenső tömlőcsomag + pisztolyvezeték).

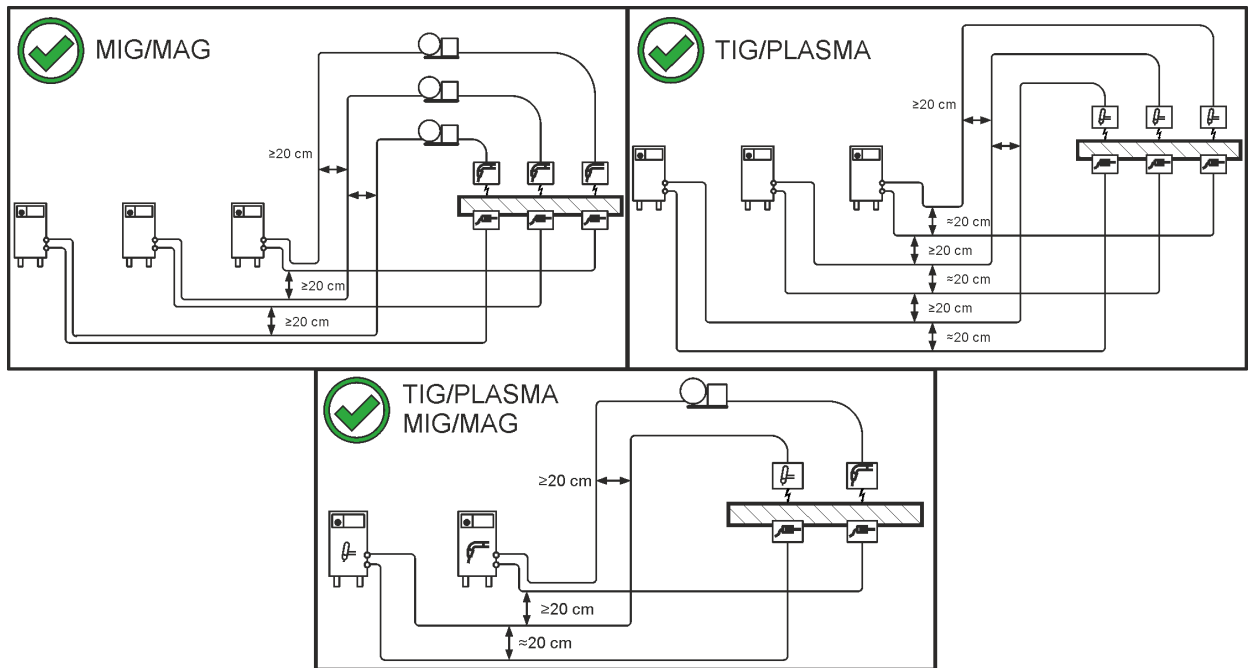

Ábra 5-3


- Minden hegesztőkészüléknél saját munkakábelt használjon a munkadarabhoz!

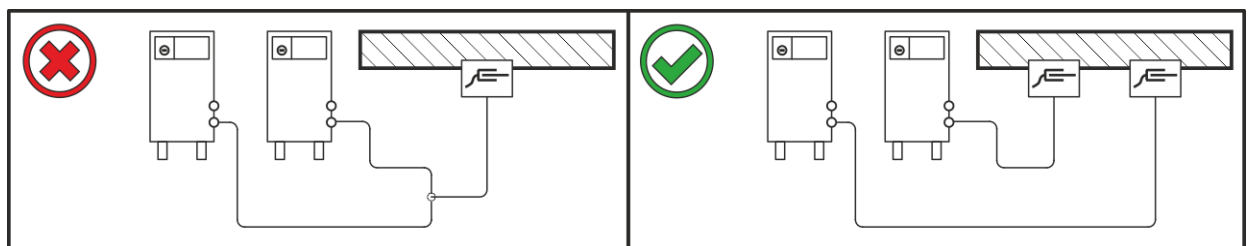

Ábra 5-4

- A hegesztőáram-vezetékeket, hegesztőpisztoly- és közbenső tömlőcsomagokat teljesen le kell tekercselni. Kerülje a hurkokat
- A kábelhosszak alapvetően nem hosszabbak a szükségesnél.

A felesleges kábelhosszokat meanderformában kell lefektetni.

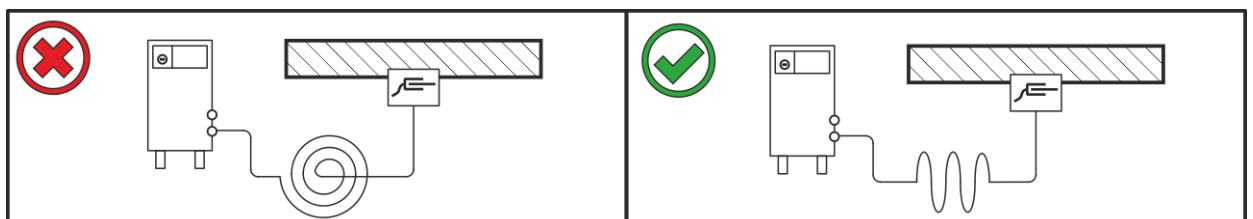

Ábra 5-5

5.1.7 Kóborló hegesztőáramok


⚠ FIGYELMEZTETÉS



Sérülésveszély a kóborló hegesztőáramok miatt!


A kóborló hegesztőáramok tönkretelhetik a védővezetékét, károsíthatják a készülékeket és az elektromos berendezéseket, túlhevíthetik az alkatrészeket és ennek következtében tüzek keletkezhetnek.

- Ellenőrizze rendszeresen az összes hegesztőáram-kapcsolat megfelelő rögzítését és kifogástalan elektromos csatlakozását.
- Az áramforrás minden elektromosan vezető részegységét, mint ház, kocsi, daruállvány, elektromosan szigetelve kell felállítani, rögzíteni vagy felfüggeszteni!
- Ne rakjon le szigetelés nélkül más elektromos üzemi eszközt, mint fűrógép, sarokcsiszoló, stb. az áramforrásra, a kocsi, a daruállványra!
- A hegesztőpisztolyt és az elektródafogót mindig elektromosan szigetelve tegye le, ha nincsenek használatban!

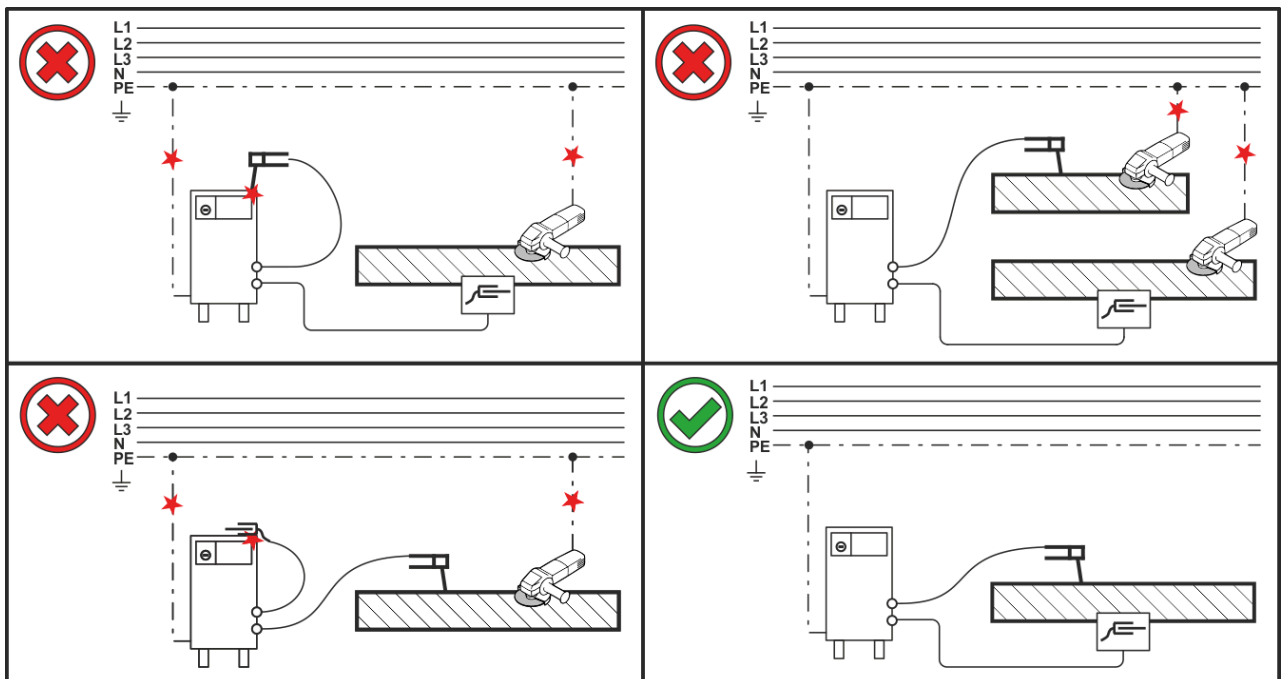

Ábra 5-6

5.1.8 Közbenső kábelköteg csatlakoztatása az áramforráshoz

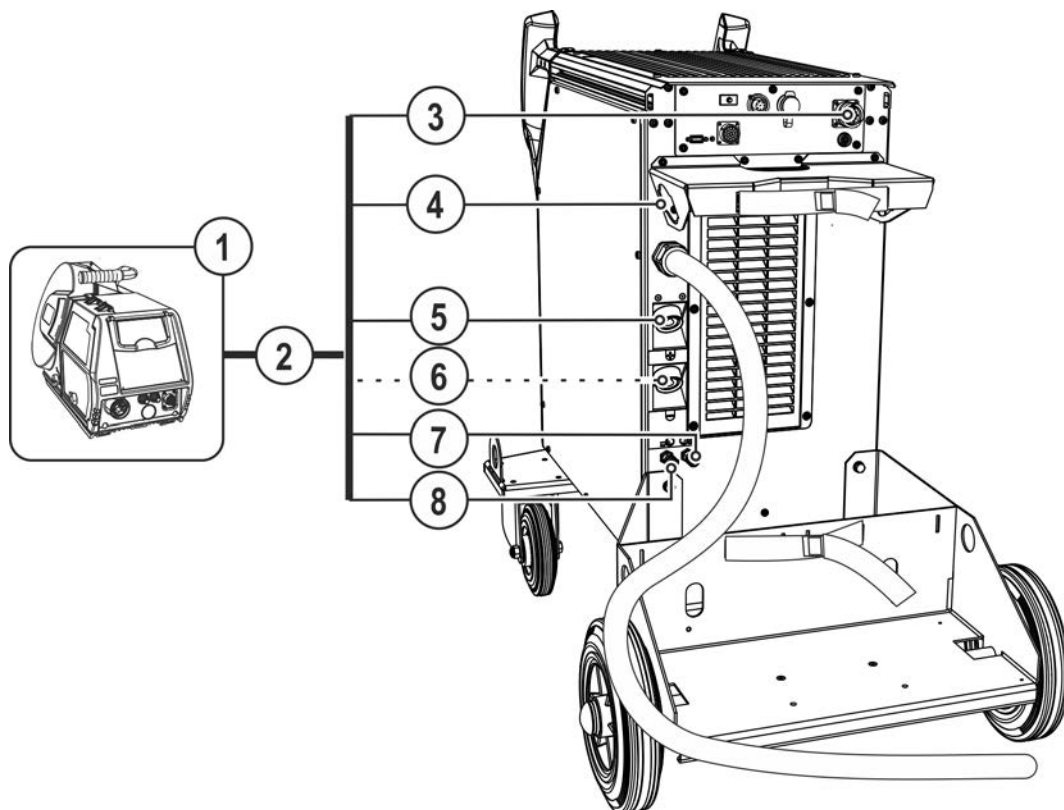

Ábra 5-7

| Poz. | Jel | Leírás |
|------|---------|--|
| 1 | | Huzalelőtoló |
| 2 | | Közbenső kábelköteg |
| 3 | DV1 | 14 pólusú csatlakozóaljzat Huzalelőtoló készülék vezérlőkábelének csatlakozása |
| 4 | | Közbenső kábelköteg tehermentesítője > lásd fejezet 5.1.8 |
| 5 | | Hegesztőáram „+” csatlakozóaljzat • MIG/MAG-standardhegesztés (közbenső tömlőcsomag) |
| 6 | | Hegesztőáram „-” csatlakozóaljzat Hegesztőáram-csatlakozódugasz csatlakozás a közbenső tömlőcsomagból • MIG/MAG töltött huzalos hegesztés • AWI-hegesztés |
| 7 | | Gyorscsatlakozó (kék) előremenő hűtőfolyadék |
| 8 | | Gyorscsatlakozó (piros) visszatérő hűtőfolyadék |

- Vezesse át a köztes tömlőcsomag végét kívülről a húzásmentesítőn, majd jobbra forgatva reteszelve.
- Vezesse át a vezérlőkábelt a gázpalacktartó kivágásán, csatlakoztassa a vezérlőkábel kábelcsatlakozóját a 14 pólusú csatlakozóaljzatra, majd biztosítsa hollandi anyával (a csatlakozót csak egyféleképpen lehet a csatlakozóaljzatra csatlakoztatni).
- Áramkábel csatlakozóját a „+” csatlakozó hüvelybe bedugni és jobbra elfordítva rögzíteni.
- Hűtőfolyadéktömlők gyorscsatlakozóit a megfelelő gyorscsatlakozó hüvelyekbe ütközésig bedugni: A piros színű, visszatérő ági tömlő gyorscsatlakozóját a piros gyorscsatlakozó hüvelybe, a kék színű, előremenő ági tömlő gyorscsatlakozóját pedig a kék gyorscsatlakozó hüvelybe.

Néhány huzalelektrodát (pl. önvédő porbeles hegesztőhuzalok) negatív polaritásról kell hegeszteni. Ilyen esetben a hegesztőáram kábelének csatlakozó dugóját a „-”, a testkábel csatlakozóját pedig a „+”-jelű csatlakozó aljzatba kell bedugni. Mindig figyelembe kell venni a hozaganyag gyártójának utasításait!

5.1.8.1 Összekötő kábelköteg húzási tehermentesítés




Nem vagy szakszerűtlenül felszerelt húzásmentesítő miatti anyagi károk!

A húzásmentesítő felfogja a kábelre, csatlakozódugóra és aljzatokra ható húzóerőket.

Nem vagy szakszerűtlenül felszerelt húzásmentesítő esetén a csatlakozódugók és a -aljzatok megsérülhetnek.

- **A rögzítésnek az összekötő kábelköteg mindkét oldalán kell történnie!**
- **A kábelköteg csatlakozói legyenek szabályszerűen reteszelve!**


5.1.8.2 Lehetséges rögzítési pontok

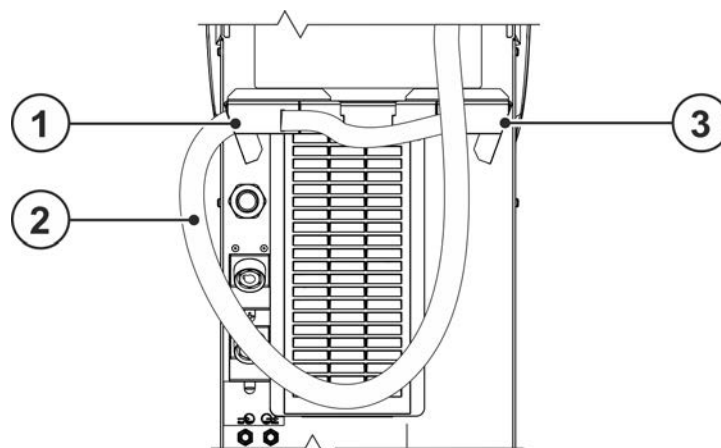

Ábra 5-8

| Poz. | Jel | Leírás |
|------|-----|--|
| 1 | DV1 | Összekötő kábelköteg húzásmentesítő 1. huzalelőtoló készülékhez |
| 2 | | Közbenső kábelköteg |
| 3 | DV2 | Összekötő kábelköteg húzásmentesítő 2. huzalelőtoló készülékhez |

5.1.8.3 Tehermentesítő reteszelése EWM összekötő kábelköteg

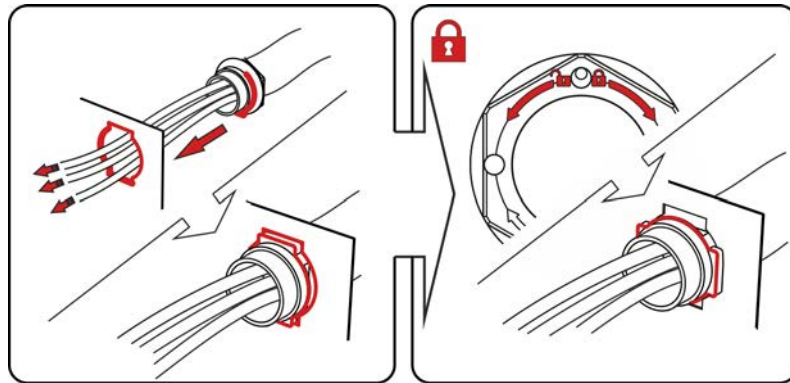

Ábra 5-9


5.1.9 Védőgáz ellátás

⚠ FIGYELMEZTETÉS



**A védőgázpalackok helytelen kezelése által okozott sérülésveszély!
A védőgázpalackok nem szabályos vagy elégtelen rögzítése súlyos sérülést okozhat!**


- Tartsa be a gázgyártók és a Druckgasverordnung utasításait!
- Emelje a védőgázpalackot a védőgázpalack felfogójára, majd rögzítse mindkét, a készüléken alapkivitelben rendelkezésre álló biztosító hevederrel! A hevedereknek szorosan kell felfeküdniük.
- A védőgázpalack szelepén nem történhet rögzítés!
- Kerülje a védőgázpalack felmelegedését!

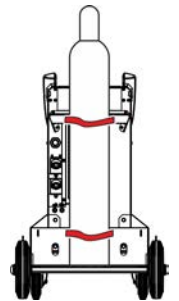

Kifogástalan minőségű varrat készítésének alapfeltétele a megfelelő mennyiségű és minőségű védőgáz akadálytalan hozzáférése a gázpalackból a hegesztőpisztolyhoz. Ha a védőgáz hozzáféréseben valamilyen eltömődés van, akkor az a hegesztőpisztoly meghibásodását okozhatja!

- **Biztosítani kell, hogy valamennyi gázcsatlakozó szivárgásmentesen tömítsen!**

5.1.9.1 Nyomáscsökkentő csatlakoztatás

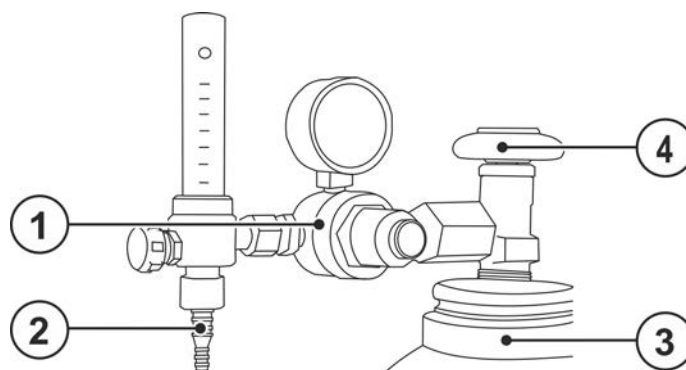

Ábra 5-10

| Poz. | Jel | Leírás |
|------|-----|-------------------------------|
| 1 | | Nyomáscsökkentő |
| 2 | | Nyomáscsökkentő kilépő oldala |
| 3 | | Gázpalack |
| 4 | | Gázpalack elzárószelep |

- A nyomáscsökkentő csatlakoztatása előtt a gázpalack elzárószelepét rövid időre ki kell nyitni, hogy az esetleges szennyeződések eltávozzanak.
- Nyomáscsökkentőt a gázpalack elzárószelepre szivárgásmentesen rácsavarozni.
- Gáztömören csavarozza a gáztömlő csatlakozóját a nyomáscsökkentő kimenő oldalára.

5.1.10 Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz

⚠ VESZÉLY

⚡ Szakszerűtlen hálózati csatlakozás által okozott veszély!
A szakszerűtlen hálózati csatlakozás személyi sérüléseket, ill. anyagi károkat okozhat!

- A csatlakozást (hálózati csatlakozó vagy kábel), a készülék javítása vagy feszültség-beállítását villanyszerelő szakembernek kell végeznie a mindenkori jogszabályoknak, ill. előírásoknak megfelelően!
- A teljesítménytáblán megadott hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a tápfeszültséggel.
- A készüléket kizárólag előírászerűen bekötött védővezetékekkel rendelkező csatlakozóaljzaton üzemeltesse.
- A hálózati csatlakozót, -aljzatot és tápvezetéket rendszeres időközönként villanyszerelő szakembernek kell ellenőriznie!
- Generátor üzem esetén a generátort a kezelési és karbantartási utasításnak megfelelően kell leföldelni. A létrehozott hálózatnak alkalmasnak kell lennie az I. érintésvédelmi osztály szerinti készülékek üzemeltetésére.



A hegesztőáram-forrás egy belső feszültségválasztó pannellel van felszerelve a többszörös hálózati feszültségekhez. Az áramforrás aktuálisan beállított hálózati feszültségének meg kell egyeznie a tápfeszültséggel! Ehhez az alábbi lépéseket kell elvégezni:

- **Szemrevételezés - az áramforráson aktuálisan beállított hálózati feszültség és a tápfeszültség összevetése > lásd fejezet 5.1.10.1**
- **A hálózati feszültség beállítása és megjelölése > lásd fejezet 5.1.10.2**
- **A készülékbe való beavatkozás után biztonsági ellenőrzést kell végezni > lásd fejezet 5.1.10.3!**

5.1.10.1 A beállított hálózati feszültség szemrevételezése

A beállított hálózati feszültség a teljesítménytáblán, valamint a hálózati csatlakozóvezetéken lévő matricán egy jelölés jelzi. Ha a megjelölt hálózati feszültségtartomány megegyezik a tápfeszültséggel, úgy folytatni lehet az üzembe helyezést. Ha a hálózati és tápfeszültség értékei nem egyeznek, a készülékben a hálózati feszültséget a tápfeszültségnek megfelelően kell átkapcsolni > lásd fejezet 5.1.10.2.

Az eltávolított vagy nem egyértelműen azonosítható matricákat pótolni kell!

| | | | |
|---|-------|--|-------|
| ewm | | L90-005560-00009 | |
| EWMA 40 | | Auf dieses Feld bitte BAAN-Etikett mit der Seriennummer aufkleben! | |
| Type: Titan XQ 350 puls D | | | |
| IEC 60974-1, -2, -10 CLA | | SA/14.3V - 350A/31.5V | |
| U ₁ 82-102V | 100% | 350A | 31.5V |
| U ₁ 8 | 100% | 350A | 34.0V |
| <input checked="" type="checkbox"/> 380V-400V | 23.1A | 20.2A | 18.6A |
| <input type="checkbox"/> 440V-460V | 20.2A | 18.6A | |
| <input type="checkbox"/> 480V-500V | | | |
| IP23 | 5kW | | |

Teljesítménytábla példa

| | | | |
|-----|--|-------------------------------------|---|
| | Betrieb an allen TN, TT und IT-Netzen. (Netz mit Schutzleiter) Operates on all TN, TT and IT mains. (Mains supply with a earth conductor) | | V |
| | 380 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | 400 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | 440 | <input type="checkbox"/> | |
| | 460 | <input type="checkbox"/> | |
| | 480 | <input type="checkbox"/> | |
| 500 | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | |

Hálózati csatlakozóvezeték matrica


Ábra 5-11

5.1.10.2 Az áramforrás összehangolása a hálózati feszültséggel

A hálózati feszültség összehangolása az üzemi feszültség csatlakozó áthelyezésével történik az áramforrás VB xx0 kártyáján.

A készülék három lehetséges feszültségtartományra kapcsolható:

1. 380 V ... 400 V (alapbeállítás)
2. 440 V ... 460 V
3. 480 V ... 500 V

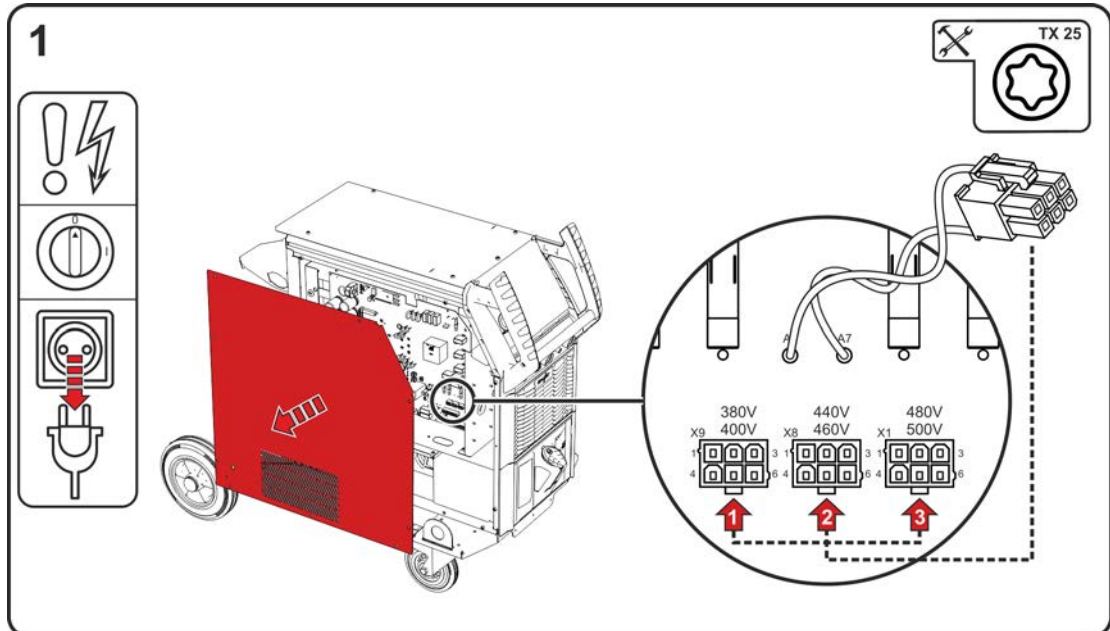

Ábra 5-12

- Kapcsolja ki a készüléket a főkapcsolóval.
- Húzza ki a csatlakozót.
- Lazítsa meg a házburkolat rögzítőcsavarjait. Oldalt nyissa fel, majd vegye le a házburkolatot.
- Helyezze át az üzemi feszültség csatlakozót (VB xx0 kártya) a tápfeszültség megfelelő feszültségtartományán (alapbeállítás 380 V / 400 V).
- Felülről akassza a házburkolatot a flexFit folyamatosan öntött alumíniumprofilba, majd rögzítse rögzítőcsavarokkal.
- Szereljen fel a választott hálózati feszültségnek megfelelő hálózati csatlakozót a hálózati csatlakozóvezetéken. Tüntesse fel a választott hálózati feszültséget a teljesítménytáblán, és a hálózati csatlakozóvezeték matricáján.

5.1.10.3 Ismételt üzembe helyezés

⚠ FIGYELMEZTETÉS



Az átalakítás után el nem végzett ellenőrzés okozta veszélyek!


Az ismételt üzembe helyezés előtt „Időszakos ellenőrzést és vizsgálatot“ kell végezni az IEC / MSZ EN 60974-4 „Ívhegesztő berendezések - Időszakos ellenőrzés és vizsgálat“ szabványnak megfelelően!

- Végezzen ellenőrzést az IEC / MSZ EN 60974-4 szabványnak megfelelően!

5.1.10.4 Elektromos hálózat

A készüléket kizárólag az alább felsorolt hálózati rendszerekre szabad rácsatlakoztatni és üzemeltetni:

- Háromfázisú, 4-vezetékes rendszer földelt „0“-vezetékkel, vagy
- Háromfázisú, 3-vezetékes rendszer tetszőleges helyen történő földeléssel.

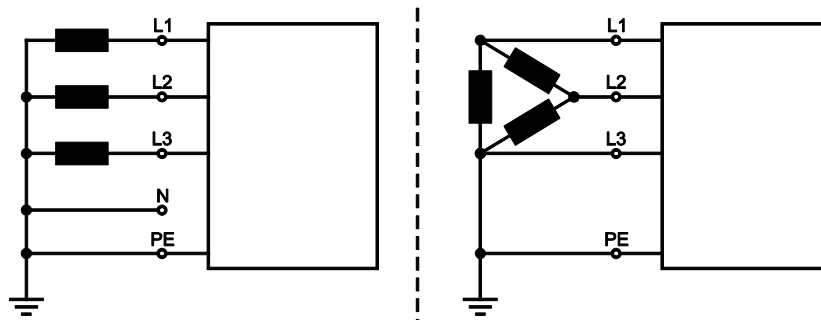

Ábra 5-13

Megjegyzések

| Poz. | Megnevezés | Színjelölés |
|------|-------------|-------------|
| L1 | Fázis 1 | barna |
| L2 | Fázis 2 | fekete |
| L3 | Fázis 3 | szürke |
| N | „0“-vezeték | kék |
| PE | Védővezeték | zöld-sárga |

- A kikapcsolt készülék hálózati csatlakozóját egy megfelelő aljzatba bedugni.

5.1.11 Bekapcsolás és rendszerdiagnosztika

Minden egyes bekapcsolás után a teljes hegesztőrendszer adategyeztetésen esik át, és megtörténik az egyes komponensek rendszerdiagnosztikája. Az indítási idő időtartama (bekapcsolás a hegesztésre kész állapotig) a csatlakoztatott rendszerkomponensek számától és a készülékek közötti kicserélendő információktól függ. Ez az idő néhány másodperctől néhány percre tarthat (pl. először összekapcsolt rendszerkomponensek esetén). Az indítási fázis alatt a rendszerkomponensek a vezérlés típusát, és adott esetben a szoftverinformációkat jelenítik meg a hegesztési adat kijelzésben (ha van). Ez az indítási fázis az áram, feszültség, ill. huzalsebesség névértékének megjelenítésével fejeződik be.

Készülék ventilátor és hűtőfolyadék szivattyú funkció


A jelen sorozat készülék ventilátorai és hűtőfolyadék szivattyúja hőmérséklet- és állapotvezéreltek. Ez biztosítja azt, hogy a hegesztőgép részrendszerei csak akkor működhetnek, ha azokra szükség van. Minden egyes bekapcsolás után a készülék ventilátorok kb. 2 s ideig teljes teljesítménnyel működnek, hogy pl. megszüntessék a porlerakódásokat.

5.1.11.1 LED állapotkijelző lécs - Üzemállapot kijelző

A ház elülső oldalán található fényvezető (LED állapotkijelző lécs) révén a felhasználó figyelemmel kísérheti a készülék aktuális üzemi állapotát.

| LED állapotkijelző lécs színei | Üzemállapot |
|----------------------------------|--|
| fehér (felváltva: világos/sötét) | Rendszerindítás (bekapcsolás a hegesztésre kész állapotig) |
| kék | Hegesztésre kész |
| kék (felváltva: világos/sötét) | Energiatakarékos mód |
| zöld | Hegesztés |
| sárga | Figyelmeztetés > lásd fejezet 7.2 |
| piros | Hiba > lásd fejezet 7.1 |

5.1.12 Védőfedél, Vezérlés

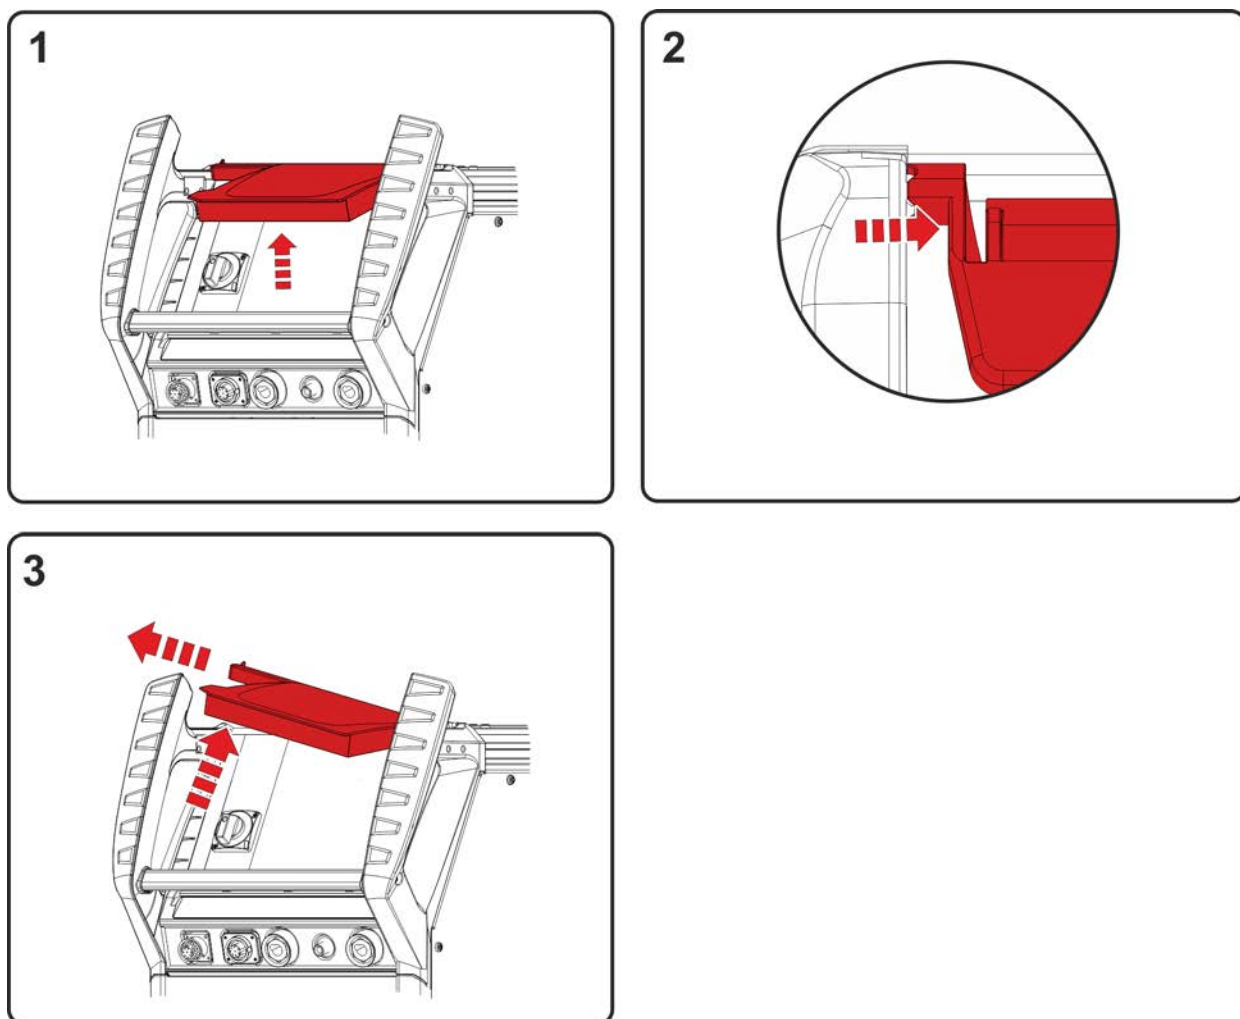


Ábra 5-14

- Hajtsa fel a védőfedelelet.
- Gyakoroljon enyhe nyomás a bal oldali összekötő hídra (ábra), amíg a fedél rögzítőcsapja balra, fel-felé ki nem vehető.

5.2 MIG/MAG-hegesztés

5.2.1 Testkábel csatlakoztatása

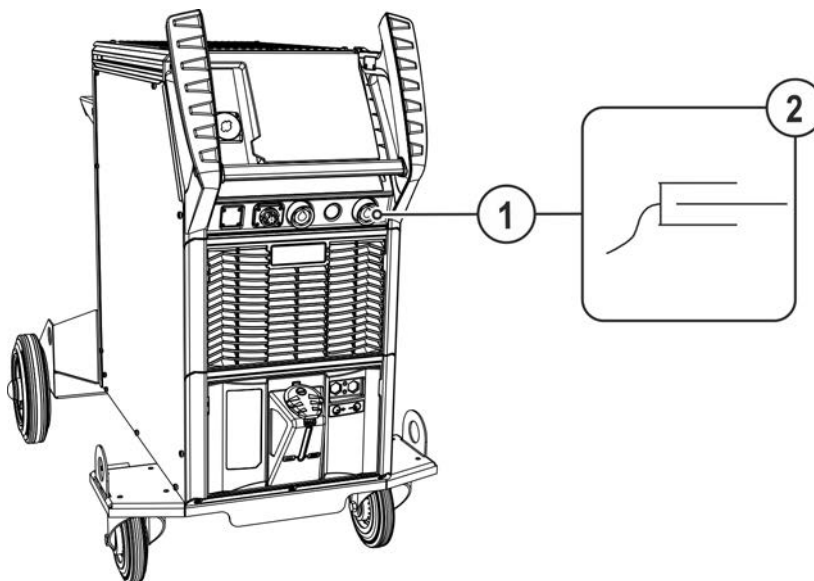

Ábra 5-15

| Poz. | Jel | Leírás |
|------|---|--|
| 1 |  | Hegesztőáram „-” csatlakozóaljzat Testkábel csatlakoztatása |
| 2 |  | Munkadarab |

- Testkábel csatlakozó dugóját a *Hegesztőáram „-”* aljzatba bedugni és jobbra elfordítva rögzíteni.

Néhány huzalelektrodát (pl. önvédő porbeles hegesztőhuzalok) negatív polaritásról kell hegeszteni. Ilyen esetben a hegesztőáram kábelének csatlakozó dugóját a „-”, a testkábel csatlakozóját pedig a „+”-jelű csatlakozó aljzatba kell bedugni. Mindig figyelembe kell venni a hozaganyag gyártójának utasításait!

5.2.2 Hegesztési feladat kiválasztása

A hegesztési feladat kiválasztását, ill. a készülékkezelést lásd a megfelelő „Vezérlés” kezelési és karbantartási utasításban.

5.2.3 Védőgáz mennyiség beállítása (gázteszt) / tömlőcsomag öblítése

- Létesítsen védőgáz-ellátást a Szállítás és felállítás > lásd fejezet 5.1.9 című fejezetben leírtaknak megfelelően.
- Gázpalack szelepét lassan kinyitni.
- Nyomáscsökkentő szelepét kinyitni.
- Hegesztőgép főkapcsolóját bekapcsolni.
- Nyomáscsökkentőn a kívánt térfogatáramot beállítani.
- A gáztesztet a készülékvezérlésen (lásd a "Vezérlés" kezelési és karbantartási utasítást) vagy a "Gázteszt/tömlőcsomag öblítése" nyomógomb rövid megnyomásával lehet kiváltani (az ívfeszültség és a huzalelőtoló motor lekapcsolva maradnak - az ívfény véletlen gyulladása nem lehetséges). A hegesztőrendszerrel függően több nyomógomb is lehet a védőgáz beállítására (a nyomógomb legtöbbször a huzalelőtolás hajtás közelében található).

A védőgáz áramlása kb. 25 mp-ig tart, vagy addig, amíg a nyomógombot ismét megnyomjuk.

Mind a túl kicsi, mind pedig a túl magas védőgázbeállítás levegőt vihet a hegfürdőbe és ennek következtében porusképződéshez vezethet. Állítsa be a védőgáz mennyiségét a hegesztési feladatnak megfelelően!

| Hegesztőeljárás | Ajánlott védőgáz mennyiség |
|---------------------------|---|
| MIG/MAG-hegesztés | Huzalátmérő x 11,5 = l/perc |
| MIG/MAG-forrasztás | Huzalátmérő x 11,5 = l/perc |
| MIG-hegesztés (alumínium) | Huzalátmérő x 13,5 = l/perc (100 % Argon) |


Héliumban gazdag gázkeverékek használata esetén nagyobb térfogatáramot kell beállítani!

Az alábbi táblázat megmutatja, hogy a használt védőgáz He-tartalmának függvényében a térfogatáramot milyen mértékben javasolt növelni:

| Védőgáz | Tényező |
|-------------------|---------|
| 75 % Ar / 25 % He | 1,14 |
| 50 % Ar / 50 % He | 1,35 |
| 25 % Ar / 75 % He | 1,75 |
| 100 % He | 3,16 |


5.3 AWI-hegesztés

5.3.1 Testkábel csatlakoztatása

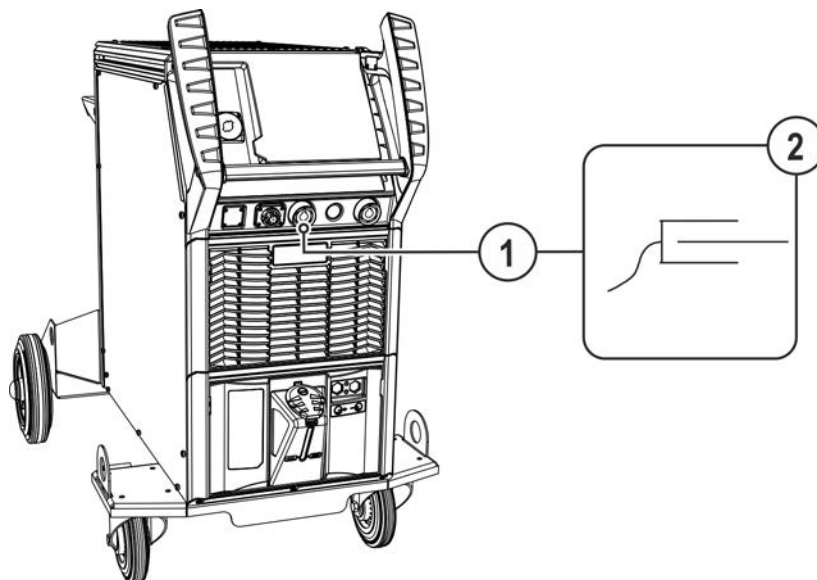

Ábra 5-16

| Poz. | Jel | Leírás |
|------|-----|--|
| 1 | | Csatlakozó hüvely, hegesztőáram „+“ • AWI-hegesztés: Testkábel csatlakoztatása |

2  **Munkadarab**

- Testkábel csatlakozó dugóját a *Hegesztőáram „+“* csatlakozó hüvelybe bedugni és jobbra elfordítva rögzíteni.

5.3.2 Hegesztési feladat kiválasztása

A hegesztési feladat kiválasztását, ill. a készülékkezelést lásd a megfelelő „Vezérlés” kezelési és karbantartási utasításban.

5.4 Bevontelektrodás kézi ívhegesztés (BKI)

5.4.1 Elektrodafogó és testkábel csatlakoztatása


VIGYÁZAT






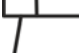
Zúzdás és égési sérülés veszélye!

A rúdelektroda cseréjekor zúzdás és égési sérülés veszélye áll fenn!

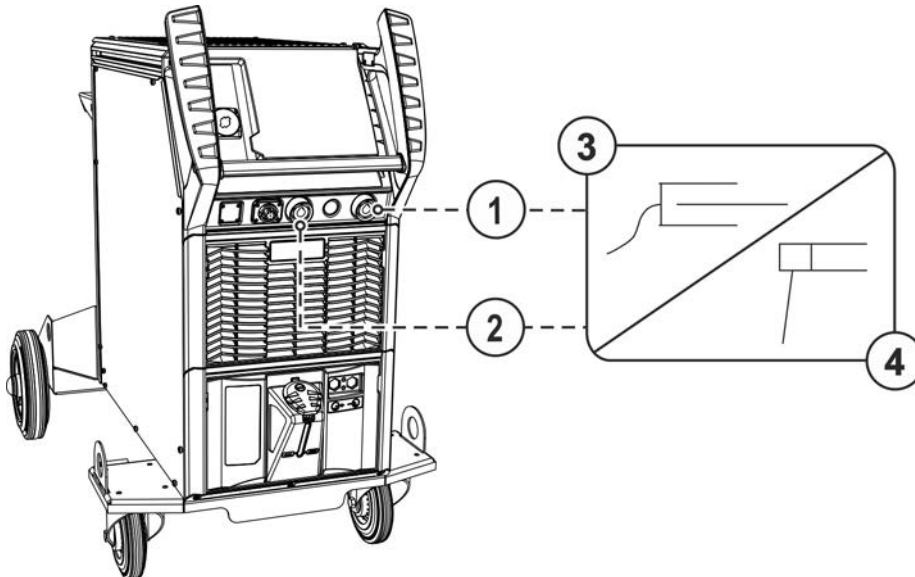- Viseljen megfelelő, száraz védőkesztyűt.
- Az elhasznált rúdelektrodák eltávolításához vagy a hegesztett munkadarabok mozgásához használjon szigetelt fogót.



Ábra 5-17

| Poz. | Jel | Leírás |
|------|---|-------------------------------------|
| 1 |  | Hegesztőáram „-” csatlakozóaljzat |
| 2 |  | Csatlakozó hüvely, hegesztőáram „+“ |
| 3 |  | Munkadarab |
| 4 |  | Elektrodafogó |

- Csatlakoztassa az elektrodafogó és testkábel kábelcsatlakozóját az alkalmazástól függő hegesztőáram csatlakozóaljzatában, majd jobbra forgatással reteszelve. A megfelelő polaritás az elektroda csomagolásán az elektrodagyártó által feltüntetett adatokhoz igazodik.

5.4.2 Hegesztési feladat kiválasztása

A hegesztési feladat kiválasztását, ill. a készülékkezelést lásd a megfelelő „Vezérlés” kezelési és karbantartási utasításban.

5.5 Távszabályzók

A távvezérlőket kivételtől függően a 19-pólusú távvezérlő-csatlakozáshoz (analóg) vagy a 7-pólusú távvezérlő-csatlakozáshoz (digitális) kell csatlakoztatni.

Az összes rendszer-, ill. tartozék részegység dokumentációját el kell olvasni és be kell tartani!

5.6 Csatlakozó aljzatok gépesített hegesztésekhez

FIGYELMEZTETÉS



Tilos mindenféle szakszerűtlen átalakítás vagy javítás!

A sérülések és a készülék meghibásodásának elkerülése érdekében a készüléken bármiféle átalakítást vagy javítást csak arra kiképzett szakember végezhet!

Szakszerűtlen javítás vagy átalakítás a garancia elvesztésével jár!

- Javítás igénye esetén kérje kiképzett szakember (EWM szakszerviz) segítségét!



A nem megfelelő vezérlőkábelek vagy a be- és kimenő jelek hibás kiosztása a készülék károsodását okozhatják. Kizárólag árnyékolt vezérlőkábeleket használjon!

5.6.1 Csatlakozó aljzatok gépesített alkalmazásokhoz

FIGYELMEZTETÉS




A külső lekapcsoló berendezések (Vész-Ki kapcsolók) nem működnek!

Ha a Vész-Ki áramkör a gépesített AWI-hegesztéshez való csatlakozóaljzaton keresztül egy külső lekapcsoló berendezés révén valósul meg, úgy a készüléket erre kell beállítani. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén az áramforrás nem veszi figyelembe a külső lekapcsoló berendezéseket, és nem kapcsol le!

- Távolítsa el az 1. csatlakozóhidat (1. jumper) a megfelelő vezérlőkártyán (kizárólag szakértő szervizszemélyzet végezheti el)!

Ez az egység kiegészítőként rendelhető > lásd fejezet 9.
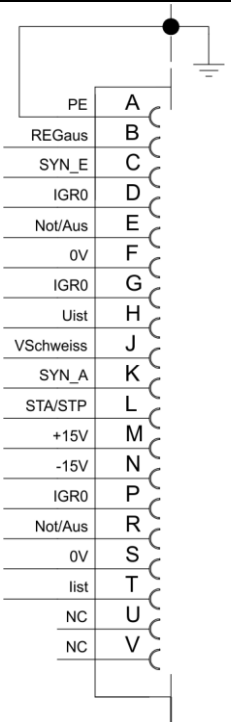
| Pin | Bemenet / kimenet | Megnevezés | Ábra |
|-----|--------------------------|--|---|
| A | Kimenet | PE ----- Kábelárnyékolás csatlakozás |  |
| D | Kimenet (open Collector) | IGRO ---- Áram folyik jel I>0 (maximális terhelés 20 mA / 15 V) 0 V = hegesztőáram folyik | |
| E/R | Bemenet | Not-Aus - VÉSZ-KI az áramforrás fölérendelt lek- apcsolásához. | |
| F | Kimenet | 0V ----- Referencia potenciál | |
| G/P | Kimenet | IGRO ---- Áramrelé érintkező, potenciálmentes (max. +/- 15 V / 100 mA) | |
| H | Kimenet | Uist----- Ívfeszültség, F jelű pinen mérve, 0-10 V (0 V = 0 V; 10 V = 100 V) ^[1] | |
| L | Bemenet | STA/STP Indítás = 15 V / Leállítás = 0 V ^[2] | |
| M | Kimenet | +15 V ---- Feszültségellátás (max. 75 mA) | |
| N | Kimenet | -15 V ---- Feszültségellátás (max. 25 mA) | |
| S | Kimenet | 0 V ----- Referencia potenciál | |
| T | Kimenet | list ----- Hegesztőáram, F jelű pinen mérve; 0-10 V (0 V = 0 A, 10 V = 1000 A) ^[3] | |

^[1] Típus pontossága $\pm (0,05 \text{ V} + \text{a mért érték } 2,5\% - \text{a})$

^[2] Az üzemmódot a huzalelőtoló készülék határozza meg (az Indítás / Leállítás funkció megfelel a pisztolynyomógomb működtetésének, és pl. mechanizált alkalmazásoknál alkalmazható).

^[3] Típus pontossága $\pm (0,02 \text{ V} + \text{a mért érték } 2,5\% - \text{a})$

5.6.2 RINT X12 robot interfész

Digitális standard interfész gépesített alkalmazásokhoz

Funkciók és jelek:

- Digitális bemenetek: Start/Stop, üzemmód-, JOB- és programkiválasztás, huzalbefűzés, gázteszt
- Analóg bemenetek: vezérlőfeszültségek pl. hegesztési teljesítményhez, hegesztőáramhoz, stb.
- Relé kimenetek: folyamatjel, hegesztésre kész állapot, általános hiba, stb.

5.6.3 Ipari interfész BUSINT X11

Megoldás az automatizált gyártási folyamatokban történő kényelmes integráláshoz, mint pl.

- Profinet / Profibus
- EnthernetIP / DeviceNet
- EtherCAT
- stb.

5.7 Csatlakozó aljzatok számítógép számára



A készülék meghibásodása, ill. zavarok a számítógép szakszerűtlen csatlakoztatásának következtében!

Ha a csatlakoztatáshoz nem használjuk a SECINT X10USB interfészt, akkor az a készülék meghibásodásához vezet, illetve zavarokat okoz a jelátvitelben. A nagyfrekvenciás gyújtóimpulzus zavarhatja a számítógép működését.


- **A SECINT X10USB interfészt a hegesztőgép és a számítógép közé kell csatlakoztatni!**
- **A csatlakoztatáshoz kizárólag az interfésszel együtt szállított kábelt szabad használni (kiegészítő hosszabbító kábel használata tilos)!**

PC300.Net hegesztési paraméter szoftver


Az összes hegesztési paraméter kényelmesen létrehozható a PC-n, és innen egyszerűen továbbítható egy vagy több hegesztőgépre (tartozék, a szett a szoftverből, interfészből és összekötő-vezetékekből áll)

- Max. 510 JOB kezelése
- JOB-ok cseréje hegesztőgéptől hegesztőgépig
- Online – adatcsere
- Hegesztés adatok felügyeletére vonatkozó előírások
- Aktualitás az alapértelmezett frissítési funkció által az új hegesztési paraméterekre vonatkozóan
- Adatmentés az áramforrás és számítógép közötti egyszerű cserével

5.7.1 Csatlakoztatás

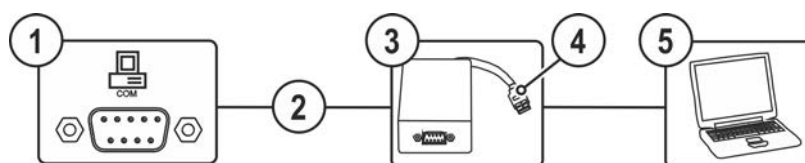

Ábra 5-18

| Poz. | Jel | Leírás |
|------|---|---|
| 1 |  | Csatlakozóaljzat (9 pólusú) - D-Sub PC-interfész > lásd fejezet 5.7 |
| 2 | | Csatlakozókábel, 9-pólusú, soros |
| 3 | | SECINT X10 USB |
| 4 | | USB csatlakozás Egy Windows PC csatlakoztatása a SECINT X10 USB-re |
| 5 | | Windows PC |

5.8 Alkatrész azonosítása

Ez az egység kiegészítőként rendelhető > lásd fejezet 9.

Az ewm Xnet-ben előre definiált vonalkódok a kézi szkennelvel kerülnek rögzítésre. Az alkatrészadatok a vezérlésben kerülnek behívásra és megjelenítésre.

5.9 Hálózati csatlakozó

A tartozék komponensek kizárólag „gyári opció” formájában érhetők el.

A hálózati csatlakozóval a termék egy meglévő hálózatba illeszthető, miután lehetséges az adatcsere az Xnet minőségbiztosítási szoftverrel. Kivonat a szoftver funkcióterjedelméből:

- A hegesztési paraméterek valós idejű kijelzése
- Rögzítés/dokumentáció
- A hegesztési paraméterek felügyelete
- Karbantartás
- Kalkuláció
- WPS-kezelés
- Hegesztők kezelése
- xButton kezelése
- Alkatrészek kezelése

A szoftver funkcióterjedelmét folyamatosan továbbfejlesztjük (lásd a megfelelő dokumentációt Xnet).

Alapkitételben a hegesztőgépeket fix IP-címmel szállítjuk. Ez a vezérlés matricáján vagy készülékeknél a típustábla alatti matricán található.

A gateway konfigurálásához a gatewaynek és a szervernek/számítógépnek ugyanabban a hálózatban, ill. IP-címtartományban kell lennie.

6 Karbantartás, ápolás és hulladékkezelés

6.1 Általános

FIGYELMEZTETÉS



Szakszerűtlen karbantartás, ellenőrzés és javítás!

A termék karbantartását, ellenőrzését és javítását csak szakértő, képezett személyek végezhetik. Képezett személy az, aki képzettsége, ismeretei és tapasztalatai alapján felismeri a hegesztési áramforrások ellenőrzésénél fellépő veszélyeket és lehetséges következménykárokat, és meg tudja tenni a szükséges biztonsági intézkedéseket.

- Tartsa be a karbantartási előírást > lásd fejezet 6.3.
- Ha az alábbi ellenőrzések valamelyike nem teljesül, a készüléket csak a javítás és az ismételt ellenőrzés után szabad ismét üzembe helyezni.

Minden szervizzel kapcsolatos ügyben forduljon a szakkereskedőjéhez, a készülék szállítójához. Garanciaesetekben a visszaszállítás csak a szakkereskedőjén keresztül történhet.



Alkatrészek cseréje esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon. Pótalkatrészek rendelése esetén meg kell adni a készülék típusát, a készülék sorozatszámát és cikkszámát, valamint a pótalkatrész típusmegjelölését és cikkszámát.

Jelen készülék a megadott környezeti feltételek és normál munkafeltételek mellett messzemenően karbantartásmentes és minimális ápolást igényel.



A szennyezett készülék miatt az élettartam és a bekapcsolási idő csökken. A tisztítási intervallumokat alapvetően a környezeti feltételek és a készülék ehhez kapcsolódó elszennyeződése határozzák meg (mindazonáltal legalább fél évente).

6.2 Szimbólumok jelentése








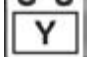
Személyek

| | |
|---|--|
|  | Hegesztő / kezelő |
|  | Szervizszemélyzet / szakértő, képezett személy |

Ellenőrzés

| | |
|---|-----------------|
|  | Szemrevételezés |
|  | Működési teszt |

Időszak, időköz


| | |
|---|-------------------|
|  | Egyműszakos üzem |
|  | Többműszakos üzem |
|  | 8 óránként |
|  | naponta |
|  | hetente |
|  | havonta |
|  | félévente |
|  | évente |

6.3 Karbantartási terv

| Ellenőrző személy | Ellenőrzés módja | | | Karbantartási művelet | Karbantartó személy |
|-------------------|------------------|--|--|--|---------------------|
| | | | | <p>! Kizárólag az ellenőrző személyként, ill. karbantartó személyként kijelölt személy végezheti el a megfelelő műveleti lépést! A nem alkalmazható ellenőrzési pontokat ki kell hagyni.</p> | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze és tisztítsa meg a hegesztőpisztolyt. A hegesztőpisztolyban keletkező lerakódások rövidzárlatot okozhatnak, ami hátrányosan befolyásolja a hegesztési eredményt, ugyanakkor a hegesztőpisztoly károsodást szenvedhet! Ellenőrizze a huzalhajtást, a hegesztőpisztolyt és a huzalvezető elemeket az alkalmazással kapcsolatos felszereltség és megfelelő beállítás szempontjából. Rendszeresen tisztítsa meg a huzalelőtoló görgőket (a szennyezettség foktól függően). Cserélje ki az elhasználódott huzalelőtoló görgőket. Ellenőrizze a hegesztőáram-kábelek csatlakozásait (szoros, retesztelt rögzülés szempontjából). Biztosítva van a védőgázpalack gázpalack biztosító elemekkel (lánc/heveder)? Húzásmentesítő: Biztosítva vannak a kábelkötegek húzásmentesítővel? | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze a tápkábeleket és azok csatlakozásait (vezetékek, tömlők, kábelkötegek) sérülés, ill. szivárgás szempontjából. Ellenőrizze a hegesztőrendszert házkárok szempontjából. Rendelkezésre állnak és kifogástalanok a szállító elemek (heveder, emelőszemek, fogantyú, szállítógörgők, rögzítőfék) és biztosító elemek (adott esetben biztosító fedelek)? | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> Tisztítsa meg a hűtőfolyadék vezetékek csatlakozásait (gyorscsatlakozók, csatlakozók) a szennyeződésektől, és a használat mellőzése esetén helyezze fel a védősapkákat. A mágnesszelep gázteszt szabályosan nyit és zár. Ellenőrizze a kezelő-, jelző- és ellenőrző lámpákat, védő- és vezérlőberendezéseket. | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze a huzalgörgő tartóját (a huzalelőtoló görgők a tartón rögzítve kell legyenek, és nem lehet holtjátékuk). Tisztítsa meg a szennyszűrőt (ha alkalmazható) > lásd fejezet 6.3.1. | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze a huzaltekercs szabályos rögzítését. | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> Nedves ronggyal tisztítsa meg a külső felületeket (ne használjon agresszív tisztítószereket). | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> Tisztítsa meg az áramforrást (inverter) > lásd fejezet 6.3.4 | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> Tisztítsa meg a hőcserélőt (hegesztőpisztoly hűtés) > lásd fejezet 6.3.3 | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> Hűtőfolyadék csere (hegesztőpisztoly hűtés) > lásd fejezet 6.3.2 | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> Időszakos ellenőrzés és vizsgálat > lásd fejezet 6.3.5 | |


6.3.1 Légszűrő

A szennyszűrő használatakor a hűtőlevegő-átáramlás csökken, ami következtében a készülék bekapcsolási ideje csökken. A bekapcsolási idő a szűrő fokozott szennyeződésével csökken. A szennyszűrőt rendszeresen le kell szerelni, és sűrített levegővel kell megtisztítani (a szennyezettségi foktól függően).

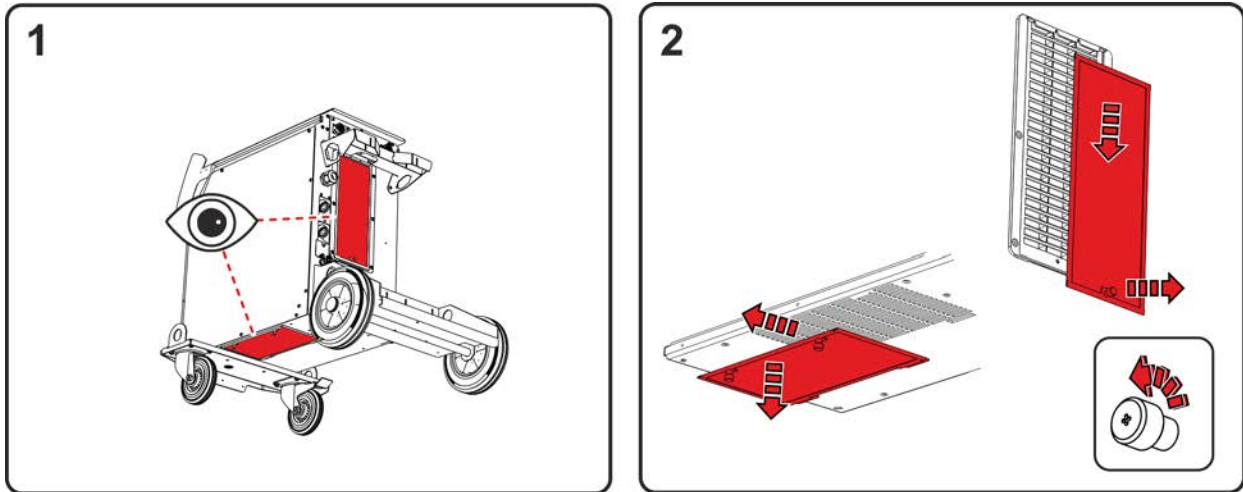

Ábra 6-1

- A készülékre két szennyszűrő (opció utólagos bővítéshez) szerelhető fel: Az egyiket a tápegység (inverter) légbeömlőjére, a másikat a hőcserélő (hegesztőpisztoly hűtés) légbeömlőjére.
- Lazítsa meg a zárócsavarokat a szűrőn (húzza lefelé, majd hátra a tápegység szűrőjét/húzza lefelé, majd oldalra a hőcserélő szűrőjét).

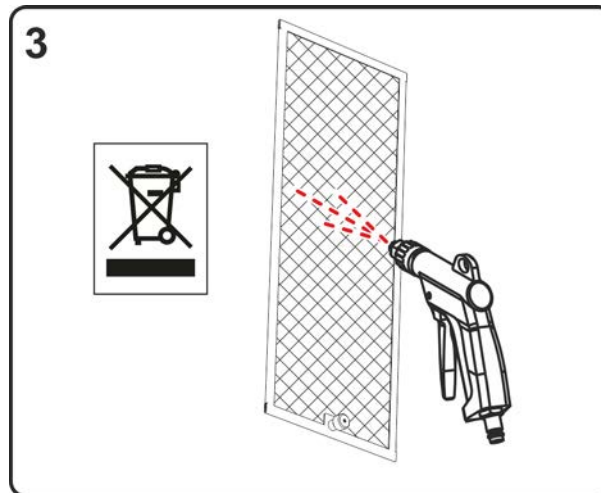

Ábra 6-2


- Tisztítsa meg a szennyszűrőt olaj- és vízmentes sűrített levegővel.

Vegye figyelembe a hatósági ártalmatlanítási előírásokat!

- A szűrők tisztítása után szerelje vissza azokat fordított sorrendben.


6.3.2 Hűtőfolyadék csere

Vegye figyelembe a hegesztőpisztoly hűtőfolyadék kezelésére, alkalmazására és ártalmatlanítására vonatkozó tudnivalókat > lásd fejezet 5.1.5.

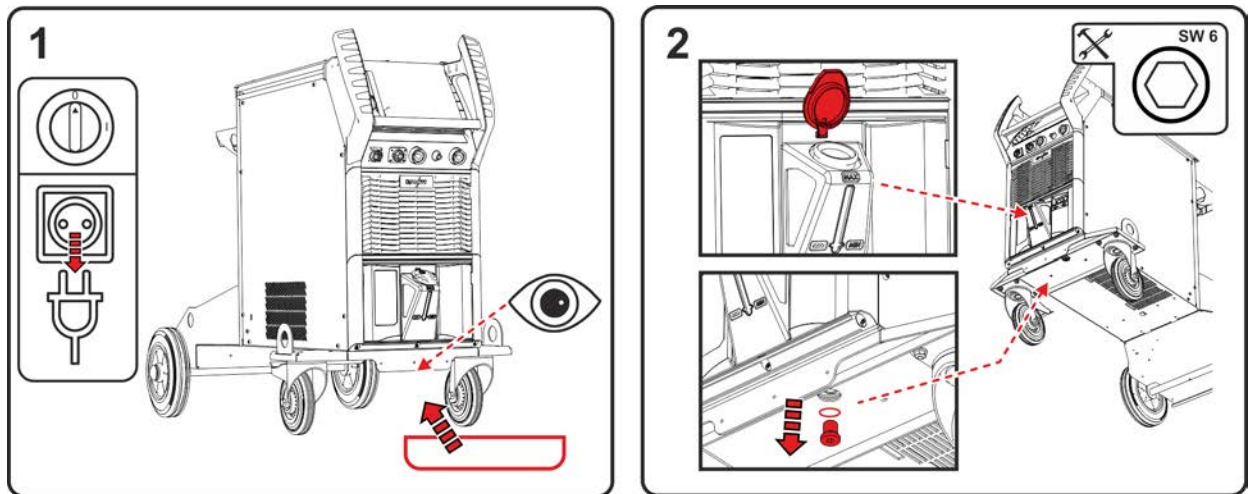

Ábra 6-3


- Kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a hálózati csatlakozódugót. Helyezzen megfelelő felfogóedényt a hűtőfolyadék tartály leeresztő csavarja alá.
- Csavarja ki a hűtőfolyadék tartály leeresztő csavarját (a légtelenítéshez nyissa fel a tartályfedelelet).

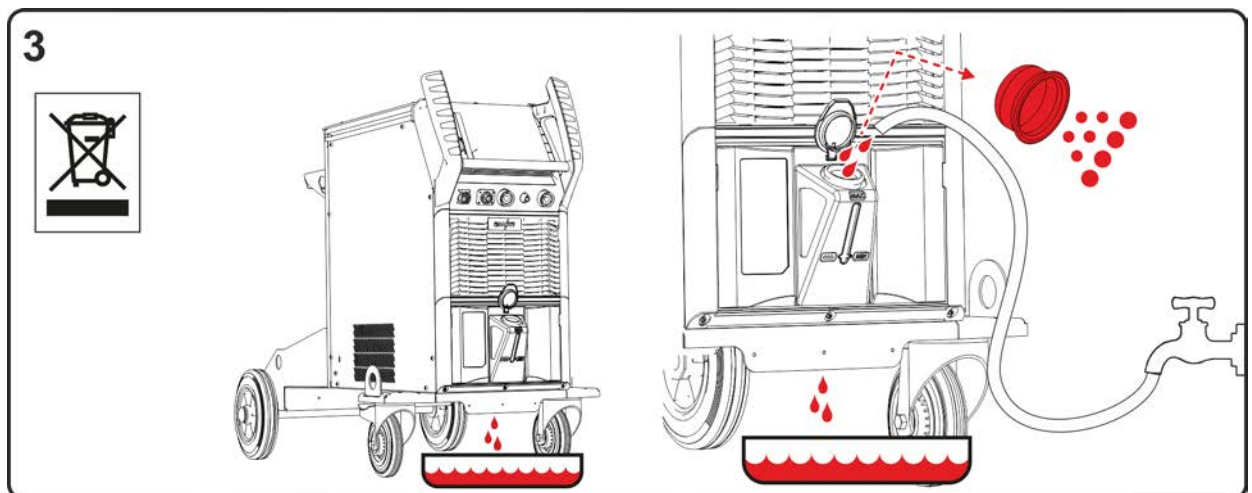

Ábra 6-4

- Várjon, amíg a hűtőfolyadék teljesen a tartályból a felfogóedénybe folyik.
- Vegye ki és tisztítsa meg a szűrőt a betöltőcsonkból.
- Majd öblítse ki a szennyeződést a vízzel együtt a tartályból.

Vegye figyelembe a hatósági ártalmatlanítási előírásokat!

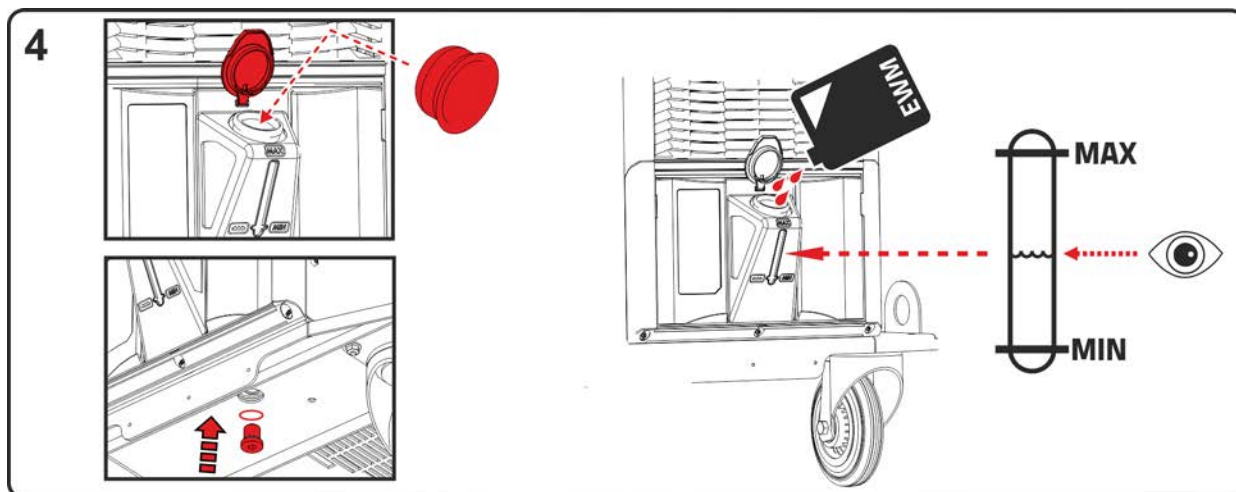


Ábra 6-5

- Helyezze vissza a tisztított szűrőt a betöltőcsőbe, és a leeresztő csavart a tömítéssel együtt csavarja be a tartályba.
- Töltse fel a tartályt az eredeti EWM hűtőfolyadékkal a max. hűtőfolyadék szint figyelembevételével. A feltöltés után zárja vissza a tartályfedelelet, és légtelenítse a hűtőfolyadék kört > lásd fejezet 7.4.

6.3.3 Hőcserélő (hegesztőpisztoly hűtés)


⚠ FIGYELMEZTETÉS**Nem megfelelő képzettség által okozott sérülésveszély!****A sérülések elkerülése érdekében az alábbi karbantartási műveletekhez szakirányú képzettség szükséges.**

- Ezt a karbantartási műveletet kizárólag képzett és felhatalmazott szakszemélyzet végezheti.
- Vegye figyelembe a jelen fejezet elején található figyelmeztetéseket és karbantartási tudnivalókat!

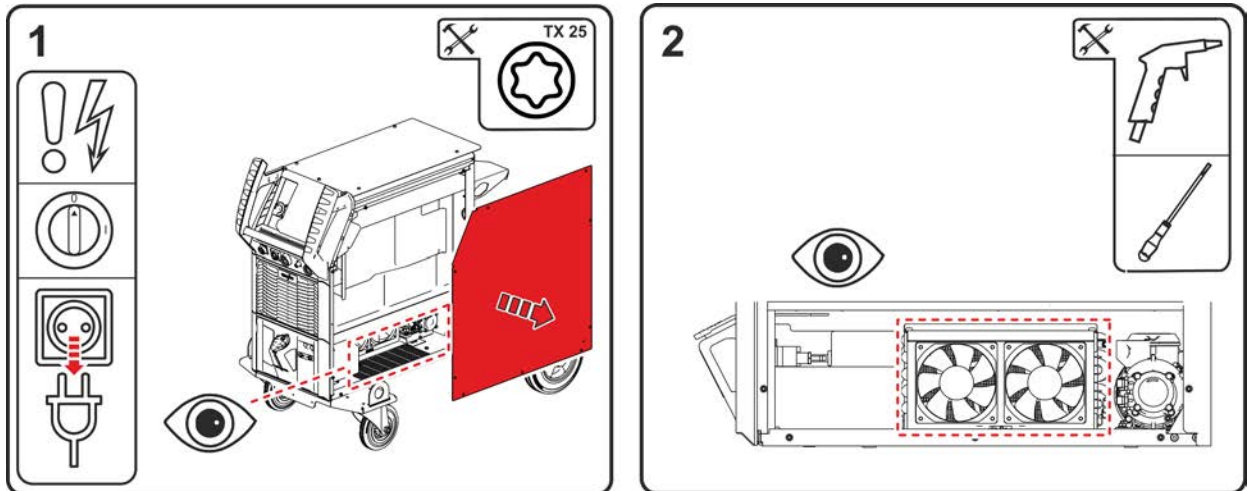

Ábra 6-6

- Kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a hálózati csatlakozódugót. Távolítsa el az oldallemez csavarját. Távolítsa el az oldallemezt a berendezésből (emelje le felfelé, majd oldalra).
- Kizárólag olaj- és vízmentes sűrített levegőt használjon. Ne fúvassa le közvetlenül az elektronikai komponenseket. A készülék ventilátorok a sűrített levegő hatására túlforgathatnak, és ezáltal károsodást szenvedhetnek. Ezért a készülék ventilátorokat csavarhúzóval kell mechanikusan blokkolni. Vegye figyelembe: A készülék ventilátorok mögött található hőcserélő lamellákat nem szabad megsejteni a csavarhúzóval.

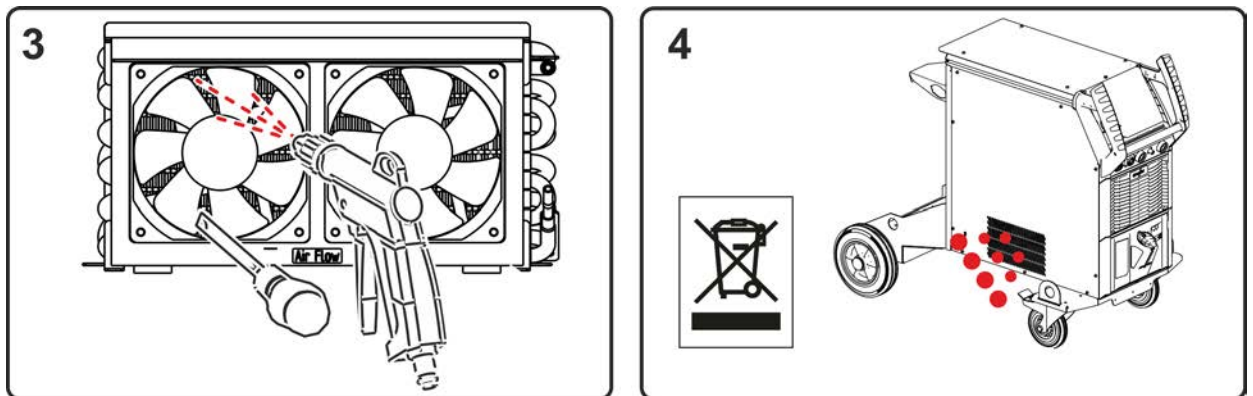

Ábra 6-7

- A ventilátorokkal tisztítsa meg a hőcserélőt.
- A szennyeződések az oldallemezen található nyílásokon keresztül távoznak.

Vegye figyelembe a hatósági ártalmatlanítási előírásokat!

- A mechanikus akadályok eltávolítása után szerelje össze a készüléket fordított sorrendben, és ellenőrizze a hatályos előírások szerint.

6.3.4 Áramforrás (inverter)


⚠ FIGYELMEZTETÉS



Nem megfelelő képzettség által okozott sérülésveszély!


A sérülések elkerülése érdekében az alábbi karbantartási műveletekhez szakirányú képzettség szükséges.

- Ezt a karbantartási műveletet kizárólag képzett és felhatalmazott szak személyzet végezheti.
- Vegye figyelembe a jelen fejezet elején található figyelmeztetéseket és karbantartási tudnivalókat!

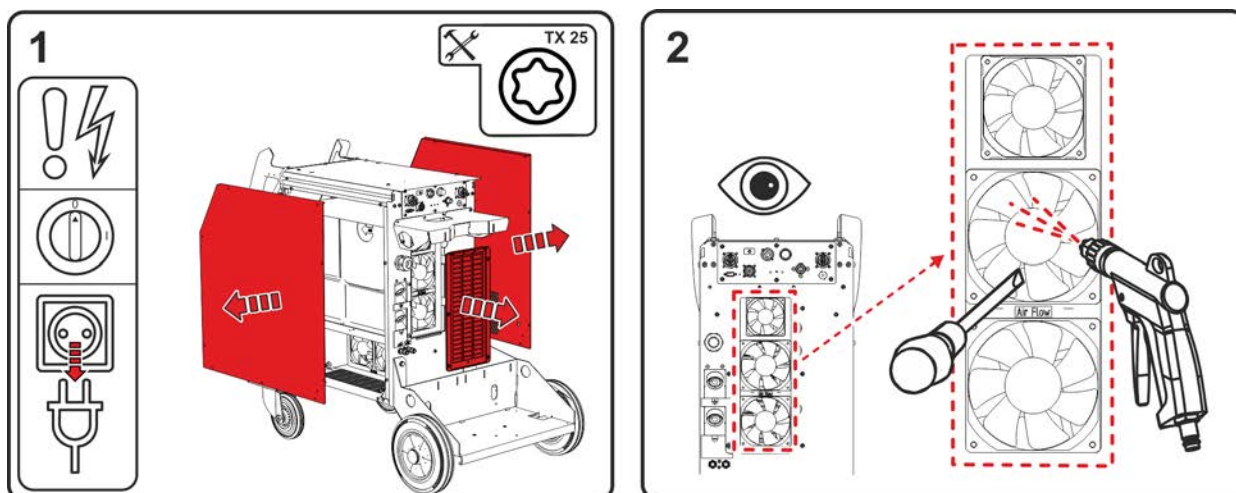

Ábra 6-8

- Kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a hálózati csatlakozódugót. Távolítsa el az oldallemezek és a szellőzőrács csavarjait. Távolítsa el az oldallemezeket (emelje le felfelé, majd oldalra). Távolítsa el a szellőzőrácsot (emelje le lefelé, majd hátra).
- Kizárólag olaj- és vízmentes sűrített levegőt használjon. Ne fúvassa le közvetlenül az elektronikai komponenseket. A készülék ventilátorok a sűrített levegő hatására túlforgathatnak, és ezáltal károsodást szenvedhetnek. Ezért a készülék ventilátorokat csavarhúzóval kell mechanikusan blokkolni.

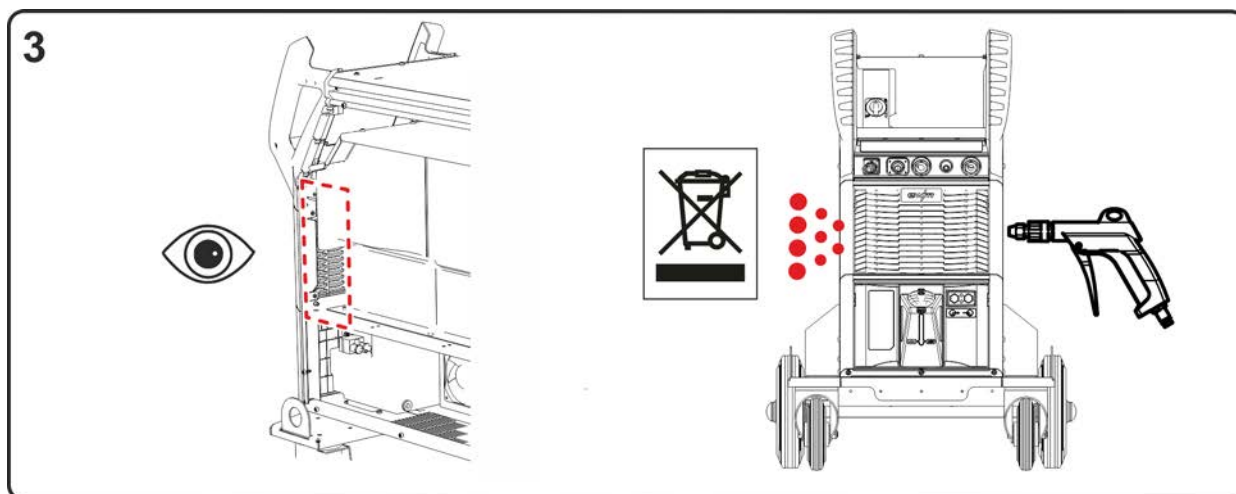

Ábra 6-9

- Oldalról tisztítsa meg az inverter előtti területeket.

Vegye figyelembe a hatósági ártalmatlanítási előírásokat!

- A mechanikus akadályok eltávolítása után szerelje össze a készüléket fordított sorrendben, és ellenőrizze a hatályos előírások szerint.

6.3.5 Évente elvégzendő ellenőrzések (üzem közbeni ellenőrzések és vizsgálatok)

Az IEC 60974-4 szabvány („*Időszakos felülvizsgálat és ellenőrzés*”) szerint kell elvégezni a készülék rendszeres időközönkénti átvizsgálását. Az itt leírt ellenőrzéseken túl be kell tartani az adott országban érvényes sajátos előírásokat is.

Bővebb információ található a mellékelt "Warranty registration" prospektusban, valamint a garanciáról, karbantartásról és ellenőrzésről szóló tájékoztatónkban a www.ewm-group.com oldalon!

6.4 Elhasznált készülékek ártalmatlanítása



Szakemberi hulladékkezelés!

A készülék értékes nyersanyagokat tartalmaz, amelyeket újrahasznosítás céljából össze kell gyűjteni, az elektronikai alkatrészeket pedig előírás szerint kell ártalmatlanítani.


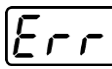
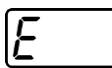
- **Az elhasznált alkatrészeket tilos a háztartási hulladékokkal együtt kezelni!**
- **Az elhasznált alkatrészeket a hatósági előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani!**
- A használt villamos- és elektronikai készülékeket az európai előírások szerint (Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelv) nem szabad a nem válogatott kommunális hulladékba helyezni. Azokat külön kell gyűjteni. A kerek kuka szimbólum a szükséges szelektált hulladékgyűjtésre utal. Ezt a készüléket a hulladékkezelés, ill. újrahasznosítás céljából a szelektív gyűjtés erre a célra tervezett rendszeréhez kell adni.
- Németországban a törvénynek (Az elektromos és elektronikus készülékek forgalomba hozataláról, visszavételéről és környezetkímélő hulladékkezeléséről szóló törvénynek (ElektroG)) megfelelően a régi készüléket a nem szelektált kommunális hulladéktól elválasztott kezeléshez kell adni. A kommunális hulladékkezelés felelősei (települések) gyűjtőhelyeket létesítettek erre a célra, ahol ingyen le lehet adni a privát háztartásból származó régi készülékeket.
- A régi készülékek visszaadásával vagy gyűjtésével kapcsolatban az illetékes helyi önkormányzatnál érdeklődjön.
- Mindezekon túl az elhasznált hegesztőkészülékeit Európában bármely EWM szakkereskedésben is leadhatja.

7 Hibaelhárítás

A gyártás során és végellenőrzés alkalmával valamennyi termék szigorú vizsgálatokon esik át. Ha ennek ellenére valamilyen rendellenességet észlel a készülék működésében, akkor annak ellenőrzését az alábbiak szerint kell elvégezni. Ha a leírt javítási mód nem vezet eredményre, akkor forduljon valamelyik hivatalos EWM szakkereskedőhöz.

7.1 Hibaüzenetek (áramforrás)

A készülékkijelző kijelzési lehetőségeitől függően a figyelmeztető üzenetet a következőképpen ábrázolja:

| Kijelzőtípus - készülékvezérlés | Kijelzés |
|---------------------------------|---|
| Grafikus kijelző |  |
| két 7 jegyű kijelző |  |
| egy 7 jegyű kijelző |  |

Az üzemzavar lehetséges okát megfelelő üzemzavarszám (lásd a táblázatot) jelzi. Hiba esetén a teljesítményegység lekapcsol.

A lehetséges hibaszámok kijelzése függ a készülék kivitelezésétől (csatlakozások / funkciók).

- A hegesztőgép esetleges meghibásodásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, és ezt a dokumentációt át kell adni a szerviz szakemberének.
- Ha egyszerre több hiba lép fel, akkor azok kódjai egymás után jelennek meg a kijelzőn.
- Dokumentálja a hibákat, és szükség esetén hozza a szervizszemélyzet tudtára.
- Ha a vezérlés esetén több hiba jelentkezik, mindig a legalacsonyabb hibaszámú hiba (Err) jelenik meg. Ha ezt a hibát megszüntették, megjelenik a következő, magasabb hibaszámú hiba. Ez a folyamat addig ismétlődik, amíg minden hibát meg nem szüntettek.

Kategória jelmagyarázat (hiba visszaállítása)

- A hibaüzenet eltűnik, ha a hibát megszüntették.
- A hibaüzenet a ◀nyomógomb megnyomásával állítható vissza:
- A hibaüzenet csak a készülék ki- és bekapcsolásával állítható vissza.

|  | Kategória | | | Hiba | Lehetséges ok | Megoldás |
|---|-----------|----|----|---------------------------|--|---|
| | a) | b) | c) | | | |
| 3 | ✓ | ✓ | ✗ | Sebességmérő hiba | Huzalelőtoló készülék hiba | Ellenőrizze az összeköttetéseket (csatlakozók, vezetékek) |
| | | | | | Huzalhajtás folyamatos túlterhelése | Ne helyezze szűk rádiuszokba a huzalvezető csövet; ellenőrizze a huzalvezető cső könnyű járását |
| 4 | ✓ | ✗ | ✗ | Túlmelegedés | Áramforrás túlmelegedett | Hagyja lehűlni az áramforrást (hálózati kapcsoló az „1” jelű állásba) |
| | | | | | Ventilátor blokkolva, szennyezett vagy meghibásodott | Ellenőrizze a ventilátort, tisztítsa meg vagy cserélje ki |
| | | | | | Levegőbemenet vagy -kimenet blokkolva | Ellenőrizze a levegőbemenetet és -kimenetet |
| 5 | ✗ | ✗ | ✓ | Hálózati túlfeszültség | Hálózati feszültség túl magas | Ellenőrizze a hálózati feszültségeket, és vesse össze az áramforrás tápfeszültségeivel |
| 6 | ✗ | ✗ | ✓ | Hálózati feszültség hiány | Hálózati feszültség túl alacsony | |

| Err | Kategória | | | Hiba | Lehetséges ok | Megoldás |
|-----|-----------|----|----|--|---|---|
| | a) | b) | c) | | | |
| 7 | ✗ | ✓ | ✗ | Hűtőfolyadék-hiány | Átfolyási mennyiség túl alacsony ($\leq 0,7$ l/min) / (≤ 0.18 gal./min) ^{[1] [3]} | Ellenőrizze a hűtőfolyadék átfolyást; tisztítsa meg a vízhűtőt; szüntesse meg a tömlőcsomag töréshelyeit; állítsa be az átfolyási küszöböt |
| | | | | | Hűtőfolyadék mennyiség túl alacsony | Töltsön utána hűtőfolyadékot |
| | | | | | Szivattyú nem működik | Forgassa el a szivattyútegerlyt |
| | | | | | Levegő a hűtőfolyadék körben | Légtelenítse a hűtőfolyadék kört |
| | | | | | Tömlőcsomag nincs teljesen feltöltve hűtőfolyadékkal | Kapcsolja ki/be a készüléket (a szivattyú 2 min ideig működik) |
| | | | | | Üzemeltetés gázhűtéses hegesztőpisztollyal | Kösse össze a hűtőfolyadék előremenőt és visszatérőt (iktasson be tömlőhidat); inaktiválja a vízhűtőt |
| | | | | | Kismegszakító meghibásodott ^[4] | Állítsa vissza a kismegszakítót |
| 8 | ✓ | ✓ | ✗ | Hiba a védőgázzal ^[2] | Nincs védőgáz Előnyomás túl alacsony | Ellenőrizze a védőgáz-ellátást Szüntesse meg a tömlőcsomag töréshelyeit; előírt érték: 4-6 bar előnyomás |
| 9 | ✗ | ✗ | ✓ | Másodlagos túlfeszültség | Túlfeszültség a kimeneten: Inverter hiba | Értesítse a szervizt |
| 10 | ✗ | ✗ | ✓ | Földelési hiba (PE hiba) | Kapcsolat a hegesztőhuzal és a készülékház között | Bontsa meg az elektromos összeköttetést |
| 11 | ✓ | ✓ | ✗ | Gyors lekapcsolás | „Robot kész” logikai jel elvétele a folyamat során | Szüntesse meg a hibát a fölérendelt vezérlésen |
| 22 | ✓ | ✗ | ✗ | Hűtőfolyadék túlmelegedés ^[3] | Hűtőfolyadék túlmelegedett ($>=70^{\circ}\text{C}$ / $>=158^{\circ}\text{F}$) ^[1] a hűtőfolyadék visszatérőben mérve | Hagyja lehűlni az áramforrást (hálózati kapcsoló az „1” jelű állásba) |
| | | | | | Ventilátor blokkolva, szennyezett vagy meghibásodott | Ellenőrizze a ventilátort, tisztítsa meg vagy cserélje ki |
| | | | | | Levegőbemenet vagy -kimenet blokkolva | Ellenőrizze a levegőbemenetet és -kimenetet |
| 32 | ✗ | ✗ | ✓ | Hiba I>0 ^[3] | | Értesítse a szervizt |
| 33 | ✗ | ✗ | ✓ | UIST hiba ^[3] | Rövidzárlat a hegesztőáramkörben a hegesztés előtt | Szüntesse meg a rövidzárlatot a hegesztőáramkörben; kapcsolja le a külső érzékelő feszültséget |
| 38 | ✗ | ✗ | ✓ | IIST hiba ^[3] | Rövidzárlat a hegesztőáramkörben a hegesztés előtt | Szüntesse meg a rövidzárlatot a hegesztőáramkörben |
| 48 | ✗ | ✓ | ✗ | Gyújtás hiba | Az automatizált berendezéssel való folyamatindítás során nem történt gyújtás | Ellenőrizze a huzalvábbitást; az áramkábel a hegesztőáramkörben; adott esetben tisztítsa meg a hegesztés előtt a korrodálódott felületeket a munkadarabon |

| Err | Kategória | | | Hiba | Lehetséges ok | Megoldás |
|-----|-----------|----|----|----------------------------------|--|--|
| | a) | b) | c) | | | |
| 49 | ✗ | ✓ | ✗ | Ívszakadás | Az automatizált berendezéssel való hegesztés során ívzakadás történt | Ellenőrizze a huzalvábbitást; állítsa be a hegesztési sebességet. |
| 51 | ✓ | ✗ | ✗ | Vész-Ki | Az áramforrás Vész-Ki áramkörét aktiválták. | Inaktiválja a Vész-Ki áramkört (védőáramkör engedélyezése) |
| 52 | ✗ | ✗ | ✓ | Nincs huzalelőtoló készülék | Az automatizált berendezés bekapcsolása után nem ismerhető fel huzalelőtoló készülék | Ellenőrizze, ill. csatlakoztassa a huzalelőtoló készülékek vezérlőkábeleit; korrigálja az automatizált huzalelőtoló készülék azonosító számát (1DV esetén: 1-es szám, 2DV esetén huzalelőtoló készülék 1-es és huzalelőtoló készülék 2-es számmal) |
| 53 | ✗ | ✓ | ✗ | Nincs 2. huzalelőtoló készülék | 2. huzalelőtoló készülék nem ismerhető fel | Ellenőrizze, ill. csatlakoztassa a huzalelőtoló készülékek vezérlőkábeleit |
| 54 | ✗ | ✗ | ✓ | VRD hiba ^[2] | Üresjáratú feszültség csökkentési hiba | Adott esetben válassza le a készüléket a hegesztőáramkörrel; értesítse a szervizt |
| 55 | ✗ | ✓ | ✗ | WF túláram | Huzalelőtoló hajtás túláram észlelés | Ne helyezze szűk rádiuszokba a huzalvezető csövet; ellenőrizze a huzalvezető cső könnyű járását |
| 56 | ✗ | ✗ | ✓ | Hálózati fáziskimaradás | A hálózati feszültség egyik fázisa nincs meg | Ellenőrizze a hálózati csatlakozást, hálózati csatlakozót és hálózati biztosítékokat |
| 57 | ✗ | ✓ | ✗ | Szolga sebességmérő hiba | Huzalelőtoló készülék hiba (szolga hajtás) | Ellenőrizze a csatlakozókat, kábeleket, összeköttetéseket |
| | | | | | Huzalhajtás (szolga hajtás) folyamatos túlterhelése | Ne helyezze szűk rádiuszokba a huzalvezető csövet; ellenőrizze a huzalvezető cső könnyű járását |
| 58 | ✗ | ✓ | ✗ | Rövidzárlat | Ellenőrizze a hegesztőáramkört rövidzárlat szempontjából | Ellenőrizze a hegesztőáramkört; a hegesztőpisztolyt elkülönítve tegye le |
| 59 | ✗ | ✗ | ✓ | Nem kompatibilis készülék | A rendszerre csatlakoztatott készülék nem kompatibilis | Válassza le a nem kompatibilis készüléket a rendszerről |
| 60 | ✗ | ✗ | ✓ | Nem kompatibilis szoftver | A készülék szoftvere nem kompatibilis | Értesítse a szervizt |
| 61 | ✗ | ✓ | ✗ | Hegesztés felügyelete | A hegesztési paraméter tényleges értéke a megadott tűrésmezőn kívül van | Tartsa be a tűrésmezőt; állítsa be a hegesztési paramétert |
| 62 | ✗ | ✗ | ✓ | Rendszerkomponens ^[3] | Rendszerkomponens nem található | Értesítse a szervizt |

[1] Gyári beállítás


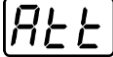
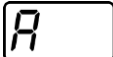
[2] Opció

[3] Kizárólag Titan XQ, Phoenix XQ, Taurus XQ készüléksorozat

[4] Titan XQ, Phoenix XQ, Taurus XQ készüléksorozat nem

7.2 Figyelmeztető üzenetek

A készülékkijelző kijelzési lehetőségeitől függően a figyelmeztető üzenetet a következőképpen ábrázolja:

| Kijelzőtípus - készülékvezérlés | Kijelzés |
|---------------------------------|---|
| Grafikus kijelző |  |
| két 7 jegyű kijelző |  |
| egy 7 jegyű kijelző |  |

A figyelmeztetés okát a készülék a kapcsolódó figyelmeztető kóddal jelzi (lásd a táblázatot).

- Ha több figyelmeztetés jelentkezik, azok egymás után kerülnek kijelzésre.
- Dokumentálja a készülék figyelmeztetését, és szükség esetén mutassa meg a szervizszemélyzetnek.

| Sz. | Figyelmeztetés | Lehetséges ok |
|-----|---|--|
| 1 | Túlmelegedés | Túlmelegedés miatt rövidesen lekapcsolás veszélye fenyeget. |
| 4 | Védőgáz ^[2] | Ellenőrizze a védőgáz-ellátást. |
| 5 | Hűtőfolyadék átfolyás ^[3] | Átfolyás ($\leq 0,7$ l/min/ ≤ 0.18 gal./min) ^[1] |
| 6 | Kevés huzal | Már csak kevés huzal áll rendelkezésre a tekercsen. |
| 7 | CAN-Bus hiba | Huzalelőtoló készülék nincs csatlakoztatva, huzalelőtoló motor kismegszakító (kioldott kismegszakító visszaállítása működtetés révén). |
| 8 | Hegesztőáramkör | A hegesztőáramkör induktivitása túl magas a kiválasztott hegesztési feladathoz. |
| 10 | Részinverter | Egy vagy több részinverter nem biztosít hegesztőáramot. |
| 11 | Hűtőfolyadék túlmelegedése ^[3] | Hűtőfolyadék (≥ 65 °C/ ≥ 149 °F) ^[1] |
| 12 | Hegesztés felügyelete | A hegesztési paraméter tényleges értéke a megadott tűrésmezőn kívül van. |
| 13 | Érintkezési hiba | Az ellenállás a hegesztőáramkörben túl nagy. Ellenőrizze a testelést. |
| 32 | Sebességmérő hiba | Huzalelőtoló készülék hiba, a huzalhajtás folyamatos túlterhelése. |
| 33 | WF túláram | A WF főhajtás túláram észlelése. |
| 34 | Ismeretlen JOB | A JOB választás nem lett végrehajtva, mivel a JOB szám ismeretlen. |
| 35 | Szolga WF túláram | A szolgáló WF hajtás túlterhelése (push/push rendszer elülső hajtása vagy közbenső hajtás). |
| 36 | Szolga sebességmérő hiba | WF hajtás hiba, a szolgáló WF hajtás folyamatos túlterhelése (push/push rendszer elülső hajtása vagy közbenső hajtás). |
| 37 | FST-Bus hiba | Huzalelőtoló készülék nincs csatlakoztatva, huzalelőtoló motor kismegszakító (kioldott kismegszakító visszaállítása működtetés révén). |

^[1] Gyári beállítás

^[2] Opció

^[3] Kizárólag Titan XQ, Phoenix XQ, Taurus XQ készüléksorozat

7.3 Ellenőrzőlista üzemzavar elhárításhoz

A készülék kifogástalan működésének alapfeltétele, hogy annak kialakítása megfeleljen a használt hozaganyaghoz és az alkalmazott védőgázhoz!

| Megjegyzések | Jel | Leírás |
|--------------|-----|-----------------------|
| | ✓ | Hibajelenség / Hibaok |
| | ✗ | Lehetséges javítás |

Zavarok a készülék működésében

- ✓ A hálózati biztosíték kiold - Nem megfelelő hálózati biztosíték
 - ✗ Ajánlott hálózati biztosítékot válasszon > lásd fejezet 8.
- ✓ A készülék a bekapcsolás után nem indul el (a készülék ventilátora és adott esetben a hűtőszivattyú nem működik).
 - ✗ Csatlakoztassa a huzalelőtölő készülék vezérlőkábelét.
- ✓ Bekapcsolás után a készülékvezérlésen lévő összes jelzőlámpa világít
- ✓ Bekapcsolás után a készülékvezérlésen lévő jelzőlámpák nem világítanak
- ✓ Nincs hegesztési teljesítmény
 - ✗ Fáziskimaradás, hálózati csatlakoztatást (biztosítékokat) ellenőrizni
- ✓ A készülék állandóan újraindul
- ✓ A huzalelőtölő készülék nem működik
- ✓ A rendszer nem indul el
 - ✗ Vezérlőkábelek csatlakozóit bedugni, ill. a megfelelő telepítést ellenőrizni.
- ✓ Hegesztőáramkábel csatlakozói lazák (nincsenek jól meghúzva)
 - ✗ A pisztoly áramkábelének és / vagy testkábel csatlakozóit meghúzni
 - ✗ Áramátadó és fúvókatartó szabályos rögzítése

A gyújtóhiba jelzőlámpa világít

- ✓ Hegesztőgép túlmelegedett
 - ✗ Bekapcsolt állapotban várni, amíg a készülék lehül
- ✓ Kioldott a hegesztőáram felügyeleti berendezés (kóbor hegesztőáram folyik át a védővezetéken). A hibát a készülék ki- és bekapcsolásával lehet visszaállítani.
 - ✗ A hegesztőhuzal érintkezik a feszültség alatt álló házrészekkel (Ellenőrizze a huzalvezetést, leugrott a hegesztőhuzal a huzaltekercsről?).
 - ✗ Ellenőrizze a testkábel szabályszerű rögzítését. Lehetőség szerint az ívfényhez közel rögzítse a testkábel áramkapcsát.

Túlhőmérséklet jelzőlámpa világít


- ✓ Hegesztőgép túlmelegedett
 - ✗ Bekapcsolt állapotban várni, amíg a készülék lehül

Hűtőfolyadék hiba/nincs hűtőfolyadék átfolyás

- ✓ Hűtőfolyadék térfogatárama túl kevés
 - ✗ A hűtőfolyadék szintjét ellenőrizni, és szükség esetén pótolni a hiányt
- ✓ Levegő van a hűtőkörben
 - ✗ A hűtőközeg kör légtelenítése > lásd fejezet 7.4

Huzalelőtölési probléma


- ✓ Ellenőrizze a huzalelőtölő görgők tartóját (a huzalelőtölő görgők a tartón rögzítve kell legyenek, és nem lehet holtjátékuk).
 - ✗ Cserélje ki a huzalelőtölő görgők tartóját (092-002960-E0000)
- ✓ Áramátadó eltömődött
 - ✗ Tisztítsa meg, permetezze be hegesztő védőspray-vel és szükség esetén cserélje ki
- ✓ Huzaldob fék beállítása
 - ✗ A beállításokat ellenőrizni és szükség esetén módosítani
- ✓ Leszorító erő beállítása
 - ✗ A beállításokat ellenőrizni és szükség esetén módosítani
- ✓ Huzalelőtölő görgők kopottak
 - ✗ Ellenőrizni és szükség esetén cserélni
- ✓ Huzalelőtölő motor nem kap tápfeszültséget (túlterhelés miatt kioldott a kismegszakító)
 - ✗ A kioldott kismegszakítót (az áramforrás hátoldalán található) nyomógomb megnyomásával visszakapcsolni
- ✓ Megtört kábelköteg
 - ✗ Pisztoly kábelkötegét hurkok nélkül lefektetni
- ✓ Huzalvezető cső vagy -spirál szennyezett vagy elkopott
 - ✗ Huzalvezető csövet vagy -spirált megtisztítani, megtört vagy elkopott huzalvezetőt cserélni

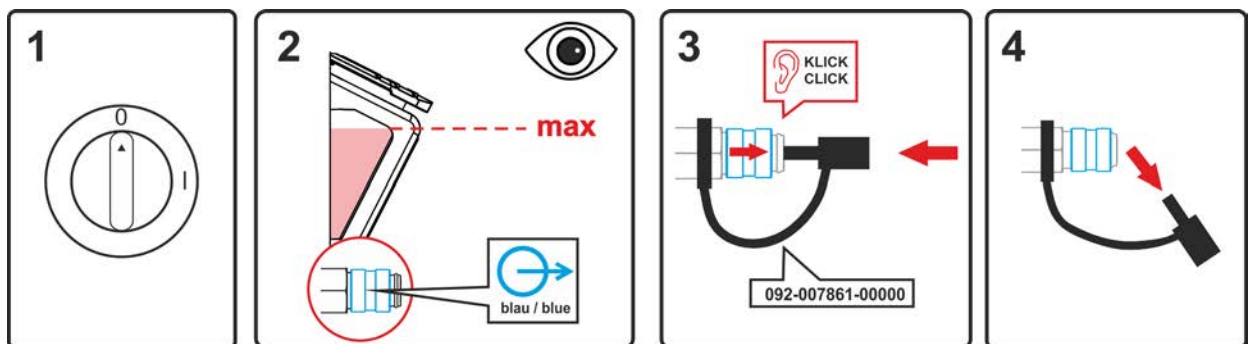7.4 Vízűtőkör légtelenítése

Ábra 7-1

- Kapcsolja ki a készüléket, és töltsse fel a hűtőfolyadék tartályt a max. szintig.
- A gyorscsatlakozókat megfelelő segédeszközökkel oldja (csatlakozó nyitva).

A hűtőrendszer légtelenítésére mindig a kék színű csatlakozót kell használni, amely a hűtőrendszer lehető legmélyebb pontján (a tartály közelében) található!

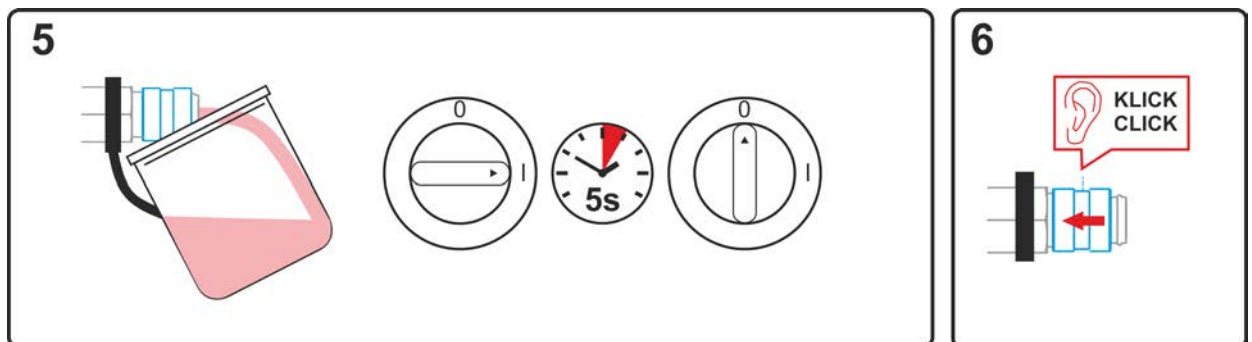


Ábra 7-2

- Helyezzen a gyorscsatlakozókból kilépő hűtőfolyadék felfogásához megfelelő felfogóedényt, és kapcsolja be a készüléket kb. 5 másodpercre.
- A gyorscsatlakozókat zárja a zárógyűrű visszatolásával.

7.5 Szivattyútengely megforgatása (hűtőfolyadék kör)

Hosszabb állásidők és a hűtőfolyadék szennyeződései ahhoz vezethetnek, hogy a hűtőmodul hűtőfolyadék-szivattyúja megszorul.

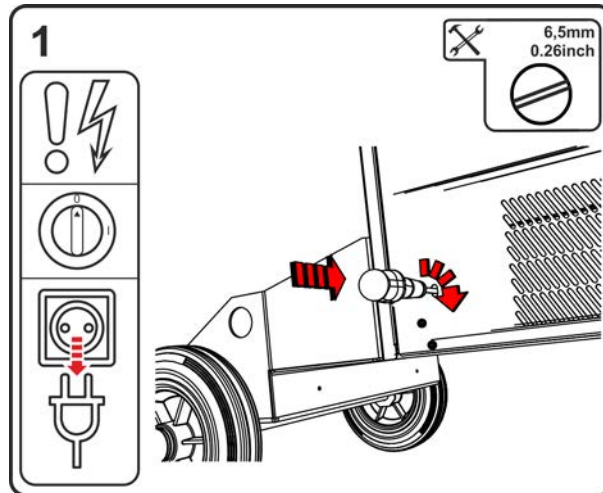

Ábra 7-3

- Kapcsolja ki a készüléket a főkapcsolóval.
- Húzza ki a csatlakozót.
- Illesszen egy legfeljebb 6,5 mm pengeszélességű lapos csavarhúzó az egyik szerviznyíláson keresztül középen a szivattyútengelyre. Most forgassa a csavarhúzót az óramutató járásával megegyező irányban mindaddig, amíg a szivattyútengely ismét könnyedén nem forgatható.
- Vegye el a csavarhúzót.
- A kikapcsolt készülék hálózati csatlakozóját egy megfelelő aljzatba bedugni.
- Hegesztőgép főkapcsolóját bekapcsolni.

8 Műszaki adatok

A megadott teljesítményadatok és a garancia csak eredeti kopó- és fogyóalkatrészek használata esetén érvényesek!

8.1 Méret és súlye

| | | F06R1/R2 | | F06RS | | F06P | |
|---------------------|--|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | |
| Méret (l x b x h) | | mm | inch | mm | inch | mm | inch |
| l | | 1152 | 45.3 | 854 | 33.6 | 854 | 33.6 |
| b | | 686 | 27.0 | 590 | 23.2 | 400 | 15.7 |
| h | | 976 | 38.4 | 976 | 38.4 | 881 | 34.7 |
| Súly ^[1] | | kg | lb | kg | lb | kg | lb |
| F06G | | 110,9 | 244.4 | 100,7 | 222.0 | 85,7 | 188.9 |
| F06W | | 125,5 | 276.6 | 115,3 | 254.1 | 100,3 | 221.1 |
| F06WRF | | 129,5 | 285.4 | 119,3 | 263.0 | 104,3 | 229.9 |

^[1] Minden súlyadat 5 m-es (16.4 ft.) hálózati csatlakozóvezetékekkel rendelkező készülékváltozatokra vonatkozik. A hosszabb hálózati csatlakozóvezetékekkel rendelkező változatok súlya is nagyobb.
 10 m (32.8 ft.) = +2,5 kg (5.5 lb.)
 15 m (49.2 ft.) = +5,0 kg (11.0 lb.)

8.1.1 Hegesztőpisztoly hűtése

| Hegesztőpisztoly hűtés | F06W | F06WRF |
|---|--|--------------------------|
| Hűtőteljesítmény 1 l/min esetén (+25 °C/77 °F) | 1,5 KW | |
| Max. szállítási mennyiség | 5 l/min 1.3 gal./min | 20 l/min 5.2 gal./min |
| Max. szállítási magasság | 35 m 115 ft. | 45 m 148 ft. |
| Max. szivattyúnyomás | 3,5 bar 0.35 MPa | 4,5 bar 0.45 MPa |
| Szivattyú | Örvényszivattyú | |
| Max. tartályúrtartalom | 8 l 2.1 gal. | |
| Átfolyás-felügyelet | | |
| Hibahatár | 0,7 l/min 0.18 gal./min | |
| Figyelmeztetési határ | Hibahatár +0,3 l/min Hibahatár +0.08 gal./min | |
| Hőmérséklet-felügyelet | | |
| Hibahatár | 70 °C 158 °F | |
| Figyelmeztetési határ | Hibahatár -5 °C Hibahatár -23 °F | |

8.2 Teljesítményadatok

8.2.1 Phoenix XQ 350 puls D

| | MIG/MAG | MMA | AWI |
|---|---|-------------------|-------------------|
| Hegesztőáram (I ₂) | 5 A ... 350 A | | |
| Ívfeszültség szabvány szerint (U ₂) | 14,3 V ... 31,5 V | 20,2 V ... 34,0 V | 10,2 V ... 24,0 V |
| Bekapcsolási idő BI 40° C esetén ^[1] | 350 A (100%) | | |
| Hálózati feszültség ^[2] | 3 x 380-400 V / 3 x 440-460 V / 3 x 480-500 V | | |
| Frekvencia | 50/60 Hz | | |
| Tűrés / Hálózati biztosító ^[3] | | | |
| 380-400 V | -25 % ... +20 % / 3 x 25 A | | |
| 440-460 V | -25 % ... +15 % / 3 x 20 A | | |
| 460-500 V | -25 % ... +10 % / 3 x 20 A | | |
| Üresjáratú feszültség (U ₀) | 82 V (380-400 V) 94 V (440-460 V) 102 V (460-500 V) | | |
| max. Csatlakozási teljesítmény (S ₁) | | | |
| Gázhűtéses (F06G) | 14,3 kVA | 15,4 kVA | 10,9 kVA |
| Vízhűtéses hegesztőpisztolyok (F06W) | 14,7 kVA | | 11,3 kVA |
| Vízhűtéses hegesztőpisztolyok, erősített (F06WRF) | 14,9 kVA | | 11,5 kVA |
| Generátorteljesítmény (jav.) | 21 kVA | | |
| P ₀ gűç tüketimi ^[4] | 25 W | | |
| Maximális hálózati impedancia (@PCC) ^[5] | 107 mOhm | | |
| Cos(fi) / Hatásfok | 0,99 / 90 % | | |
| Érintésvédelmi osztály / Levezetési osztály | I / III | | |
| Szennyezettségi fok / Szigetelési osztály | 3 / H | | |
| Védőgáz / FI relé | IP 23 / B típus (javasolt) | | |
| Zajszint ^[6] | <70 dB(A) | | |
| Környezeti hőmérséklet ^[7] | -25 °C ... +40 °C | | |
| Készülékűtés / Pisztolyűtés | Ventilátor (AF) / Gáz vagy víz | | |
| Hálózati csatlakozókábel | H07RN-F4G6 | | |
| Testkábel (min.) / EMC osztály | 70 mm ² / A | | |
| Biztonsági jelölés | ☐ / CE / ENEC | | |
| Alkalmazott szabványok | lásd megfelelőségi nyilatkozat (készülék dokumentáció) | | |

^[1] Terhelési ciklus: 10 min (60% BI = 6 min hegesztés, 4 min szünet).

^[2] Többfeszültségű készülék - áramforrás összehangolása a hálózati feszültséggel

^[3] DIAZED xxA gG típusú olvadóbiztosítók használata javasolt. Kismegszakítók használata esetén a „C” kioldási karakterisztikát kell alkalmazni!

^[4] Teljesítmény nyugalmi állapotban, huzalelőtől készülék nélkül.

^[5] A jelen hegesztőberendezés nem felel meg az IEC 61000-3-12 szabványnak. Amennyiben egy nyilvános kiefeszültségű rendszerre kerül csatlakoztatásra, úgy a hegesztőberendezés telepítője vagy felhasználója felelős annak biztosításáért, hogy a hegesztőberendezést az áramellátó hálózat üzemeltetőjével történő egyeztetést követően csatlakoztatni lehessen.

^[6] Zajszint üresjáratban és szabványterhelés mellett történő működés során (IEC 60974-1 szerint) a maximális munkapontban.

^[7] A környezeti hőmérséklet a hűtőfolyadéktól függ! Figyelembe kell venni a hűtőfolyadék hőmérséklettartományát!

8.2.2 Phoenix XQ 400 puls D

| | MIG/MAG | MMA | AWI |
|---|---|-------------------|-------------------|
| Hegesztőáram (I ₂) | 5 A ... 400 A | | |
| Ívfeszültség szabvány szerint (U ₂) | 14,3 V ... 34 V | 20,2 V ... 36,0 V | 10,2 V ... 26,0 V |
| Bekapcsolási idő BI 40° C esetén ^[1] | 400 A (80 %) / 370 A (100%) | | |
| Hálózati feszültség ^[2] | 3 x 380-400 V / 3 x 440-460 V / 3 x 480-500 V | | |
| Frekvencia | 50/60 Hz | | |
| Tűrés / Hálózati biztosító ^[3] | | | |
| 380-400 V | -25 % ... +20 % / 3 x 25 A | | |
| 440-460 V | -25 % ... +15 % / 3 x 25 A | | |
| 460-500 V | -25 % ... +10 % / 3 x 20 A | | |
| Üresjárat feszültség (U ₀) | 82 V (380-400 V) 94 V (440-460 V) 102 V (460-500 V) | | |
| max. Csatlakozási teljesítmény (S ₁) | | | |
| Gázhűtéses (F06G) | 17,6 kVA | 18,6 kVA | 13,5 kVA |
| Vízűtéses hegesztőpisztolyok (F06W) | 18,0 kVA | | 13,9 kVA |
| Vízűtéses hegesztőpisztolyok, erősített (F06WRF) | 18,2 kVA | | 14,1 kVA |
| Generátorteljesítmény (jav.) | 25 kVA | | |
| P ₀ gűç tüketimi ^[4] | 25 W | | |
| Maximális hálózati impedancia (@PCC) ^[5] | 120 mOhm | | |
| Cos(fi) / Hatásfok | 0,99 / 90 % | | |
| Érintésvédelmi osztály / Levezetési osztály | I / III | | |
| Szennyezettségi fok / Szigetelési osztály | 3 / H | | |
| Védőgáz / FI relé | IP 23 / B típus (javasolt) | | |
| Zajszint ^[6] | <70 dB(A) | | |
| Környezeti hőmérséklet ^[7] | -25 °C ... +40 °C | | |
| Készülékűtés / Pisztolyűtés | Ventilátor (AF) / Gáz vagy víz | | |
| Hálózati csatlakozókábel | H07RN-F4G6 | | |
| Testkábel (min.) / EMC osztály | 70 mm ² / A | | |
| Biztonsági jelölés | [S] / CE / EMC | | |
| Alkalmazott szabványok | lásd megfelelőségi nyilatkozat (készülék dokumentáció) | | |

^[1] Terhelési ciklus: 10 min (60% BI = 6 min hegesztés, 4 min szünet).

^[2] Többfeszültségű készülék - áramforrás összehangolása a hálózati feszültséggel

^[3] DIAZED xxA gG típusú olvadóbiztosítók használata javasolt. Kismegszakítók használata esetén a „C” kioldási karakterisztikát kell alkalmazni!

^[4] Teljesítmény nyugalmi állapotban, huzalelőtölő készülék nélkül.

^[5] A jelen hegesztőberendezés nem felel meg az IEC 61000-3-12 szabványnak. Amennyiben egy nyilvános kiefeszűltségű rendszerre kerül csatlakoztatásra, úgy a hegesztőberendezés telepítője vagy felhasználója felelős annak biztosításáért, hogy a hegesztőberendezést az áramellátó hálózat üzemeltetőjével történő egyeztetést követően csatlakoztatni lehessen.

^[6] Zajszint üresjáratban és szabványterhelés mellett történő működés során (IEC 60974-1 szerint) a maximális munkapontban.

^[7] A környezeti hőmérséklet a hűtőfolyadéktól függ! Figyelembe kell venni a hűtőfolyadék hőmérséklettartományát!

8.2.3 Phoenix XQ 500 puls D

| | MIG/MAG | MMA | AWI |
|---|---|-------------------|-------------------|
| Hegesztőáram (I ₂) | 5 A ... 500 A | | |
| Ívfeszültség szabvány szerint (U ₂) | 14,3 V ... 39,0 V | 20,2 V ... 40,0 V | 10,2 V ... 30,0 V |
| Bekapcsolási idő BI 40° C esetén ^[1] | 500 A (80 %) / 470 A (100%) | | |
| Hálózati feszültség ^[2] | 3 x 380-400 V / 3 x 440-460 V / 3 x 480-500 V | | |
| Frekvencia | 50/60 Hz | | |
| Tűrés / Hálózati biztosító ^[3] | | | |
| 380-400 V | -25 % ...+20 % / 3 x 35 A | | |
| 440-460 V | -25 % ...+15 % / 3 x 32 A | | |
| 460-500 V | -25 % ...+10 % / 3 x 32 A | | |
| Üresjáratú feszültség (U ₀) | 82 V (380-400 V) 94 V (440-460 V) 102 V (460-500 V) | | |
| max. Csatlakozási teljesítmény (S ₁) | | | |
| Gázhűtéses (F06G) | 25,2 kVA | 25,8 kVA | 19,4 kVA |
| Vízhűtéses hegesztőpisztolyok (F06W) | 25,6 kVA | | 19,8 kVA |
| Vízhűtéses hegesztőpisztolyok, erősített (F06WRF) | 25,8 kVA | | 20,0 kVA |
| Generátorteljesítmény (jav.) | 35 kVA | | |
| P ₀ gűç tüketimi ^[4] | 27 W | | |
| Maximális hálózati impedancia (@PCC) ^[5] | 80 mOhm | | |
| Cos(fi) / Hatásfok | 0,99 / 90 % | | |
| Érintésvédelmi osztály / Levezetési osztály | I / III | | |
| Szennyezettségi fok / Szigetelési osztály | 3 / H | | |
| Védőgáz / FI relé | IP 23 / B típus (javasolt) | | |
| Zajszint ^[6] | <70 dB(A) | | |
| Környezeti hőmérséklet ^[7] | -25 °C ... +40 °C | | |
| Készülékűtés / Pisztolyhűtés | Ventilátor (AF) / Gáz vagy víz | | |
| Hálózati csatlakozókábel | H07RN-F4G6 | | |
| Testkábel (min.) / EMC osztály | 95 mm ² / A | | |
| Biztonsági jelölés | [S] / CE / EAC | | |
| Alkalmazott szabványok | lásd megfelelőségi nyilatkozat (készülék dokumentáció) | | |

^[1] Terhelési ciklus: 10 min (60% BI = 6 min hegesztés, 4 min szünet).

^[2] Többfeszültségű készülék - áramforrás összehangolása a hálózati feszültséggel

^[3] DIAZED xxA gG típusú olvadóbiztosítók használata javasolt. Kismegszakítók használata esetén a „C” kioldási karakterisztikát kell alkalmazni!

^[4] Teljesítmény nyugalmi állapotban, huzalelőtölő készülék nélkül.

^[5] A jelen hegesztőberendezés nem felel meg az IEC 61000-3-12 szabványnak. Amennyiben egy nyilvános kisfeszültségű rendszerre kerül csatlakoztatásra, úgy a hegesztőberendezés telepítője vagy felhasználója felelős annak biztosításáért, hogy a hegesztőberendezést az áramellátó hálózat üzemeltetőjével történő egyeztetést követően csatlakoztatni lehessen.

^[6] Zajszint üresjáratban és szabványterhelés mellett történő működés során (IEC 60974-1 szerint) a maximális munkapontban.

^[7] A környezeti hőmérséklet a hűtőfolyadéktól függ! Figyelembe kell venni a hűtőfolyadék hőmérséklettartományát!

8.2.4 Phoenix XQ 600 puls D

| | MIG/MAG | MMA | AWI |
|---|---|-------------------|-------------------|
| Hegesztőáram (I ₂) | 5 A ... 600 A | | |
| Ívfeszültség szabvány szerint (U ₂) | 14,3 V ... 44,0 V | 20,2 V ... 44,0 V | 10,2 V ... 34,0 V |
| Bekapcsolási idő BI 40° C esetén ^[1] | 600 A (40 %) / 550 A (60 %) / 470 A (100%) | | |
| Hálózati feszültség ^[2] | 3 x 380-400 V / 3 x 440-460 V / 3 x 480-500 V | | |
| Frekvencia | 50/60 Hz | | |
| Tűrés / Hálózati biztosító ^[3] | | | |
| 380-400 V | -25 % ... +20 % / 3 x 35 A | | |
| 440-460 V | -25 % ... +15 % / 3 x 32 A | | |
| 460-500 V | -25 % ... +10 % / 3 x 32 A | | |
| Üresjáratú feszültség (U ₀) | 82 V (380-400 V) 94 V (440-460 V) 102 V (460-500 V) | | |
| max. Csatlakozási teljesítmény (S ₁) | | | |
| Gázhűtéses (F06G) | 34,1 kVA | 34,1 kVA | 25,4 kVA |
| Vízűtéses hegesztőpisztolyok (F06W) | 34,5 kVA | | 26,8 kVA |
| Vízűtéses hegesztőpisztolyok, erősített (F06WRF) | 34,7 kVA | | 27,0 kVA |
| Generátorteljesítmény (jav.) | 47 kVA | | |
| P ₀ gűç tüketimi ^[4] | 27 W | | |
| Maximális hálózati impedancia (@PCC) ^[5] | 75 mOhm | | |
| Cos(fi) / Hatásfok | 0,99 / 90 % | | |
| Érintésvédelmi osztály / Levezetési osztály | I / III | | |
| Szennyezettségi fok / Szigetelési osztály | 3 / H | | |
| Védőgáz / FI relé | IP 23 / B típus (javasolt) | | |
| Zajszint ^[6] | <70 dB(A) | | |
| Környezeti hőmérséklet ^[7] | -25 °C ... +40 °C | | |
| Készülékűtés / Pisztolyűtés | Ventilátor (AF) / Gáz vagy víz | | |
| Hálózati csatlakozókábel | H07RN-F4G6 | | |
| Testkábel (min.) / EMC osztály | 95 mm ² / A | | |
| Biztonsági jelölés | [S] / CE / EMC | | |
| Alkalmazott szabványok | lásd megfelelőségi nyilatkozat (készülék dokumentáció) | | |

^[1] Terhelési ciklus: 10 min (60% BI = 6 min hegesztés, 4 min szünet).

^[2] Többfeszültségű készülék - áramforrás összehangolása a hálózati feszültséggel

^[3] DIAZED xxA gG típusú olvadóbiztosítók használata javasolt. Kismegszakítók használata esetén a „C” kioldási karakterisztikát kell alkalmazni!

^[4] Teljesítmény nyugalmi állapotban, huzalelőtoló készülék nélkül.

^[5] A jelen hegesztőberendezés nem felel meg az IEC 61000-3-12 szabványnak. Amennyiben egy nyilvános kiefeszűltségű rendszerre kerül csatlakoztatásra, úgy a hegesztőberendezés telepítője vagy felhasználója felelős annak biztosításáért, hogy a hegesztőberendezést az áramellátó hálózat üzemeltetőjével történő egyeztetést követően csatlakoztatni lehessen.

^[6] Zajszint üresjáratban és szabványterhelés mellett történő működés során (IEC 60974-1 szerint) a maximális munkapontban.

^[7] A környezeti hőmérséklet a hűtőfolyadéktól függ! Figyelembe kell venni a hűtőfolyadék hőmérséklettartományát!

9 Kiegészítők

Teljesítményfüggő rendszerkomponensek (pl. hegesztőpisztoly, testkábel, elektródafogó vagy közbenső kábelköteg) a területileg illetékes EWM-képviselettől rendelhetők.

9.1 Általános kiegészítők

| Típus | Megnevezés | Cikkszám |
|----------------------------|------------------------------------|------------------|
| KLF-L1-L2-L3-PE | Hálózati csatlakozóvezeték matrica | 094-023697-00000 |
| DM 842 Ar/CO2 230bar 30l D | Nyomáscsökkentő manométerrel | 394-002910-00030 |
| 32A 5POLE/CEE | Csatlakozó dugó | 094-000207-00000 |

9.2 7 pólusú távvezérlő

| Típus | Megnevezés | Cikkszám |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------|
| RC XQ Expert 2.0 2 m | Távvezérlő Expert XQ 2.0 vezérlés | 090-008824-00002 |
| RC XQ Expert 2.0 5 m | Távvezérlő Expert XQ 2.0 vezérlés | 090-008824-00005 |
| RC XQ Expert 2.0 10 m | Távvezérlő Expert XQ 2.0 vezérlés | 090-008824-00010 |
| RC XQ Expert 2.0 15 m | Távvezérlő Expert XQ 2.0 vezérlés | 090-008824-00015 |

9.2.1 Hosszabbító kábel

| Típus | Megnevezés | Cikkszám |
|----------------|-----------------------------------|------------------|
| FRV 7POL 0.5 m | Csatlakozó- és hosszabbítókábelek | 092-000201-00004 |
| FRV 7POL 1 m | Csatlakozó hosszabbítókábel | 092-000201-00002 |
| FRV 7POL 5 m | Csatlakozó- és hosszabbítókábelek | 092-000201-00003 |
| FRV 7POL 10 m | Csatlakozó- és hosszabbítókábelek | 092-000201-00000 |
| FRV 7POL 15M | Csatlakozó- és hosszabbítókábelek | 092-000201-00005 |
| FRV 7POL 20 m | Csatlakozó- és hosszabbítókábelek | 092-000201-00001 |
| FRV 7POL 25M | Csatlakozó- és hosszabbítókábelek | 092-000201-00007 |

9.3 19 pólusú távvezérlő

| Típus | Megnevezés | Cikkszám |
|---------------|---|------------------|
| R10 19POL | Távvezérlő | 090-008087-00000 |
| RG10 19POL 5M | Távvezérlő, huzalsebesség beállítása, ívfeszültség-korrektúra | 090-008108-00000 |
| R20 19POL | Távvezérlő, programváltás | 090-008263-00000 |

9.3.1 Csatlakozó kábel

| Típus | Megnevezés | Cikkszám |
|----------------|-------------------------------------|------------------|
| RA5 19POL 5M | Csatlakozó kábel pl. távvezérlőhöz | 092-001470-00005 |
| RA10 19POL 10m | Csatlakozó kábel, pl. távvezérlőhöz | 092-001470-00010 |
| RA20 19POL 20m | Csatlakozó kábel, pl. távvezérlőhöz | 092-001470-00020 |

9.3.2 Hosszabbító kábel

| Típus | Megnevezés | Cikkszám |
|------------------|-------------------|------------------|
| RV5M19 19POL 5M | Hosszabbító kábel | 092-000857-00000 |
| RV5M19 19POL 10M | Hosszabbító kábel | 092-000857-00010 |
| RV5M19 19POL 15M | Hosszabbító kábel | 092-000857-00015 |
| RV5M19 19POL 20M | Hosszabbító kábel | 092-000857-00020 |

9.4 Opciók

| Típus | Megnevezés | Cikkszám |
|----------------------|---|------------------|
| ON PS F06 1D01 | Forgókereszt huzalelőtoló készülékhez | 092-003330-00000 |
| ON PS F06 1D02 | Forgókereszt IC huzalelőtoló készülékhez | 092-003332-00000 |
| ON PS F06 2D01 | Szállítási tartó két huzalelőtoló készülékhez | 092-003331-00000 |
| ON PS EXT D01 | Bővítő készlet: Forgótüske hosszabbító huzalelőtoló készülék felfogására ON WAK D01 kerékkészlettel | 092-002871-00000 |
| ON Shock Protect F06 | Ütközésvédelem | 092-003334-00000 |
| ON Filter F06 | Légbeömlő szennyszűrő | 092-003337-00000 |
| ON HS F06 | Tartó hosszú tömlőcsomagok és hegesztőpisztoly felfogására | 092-003333-00000 |
| ON TS F06 R | Hegesztőpisztoly tartó, jobb | 092-003335-00000 |
| ON TS F06 L | Hegesztőpisztoly tartó, bal | 092-003360-00000 |
| ON SH F06 L | Szkenner tartó, bal | 092-003434-00000 |
| OU F06W | Átalakító készlet, vízhűtő | 092-003492-00000 |
| OU F06WRF | Átalakító készlet, vízhűtő erősített szivattyúval | 092-003493-00000 |
| OU F06R1/R2 | Átalakító készlet, egyedi palacktartó kettős palack-tartóhoz | 092-003494-00000 |
| OU Expert XQ 2.0 | Átalakító készlet, Expert XQ 2.0 | 092-003495-00000 |
| OU Expert XQ 2.0 WLG | Átalakító készlet, Expert XQ 2.0 LAN/WiFi Gateway-el, beleértve a vonalkód olvasó interfészét | 092-003496-00000 |
| OU 2DV | Átalakító készlet két huzalelőtoló készülékhez | 092-003497-00000 |
| OU AIF F06 | Átalakító készlet, 19 pólusú csatlakozóaljzat gépesített AWI-hegesztéshez | 092-003498-00000 |

9.5 Számítógépes kommunikáció

| Típus | Megnevezés | Cikkszám |
|--------------|--|------------------|
| PC300 XQ Set | PC300.Net hegesztési paraméter szoftver készlet kábellel és interfésszel együtt SECINT X10 USB | 090-008777-00000 |
| ON WLG-EX | WiFi átjáró külső házban | 090-008790-00502 |
| ON LG-EX | LAN átjáró külső házban | 090-008789-00502 |

9.6 Hegesztőpisztoly hűtése

| Típus | Megnevezés | Cikkszám |
|-----------------|--------------------|------------------|
| HOSE BRIDGE UNI | Rövidre záró tömlő | 092-007843-00000 |

9.6.1 Hűtőfolyadék - blueCool típus

| Típus | Megnevezés | Cikkszám |
|-------------------|--------------------------------------|------------------|
| blueCool -10 5 l | Hűtőfolyadék -10 °C-ig (14 °F), 5 l | 094-024141-00005 |
| blueCool -10 25 l | Hűtőfolyadék -10 °C-ig (14 °F), 25 l | 094-024141-00025 |
| blueCool -30 5 l | Hűtőfolyadék -30 °C-ig (22 °F), 5 l | 094-024142-00005 |
| blueCool -30 25 l | Hűtőfolyadék -30 °C-ig (22 °F), 25 l | 094-024142-00025 |
| FSP blueCool | Fagyálló teszter | 094-026477-00000 |

9.6.2 Hűtőfolyadék - KF típus

| Típus | Megnevezés | Cikkszám |
|------------|---|------------------|
| KF 23E-5 | Hűtőfolyadék -10 °C-ig (14 °F), 5 l | 094-000530-00005 |
| KF 23E-200 | Hűtőfolyadék (-10 °C), 200 l | 094-000530-00001 |
| KF 37E-5 | Hűtőfolyadék -20 °C-ig (4 °F), 5 l | 094-006256-00005 |
| KF 37E-200 | Hűtőfolyadék (-20 °C), 200 l | 094-006256-00001 |
| TYP1 | Készülék hűtőfolyadék fagyáspontjának ellenőrzésére | 094-014499-00000 |

10 Melléklet

10.1 Viszonteladó keresése

Sales & service partners
www.ewm-group.com/en/specialist-dealers



"More than 400 EWM sales partners worldwide"