



RO

Sursă de curent de sudare

Taurus XQ 350 puls C

Taurus XQ 400 puls C

099-005653-EW509

Respectați documentele suplimentare referitoare la sistem!

20.01.2021

**Register now
and benefit!
Jetzt Registrieren
und Profitieren!**

www.ewm-group.com



Instrucțiuni generale

AVERTISMENT



Citiți instrucțiunile de operare!

Instrucțiunile de operare prezintă modul de utilizare în condiții de siguranță a produselor.

- Citiți și respectați instrucțiunile de operare corespunzătoare tuturor componentelor sistemului, în special instrucțiunile de siguranță și avertismentele!
- Respectați normele de prevenire a accidentelor și dispozițiile specifice țării!
- Instrucțiunile de operare trebuie păstrate la locul de utilizare a aparatului.
- Plăcuțele cu indicații de siguranță și cele de avertizare oferă informații despre potențialele pericole.
Acestea trebuie să fie ușor de recunoscut și lizibile în permanență.
- Aparatul a fost fabricat în conformitate cu stadiul actual al tehnologiei și cu prevederile, respectiv normele în vigoare și poate fi utilizat, întreținut și reparat numai de către persoane competente.
- Modificările tehnice, ca urmare a perfecționării tehnologiei aparatelor, pot conduce la un comportament diferit la sudură.

Dacă aveți întrebări referitoare la instalare, punere în funcțiune, operare, particularitățile locului de utilizare și destinație prevăzută pentru utilizare să consultați distribuitorul dvs. sau Serviciul nostru Clienți la +49 2680 181-0.

O listă a distribuitorilor autorizați se găsește la www.ewm-group.com/en/specialist-dealers.

Garantia în legătură cu utilizarea produsului se referă strict la funcționarea acestuia. Orice alt tip de garanție este exclusă. Aceasta limitare a garanției intră în vigoare la preluarea produsului și este recunoscută de utilizator.

Respectarea acestor instrucțiuni, utilizarea, întreținerea, condițiile de punere în funcțiune nu pot fi supra-vegate de producătorul produsului.

O instalare necorespunzătoare, poate duce la deteriorări ale produsului și pot periclita siguranța persoanelor. Din acest punct de vedere nu preluăm nici un fel de răspundere și garanție pentru pierderile, pagubele sau costurile datorate instalării și utilizării necorespunzătoare, lipsei de întreținere sau au în vreun fel legătura cu acestea.

Toate informațiile conținute în acest document au fost verificate cu atenție și se consideră că sunt corecte. Totuși, ne rezervăm dreptul de a face modificări pentru a corecta greșeli sau erori de redactare sau tipografice.

© **EWM AG**

Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach Germania
Tel: +49 2680 181-0, Fax: -244
Email: info@ewm-group.com
www.ewm-group.com

Dreptul de autor pentru acest document îi revine producătorului.

Reproducerea, chiar și numai a unor extrase, este permisă numai cu o aprobare în scris.

Conținutul acestui document a fost cercetat, examinat și editat cu atenție, dar rămâne totuși sub rezerva modificărilor, erorilor tipografice și greșelilor.

1 Cuprins

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Cuprins | 3 |
| 2 | Pentru siguranța dumneavoastră | 6 |
| 2.1 | Indicații pentru utilizarea acestei documentații | 6 |
| 2.2 | Explicarea simbolurilor..... | 7 |
| 2.3 | Reglementări privind siguranța | 8 |
| 2.4 | Transport și instalare | 11 |
| 3 | Utilizare în mod corespunzător | 13 |
| 3.1 | Domeniu de utilizare | 13 |
| 3.2 | Documente de referință | 13 |
| 3.2.1 | Garanție..... | 13 |
| 3.2.2 | Declaratie de conformitate | 13 |
| 3.2.3 | Sudură în zone cu risc electric ridicat..... | 14 |
| 3.2.4 | Documente de service (Piese de schimb și scheme de conexiuni)..... | 14 |
| 3.2.5 | Calibrare / validare | 14 |
| 3.2.6 | Parte a documentației complete..... | 14 |
| 4 | Descrierea aparatului – Privire de ansamblu | 15 |
| 4.1 | Configurarea utilajului | 15 |
| 4.2 | Vedere frontală / vedere laterală din dreapta | 16 |
| 4.3 | Vedere posterioară / vedere laterală din stânga..... | 18 |
| 4.4 | Vedere interioară | 20 |
| 5 | Design și funcționare | 21 |
| 5.1 | Transport și instalare | 21 |
| 5.1.1 | Macarale..... | 21 |
| 5.1.2 | Principiul de funcționare a macaralei | 22 |
| 5.1.3 | Condițiile mediului înconjurător | 22 |
| 5.1.3.1 | În funcțiune..... | 22 |
| 5.1.3.2 | Transport și depozitare | 22 |
| 5.1.4 | Răcirea aparatului | 22 |
| 5.1.5 | Conductorul de masă, generalități..... | 23 |
| 5.1.6 | Răcire pistol de sudură..... | 23 |
| 5.1.6.1 | Caracteristici funcționale..... | 23 |
| 5.1.6.2 | Răcire pistol permisă | 23 |
| 5.1.6.3 | Lungimea maximă a pachetului de furtunuri..... | 24 |
| 5.1.6.4 | Completare cu agent de răcire..... | 24 |
| 5.1.7 | Indicații pentru pozarea cablurilor de curent de sudură | 25 |
| 5.1.8 | Curenți de sudură vagabonzi | 27 |
| 5.1.9 | Alimentare cu gaz de protecție (Tub de gaz protector pentru aparate de sudare) | 28 |
| 5.1.9.1 | Conexiune reductor de presiune..... | 28 |
| 5.1.9.2 | Conectarea furtunului gazului de protecție | 29 |
| 5.1.9.3 | Reglarea cantității de gaz de protecție (test de gaz) / clătirea pachetului de furtunuri | 29 |
| 5.1.10 | Conexiunile de bază..... | 30 |
| 5.1.10.1 | Verificare vizuală a tensiunii de rețea reglate | 30 |
| 5.1.10.2 | Adaptarea sursei de curent la tensiunea de rețea | 31 |
| 5.1.10.3 | Repunerea în funcțiune..... | 31 |
| 5.1.10.4 | Forma rețelei | 32 |
| 5.1.11 | Pornirea și diagnoza sistemului..... | 32 |
| 5.1.11.1 | Bara de stare cu LED - afișarea stării de funcționare | 32 |
| 5.1.12 | Capac de protecție, unitate de comandă utilaj | 33 |
| 5.1.13 | Ștecărul de selectare a polarității - modificarea polarității curentului de sudură .. | 33 |
| 5.2 | MIG/MAG-Sudură | 34 |
| 5.2.1 | Confecționare ghidaj sârmă | 34 |
| 5.2.2 | Conectare pistol de sudură | 35 |
| 5.2.3 | Conector pentru cablu masa | 36 |
| 5.2.4 | Ghidarea sârmei..... | 37 |
| 5.2.4.1 | Montarea bobinei de sârmă | 37 |
| 5.2.4.2 | Schimbarea rolor de avans sârmă | 38 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 5.2.4.3 | Introducerea eletrodului de sârmă | 41 |
| 5.2.4.4 | Reglarea frânei de bobină | 42 |
| 5.2.5 | Alegerea sarcinilor de sudură | 42 |
| 5.3 | Sudare WIG | 43 |
| 5.3.1 | Conectare pistol de sudură | 43 |
| 5.3.2 | Conector pentru cablu masa | 44 |
| 5.3.3 | Alegerea sarcinilor de sudură | 44 |
| 5.4 | Sudare cu electrod învelit | 45 |
| 5.4.1 | Conectare suport electrozi și cablu masă | 45 |
| 5.4.2 | Alegerea sarcinilor de sudură | 45 |
| 5.5 | Telecomanda | 45 |
| 5.6 | Comandarea accesului | 45 |
| 5.7 | Interfețe pentru automatizare | 46 |
| 5.7.1 | Suprafață de contact de automatizare | 46 |
| 5.7.2 | Interfață robot RINT X12 | 47 |
| 5.7.3 | Interfața magistralei industriale BUSINT X11 | 47 |
| 5.8 | Interfața PC | 47 |
| 5.8.1 | Racord | 47 |
| 5.9 | Identificarea componentei | 48 |
| 5.10 | Conexiune la rețea | 48 |
| 6 | Întreținere, îngrijire și eliminare | 49 |
| 6.1 | Generalități | 49 |
| 6.2 | Explicarea simbolurilor | 50 |
| 6.3 | Planul de întreținere | 51 |
| 6.3.1 | Filtru de praf | 52 |
| 6.3.2 | Înlocuirea agentului de răcire | 53 |
| 6.3.3 | Schimbătorul de căldură (răcirea pistolului de sudură) | 55 |
| 6.3.4 | Sursa de curent (invertorul) | 56 |
| 6.3.5 | Verificare anuală (Inspecție și verificare în timpul operării) | 57 |
| 6.4 | Pozitionarea echipamentului | 57 |
| 7 | Remediere defecțiuni tehnice | 58 |
| 7.1 | Mesaje de eroare (sursa de putere) | 58 |
| 7.2 | Mesaje de avertizare | 62 |
| 7.3 | Listă de verificare pentru remedierea defecțiunilor tehnice | 63 |
| 7.4 | Aerisirea circuitului de agent de răcire | 64 |
| 7.5 | Rotirea arborelui pompei (circuitul de agent de răcire) | 65 |
| 8 | Date tehnice | 66 |
| 8.1 | Dimensiuni și greutate | 66 |
| 8.2 | Răcire pistol de sudură | 67 |
| 8.3 | Caracteristici | 68 |
| 8.3.1 | Taurus XQ 350 C puls | 68 |
| 8.3.2 | Taurus XQ 400 C puls | 69 |
| 9 | Accesorii | 70 |
| 9.1 | Accesorii generale | 70 |
| 9.2 | Răcire pistol de sudură | 70 |
| 9.2.1 | Lichid de răcire - Tip blueCool | 70 |
| 9.2.2 | Lichid de răcire - Tip KF | 70 |
| 9.3 | Telecomandă, 7 pini | 70 |
| 9.3.1 | Cablu prelungitor | 70 |
| 9.4 | Telecomandă, 19 pini | 71 |
| 9.4.1 | Cablu de conectare | 71 |
| 9.4.2 | Cablu prelungitor | 71 |
| 9.5 | Opțiuni | 71 |
| 9.6 | Comunicare între calculatoare | 71 |
| 9.7 | Identificarea componentei | 71 |
| 10 | Piese expuse la uzură | 72 |
| 10.1 | Role de avans sârmă | 72 |
| 10.1.1 | Role de avans sârmă pentru sârme de oțel | 72 |
| 10.1.2 | Role de avans sârmă pentru sârme de aluminiu | 72 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 10.1.3 | Role de avans sârmă pentru sârme tubulare | 73 |
| 10.1.4 | Ghidajul sârmei..... | 73 |
| 11 | Anexă..... | 74 |
| 11.1 | Căutare dealer | 74 |

2 Pentru siguranța dumneavoastră

2.1 Indicații pentru utilizarea acestei documentații

PERICOL

Respectați cu strictețe metodele de lucru sau de exploatare, pentru a exclude rănirea gravă directă sau decesul persoanelor.

- Instrucțiunea de siguranță conține în titlul ei cuvântul-avertisment „PERICOL” însoțit de un simbol de avertizare.
- Pe lângă aceasta, pericolul este ilustrat la marginea paginii printr-o pictogramă.

AVERTISMENT

Respectați cu strictețe metodele de lucru sau de exploatare, pentru a exclude o posibilă rănire gravă sau decesul persoanelor.

- Instrucțiunea de siguranță conține în titlul ei cuvântul-avertisment „AVERTISMENT” însoțit de un simbol de avertizare.
- Pe lângă aceasta, pericolul este ilustrat la marginea paginii printr-o pictogramă.

ATENȚIE

Respectați cu precizie metodele de lucru sau de exploatare pentru a exclude posibila accidentare ușoară a persoanelor.

- Instrucțiunea de siguranță conține în titlul ei cuvântul-avertisment „ATENȚIE” însoțit de un simbol de avertizare.
- Pericolul este ilustrat la marginea paginii printr-o pictogramă.



Caracteristici tehnice, pe care utilizatorul trebuie să le respecte pentru a preveni pagubele sau deteriorarea aparatului.

Instrucțiunile și enumerările care vi se dau treptat, în legătură cu ce aveți de făcut în anumite situații, vă vor atrage atenția vizual, de exemplu:

- Introduceți și blocați fișa cablului de curent de sudură în priza corespunzătoare.

2.2 Explicarea simbolurilor

| Simbol | Descriere | Simbol | Descriere |
|--------|--|--------|---|
| | Acordați atenție particularităților tehnice | | Acționare și eliberare (atingere/tastare) |
| | Oprirea aparatului | | Eliberare |
| | Pornirea aparatului | | Acționare și menținere în stare acționată |
| | incorect/nevalabil | | Comutare |
| | corect/valabil | | Rotire |
| | Intrare | | Valoare numerică/setabilă |
| | Navigare | | Martorul luminos se aprinde continuu în culoarea verde |
| | Ieșire | | Martorul luminos se aprinde intermitent în culoarea verde |
| | Reprezentare în funcție de timp (exemplu: 4s așteptare/confirmare) | | Martorul luminos se aprinde continuu în culoarea roșie |
| | Întrerupere în reprezentare meniului (există și alte posibilități de setare) | | Martorul luminos se aprinde intermitent în culoarea roșie |
| | Unealtă nenecesară/nu o utilizați | | |
| | Unealtă necesară/utilizați-o | | |

2.3 Reglementări privind siguranța

AVERTISMENT



Pericol de accidentare în cazul nerespectării instrucțiunilor de siguranță!

Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță vă poate pune viața în pericol!

- Citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță din acest manual!
- Respectați normele de prevenire a accidentelor și dispozițiile specifice țării!
- Îndemnați persoanele din zona de lucru să respecte aceste norme!



Pericol de vătămare corporală din cauza tensiunii electrice!

La atingere, tensiunile electrice pot duce la electrocutări și arsuri cu risc de pierdere a vieții. Chiar și la atingerea pieselor sub tensiuni electrice mici există pericol de moarte.

- Nu atingeți direct niciuna din piesele parcurse de curent electric, cum ar fi mufele pentru curentul de sudură, electrozii sârmă, bară sau din tungsten!
- Depuneți pistolul de sudură și suportul electrodului întotdeauna izolat!
- Purtați echipamentul individual de protecție complet (în funcție de aplicație)!
- Deschiderea aparatului este permisă exclusiv personalului de specialitate expert!
- Nu se permite utilizarea aparatului pentru dezghețarea țevilor!



Pericol în cazul interconectării mai multor surse de curent!

În cazul în care trebuie ca mai multe surse de curent să fie interconectate în paralel sau în serie, nu este permisă efectuarea acestei operații decât de către un specialist calificat, conform standardului IEC 60974-9, „Instalare și utilizare” și a normelor de prevenire a accidentelor BGV D1 (fost VBG 15), respectiv conform dispozițiilor naționale specifice!

Pentru lucrările de sudură cu arc electric, instalațiile pot fi autorizate numai după ce se efectuează o testare, pentru a exista siguranța că nu va fi depășită tensiunea permisă de mers în gol.

- Solicitați ca racordarea aparatului să fie efectuată numai de către un specialist calificat!
- La scoaterea din funcțiune a surselor de curent individuale, toate liniile de curent de rețea și de curent pentru sudură trebuie să fie separate de sistemul de sudură general. (Pericol din cauza tensiunilor inverse!)
- Nu conectați împreună aparate de sudură cu inversare de polaritate (seria PWS) sau aparate pentru sudura cu curent alternativ (AC) deoarece, printr-o simplă eroare de operare, tensiunile de sudură pot fi însumate în mod nepermis.



Pericol de vătămare corporală cauzat de iradiere sau încălzire excesivă!

Radiația emisă de arcul electric duce la vătămări ale pielii și ochilor.

Contactul cu piesele de sudat încinse și cu scânteile conduce la arsuri.

- Utilizați un scut de protecție la sudare, respectiv o cască de protecție la sudare (în funcție de aplicație)!
- Purtați un echipament de protecție uscat (de exemplu, scut de protecție la sudare, mănuși etc.) în conformitate cu prevederile în vigoare în țara de utilizare!
- Protejați persoanele neparticipante împotriva radiației și pericolului de orbire, cu ajutorul unei cortine de protecție la sudare sau a unui ecran de protecție la sudare corespunzător!

⚠️ AVERTISMENT**Pericol de accidentare din cauza îmbrăcăminte neadecvate!**

Radiațiile, căldura și tensiunea electrică sunt surse de pericol de inevitabile în timpul sudării în arc electric. Utilizatorul trebuie să fie echipat cu un echipament individual de protecție (EIP) complet. Echipamentul de protecție trebuie să prevină următoarele riscuri:

- Dispozitiv de protecție a respirației contra substanțelor și amestecurilor periculoase pentru sănătate (gaze de ardere și vapori) sau luarea unor măsuri adecvate (aspirație etc.).
- Cască de protecție pentru sudori, cu dispozitiv de protecție adecvat contra radiațiilor ionizante (radiații IR și UV) și contra căldurii.
- Îmbrăcăminte de protecție pentru sudori (încălțăminte, mănuși și echipament pentru protecția corpului) pentru mediu de lucru cu căldură ridicată, cu efecte similare unei temperaturi a aerului de 100 °C sau mai mult, resp. pentru protecție în timpul lucrului la componente aflate sub tensiune și contra electrocutării.
- Dispozitiv de protecție a auzului contra zgomotului excesiv.

**Pericol de explozie!**

Prin încălzire, materialele aparent inofensive aflate în containere închise pot cauza suprapresiune.

- Scoateți în afara zonei de lucru containerele cu lichide inflamabile sau explozive!
- Nu încălziți prin sudare sau tăiere lichide explozive, prafuri sau gaze!

**Pericol de incendiu!**

Temperaturile ridicate, scânteele, piesele incandescente și resturile fierbinți care apar în timpul operațiunii de sudură pot duce la formarea de flăcări.

- Asigurați-vă că nu există surse de foc în perimetrul de lucru!
- Nu purtați la dvs. obiecte ușor inflamabile, de exemplu chibrituri sau brichete.
- Asigurați-vă că există în perimetrul de lucru aparate adecvate pentru stingerea focului!
- Înainte de a începe operațiunea de sudură, îndepărtați resturile de material inflamabil ale pieselor.
- Continuați prelucrarea pieselor sudate numai după ce acestea s-au răcit. Evitați contactul cu materialul inflamabil!

ATENȚIE



Fum și gaze!

Fumul și gazele pot provoca dispnee și intoxicații! Pe lângă aceasta, vaporii de solvent (hidrocarburi clorurate) se pot transforma în fosgen toxic din cauza radiațiilor ultraviolete ale arcului electric!

- Asigurați circulația aerului proaspăt!
- Țineți la distanță vaporii de solvent de câmpul de radiații al arcului electric!
- Dacă este cazul, purtați mască de protecție!



Poluarea fonică!

Zgomotul peste 70 dBA poate cauza deteriorarea permanentă a auzului!

- Purtați echipament adecvat de protecție a auzului!
- Persoanele aflate în zona de lucru trebuie să poarte echipament adecvat de protecție a auzului!



Conform IEC 60974-10, aparatele de sudură sunt clasificate în două clase de compatibilitate electromagnetică (clasa CEM vă rugăm să o extrageți din Datele tehnice) > *consultați capitolul 8.3:*



Aparatele din **clasa A** nu sunt prevăzute pentru utilizarea în zone de locuit pentru care alimentarea cu energie electrică se realizează din rețeaua publică de alimentare de joasă tensiune.



La asigurarea compatibilității electromagnetice pentru aparatele din clasa A, în aceste secțiuni se pot produce dificultăți, atât din cauza interferențelor cu semnale parazite transmise pe rețea, cât și din cauza interferențelor radiate.

Aparatele din **clasa B** îndeplinesc cerințele CEM pentru zonele industriale și cele de locuit, inclusiv regiunile de locuințe cu conexiune la rețeaua publică de alimentare de joasă tensiune.

Instalarea și operarea

La operarea instalațiilor de sudură cu arc electric, în unele cazuri se pot produce interferențe electromagnetice, deși fiecare aparat de sudură respectă valorile limită de emisii conform standardului. Pentru interferențe care provin de la sudură este răspunzător utilizatorul.

Pentru **evaluarea** posibilelor probleme electromagnetice din mediul înconjurător, utilizatorul trebuie să aibă în vedere următoarele: (a se vedea și EN 60974-10 Anexa A)

- cablurile de rețea, de comandă, de semnal și cele de telecomunicații
- aparatele de radio și TV
- calculatoarele și alte echipamente de comandă
- echipamentele de siguranță
- sănătatea persoanelor din vecinătate, în special dacă acestea poartă stimulatoare cardiace sau aparate auditive
- echipamentele de etalonare și de măsurare
- rezistența la interferențe a altor echipamente din mediul înconjurător
- ora din zi la care trebuie executate lucrările de sudură

Recomandări pentru **reducerea interferențelor emise**

- Conexiunea la rețea, de ex. filtru de rețea suplimentar sau ecranarea prin intermediul unei țevi metalice
- Întreținerea dispozitivului de sudură cu arc electric
- Conductorii de sudură trebuie să fie pe cât de scurți posibil și apropiați între ei și să se desfășoare pe sol
- Egalizarea de potențial
- Legarea la pământ a piesei de sudat în cazurile în care nu este posibilă o legare la pământ directă a piesei de sudat, este recomandabil ca legătura să se realizeze prin intermediul unor condensatori.
- Ecranarea altor echipamente din mediul înconjurător sau a întregului echipament de sudură

⚠ ATENȚIE**Câmpuri electromagnetice!**

Sursa de curent poate duce la apariția unor câmpuri electrice sau electromagnetice, care pot afecta funcționarea aparatelor electronice, cum ar fi computere, mașini cu comandă numerică, linii de telecomunicații, conducte de rețea și de semnalizare și stimulatoare cardiace.



- A se respecta normele de întreținere > *consultați capitolul 6.3!*
- Desfaceți complet conductele de sudură!
- Protejați prin ecrane aparatele sau instalațiile sensibile la radiații!
- Poate fi afectată funcționarea stimulatoarelor cardiace (dacă este cazul, solicitați sfat medical).

**Obligațiile operatorului!**

Pentru utilizarea aparatului, trebuie să respectați normele și legile naționale în vigoare!

- Implementarea la nivel național a directivei cadru 89/391/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă, precum și directivele individuale aferente.
- În special directiva 89/655/CEE privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de lucru la locul de muncă.
- Normele fiecărei țări privind securitatea în muncă și prevenirea accidentelor.
- Instalarea și operarea aparatului conform IEC 60974-9.
- Instruirea utilizatorului la intervale de timp regulate cu privire la munca în condiții de siguranță.
- Verificarea periodică a aparatului conform IEC 60974-4.



Garanția oferită de producător se pierde în cazul în care apar deteriorări din cauza folosirii unor componente străine!

- **Utilizați numai componente și opțiuni (surse de curent, pistoleți de sudură, suporturi de electrozi, telecomenzi, piese de schimb și de uzură etc.) oferite în programul nostru de livrare!**
- **Introduceți și blocați accesoriile în mufa de conectare numai atunci când aparatul nu este conectat la sursa de curent!**

Cerințe pentru conectarea la rețeaua publică de alimentare

Aparatele cu putere mare pot influența calitatea rețelei prin curentul pe care îl consumă din rețeaua de alimentare. Pentru unele tipuri de aparate se pot aplica astfel limitări de conectare sau cerințe referitoare la impedanța maximă posibilă a cablului sau la capacitatea de alimentare minimă necesară la interfața pentru rețeaua publică (punctul de cuplare comun PCC), făcându-se referire și la datele tehnice ale aparatelor. În acest caz, este răspunderea operatorului sau a utilizatorului aparatului să se asigure că acesta poate fi conectat, dacă este cazul după consultarea cu operatorul rețelei de alimentare.

2.4 Transport și instalare**⚠ AVERTISMENT**

Pericol de accidentare în cazul manipulării necorespunzătoare a buteliilor de gaz protector!

Manipularea greșită și fixarea insuficientă a buteliilor de gaz protector pot duce la vătămări grave!

- Respectați indicațiile prevăzute de producător și regulamentul privind gazul comprimat!
- Este interzisă fixarea în zona supapei buteliei de gaz protector!
- Evitați încălzirea buteliei de gaz protector!

ATENȚIE



Pericol de accidente din cauza cablurilor de alimentare!

În timpul transportului, cablurile de alimentare nedecuplate (cabluri de alimentare de la rețea, cabluri de comandă etc.) pot cauza pericole, de exemplu răsturnarea aparatelor conectate și rănirea persoanelor!

- Decuplați cablurile de alimentare înainte de transportul!



Pericol de basculare!

În timpul funcționării sau al amplasării, aparatul se poate înclina sau deteriora și pot fi rănite persoane. Siguranța de basculare este prevăzută până la un unghi de 10° (conform IEC 60974-1).

- Amplasați sau transportați aparatul pe suprafețe plane, fixe!
- Asigurați componentele instalate prin mijloace adecvate!



Pericol de accidentare din cauza cablurilor amplasate necorespunzător!

Cablurile amplasate necorespunzător (cablurile de alimentare, cablurile de comandă, cablurile de sudură sau pachetele de furtunuri intermediare) pot fi surse de împiedicare.

- Amplasați cablurile de alimentare plat, pe sol (evitați formarea buclilor).
- Evitați amplasarea pe căile de deplasare și transport.



Pericol de vătămare corporală din cauza fluidului de răcire încălzit și al racordurilor la acesta!

Fluidul de răcire utilizat și punctele de racordare la acesta se pot încălzi puternic în timpul funcționării (versiunea răcită cu apă). La deschiderea circuitului de agent de răcire, agentul de răcire evacuat poate duce la opăriri.

- Deschideți circuitul de agent de răcire exclusiv cu sursa de curent deconectată, respectiv cu aparatul de răcire deconectat!
- Purtați echipament de protecție corespunzător (mănuși de protecție)!
- Închideți racordurile deschise ale conductelor flexibile cu dopuri adecvate.



Aparatele au fost concepute să funcționeze în poziție verticală!

Operarea în spații nepermise poate cauza deteriorarea aparatului.

- **Transportul și operarea exclusiv în poziție verticală!**



Realizarea unor racorduri incorecte poate duce la deteriorarea accesoriilor și a sursei de curent!

- **Introduceți și blocați componentele de accesorii în mufele de conectare corespunzătoare numai atunci când aparatul de sudură este oprit.**
- **Descrieri detaliate se regăsesc în manualul de utilizare a accesoriilor corespunzătoare!**
- **După pornirea sursei de curent, accesoriile sunt recunoscute automat.**



Capacele de protecție la praf protejează mufele de conectare și, implicit aparatul, de impurități și deteriorare.

- **Dacă la conectare nu se adaugă niciun accesoriu, se va pune capacul de protecție la praf.**
- **În cazul în care capacul de protecție este defect sau a fost pierdut, acesta trebuie înlocuit!**

3 Utilizare în mod corespunzător

⚠️ AVERTISMENT



Pericole din cauza utilizării necorespunzătoare!

Aparatul a fost fabricat în conformitate cu tehnologiile actuale și cu prevederile, respectiv normele în vigoare pentru utilizarea industrială și profesională. Este destinat numai procedeele de sudură specificate pe plăcuța cu caracteristici. Dacă aparatul nu este utilizat în scopul prevăzut, pot apărea pericole pentru om, animale sau bunuri materiale. **Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru daunele care decurg din aceasta!**

- Aparatul trebuie utilizat exclusiv în scopul prevăzut, de către personalul competent și instruit!
- Nu modificați și nu reconstruiți aparatul în mod necorespunzător!

3.1 Domeniu de utilizare

Aparat de sudură cu procese multiple, pentru sudura cu manuală cu electrod, pentru următoarele proceduri de sudură:

| Seria de aparate | Procedură principală de sudură MIG/MAG | | | | | | | | | | Procedură auxiliară | | | |
|-------------------|--|-------------|------------|------------|-------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|------------------|
| | Arc electric standard | | | | | Arc electric cu impulsuri | | | | | Sudură TIG (Liftarc) | Sudură manuală cu electrod | Crățuire | Positionweld |
| | MIG/MAG XQ | forceArc XQ | rootArc XQ | coldArc XQ | wiredArc XQ | MIG/MAG puls XQ | forceArc puls XQ | rootArc puls XQ | coldArc puls XQ | acArc puls XQ | | | | |
| Titan XQ AC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Titan XQ / XQ C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phoenix XQ / XQ C | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ ^[1] |
| Taurus XQ / XQ C | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |

^[1] Sarcină de sudură cu aluminiu

3.2 Documente de referință

3.2.1 Garanție

Informații suplimentare puteți găsi în broșura atașată "Warranty registration", precum și din informațiile noastre privind garanția, întreținerea și verificarea, la adresa www.ewm-group.com!

3.2.2 Declarație de conformitate



În ceea ce privește concepția și modul de construcție, acest produs corespunde directivelor UE menționate în declarație. Produsului îi este anexată o declarație de conformitate specifică, în original.

Producătorul recomandă efectuarea verificării tehnice de siguranță conform standardelor și directivelor naționale și internaționale, la fiecare 12 luni.

3.2.3 Sudură în zone cu risc electric ridicat



Sursele de curent de sudare cu acest marcaj se pot utiliza pentru sudura în medii cu pericole mari de natură electrică (de exemplu, cazane). Pentru aceasta trebuie respectate prevederile naționale și internaționale corespunzătoare. Se interzice amplasarea sursei de curent de sudare în zona periculoasă!

3.2.4 Documente de service (Piese de schimb și scheme de conexiuni)

⚠️ AVERTISMENT



Sunt excluse reparațiile și modificările necorespunzătoare!
Pentru a fi evitate accidentele și deteriorarea aparatului, acesta poate fi reparat sau modificat numai de către personal competent și calificat!
Garanția se pierde dacă se intervine neautorizat asupra aparatului!

- În caz de reparații, apălați la persoane competente (personal de service specializat)!

Schemele de conexiuni sunt furnizate în original, odată cu aparatul.
 Piesele de schimb pot fi obținute de la dealerii autorizați.

3.2.5 Calibrare / validare

Produsului îi este anexat un certificat, în original. Producătorul recomandă calibrarea/validarea într-un interval de 12 luni.

3.2.6 Parte a documentației complete

Acest document face parte din documentația integrală și este valabil numai împreună cu-toate documentele aferente! Citiți și urmați instrucțiunile de operare ale tuturor componentelor sistemului, în special instrucțiunile de siguranță!

Figura prezintă un exemplu general de sistem de sudură.

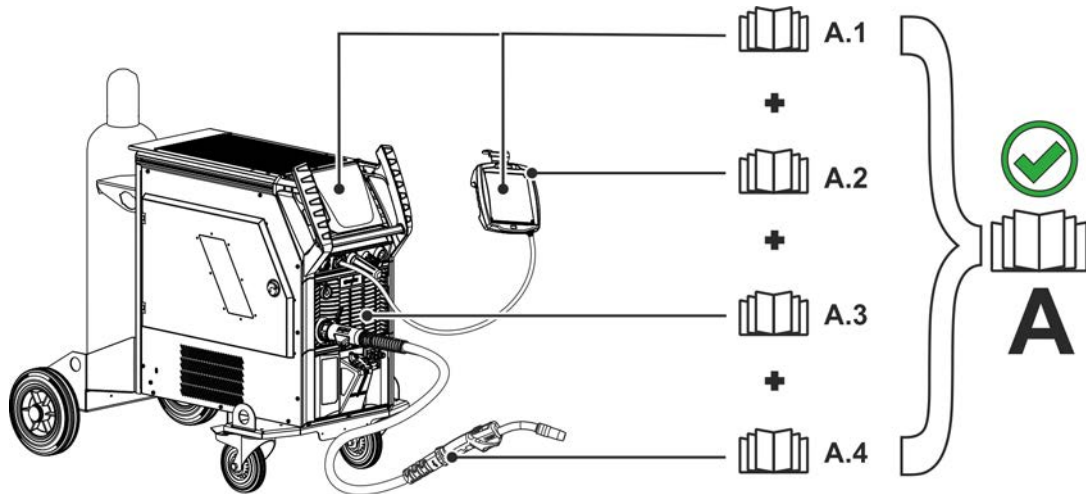


Figura 3-1

| Poz. | Documentație |
|------|---------------------------|
| A.1 | Unitate de comandă |
| A.2 | Telecomandă |
| A.3 | Sursă de curent de sudare |
| A.4 | Pistolet de sudură |
| A | Documentația integrală |

4 Descrierea aparatului – Privire de ansamblu

4.1 Configurarea utilajului

În tabelul de mai jos sunt reprezentate diversele variante de construcție (niveluri de configurație) din seria de aparate XQ:

| Tip | | | Figura | Caracteristici de transport | | | | Răcirea pistolului de sudură | |
|-----|----|---|--------|--|---|--|--|------------------------------|-----------------------|
| | | | | Set de roți, ecartament mici, fără suport pentru butelie | Pardoseală din paleți, fără suport pentru butelie | Set de roți, suport pentru o singură butelie | Set de roți, suport dublu pentru butelii | Gaz | Apă (agent de răcire) |
| F06 | R1 | G | | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| F06 | R1 | W | | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| F06 | R2 | G | | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| F06 | R2 | W | | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| F06 | RS | G | | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| F06 | RS | W | | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| F06 | P | G | | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| F06 | P | W | | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |

Figura 4-1

4.2 Vedere frontală / vedere laterală din dreapta

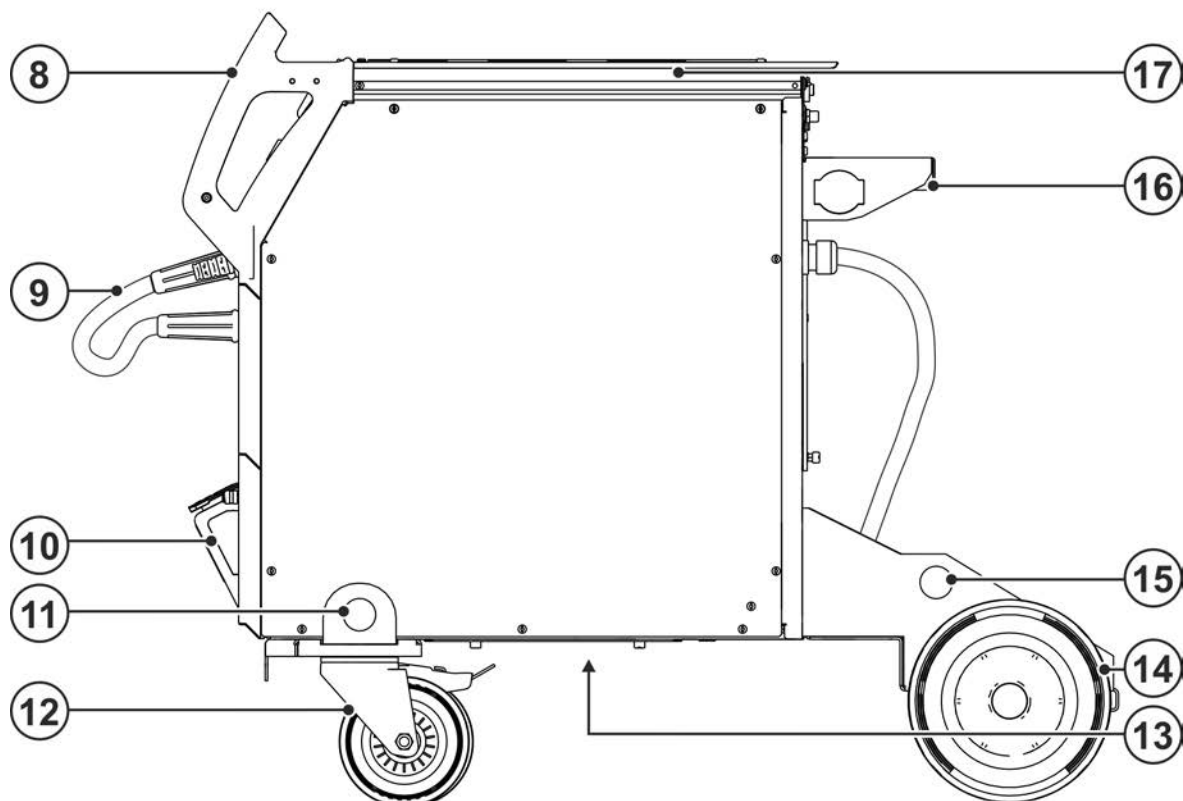
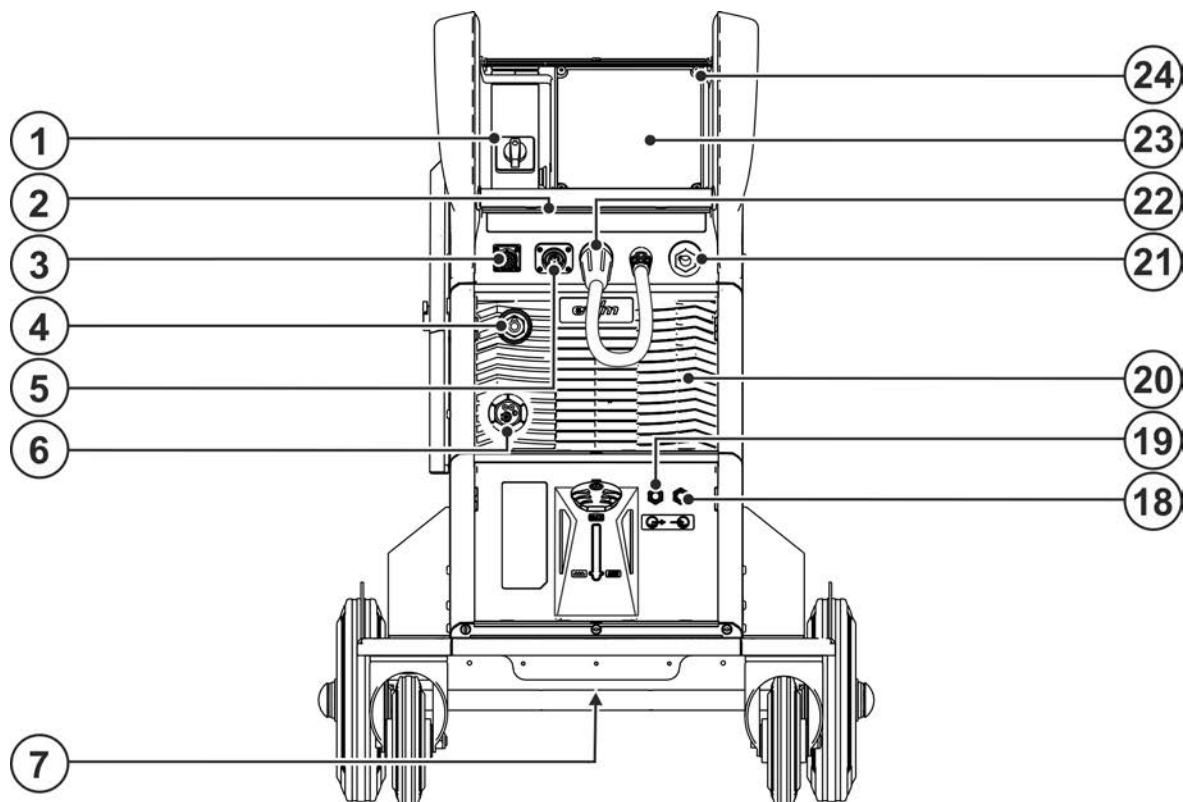









Figura 4-2

| Capitol | Simbol | Descriere |
|---------|---|---|
| 1 | | Întreprătorul principal Pornirea sau oprirea dispozitivului. |
| 2 | | Bara de stare cu LED - afișarea stării de funcționare Starea de funcționare este afișată de un fotoconductor > <i>consultați capitolul 5.1.11.1.</i> |
| 3 |  | Mufă de conectare cu 19 poli (analog) Pentru conectarea componentelor anologice de accesorii (telecomandă, conductă de comandă pistol de sudură, etc.) |
| 4 |  | Mufa de parcare, ștecărul de selectare a polarității Suportul ștecărului de selectare a polarității la sudură manuală cu electrod sau transport. |
| 5 |  | Mufă de conectare cu 7 poli (digitală) Pentru conectarea componentelor de accesorii digitale |
| 6 | | Schweißbrenneranschluss (Eurozentralanschluss) Schweißstrom, Schutzgas und Brenntaster integriert. |
| 7 | | Bușon de golire a agentului de răcire > consultați capitolul 6.3.2 |
| 8 | | Mâner de transport |
| 9 | | Ștecăr de selectare a polarității, cablu de curent de sudură > consultați capitolul 5.1.13 |
| 10 | | Rezervor agent de răcire > consultați capitolul 5.1.6 |
| 11 | | Ureche de ridicare > consultați capitolul 5.1.1 |
| 12 | | Rola de transport Aparatul poate fi asigurat contra rostogolirii pe o rolă de transport, folosind un element de blocare acționat cu piciorul. |
| 13 | | Orificiu de intrare pentru aerul de răcire (răcirea pistolului de sudură) Posibilitate de echipare opțională cu filtru de impurități |
| 14 | | Role transportoare, role fixe |
| 15 | | Ureche de ridicare > consultați capitolul 5.1.1 |
| 16 | | Suportul buteliei de gaz |
| 17 | | Profil din aluminiu presat și filat flexFit Posibilitate individuală de fixare pentru accesorii și opțiuni |
| 18 |  | Cuplaj cu închidere rapidă, roșu Returul agentului de răcire de la pistolul de sudură |
| 19 |  | Cuplaj cu închidere rapidă, albastru Turul agentului de răcire către pistolul de sudură |
| 20 | | leșire aer de răcire |
| 21 |  | Mufă, curent de sudură „-“ Conexiunea accesoriilor depinde de proces. Respectați descrierea conexiunii pentru respectivul proces de sudură > <i>consultați capitolul 5.</i> |
| 22 |  | Mufă, curent de sudură „+“ Conexiunea accesoriilor depinde de proces. Respectați descrierea conexiunii pentru respectivul proces de sudură > <i>consultați capitolul 5.</i> |
| 23 | | Unitatea de comandă a aparatelor (vezi instrucțiunile de operare corespunzătoare "Unitate de comandă") |
| 24 | | Capac de protecție > consultați capitolul 5.1.12 |

4.3 Vedere posterioară / vedere laterală din stânga

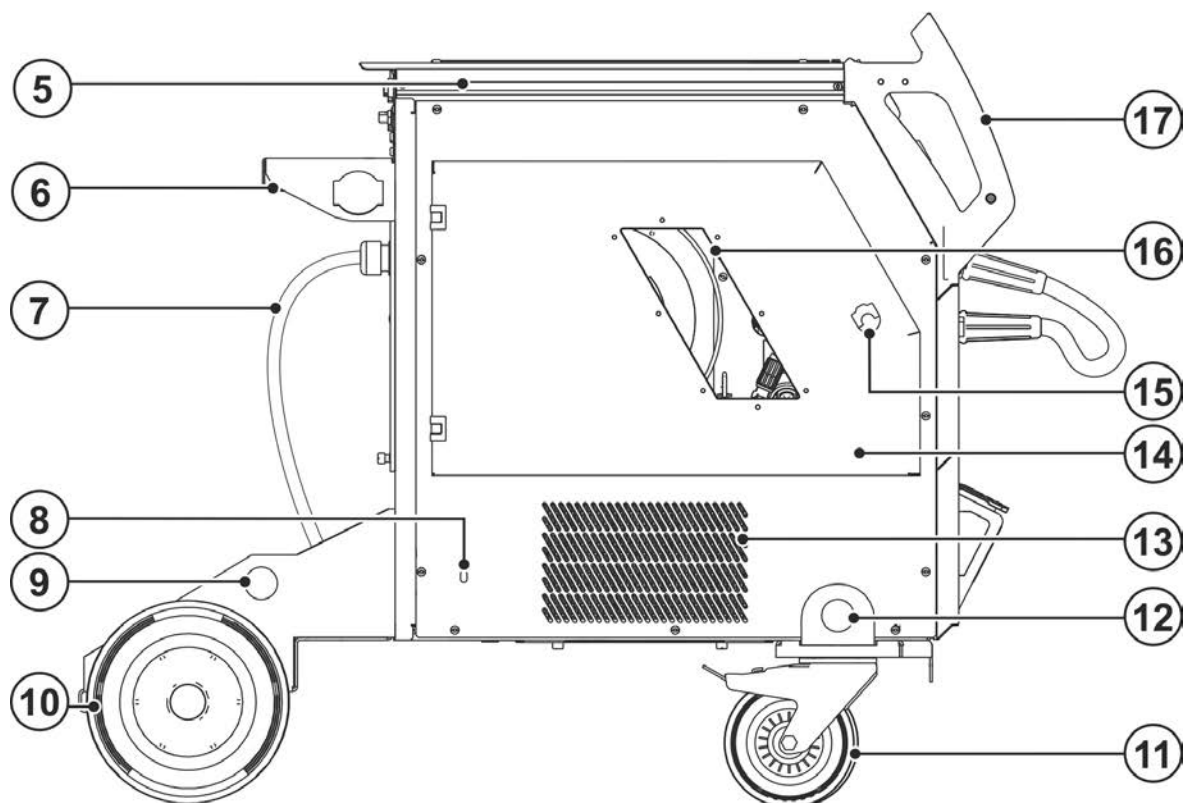
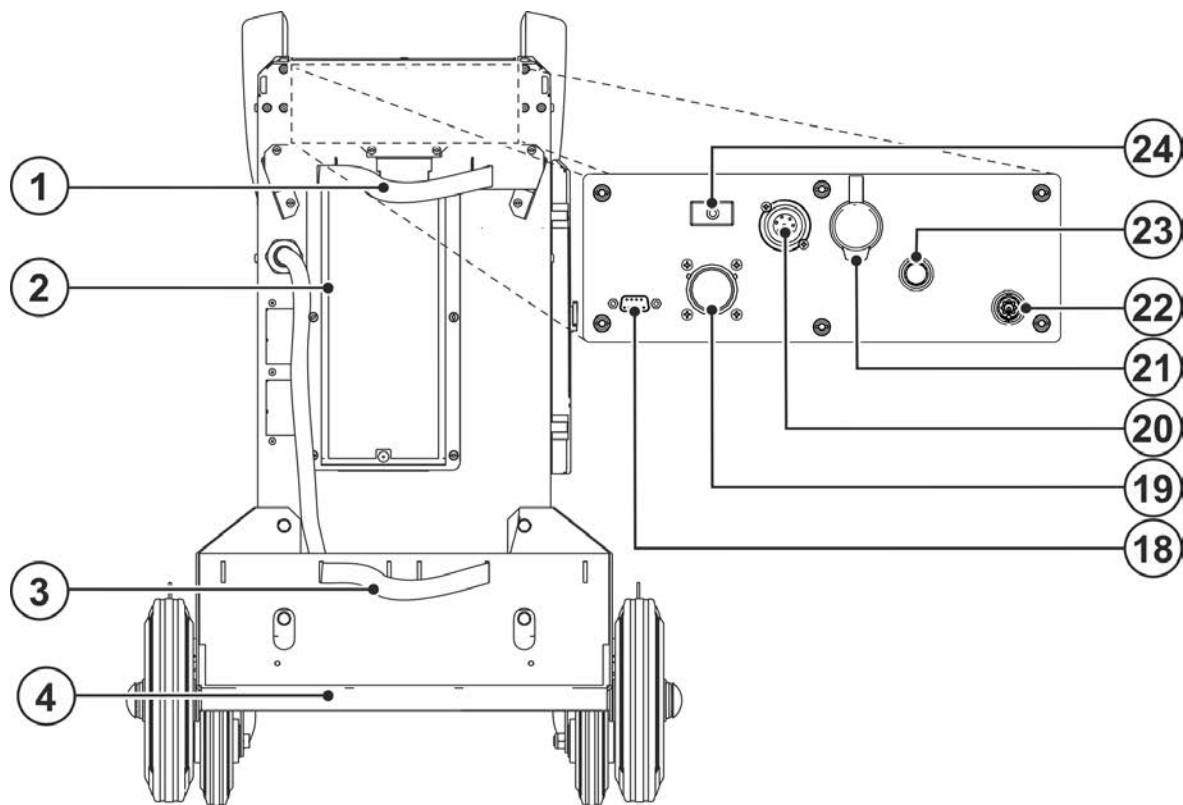










Figura 4-3

| Capitol | Simbol | Descriere |
|---------|---|--|
| 1 | | Elemente de siguranță pentru butelia de gaz protector (chingă / lanț) |
| 2 | | Orificiu de intrare pentru aerul de răcire Filtru de impurități opțional > <i>consultați capitolul 6.3.1</i> |
| 3 | | Elemente de siguranță pentru butelia de gaz protector (chingă / lanț) |
| 4 | | Suport butelie gaz protector |
| 5 | | Profil din aluminiu presat și filat flexFit Posibilitate individuală de fixare pentru accesorii și opțiuni |
| 6 | | Suportul buteliei de gaz |
| 7 |  | Cablu de alimentare de la rețea > consultați capitolul 5.1.10 |
| 8 | | Orificiu de service pentru pompa de agent de răcire > consultați capitolul 7.5 |
| 9 | | Ureche de ridicare > consultați capitolul 5.1.1 |
| 10 | | Role transportoare, role fixe |
| 11 | | Role transportoare, role conducătoare |
| 12 | | Ureche de ridicare > consultați capitolul 5.1.1 |
| 13 | | Orificiu de ieșire pentru aerul de răcire (răcirea pistolului de sudură) |
| 14 | | Capac de protecție Capac pentru angrenajul avansului sârmei și alte elemente de operare. Pe partea interioară găsiți, în funcție de seria aparatului, alte indicatoare adezive cu informații despre componentele supuse uzurii și listele cu JOB-uri. |
| 15 | | Închizătoare rotativă Sistemul de blocare al capacului de protecție, angrenajul de alimentare cu sârmă |
| 16 | | Fereastră de inspecție a bobinei de sârmă Control rezervă sârmă |
| 17 | | Mâner de transport |
| 18 |  | Mufă de conectare (9 pini) - D-Sub Interfața-PC > <i>consultați capitolul 5.8</i> |
| 19 |  | Interfață pentru sudură automată cu 19 pini (analogică) Opțional > <i>consultați capitolul 5.7.1</i> |
| 20 |  | Mufă de conectare cu 7 poli (digitală) Pentru conectarea componentelor de accesorii digitale |
| 21 |  | Mufă de conectare - RJ45 - opțiune Conexiunea la rețea > <i>consultați capitolul 5.10</i> |
| 22 |  | Mufă de conectare scanner manual Identificare componentă Xnet - opțional - > <i>consultați capitolul 5.9</i> |
| 23 |  | Filet de racord - G1/4" Racord pentru gaz de protecție (intrare) |
| 24 |  | Tastă, Automat de siguranță Asigurare tensiune de alimentare motor avans sârmă (Resetați automatul activat) |

4.4 Vedere interioară

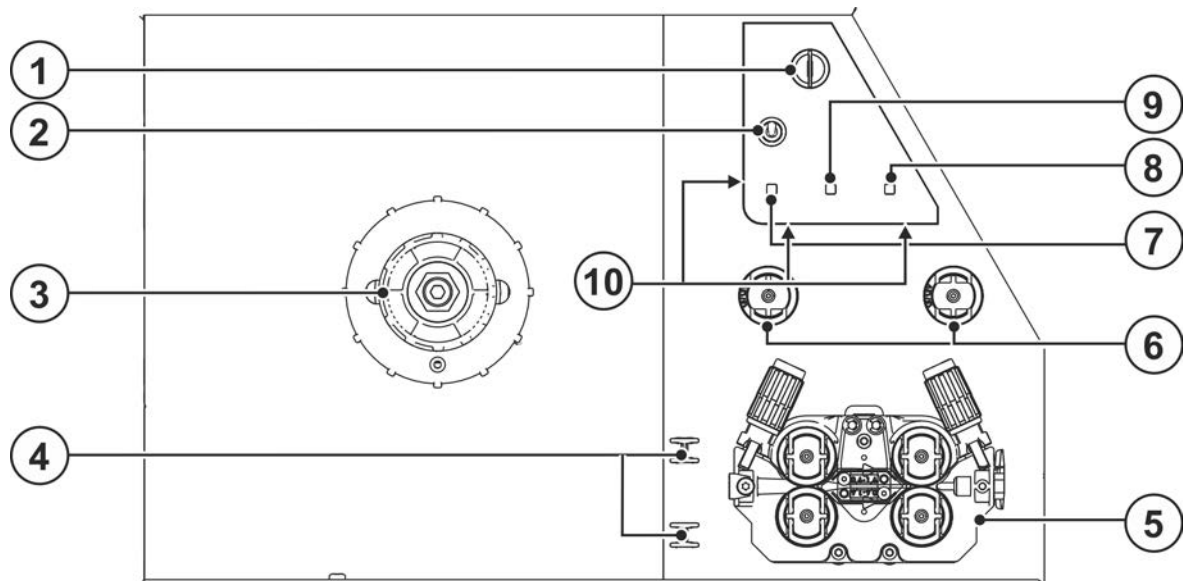


Figura 4-4

| Capitol | Simbol | Descriere |
|---------|--------|---|
| 1 | | Comutator pentru protecția contra utilizării neautorizate > consultați capitolul 5.6 ----- modificări posibile ----- modificări imposibile |
| 2 | | Comutator funcție pistol de sudură (este necesar pistol de sudură special) Programmer --- Comutarea între programe sau JOB-uri Up / Down --- Reglare continuă a randamentului de sudură. |
| 3 | | Dispozitiv de prindere a bobinei de sârmă |
| 4 | | Suport pentru tubul de ghidaj sau capilar (accesoriu) |
| 5 | | Unitate de ghidare sârmă |
| 6 | | Suport pentru rolele de sârmă (accesoriu) |
| 7 | | Buton de acționare extragerea sârmei din ghidaj Spannungs- und gasfreies Ausfädeln der Drahtelektrode |
| 8 | | Buton de introducere a sârmei Introducerea electrodului de sârmă, fără tensiune și fără gaz > consultați capitolul 5.2.4.3. |
| 9 | | Buton de acționare test gaz / clătire set de furtunuri > consultați capitolul 5.1.9 |
| 10 | | Iluminatul, spațiu interior Iluminatul este deconectat în modul de economisire a energiei și la sudura E-, manuală și WIG-. |

5 Design și funcționare

AVERTISMENT



Pericol de vătămare corporală din cauza tensiunii electrice!

Atingerea componentelor parcurse de curent, de exemplu, a conexiunilor electrice poate duce la pierderea vieții!

- Respectați instrucțiunile de siguranță de pe primele pagini ale instrucțiunilor de operare!
- Punerea în funcțiune trebuie efectuată exclusiv de persoane, care dispun de cunoștințe corespunzătoare de utilizare a surselor de curent!
- Conectați cablurile de conexiune sau de alimentare cu aparatul oprit!

Citiți și respectați instrucțiunile cuprinse în documentațiile tuturor componentelor sistemului, respectiv ale accesoriilor!

5.1 Transport și instalare

5.1.1 Macarale

AVERTISMENT



Pericol de accidentare la macarale!

Persoanele se pot accidenta grav din cauza aparatelor sau a componentelor căzute!

- Se interzice transportarea simultană cu macaraua a mai multor componente ale sistemului, ca de exemplu sursa de curent, aparatul de avans pentru sârmă sau dispozitivul de răcire, fără componente corespunzătoare ale macaralei. Fiecare componentă a sistemului trebuie transportată separat cu macaraua!
- Îndepărtați toate cablurile de alimentare și componentele accesoriilor înainte de transportul cu macaraua (de ex. pachetul de furtunuri, bobina de sârmă, butelia cu gaz de protecție, trusa de scule, aparatul de avans pentru sârmă, telecomanda, etc.)!
- Închideți și blocați corespunzător capacele carcasei, respectiv capacele de protecție înainte de transportul cu macaraua!
- Utilizați o poziție corespunzătoare, un număr suficient și mijloace de ridicare a sarcinilor cu dimensiuni suficiente! Respectați principiul de funcționare a macaralei > *consultați capitolul 5.1.2!*
- Aparatele cu urechi pentru agățarea cârligelor de macara: transportați întotdeauna cu macaraua folosind toate urechile!
- Aparatele cu pardoseală din paleți (picioare): introduceți curelele prin deschiderile picioarelor (nu este suficient să agățați cârligul mijlocului de ridicare a sarcinii prin deschidere).
- La utilizarea scheletului de macara, echipat ulterior opțional, etc.: utilizați întotdeauna cel puțin două puncte de ridicare a sarcinii, cu distanță cât mai mare posibilă între ele - aveți în vedere descrierea opțiunilor.
- Evitați mișcarea înapoi!
- Asigurați distribuția egală a sarcinii! Utilizați exclusiv lanțuri de inele sau dispozitive de suspendare a cablurilor cu aceeași lungime!
- Evitați zona de pericol de sub dispozitiv!
- Respectați prevederile privind siguranța muncii și protecția contra accidentelor din țara respectivă!

5.1.2 Principiul de funcționare a macaralei

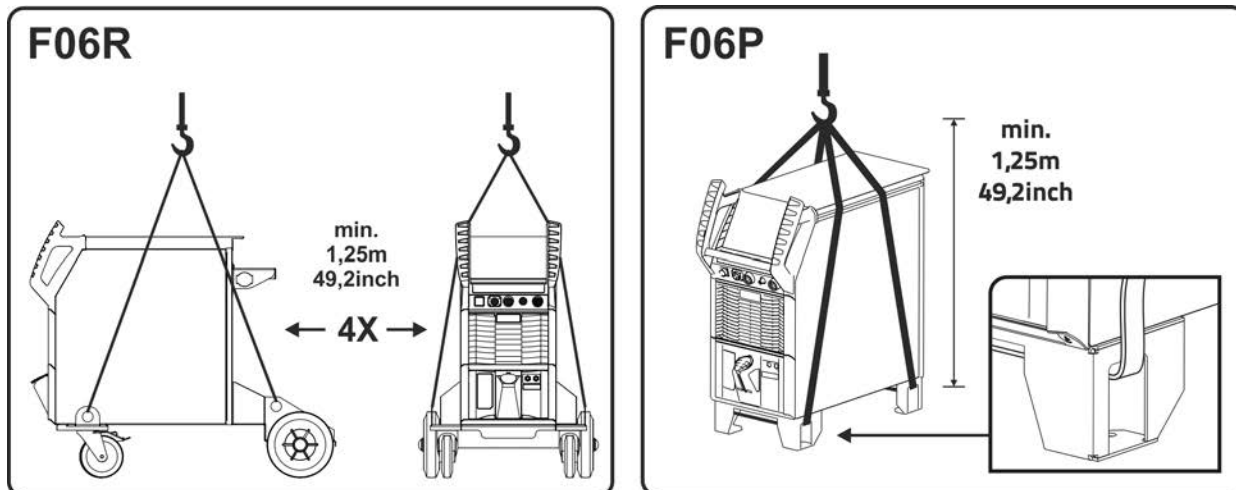


Figura 5-1

5.1.3 Condițiile mediului înconjurător



Aparatul va fi amplasat și pus în funcțiune numai pe o suprafață adecvată, rezistentă și plană (în aer liber conform IP 23)!

- Asigurați amplasarea pe un teren aderent, plan și iluminat a locului de muncă.
- Este obligatorie exploatarea în condiții de siguranță a aparatului în orice moment.



Deteriorări ale aparatelor cauzate de impurități!

Cantitățile neobișnuit de mari de praf, acizi, gaze sau substanțe corosive pot deteriora aparatul (respectați intervalele de întreținere > consultați capitolul 6.3).

- Preveniți formarea unor cantități mari de fum, aburi, ulei pulverizat, pulberi rezultate la șlefuire și aerul ambiant coroziv!

5.1.3.1 În funcțiune

Domeniul de temperaturi ale aerului ambiant:

- de la -25 °C până la +40 °C (de la -13 F până la 104 °F) ^[1]

umiditatea relativă a aerului:

- până la 50 %, la 40 °C (104 °F)
- până la 90 %, la 20 °C (68 °F)

5.1.3.2 Transport și depozitare

Depozitarea în spații închise, domeniul de temperaturi ale aerului ambiant:

- de la -30 °C până la +70 °C (de la -22 °F până la 158 °F) ^[1]

Umiditatea relativă a aerului

- până la 90 %, la 20 °C (68 °F)

^[1] Temperatură ambientală dependentă de agentul de răcire! Respectați domeniul de temperaturi ale agentului de răcire a pistolului!

5.1.4 Răcirea aparatului



Aerisirea insuficientă duce la scăderea eficienței și la deteriorarea aparatului.

- Respectați condițiile de mediu!
- Nu astupați orificiul de intrare și ieșire pentru aerul de răcire!
- Respectați distanța minimă de 0,5 m de la obstacole!

5.1.5 Conductorul de masă, generalități

⚠ ATENȚIE



Pericol de arsuri prin conectarea incorectă a curentului de sudură!

Ca urmare a unor mufe tată pentru conexiunea la curentul de sudură care nu sunt blocate (conexiunile aparatului) sau a unor impurități pe conectorul piesei de sudat (vopsea, coroziune), aceste puncte de conectare și cablurile se pot încălzi și pot provoca arsuri la atingere!

- Verificați zilnic conexiunile curentului de sudură și blocați-le, dacă este cazul, prin rotire spre dreapta.
- Curățați temeinic conectorul piesei de sudat și fixați-l sigur! Nu folosiți componentele piesei de sudat pe post de conductor de întoarcere a curentului de sudură!

5.1.6 Răcire pistol de sudură



Daune materiale datorate utilizării unui agent de răcire neadecvat!

Utilizarea unui agent de răcire neadecvat, a unui mix de agent de răcire decantat sau amestecat cu alte lichide ori utilizarea în condiții de temperatură nepotrivită duce la daune materiale sau la pierderea garanției producătorului!

- **Funcționarea fără agent de răcire nu este permisă (rularea pe uscat duce la defectarea pompei agentului de răcire)!**
- **Utilizați agenții de răcire descriși în acest manual de utilizare numai pentru condițiile ambientale (interval de temperatură) corespunzătoare > consultați capitolul 5.1.6.2.**
- **Nu amestecați agenți de răcire diferiți (inclusiv cei descriși în acest manual de utilizare).**
- **La schimbarea agentului de răcire, acesta trebuie înlocuit în completitudine, iar sistemul de răcire trebuie spălat.**

Eliminarea agentului de răcire trebuie să se efectueze conform prevederilor și cu respectarea fișelor de date de siguranță corespunzătoare.

5.1.6.1 Caracteristici funcționale

Sistemul de răcire a acestei serii de aparate este executat pentru optimizarea stărilor de funcționare și pentru protecția contra daunelor aparatului, prin monitorizarea temperaturii și a debitului. Pentru monitorizarea și reglarea sistemului de răcire, în aparat sunt memorate limite > consultați capitolul 8.2 pentru avertizări și erori (pot fi setate în funcție de sistemul de comandă). În cazul unui sistem de răcire defectat sau supraîncărcat, va apărea un mesaj de eroare și procesul de sudură se va finaliza controlat.

5.1.6.2 Răcire pistol permisă

| Agent de răcire | Zonă de temperatură |
|-------------------|--|
| blueCool -10 | -10 °C ... +40 °C (14 °F ... +104 °F) |
| KF 23E (Standard) | -10 °C ... +40 °C (14 °F ... +104 °F) |
| KF 37E | -20 °C ... +30 °C (-4 °F ... +86 °F) |
| blueCool -30 | -30 °C ... +40 °C (-22 °F ... +104 °F) |

5.1.6.3 Lungimea maximă a pachetului de furtunuri

Toate informațiile se referă la lungimea totală a setului de furtunuri din întregul sistem de sudură și reprezintă configurații exemplare (din componente ale portofoliului EWM cu lungimi standard). Se va avea în vedere o amplasare dreaptă, fără colțuri, cu respectarea înălțimii maxime de pompare.

Pompă: Pmax = 3,5 bari (0,35 MPa)

| Sursă de curent de sudare | Set de furtunuri | Utilaj DV | miniDrive | Pistolet | max. |
|---------------------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------|
| Compact | ✗ | ✗ | ✓ (25 m / 82 ft.) | ✓ (5 m / 16 ft.) | 30 m 98 ft. |
| | ✓ (20 m / 65 ft.) | ✓ | ✗ | ✓✓ (5 m / 16 ft.) | |
| Decompact | ✓ (25 m / 82 ft.) | ✓ | ✗ | ✓ (5 m / 16 ft.) | |
| | ✓ (15 m / 49 ft.) | ✓ | ✓ (10 m / 32 ft.) | ✓ (5 m / 16 ft.) | |

5.1.6.4 Completare cu agent de răcire

După pornirea aparatului, pompa de agent de răcire funcționează maximum 2 minute (umpleți pachetul de furtunuri). În cazul în care aparatul nu recunoaște un debit suficient de agent de răcire, pompa de agent de răcire se oprește (protecție contra daunelor la mersul pe uscat). Concomitent eroarea agentului de răcire este semnalizată pe afișajul cu datele de sudură. În cazul unui debit suficient, pompa de agent de răcire se oprește deja înaintea expirării timpului de 2 min. (pregătire de funcționare).

În cazul în care nivelul de umplere al rezervorului cu agent de răcire scade sub limita inferioară admisă, se impune aerisirea circuitului de agent de răcire. Într-o asemenea situație aparatul de sudură va deconecta pompa agentului de răcire și va semnaliza eroarea apărută, > consultați capitolul 7.4.

Aparatul se livrează din fabrică cu un nivel minim de agent de răcire.



Nivelul agentului de răcire nu are voie să scadă sub marcajul "MIN"!

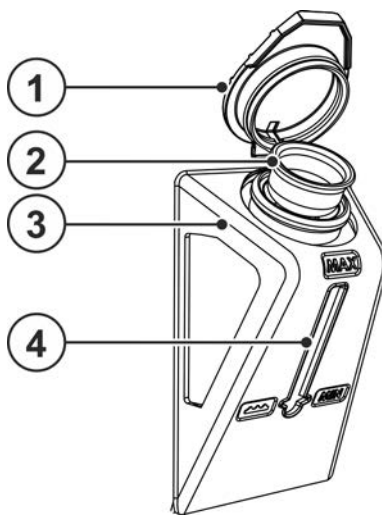


Figura 5-2

| Capitol | Simbol | Descriere |
|---------|--------|---|
| 1 | | Capac rezervor agent de răcire |
| 2 | | Sită agent de răcire |
| 3 | | Rezervor agent de răcire > consultați capitolul 5.1.6 |
| 4 | | Afișajul nivelului de umplere MIN ----- nivel minim de agent de răcire MAX ----- nivel maxim de agent de răcire |

- Scoateți capacul de închidere a rezervorului cu agent de răcire.
- Verificați dacă inserția filtrului este murdară, curățați-o dacă este cazul și montați-o din nou în poziție.
- Completați cu agent de răcire până la marcajul „MAX” al indicatorului nivelului de umplere și montați din nou capacul de închidere.
- Porniți sursa de curent de la comutatorul principal.

5.1.7 Indicații pentru pozarea cablurilor de curent de sudură

- Cablurile pentru curent de sudură pozate necorespunzător pot conduce la deranjamente (pâlpâire) ale arcului electric!
- Pozați cablul de masă și pachetul de furtunuri cât mai apropiate și cât mai paralele.
- Desfășurați complet cablurile pentru curent de sudură și dacă este cazul pachetele de furtunuri ale pistolului de sudură sau furtunuri intermediare.
- Desfășurați complet cablurile pentru curent de sudură și dacă este cazul pachetele de furtunuri ale pistolului de sudură sau furtunuri intermediare.
- În principiu, lungimea cablurilor nu trebuie să fie mai mare decât este necesar. Pentru rezultate de sudură optime, max. 30 m. (cablul de masă + pachetul cu furtunuri intermediare + cablul pistolului).

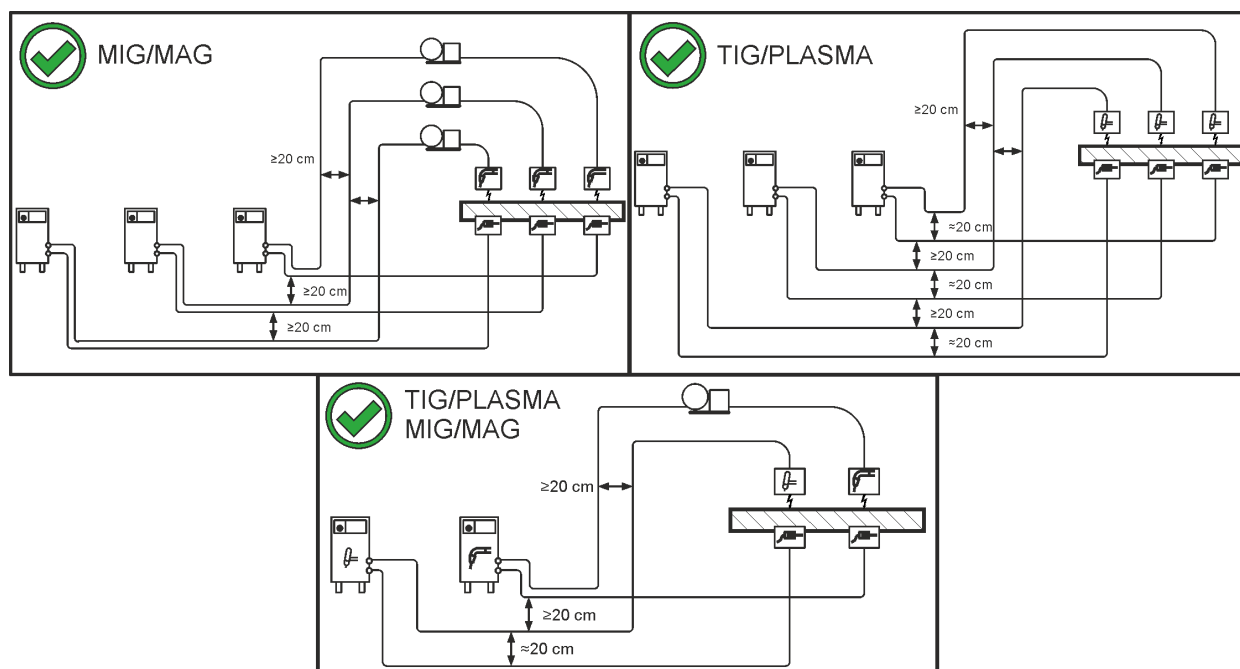


Figura 5-3

- Pentru fiecare aparat de sudură, utilizați un cablu de masă propriu pentru piesa de sudat!

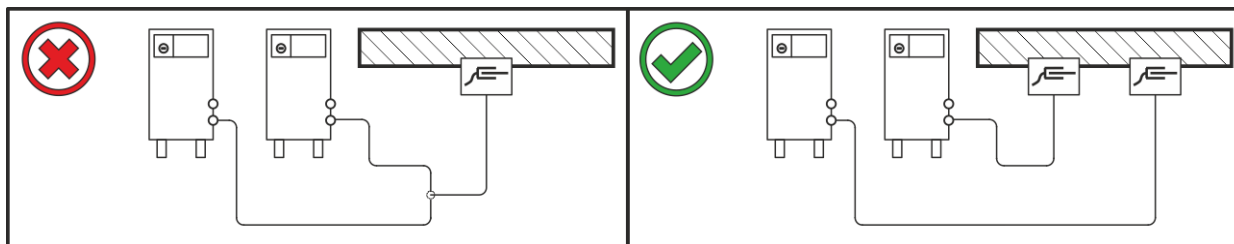


Figura 5-4

- Desfășurați complet cablurile pentru curent de sudură și dacă este cazul pachetele de furtunuri ale pistolului de sudură sau furtunuri intermediare.
- În principiu, lungimea cablurilor nu trebuie să fie mai mare decât este necesar.

Desfășurați complet cablurile pentru curent de sudură și dacă este cazul pachetele de furtunuri ale pistolului de sudură sau furtunuri intermediare.

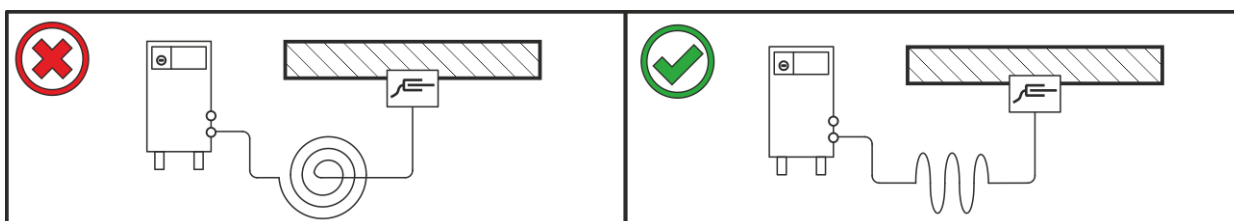


Figura 5-5

5.1.8 Curenți de sudură vagabonzi

⚠ AVERTISMENT**Pericol de accidentare din cauza curenților de sudură vagabonzi!****Ca urmare a curenților de sudură vagabonzi pot fi distruși conductori de protecție, pot fi avariate aparate și echipamente electrice, supraîncălzite unele componente și, drept consecință, pot fi provocate incendii.**

- Controlați regulat buna fixare și conectarea perfectă a tuturor racordurilor pentru curentul de sudură.
- Toate componentele conductive electrice ale sursei de curent, cum ar fi carcasa, căruciorul de deplasare, suporturile de macara, trebuie instalate, fixate sau suspendate izolate electric!
- Fără izolație, nu așezați pe sursa de curent, căruciorul de deplasare, suporturile de macara niciun fel de alte echipamente, cum ar fi mașini de găurit, polizoare unghiulare etc.!
- Pistoletul de sudură și suportul electrodului trebuie depozitate întotdeauna izolate electric atunci când nu sunt utilizate!

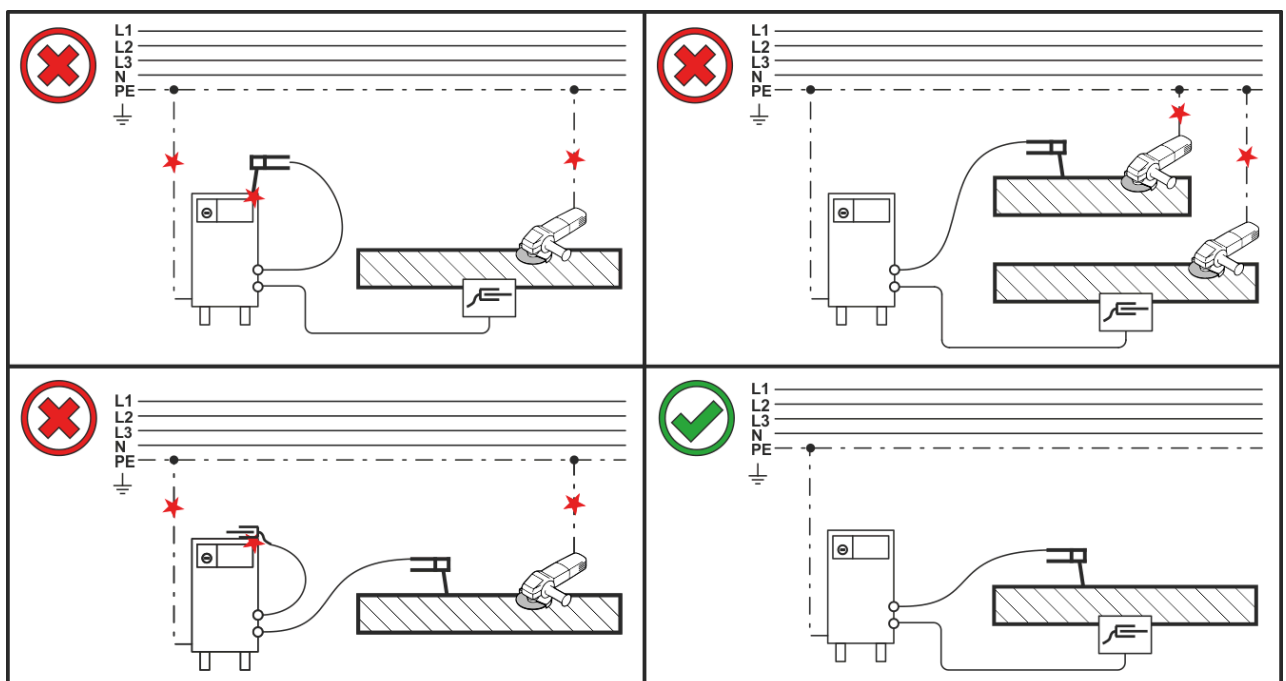


Figura 5-6

5.1.9 Alimentare cu gaz de protecție (Tub de gaz protector pentru aparate de sudare)

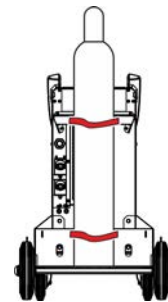
⚠️ AVERTISMENT



Pericol de rănire din cauza manevrării incorecte a buteliilor de gaz protector!

Fixarea necorespunzătoare sau insuficientă a buteliilor de gaz protector poate duce la accidentarea gravă!

- Urmați indicațiile producătorului de gaz și pe cele din ordonanța privind gazul sub presiune!
- Ridicați butelia cu gaz de protecție pe suportul acesteia și fixați-o cu ambele curele de siguranță disponibile pe dispozitivul în serie! Curelele trebuie să stea foarte apropiate.
- Supapa buteliei cu gaz de protecție nu trebuie fixată!
- Evitați încălzirea buteliei cu gaz de protecție!



Alimentarea neîntreruptă cu gaz protector de la butelia cu gaz protector până la pistolul de sudură este o condiție esențială pentru obținerea de rezultate de sudură optime. În plus, o conductă de alimentare cu gaz protector înfundată poate duce la deteriorarea pistolului de sudură!

- În cazul în care racordul de gaz protector nu este folosit, puneți din nou capacul de protecție de culoare galbenă!
- Toate legăturile cu gaz protector trebuie să se realizeze etanș!

5.1.9.1 Conexiune reductor de presiune

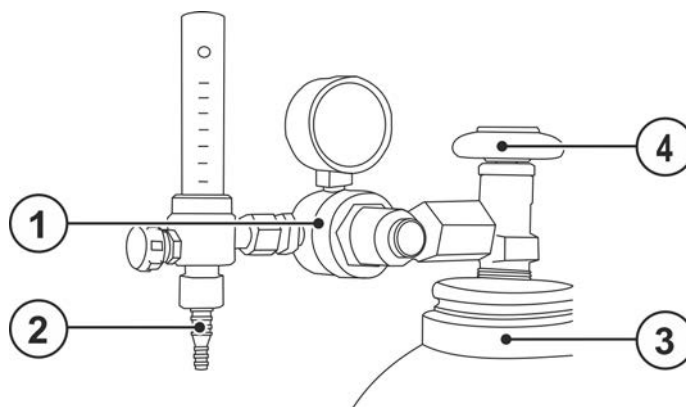


Figura 5-7

| Capitol | Simbol | Descriere |
|---------|--------|--------------------------------|
| 1 | | Reductor de presiune |
| 2 | | Reductor de presiune la ieșire |
| 3 | | Butelie gaz protector |
| 4 | | Supapă butelie |

- Înainte de conectarea reductorului de presiune la butelia de gaz deschideți pentru scurt timp supapa buteliei pentru a evacua eventualele impurități.
- Înșurubați etanș reductorul de presiune la supapa buteliei de gaz.
- Înșurubați ferm și etanș la gaz racordul furtunului de gaz pe partea de ieșire a reductorului de presiune.

5.1.9.2 Conectarea furtunului gazului de protecție

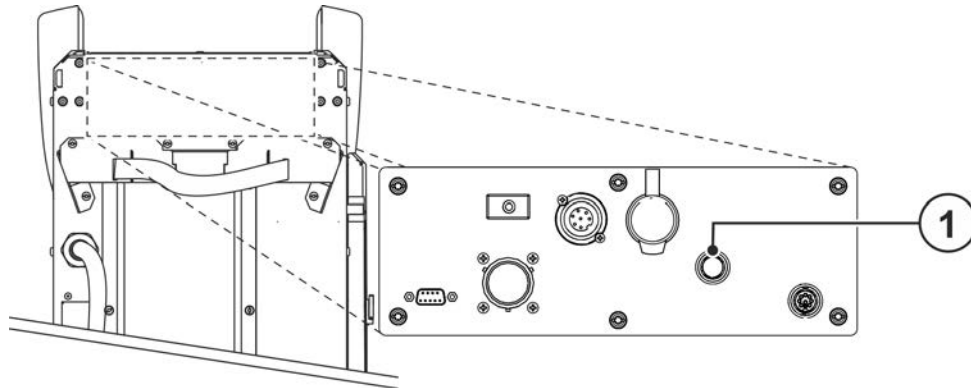


Figura 5-8

| Capitol | Simbol | Descriere |
|---------|--------|---|
| 1 | | Filet de racord - G$\frac{1}{4}$" Racord pentru gaz de protecție (intrare) |

- Înșurubați ferm și etanș la gaz racordul furtunului de gaz la racordul pentru gazul de protecție (intrare) de la utilaj.

5.1.9.3 Reglarea cantității de gaz de protecție (test de gaz) / clătirea pachetului de furtunuri

- Realizați alimentarea cu gaz de protecție conform descrierii de la capitolul despre transport și amplasare > consultați capitolul 5.1.
- Deschideți încet supapa buteliei de gaz.
- Deschideți reductorul de presiune.
- Porniți sursa de curent de la comutatorul principal.
- Reglați cantitatea de gaz de la reductorul de presiune în funcție de aplicație.
- Testul de gaz poate fi declanșat de la sistemul de comandă a aparatului (vedeți instrucțiunile de operare ale unității de comandă) sau prin apăsarea scurtă a butonului de acționare „Test de gaz/clătirea pachetului de furtunuri” (tensiunea de sudură și motorul de avans al sârmei rămân oprite - fără amorsarea semnificativă a arcului electric). În funcție de sistemul de sudură, pot fi disponibile mai multe butoane pentru reglarea gazului de protecție (butonul se află în principal în apropierea unui sistem de acționare a avansului sârmei).

Gazul protector curge maxim 25 secunde sau până când tasta este apăsată din nou.

Atât o reglare la o valoare prea mică a gazului de protecție, cât și o reglare la o valoare prea mare poate cauza pătrunderea aerului în baia de sudură și în consecință, poate duce la formarea porilor. Adaptați cantitatea de gaz de protecție la sarcina de sudură!

| Procedeu de sudură | Cantitate de gaz protector recomandată |
|-----------------------|---|
| Sudură MAG | Diametru sârmă x 11,5 = l/min |
| Lipire MIG | Diametru sârmă x 11,5 = l/min |
| Sudură MIG (aluminiu) | Diametru sârmă x 13,5 = l/min (100 % argon) |

La utilizarea amestecurilor cu un conținut ridicat de heliu se consumă o cantitate mai mare de gaz!

Cantitatea de gaz determinată trebuie eventual corectată pe baza tabelului de mai jos:

| Gaz protector | Factor |
|-------------------|--------|
| 75 % Ar / 25 % He | 1,14 |
| 50 % Ar / 50 % He | 1,35 |
| 25 % Ar / 75 % He | 1,75 |
| 100 % He | 3,16 |

5.1.10 Conexiunile de bază

⚠ PERICOL



Pericole din cauza conexiunii necorespunzătoare la rețea!

O conexiune necorespunzătoare la rețea poate produce accidentarea persoanelor, respectiv pagube materiale!

- Conectarea (ștecărul de conectare la rețea sau cablul), repararea sau ajustarea tensiunii utilajului trebuie efectuate de un electrician specialist, în conformitate legislația, respectiv prevederile legislative specifice țării în care se utilizează!
- Tensiunea de rețea indicată pe plăcuța cu date tehnice trebuie să corespundă cu tensiunea de alimentare.
- Utilizați utilajul conectat exclusiv la o priză cu conductor de protecție conectat conform prevederilor.
- Ștecărul de conectare la rețea, priza și cablul de alimentare trebuie verificate cu regularitate de un electrician specialist!
- La operarea generatorului, generatorul trebuie legat la pământ în conformitate cu instrucțiunile sale de operare. Rețeaua obținută trebuie să fie adecvată pentru modul de operare a utilajelor în conformitate cu clasa de protecție I.



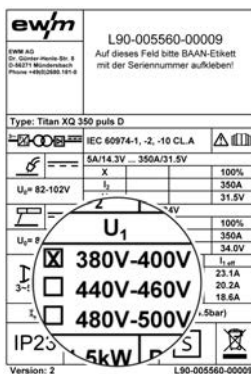
Sursa de curent de sudură este echipată cu un dispozitiv interior de reconectare pentru tensiunile multiple de rețea. Tensiunea de rețea a sursei de curent, reglată în prezent trebuie să corespundă cu tensiunea de alimentare! Pentru aceasta trebuie efectuate următoarele etape:

- **Verificare vizuală - comparație între tensiunea de rețea setată în prezent la sursa de curent și tensiunea de alimentare > consultați capitolul 5.1.10.1**
- **Ajustarea și marcarea tensiunii de rețea > consultați capitolul 5.1.10.2**
- **După o intervenție la aparat, trebuie să efectuați o verificare a siguranței > consultați capitolul 5.1.10.3!**

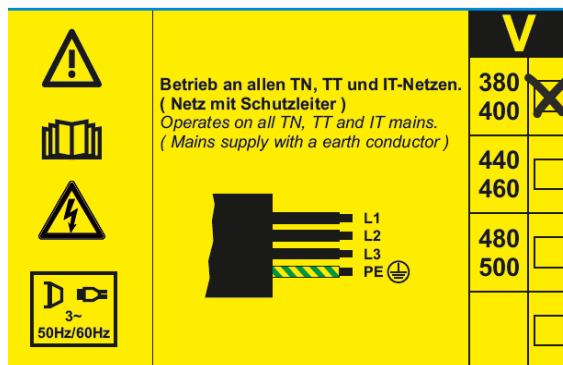
5.1.10.1 Verificare vizuală a tensiunii de rețea reglate

Tensiunea de rețea reglată este marcată pe o plăcuță cu date tehnice, precum și pe eticheta cablului de racord la rețea. Dacă intervalul marcat al tensiunii de rețea corespunde cu tensiunea de alimentare, puteți continua cu punerea în funcțiune. Dacă indicațiile pentru tensiunea de rețea și alimentare nu corespund, tensiunea de rețea trebuie reconectată în aparat, astfel încât să se potrivească cu tensiunea de alimentare > *consultați capitolul 5.1.10.2*.

Etichetele îndepărtate sau cele care nu pot fi clar identificate, trebuie înnoite!



Exemplu de plăcuță cu date tehnice



Eticheta cablului de racord la rețea

Figura 5-9

5.1.10.2 Adaptarea sursei de curent la tensiunea de rețea

Adaptarea tensiunii de rețea se face prin reconectarea ștecărilor de tensiune de regim la placa cu circuite imprimate VB xx0 în sursa de curent.

Aparatul poate fi reconectat între trei intervale posibile de tensiune:

1. 380 V până la 400 V (din fabrică)
2. între 440 V și 460 V
3. între 480 V și 500 V

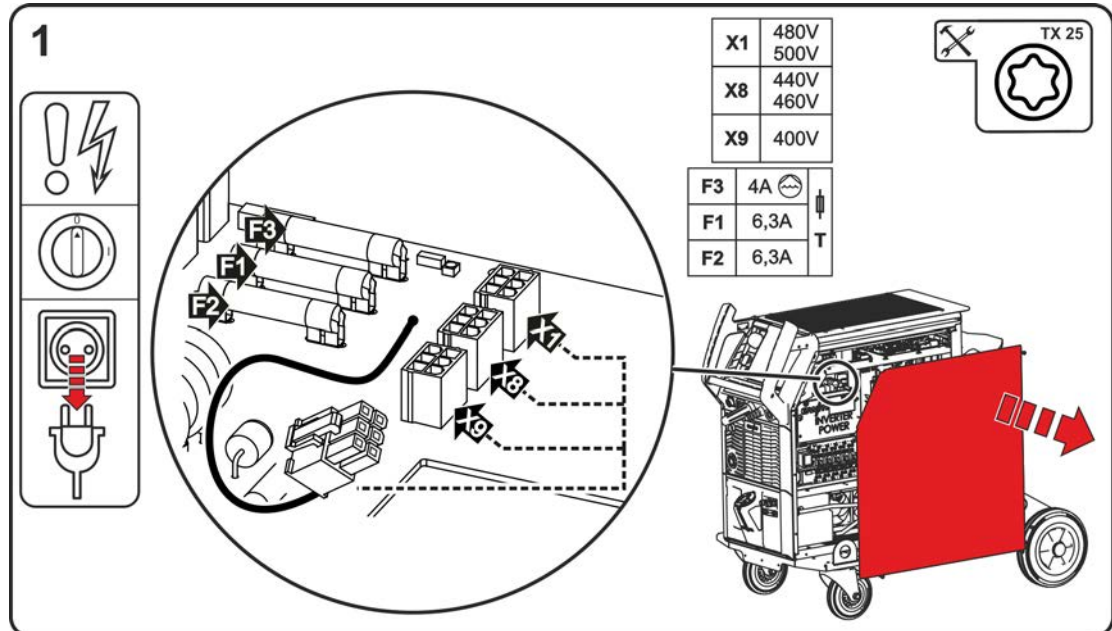


Figura 5-10

- Opriți aparatul de la comutatorul principal.
- Scoateți ștecărul de conectare la rețea.
- Desfaceți șuruburile de prindere de pe capacul carcasei. Rabatați capacul carcasei în lateral și ridicați-l în sus.
- Reconectați ștecărul de tensiune de regim (placa cu circuite imprimate VB xx0) în intervalul de tensiune corespunzător tensiunii de alimentare (380V/400V din fabrică).
- Agățați capacul carcasei de sus în profilul din aluminiu turnat continuu flexFit și fixați-l cu șuruburile de prindere.
- Montați unul dintre ștecărele de conectare la rețea permise pentru tensiunea de rețea selectată, la cablul de rețea. Marcați tensiunea de rețea selectată pe plăcuța cu date tehnice și pe eticheta cablului de racordare la rețea.

5.1.10.3 Repunerea în funcțiune

⚠ AVERTISMENT



Pericole ca urmare a neefectuării testării după conversie!

Înainte de repunerea în funcțiune trebuie să fie efectuată „Inspectia și testarea în timpul funcționării” în conformitate cu IEC/DIN EN 60974-4 „Inspectia și testarea dispozitivelor de sudură în arc electric în timpul funcționării”-!

- Efectuați verificarea conform IEC/DIN EN 60974-4!

5.1.10.4 Forma rețelei

Aparatul poate fi conectat și operat fie la

- un sistem trifazat cu 4 conductori cu conductor neutru împământat, fie la
- un sistem trifazat cu 3 conductori cu împământare în oricare loc, de ex. la un conductor extern.

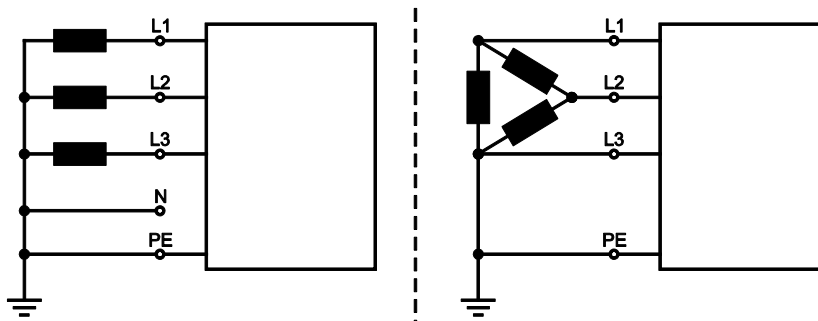


Figura 5-11

Legendă

| Poz. | Denumire | Culoare de marcare |
|------|------------------------|--------------------|
| L1 | Conductor exterior 1 | maro |
| L2 | Conductor exterior 2 | negru |
| L3 | Conductor exterior 3 | gri |
| N | Conductor neutru | albastru |
| PE | Conductor de protecție | verde-galben |

- Introduceți ștecherul de alimentare cu aparatul oprit în priza apropiată.

5.1.11 Pornirea și diagnoza sistemului

După fiecare pornire, întregul sistem de sudură efectuează o comparație a datelor și diagnoza sistemului componentelor individuale. Durata de amorsare (de la pornire până la pregătirea pentru sudură) depinde de numărul de componente conectate ale sistemului și de informațiile schimbate între aceste dispozitive. Acest interval poate dura între câteva secunde și câteva minute (la componentele sistemului comutate colectiv pentru prima dată, de exemplu). În timpul acestei etape de pornire, componentele sistemului indică tipul unității de comandă și dacă este cazul, informațiile software-ului pe afișajul de date de sudură (dacă există). Această etapă de pornire se încheie prin afișarea valorilor nominale pentru curent electric, tensiune, respectiv viteza de avans a sârmei.

Funcția ventilatorului și a pompei de agent de răcire

Ventilatorul și pompa de agent de răcire din această serie de aparate sunt controlate ca temperatură și stare. Astfel se asigură că sistemele parțiale ale aparatului de sudură pot funcționa numai atunci când sunt necesare. După fiecare pornire, ventilatoarele funcționează cca. 2 s la capacitate maximă, pentru a evacua depunerile de praf, de exemplu.

5.1.11.1 Bara de stare cu LED - afișarea stării de funcționare

Printr-un fotoconductor din partea frontală a carcasei (bara de stare cu LED), utilizatorului i se afișează starea curentă de funcționare a aparatului.

| Culoarea barei de stare cu LED | Starea de funcționare |
|--|---|
| alb (alternativ: luminos/întunecat) | Butare (pornire până la pregătirea de sudură) |
| albastru | Pregătit de sudură |
| albastru (alternativ: luminos/întunecat) | Modul de economisire a energiei, în așteptare |
| verde | Sudură |
| galben | Avertizare > consultați capitolul 7.2 |
| roșu | Eroare > consultați capitolul 7.1 |

5.1.12 Capac de protecție, unitate de comandă utilaj

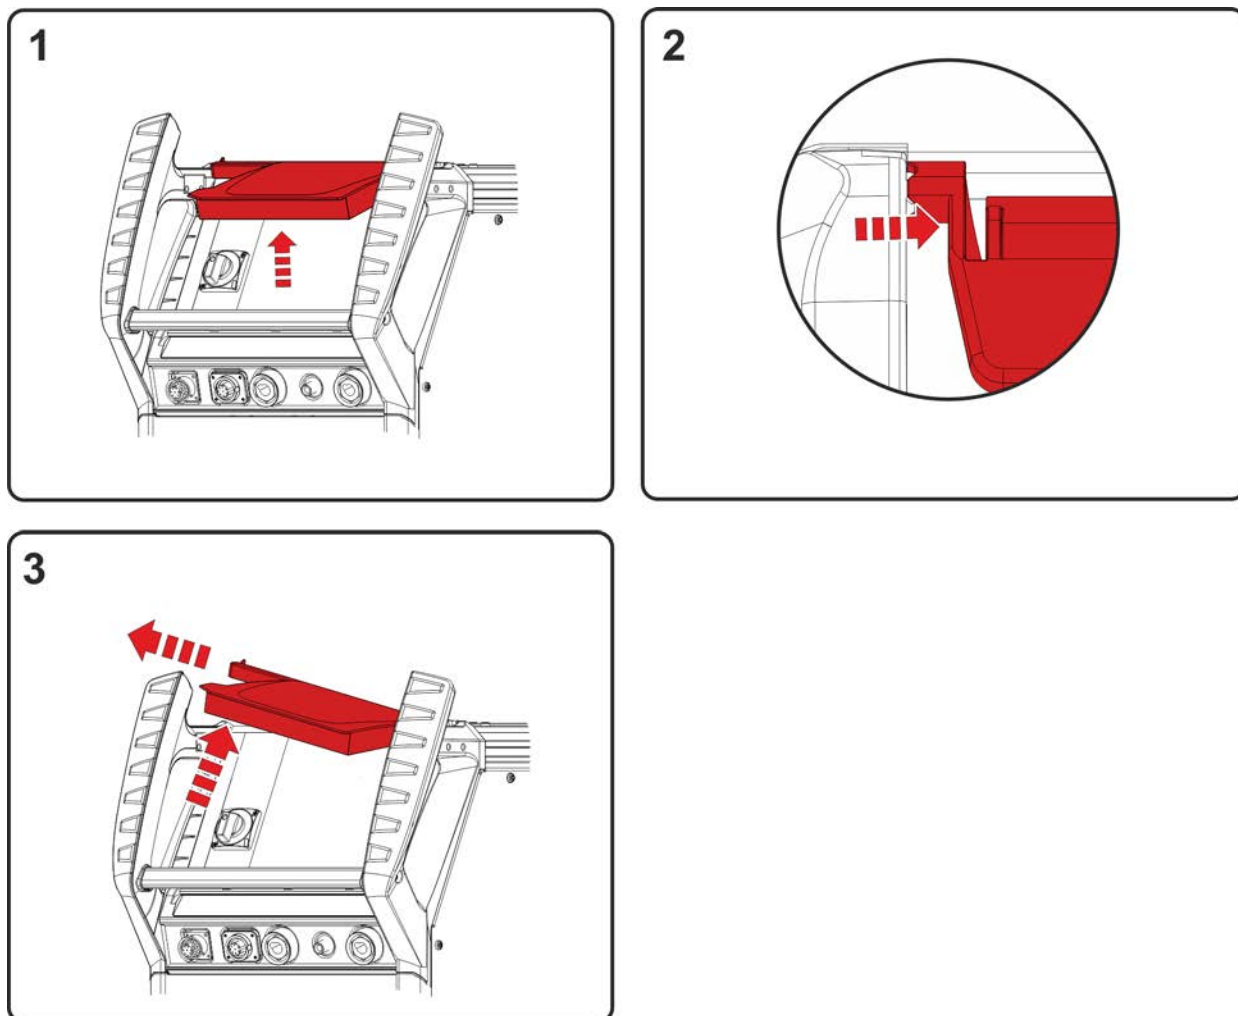


Figura 5-12

- Rabatați clapeta de protecție.
- Exercițiți o presiune ușoară asupra punții de conectare din stânga (figură), până când știftul de prindere al clapetei se poate scoate către stânga sus.

5.1.13 Ștecărul de selectare a polarității - modificarea polarității curentului de sudură

Folosind ștecărul de selectare a polarității, polaritatea curentului de sudură (+/-) poate fi ajustată la conectorul central. Dacă, de exemplu, se sudează cu tipuri diferite de electrozi, ai căror producători impun polarități diferite, polaritatea curentului de sudură poate fi comutată simplu prin reconectarea la mufa corespunzătoare curentului de sudură (+) sau (-).

Pentru sudura manuală cu electrod, introduceți ștecărul pentru curentul de sudură în mufa de parcare, pentru a debloca ambele mufe de curent de sudură (+/-) pentru suportul electrodului și cablul de masă.

5.2 MIG/MAG-Sudură

5.2.1 Confecționare ghidaj sârmă

Conectorul central euro este echipat din fabrică cu un tub de ghidare pentru pistolul de sudură, cu un nucleu de ghidare a sârmei. Dacă un pistol de sudură este utilizat cu o spirală de ghidare a sârmei, atunci acesta trebuie reechipat!

- Pistol de sudură cu nucleu de ghidare a sârmei > acționat cu tub de ghidare!
- Pistol de sudură cu nucleu de ghidare a sârmei > acționat cu tub capilar!

În funcție de diametrul electrozilor de sârmă și de tipul electrozilor de sârmă, trebuie utilizată fie o spirală de ghidare a sârmei, fie nuclee de ghidare a sârmei, cu diametrul interior corespunzător în pistolul de sudură!

Recomandare:

- Pentru sudura electrozilor de sârmă tari, nealiați (oțel), folosiți o spirală de ghidare a sârmei din oțel.
- Pentru sudura electrozilor de sârmă tari, bogat aliați (CrNi), folosiți o spirală de ghidare a sârmei din nichel crom.
- Pentru sudura sau lipirea electrozilor de sârmă moi, a electrozilor de sârmă bogat aliați sau a materiei prime pe bază de aluminiu, utilizați un nucleu de ghidare a sârmei din material plastic sau teflon, de exemplu.

Pregătire pentru conectarea pistolurilor de sudură cu spirală de ghidare:

- Verificați conectorul central și asigurați-vă că tubul capilar este corect poziționat!

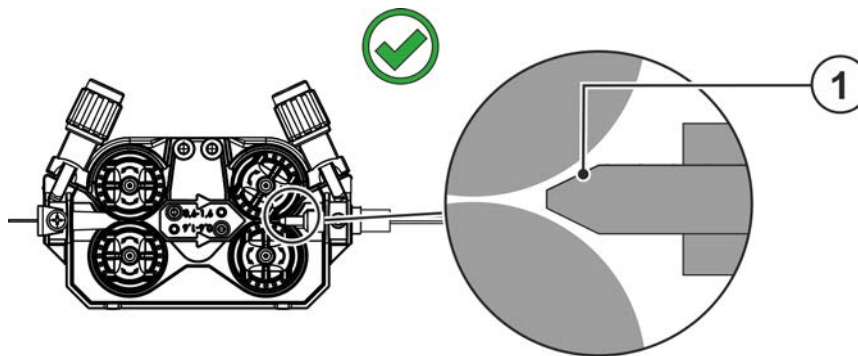


Figura 5-13

Pregătirea pentru conectarea pistolurilor de sudură cu tub ghidaj sârmă:

- Împingeți tubul capilar de pe partea laterală a avansului sârmei în direcția conectorului central și extrageți-l.
- Introduceți tubul de ghidaj al tubului ghidaj sârmă dinspre conectorul central.
- Introduceți cu grijă fișa centrală de conectare a pistolului de sudură cu tubul ghidaj sârmă extra-lung în conectorul central și înșurubați-o cu piulița olandeză.
- Scurtați tubul ghidaj sârmă cu cleștele special > *consultați capitolul 9* chiar înainte de rola de avans sârmei.
- Desprindeți și extrageți fișa centrală de conectare a pistolului de sudură.
- Debavurați capătul tăiat al tubului ghidaj sârmă cu dispozitivul de ascuțire al tubajului > *consultați capitolul 9* și ascuțiți-l.

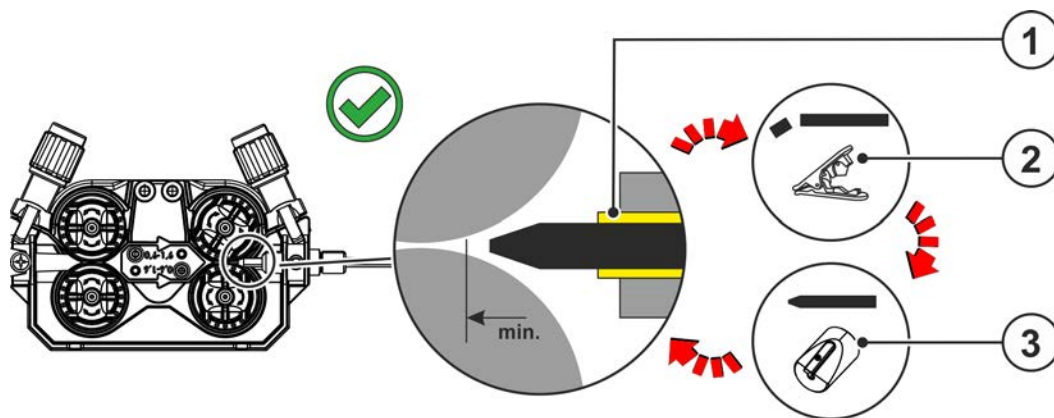


Figura 5-14

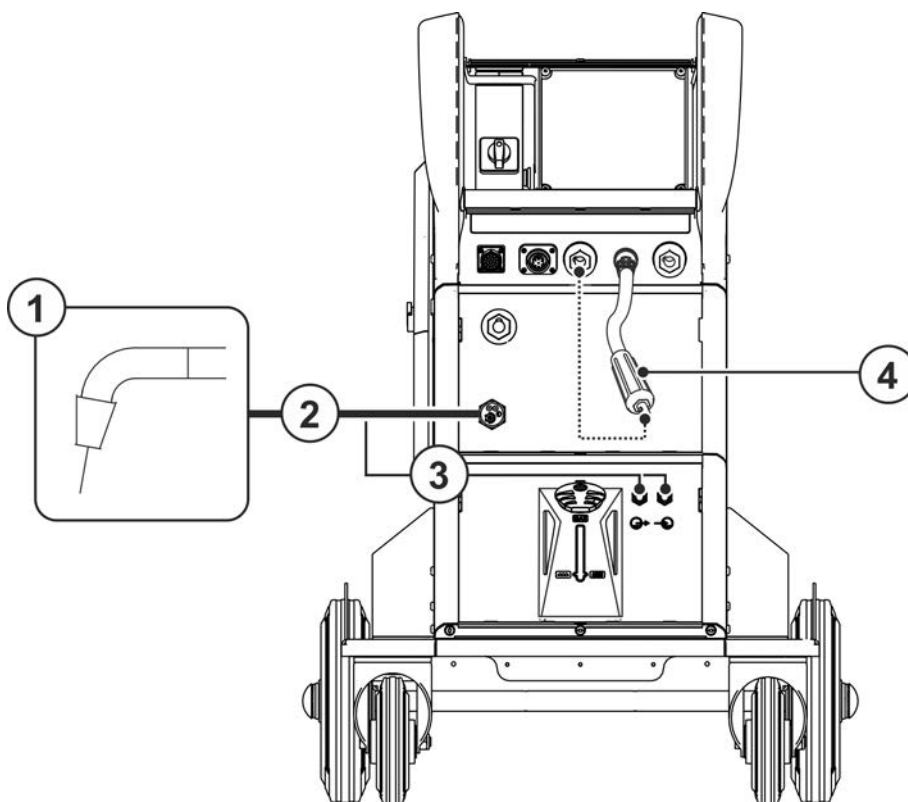
5.2.2 Conectare pistol de sudură


Figura 5-15

| Capitol | Simbol | Descriere |
|---------|--------|--|
| 1 | | Pistol de sudură |
| 2 | | Pachet de furtunuri pentru pistolul de sudură |
| 3 | | Racordarea conductelor de agent de răcire (pistol de sudură) Cuplaje rapide |
| 4 | | Ștecăr de selectare a polarității, cablu de curent de sudură > consultați capitolul 5.1.13 |

- Introduceți ștecărul de selectare a polarității în mufa de conectare pentru curentul de sudură „+” și blocați-l prin rotire către dreapta.
- Introduceți fișa centrală de conectare a pistolului de sudură în conectarea centrală și înșurubați-o cu piulița cu niplu pentru furtun.
- Blocați niplurile de legătură a furtunurilor cu agent de răcire în cuplajele corespunzătoare de conectare rapidă :
retur roșu la racordul cu cuplajul rapid, roșu (retur agent de răcire) și
turul albastru la racordul cu cuplaj rapid, albastru (tur agent de răcire).



Daune la aparat din cauza conductelor de agent de răcire conectate incorect!

În cazul în care conductele de agent de răcire nu sunt conectate sau în cazul utilizării unui pistol de sudură cu răcire pe gaz, circuitul de agent de răcire este întrerupt și pot fi cauzate defecțiuni ale aparatului.

- **Conectați în mod corect toate conductele de agent de răcire!**
- **Derulați pachetul de furtunuri și pachetul de furtunuri de pistol complet!**
- **Acordați atenție lungimii maxime a pachetului de furtunuri > consultați capitolul 5.1.6.3.**
- **În cazul utilizării unui pistol de sudură cu răcire pe gaz, realizați circuitul de răcire folosind o punte de furtun > consultați capitolul 9.**

5.2.3 Conector pentru cablu masa

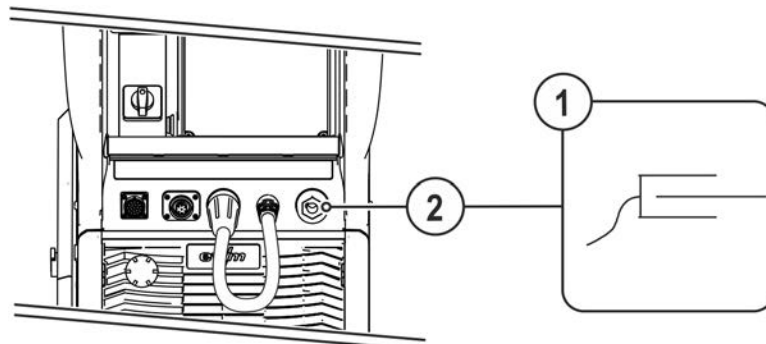


Figura 5-16

| Capitol | Simbol | Descriere |
|---------|--------|--|
| 1 | | Piesa de sudat |
| 2 | | Mufă de conectare curent de sudură „-” Conexiune cablu masă |

- Introduceți ștecherul cablului de masă în mufa de conectare, curent de sudură „-” și blocați-l.

Unii electrozi din sârmă (de ex. sârma de umplură cu autoprotecție) se sudează cu polaritate negativă. În acest caz, cablul de curent de sudură se racordează la borna de curent de sudură „-”, cablul piesei se racordează la borna de curent de sudură „+”. Respectați indicațiile producătorului electrozilor!

5.2.4 Ghidarea sârmei

⚠ ATENȚIE**Pericol de accidentare din cauza componentelor în mișcare!****Aparatele de alimentare cu sârmă sunt echipate cu componente în mișcare, care pot prinde mâinile, părul, îmbrăcămintea sau uneltele și pot duce astfel la accidentarea persoanelor!**

- Nu introduceți mâinile în componentele rotative sau în mișcare și nici în zona elementelor de antrenare!
- Mențineți închise pe durata funcționării toate capacele carcaselor, respectiv capacele de protecție!

**Pericol de accidentare din cauza sârmei de sudură ieșite necontrolat!****Sârma de sudură poate fi transportată cu o viteză ridicată, iar în cazul unui ghidaj incorrect sau incomplet poate ieși necontrolat și poate accidenta persoane!**

- Înainte de conectarea la rețea, realizați ghidajul complet al sârmei de la bobina de sârmă până la pistolul de sudură!
- Controlați periodic ghidajul sârmei!
- Mențineți toate capacele carcaselor, respectiv capacele de protecție închise pe durata funcționării!

5.2.4.1 Montarea bobinei de sârmă

⚠ ATENȚIE**Pericol de accidentare din cauza bobinei de sârmă fixată necorespunzător.****O bobină de sârmă fixată necorespunzător se poate desprinde de pe suportul bobinei de sârmă, poate cădea și, în cele din urmă, poate cauza avarii ale aparatului sau poate accidenta persoane.**

- Fixați corespunzător bobina de sârmă pe suportul acesteia.
- Verificați fixarea sigură a bobinei, înainte de a începe lucrul.

Se pot folosi bobine dorn standard D300. Pentru utilizarea bobinei adaptor normate (DIN 8559) sunt necesari adaptori > *consultați capitolul 9.*

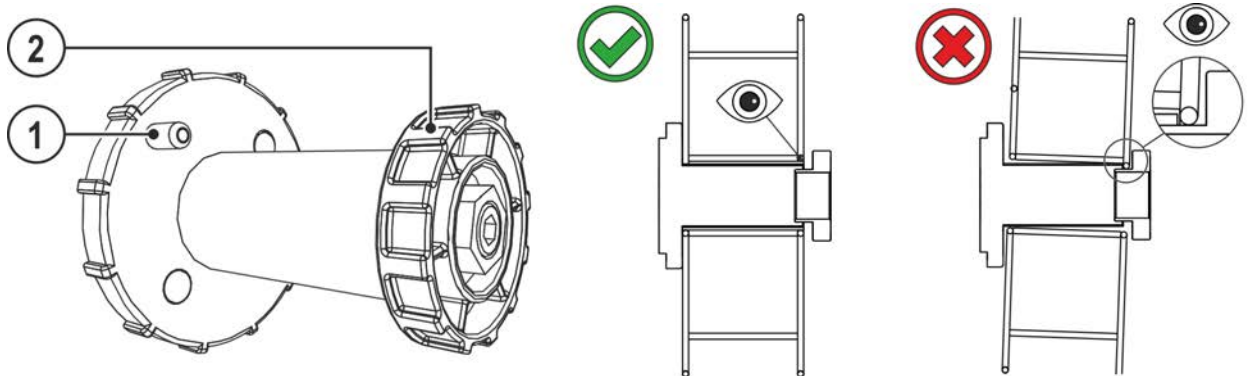


Figura 5-17

| Capitol | Simbol | Descriere |
|---------|--------|---|
| 1 | | Știft de antrenare Pentru fixarea bobinei de sârmă |
| 2 | | Piuliță cu cap striat Pentru fixarea bobinei de sârmă |

- Deblocați și deschideți capacul de protecție.
- Desprindeți piulița cu cap striat de dornul bobinei.
- Fixați bobina cu sârmă de sudură în așa fel încât, știftul de antrenare să se blocheze în orificiul bobinei.
- Fixați bobina de sârmă din nou cu piulița cu cap striat.

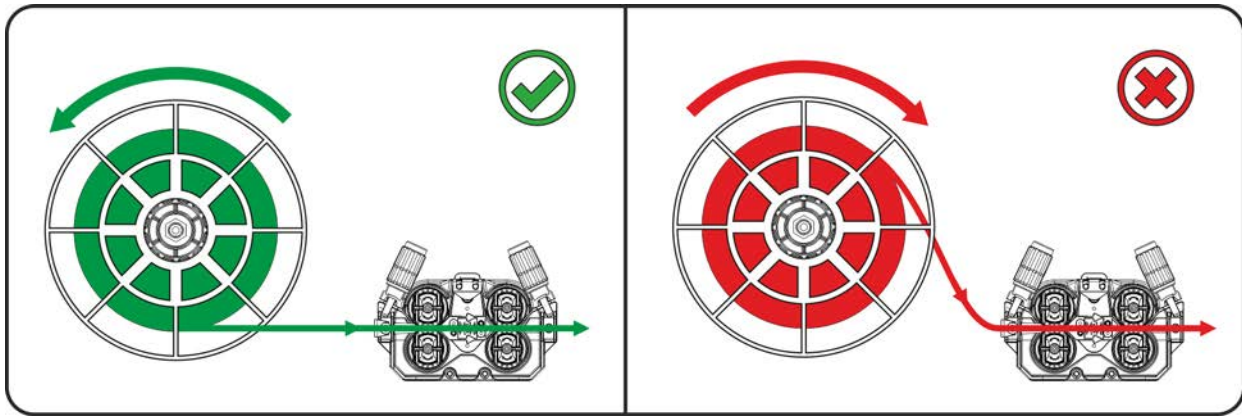


Figura 5-18

Respectați sensul de debobinare a bobinei cu sârmă de sudură.

5.2.4.2 Schimbarea rolilor de avans sârmă

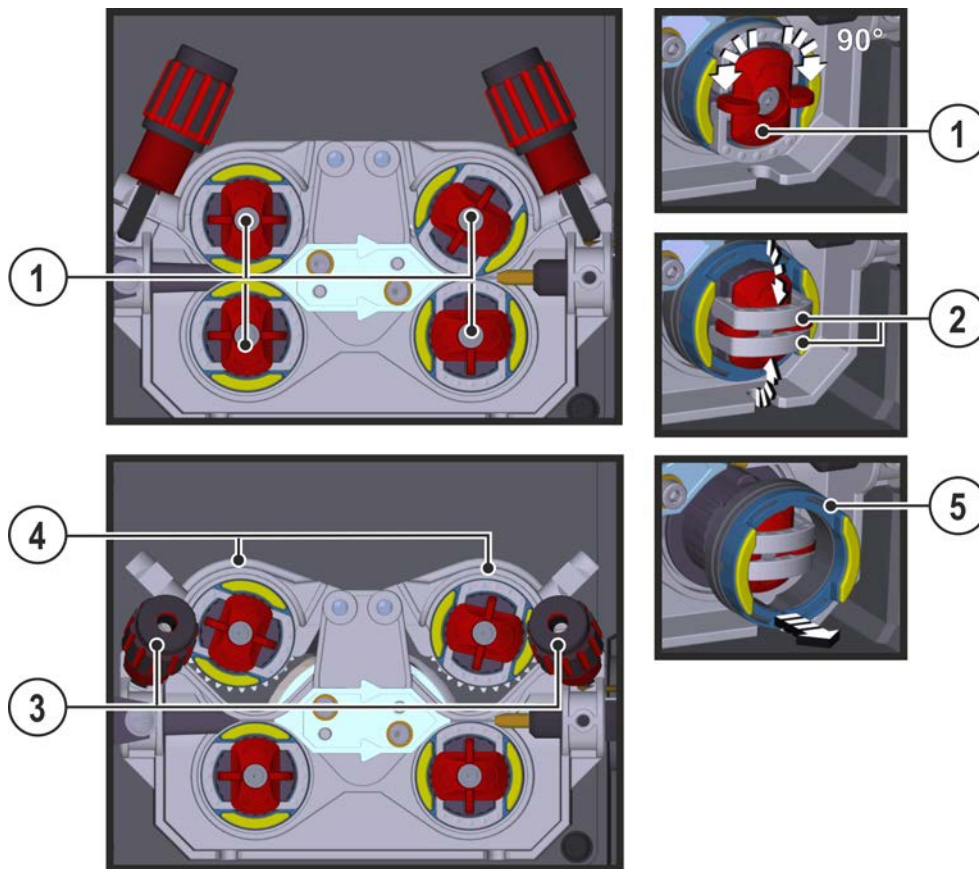


Figura 5-19

 
 
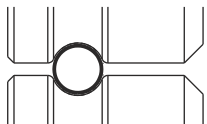
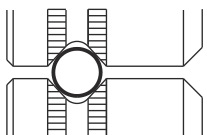
| Capitol | Simbol | Descriere |
|---------|--------|--|
| 1 | | Cap tip buton Cu ajutorul capului tip buton sunt fixate cadrele de închidere ale rolilor de avans sârmă. |
| 2 | | Pârghia de închidere Cu ajutorul pârghiilor de închidere sunt fixate rolele de avans sârmă. |
| 3 | | Unitate de presiune Fixarea unității de tensionare și setarea presiunii de aplicare. |
| 4 | | Unitate de tensionare |
| 5 | | Rola de avans a sârmei consultați tabelul Imagine de ansamblu a rolei de avans pentru sârmă |

- Rotiți clapeta cu 90° în sensul orar sau anti-orar (clapeta se blochează).
- Rabatați cadrul de închidere cu 90° spre exterior.
- Desprindeți unitățile de presiune și rabatați-le (unitățile de tensionare cu role de contrapresiune se rabatează în sus automat).
- Detașați rolele de avans sârmă de pe suportul rolor.
- Selectați rolele de avans pentru sârmă, cu respectarea tabelului „Imagine de ansamblu a rolor de avans pentru sârmă” și asamblați acționarea din nou în ordine inversă.

Rezultate deficitare ale sudurii din cauza avansului perturbat al sârmei!

Rolele de avans sârmă trebuie adaptate la diametrul sârmei și la material. Rolele de avans pentru sârmă sunt marcate cu culori diferite, pentru diferențiere (vedeți tabelul de prezentare generală a rolor de avans pentru sârmă). La utilizarea diametrelor sârmei > 1,6 mm, sistemul de acționare trebuie reechipat pe setul de ghidare a sârmei ON WF 2,0-3,2MM EFEED > *consultați capitolul 10*.

Tabelul de prezentare generală a rolor de avans pentru sârmă:

| Material | Diametru | | Cod de culoare |  | Forma canelurii | |
|-----------------------------|----------|--------|----------------|--|-----------------|--|
| | Ø mm | Ø inch | | | | |
| Oțel Oțel inox Lipire | 0,6 | .024 | monocrom | roz deschis | - |  canelură în V |
| | 0,8 | .031 | | alb | | |
| | 0,8 | .031 | bicolor | alb | albastru | |
| | 0,9 | .035 | | | | |
| | 1,0 | .039 | | | | |
| | 1,2 | .047 | | albastru | roșu | |
| | 1,4 | .055 | monocrom | verde | - | |
| | 1,6 | .063 | | negru | | |
| | 2,0 | .079 | | gri | | |
| | 2,4 | .094 | | maro | | |
| | 2,8 | .110 | | verde deschis | | |
| | 3,2 | .126 | | lila | | |
| Aluminiu | 0,8 | .031 | bicolor | alb | galben |  canelură în U |
| | 0,9 | .035 | | albastru | | |
| | 1,0 | .039 | | roșu | | |
| | 1,2 | .047 | | negru | | |
| | 1,6 | .063 | | gri | | |
| | 2,0 | .079 | | maro | | |
| | 2,4 | .094 | | verde deschis | | |
| | 3,2 | .126 | | lila | | |
| Sârmă tubulară | 0,8 | .031 | bicolor | alb | portocaliu |  canelură în V, randalinată |
| | 0,9 | .035 | | albastru | | |
| | 1,0 | .039 | | roșu | | |
| | 1,2 | .047 | | verde | | |
| | 1,4 | .055 | | negru | | |
| | 1,6 | .063 | | gri | | |
| | 2,0 | .079 | | maro | | |

5.2.4.3 Introducerea electrodului de sârmă

⚠ ATENȚIE

Pericol de accidentare din cauza sârmei de sudură ieșite necontrolat din pistolul de sudură!

Sârma de sudură poate ieși cu viteză ridicată din pistolul de sudură și poate provoca răni în diverse zone ale corpului, precum și la nivelul feței și al ochilor!

- Nu orientați niciodată pistolul de sudură spre propriul corp sau spre alte persoane!



Uzura rotelor de avans pentru sârmă este amplificată din cauza presiunii necorespunzătoare de apăsare!

- **Presiunea de apăsare trebuie reglată la piulițele de reglare a unităților de presiune în așa fel încât electrodul de sârmă să fie ghidat, însă să alunece atunci când bobina de sârmă se blochează!**
- **Setați presiunea de presare a rotelor anterioare (privind în direcția de avansare) la o valoare mai mare!**

Viteza de introducere se poate seta liniar prin apăsarea simultană a tastei pentru introducerea sârmei în ghidaje și acționarea butonului rotativ pentru viteza sârmei. Pe afișaj apare viteza selectată de introducere.

În funcție de modul de construcție, sistemul de avans al sârmei executat invers, dacă este cazul!

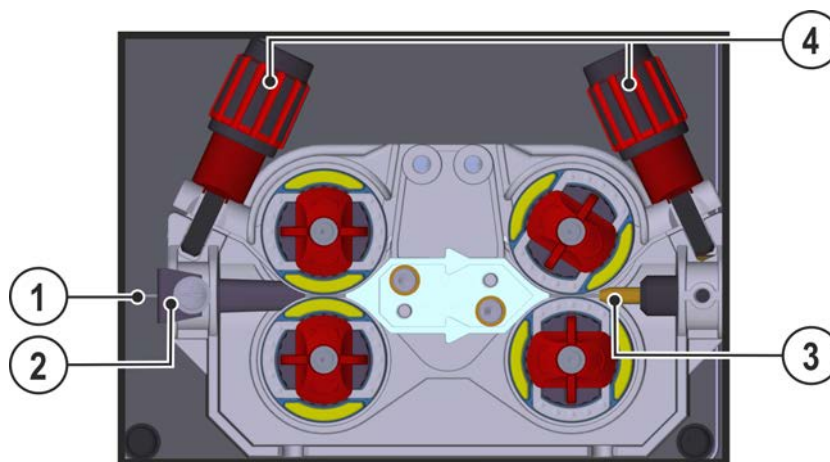


Figura 5-20

| Capitol | Simbol | Descriere |
|---------|--------|------------------------------|
| 1 | | Sârma de adaos pentru sudură |
| 2 | | Niplu alimentare sârmă |
| 3 | | Tub de ghidare |
| 4 | | Piuliță de reglare |

- Așezați întins pachetul cu furtunuri de pistol.
- Desfășurați sârma de sudură cu atenție de pe bobina de sârmă și introduceți-o în niplul de alimentare sârmă, până la rolele de sârmă.
- Acționați tasta de introducere (sârma de sudură este preluată de sistemul de acționare și ghidată automat până la evacuarea din nou la pistolul de sudură > consultați capitolul 4.4.

Premisa pentru procesul automat de introducere o reprezintă pregătirea corectă a ghidajului sârmei, în special în zona tubului capilar și a tubului de ghidare a sârmei > consultați capitolul 5.2.2.

- Presiunea de apăsare trebuie reglată în funcție de materialul de adaos folosit la piulițele de ajustare a unităților de presiune pentru fiecare parte (intrare sârmă/ieșire sârmă) în mod separat. Există un tabel cu valorile de reglare pe o etichetă autocolantă aflată în apropierea dispozitivului avans sârmă:

Varianta 1: poziția de montare dinspre partea stângă

Varianta 2: poziția de montare dinspre partea dreaptă

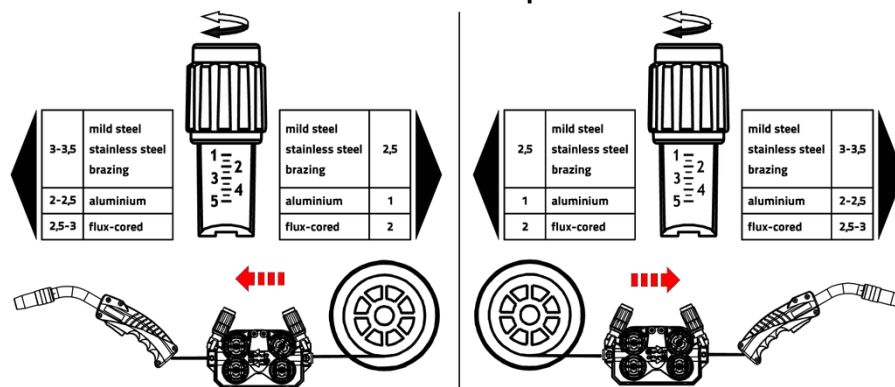


Figura 5-21

Oprire automată a introducerii

În timpul procedurii de introducere, plasați aparatul de sudură autogenă pe piesă. Sârma de sudură este apoi introdusă până ajunge pe piesă.

5.2.4.4 Reglarea frânei de bobină

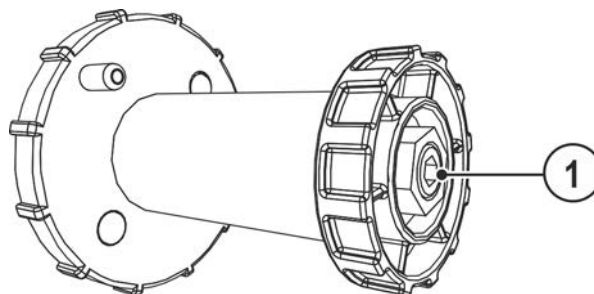


Figura 5-22

| Capitol | Simbol | Descriere |
|---------|--------|---|
| 1 | | Șurub hexagonal interior Fixarea suportului bobinei de sârmă și reglarea frânei de bobină |

- Rotiți șurubul hexagonal interior (8 mm) în sensul acelor de ceasornic pentru a crește efectul de frânare.

Trageți frâna bobinei până când aceasta nu mai prezintă o mișcare de inerție la oprirea motorului de avans a sârmei, dar nu se blochează în timpul funcționării.

5.2.5 Alegerea sarcinilor de sudură

Pentru selectarea operațiunii de sudură, respectiv operarea aparatului, vedeți instrucțiunile de operare corespunzătoare „unității de comandă”.

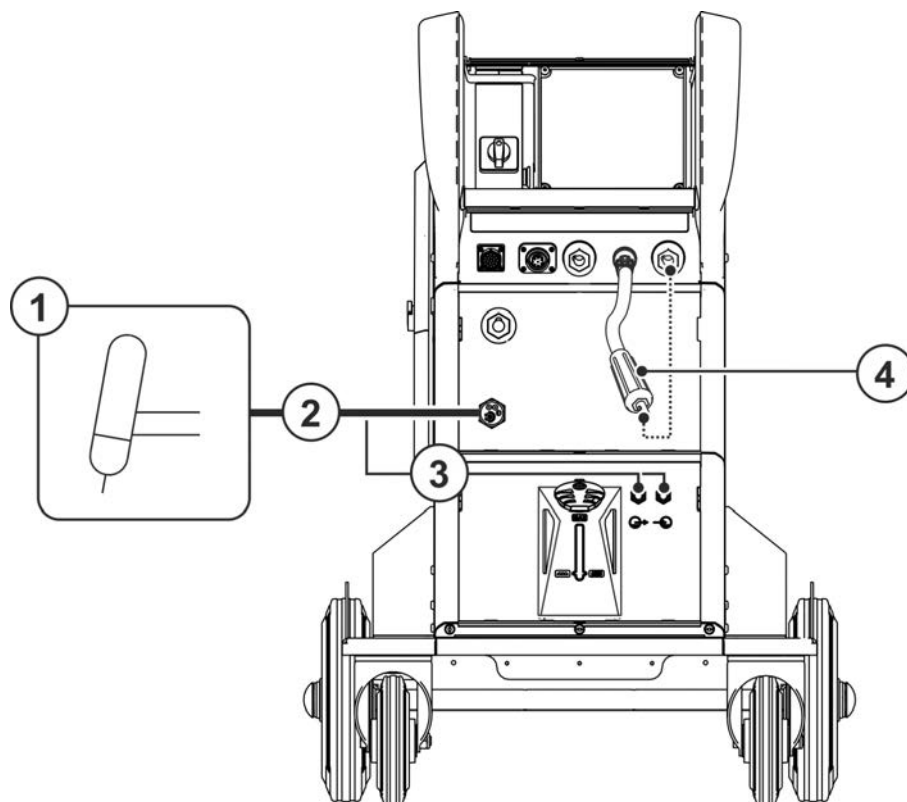
5.3 Sudare WIG
5.3.1 Conectare pistol de sudură


Figura 5-23

| Capitol | Simbol | Descriere |
|---------|--------|---|
| 1 | | Pistol de sudură |
| 2 | | Pachet de furtunuri pentru pistolul de sudură |
| 3 | | Racordarea conductelor de agent de răcire (pistol de sudură) Cuplaje rapide |
| 4 | | Ștecăr de selectare a polarității, cablu de curent de sudură > <i>consultați capitolul 5.1.13</i> |

- Introduceți ștecărul de selectare a polarității în mufa de conectare pentru curentul de sudură „-” și blocați-l prin rotire către dreapta.
- Introduceți fișa centrală a pistolului de sudură în conectorul central și înșurubați-o cu piulița cu niplu pentru furtun.
- Blocați niplurile de legătură a furtunurilor cu agent de răcire în cuplajele corespunzătoare de conectare rapidă :
retur roșu la racordul cu cuplaj rapid, roșu (retur agent de răcire) și
turul albastru la racordul cu cuplaj rapid, albastru (tur agent de răcire).

5.3.2 Conector pentru cablu masa

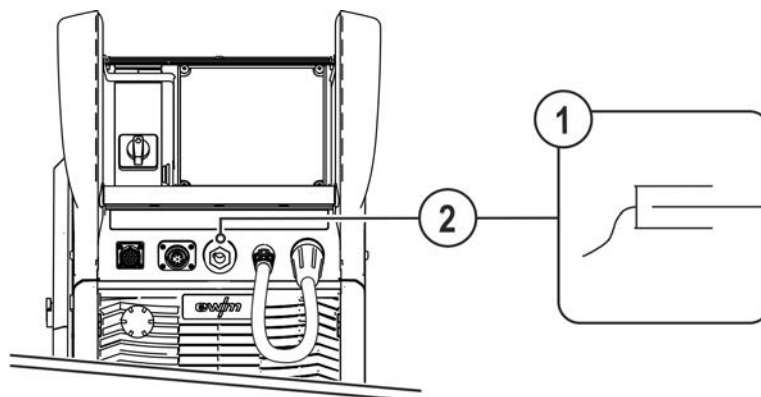


Figura 5-24

| Capitol | Simbol | Descriere |
|---------|--------|--|
| 1 | | Piesa de sudat |
| 2 | | Mufă de conectare curent de sudură „+” • Conexiune cablu masă |

- Introduceți ștecherul cablului de masă în mufa de conectare, curent de sudură „-“ și blocați-l.

Unii electrozi din sârmă (de ex. sârmă de umplură cu autoprotecție) se sudează cu polaritate negativă. În acest caz, cablul de curent de sudură se racordează la borna de curent de sudură „-“, cablul piesei se racordează la borna de curent de sudură „+“. Respectați indicațiile producătorului electrozilor!

5.3.3 Alegerea sarcinilor de sudură

Pentru selectarea operațiunii de sudură, respectiv operarea aparatului, vedeți instrucțiunile de operare corespunzătoare „unității de comandă”.

5.4 Sudare cu electrod învelit

5.4.1 Conectare suport electrozi și cablu masă

⚠ ATENȚIE



Pericol de strivire și de arsuri!

La înlocuirea electrozilor-bară există pericol de strivire și de arsuri!

- Purtați mănuși de protecție adecvate, uscate.
- Utilizați un clește izolat pentru a îndepărta electrozii consumați sau pentru a mișca piesele sudate.

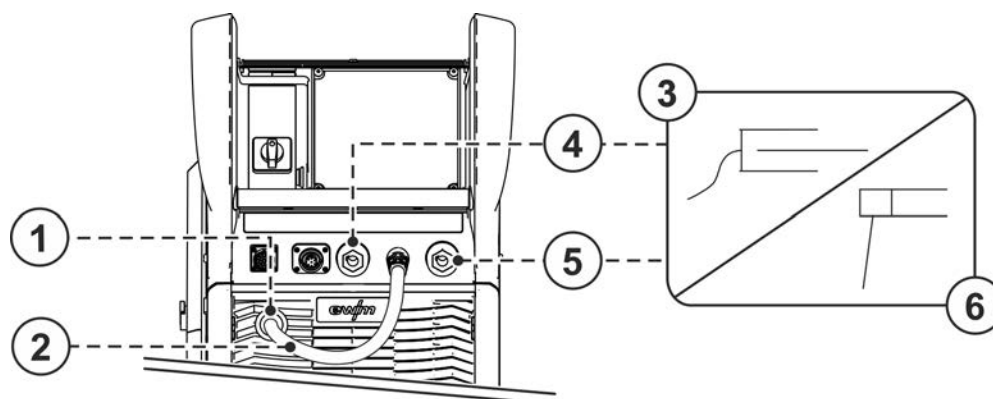


Figura 5-25

| Capitol | Simbol | Descriere |
|---------|--------|--|
| 1 | | Mufa de parcare, ștecărul de selectare a polarității Suportul ștecărului de selectare a polarității la sudură manuală cu electrod sau transport. |
| 2 | | Ștecăr de selectare a polarității, cablu de curent de sudură > consultați capitolul 5.1.13 |
| 3 | | Suport electrod |
| 4 | | Mufă de conectare, curent de sudură + |
| 5 | | Mufă de conectare curent de sudură „-” |
| 6 | | Piesa de sudat |

- Introduceți ștecărul de selectare a polarității în mufa de parcare și blocați-l prin răsucire către dreapta.
- Introduceți ștecărul cablului suportului electrodului și cablul de masă în mufa mamă pentru curent de sudură dependentă de aplicație și blocați-le prin rotire către dreapta. Pentru polaritatea corespunzătoare să vă orientați după specificațiile producătorului electrodului menționate pe ambalaj.

5.4.2 Alegerea sarcinilor de sudură

Pentru selectarea operațiunii de sudură, respectiv operarea aparatului, vedeți instrucțiunile de operare corespunzătoare „unității de comandă”.

5.5 Telecomanda

În funcție de model, telecomenzile funcționează conectate la mufa de conectare (analog) cu 19 poli sau la mufa de conectare (digitală) cu 7 poli.

Citiți și respectați instrucțiunile cuprinse în documentațiile tuturor componentelor sistemului, respectiv ale accesoriilor!

5.6 Comandarea accesului

Pentru selectarea operațiunii de sudură, respectiv operarea aparatului, vedeți instrucțiunile de operare corespunzătoare „unității de comandă”.

5.7 Interfețe pentru automatizare

⚠️ AVERTISMENT



Sunt excluse reparațiile și modificările necorespunzătoare!

Pentru a fi evitate accidentele și deteriorarea aparatului, acesta poate fi reparat sau modificat numai de către personal competent și calificat!

Garanția se pierde dacă se intervine neautorizat asupra aparatului!

- În caz de reparații, apelați la persoane competente (personal de service specializat)!



Cablurile de comandă necorespunzătoare sau configurarea greșită a semnalelor de intrare și de ieșire pot cauza deteriorări ale aparatului. Utilizați exclusiv cabluri de comandă ecranate!

5.7.1 Suprafață de contact de automatizare

⚠️ AVERTISMENT



Nicio funcție a echipamentelor externe de deconectare (întrerupător pentru oprirea-de-urgență)!

În cazul în care circuitul pentru oprirea de urgență este realizat printr-un echipament extern de deconectare folosind interfața pentru sudură automată, utilajul trebuie reglat. În cazul nerespectării acestei prevederi, sursa de curent va ignora echipamente de deconectare și nu va executa deconectarea!

- Îndepărtați puntea tip ștecăr 1 (jumper 1) de pe placa de comandă corespunzătoare cu circuite imprimare (lucrare executată exclusiv de către personalul de service specializat)!

Aceste componente de accesorii sunt ca dotare ulterioară și sunt opționale > consultați capitolul 9.

| Pin | Intrare/ieșire | Denumire | Figura |
|-----|---------------------------|--|--------|
| A | leșire | PE Conexiune pentru ecranare cablu | |
| D | leșire (colector deschis) | IGRO ----semnal de curgere a curentului $I > 0$ (sarcină maximă 20 mA / 15 V) 0 V = curentul de sudură curge | |
| E/R | Intrare | Not-Aus Oprire de urgență pentru deconectarea supraordonată a sursei de curent. | |
| F | leșire | 0V -----Potențial de referință | |
| G/P | leșire | IGRO ----Contact releu de curent la utilizator, liber de potențial (max. +/-15 V / 100 mA) | |
| H | leșire | Uist tensiune de sudură, măsurată la pinul F, 0-10 V (0 V = 0 V; 10 V = 100 V) ^[1] | |
| L | Intrare | STA/STP pornire = 15 V / oprire = 0 V ^[2] | |
| M | leșire | +15 V ----Alimentare cu tensiune (max. 75 mA) | |
| N | leșire | -15 V-----Alimentare cu tensiune (max. 25 mA) | |
| S | leșire | 0 V -----Potențial de referință | |
| T | leșire | list -----curent de sudură , măsurat la pinul F; 0-10 V (0 V = 0 A, 10 V = 1000 A) ^[3] | |

^[1] precizie tip \pm (0,05 V+2,5 % din valoarea măsurată)

^[2] Modul de operare indicat de dispozitivul de avans pentru sârmă (funcția de pornire/oprire corespunde acționării butonului pistolului și este utilizată, de exemplu, la aplicațiile mecanizate).

^[3] precizie tip \pm (0,02 V+2,5 % din valoarea măsurată)

5.7.2 Interfață robot RINT X12

Interfața digitală standard pentru aplicații automatizate

Funcții și semnale:

- Intrări digitale: Start/Stop, moduri de operare, selectarea job-ului și programului, introducere, test gaz
- Intrări analogice: Tensiuni conducătoare de ex. pentru puterea de sudură, curent de sudură și altele
- Relee ieșiri: Semnal proces, disponibilitate sudură, erori generale instalație și altele

5.7.3 Interfața magistralei industriale BUSINT X11

Soluția pentru integrarea confortabilă în producții automatizate cu de ex.:

- Profinet / Profibus
- EnthernetIP / DeviceNet
- EtherCAT
- etc.

5.8 Interfața PC



Daune la aparat resp. defecțiuni din cauza conexiunii PC incorecte!

Neutilizarea interfeței SECINT X10USB duce la defecțiuni ale aparatului resp. erori de transmitere a semnalului. Prin impulsuri de aprindere de înaltă frecvență poate fi distrus PC-ul.

- **Între PC și aparatul de sudură trebuie racordată interfața SECINT X10USB!**
- **Racordul poate fi efectuat exclusiv cu ajutorul cablurilor furnizate (a nu se utiliza cabluri de prelungire suplimentare)!**

Software-ul parametrilor de sudură PC300.Net

Crearea confortabilă a tuturor parametrilor de sudură pe PC și transferul simplu la unul sau mai multe aparate de sudură (accesorii, set compus din software, interfață, cabluri de conexiune)

- Gestionarea a până la 510 JOBS
- Înlocuirea JOBS de la și la aparatul de sudură
- Schimb de date-online
- Indicații pentru monitorizarea datelor de sudură
- Actualitate prin funcția de actualizare serială pentru noii parametri de sudură
- Asigurarea datelor prin schimbul simplu de date între sursa de curent și PC

5.8.1 Racord

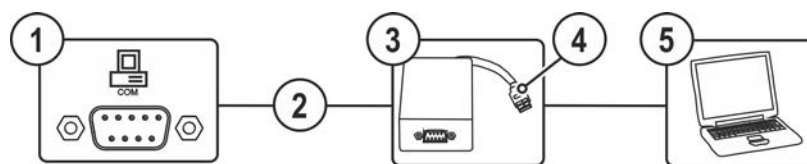



Figura 5-26

| Capitol | Simbol | Descriere |
|---------|---|--|
| 1 |  | Mufă de conectare (9 pini) - D-Sub Interfața-PC > consultați capitolul 5.8 |
| 2 | | Cablu de racord, 9 poli, în serie |
| 3 | | SECINT X10 USB |
| 4 | | Conexiune USB Conectarea unui PC Windows la SECINT X10 USB |
| 5 | | PC Windows |

5.9 Identificarea componentei

Aceste componente de accesorii sunt ca dotare ulterioară și sunt opționale > consultați capitolul 9.

Codurile de bare predefinite în ewm Xnet sunt înregistrate cu scannerul manual. Datele componentelor sunt apelate și reprezentate în unitatea de comandă.

5.10 Conexiune la rețea

Această componentă accesoriu este disponibilă exclusiv ca "opțiune din fabrică".

Conexiunea la rețea oferă posibilitatea integrării produsului într-o rețea existentă și apoi schimbul de date prin intermediul software-ului de management al calității Xnet. Iată un extras al funcționalității software-ului:

- Afișarea în timp real a parametrilor de sudare
- Înregistrare/Documentare
- Monitorizare parametrii de sudare
- Întreținere
- Calcul
- Administrare WPS
- Administrare sudură
- Administrare xbutton
- Administrare piesă subansamblu

Funcționalitatea software-ului este în mod constant dezvoltată (consultați documentația corespunzătoare Xnet).

Aparatele de sudură sunt livrate standard cu o adresă IP fixă. Adresa de IP este afișată pe autocolantul atașat pe unitatea de comandă sau, în cazul dispozitivelor, pe autocolantul atașat sub plăcuța de identificare.

Gateway-ul și serverul / computerul trebuie să fie în aceeași rețea sau interval de adrese IP, astfel încât gateway-ul să poată fi configurat.

6 Întreținere, îngrijire și eliminare

6.1 Generalități

AVERTISMENT



Întreținerea, verificarea și reparațiile necorespunzătoare!

Întreținerea, verificarea și repararea produsului se efectuează exclusiv de către persoane competente și calificate. Persoana calificată este aceea care, pe baza pregătirii, a cunoștințelor și a experienței dobândite, poate recunoaște riscurile întâlnite și eventualele daune indirecte în timpul verificării surselor de curent de sudură și poate lua măsurile de siguranță necesare.

- A se respecta normele de întreținere > *consultați capitolul 6.3.*
- În cazul în care una dintre verificările de mai jos duce la un rezultat negativ, aparatul poate fi repus în funcțiune doar după reparare și o nouă verificare.

Pentru toate problemele legate de service, vă rugăm să vă adresați distribuitorului dvs. specializat, respectiv furnizorului aparatului. Retururile în cazul aplicării garanției se pot face numai prin intermediul distribuitorului specializat.

Utilizați numai piese de schimb originale pentru înlocuirea pieselor. La comandarea pieselor de schimb, trebuie să specificați tipul aparatului, numărul de serie și numărul articolului aferent aparatului, denumirea tipului și numărul articolului aferent piesei de schimb.


Dacă sunt respectate condițiile de mediu prevăzute și în condiții normale de funcționare, acest aparat nu necesită operațiuni semnificative de întreținere, fiind suficient un minimum de îngrijire.

În cazul unui aparat murdar, durata de serviciu și durata de funcționare continuă se vor reduce. Intervalele de curățare depind în mod semnificativ de condițiile de mediu și de gradul aferent de murdărire a aparatului (totuși, curățarea se va face cel puțin semestrial).


6.2 Explicarea simbolurilor


Persoane

| | |
|---|----------------|
|  | Sudor/operator |
|---|----------------|

| | |
|---|---|
|  | Personal de service/persoană specializată, competentă |
|---|---|

Verificarea

| | |
|---|--------------------|
|  | Verificare vizuală |
|---|--------------------|


| | |
|---|--------------------------|
|  | Verificarea funcționării |
|---|--------------------------|

 
Interval de timp

| | |
|---|---------------------------------|
|  | Funcționare într-o singură tură |
|---|---------------------------------|

 
| | |
|---|-------------------------------|
|  | Funcționare în mai multe ture |
|---|-------------------------------|

 
| | |
|---|------------------|
|  | la fiecare 8 ore |
|---|------------------|

| | |
|--|--------|
|  | zilnic |
|--|--------|

| | |
|---|------------|
|  | săptămănal |
|---|------------|

| | |
|---|-------|
|  | lunar |
|---|-------|

| | |
|---|---------|
|  | bianual |
|---|---------|

| | |
|---|-------|
|  | anual |
|---|-------|

6.3 Planul de întreținere

| Inspector | Tipul verificării | | | Etapa de întreținere | Reparatorul |
|-----------|-------------------|--|--|--|-------------|
| | | | | <p>! Etapa de lucru corespunzătoare poate fi efectuată exclusiv de către persoana desemnată inspector, respectiv reparator, în baza instruirii sale! Punctele de verificare care nu se aplică, vor fi omise.</p> | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> Verificarea și curățarea pistolului de sudură. Depunerile pe pistol pot duce la apariția scurtcircuitelor, la rezultate necorespunzătoare ale sudurii și drept urmare, pot apărea daune la pistol! Verificați echiparea în funcție a aplicației și reglarea corectă a sistemului de antrenare a sârmei, a pistolului de sudură și a elementelor de ghidare a sârmei. Curățați periodic rolele de avans al sârmei (în funcție de gradul de murdărire). Înlocuirea rolilor uzate de avans al sârmei. Conexiunile cablurilor de curent de sudură (verificarea poziției fixe, blocate). Butelia cu gaz de protecție este asigurată cu elemente de siguranță pentru buteliile cu gaz (lanț/curea)? Reductor de sarcină: Pachetul de furtunuri este asigurat cu un reductor de sarcină? | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> Verificați etanșeitatea, respectiv dacă există deteriorări ale cablurilor de alimentare și a conexiunilor acestora (cabluri, furtunuri, pachete de furtunuri). Verificați dacă există daune la carcasa sistemului de sudură. Elementele de transport (curea, urechi de ridicare, mâner, role de transport, frâna de imobilizare) și elementele de siguranță corespunzătoare (eventual, capace de siguranță) există și funcționează ireproșabil? | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> Curățați racordurile conductelor de agent de răcire (sisteme de închidere rapidă, cuplaje) de impurități și montați capace de protecție în cazul în care nu le utilizați. Supapa electromagnetică pentru testul de gaz se deschide și se închide corespunzător. Verificarea lămpilor de operare, mesaj și control, a dispozitivelor de protecție și reglare. | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> Verificarea suporturilor rolilor de sârmă (rolele de avans al sârmei trebuie să stea fix în suport și nu trebuie să aibă joc) Curățați filtrul de impurități (dacă este cazul) > consultați capitolul 6.3.1 | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> Verificați fixarea corespunzătoare a bobinei de sârmă. | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> Curățați suprafețele exterioare cu o lavetă umedă (nu utilizați agenți de curățare agresivi). | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> Curățarea sursei de curent (invertor) > consultați capitolul 6.3.4 | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> Curățarea schimbătorului de căldură (răcirea pistolului de sudură) > consultați capitolul 6.3.3 | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> Înlocuirea agentului de răcire (răcirea pistolului de sudură) > consultați capitolul 6.3.2 | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> Inspecția și verificarea repetate > consultați capitolul 6.3.5 | |

6.3.1 Filtru de praf

La utilizarea unui filtru de murdărie, debitul de aer de răcire este redus și, ca urmare, durata activă a utilajului este redusă. Durata activă scade odată cu nivelul tot mai crescut de murdărire a filtrelor. Filtrul de impurități trebuie demontat periodic și trebuie curățat prin suflare cu aer comprimat (în funcție de cantitatea de impurități).

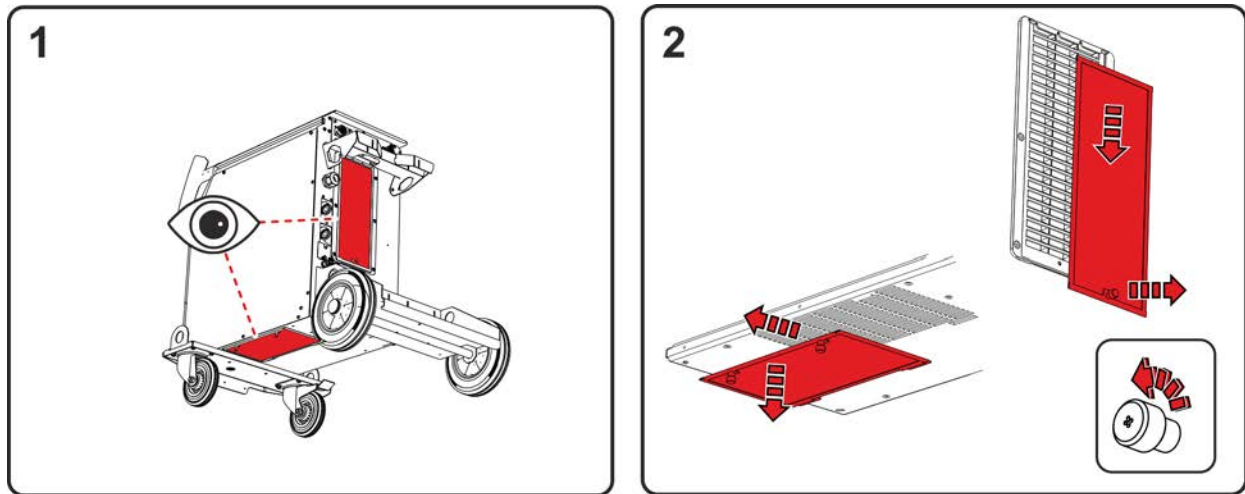


Figura 6-1

- Pe aparat se pot instala două filtre de impurități (opțiune pentru echiparea ulterioară). Unul la admisia de aer a unității de alimentare (invertor) și unul la admisia de aer a schimbătorului de căldură (răcirea pistolului de sudură).
- Slăbiți dopurile șurubului filtrului (trageți secțiunea de putere a filtrului în jos și apoi înapoi / trageți filtrul schimbătorului de căldură în jos și apoi în lateral).

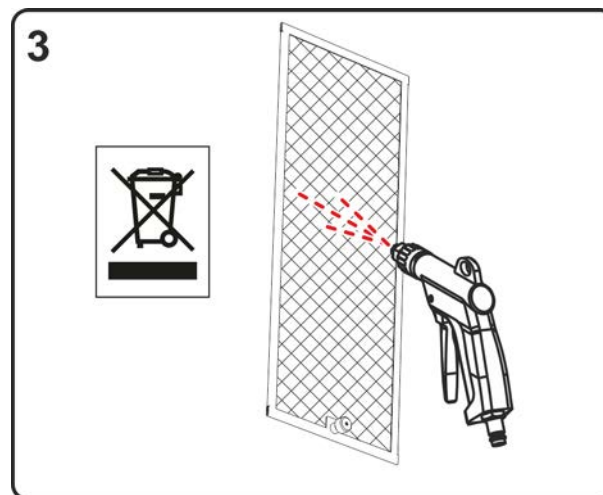


Figura 6-2

- Suflați filtrul de impurități cu aer comprimat care nu conține ulei și apă.

Respectați prevederile autorităților în ceea ce privește eliminarea!

- După curățare, montați filtrul în ordine inversă.

6.3.2 Înlocuirea agentului de răcire

Respectați toate indicațiile privind utilizarea, aplicarea și eliminarea agentului de răcire a pistolului de sudură > consultați capitolul 5.1.6.

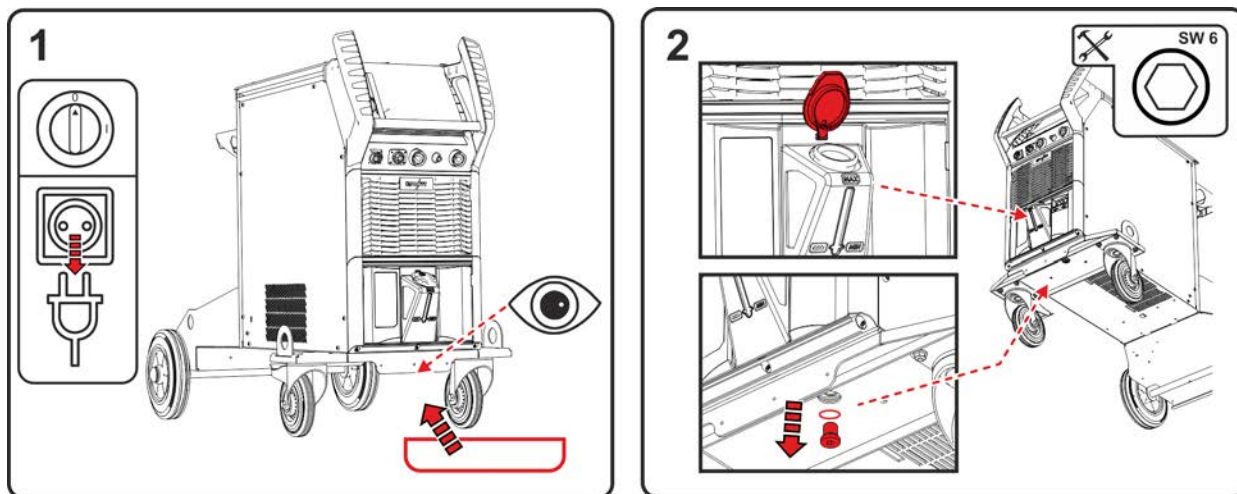


Figura 6-3

- Deconectați utilajul și scoateți ștecărul de conectare rețea. Poziționați un recipient de colectare adecvat sub șurubul de scurgere al rezervorului de agent de răcire.
- Deșurubați dopul de scurgere al rezervorului de agent de răcire (deschideți capacul rezervorului pentru aerisire).

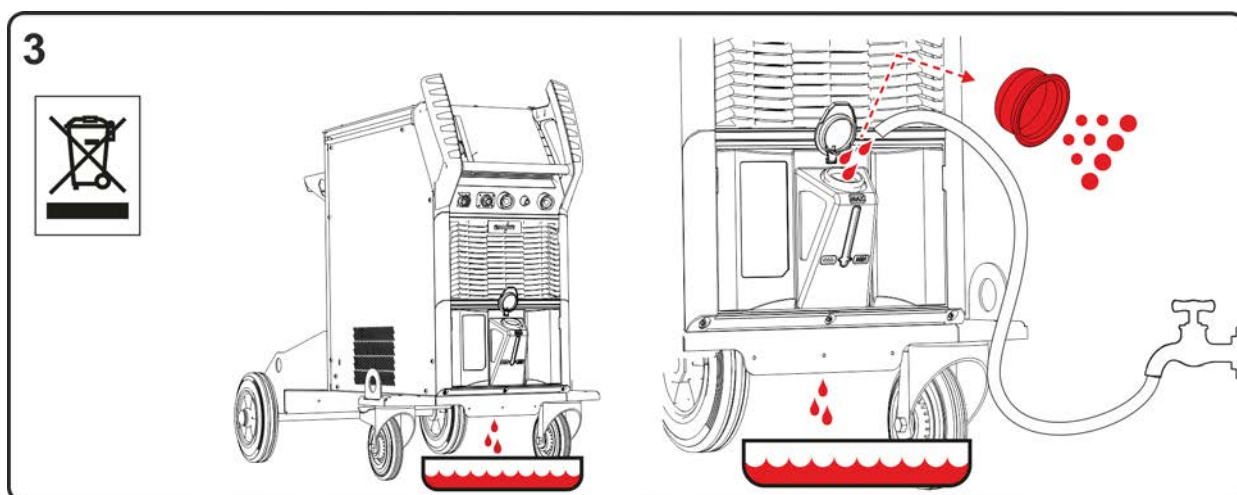


Figura 6-4

- Așteptați până când lichidul de răcire s-a scurs complet din rezervor în recipientul de colectare.
- Scoateți sita filtrului de pe gâtul de umplere și curățați-o.
- Apoi clătiți reziduurile de murdărie din rezervor cu apă.

Respectați prevederile autorităților în ceea ce privește eliminarea!

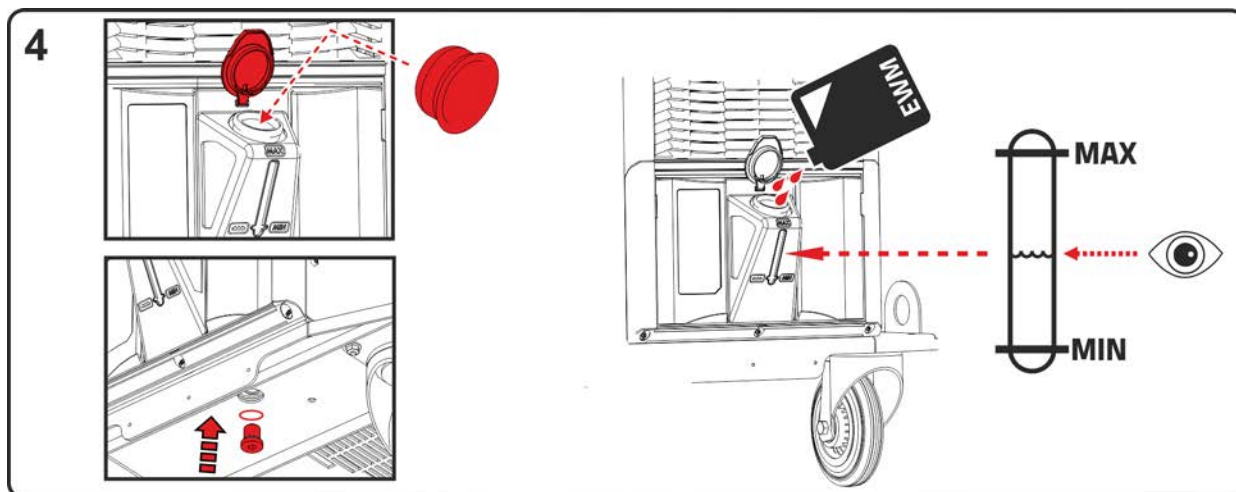


Figura 6-5

- Puneți sita filtrului curățat înapoi în gâtul de umplere și înșurubați dopul de scurgere cu sigiliul înapoi pe rezervor.
- Umpleți rezervorul cu agent de răcire original -EWM- în timp ce respectați nivelul maxim al agentului de răcire. După umplere, închideți capacul rezervorului și aerisiți circuitul agentului de răcire > *consultați capitolul 7.4.*

6.3.3 Schimbătorul de căldură (răcirea pistolului de sudură)

⚠️ AVERTISMENT**Pericol de accidentare din cauza instruirii insuficiente!****Pentru etapele de întreținere de mai jos este necesară instruirea profesională, pentru a evita accidentările.**

- Această etapă de întreținere trebuie executată exclusiv de către personalul instruit și autorizat.
- Aveți în vedere avertizările și indicațiile de întreținere de la începutul acestui capitol!

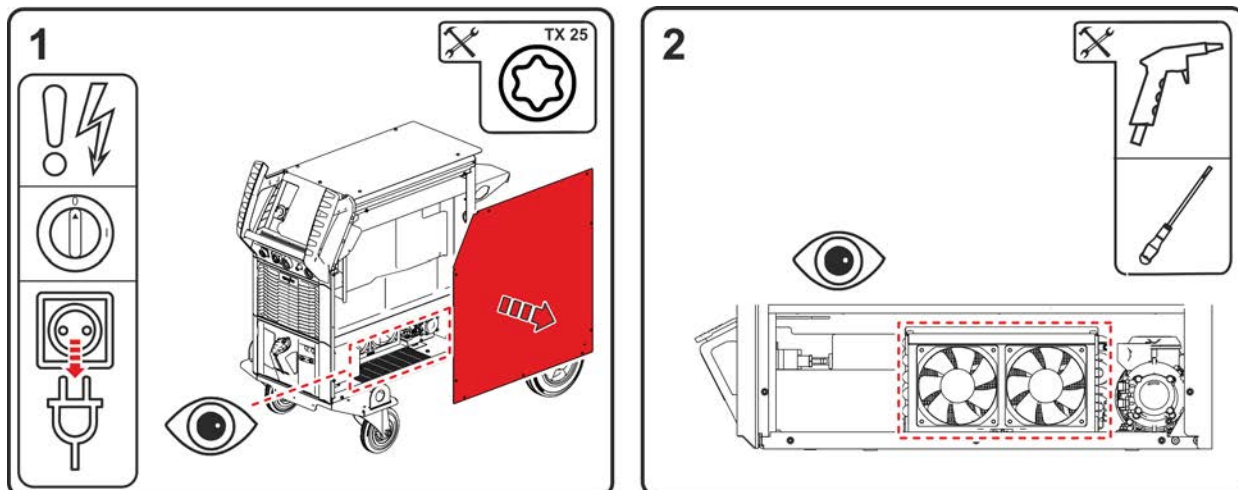


Figura 6-6

- Deconectați utilajul și scoateți ștecărul de conectare rețea. Îndepărtați șuruburile tablei laterale. Îndepărtați tabla laterală din instalație (ridicați în sus și în lateral).
- Utilizați exclusiv aer comprimat fără ulei și apă. Nu suflați direct peste componentele electronice. Ventilatoarele se pot tura excesiv din cauza aerului comprimat și astfel se pot deteriora. De aceea, trebuie să le blocați mecanic cu o șurubelniță. Aveți în vedere următoarele: Lamelele schimbătorului de căldură, aflate în spatele ventilatoarelor, nu trebuie deteriorate de șurubelniță.

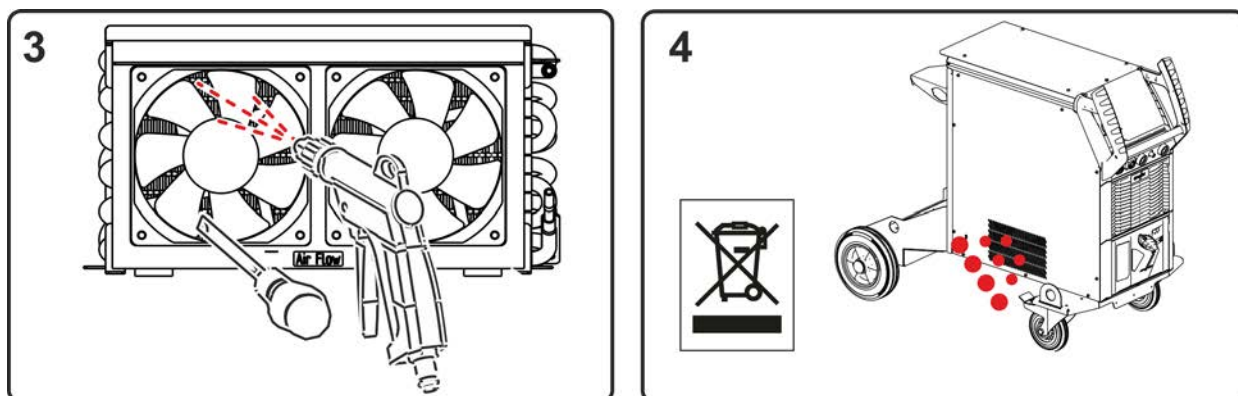


Figura 6-7

- Suflați plan schimbătoarele de căldură prin ventilatoare.
- Impuritățile ies prin orificiile din tabla laterală.

Respectați prevederile autorităților în ceea ce privește eliminarea!

- După curățare, îndepărtați blocajele mecanice din ventilatoare, închideți din nou aparatul, în ordine inversă și verificați-l conform prevederilor în vigoare.

6.3.4 Sursa de curent (invertorul)

⚠️ AVERTISMENT



Pericol de accidentare din cauza instruirii insuficiente!

Pentru etapele de întreținere de mai jos este necesară instruirea profesională, pentru a evita accidentările.

- Această etapă de întreținere trebuie executată exclusiv de către personalul instruit și autorizat.
- Aveți în vedere avertizările și indicațiile de întreținere de la începutul acestui capitol!

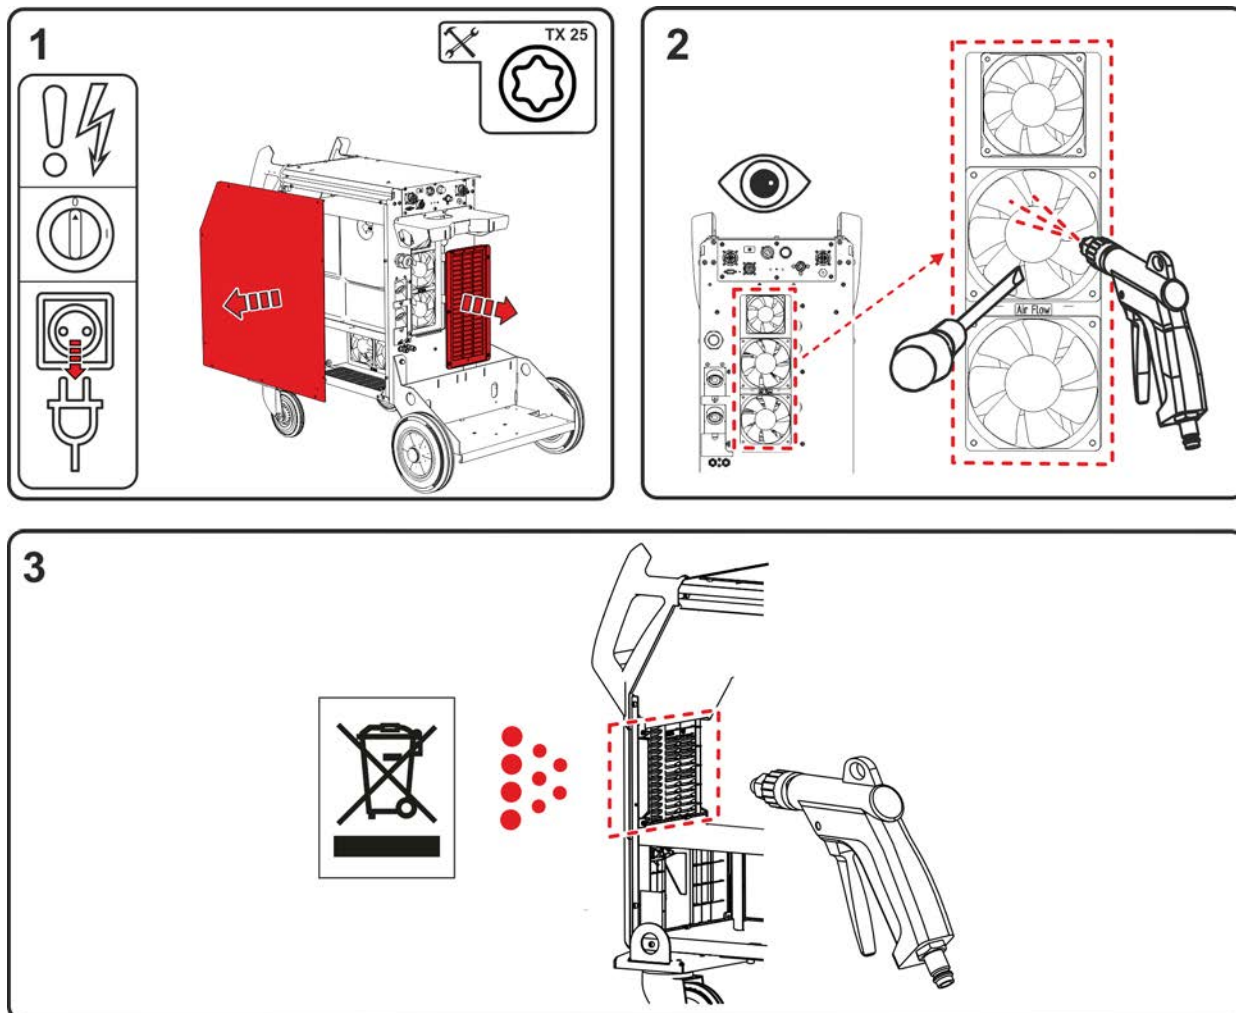


Figura 6-8

1. Oprii aparatul și scoateți ștecărul de conectare la rețea. Îndepărtați șuruburile tablei laterale și pe cele ale structurii cu nervuri din spate. Îndepărtați tabla laterală (ridicați în sus și în lateral). Îndepărtați structura cu nervuri (ridicați în sus și în spate).
2. Utilizați exclusiv aer comprimat fără ulei și apă. Nu suflați direct peste componentele electronice. Ventilatoarele se pot tura excesiv din cauza aerului comprimat și astfel se pot deteriora. De aceea, trebuie să le blocați mecanic cu o șurubelniță.
3. Suflați în față, în zonele din fața invertorului.

Respectați prevederile autorităților în ceea ce privește eliminarea!

- După curățare, îndepărtați blocajele mecanice din ventilatoare, închideți din nou aparatul, în ordine inversă și verificați-l conform prevederilor în vigoare.

6.3.5 Verificare anuală (Inspecție și verificare în timpul operării)

Trebuie efectuate verificări periodice conform normei IEC 60974-4 "Inspecții și verificări periodice". În afara normelor aplicabile menționate aici, în cazul inspecțiilor și al verificărilor trebuie respectate legile și prevederile naționale în vigoare.

Informații suplimentare puteți găsi în broșura atașată "Warranty registration", precum și din informațiile noastre privind garanția, întreținerea și verificarea, la adresa www.ewm-group.com!

6.4 Poziționarea echipamentului



Eliminare corespunzătoare!

Aparatul conține materii prime valoroase care sunt destinate reciclării și piese electronice care trebuie eliminate.

- **A nu se arunca la gunoiul menajer!**
- **Respectați prevederile în vigoare privind eliminarea!**
- Echipamentele electrice și electronice uzate nu mai pot fi eliminate ca deșeuri municipale nesortate în conformitate cu reglementările europene (Directiva 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice). Acestea trebuie eliminate sortate. Simbolul pubelei de gunoi pe roți atrage atenția asupra necesității sortării. Acest aparat trebuie debarasat pentru eliminare la deșeuri, respectiv pentru reciclare, în sistemele de sortare prevăzute special în acest scop.
- În Germania, în conformitate cu legea (Legea privind introducerea pe piață, returnarea și eliminarea ecologică a echipamentelor electrice și electronice (ElektroG)), un echipament vechi trebuie predat la un centru de prelucrare separată de deșeuri municipale nesortate. Autoritățile publice de gestionare a deșeurilor (municipalități) au creat centre de colectare în acest scop, unde echipamentele vechi din gospodăriile particulare sunt acceptate gratuit.
- Informații privind returnarea sau colectarea echipamentului vechi eliberat de autoritatea locală responsabilă sau de administrația municipalității.
- În plus, restituirea este posibilă pe tot teritoriul Europei și la dealerii EWM.

7 Remediere defecțiuni tehnice

Toate produsele sunt supuse unor controale severe specifice produselor finite. Dacă, totuși, ceva nu va funcționa la un moment dat, verificați produsul cu ajutorul următoarei prezentări. Dacă niciuna dintre metodele descrise de eliminare a defecțiunilor nu duce la funcționarea produsului, informați dealer-ul autorizat.

7.1 Mesaje de eroare (sursa de putere)

În funcție de posibilitățile de reprezentare, pe afișajul aparatului se reprezintă o defecțiune după cum urmează:

| Tipul afișajului - sistem de comandă a aparatului | Reprezentare |
|---|--------------|
| Afișaj grafic | |
| două afișaje cu 7 segmente | |
| un afișaj cu 7 segmente | |

Posibila cauză a defecțiunii este semnalizată de un număr corespunzător al defecțiunii (a se vedea tabelul). Unitatea de alimentare este oprită în cazul unei erori.

Afișarea numerelor defecțiunilor depinde de modelul aparatului (interfețe/funcții).

- Documentați defecțiunea aparatului și transmiteți la nevoie personalului de service.
- Dacă apar mai multe defecțiuni, acestea sunt afișate consecutiv.
- Documentați eroarea utilajului și dacă este necesar, menționați-o personalului de service.
- În cazul în care, în timpul unei comenzi apar mai multe erori, se afișează întotdeauna eroarea numărul cel mai mic (Err). Dacă remediați această eroare, va apărea următoarea eroare în ordinea numerelor. Această procedură se repetă până la remedierea tuturor erorilor.

Legendă categorie (resetare eroare)

- Mesajul de eroare se șterge atunci când eroarea este remediată.
- Mesajul de eroare poate fi resetat prin acționarea butonului ◀.
- Mesajul de eroare poate fi resetat exclusiv prin oprirea și repornirea dispozitivului.

| | Categorie | | | Eroare | Cauza posibilă | Remediere |
|---|-----------|----|----|----------------------|---|---|
| | a) | b) | c) | | | |
| 3 | ✓ | ✓ | ✗ | Defecțiune taho | Defecțiune utilaj DV | Verificați conexiunile (racorduri, cabluri) |
| | | | | | Suprasarcină continuă a sistemului de antrenare a sârmei | Nu așezați nucleul sârmei în raze înguste; verificați funcționarea facilă a nucleului sârmei |
| 4 | ✓ | ✗ | ✗ | Temperatură excesivă | Sursa de curent se supraîncălzește | Lăsați sursa de curent să se răcească (comutator de rețea în poziția „1”) |
| | | | | | Ventilator blocat, murdar sau defect | Verificați, curățați sau înlocuiți ventilatorul |
| | | | | | Orificiile de admisie și de evacuare a aerului sunt blocate | Verificați orificiile de admisie și de evacuare a aerului |
| 5 | ✗ | ✗ | ✓ | Supratensiune rețea | Tensiunea de rețea este prea mare | Verificați tensiunile de rețea și egalizați-le cu tensiunile de branșare ale sursei de curent |
| 6 | ✗ | ✗ | ✓ | Subtensiune în rețea | Tensiunea de rețea este prea mică | |


 
 
| Err | Categorie | | | Eroare | Cauza posibilă | Remediere |
|-----|-----------|----|----|---|---|--|
| | a) | b) | c) | | | |
| 7 | ✗ | ✓ | ✗ | Deficit de agent de răcire | Debitul este prea mic ($< = 0,7 \text{ l/min}$) / ($< = 0.18 \text{ gal./min}$) ^{[1] [3]} | Verificați debitul agentului de răcire; curățați răcitorul de apă; îndreptați locurile îndoite din pachetul furtunului; ajustați limita debitului |
| | | | | | Cantitatea de agent de răcire este prea mică | Completați cu agent de răcire |
| | | | | | Pompa nu funcționează | Rotiți arborele pompei |
| | | | | | Aer în circuitul de agent de răcire | Aerisiți circuitul de agent de răcire |
| | | | | | Pachetul de furtunuri nu este umplut integral cu agent de răcire | Porniți/opriți aparatul (pompa funcționează timp de 2 minute) |
| | | | | | Operarea cu pistol de sudură răcit cu gaz | Conectați alimentarea cu agent de răcire și returnul agentului de răcire (utilizați punți pentru furtunuri); dezactivați răcitorul de apă |
| | | | | | Avarie a siguranței automate ^[4] | Resetați siguranța automată prin apăsare |
| 8 | ✓ | ✓ | ✗ | Eroare gaz protecție ^[2] | Lipsă gaz de protecție Presiune preliminară prea mică | Verificați alimentarea cu gaz de protecție Remediați locurile îndoite din pachetul de furtunuri; valoarea nominală: 4-6 bari presiune preliminară |
| 9 | ✗ | ✗ | ✓ | Supratensiune secundară | Supratensiune la ieșire: Eroare inverter | Informați service-ul |
| 10 | ✗ | ✗ | ✓ | Defecțiune la împământare (eroare PE) | Conexiunea dintre sârma de sudură și carcasa utilajului | Decuplați conexiunea electrică |
| 11 | ✓ | ✓ | ✗ | Oprire rapidă | Eliminarea semnalului logic „Robot pregătit” în timpul procesului | Remediați eroarea la unitatea de comandă suprapusă |
| 22 | ✓ | ✗ | ✗ | Supratemperatură a agentului de răcire ^[3] | Agent de răcire supraîncălzit ($> = 70^{\circ}\text{C}$ / $> = 158^{\circ}\text{F}$) ^[1] măsurat în returnul agentului de răcire | Lăsați sursa de curent să se răcească (comutator de rețea în poziția „1”) |
| | | | | | Ventilator blocat, murdar sau defect | Verificați, curățați sau înlocuiți ventilatorul |
| | | | | | Orificiile de admisie și de evacuare a aerului sunt blocate | Verificați orificiile de admisie și de evacuare a aerului |
| 32 | ✗ | ✗ | ✓ | Eroare I>0 ^[3] | | Informați service-ul |
| 33 | ✗ | ✗ | ✓ | Eroare UIST ^[3] | Scurtcircuit în circuitul curentului de sudură, înainte de sudură | Remediați scurtcircuitul din circuitul curentului de sudură; decuplați senzorul de la tensiune externă |
| 38 | ✗ | ✗ | ✓ | Eroare IIST ^[3] | Scurtcircuit în circuitul curentului de sudură, înainte de sudură | Remediați scurtcircuitul în circuitul curentului de sudură |

| Err | Categorie | | | Eroare | Cauza posibilă | Remediere |
|-----|-----------|----|----|--------------------------------------|---|--|
| | a) | b) | c) | | | |
| 48 | ✗ | ✓ | ✗ | Eroare aprindere | În timpul pornirii procesului cu un aparat automatizat, nu s-a produs nicio aprindere. | Verificați avansul sârmei; verificați conexiunile cablului de sarcină în circuitul curentului de sudură; dacă este cazul, curățați suprafețele corodate de la piesa de prelucrat, înainte de sudură |
| 49 | ✗ | ✓ | ✗ | Ruperea arcului electric | În timpul unei lucrări de sudură cu o instalație automată, s-a produs o rupere a arcului electric | Verificați avansul sârmei; ajustați viteza de sudură. |
| 51 | ✓ | ✗ | ✗ | Oprire de urgență | S-a activat circuitul de comandă pentru oprirea de urgență a sursei de curent. | Dezactivați din nou circuitul de comandă pentru oprirea de urgență (deblocați circuitul de protecție) |
| 52 | ✗ | ✗ | ✓ | Lipsă utilaj DV | După pornirea instalației automatizate, nu s-a recunoscut niciun utilaj DV | Verificați și conectați cablurile de comandă ale utilajelor-DV; corectați codurile numerice ale utilajelor DV automatizate (la 1DV: asigurați numărul 1; la 2DV câte un DV cu numărul 1 și un DV cu numărul 2) |
| 53 | ✗ | ✓ | ✗ | Lipsă utilaj DV 2 | Dispozitivul de avans pentru sârmă 2 nu este recunoscut | Verificați, respectiv conectați cablurile de comandă ale utilajelor -DV |
| 54 | ✗ | ✗ | ✓ | Eroare VRD ^[2] | Eroare de reducere a tensiunii de mers în gol | dacă este cazul, decuplați aparatul extern de la circuitul de curent de sudură; informați service-ul |
| 55 | ✗ | ✓ | ✗ | Supracurent DV | Recunoașterea supracurentului la acționarea avansului pentru sârmă | Nu așezați nucleul sârmei în raze înguste; verificați funcționarea facilă a nucleului sârmei |
| 56 | ✗ | ✗ | ✓ | Cădere fază rețea | O fază a tensiunii de rețea s-a defectat | Verificați conexiunea la rețea, ștecărul de conectare la rețea și siguranțele de rețea |
| 57 | ✗ | ✓ | ✗ | Eroare taho slave | Defecțiune utilaj DV (sistem de acționare-slave) | Verificați conexiunile, cablurile, îmbinările |
| | | | | | Suprasarcină continuă a sistemului de antrenare a sârmei (sistem de acționare-slave) | Nu așezați nucleul sârmei în raze înguste; verificați funcționarea facilă a nucleului sârmei |
| 58 | ✗ | ✓ | ✗ | Scurtcircuit | Verificați dacă circuitul de curent de sudură este scurtcircuitat | Verificați circuitul de curent de sudură; scoateți pistolul izolat |
| 59 | ✗ | ✗ | ✓ | Aparat incompatibil | Un aparat conectat la sistem este incompatibil | Vă rugăm să deconectați aparatul incompatibil de la sistem |
| 60 | ✗ | ✗ | ✓ | Software incompatibil | Software-ul unui aparat nu este compatibil | Informați service-ul |
| 61 | ✗ | ✓ | ✗ | Monitorizare sudură | Valoarea reală a unui parametru de sudură este în afara câmpului de toleranțe indicat | Respectați câmpul de toleranțe; ajustați parametri de sudură |
| 62 | ✗ | ✗ | ✓ | Componenta sistemului ^[3] | Nu s-a găsit componenta sistemului | Informați service-ul |

- [1] din fabrică
- [2] opțiune
- [3] exclusiv seria de aparate Titan XQ, Phoenix XQ, Taurus XQ
- [4] fără serie de aparate Titan XQ, Phoenix XQ, Taurus XQ

7.2 Mesaje de avertizare

Un mesaj de avertizare este afișat în funcție de posibilitățile de reprezentare pe afișajul aparatului, după cum urmează:

| Tipul afișajului - sistem de comandă a aparatului | Reprezentare |
|---|---|
| Afișaj grafic |  |
| două afișaje cu 7 segmente |  |
| un afișaj cu 7 segmente |  |

Posibila cauză a avertizării este semnalizată de un număr corespunzător al avertizării (a se vedea tabelul).

- Dacă apar mai multe avertizări, acestea sunt afișate succesiv.
- Documentați avertizarea utilajului și dacă este necesar, menționați-o personalului de service.

| Nr. | Avertizare | Cauza posibilă |
|-----|---|---|
| 1 | Temperatură excesivă | Pe scurt, există amenințarea opririi din cauza temperaturii excesive. |
| 4 | Gaz de protecție ^[2] | Verificați alimentarea cu gaz de protecție. |
| 5 | Debit de agent de răcire ^[3] | Debit ($\leq 0,7\text{l/min}$ / $\leq 0.18\text{ gal./min}$) ^[1] |
| 6 | sârmă puțină | Pe bobină a rămas puțină sârmă. |
| 7 | Magistrală-CAN defectă | Aparatul de avans pentru sârmă nu este conectat, siguranța automată motorul de avans pentru sârmă (reșetați siguranța automată declanșată prin acționare). |
| 8 | Circuitul de curent de sudură | Inductivitatea circuitului de curent de sudură este prea mare pentru sarcina de sudură selectată. |
| 10 | Invertor parțial | Unul dintre invertoarele parțiale nu furnizează curent de sudură. |
| 11 | Temperatură excesivă a agentului de răcire ^[3] | Agent de răcire ($\geq 65\text{ }^\circ\text{C}$ / $\geq 149\text{ }^\circ\text{F}$) ^[1] |
| 12 | Monitorizarea sudurii | Valoarea reală a unui parametru de sudură este în afara câmpului de toleranțe indicat. |
| 13 | Eroare de contact | Rezistența din circuitul curentului de sudură este prea mare. Verificați conexiunea la masă. |
| 32 | Defecțiune taho | Defecțiune a aparatului de avans pentru sârmă, suprasarcină continuă a sistemului de acționare a sârmei. |
| 33 | Supracurent DV | Recunoașterea supracurentului sistemului principal de acționare DV. |
| 34 | JOB necunoscut | Selectarea JOB-ului nu a fost efectuată, deoarece numărul JOB-ului nu este cunoscut. |
| 35 | Supracurent DV slave | Suprasarcină a sistemului de acționare DV slave (sistemul de acționare frontal, sistemul Push/Push sau sistemul de acționare intermediar). |
| 36 | Eroare taho slave | Defecțiune sistem de acționare DV, suprasarcină a sistemului de acționare DV slave (sistemul de acționare frontal, sistemul Push/Push sau sistemul de acționare intermediar). |
| 37 | Magistrală-FST defectă | Aparatul de avans pentru sârmă nu este conectat, siguranța automată motorul de avans pentru sârmă (reșetați siguranța automată declanșată prin acționare). |

^[1] din fabrică

[2] opțiune

[3] exclusiv seria de aparate Titan XQ, Phoenix XQ, Taurus XQ

7.3 Listă de verificare pentru remedierea defecțiunilor tehnice

Premisa de bază pentru funcționarea ireproșabilă o reprezintă utilizarea echipamentelor adaptate la material și la gazul de proces!

| Legendă | Simbol | Descriere |
|---------|--------|--------------------|
| | ↗ | Defecțiune / Cauză |
| | ✘ | Remediu |

Defecțiuni de funcționare

- ↗ Siguranța de protecție a rețelei se declanșează - siguranță principală necorespunzătoare
 - ✘ Instalați o siguranță de protecție recomandată > *consultați capitolul 8.3.*
- ↗ După pornire, aparatul nu accelerează (ventilatorul aparatului și pompa de agent de răcire, dacă este cazul, nu funcționează).
 - ✘ Conectați cablul de comandă al aparatului de avans al sârmei.
- ↗ Toate indicatoarele luminoase ale comenzii aparatului luminează după pornire
- ↗ Nici indicator luminos a comenzii aparatului nu luminează după pornire
- ↗ Lipsă randament de sudură
 - ✘ Cădere faze, verificați conexiunea la rețea (siguranțe)
- ↗ Aparatul repornește permanent
- ↗ Aparatul de avans pentru sârmă nu funcționează
- ↗ Sistemul nu accelerează
 - ✘ Realizați conexiunile cu cablurile de comandă resp. verificați instalarea corectă.
- ↗ Conexiuni slăbite ale curentului de sudură
 - ✘ Strângeți conexiunile electrice pe partea pistolului și/sau a piesei
 - ✘ Înșurubați corespunzător duza de curent

Se aprinde martorul luminos de defecțiune colectivă

- ↗ Supratemperatură aparat de sudură
 - ✘ Lăsați aparatul să se răcească în stare pornită
- ↗ S-a declanșat dispozitivul de monitorizare a curentului de sudură (curenții de sudură vagabonzi trec prin conductorul de protecție). Eroarea poate fi resetată exclusiv prin oprirea și repornirea dispozitivului.
 - ✘ Sârma de sudură atinge componentele conductoare electrice ale carcasei (verificați avansul sârmei, sârma de sudură a sărit de pe bobină?).
 - ✘ Verificați fixarea corespunzătoare a cablului de masă. Strângeți clema de curent a cablului de masă cât mai aproape posibil de arcul electric.

Martorul luminos supratemperatură se aprinde

- ↗ Supratemperatură aparat de sudură
 - ✘ Lăsați aparatul să se răcească în stare pornită

Defecțiune agent de răcire/fără debit agent de răcire

- ↗ Debit agent răcire insuficient
 - ✘ Verificați nivelul agentului de răcire și eventual completați cu agent de răcire
- ↗ Aer în circuitul de agent de răcire
 - ✘ Aerisirea circuitului de agent de răcire > *consultați capitolul 7.4*

Probleme la transportul sârmei

- ✓ Suportul rolor de avans pentru sârmă sunt uzate (rolele de avans pentru sârmă trebuie să stea fix în suport și nu trebuie să aibă joc)
 - ✗ Înlocuiți suportul rolor de avans pentru sârmă (092-002960-E0000) > *consultați capitolul 10.1.4*
- ✓ Duză de contact înfundată
 - ✗ Curățați, pulverizați cu spray de protecție pentru sudură și înlocuiți în caz de nevoie
- ✓ Reglarea frânei de bobină > *consultați capitolul 5.2.4.4*
 - ✗ Verificați resp. corectați reglajele
- ✓ Reglarea unităților de presiune > *consultați capitolul 5.2.4.3*
 - ✗ Verificați resp. corectați reglajele
- ✓ Role de sârmă uzate
 - ✗ Verificați, iar în caz de nevoie înlocuiți
- ✓ Motor de avans fără tensiune de alimentare (Siguranța automată s-a declanșat din cauza suprasarcinii)
 - ✗ Resetați siguranța activată (parte posterioară sursă de curent) prin acționarea butonului
- ✓ Pachete de furtunuri îndoite
 - ✗ Poziționați întins pachetul cu furtunuri de pistol.
- ✓ Tubajul sau spirala de ghidaj a sârmei prezintă impurități sau semne de uzură
 - ✗ Curățați tubajul sau spirala, înlocuiți tubajele îndoite sau uzate

7.4 Aerisirea circuitului de agent de răcire

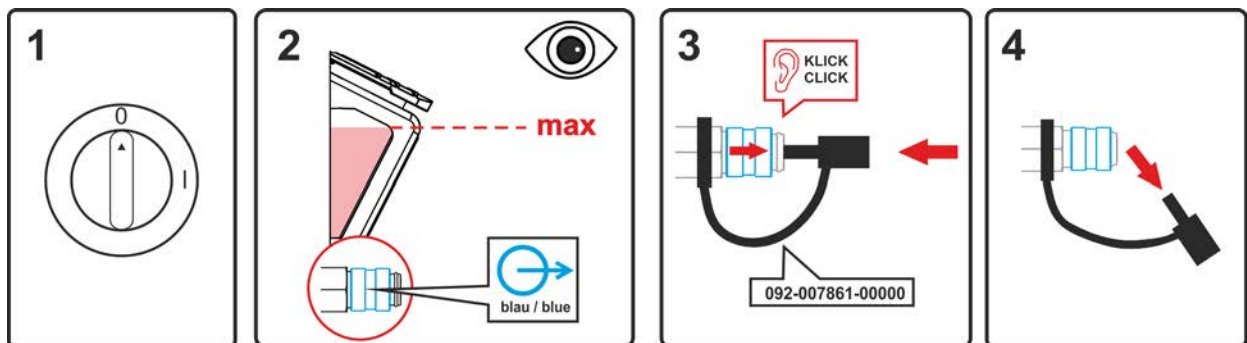


Figura 7-1

- Opriți utilajul și umpleți rezervorul de agent de răcire la nivelul maxim.
- Deblocați racordul rapid de eliberare cu un instrument adecvat (racord deschis).

Pentru ventilarea sistemului de răcire folosiți întotdeauna racordul albastru pentru agent de răcire (care se află cât mai adânc în sistemul de agent de răcire) (în apropierea rezervorului de agent de răcire)!

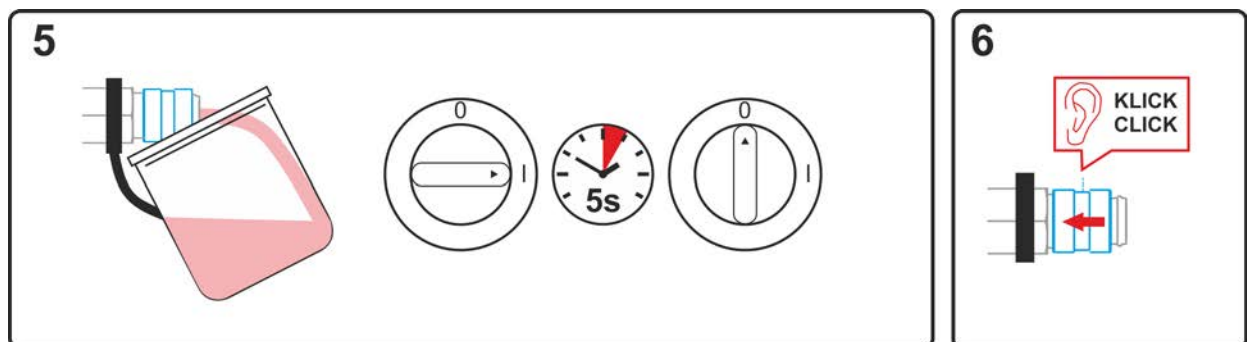


Figura 7-2

- Poziționați un recipient de colectare adecvat pe racordul rapid de eliberare pentru a colecta agentul de răcire care scapă și porniți utilajul pentru un timp de aproximativ 5 secunde.
- Blocați din nou racordul rapid de eliberare prin împingerea înapoi a inelului de blocare.

7.5 Rotirea arborelui pompei (circuitul de agent de răcire)

Perioadele de repaus mai lungi și impuritățile din agentul de răcire pot duce la înțepenirea pompei de agent de răcire pentru modul de răcire.

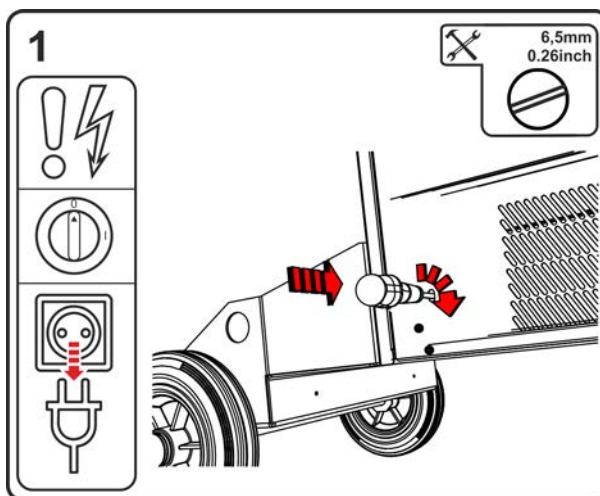


Figura 7-3

- Opriți aparatul de la comutatorul principal.
- Scoateți ștecărul de conectare la rețea.
- Șurubelnița dreaptă, cu o lățime maximă a lamei de 6,5 mm, trebuie introdusă prin deschiderea de serviciu, central, pe arborele pompei. Rotiți șurubelnița în sens orar, până ce arborele pompei se poate roti din nou, cu o funcționare mecanică ușoară.
- Îndepărtați șurubelnița.
- Introduceți ștecherul de alimentare cu aparatul oprit în priza apropiată.
- Porniți sursa de curent de la comutatorul principal.

8 Date tehnice

Caracteristicile de exploatare și garanția sunt valabile doar pentru piesele originale de schimb și de uzură!

8.1 Dimensiuni și greutate

| | | F06R1/R2 | | F06RS | | F06P | |
|------------------------|--|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | |
| Dimensiuni (l x b x h) | | mm | inch | mm | inch | mm | inch |
| l | | 1152 | 45.3 | 854 | 33.6 | 854 | 33.6 |
| b | | 686 | 27.0 | 590 | 23.2 | 400 | 15.7 |
| h | | 976 | 38.4 | 976 | 38.4 | 881 | 34.7 |
| Súly ^[1] | | kg | lb | kg | lb | kg | lb |
| F06G | | 113 | 249.1 | 102,8 | 226.6 | 87,6 | 193.1 |
| F06W | | 128 | 282.2 | 117,8 | 259.7 | 102,6 | 226.2 |

^[1] Toate indicațiile privind greutatea se referă la versiunile aparatelor cu 5 m (16.4 ft.) Cablul de racord la rețea. În cazul versiunilor cu cabluri de racord la rețea mai lungi, greutatea se majorează.

10 m (32.8 ft.) = +2,5 kg (5.5 lb.)




15 m (49.2 ft.) = +5,0 kg (11.0 lb.)

8.2 Răcire pistol de sudură

| Răcirea pistolului de sudură | F06W |
|--|--|
| Putere de răcire la 1 l/min (+25°C/77°F) | 1,5 KW |
| debit max. | 5 l/min 1.3 gal./min |
| înălțimea max. de pompare | 35 m 115 ft. |
| presiune max. a pompei | 3,5 bar 0.35 MPa |
| Pompă | Pompa centrifugă |
| Capacitate max. rezervor | 8 l 2.1 gal. |
| Monitorizare debit | |
| Limită eroare | 0,7 l/min 0.18 gal./min |
| Limită de avertizare | Limită eroare +0,3 l/min Limită eroare +0.08 gal./min |
| Monitorizare temperatură | |
| Limită eroare | 70°C 158°F |
| Limită de avertizare | Limită eroare -5 °C Limită eroare -23°F |

8.3 Caracteristici

8.3.1 Taurus XQ 350 C puls

| | MIG/MAG | Manual E | WIG |
|---|---|-------------------|-------------------|
| Hegesztőáram (I ₂) | 5 A ... 350 A | | |
| Szabvány szerinti ívfeszültség (U ₂) | 14,3 V ... 31,5 V | 20,2 V ... 34,0 V | 10,2 V ... 24,0 V |
| Bekapcsolási idő BI 40° C esetén ^[1] | | | |
| 80 % / 100% | 350 A / 320 A | | |
| Hálózati feszültség | 3 x 380-400 V / 3 x 440-460 V / 3 x 480-500 V | | |
| Tolerance / hálózati biztosító ^[2] / Frekvencia | -25 % ... +20 % / 3 x 25 A / 50/60 Hz (380-400 V) | | |
| | -25 % ... +15 % / 3 x 20 A / 50/60 Hz (440-460 V) | | |
| | -25 % ... +10 % / 3 x 20 A / 50/60 Hz (460-500 V) | | |
| Üresjáratú feszültség (U ₀) | 82 V (380-400 V) | | |
| | 94 V (440-460 V) | | |
| | 102 V (460-500 V) | | |
| max. Putere racord (S ₁) | | | |
| Răcit cu gaz (F06G) | 14,3 kVA | 15,4 kVA | 10,9 kVA |
| Răcit cu apă (F06W) | 14,7 kVA | | 11,3 kVA |
| Putere generator (Recomandare) | 21 kVA | | |
| Teljesítményfelvétel P ₀ ^[3] | 25 W | | |
| Impedanță maximă rețea (@PCC) ^[4] | 107 mOhm | | |
| Cos Phi / hatásfok | 0,99 / 90 % | | |
| Érintésvédelmi osztály / Levezetési osztály | I / III | | |
| Szennyezettségi fok / Szigetelési osztály | 3 / H | | |
| védettségi fokozat / FI relé | IP 23 / Tip B (recomandat) | | |
| Zajszint ^[5] | <70 dB(A) | | |
| Környezeti hőmérséklet ^[6] | -25 °C ... +40 °C | | |
| A gép hűtése / Hegesztőpisztoly hűtés | ventilátor (AF) / gáz vagy víz | | |
| Hálózati csatlakozóvezeték | H07RN-F4G6 | | |
| Testkábel (min.) / EMC osztály | 70 mm ² / A | | |
| Viteză de avans sârmă | 0,5 m/min ... 25m/min | | |
| Echipare role din fabrică / Sistem de acționare | 1,0-1,2 mm pentru sârmă din oțel / 4 role (37 mm) | | |
| Diametru bobină sârmă | Bobine sârmă standardizate 300 mm | | |
| Conector central | Conector central euro | | |
| Biztonsági jelölés |  /  /  | | |
| Alkalmazott szabványok | lásd megfelelőségi nyilatkozat (készülék dokumentáció) | | |

^[1] Terhelési játék: 10 min (60% BI \triangleq 6 min hegesztés, 4 min szünet).

^[2] Olvadásbiztosítók használata javasolt DIAZED xxA gG. Megszakítók használata esetén a „C” kioldási karakterisztikát kell alkalmazni!

^[3] Teljesítmény nyugalmi állapotban, huzalelőtől készülék nélkül.

^[4] A jelen hegesztőberendezés nem felel meg az IEC 61000-3-12 szabványnak. Amennyiben egy nyilvános kiefeszültségű rendszerre kerül csatlakoztatásra, úgy a hegesztőberendezés telepítője vagy felhasználója felelős annak biztosításáért, hogy a hegesztőberendezést az áramellátó hálózat üzemeltetőjével történő egyeztetést követően csatlakoztatni lehessen.

^[5] Zajszint üresjáratban és szabványterhelés mellett történő működés során (IEC 60974- 1 szerint) a maximális munkapontban.

^[6] A környezeti hőmérséklet a hűtőfolyadéktól függ! Figyelembe kell venni a hűtőfolyadék hőmérséklettartományát!

8.3.2 Taurus XQ 400 C puls

| | MIG/MAG | Manual E | WIG |
|--|--|-------------------|-------------------|
| Hegesztőáram (I ₂) | 5 A ... 400 A | | |
| Szabvány szerinti ívfeszültség (U ₂) | 14,3 V ... 34 V | 20,2 V ... 36,0 V | 10,2 V ... 26,0 V |
| Bekapcsolási idő BI 40° C esetén ^[1] | 400 A (60 %) / 350 A (80 %) / 320 A (100%) | | |
| Hálózati feszültség | 3 x 380-400 V / 3 x 440-460 V / 3 x 480-500 V | | |
| Frekvencia | 50/60 Hz | | |
| Tolerance / hálózati biztosító ^[2] | -25 % ... +20 % / 3 x 25 A (380-400 V) | | |
| | -25 % ... +15 % / 3 x 20 A (440-460 V) | | |
| | -25 % ... +10 % / 3 x 20 A (460-500 V) | | |
| Üresjáratú feszültség (U ₀) | 82 V (380-400 V) | | |
| | 94 V (440-460 V) | | |
| | 102 V (460-500 V) | | |
| max. Putere racord (S ₁) | | | |
| Răcit cu gaz (F06G) | 17,6 kVA | 18,6 kVA | 13,5 kVA |
| Răcit cu apă (F06W) | 18,0 kVA | | 13,9 kVA |
| Putere generator (Recomandare) | 25 kVA | | |
| Teljesítményfelvétel P ₀ ^[3] | 35 W | | |
| Impedanță maximă rețea (@PCC) ^[4] | 120 mOhm | | |
| Cos Phi / hatásfok | 0,99 / 90 % | | |
| Érintésvédelmi osztály / Levezetési osztály | I / III | | |
| Szennyezettségi fok / Szigetelési osztály | 3 / H | | |
| védettségi fokozat / FI relé | IP 23 / Tip B (recomandat) | | |
| Zajszint ^[5] | <70 dB(A) | | |
| Környezeti hőmérséklet ^[6] | -25 °C ... +40 °C | | |
| A gép hűtése / Hegesztőpisztoly hűtés | ventilátor (AF) / gáz vagy víz | | |
| Hálózati csatlakozóvezeték | H07RN-F4G6 | | |
| Testkábel (min.) / EMC osztály | 70 mm ² / A | | |
| Viteză de avans sârmă | 0,5 m/min ... 25m/min | | |
| Echipare role din fabrică / Sistem de acționare | 1,0-1,2 mm pentru sârmă din oțel / 4 role (37 mm) | | |
| Diametru bobină sârmă | Bobine sârmă standardizate 300 mm | | |
| Conector central | Conector central euro | | |
| Biztonsági jelölés | [S] / CE / EMC | | |
| Alkalmazott szabványok | lásd megfeleléségi nyilatkozat (készülék dokumentáció) | | |

^[1] Terhelési játék: 10 min (60% BI \pm 6 min hegesztés, 4 min szünet).

^[2] Olvadásbiztosítók használata javasolt DIAZED xxA gG. Megszakítók használata esetén a „C” kioldási karakterisztikát kell alkalmazni!

^[3] Teljesítmény nyugalmi állapotban, huzalelőtől készülék nélkül.

^[4] A jelen hegesztőberendezés nem felel meg az IEC 61000-3-12 szabványnak. Amennyiben egy nyilvános kiefeszültségű rendszerre kerül csatlakoztatásra, úgy a hegesztőberendezés telepítője vagy felhasználója felelős annak biztosításáért, hogy a hegesztőberendezést az áramellátó hálózat üzemeltetőjével történő egyeztetést követően csatlakoztatni lehessen.

^[5] Zajszint üresjáratban és szabványterhelés mellett történő működés során (IEC 60974- 1 szerint) a maximális munkapontban.

^[6] A környezeti hőmérséklet a hűtőfolyadéktól függ! Figyelembe kell venni a hűtőfolyadék hőmérséklettartományát!

9 Accesorii

Accesoriile diferite în funcție de putere, cum ar fi pistoletele de sudură, cablul de piesă, suportul pentru electrozi sau pachetul de furtunuri intermediare sunt disponibile la reprezentantul comercial autorizat.

9.1 Accesorii generale

| Tip | Denumire | Număr articol |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| KLF-L1-L2-L3-PE | Etichetă cablu de rețea | 094-023697-00000 |
| DM 842 Ar/CO2 230bar 30l D | Reductor de presiune cu manometru | 394-002910-00030 |
| 32A 5POLE/CEE | Ștecher aparat | 094-000207-00000 |

9.2 Răcire pistol de sudură

| Tip | Denumire | Număr articol |
|-----------------|--------------|------------------|
| HOSE BRIDGE UNI | Punte furtun | 092-007843-00000 |

9.2.1 Lichid de răcire - Tip blueCool

| Tip | Denumire | Număr articol |
|-------------------|---|------------------|
| blueCool -10 5 l | Lichid de răcire până la -10 °C (14 °F), 5 l | 094-024141-00005 |
| blueCool -10 25 l | Lichid de răcire până la -10 °C (14 °F), 25 l | 094-024141-00025 |
| blueCool -30 5 l | Lichid de răcire până la -30 °C (22 °F), 5 l | 094-024142-00005 |
| blueCool -30 25 l | Lichid de răcire până la -30 °C (22 °F), 25 l | 094-024142-00025 |
| FSP blueCool | Controler protecție la îngheț | 094-026477-00000 |

9.2.2 Lichid de răcire - Tip KF

| Tip | Denumire | Număr articol |
|------------|--|------------------|
| KF 23E-5 | Lichid de răcire până la -10 °C (14 °F), 5 l | 094-000530-00005 |
| KF 23E-200 | Lichid de răcire (-10 °C), 200 l | 094-000530-00001 |
| KF 37E-5 | Lichid de răcire până la -20 °C (4 °F), 5 l | 094-006256-00005 |
| KF 37E-200 | Fluid de răcire (-20 °C), 200 l | 094-006256-00001 |
| TYP1 | Senzor verificare protecție anti-îngheț | 094-014499-00000 |

9.3 Telecomandă, 7 pini

| Tip | Denumire | Număr articol |
|-----------------------|--|------------------|
| RC XQ Expert 2.0 2 m | Telecomandă unitate de comandă Expert XQ 2.0 | 090-008824-00002 |
| RC XQ Expert 2.0 5 m | Telecomandă unitate de comandă Expert XQ 2.0 | 090-008824-00005 |
| RC XQ Expert 2.0 10 m | Telecomandă unitate de comandă Expert XQ 2.0 | 090-008824-00010 |
| RC XQ Expert 2.0 15 m | Telecomandă unitate de comandă Expert XQ 2.0 | 090-008824-00015 |

9.3.1 Cablu prelungitor

| Tip | Denumire | Număr articol |
|----------------|--------------------------------------|------------------|
| FRV 7POL 0.5 m | Conectare prelungitor | 092-000201-00004 |
| FRV 7POL 1 m | Cablu de prelungire pentru conexiune | 092-000201-00002 |
| FRV 7POL 5 m | Conectare prelungitor | 092-000201-00003 |
| FRV 7POL 10 m | Conectare prelungitor | 092-000201-00000 |
| FRV 7POL 15M | Conectare prelungitor | 092-000201-00005 |
| FRV 7POL 20 m | Conectare prelungitor | 092-000201-00001 |
| FRV 7POL 25M | Conectare prelungitor | 092-000201-00007 |

9.4 Telecomandă, 19 pini

| Tip | Denumire | Număr articol |
|---------------|--|------------------|
| R10 19POL | Telecomandă | 090-008087-00000 |
| RG10 19POL 5M | Telecomandă, setare viteză sârmă, corectare tensiune de sudură | 090-008108-00000 |
| R20 19POL | Telecomandă comutare program | 090-008263-00000 |

9.4.1 Cablu de conectare

| Tip | Denumire | Număr articol |
|----------------|---|------------------|
| RA5 19POL 5M | Cablu de conectare de ex.: pentru telecomandă | 092-001470-00005 |
| RA10 19POL 10m | Cablu de conectare de ex.: pentru telecomandă | 092-001470-00010 |
| RA20 19POL 20m | Cablu de conectare de ex.: pentru telecomandă | 092-001470-00020 |

9.4.2 Cablu prelungitor

| Tip | Denumire | Număr articol |
|------------------|-------------|------------------|
| RV5M19 19POL 5M | Prelungitor | 092-000857-00000 |
| RV5M19 19POL 10M | Prelungitor | 092-000857-00010 |
| RV5M19 19POL 15M | Prelungitor | 092-000857-00015 |
| RV5M19 19POL 20M | Prelungitor | 092-000857-00020 |

9.5 Opțiuni

| Tip | Denumire | Număr articol |
|----------------------|---|------------------|
| ON Filter F06 | Filtru de murdărie pentru admisie aer | 092-003337-00000 |
| ON Shock Protect F06 | Protecție contra impactului | 092-003334-00000 |
| ON TS F06 R | Suport pistol de sudură, dreapta | 092-003335-00000 |
| ON TS F06 L | Suport pistol de sudură, stânga | 092-003360-00000 |
| ON SH F06 L | Suport scanner, stânga | 092-003434-00000 |
| ON PS F06 1D01 | Consolă rotativă pentru un aparat de avans pentru sârmă | 092-003330-00000 |
| ON PS F06 1D02 | Consolă rotativă pentru un aparat de avans pentru sârmă IC | 092-003332-00000 |
| ON PS EXT D01 | Set de echipare ulterioară: Prelungitor dorn rotativ, pentru suportul unui dispozitiv de avans pentru sârmă cu set de roți ON WAK D01 | 092-002871-00000 |

9.6 Comunicare între calculatoare

| Tip | Denumire | Număr articol |
|--------------|---|------------------|
| PC300 XQ Set | PC300.Net set software parametrii de sudură, inclusiv cablu și interfață SECINT X10 USB | 090-008777-00000 |
| ON WLG-EX | Gateway Wi-Fi în carcasa externă | 090-008790-00502 |
| ON LG-EX | Gateway LAN în carcasa externă | 090-008789-00502 |

9.7 Identificarea componentei

| Tip | Denumire | Număr articol |
|--------------|---------------------|------------------|
| SCAN BC 8Pol | Scanner cod de bare | 090-008823-00000 |

10 Piese expuse la uzură

Caracteristicile de exploatare și garanția sunt valabile doar pentru piesele originale de schimb și de uzură!

10.1 Role de avans sârmă

10.1.1 Role de avans sârmă pentru sârme de oțel

| Tip | Denumire | Număr articol |
|--|---|------------------|
| FE 4R 0.6 MM/0.023 INCH LIGHT PINK | Antriebsrollenset, 37 mm, 4 Rollen, V-Nut für Stahl, Edelstahl und Löten | 092-002770-00006 |
| FE 4R 0.8-1.0MM / 0.03-0.04 INCH BLUE/WHITE | Set de role de acționare, 37 mm, 4 role, canelură în V pentru oțel, oțel inox și lipire | 092-002770-00009 |
| FE 4R 1.0-1.2MM / 0.04-0.045 INCH BLUE/RED | Set de role de acționare, 37 mm, 4 role, canelură în V pentru oțel, oțel inox și lipire | 092-002770-00011 |
| FE 4R 1.4 MM/0.052 INCH GREEN | Setul de role de acționare, 37 mm, 4 role, canelura în V pentru oțel, oțel inoxidabil și lipire | 092-002770-00014 |
| FE 4R 1.6 MM/0.06 INCH BLACK | Setul de role de acționare, 37 mm, 4 role, canelura în V pentru oțel, oțel inoxidabil și lipire | 092-002770-00016 |
| FE 4R 2.0 MM/0.08 INCH GREY | Setul de role de acționare, 37 mm, 4 role, canelura în V pentru oțel, oțel inoxidabil și lipire | 092-002770-00020 |
| FE 4R 2.4 MM/0.095 INCH BROWN | Setul de role de acționare, 37 mm, 4 role, canelura în V pentru oțel, oțel inoxidabil și lipire | 092-002770-00024 |
| FE 4R 2.8 MM/0.11 INCH LIGHT GREEN | Setul de role de acționare, 37 mm, 4 role, canelura în V pentru oțel, oțel inoxidabil și lipire | 092-002770-00028 |
| FE 4R 3.2 MM/0.12 INCH VIOLET | Setul de role de acționare, 37 mm, 4 role, canelura în V pentru oțel, oțel inoxidabil și lipire | 092-002770-00032 |

10.1.2 Role de avans sârmă pentru sârme de aluminiu

| Tip | Denumire | Număr articol |
|---|--|------------------|
| AL 4R 0.8 MM/0.03 INCH WHITE/YELLOW | Set de role de acționare, 37 mm pentru aluminiu | 092-002771-00008 |
| AL 4R 1.0 MM/0.04 INCH BLUE/YELLOW | Set de role de acționare, 37 mm pentru aluminiu | 092-002771-00010 |
| AL 4R 1.2 MM/0.045 INCH RED/YELLOW | Set de role de acționare, 37 mm pentru aluminiu | 092-002771-00012 |
| AL 4R 1.6 MM/0.06 INCH BLACK/YELLOW | Set de role de acționare, 37 mm pentru aluminiu | 092-002771-00016 |
| AL 4R 2.0 MM/0.08 INCH GREY/YELLOW | Setul de role de acționare, 37 mm, pentru aluminiu | 092-002771-00020 |
| AL 4R 2.4 MM/0.095 INCH BROWN/YELLOW | Setul de role de acționare, 37 mm, pentru aluminiu | 092-002771-00024 |
| AL 4R 2.8 MM/0.110 INCH LIGHT GREEN/YELLOW | Setul de role de acționare, 37 mm, pentru aluminiu | 092-002771-00028 |
| AL 4R 3.2 MM/0.125 INCH VIOLET/YELLOW | Setul de role de acționare, 37 mm, pentru aluminiu | 092-002771-00032 |

10.1.3 Role de avans sârmă pentru sârme tubulare

| Tip | Denumire | Număr articol |
|---|--|------------------|
| FUEL 4R 0.8 MM/0.03 INCH WHITE/ORANGE | Setul de role de acționare, 37 mm, 4 role, canelura în V/striată pentru sârma tubulară | 092-002848-00008 |
| FUEL 4R 1.0 MM/0.04 INCH BLUE/ORANGE | Setul de role de acționare, 37 mm, 4 role, canelura în V/striată pentru sârma tubulară | 092-002848-00010 |
| FUEL 4R 1.2 MM/0.045 INCH RED/ORANGE | Setul de role de acționare, 37 mm, 4 role, canelura în V/striată pentru sârma tubulară | 092-002848-00012 |
| FUEL 4R 1.4 MM/0.052 INCH GREEN/ORANGE | Setul de role de acționare, 37 mm, 4 role, canelura în V/striată pentru sârma tubulară | 092-002848-00014 |
| FUEL 4R 1.6 MM/0.06 INCH BLACK/ORANGE | Setul de role de acționare, 37 mm, 4 role, canelură V/striată pentru sârma tubulară | 092-002848-00016 |
| FUEL 4R 2.0 MM/0.08 INCH GREY/ORANGE | Setul de role de acționare, 37 mm, 4 role, canelura în V/striată pentru sârma tubulară | 092-002848-00020 |
| FUEL 4R 2.4 MM/0.095 INCH BROWN/ORANGE | Setul de role de acționare, 37 mm, 4 role, canelura în V/striată pentru sârma tubulară | 092-002848-00024 |

10.1.4 Ghidajul sârmei

| Tip | Denumire | Număr articol |
|-----------------------------|---|------------------|
| DV X | Set de suporturi de rolele de avans pentru sârmă | 092-002960-E0000 |
| SET DRAHTFUERUNG | Setul de ghidare sârmă | 092-002774-00000 |
| ON WF 2,0-3,2mm eFeed | Opțiune pentru post-echipare, ghidajul sârmei pentru sârme de 2,0-3,2 mm, sistem de acționare eFeed | 092-019404-00000 |
| SET IG 4x4 1.6mm BL | Set niplu alimentare sârmă | 092-002780-00000 |
| GUIDE TUBE L105 | Tub de ghidare | 094-006051-00000 |
| CAPTUB L=107 mm; Ø ≤ 1,6 mm | Tub capilar | 094-006634-00000 |
| CAPTUB L=105 mm; Ø ≤ 2,4 mm | Tub capilar | 094-021470-00000 |

11 Anexă

11.1 Căutare dealer

Sales & service partners
www.ewm-group.com/en/specialist-dealers



"More than 400 EWM sales partners worldwide"