

## Kontrol

T4.02 - Tetrix AC/DC Comfort 2.0 (Tetrix 230)

099-00T402-EW515

Ek sistem belgelerini dikkate alın!

02.07.2020

**Register now  
and benefit!  
Jetzt Registrieren  
und Profitieren!**

[www.ewm-group.com](http://www.ewm-group.com)



## Genel Bilgiler

### UYARI



#### Kullanma kılavuzunu okuyun!

**Kullanma kılavuzu, ürünlerin güvenli kullanımı konusunda bilgi verir.**

- Tüm sistem bileşenlerinin kullanma kılavuzunu ve özellikle güvenlik uyarılarını ve ikazları okuyun ve izleyin!
  - Kaza önleme talimatlarını ve ülkelere özel şartları dikkate alın!
  - Kullanma kılavuzu, makinenin kullanıldığı yerde erişilebilir bir noktada bulundurulmalıdır.
  - Makinenin üstünde bulunan güvenlik uyarı ve ikaz levhaları, oluşabilecek tehlikeler hakkında bilgi verir.
- Bu levhalar her zaman görülebilir ve okunabilir durumda olmalıdır.
- Bu makine, en son teknolojiler ile güncel kurallara ve standartlara uygun olarak üretilmiştir ve sadece eğitimli uzman personel tarafından işletilebilir, bakım görebilir ve onarılabilir.
  - Makine tekniğinin gelişmesi nedeniyle teknik değişiklikler farklı kaynak tutumlarına yol açabilir.

**Kurulum, işletmeye alma, işletim, kullanım yerindeki özellikler ve kullanım amacı ile ilgili sorularınız varsa yetkili satıcınıza ya da +49 2680 181-0 numaralı telefondan müşteri hizmetlerimize başvurun.**

**Yetkili satıcıların listesini [www.ewm-group.com/en/specialist-dealers](http://www.ewm-group.com/en/specialist-dealers) adresinde bulabilirsiniz**

Bu sistemin çalıştırılması ile ilgili sorumluluk, yalnızca sistemin fonksiyonu ile sınırlıdır. Hiçbir şekilde başka bir sorumluluk kabul edilmez. Bu sorumluluk muafiyeti tesis ilk kez çalıştırıldığında kullanıcı tarafından kabul edilmiş olur.

Bu kullanım talimatlarının yerine getirilip getirilmediği ve aygıtın kurulum, çalışma, kullanım ve bakım işlemleriyle ilgili koşullar ve yöntemler üretici tarafından kontrol edilemez.

Kurulumun usulüne uygun olarak yapılmaması, hasara yol açabilir ve bunun sonucunda insanlar için tehlike oluşturabilir. Bu nedenle, hatalı kurulum, usulüne uygun olmayan çalışma, yanlış kullanım ve bakım sonucunda veya bunlarla herhangi bir şekilde ilgili olarak ortaya çıkan kayıp, hasar veya masraflar için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.

© EWM AG

Dr. Günter-Henle-Straße 8  
56271 Mündersbach Almanya  
Tel.: +49 2680 181-0, Faks: -244  
E-posta: [info@ewm-group.com](mailto:info@ewm-group.com)  
[www.ewm-group.com](http://www.ewm-group.com)

Bu belgenin telif hakkı üreticide kalır.

Kısmen de olsa çoğaltıması için mutlaka yazılı izin gereklidir.

Bu dokümanın içeriği itinayla araştırıldı, kontrol edildi ve düzenlendi, yine de değişiklik, yazım hatası ve hata yapma hakkı saklıdır.

## 1 İçindekiler

<b>1</b>	<b>İçindekiler</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Güvenliğiniz için</b>	<b>5</b>
2.1	Bu kullanma kılavuzunun kullanımı hakkında uyarılar	5
2.2	Sembol açıklaması	5
2.3	Toplam belgenin parçası	6
<b>3</b>	<b>Amaca uygun kullanım</b>	<b>7</b>
3.1	Amaca uygun kullanım	7
3.2	Geçerli olan diğer belgeler	7
3.3	Yazılım durumu	7
<b>4</b>	<b>Cihaz kumandası - Kullanım elemanları</b>	<b>8</b>
4.1	Kumanda alanlarına genel bakış	8
4.1.1	Kumanda alanı A	9
4.1.2	Kumanda alanı B	10
4.1.3	Kumanda alanı C	11
4.2	Cihaz göstergesi	12
4.2.1	Kaynak akımı ayarı (mutlak / yüzdesel)	12
4.3	Cihaz kontrolü kullanımı	12
4.3.1	Ana görünüm	12
4.3.2	Kaynak performansının ayarlanması	12
4.3.3	Çalışma işleyişinde kaynak parametresinin ayarı	12
4.3.4	Gelişmiş kaynak parametrelerinin ayarlanması (uzman menüsü)	13
4.3.5	Temel ayarların değiştirilmesi (cihaz konfigürasyon menüsü)	13
<b>5</b>	<b>Fonksiyon tanımı</b>	<b>14</b>
5.1	WIG kaynağı	14
5.1.1	Gaz testi - Koruyucu gaz miktarayı	14
5.1.2	Örtülü elektrot kaynağı görev seçimi	15
5.1.2.1	Tekrar eden kaynak görevleri (JOB 1-7)	16
5.1.3	Alternatif akım kaynağı	16
5.1.3.1	AC balansı (temizleme etkisini ve kaynak nüfuziyeti özelliğini optimize etme)	16
5.1.3.2	Küresel uç oluşumu fonksiyonu	17
5.1.3.3	Alternatif akım formları	18
5.1.3.4	AC frekans otomatığı	18
5.1.4	Ark tutuşması	20
5.1.4.1	HF yüksek frekans tutuşma	20
5.1.4.2	Liftarc	20
5.1.4.3	Otomatik akım kesici	20
5.1.5	İşletme tipleri (fonksiyon akışları)	21
5.1.5.1	İşaretlerin açıklaması	21
5.1.5.2	2 kademeli çalışma	22
5.1.5.3	4 kademeli çalışma	23
5.1.5.4	spotArc	24
5.1.5.5	spotmatic	26
5.1.6	TIGactivArk kaynağı	27
5.1.7	TIG Antistick	27
5.1.8	Pals kaynaklama	28
5.1.8.1	Pals otomatığı	28
5.1.8.2	Termik palslama	28
5.1.8.3	Çıkış ve düşme rampası aşamasında pals kaynağı	29
5.1.9	Ortalama değer palslama	30
5.1.9.1	Metalürjik palslama (kHz palsları)	30
5.1.9.2	AC spesiyal	31
5.1.10	Kaynak torcu (kullanım seçenekleri)	32
5.1.10.1	Dokunmatik fonksiyon (torç tetigine dokunun)	32
5.1.10.2	Ayar, torç modu	32
5.1.10.3	Up-/Down hızı	32
5.1.10.4	Akim sıçraması	32
5.1.10.5	TIG standart torç (5 kutuplu)	33

5.1.10.6 TIG Up-/Down torçu (8 kutuplu) .....	35
5.1.10.7 Potansiyometreli torç (8 kutuplu).....	37
5.1.10.8 TIG potansiyometreli torç bağlantısı konfigürasyonu .....	38
5.1.10.9 RETOX TIG torçu (12-kutuplu).....	38
5.1.11 Uzman menüsü (TIG) .....	39
<b>5.2 E-Manüel kaynağı .....</b>	<b>40</b>
5.2.1 Örtülü elekrot kaynağı görev seçimi .....	40
5.2.2 Sıcak başlama .....	40
5.2.2.1 Sıcak başlama akımı .....	41
5.2.2.2 Sıcak başlama süresi .....	41
5.2.3 Yapışmaz.....	41
5.2.4 Kaynak akımı polaritesi değişimi (polarite değişimi).....	42
5.2.5 Ortalama değer palslama .....	43
5.3 Enerji tasarruf modu (Standby) .....	43
5.4 Erişim kumandası.....	44
5.5 Gerilim düşürme donanımı.....	44
5.6 Cihaz konfigürasyonu menüsü.....	45
5.6.1 Parametre seçimi, değiştirilmesi ve kaydedilmesi .....	45
<b>6 Arıza gidermek.....</b>	<b>48</b>
6.1 Hata bildirimleri (güç kaynağı).....	48
6.2 Dinamik performans uyarlaması .....	49
6.3 Kaynak parametrelerini fabrika ayarlarına sıfırlama .....	49
6.4 Cihaz kumanda ünitesinin yazılım sürümünü görüntüleme .....	49
<b>7 Ek .....</b>	<b>50</b>
7.1 Parametrelere genel bakış - Ayar alanları .....	50
7.1.1 WIG kaynağı .....	50
7.1.2 E-Manüel kaynağı.....	51
7.2 Bayi bulma.....	52

## 2 Güvenliğiniz için

### 2.1 Bu kullanma kılavuzunun kullanımı hakkında uyarılar

#### **⚠ TEHLİKE**

**Doğrudan beklenen ağır bir yaralanmayı ya da ölümü engellemek için tam olarak uyulması gereken çalışma ya da işletme yöntemleri.**

- Güvenlik uyarısı, başlığında genel bir uyarı simgesi ile "TEHLİKE" sinyal sözcüğünü içeriyor.
- Ayrıca tehlike, sayfa kenarındaki bir pictogramla vurgulanır.

#### **⚠ UYARI**

**Olası ağır bir yaralanmayı ya da ölümü engellemek için tam olarak uyulması gereken çalışma ya da işletme yöntemleri.**

- Güvenlik uyarısı, başlığında genel bir uyarı simgesi ile "UYARI" sinyal sözcüğünü içeriyor.
- Ayrıca tehlike, sayfa kenarındaki bir pictogramla vurgulanır.

#### **⚠ DİKKAT**

**Kişilerin tehlikeye atılmasını ve olası hafif yaralanmaları önlemek üzere eksiksiz uyulması gereken çalışma ve işletim yöntemleri.**

- Güvenlik bilgisinin başlığında "DİKKAT" kelimesi ile birlikte genel bir uyarı sembolü de bulunur.
- Tehlike, sayfa kenarında bulunan bir pictogram ile vurgulanır.



**Maddi zararları veya cihazın hasar görmesini önlemek için kullanıcının dikkate olması gereken teknik özelliklerdir.**

Belirli bir durumda ne yapılacağını adım adım gösteren kullanım talimatları ve listelerini, dikkat çekme noktasından tanıyalırsınız,örneğin:

- Kaynak akımı hattının yuvasını ilgili nesneye takın ve kilitleyin.

### 2.2 Sembol açıklaması


Sembol	Açıklama	Sembol	Açıklama
	Teknik özelliklere dikkat edin		Basın ve bırakın (dokunun/tıklayın)
	Makineyi kapatın		Serbest bırakın
	Makineyi çalıştırın		Basın ve basılı tutun
	hatalı/geçersiz		Değiştirin
	doğu/geçersiz		Döndürün
	Giriş		Sayı değeri/ayarlanabilir
	Gezinme		Sinyal ışığı yeşil yanar
	Çıkış		Sinyal ışığı yeşil yanıp söner

Sembol	Açıklama	Sembol	Açıklama
	Zaman göstergesi (Örnek: 4s bekleyin/basın)		Sinyal ışığı kırmızı yanar
	Menü görüntülemede kesinti (başka ayar olanakları mevcut)		Sinyal ışığı kırmızı yanıp söner
	Alet gerekmiyor/kullanmayın		
	Alet gereklili/kullanın		

## 2.3 Toplam belgenin parçası

Bu belge, belgeler toplamının bir parçasıdır ve diğer tüm kısmı belgelerle birlikte geçerlidir!  
Özellikle de güvenlik uyarıları olmak üzere tüm sistem bileşenlerinin kullanma kılavuzlarını okuyun ve bunlara uyun!

Resimde bir kaynak sisteminin genel örneği görülmektedir.

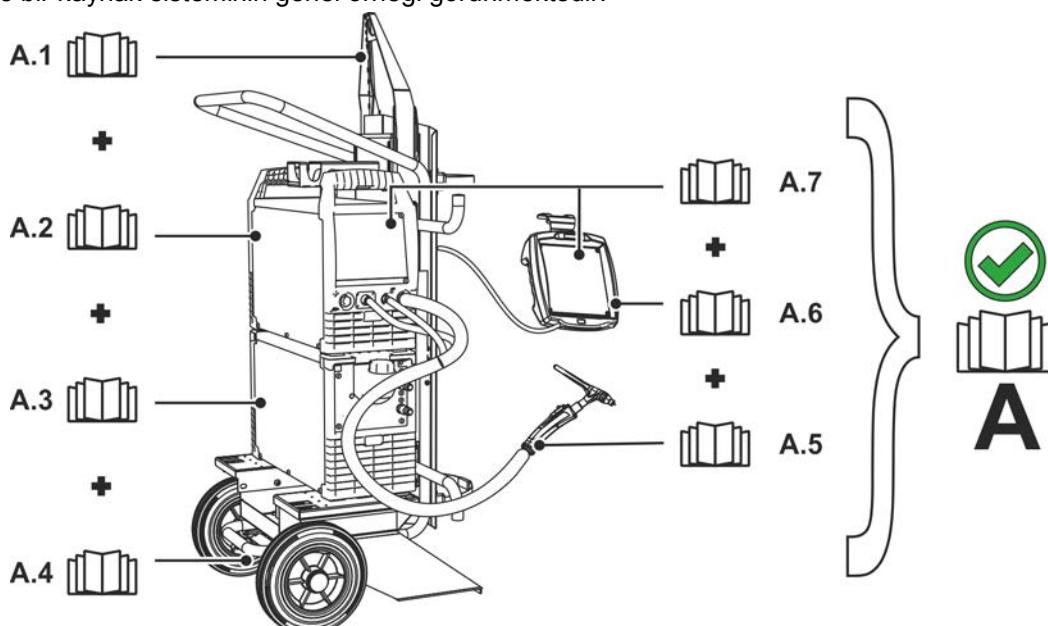

Şekil 2-1

Poz.	Belgeleme
A.1	Dönüşürme kılavuzu opsiyonları
A.2	Güç kaynağı
A.3	Soğutma cihazı, gerilim dönüştürücü, takım sandığı vs.
A.4	Taşıma aracı
A.5	Kaynak torçları
A.6	Uzaktan kumanda
A.7	Kontrol
A	Toplam belge

### 3 Amaca uygun kullanım

**⚠️ UYARI**

**Amaca uygun olmayan kullanımından kaynaklanan tehlikeler!**

Bu cihaz, sanayi ve esnafın kullanımına yönelik olarak en son teknolojiler ile güncel kurallara ve standartlara uygun olarak üretilmiştir. Bu cihaz, sadece tip levhasında belirtilen kaynak yöntemleri için öngörülmüştür. Bu cihaz, amacına uygun olarak kullanılması durumunda kişiler, hayvanlar ve eşyalar için tehlike arz edebilir.

**Uygun olmayan kullanımından kaynaklanan hiçbir zarar için sorumluluk kabul edilmez!**

- Cihaz, yalnızca amacına uygun olarak ve eğitimli uzman personel tarafından kullanılmalıdır!
- Cihaz üzerinde uygunsuz değişiklikler veya yapısal modifikasyonlar yapılmamalıdır!

#### 3.1 Amaca uygun kullanım

- Tetrix 230 AC/DC Comfort 2.0 (T4.02)

#### 3.2 Geçerli olan diğer belgeler

- Bağlı kaynak makinelerinin kullanma kılavuzları
- Opsiyonel geliştirmelerin dokümanları

#### 3.3 Yazılım durumu

Bu kılavuz aşağıdaki yazılım durumunu tarif etmektedir:


034

**Kaynak makinesi kontrolünün yazılım sürümü makine konfigürasyonu menüsünde (Srv menüsü) > bkz. Bölüm 5.6 görüntülenebilir.**

## 4 Cihaz kumandası - Kullanım elemanları

### 4.1 Kumanda alanlarına genel bakış


Mümkün olduğunda en iyi görünümü sağlamak adına cihaz kumandası açıklaması üç bölüme (A, B, C) ayrılmıştır. Parametre değerlerinin ayar aralıkları, parametrelere genel bakış bölümünde özetlenmiştir > bkz. Bölüm 7.1.

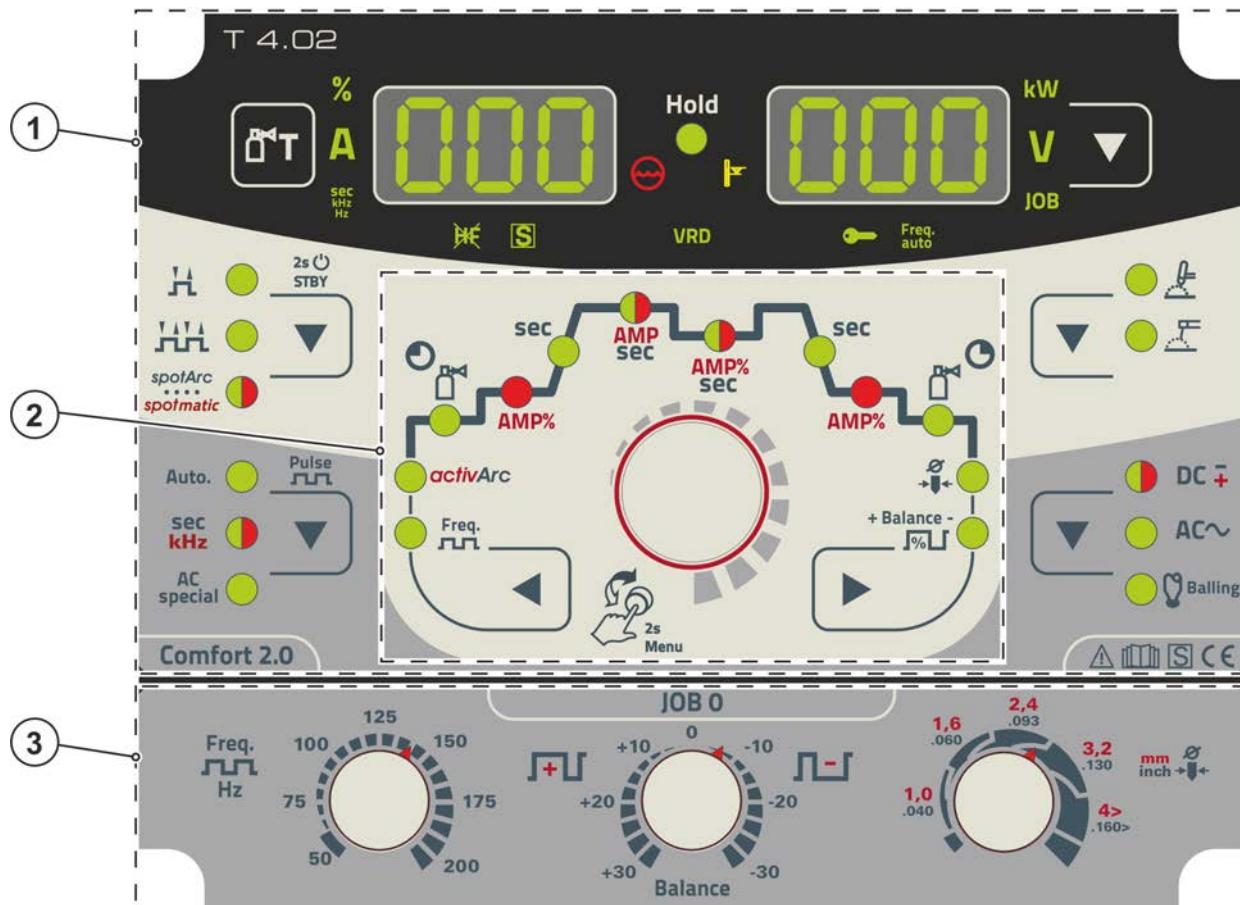

Şekil 4-1

Poz.	Sembol	Tanım
1		<b>Kumanda alanı A</b> > bkz. Bölüm 4.1.1
2		<b>Kumanda alanı B</b> > bkz. Bölüm 4.1.2
3		<b>Kumanda alanı C</b> > bkz. Bölüm 4.1.3

## 4.1.1 Kumanda alanı A

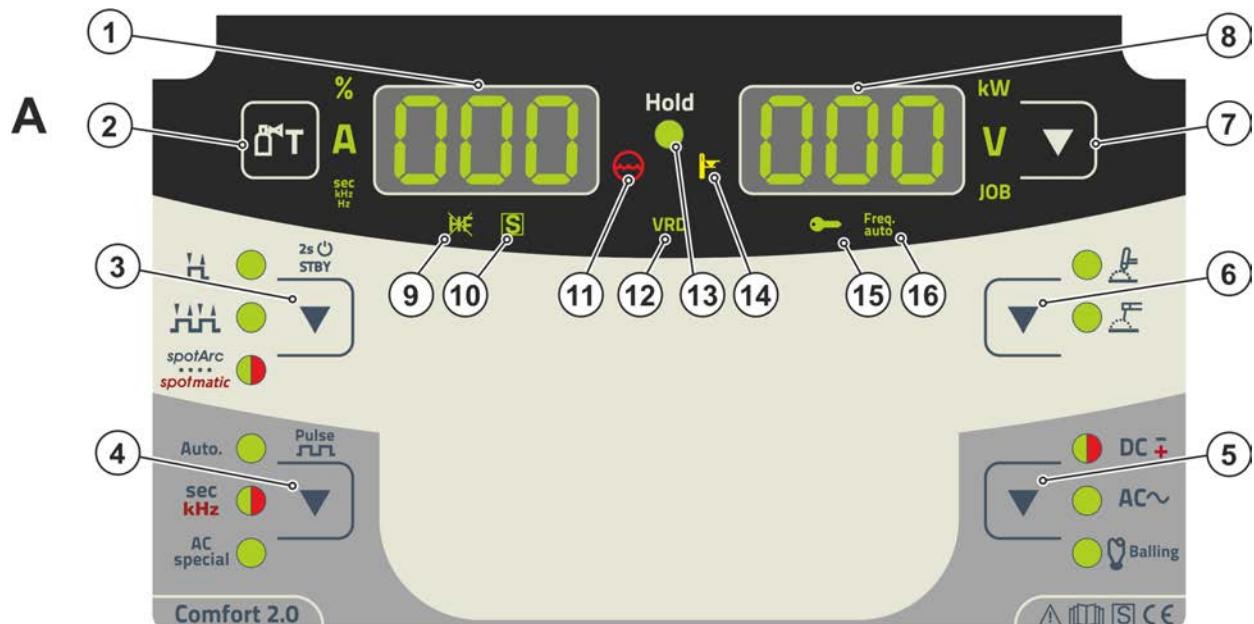


Şekil 4-2

Poz.	Sembol	Tanım
1	000	<b>Kaynak verisi göstergesi (üç haneli)</b> Kaynak parametreleri ve bunların değerleri gösterilir > bkz. Bölüm 4.2
2	Gas bottle icon	<b>Gaz testi tuşu &gt; bkz. Bölüm 5.1.1</b>
3	Down arrow icon	<b>İşletme tipi &gt; bkz. Bölüm 5.1.5 / enerji tasarruf modu tuşu &gt; bkz. Bölüm 5.3</b> H-----2-döngü T-----4-döngü spotArc spotmatic spotArc spotmatic 2s STBY -----Nokta kaynak yöntemi spotArc sinyal ışığı yeşil yanar -----Nokta kaynak yöntemi spotmatic sinyal ışığı kırmızı yanar Tuşa uzun süre basıldığında makine, enerji tasarruf moduna geçer. Tekrar etkinleştirilmek için herhangi bir kontrol elemanına basılması yeterlidir.
4	Down arrow icon	<b>Pals kaynağı tuşu &gt; bkz. Bölüm 5.1.8</b> <b>Auto.</b> -----Pals otomatiği (frekans ve denge) sec kHz-----Sinyal ışığı yeşil yanar: Termik TIG palslama / örtülü elektrot pals kaynağı / ortalama değer palslama sec kHz-----Sinyal ışığı kırmızı yanar: Metalürjik TIG palslama (kHz pulsları) AC special-----TIG-AC özel
5	Down arrow icon	<b>Kaynak akımı polaritesi / küresel uç oluşumu basmalı düğmesi</b> DC +-----Sinyal ışığı yeşil yanar: Elektrot pensesindeki ya da kaynak brülöründeki negatif kutba sahip doğru akım kaynakları. DC +-----Sinyal ışığı kırmızı yanar: Elektrot pensesinde pozitif polarite ile örtülü elektrot doğru akım kaynağı > bkz. Bölüm 5.2.4. AC ~-----Alternatif akım kaynakları/alternatif akım formları > bkz. Bölüm 5.1.3.3 Balling -----Küresel uç oluşumu > bkz. Bölüm 5.1.3.2
6	Down arrow icon	<b>Kaynak yöntemi tuşu</b> TIG-----TIG-kaynak MIG-----Örtülü -elektrot -kaynağı
7	Down arrow icon	<b>Gösterge geçiş tuşu</b> kW-----Kaynak performansı göstergesi V-----Kaynak gerilimi göstergesi JOB -----Kumanda düğmesi ile JOB numarasının gösterilmesi ve ayarlanması
8	000	<b>Kaynak verisi göstergesi (üç haneli)</b> Kaynak parametreleri ve bunların değerleri gösterilir > bkz. Bölüm 4.2

Poz.	Sembol	Tanım
9		<b>TIG atesleme türü sinyal ışığı</b> Sinyal ışığı yanıyor: Temaslı atesleme türü aktif / HF yüksek frekanslı atesleme kapalı. Ateşleme türüne geçiş uzman menüsü üzerinden gerçekleştirilir (TIG) > bkz. Bölüm 5.1.11.
10		<b>Sinyal ışığı fonksiyonu S işaretü</b> Ortamda kaynak nedeniyle yüksek elektrik tehlikesinin mümkün olduğunu gösterir (örn. kazanlarda). Sinyal ışığı yanmadığında mutlaka servisin haberdar edilmesi gereklidir.
11		<b>Sinyal ışığı, soğutma maddesi arızası</b> Soğutma maddesi devresinde basınç kaybını veya soğ.madd.eksikliğini gösterir.
12	VRD	<b>Sinyal ışığı, gerilim düşürme donanımı (VRD) &gt; bkz. Bölüm 5.5</b>
13	Hold	<b>Sinyal ışığı durum göstergesi</b> Tamamlanan her bir kaynak işleminden sonra en son kaynaklanan kaynak akımı ve kaynak gerilimi değerleri göstergelerde gösterilmektedir, sinyal ışığı yanar
14		<b>Aşırı sıcaklık sinyal ışığı</b> Güç bloğundaki sıcaklık göstergesi aşırı sıcaklık durumunda güç bloğunu kapatır ve aşırı sıcaklık kontrol sinyal ışığı yanar. Soğuduktan sonra herhangi bir başka önlem alınmadan kaynak işlemeye devam edilebilir.
15		<b>Erişim kontrolü sinyal ışığı aktif</b> Sinyal ışığı, cihaz kumandası erişim kontrolü etkinken yanar > bkz. Bölüm 5.4.
16	Freq. auto	<b>AC frekans otomatiği &gt; bkz. Bölüm 5.1.3.4</b>


## 4.1.2 Kumanda alanı B

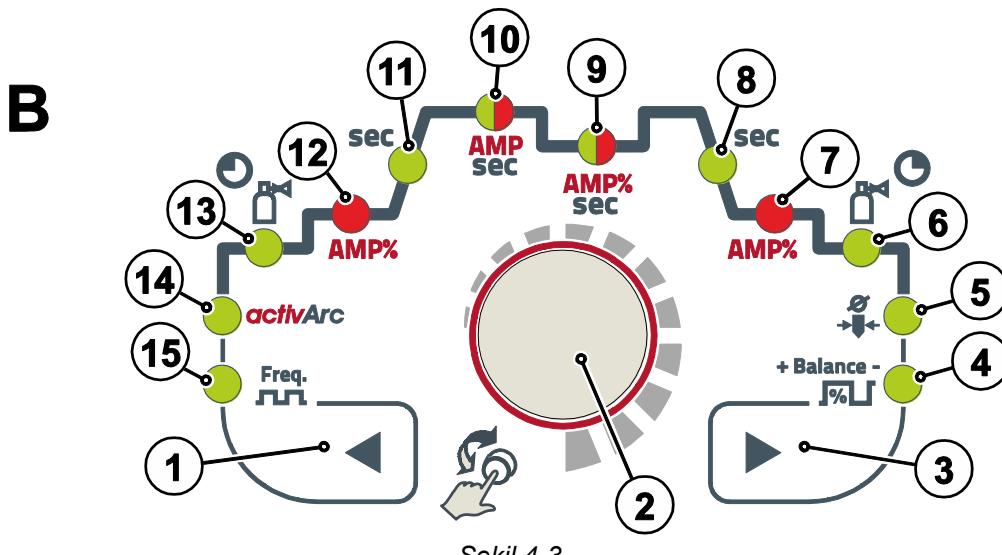

Poz.	Sembol	Tanım
1		<b>Basmalı parametre seçim tuşu, sol</b> Fonksiyon akışının kaynak parametreleri ardı ardına saat yönünün tersine seçilir. Bu tuş kullanılmadan yapılan kontrollerde ayar sadece kontrol düğmesi vasıtasyla yapılır.
2		<b>Kumanda düğmesi</b> Döndürerek ve çevirerek kullanılan merkezi kumanda düğmesi > bkz. Bölüm 4.3.
3		<b>Basmalı parametre seçim tuşu, sağ</b> Fonksiyon akışının kaynak parametreleri ardı ardına saat yönünde seçilir. Bu tuş kullanılmadan yapılan kontrollerde ayar sadece kontrol düğmesi vasıtasyla yapılır.
4		<b>Balans sinyal ışığı [BAL]</b> AC balans (JOB 1-7), pals balans
5		<b>Elektrot çapı sinyal ışığı [IND]</b> Ateşleme optimizasyonu (TIG) / küresel uç oluşumu temel ayarı (JOB 1-100)

Poz.	Sembol	Tanım
6		Bitiş gaz akışı zamanı $t_{GP}$
7	AMP%	Sinyal ışığı, bitiş akımı $I_{Ed}$
8	sec	Düşme rampası süresi sinyal ışığı - $t_{Edn}$
9	AMP% sec	Sinyal ışığı, iki renkli kırmızı: İndirme ya da pals duraklama akımı $I_{Ed}$ (% / AMP) yeşil: Pals duraklama zamanı $t_{Ed}$
10	AMP sec	Sinyal ışığı, iki renkli kırmızı: Ana akım $I_A$ / Pals akımı $I_{PL}$ yeşil: Pals zamanı $t_E$
11	sec	Sinyal ışığı Çıkış rampası süresi $t_{EUP}$ (TIG) / sıcak başlatma süresi $t_{EHT}$ (örtülü elektrot)
12	AMP%	Sinyal ışığı Başlatma akımı $I_{SE}$ (TIG) / sıcak başlatma akımı $I_{HE}$ (örtülü elektrot)
13		Başlangıç gaz akışı sinyal lambası $t_{GPr}$
14	activArc	Sinyal ışığı activArc $RA$ > bkz. Bölüm 5.1.6
15	Freq. 	Sinyal ışığı $F_{r-E}$ AC frekansı (TIG, JOB 1-7) / pals frekansı (TIG, ortalama değer palslama) / pals frekansı (örtülü elektrot)

#### 4.1.3 Kumanda alanı C

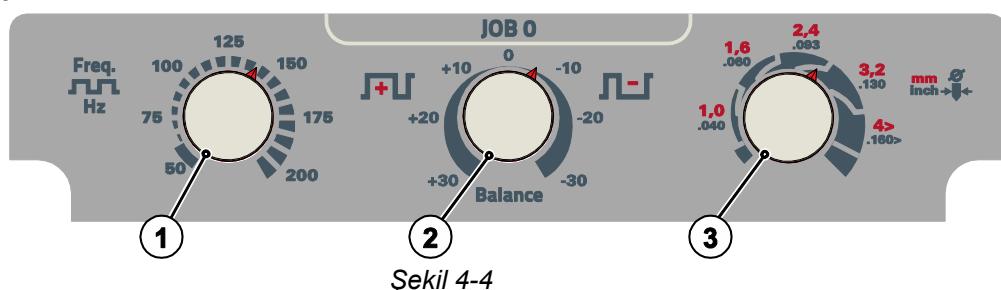**C**


Şekil 4-4

Poz.	Sembol	Tanım
1		AC frekansı döner buton (JOB 0)
2	Balance	AC balans döner buton (JOB 0)
3		Tungsten elektrot çapı döner butonu (JOB 0)

## 4.2 Cihaz göstergesi

Aşağıdaki kaynak parametreleri kaynak öncesinde (nominal değerler), kaynak esnasında (gerçek değerler) veya kaynak sonrasında (hold değerleri) görüntülenebilmektedir:

Parametre	Kaynaktan önce (nominal değerler)	Kaynak sırasında (gerçek değerler)	Kaynaktan sonra (hold değerleri)
Kaynak akımı	✓	✓	✓
Parametre-Zamanlar	✓	✗	✗
Parametre-Akımlar	✓	✗	✗
Frekans, denge	✓	✗	✗
JOB numarası	✓	✗	✗
Kaynak performansı	✗	✓	✓
Kaynak gerilimi	✓	✓	✓

Kaynaktan sonra hold değerlerinin gösterilmesi esnasında ayarlarda (örneğin kaynak akımında) değişiklik yapıldığında, gösterge ilgili nominal değerlere geçiş yapar.

mümkün

mümkün değil

Fonksiyon akışı esnasında makine kontrolünden ayarlanabilen parametreler seçilmiş olan kaynak görevine bağlıdır. Bu örneğin bir pals versiyonu seçilmemiş olduğunda fonksiyon akışında pals süreleri de ayarlanamaz olduğu anlamına gelir.

### 4.2.1 Kaynak akımı ayarı (mutlak / yüzdesel)

Başlangıç, alçak, bitiş ve sıcak başlatma akımları için kaynak akım ayarı yüzdesel olarak ana akıma AMP bağlı olarak veya mutlak olarak gerçekleştirilebilir. Seçim, makine konfigürasyon menüsünde > bkz. Bölüm 5.6 parametresiyle sağlanır.

## 4.3 Cihaz kontrolü kullanımı

### 4.3.1 Ana görünüm

Makinenin çalıştırılmasından veya bir ayarın sonlandırılmasından sonra kaynak makinesi kontrolü ana görüntüme geçer. Yani önceden seçilen ayarlar kaydedilir (gerektiğinde sinyal ışıklarıyla gösterilir) ve akım şiddeti istenen değer (A) sol kaynak veri göstergesinde gösterilir. Sağ göstergede, ilk seçime göre kaynak gerilimi için istenen değer (V) veya kaynak performansı gerçek değer (kW) gösterilir. Kontrol 4 s sonra yeniden ana görüntüme geri döner.

### 4.3.2 Kaynak performansının ayarlanması

Kaynak performansı ayarı, kontrol düğmesiyle gerçekleştirilebilir. Buna ek olarak fonksiyon akışındaki parametreler veya farklı cihaz menüsündeki ayarlar uygun hale getirilebilir.

### 4.3.3 Çalışma işleyişinde kaynak parametresinin ayarı

Bir kaynak parametresinin ayarlanması, ilk önce kontrol düğmesine kısaca basılmak (çalışma işleyişinin seçilmesi) ve ardından düğme döndürülerek (istenen parametreye gidiş) suretiyle gerçekleştirilebilir. Bir kez daha basıldığından seçilen parametre ayarlama için seçilir (parametre değeri ve ilgili sinyal ışığı yanıp söner). Düğme çevrilerek parametre değeri ayarlanır.

Kaynak parametresi ayarı esnasında sol göstergede ayarlanacak parametre değeri yanıp söner. Sağ ekranda parametre kısaltması ya da belirtilen parametre değerinin yukarı veya aşağı doğru sapması sembolik olarak gösterilir:

Gösterge	Anlamı
	Parametre değerini yükseltin Fabrika ayarlarına yeniden ulaşmak için.
	Fabrika ayarı (Örnek değer = 20) Parametre değeri ideal olarak ayarlanmıştır
	Parametre değerini düşürme Fabrika ayarlarına yeniden ulaşmak için.

**4.3.4 Gelişmiş kaynak parametrelerinin ayarlanması (uzman menüsü)**

Uzman menüsünde doğrudan makine kumanda ünitesi üzerinden ayarlanamayan veya düzenli bir ayar işleminin gerekli olmadığı fonksiyonlar ve parametreler yer almaktadır. Bu parametrelerin adedi ve gösterilmesi, önceden seçilen kaynak yöntemine veya fonksiyonlara bağlı olarak sağlanır.

Seçim, kontrol düğmesine uzun süre basılarak ( $> 2\text{ s}$ ) gerçekleştiriliir. İlgili parametre / menü noktası, kontrol düğmesi çevrilerek (navigasyon) ve basılarak (onaylama) seçilmelidir.

Buna ek ya da alternatif olarak kontrol düğmesinin sağ ve solundaki basmalı düğmeler gezinme için kullanılabilir.

**4.3.5 Temel ayarların değiştirilmesi (cihaz konfigürasyon menüsü)**

Cihaz konfigürasyon menüsünde kaynak sisteminin temel fonksiyonları uygun hale getirilebilir. Ayarların sadece tecrübeli kullanıcılar tarafından değiştirilmesine müsaade edilmelidir > bkz. Bölüm 5.6.

## 5 Fonksiyon tanımı

### 5.1 WIG kaynağı

#### 5.1.1 Gaz testi - Koruyucu gaz miktariayı

- Gaz tüpünün valfini yavaşça açın.
- Basınç düşürücüyü açın.
- Ana şalterden güç kaynağını açın.
- Uygulamaya göre basınç düşürücüdeki gaz miktarını ayarlayın.
- Gaz testi, kaynak makinesi kontrolünde "Gaz testi" tuşuna basılarak tetiklenebilir > bkz. Bölüm 4.1.1.

Koruyucu gaz miktarının ayarlanması (gaz testi)

- Koruyucu gaz yaklaşık 20 saniye boyunca veya tuşa yeniden basılana kadar akar.

Hem fazla düşük hem de fazla yüksek bir koruyucu gaz ayarı kaynak banyosuna hava ulaşmasına ve sonuç olarak gözeneklerin oluşmasına neden olabilir. Koruyucu gaz miktarını kaynak görevine uygun olarak ayarlayın!

#### Ayar önerileri

Kaynak yöntemi	Önerilen koruyucu gaz miktari
MAG kaynağı	Tel çapı x 11,5 = l/dak
MIG lehimî	Tel çapı x 11,5 = l/dak
MIG kaynağı (alüminyum)	Tel çapı x 13,5 = l/dak (%100 argon)
TIG	mm cinsinden gaz memesi çapı, l/dak gaz akışına eşittir

**Yüksek oranda helyum bulunan gaz karışımı daha yüksek bir gaz miktari gerektirir!**

Gerekirse, belirlenen gaz miktarı aşağıdaki tablo yardımıyla düzeltilmelidir:

Koruma gazi	Faktör
% 75 Ar / % 25 He	1,14
% 50 Ar / % 50 He	1,35
% 25 Ar / % 75 He	1,75
% 100 He	3,16




**Koruyucu gaz tedariği bağlantısı ve koruyucu gaz tüpünün kullanımı için güç kaynağı kullanma kılavuzuna bakın.**

### 5.1.2 Örtülü elektrot kaynağı görev seçimi

Tungsten elektrot çapı ayarı makine foknsiyonlarını, TIG – ateşleme tutumunu ve minimum akım sınırlarını doğrudan etkilemektedir. Ayarlanan elektrot çapına bağlı olarak ateşleme enerjisi ayarlanır. Küçük elektrot çaplarında, büyük elektrot çaplarına göre daha düşük bir ateşleme akımı veya daha düşük bir ateşleme akımı süresi gereklidir. Ayarlanmış olan değer, tungsten elektrodunun çapına uygun olmalıdır. Tabii ki değer farklı ihtiyaçlara da uyarlanabilir, örn. ince sac aralığında çapın düşürülmesi ve bu şekilde düşük bir ateşleme enerjisinin elde edilmesi tavsiye edilir.

Bundan sonraki kaynak görevi bir uygulama örneğidir:

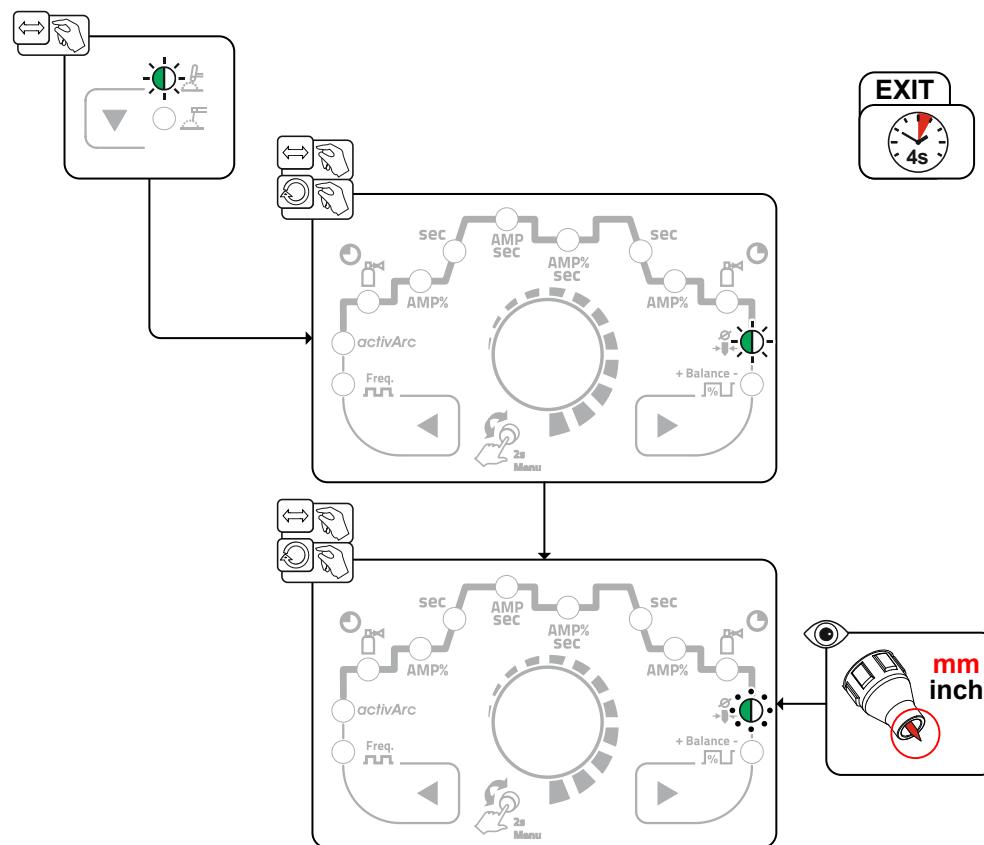

Şekil 5-1


## 5.1.2.1 Tekrar eden kaynak görevleri (JOB 1-7)

Tekrar eden ya da farklı kaynak görevlerinin daimi olarak kaydedilebilmesi için kullanıcıya yönelik 7 farklı kayıt alanı bulunmaktadır. Buna yönelik olarak kolayca istenen kayıt yerini (JOB 1-7) seçin ve kaynak görevini yukarıda açıkladığı gibi ayarlayın.

AC frekansı, AC balansı ve tungsten elektrot çapı için üç döner butonu istisnayı oluştururlar. Bu ayarlar fonksiyon akışı (aynı ada sahip sinyal ışıkları) içerisinde gerçekleştirilirler.

Bir JOB sadece bir kaynak akımı akışı olmadığından değiştirilebilmektedir. Çıkış rampası ve düşme rampası süreleri 2 döngü ve 4 döngü için ayrı ayrı ayarlanabilmektedir.

### Seçim

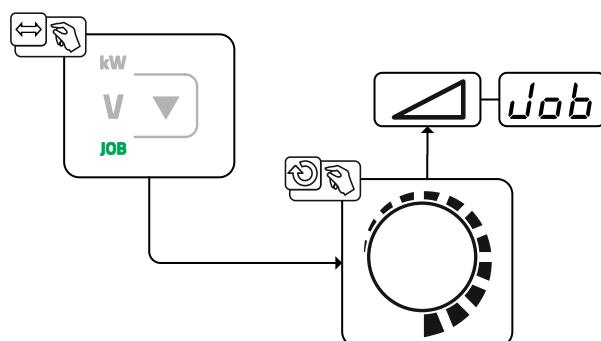

Şekil 5-2

Seçim sırasında veya bir tekrar eden kaynak görevi (JOB 1-7) seçildiğinde sinyal ışığı yanar JOB.


## 5.1.3 Alternatif akım kaynağı

### 5.1.3.1 AC balansı (temizleme etkisini ve kaynak nüfuziyeti özelliğini optimize etme)

Alüminyum ve alüminyum合金ların kaynağı için AC kaynağı kullanılmaktadır. Bu, tungsten elektrot kutubunun sürekli değişimi ile bağlantılıdır. Burada iki faz vardır (yarım dalga), biri pozitif diğer negatif faz.

Pozitif faz, malzeme yüzeyindeki alüminyum oksit tabakasının çatlamasını sağlamaktadır (temizleme etkisi).

Aynı zamanda tungsten elektrodunun ucunda bir küresel uç oluşturmaktadır. Bu küresel ucun ebadı pozitif fazın uzunluğuna bağlıdır. Çok büyük bir küresel uç, düşük kaynak nüfuziyetli dengesiz ve difüze bir arka yol açacağı dikkate alınmalıdır. Negatif faz bir yandan tungsten elektrodunu soğutmakta, diğer yandan gereklili kaynak nüfuziyetini sağlamaktadır. Önemli olan pozitif faz (temizleme etkisi, küresel ucun ebadı) ile negatif faz (nüfuziyet derinliği) arasındaki zaman ilişkisinin (balans) doğru seçilmesidir. Bunun için AC balans ayarı gereklidir. Balans ön ayarı (sıfır konum) % 65'te ve bu ilişki negatif yarımdalganın oranıyla ilişkilidir.

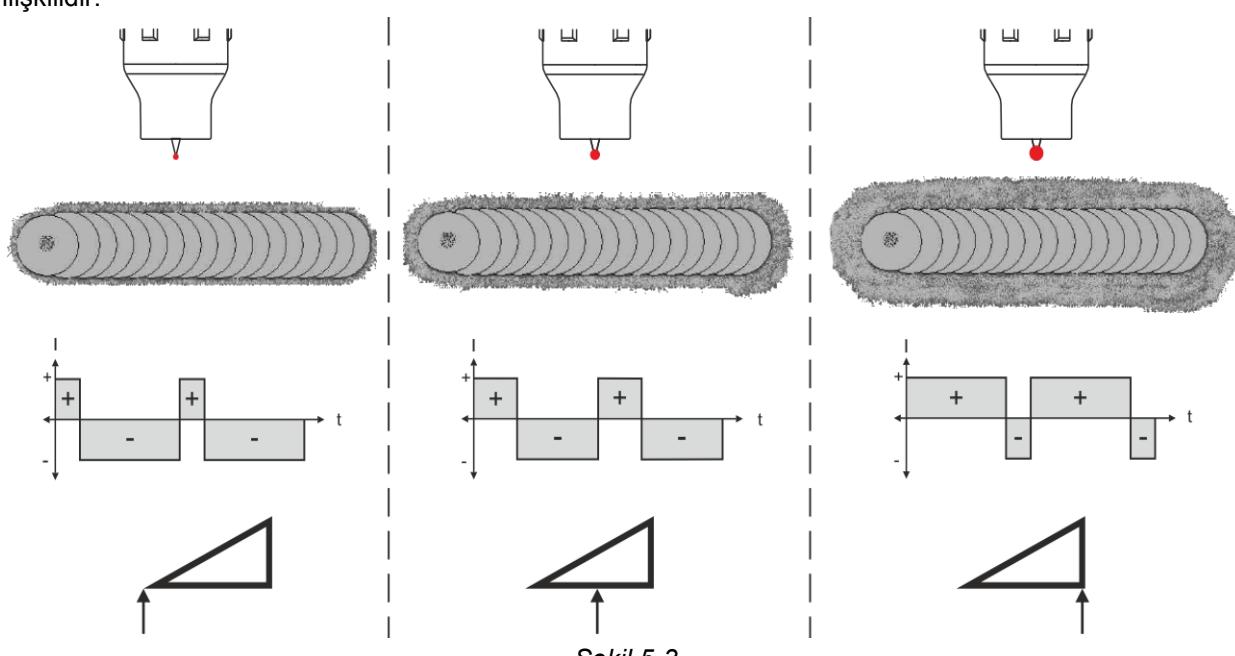


Şekil 5-3

### 5.1.3.2 Küresel uç oluşumu fonksiyonu

Küresel uç oluşumu, en uygun, küre biçiminde uç oluşturarak AC kaynaklarında en iyi ateşleme ve kaynak sonucunu sağlarlar.

En uygun küresel uç oluşumunun ön koşulu, sivri bir şekilde zımparalanmış elektrot (ykl. 15 - 25°) ve makinde kontrolünde elektrot çapının ayarlanmış olmasıdır. Ayarlanan elektrot çapı, küresel uç oluşumuna yönelik akım şiddetini ve bu şekilde uç boyunu etkiler.


Küresel uç oluşumu basmalı düğmesine basarak fonksiyon etkinleştirilir. Bu akım şiddeti gerektiğinde özgün olarak parametresiyle birlikte uygun hale getirilebilir (+/- 30 A). Kullanıcı, torç tetidine basar ve fonksiyon temassız ateşleme ((HF yüksek frekans ateşleme) ile başlatılır. Yeşil baş oluştur ve fonksiyon bunun ardından sonlanır. Küresel uç oluşumunun öncelikle test parçasında uygulanması gereklidir, çünkü bu şekilde aşırı tungsten eriyecek ve kaynak dikişinde herhangi bir kirlenme ortaya çıkmayacaktır.

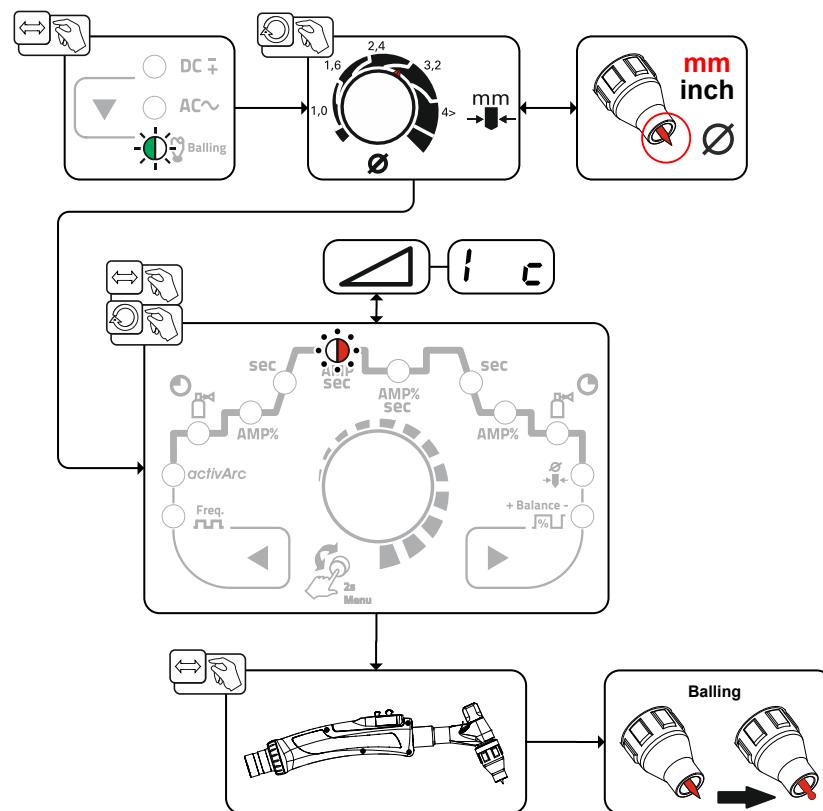

Şekil 5-4

## 5.1.3.3 Alternatif akım formları

### Seçim

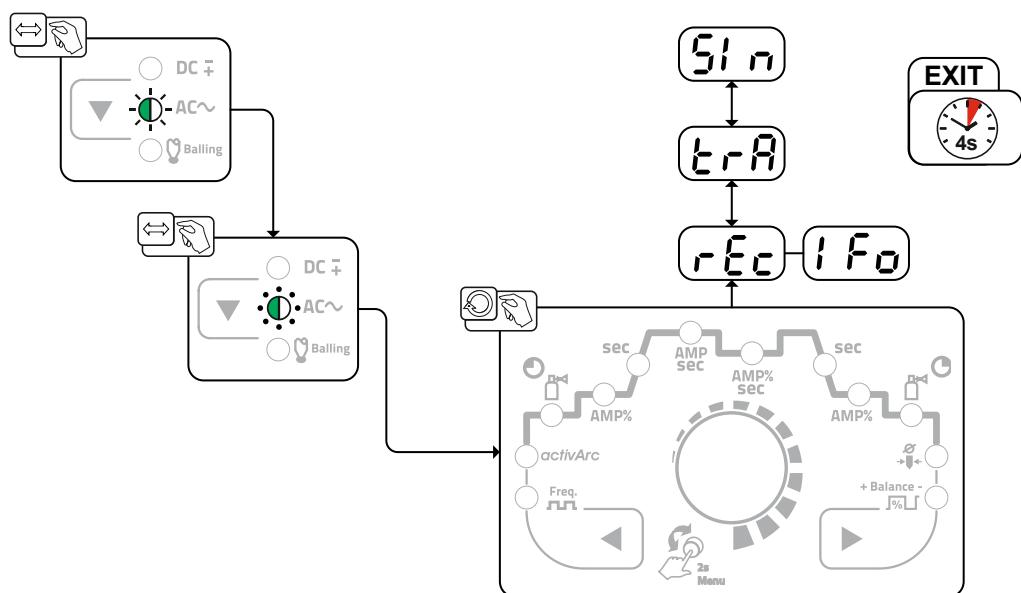

Şekil 5-5


Gösterge	Ayar / seçim
<b>I Fo</b>	<b>Alternatif akım formları:</b> 1 <b>rEc</b> ----- Dikdörtgen - En yüksek enerji kazanımı (fabrika teslimi) <b>tr A</b> ----- Trapez - Uygulamaların çoğu için her yerde kullanılan birim <b>Sl n</b> ----- Sinüs - Düşük ses seviyesi

## 5.1.3.4 AC frekans otomatiği

AC-frekans otomatiği fonksiyonunun seçilmesi sadece JOB-aralığında 1-100 mümkündür. Etkinleştirme, fonksiyon akışında frekans  $\frac{F_{req}}{H}$  parametresi üzerinden gerçekleşir. Sola döndürmek suretiyle parametre değeri ekranда **RUE** (AC-frekans otomatiği) görüntüleninceye kadar azaltılır. Sinyal ışığı  $\frac{F_{req}}{auto}$  fonksiyon etkinken yanar.


Kaynak makinesi kontrolü, AC frekansının regülasyonunu ya da ayarlamasını, ayarlanan ana akıma bağlı olarak üstlenir. Kaynak akımı ne kadar düşükse, frekans o kadar yüksektir veya tam tersi. Düşük kaynak akımlarında bu şekilde yoğunlaştırılmış, yönü sabit bir ark kaynağı sağlanabilir. Yüksek kaynak akımlarında tungsten elektrotlarının yüklenmesi minimuma düşer ve sonuç olarak daha uzun süre kullanım sağlanır.

Ayak kontrol uzaktan kumandası bu fonksiyonla kullanıldığından, kullanıcının yaptığı manüel müdahaleler kaynak işlemi sırasında asgari oranda tutulur.

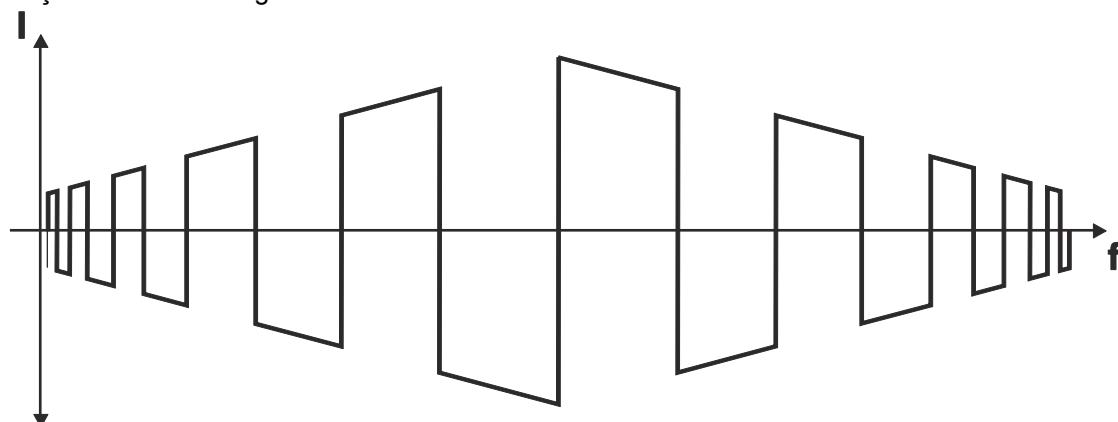

Şekil 5-6

### Seçim

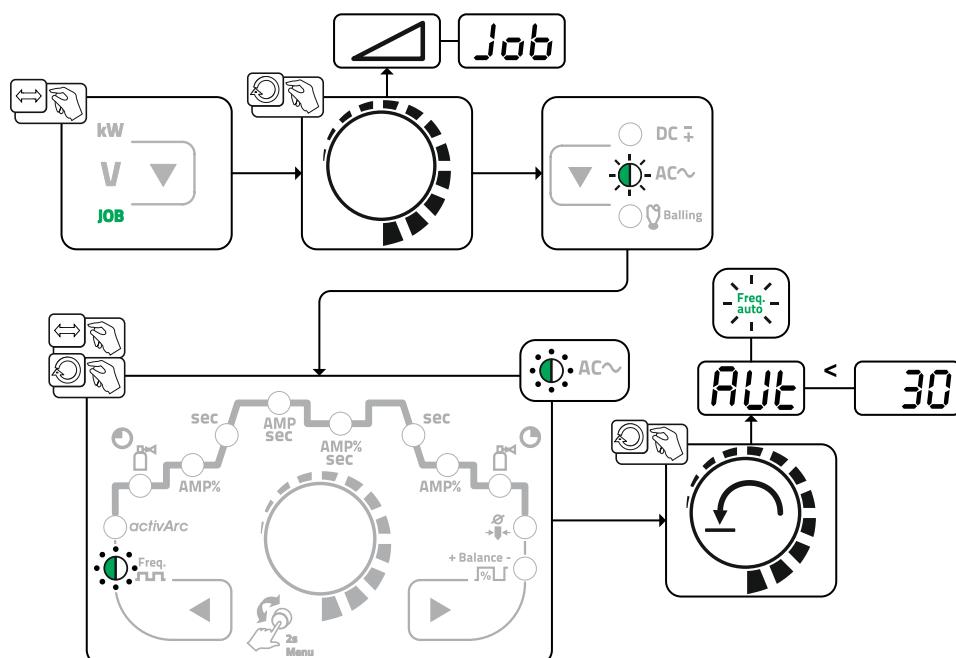


Şekil 5-7

## 5.1.4 Ark tutuşması

Ateşleme türü Expert menüsünde parametre **HF** ile HF yüksek frekans ateşleme (**on**) ve Liftarc (**off**) arasında değiştirilebilir > bkz. Bölüm 5.1.11.

### 5.1.4.1 HF yüksek frekans tutuşma

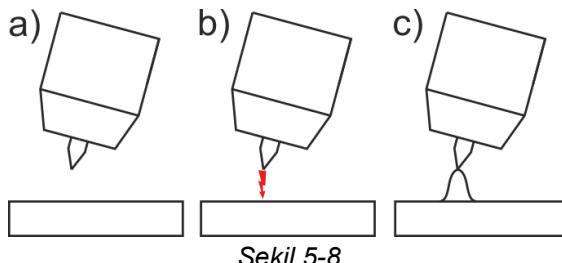


Şekil 5-8

**Ark temazsız olarak yüksek gerilim ateşleme impulşları ile başlatılır:**

- Kaynak torçunu iş parçası üzerindeki kaynak pozisyonuna yerleştirin (elektrot ucu ve iş parçası arasında yaklaşık 2-3 mm mesafe).
- Torç tetiğini çalıştırın (yüksek gerilim ateşleme impulşları ark üzerinde başlar).
- Başlatma akımı akar. Seçilen işletme tipine göre kaynak işlemi sürdürülür.

**Kaynak işlemini sonlandırma: Seçilen işletme tipine göre torç tetiğini serbest bırakın veya torç tetiğine basın.**

### 5.1.4.2 Liftarc

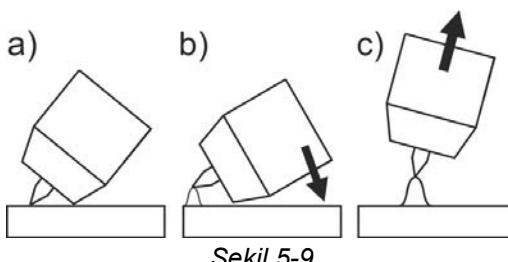

Şekil 5-9

Ark, işlem parçasına temasla ateşlenir:

- Torç nozulu ve tungsten elektrot ucunu dikkatlice işlem parçasının üzerine yerleştirin ve torç tetiğine basın (kaldırma ark akımı, ayarlanan ana akımdan bağımsız olarak akar)
- Elektrot ucuyla işlem parçası arasında 2-3mm mesafe oluşuncaya kadar torcu ve torç nozulunu egin. Ark ateşlenir ve kaynak akımı, ayarlanan işletme tipine göre ayarlanan başlatma veya ana akım değerine yükselir.
- Torcu kaldırın ve normal konuma çevirin.

**Kaynak işlemini sonlandırma: Seçilen işletme tipine göre torç tetiğini serbest bırakın veya torç tetiğine basın.**

### 5.1.4.3 Otomatik akım kesici


Otomatik akım kesici, hata süreleri geçtikten sonra kaynak işlemini sonlandırır ve iki durum üzerinden tetiklenebilir:

- Ateşleme süresi sırasında kaynak başladıkten 3 s sonra kaynak akımı olmadığındada (ateşleme hatası).
- Kaynak işlemi sırasında Ark 3 saniyeden uzun süre kesildiğinde (ark yırtılması).

**5.1.5 İşletme tipleri (fonksiyon akışları)****5.1.5.1 İşaretlerin açıklaması**


Sembol	Anlamı
	Torç tetiği 1'e basın
	Torç tetiği 1'i bırakın
I	Akım
t	Süre
  GPr	Başlangıç gaz akışı
	Başlatma akımı
	Çıkış rampası süresi
	Puntalama süresi
	Ana akım (asgari ile azami akım arasında)
<b>AMP</b>	İkinci akım
	Pals zamanı
	Pals duraklama zamanı
	Düşme rampası süresi
	Bitiş krater akımı
  GPE	Bitiş gaz akışı
	Balans
	Frekans

## 5.1.5.2 2 kademeli çalışma Seçim

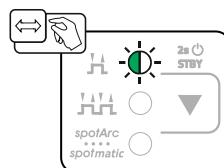

Şekil 5-10

AKİŞ

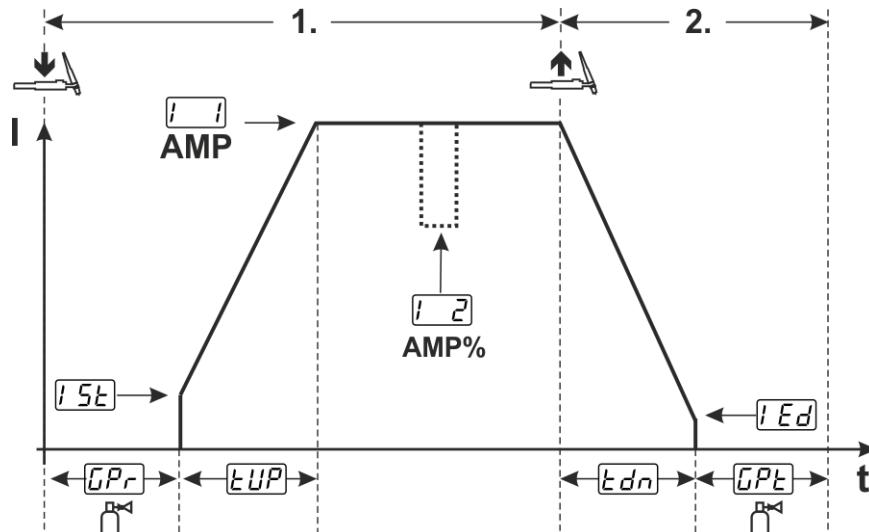

Şekil 5-11

### 1.döngü:

- Torç tetiği 1'e basın ve basılı tutun.
- Başlangıç gaz akışı süresi  $t_{Pr}$  dolar.
- HF ateşleme palsları elektrottan iş parçasına atlar, ark ateşlemesi gerçekleşir.
- Kaynak akımı akar ve hemen başlatma akımının  $I_{St}$  ayarlanmış değerine geçer.
- HF kapanır.
- Kaynak akımı ayarlanmış olan çıkış rampası süresi  $t_{UP}$  ile ana akıma  $I_1$  (AMP) yükselir.

Ana akım fazında torç tetiği 1'e ek olarak torç tetiği 2'ye basılırsa kaynak akımı ikinci akıma  $I_2$  (AMP%) düşer.

Torç tetiği 2 bırakıldıktan sonra kaynak akımı yeniden ana akıma AMP'ükselir.

### 2.döngü:


- Torç tetiği 1'i bırakın.
- Ana akım, ayarlanmış olan düşme rampası süresinde  $t_{dn}$  bitiş krater akımına  $I_{Ed}$  (asgari akım) düşer.

1. torç tetigine düşme rampası süresinde basıldığında, kaynak akımı yeniden ayarlanmış olan ana akıma AMP'ükselir.


- Ana akım  $I_{Ed}$  bitiş krater akımına ulaşır, ark söner.
- Ayarlanmış olan bitiş gaz akışı süresi  $t_{Pd}$  dolar.

Bağlanmış olan bir ayak kontrol uzaktan kumandasında makine otomatik olarak 2 döngülü işletme tipine geçiş yapar. Çıkış ve düşme rampaları kapalıdır.

### 5.1.5.3 4 kademeli çalışma Seçim

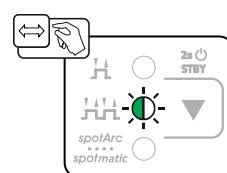

Şekil 5-12

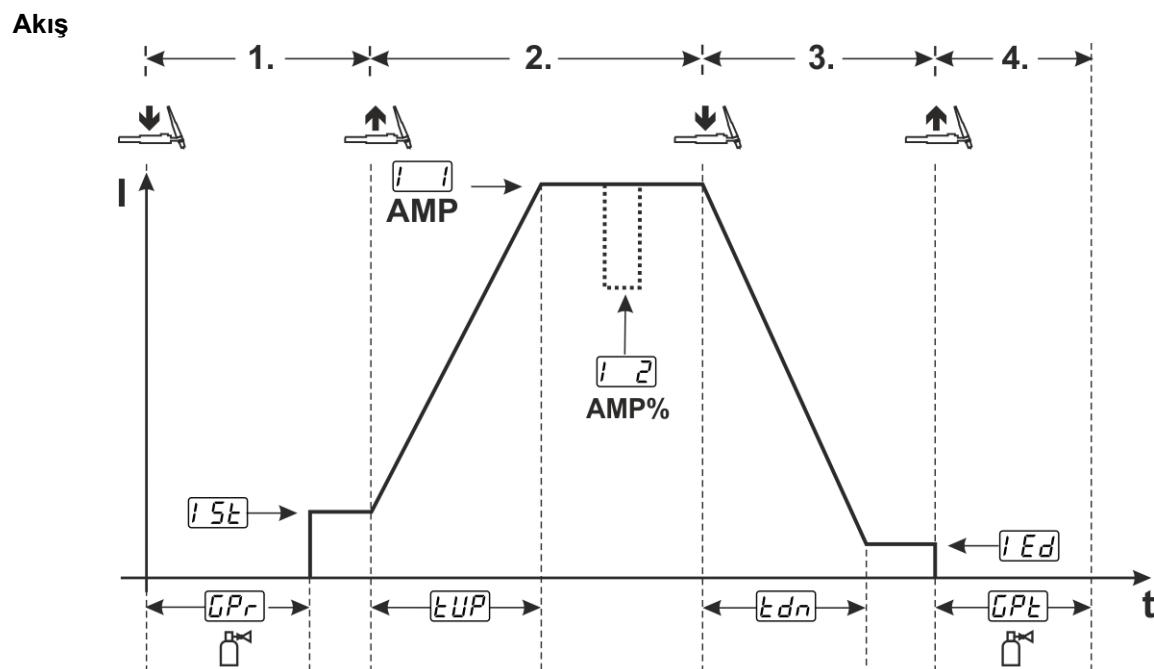

Şekil 5-13

## 1.döngü

- Torç tetiği 1'e basın, başlangıç gaz akışı süresi  $t_{UP}$  dolar.
- HF ateşleme palsları elektrottan iş parçasına atlar, ark ateşlemesi gerçekleşir.
- Kaynak akımı akar ve hemen önceden seçilmiş olan başlatma akımı değerine  $I_{SE}$  geçer (kılavuz ark asgari ayarda). HF kapanır.

## 2.döngü

- Torç tetiği 1'i bırakın.
- Kaynak akımı ayarlanmış olan  $t_{UP}$  çıkış rampası süresi ile ana akıma  $I_{AMP}$  yükselir.

## Ana akım AMP'den ikinci akıma $I_{AMP\%}$ geçiş:

- Torç tetiği 2'ye basın veya
- Torç tetiği 1'e dokunun (torç modu 1-x).

## 3.döngü

- Torç tetiği 1'e basın.
- Ana akım ayarlanmış olan düşme rampası süresinde  $t_{Ed}$  bitiş krater akımına  $I_{Ed}$  düşer.

## 4.döngü

- Torç tetiği 1'i bırakın, ark söner.
- Ayarlanmış olan bitiş gaz akışı süresi  $t_{PE}$  devam eder.

## Kaynak işleminin düşme rampası ve bitiş krater akımı olmadan hemen sonlandırılması:


- Torç tetiği 1'e basın Torç tuşu > 3.döngü ve 4.döngü (torç modu 11-1x).  
Akım sıfıra düşer ve bitiş gaz akışı süresi başlar.

Bağlanmış olan bir ayak kontrol uzaktan kumandasında makine otomatik olarak 2 döngülü işletme tipine geçiş yapar. Çıkış ve düşme rampaları kapalıdır.

**Alternatif kaynak başlatmasını (temaslı başlatma) kullanmak için kaynak makinesi kontrolünde iki haneli bir torç modunun (11 x) ayarlanması gerekmektedir. Makine tipine bağlı olarak farklı sayıda torç modu bulunmaktadır.**


### 5.1.5.4 spotArc

Bu işlem çelik ve CrNi alaşımlarından üretilmiş ve kalınlıkları 2,5 mm'ye kadar değişen saçların birleştirilmesi veya bağlantı kaynaklarının yapılması için kullanılabilmektedir. Birbirlerinden farklı kalınlıklara sahip olan saçların da üst üste kaynak yapılması mümkündür. Tek taraflı uygulama sayesinde yuvarlak veya dört köşeli borular gibi içi boş profillerin üzerine saçlar da kaynaklanabilmektedir. Ark punta kaynağı esnasında üstteki saç ark tarafından eritilerek delinir ve alttaki saç eritilir. Görünür alanlarda bile hiç veya çok az kaynak sonrası işleme gerektiren düz ve hafif pürüzlü kaynak noktaları oluşur.

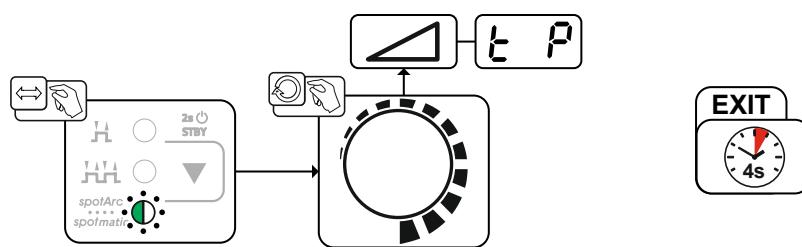

Şekil 5-14

**Etkin bir sonuç elde edebilmek için çıkış ve düşme rampası zamanları "0" olarak ayarlanmış olmalıdır.**

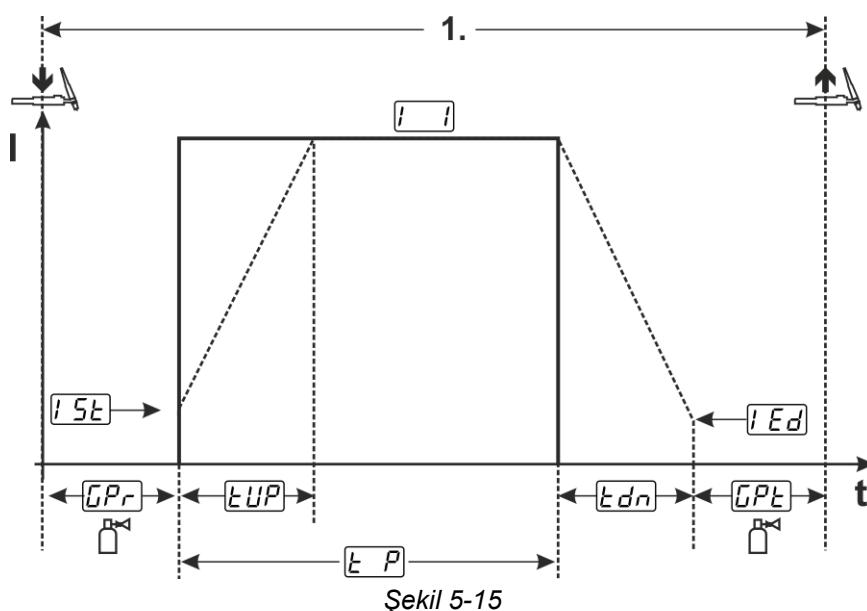

Şekil 5-15

Örnek olarak akış ateşleme tipi HF yüksek frekans ateşleme ile gösterilmektedir. Liftark ile ark tutuşması da mümkündür > bkz. Bölüm 5.1.4.

**Akış:**

- Torç tetiğine basın ve basılı tutun.
- Başlangıç gaz akışı süresi dolar.
- HF ateşleme palsları elektrottan iş parçasına atlar, ark ateşlemesi gerçekleşir.
- Kaynak akımı akar ve hemen başlatma akımının ayarlanmış bir değerine geçer  $I_{SE}$ .
- HF kapanır.
- Kaynak akımı ayarlanmış olan çıkış rampası süresi  $t_{UP}$  ile ana akım  $I$  (AMP) yükselir.

Bu işlem ayarlanmış olan spotArc zamanının dolması veya torç tetiğinin erken bırakılması ile sonlandırılır. spotArc fonksiyonu etkinleştirildiğinde ayrıca palslama yönetimi Automatic pals açılır. Gerekirse fonksiyon, pals kaynağı tuşuna basılarak devre dışı bırakılabilir.


## 5.1.5.5 spotmatic

spotArc İşletme tipine kıyasla ark, torç tetiği devreye alınarak yapılan klasik yöntemle değil, tungsten elektrodun kısa süreliğine iş parçasına uygulanmasıyla başlatılır. Torç tetiği kaynak işleminin serbest bırakılması içindir. Serbest bırakma, spotArc/spotmatic sinyal ışıklarının yanıp sönmesi ile gösterilir. Serbest bırakma her kaynak noktası için ayrı ayrı veya sürekli gerçekleştirilebilir. Ayar, proses onayı **SSP** parametresi üzerinden makine konfigürasyon menüsünden kontrol edilir > bkz. Bölüm 5.6:


- İşlem serbest bırakma ayrı (**SSP** > **on**):  
Kaynak işlemi her ark tutuşmasından önce torç tetigine basarak yeniden başlatılmalıdır. İşlem serbest bırakma 30 s etkinsizlikte otomatik olarak sonlandırılır.
- İşlem serbest bırakma sürekli (**SSP** > **off**):  
Kaynak işlemi, torç tetigine bir kez basılarak başlatılır. Aşağıdaki ark tutuşmaları tungsten elektrodun kısa süreliğine uygulanmasıyla devreye alınır. İşlem serbest bırakma ya torç tetigine bir kez daha basılarak veya 30 s etkinsizlik sonrasında otomatik olarak sonlandırılır.

Standart olarak spotmatic'te ayrı işlem serbest bırakma ve puntalama süresinin kısa aralığı etkindir. Tungsten elektrot yerleştirerek ateşleme, makine konfigürasyon menüsünde **SET** parametresi altında devre dışı bırakılabilir. Bu durumda fonksiyon spotArc'te olduğu gibidir, fakat punta zamanı ayar aralığı makine konfigürasyon menüsünde seçilebilir.

Zaman aralığı ayarı, makine konfigürasyon menüsünde **SET** > bkz. Bölüm 5.6 parametresi altında gerçekleşir.

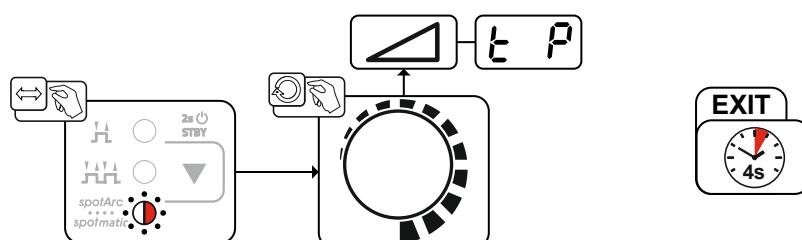

Şekil 5-16

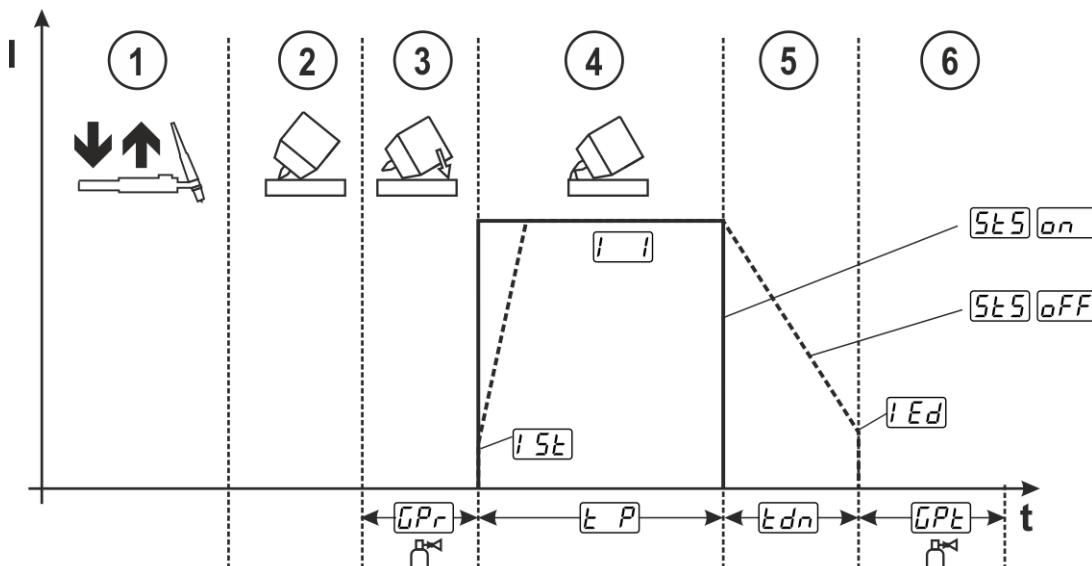

Şekil 5-17

Örnek olarak akış ateşleme tipi HF yüksek frekans ateşleme ile gösterilmektedir. Liftark ile ark tutuşması da mümkündür > bkz. Bölüm 5.1.4.

**Kaynak işlemi için süreç onay türünü seçin > bkz. Bölüm 5.6.**

**Cıkış rampası ve düşme rampası süreleri sadece punta süresinin (0,01 s - 20,0 s) uzun ayar aralığında mümkün.**


- ① Kaynak torcu tuşuna basın ve kaynak işlemini serbest bırakmak için bırakın (dokunun).
- ② Torç gazı nozulunu ve tungsten elektrodu ucunu dikkatlice iş parçasının üzerine yerleştirin.
- ③ Torcu, torç gazı nozulu üzerine elektrot ucu ile iş parçası arasında yaklaşık 2-3 mm mesafe kalana kadar eğin. Koruyucu gaz ayarlanmış olan başlangıç gaz akışı zamanı ile akar  $I_{Pr}$ . Ark ateşler ve önceden ayarlanmış olan başlatma akımı  $I_{St}$  akar.
- ④ Ana akım aşaması  $I_p$  ayarlanmış olan  $E_p$  punta zamanının bitmesi ile sonlandırılır.
- ⑤ Sadece uzun süreli puntalamada (parametre  $I_{St} = OFF$ ):  
Kaynak akımı ayarlanmış olan düşme rampası süresi  $t_{dn}$  ile bitiş krater akımına  $I_{Ed}$  düşer.
- ⑥ Bitiş gaz akışı zamanı  $t_{Pr}$  dolar ve kaynak işlemi sonlandırılır.

**Kaynak torcu tuşuna basın ve kaynak işlemini tekrar serbest bırakmak için bırakın (dokunun) (sadece işlem serbest bırakıldığından ayrıca gerekli). Kaynak torçunun tungsten elektrot ucu ile yeniden yerleştirilmesi sonraki kaynak işlemlerini başlatır.**

### 5.1.6 TIGactivArk kaynağı

EWM-activArc işlemi dinamiği yüksek regülatör sistemi ile, örneğin manUEL kaynaklama esnasında kaynak torcu ile kaynak banyosu arasındaki mesafe değişikliklerinde elde edilen performansın neredeyse sabit kalmasını sağlamaktadır. Torç ile kaynak banyosu arasındaki mesafenin kısalmasından kaynaklanan gerilim kayıpları bir akım yükselmesi (volt başına amper A/V) telafi edilmekte ve geriye döndürülmemektedir. Bu sayede tungsten elektrodunun kaynak banyosu içerisinde yapışması zorlaşmaktadır ve tungsten kalıntıları azaltılmaktadır.

#### Seçim

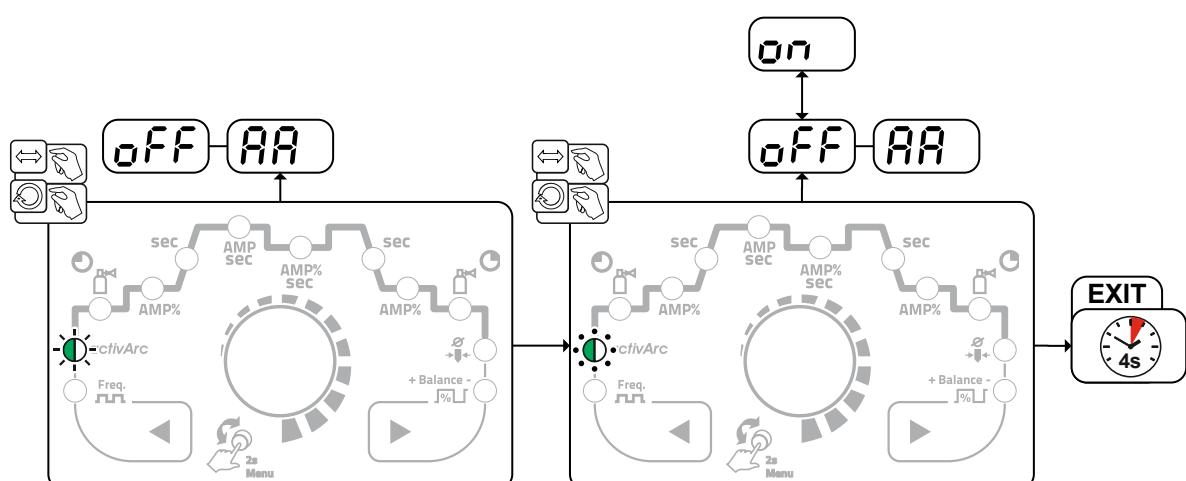

Şekil 5-18

#### Ayar

##### Parametre ayarı

activArc parametresi (regülasyonu) kaynak görevine (levha kalınlığı) özel olarak uyarlanabilmektedir > bkz. Bölüm 5.1.11.

### 5.1.7 TIG Antistick

Fonksiyon, kaynak akımını kapatarak kaynak banyosunda tungsten elektrodunun yapışmasından sonra kontrolsüz tekrar ateşlemeyi öner. Ayrıca tungsten elektrodundaki aşınma azaltılır.

Fonksiyon tetiklendikten sonra makine hemen bitiş gaz akışı proses aşamasına geçer. Kaynakçı yeni prosesi tekrar 1. döngü ile başlatır. Fonksiyon kullanıcı tarafından açılıp kapatılabilir (parametre  $EAS$ ) > bkz. Bölüm 5.6.

## 5.1.8 Pals kaynaklama


Aşağıdaki palslama şekilleri seçilebilir:

- Pals otomatiği (TIG DC)
- Termik palslama (TIG AC veya TIG DC)
- Metalürjik palslama (TIG DC)
- Ortalama değer palslama
- AC özel (TIG AC)

### 5.1.8.1 Pals otomatiği

Pals otomatiği palslama yöntemi sadece işletme tipi spotArc ile bağlantılı olarak doğru akım kaynaklarında etkinleştirilir. Akıma bağlı pals frekansı ve dengesi ile kaynak banyosunda hava boşluğu köprülenebilirliğini olumlu yönde etkileyen bir salınım elde edilmektedir. Gerekli olan pals parametreleri kaynak makinesi kontrolü tarafından otomatik olarak belirlenmektedir. Gerekirse fonksiyon, pals kaynağını tuşuna basılarak devre dışı bırakılabilir.


**Seçim**

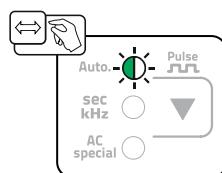

Şekil 5-19


### 5.1.8.2 Termik palslama

Fonksiyon akışları temel olarak standart kaynaktaki ile aynı özelliklere sahiptir, ancak bunlara ek olarak ana akım AMP (pals akımı) ile ikinci akım AMP% (pals durdurma akımı) arasında ayarlanan zaman içerisinde geçiş yapılmaktadır. Pals ve mola süreleri kumandada saniye cinsinden girilir.

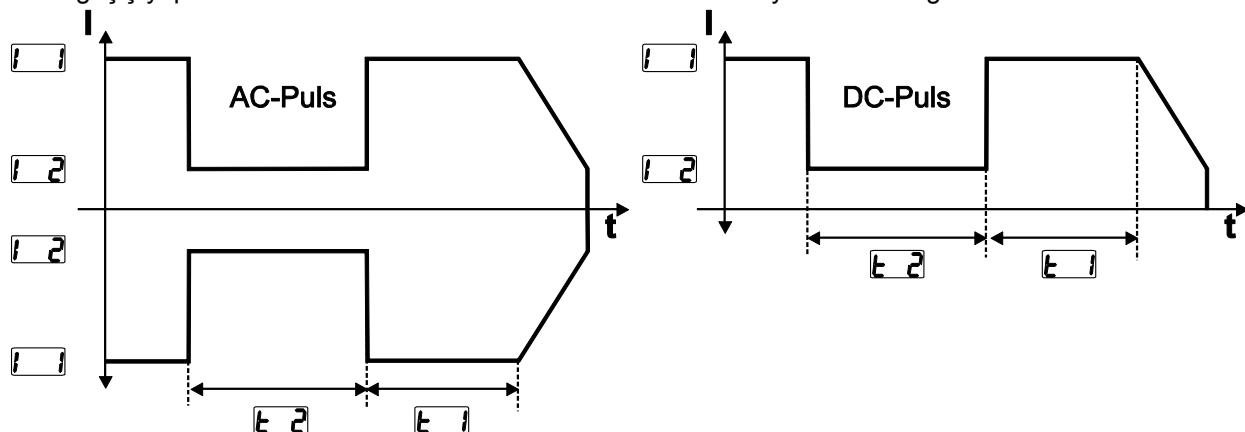


Şekil 5-20

**Seçim**

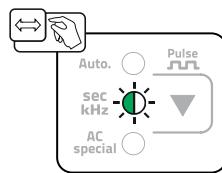


Şekil 5-21

### Pals süresinin ayarlanması

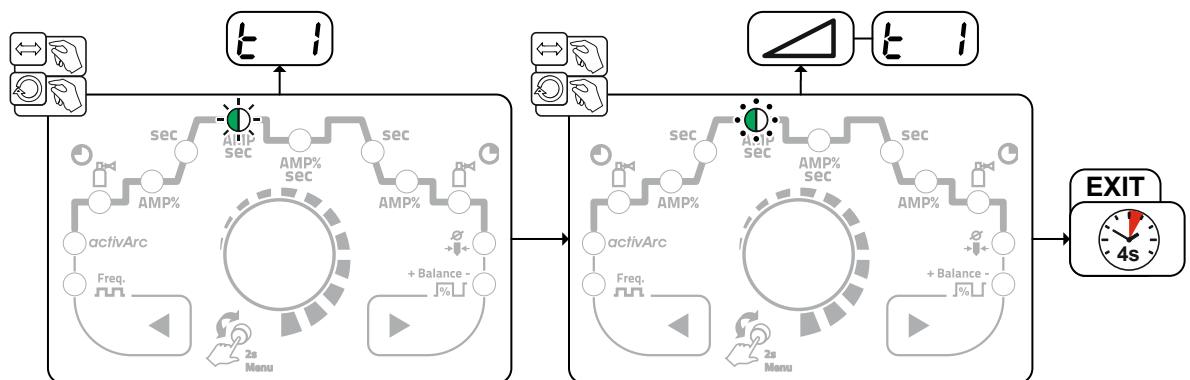

Şekil 5-22


### Pals duraklama ayarı

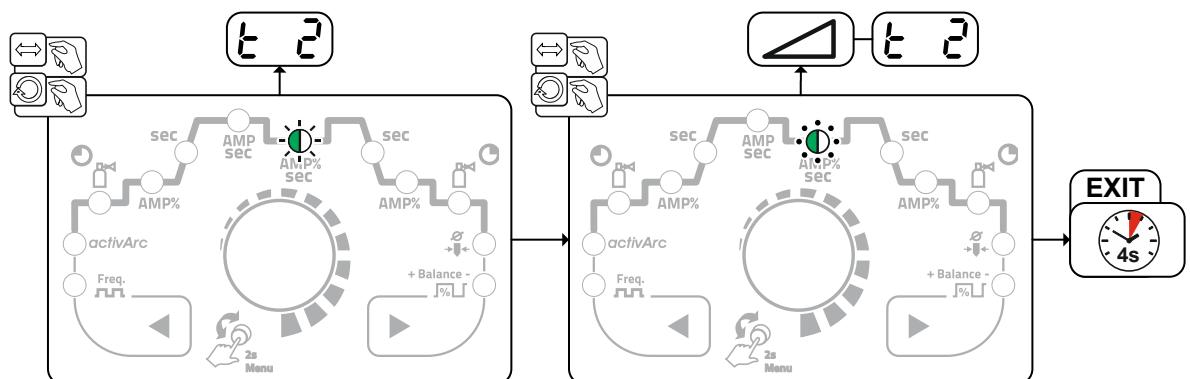

Şekil 5-23

#### 5.1.8.3 Çıkış ve düşme rampası aşamasında pals kaynağı

Yukarı/aşağı rampa aşamasında pals fonksiyonu ihtiyaç olması halinde devre dışı bırakılabilir (parametre **PSL**) > bkz. Bölüm 5.6.

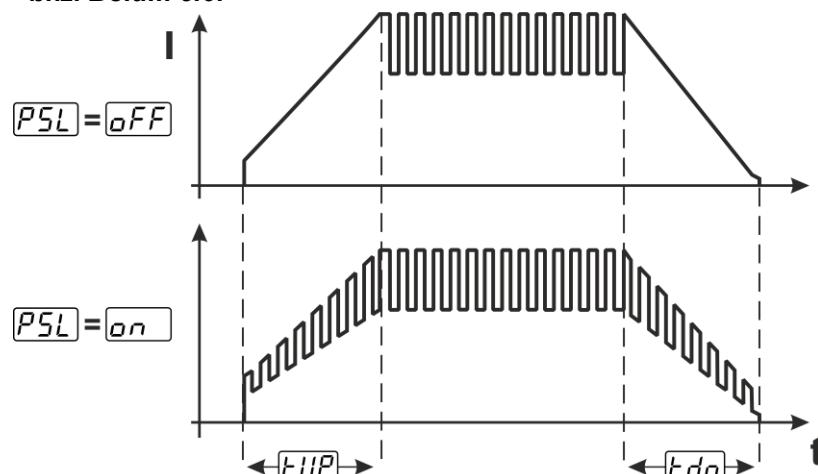

Şekil 5-24


## 5.1.9 Ortalama değer palslama

Ortalama değer palslama özelliği, ilk önce öngörülen ortalama değerin daima güç kaynağı tarafından tutulmasıdır. Bu nedenle özellikle kaynak talimatına göre kaynak için uygundur.

Bu palslama sürümünün etkinleştirilmesi için **[PRU]** parametresinin cihaz konfigürasyon menüsünde **on** olarak devreye sokulması gereklidir. Fonksiyonun etkinleştirilmesinden sonra ana akım AMP ve ikinci akım AMP% için kırmızı sinyal ışıkları aynı anda yanar.

Ortalama değer palslamada periyodik olarak iki akım arasında geçiş yapılır. Bu esnada bir akım orta değeri (AMP), bir pals akımı (Ipuls), bir balans (**bRL**) ve bir frekans (**FrE**) belirtilmelidir. Amper olarak ayarlanan akım orta değeri belirleyicidir, pals akımı (Ipuls) parametre **I PL** üzerinden ortalama değer akımına (AMP) göre yüzdesel olarak verilir.

Pals durdurma akımı (IPP) ayarlanmaz, bu değer kaynak makinesi kontrolü tarafından hesaplanır, bu şekilde kaynak akımının (AMP) ortalama değerine uyulabilir. Akım **I 2** ortalama değer palslamada sadece torç tetiği üzerinden tetiklenebilen ikinci akımdır.

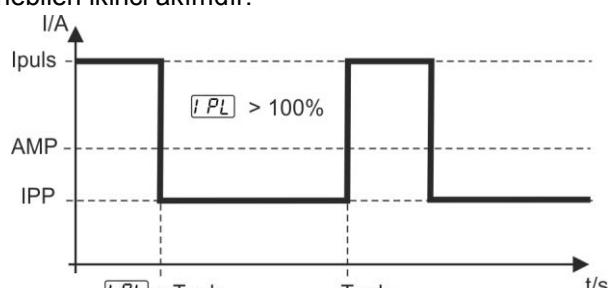

Şekil 5-25

AMP = Ana akım (ortalama değer); örn. 100 A

Ipuls = Pals akımı =  $I PL \times AMP$ ; örn. % 140 x 100 A = 140 A


IPP = Pals durdurma akımı

Tpuls = Bir pals çevriminin süresi =  $1/FrE$ ; örn. 1/100 Hz = 10 ms

**bRL** = Balans


### 5.1.9.1 Metalürjik palslama (kHz palsları)

Metalürjik palslama (kHz palslama) yüksek akımlarda oluşan ve konsantre ısı beslemesi ile bağlanmış bir ark elde edilmesini sağlayan plazma basıncını (ark basıncı) kullanır. Termik palslamadan farklı olarak herhangi bir zaman değil frekans **FrE** ve balans **bRL** ayarlanır. Pals işlemi ayrıca çıkış ve düşme rampası aşamasında da gerçekleşmektedir.


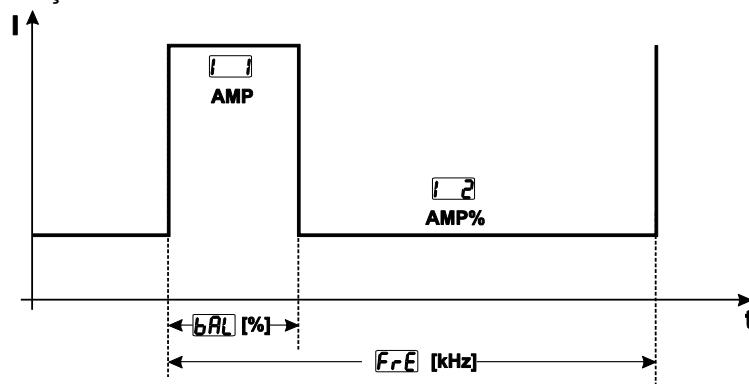


Şekil 5-26



Seçim

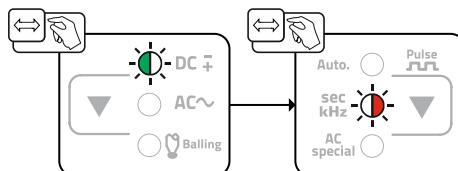

Şekil 5-27

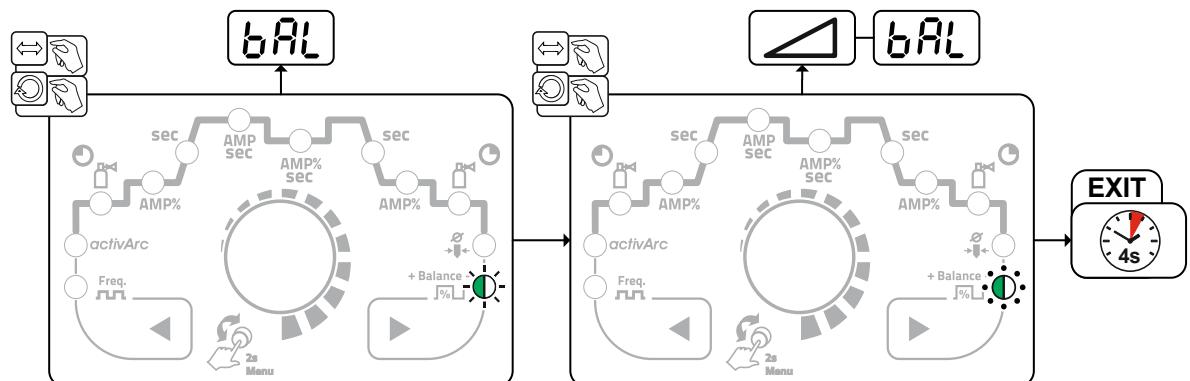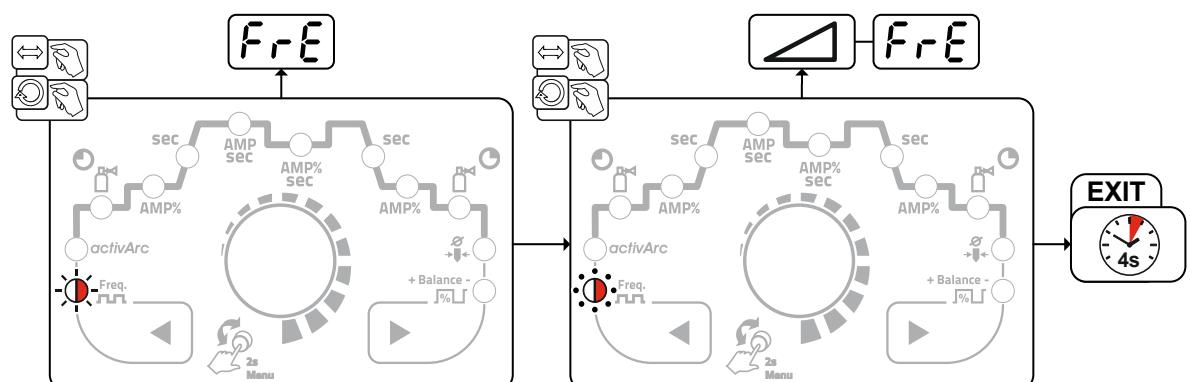**Balans ayarı**

**Şekil 5-28**
**Frekans ayarı**

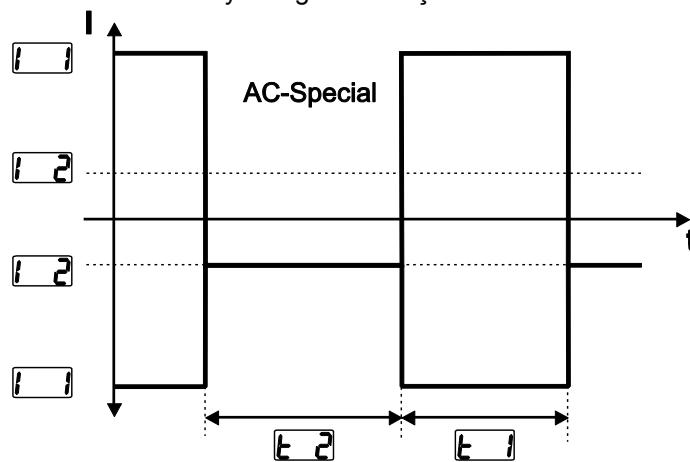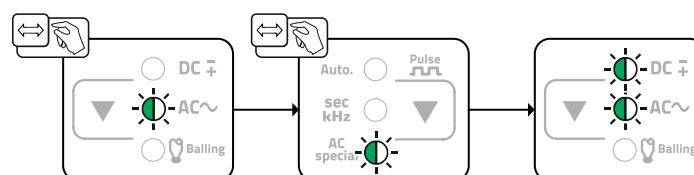**Şekil 5-29**
**5.1.9.2 AC spesiyal**

Örneğin farklı kalınlıktaki sacların birbirleriyle bağlanması için kullanılır.


**Şekil 5-30**

**Şekil 5-31**

## 5.1.10 Kaynak torcu (kullanım seçenekleri)

Bu makine ile birlikte değişik torç versiyonları kullanılabilir.

Torç tetiği (BRT), düğmeler veya potansiyometreler gibi kontrol elemanları münferit olarak torç modları üzerinden ayarlanabilmektedir.

### Kontrol elemanları işaret açıklaması:

Sembol	Tanım
	Torç tetiğine basın
	Torç tetiğine dokunun
	Torç tetiğine dokunun ve sonrasında basın

### 5.1.10.1 Dokunmatik fonksiyon (torç tetiğine dokunun)

Dokunmatik fonksiyon: Fonksiyon değişikliğini gerçekleştirmek için torç tetiğine kısa süreli dokunup bırakın. Ayarlanmış olan torç modu, fonksiyon şeklini belirler.

### 5.1.10.2 Ayar, torç modu

Kullanıcıya 1 ile 4 ve 11 ile 14 arasındaki modlar sunulmuştur. 11 ile 14 arasındaki modlar 1 ile 4 arasındaki modlar ile aynı fonksiyon olanaklarına sahiptir, ancak ikinci akım için dokunmatik fonksiyon > bkz. Bölüm 5.1.10.1 bulunmamaktadır.

Her bir moddaki fonksiyon olanaklarını ilgili torç tiplerine ait olan tablolarda bulabilirsiniz.

Torç modu ayarı, makine konfigürasyon menüsünde torç konfigürasyonu parametresi üzerinden gerçekleştirilebilir "**Erđ**" > Torç modu"**Lad**" > bkz. Bölüm 5.6.

**Sadece belirtilmiş olan modlar ilgili torç tipleri için mantıklıdır.**

### 5.1.10.3 Up-/Down hızı

#### İşleyiş

Up tuşuna basma ve basılı tutma:

Güç kaynağında ayarlanan azami değere ulaşana kadar akım arttırma (ana akım).

Down tuşuna basma ve basılı tutma:

Asgari değere ulaşana kadar akım azaltma.

Up-/Down hızı **Ud** parametresinin ayarlanması, makine konfigürasyon menüsünde > bkz. Bölüm 5.6 gerçekleşir ve bir akım değişikliğinin yapılacağı hızı belirler.

### 5.1.10.4 Akım sıçraması

İlgili torç tetiğine dokunarak kaynak akımı ayarlanabilir bir sıçrama adımı ile öngörlülebilir. Bundan sonra tetiğe her basıldığından kaynak akımı ayarlanan değer kadar artar veya azalır.

Akım sıçrama **dI** parametresinin ayarı makine konfigürasyon menüsünde > bkz. Bölüm 5.6 gerçekleştirilebilir.

**5.1.10.5 TIG standart torç (5 kutuplu)**
**Bir torç tetiği olan standart torç**

İllüstrasyon	Kontrol elemanları	İşaretlerin açıklaması
		BRT1 = Torç tetiği 1 (kaynak akımı açık/kapalı; ikinci akım dokunmatik fonksiyon üzerinden)

Fonksiyonlar	Mod	Kontrol elemanları
Kaynak akımı açık / kapalı	1 (fabrika teslimi)	
İkinci akım (4 kademeli işletim)		

**İki torç tetiği olan standart torç**

İllüstrasyon	Kontrol elemanları	İşaretlerin açıklaması
		BRT1 = Torç tetiği 1 BRT2 = Torç tetiği 2

Fonksiyonlar	Mod	Kontrol elemanları
Kaynak akımı açık / kapalı	1 (fabrika teslimi)	
İkinci akım		
İkinci akım (dokunmatik fonksiyon <sup>1</sup> ) / (4 kademeli işletim)		
Kaynak akımı açık / kapalı	3	
İkinci akım (dokunmatik fonksiyon <sup>1</sup> ) / (4 kademeli işletim)		
Up fonksiyonu <sup>2</sup>		
Down fonksiyonu <sup>2</sup>		

<sup>1</sup> > bkz. Bölüm 5.1.10.1

<sup>2</sup> > bkz. Bölüm 5.1.10.3

## Düğmeli standart torç (Düğme, iki torç tetiği)

Düğmeli standart torç (Düğme, iki torç tetiği)				
İllüstrasyon	Kontrol elemanları	İşaretlerin açıklaması		
Fonksiyonlar			Mod	Kontrol elemanları
		BRT 1 = torç tetiği 1 BRT 2 = torç tetiği 2	1 (fabrika teslimi)	
Kaynak akımı açık / kapalı				
İkinci akım				
İkinci akım (dokunmatik fonksiyon <sup>1</sup> ) / (4 kademeli işletim)			2	
Kaynak akımı açık / kapalı				
İkinci akım (dokunmatik fonksiyon <sup>1</sup> )				
Up fonksiyonu <sup>2</sup>				
Down fonksiyonu <sup>2</sup>			3	
Kaynak akımı açık / kapalı				
İkinci akım (dokunmatik fonksiyon <sup>1</sup> ) / (4 kademeli işletim)				
Up fonksiyonu <sup>2</sup>				
Down fonksiyonu <sup>2</sup>				

<sup>1</sup> > bkz. Bölüm 5.1.10.1

<sup>2</sup> > bkz. Bölüm 5.1.10.3

**5.1.10.6 TIG Up-/Down torcu (8 kutuplu)**
**Bir torç tetiği olan Up-/Down torç**

İllüstrasyon	Kontrol elemanları	İşaretlerin açıklaması
		BRT 1 = torç tetiği 1
Fonksiyonlar	Mod	Kontrol elemları
Kaynak akımı açık / kapalı	1 (fabrika teslimi)	
İkinci akım (dokunmatik fonksiyon <sup>1</sup> ) / (4 kademeli işletim)		
Kaynak akımını yükseltme (Up fonksiyonu <sup>2</sup> )		
Kaynak akımını düşürme (Down fonksiyonu <sup>2</sup> )		
Kaynak akımı açık / kapalı		
İkinci akım (dokunmatik fonksiyon <sup>1</sup> ) / (4 kademeli işletim)		
Kaynak akımını, akım sıçraması <sup>3</sup> üzerinden arttırma		
Kaynak akımını, akım sıçraması <sup>3</sup> üzerinden düşürme		

<sup>1</sup> > bkz. Bölüm 5.1.10.1

<sup>2</sup> > bkz. Bölüm 5.1.10.3

<sup>3</sup> > bkz. Bölüm 5.1.10.4

## İki torç tetiği olan Up-/Down torç

İllüstrasyon	Kontrol elemanları	İşaretlerin açıklaması
		BRT 1 = torç tetiği 1 (sol) BRT 2 = torç tetiği 2 (sağ)
Fonksiyonlar	Mod	Kontrol elemanları
Kaynak akımı açık / kapalı	1 (fabrika teslimi)	
İkinci akım		
İkinci akım (dokunmatik fonksiyon <sup>1</sup> ) / (4 kademeli işletim)		
Kaynak akımını yükseltme (Up fonksiyonu <sup>2</sup> )		
Kaynak akımını düşürme (Down fonksiyonu <sup>2</sup> )		
Mod 2 ve 3 bu torç tipinde kullanılmamakta veya anlamlı olmamaktadır.		
Kaynak akımı açık / kapalı	4	
İkinci akım		
İkinci akım (dokunmatik fonksiyon <sup>1</sup> )		
Kaynak akımını, akım sıçraması <sup>3</sup> üzerinden artırma		
Kaynak akımını, akım sıçraması <sup>3</sup> üzerinden düşürme		
Gaz testi		

<sup>1</sup> > bkz. Bölüm 5.1.10.1

<sup>2</sup> > bkz. Bölüm 5.1.10.3

<sup>3</sup> > bkz. Bölüm 5.1.10.4

**5.1.10.7 Potansiyometreli torç (8 kutuplu)**

Kaynak makinesi bir potansiyometreli torç ile çalıştırılmak üzere konfigüre edilmelidir > bzk. *Bölüm 5.1.10.8.*

**Bir torç tetiği olan potansiyometreli torç**

İllüstrasyon	Kontrol elemanları	İşaretlerin açıklaması	Mod	Kontrol elemanları
		BRT 1 = torç tetiği 1		
<b>Fonksiyonlar</b>				
Kaynak akımı açık / kapalı				
İkinci akım (dokunmatik fonksiyon <sup>1</sup> )			3	
Kaynak akımını artırma				
Kaynak akımını düşürme				

**İki torç tetiği olan potansiyometreli torç**

İllüstrasyon	Kontrol elemanları	İşaretlerin açıklaması	Mod	Kontrol elemanları
		BRT 1 = torç tetiği 1 BRT 2 = torç tetiği 2		
<b>Fonksiyonlar</b>				
Kaynak akımı açık / kapalı				
İkinci akım			3	
İkinci akım (dokunmatik fonksiyon <sup>1</sup> )				
Kaynak akımını artırma				
Kaynak akımını düşürme				

<sup>1</sup> > bzk. *Bölüm 5.1.10.1*

## 5.1.10.8 TIG potansiyometreli torç bağlantısı konfigürasyonu

### **⚠ TEHLİKE**



Kapatmadan sonra elektrik geriliminden kaynaklanan yaralanma tehlikesi!  
Açık durumdaki makinede çalışmak ölümle sonuçlanabilecek yaralanmalara neden olabilir!

İşletim esnasında makinedeki kondansatörler elektrik gerilimi ile yüklenir. Bu gerilim şebeke soketi çekildikten sonra 4 dakikaya kadar etkin olmaya devam eder.

1. Makineyi kapatın.
2. Şebeke soketini çekin.
3. Kodansatörler deşarj olana dek en az 4 dakika boyunca bekleyin!

### **⚠ UYARI**



Hatalı tamirat ve modifikasyon yapılamaz!

Yaralanmaları ve cihazda hasar meydana gelmesini önlemek için cihaz yalnızca eğitimli, yetkin kişiler tarafından tamir ya da modifiye edilmelidir!

İzinsiz müdahalelerde garanti ortadan kalkar!

- Tamir gerektiğiinde yetkin kişileri (eğitimli servis personeli) görevlendirin!



Bir değişiklikten sonra yapılmayan kontrol tehlikeye neden olabilir!

Tekrar işletme almadan önce EC / DIN EN 60974-4 "Ark kaynak sistemleri -çalışma sırasında denetim ve kontrol" uyarınca "Çalışma sırasında denetim ve kontrol"unun gerçekleştirilemesi gereklidir!

- IEC/DIN EN 60974-4'e uygun kontrol yürütün!

Potansiyometreli bir torçun bağlanması kaynak makinesinin içinde kontrol kartı T200/1 üzerine köprü JP1 bağlanmalıdır.

#### Kaynak torcu konfigürasyonu


TIG standart veya yukarı/aşağı torç için hazırlanmıştır (fabrika çıkışı)

Potansiyometreli torç için hazırlanmıştır

#### Ayar

JP1

JP1

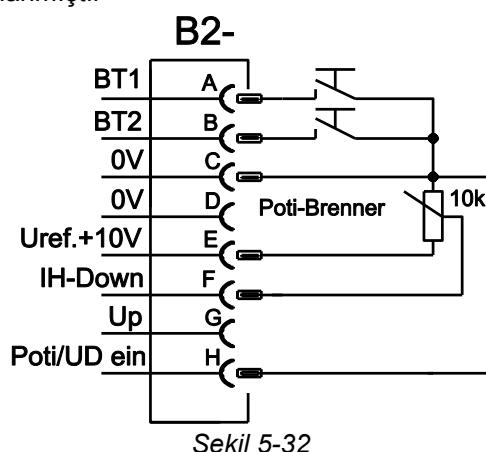

Bu torç tipi için kaynak makinesi, kaynak torcu modu 3'e ayarlanmalıdır > bkz. Bölüm 5.1.10.2.

## 5.1.10.9 RETOX TIG torcu (12-kutuplu)


Bu ek donanım bileşenleri opsiyon olarak sonradan da takılabilir .

İllüstrasyon	Kontrol elemanları	İşaretlerin açıklaması
		BRT = torç tetiği

Fonksiyonlar	Mod	Kontrol elemanları
Kaynak akımı açık / kapalı	1 (fabrika teslimi)	BRT 1
İkinci akım		BRT 2
İkinci akım (dokunmatik fonksiyon)		BRT 1 (dokunma)
Kaynak akımını yükseltme (yükarı fonksiyon)		BRT 3
Kaynak akımını düşürme (aşağı fonksiyon)		BRT 4
Kaynak akımı açık / kapalı	2	BRT 1
İkinci akım		BRT 2
İkinci akım (dokunmatik fonksiyon)		BRT 1 (dokunma)
Kaynak akımı açık / kapalı	3	BRT 1
İkinci akım		BRT 2
İkinci akım (dokunmatik fonksiyon)		BRT 1 (dokunma)
Kaynak akımı açık / kapalı	4	BRT 1
İkinci akım		BRT 2
İkinci akım (dokunmatik fonksiyon)		BRT 1 (dokunma)
Kaynak akımını atlamalı şekilde yükseltme (1. atlamanın ayarlanması)		BRT 3
Kaynak akımını atlamalı şekilde düşürme (1. atlamanın ayarlanması)		BRT 4
Yukarı/aşağı veya JOB kullanımı arasında anahtarlama		BRT 2 (dokunma)
JOB numarasını yükseltme		BRT 3
JOB numarasını düşürme		BRT 4
Gaz testi		BRT 2 (3 s)

### 5.1.11 Uzman menüsü (TIG)

Uzman menüsünde ayarlanabilir parametreler kayıtlıdır, bunların düzenli olarak ayarlanması gereklidir. Gösterilen parametrelerin sayısı örn. bir fonksiyonun devre dışı olması sebebiyle kısıtlı olabilir.

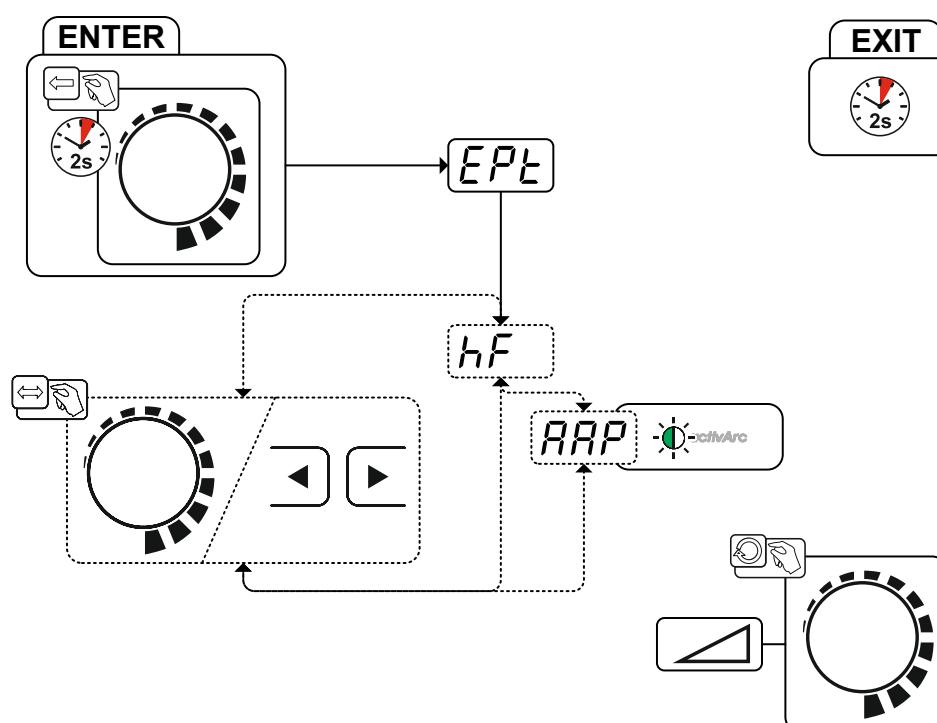

Şekil 5-33

Gösterge	Ayar / seçim
<b>RAP</b>	Parametre activArc Parametreler ayrıca TIG activArc kaynağının etkinleştirilmesinden sonra ayarlanabilir.


Gösterge	Ayar / seçim
	<b>Ateşleme türü (TIG)</b>
<input checked="" type="checkbox"/> on	HF yüksek frekans ateşleme etkin (fabrika tarafından)
<input type="checkbox"/> off	Liftarc ateşleme türü etkin

## 5.2 E-Manüel kaynağı

### 5.2.1 Örtülü elektrot kaynağı görev seçimi

Sadece kaynak akımı mevcut değilse ve olası mevcut erişim kumandası aktif değilse temel kaynak parametrelerinin değiştirilmesi mümkün değildir > bkz. Bölüm 5.4


Bundan sonraki kaynak görevi seçimi bir uygulama örneğidir. Genel itibariyle seçim daima aynı sıralama-yla gerçekleşir. Sinyal ışıkları (LED) seçilen kombinasyonu gösterir.

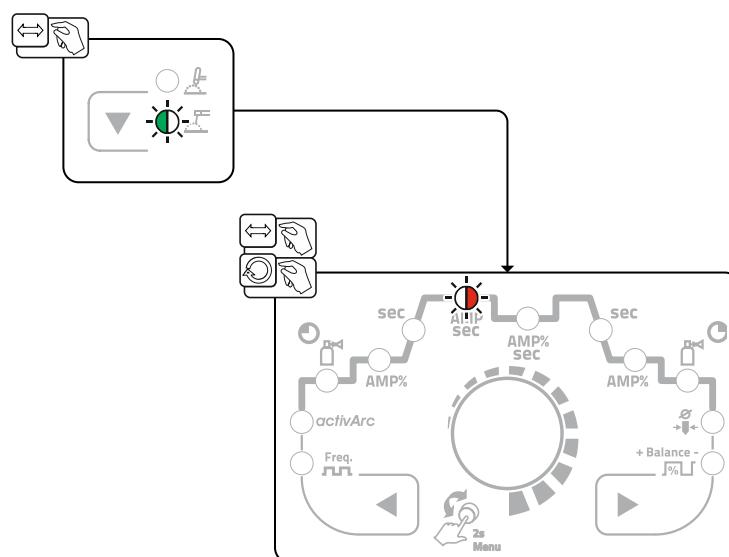

Şekil 5-34

### 5.2.2 Sıcak başlama


Sıcak başlama (hotstart) fonksiyonu, arkin güvenli bir şekilde ateşlenmesini ve kaynak başlangıcında ana henüz soğuk olan ana metal üzerinde yeterli ısınma sağlar. Burada ateşleme belirli bir süre (sıcak başlama süresi) boyunca yüksek akım şiddetiyle (sıcak başlama akımı) gerçekleşir.

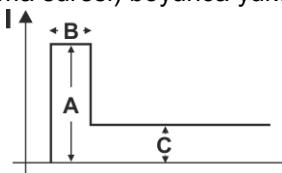

- |     |                      |
|-----|----------------------|
| A = | Sıcak başlama akımı  |
| B = | Sıcak başlama zamanı |
| C = | Ana akım             |
| I = | Akım                 |
| t = | Süre                 |


Şekil 5-35

### 5.2.2.1 Sıcak başlama akımı

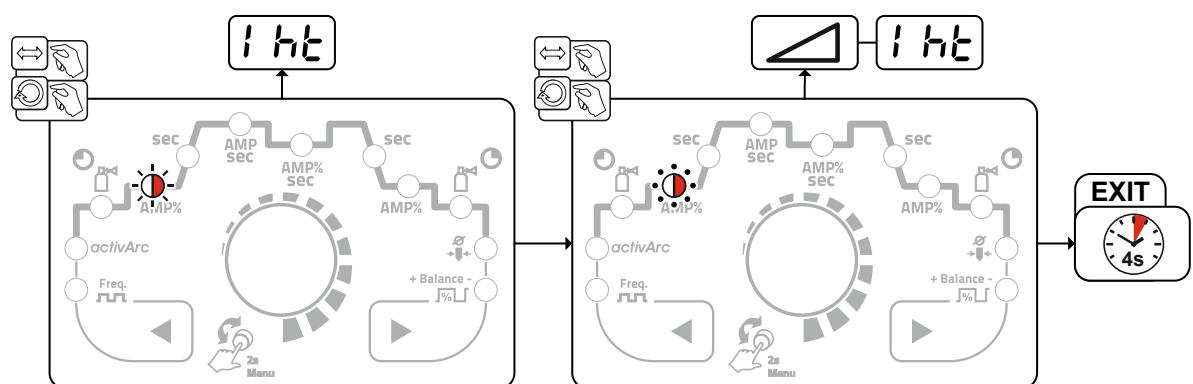


Şekil 5-36

### 5.2.2.2 Sıcak başlama süresi

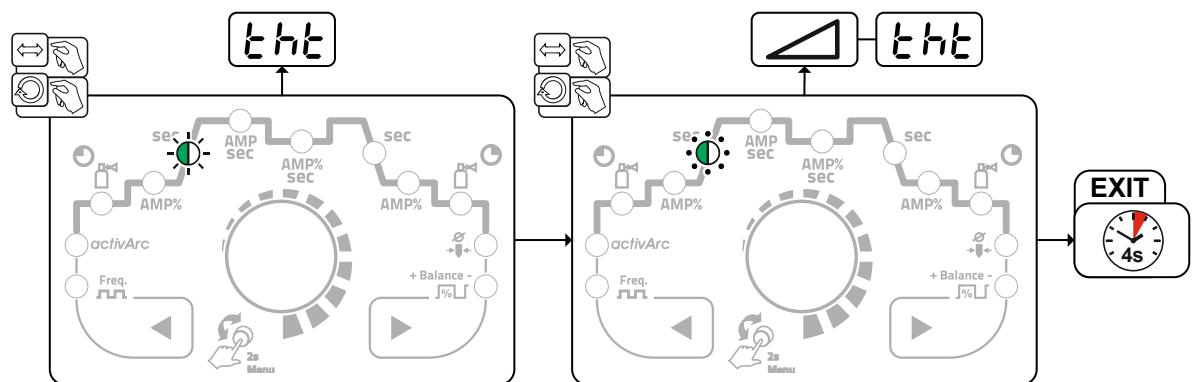

Şekil 5-37

### 5.2.3 Yapışmaz

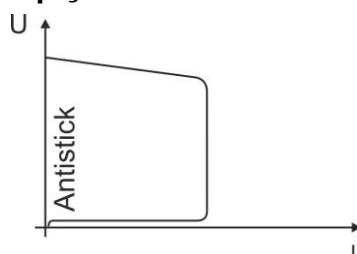

**Yapışmaz, eletrodun tavlanmasılığını önlüyor.**


Elektrot yapışırsa, makine otomatik olarak yakl. 1 s içinde minimum akıma geçer. Elektrodun tavlaması engellenir. Kaynak akımı ayarını kontrol edin ve kaynak görevi için düzeltin!

Şekil 5-38

## 5.2.4 Kaynak akımı polaritesi değişimi (polarite değişimi)

Bu fonksiyon ile kullanıcı kaynak akımı polaritesini elektronik olarak çevirebilir.

Örneğin üretici tarafından farklı polariteler gerektiren değişik elektrot tipleri ile kaynak yapılıyorsa kaynak akımı polaritesi kolayca kumandadan değiştirilebilir.

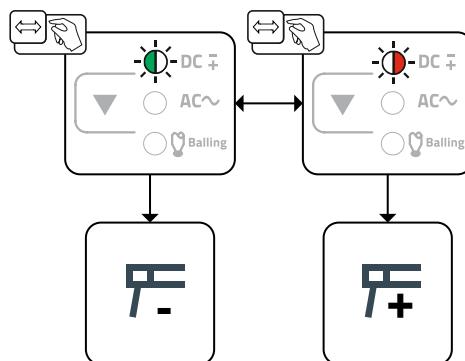


Şekil 5-39

Gerilim düşürme donanımı olan makine versiyonunda mümkün değil (VRD).

### 5.2.5 Ortalama değer palslama

Ortalama değer palslamada periyodik olarak iki akım arasında geçiş yapılır. Kullanıcı kaynak akımını (akım ortalama değer AMP), pals akımı Ipuls (parametre  $I_{PL}$ ), balansı  $b_{RL}$  ve frekansı  $F_{rE}$  kaynak göreve uyarlayabilir. Pals durdurma akımı (IPP) makine kontrolü tarafından hesaplanır ve böylelikle kaynak akımının (AMP) ortalama değerine uyulur ve gösterilir. Bu nedenle özellikle kaynak talimatına göre kaynak için uygundur.

Ortalama değer palslamada periyodik olarak iki akım arasında geçiş yapılır. Bu esnada bir akım orta değeri (AMP), bir pals akımı (Ipuls), bir balans ( $b_{RL}$ ) ve bir frekans ( $F_{rE}$ ) belirtilmelidir. Amper olarak ayarlanan akım orta değeri belirleyicidir, pals akımı (Ipuls) parametre  $F_{rE}$  üzerinden ortalama değer akımına (AMP) yüzdesel olarak verilir. Pals duraklama zamanının (IPP) ayarlanması gereklidir. Bu değer makine kontrolü tarafından hesaplanır ve böylelikle kaynak akımının (AMP) ortalama değerine uyulur.

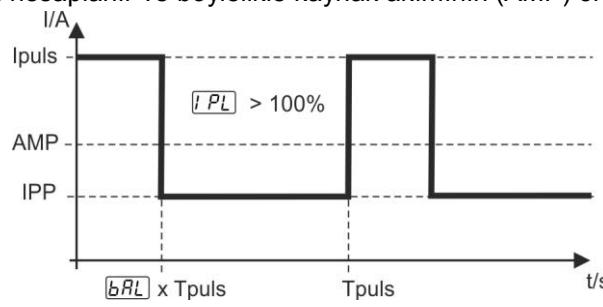

Şekil 5-40

AMP = Ana akım; örn. 100 A


Ipuls = Pals akımı =  $I_{PL} \times AMP$ ; örn. % 140 x 100 A = 140 A

IPP = Pals duraklama akımı

Tpuls = Bir pals çevriminin süresi =  $1/F_{rE}$ ; örn. 1/1 Hz = 1 s

$b_{RL}$  = Balans

#### Seçim

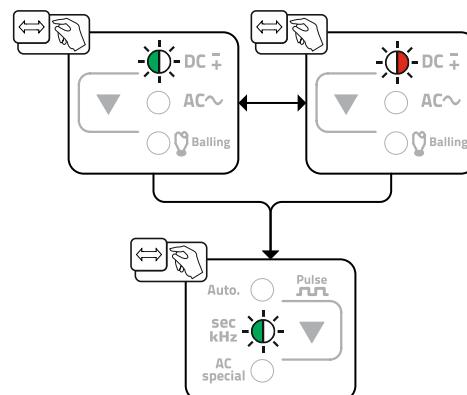

Şekil 5-41

### 5.3 Enerji tasarruf modu (Standby)

Enerji tasarruf modu isteğe göre uzun süre tuşa basarak > bkz. Bölüm 4 veya makine konfigürasyon menüsünden ayarlanabilir bir parametre (zamana bağlı enerji tasarruf modu  $S_{bR}$ ) ile etkinleştirilebilir > bkz. Bölüm 5.6.

- Enerji tasarruf modu etkin iken makine göstergelerinde sadece göstergenin ortadaki enine digit gösterilir.

Bir kontrol elemanı devreye alınarak (örn. bir düğmenin döndürülmesiyle) enerji tasarruf modu devre dışı bırakılır ve makine tekrar kaynağına hazır olma durumuna geçer.

## 5.4 Erişim kumandası

Yetkisiz veya istemsiz bir ayar değişikliğinin emniyeti olarak makine kontrolü kilitlenebilir. Erişim kilidi aşağıdaki şekillerde etki edebilir:

- Makine konfigürasyon menüsündeki, uzman menüsündeki ve fonksiyon akışındaki parametreler ve bunların ayarları sadece izlenebilir ancak değiştirilemez.
- Kaynak yöntemi ve kaynak akım kutupları değiştirilemez.

Erişim kilidinin parametreleri, makine konfigürasyon menüsünde ayarlanır > *bkz. Bölüm 5.6.*

### Erişim kilidinin etkinleştirilmesi

- Erişim kilidi için erişim kodu girme: Menü **[*ul*]** seçin ve güncel olarak geçerli sayısal kodu girin (0 - 999).
- Erişim kilidinin etkinleştirilmesi: Parametreyi **[*on*]** olacak şekilde ayarlayın.

### Erişim kilidinin devre dışı bırakılması

- Erişim kilidi için erişim kodunun girilmesi: Menü **[*ul*]** seçin ve sayısal kodu girin (0 - 999).
- Erişim kilidinin devre dışı bırakılması: Parametreyi **[*off*]** olacak şekilde ayarlayın.

Erişim kilidi sadece güncel olarak geçerli sayısal kod girilerek devre dışı bırakılabilir.

### Erişim kilidinin değiştirilmesi

- Erişim kilidi için erişim kodunun girilmesi: Menü **[*ad*]** seçin ve güncel olarak geçerli sayısal kodu girin (0 - 999).
- Erişim kodunu değiştirme: Ekranda **[*Ec*]** göstergesi görüntünlendikten ve yeni bir sayısal kod verildikten sonra (0 - 999).
- Yanlış girildiğinde ekranda **[*Err*]** görünür.

Fabrika teslimi sayısal kod **[*000*]** belirlenmiştir.

## 5.5 Gerilim düşürme donanımı

Sadece eke (VRD/SVRD/AUS/RU) sahip cihaz sürümlerinde bir gerilim düşürme donanımı (VRD) bulunur. Bu donanım, özellikle tehlikeli çevrelerde (örn. tersanecilik, boru hattı imalatı, madencilik) güvenliği artırmak için kullanılır.


Gerilim düşürme donanımı bazı ülkelerde ve pek çok işletmenin dahili güvenlik talimatlarında güç kaynakları tarafından talep edilmektedir.

Sinyal ışığı VRD > *bkz. Bölüm 4*, gerilim düşürme donanımı kusursuz olarak çalışlığında ve çıkış gerilimi ilgili normda (teknik veriler) belirtilen değerlere düşürüldüğünde yanar.

## 5.6 Cihaz konfigürasyonu menüsü

Makinenin temel ayarları makine konfigürasyon menüsü üzerinden yapılır.

### 5.6.1 Parametre seçimi, değiştirilmesi ve kaydedilmesi

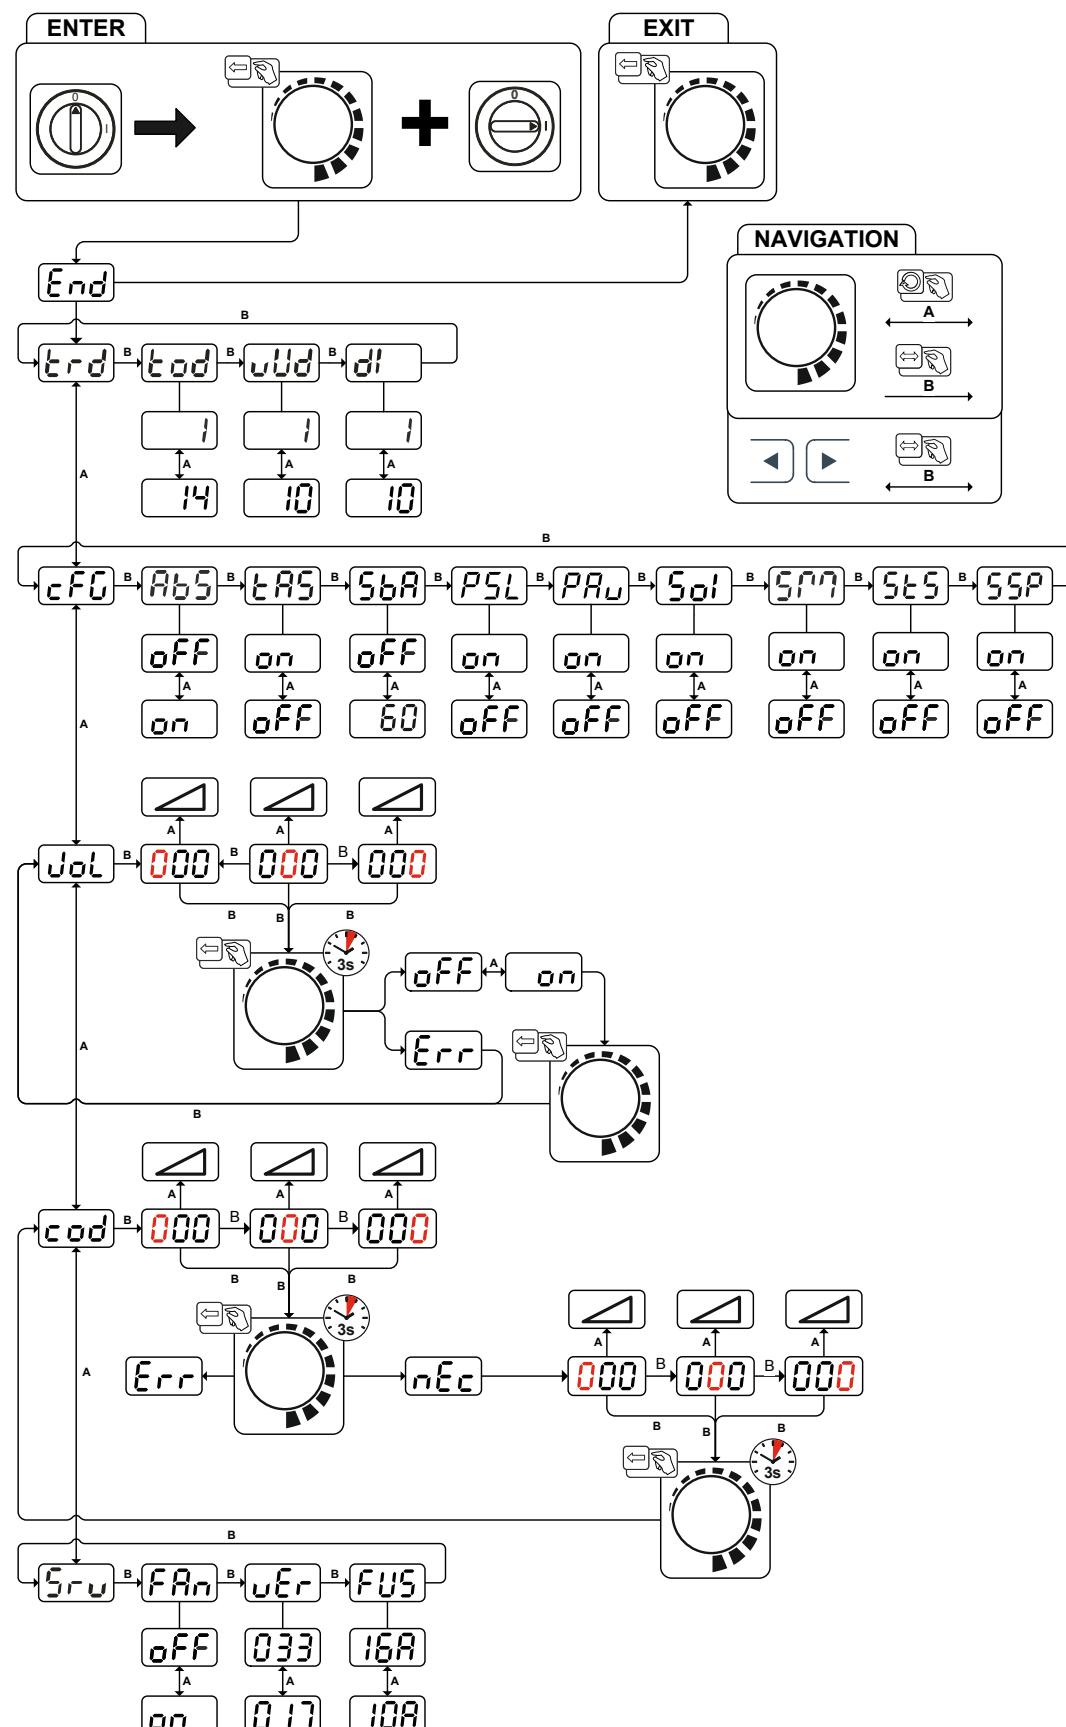

Şekil 5-42

Gösterge	Ayar / seçim
<b>End</b>	Menüden çıkış Exit
<b>ErD</b>	Torç konfigürasyonu menüsü Kaynak torcu fonksiyonlarının ayarlanması
<b>Lod</b>	Torç modu (fabrika tarafından 1) > bkz. Bölüm 5.1.10.2
<b>UD</b>	Up/Down hızı > bkz. Bölüm 5.1.10.3 Değeri artırmak > hızlı akış değişikliği Değeri düşürmek > yavaş akış değişikliği
<b>dI</b>	Akım sıçraması > bkz. Bölüm 5.1.10.4 Akım sıçrama ayarı (amper)
<b>cFG</b>	Cihaz konfigürasyonu Makine fonksiyonları ve parametre gösterimi ile ilgili ayarlar
<b>AbS</b>	Mutlak değer ayarı (başlatma, iniş, bitiş ve sıcak başlatma akımı) > bkz. Bölüm 4.2.1 <input type="checkbox"/> on ----- Kaynak akımı ayarı, mutlak <input checked="" type="checkbox"/> off ----- Kaynak akımı ayarı, yüzdesel, ana akıma bağlı (fabrika teslimi)
<b>ERs</b>	TIG Antistick > bkz. Bölüm 5.1.7 <input type="checkbox"/> on ----- fonksiyon açık (fabrika teslimi). <input checked="" type="checkbox"/> off ----- fonksiyon kapalı.
<b>SbR</b>	Zamana bağlı enerji tasarruf fonksiyonu > bkz. Bölüm 5.3 Enerji tasarruf modu etkinleştirilene kadar kullanmama süresi. Ayar <input checked="" type="checkbox"/> off = kapalı ya da sayı değeri 5 dk. - 60 dk.
<b>PSL</b>	Çıkış ve düşme rampası aşamasında TIG palslama (termik) > bkz. Bölüm 5.1.8.3 <input type="checkbox"/> on ----- Fonksiyon devrede (fabrika teslimi) <input checked="" type="checkbox"/> off ----- Fonksiyon kapalı
<b>PRu</b>	TIG ortalama değer palslama <input type="checkbox"/> on ----- Ortalama değer palslama etkin <input checked="" type="checkbox"/> off ----- Ortalama değer palslama devre dışı (fabrika teslimi)
<b>Sol</b>	TIG-HF yüksek frekans ateşleme anahtarlaması (sert/yumuşak) <input type="checkbox"/> on ----- yumuşak ateşleme (fabrika teslimi). <input checked="" type="checkbox"/> off ----- sert ateşleme.
<b>SPN</b>	İşletme tipi spotmatic > bkz. Bölüm 5.1.5.5 İş parçasına dokunarak ateşleme <input type="checkbox"/> on ----- Fonksiyon devrede (fabrika teslimi) <input checked="" type="checkbox"/> off ----- Fonksiyon kapalı
<b>SE5</b>	Punta zamanı ayarı > bkz. Bölüm 5.1.5.5 <input type="checkbox"/> on ----- Kısa punta süresi, ayar aralığı 5 ms - 999 ms, 1 ms-kademeli (fabrika tarafından) <input checked="" type="checkbox"/> off ----- Uzun punta süresi, ayar aralığı 0,01 ms - 20,0 ms, 10 ms-kademeli
<b>SSP</b>	İşlem serbest bırakma ayarı > bkz. Bölüm 5.1.5.5 <input type="checkbox"/> on ----- İşlem serbest bırakma ayarı (fabrika teslimi) <input checked="" type="checkbox"/> off ----- İşlem serbest bırakma sürekli
<b>UOL</b>	Erişim kilidi menüsü Kaynak parametrelerini izinsiz erişime karşı kilitleyin.
<b>000</b>	Makine kodu Üç haneli makine kodu sorgulaması (000 ile 999 arasında), kullanıcı girişi
<b>OFF</b>	Devre dışı bırakma Makine fonksiyonunu kapatın
<b>ON</b>	Devreye sokma Makine fonksiyonunu açın

Gösterge	Ayar / seçim
	<b>Hata</b> Makine kodunun yanlış girilmesinden sonra hata bildirimi
	<b>Erişim kontrolü - Erişim kodu</b> Ayar: 000 - 999 (fabrika çıkışı 000)
	<b>Makine kodu</b> Üç haneli makine kodu sorgulaması (000 ile 999 arasında), kullanıcı girişi
	<b>Hata</b> Makine kodunun yanlış girilmesinden sonra hata bildirimi
	<b>Yeni makine kodu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Makine kodunu doğru olarak girin</li> <li>• Yeni makine kodunun girilmesi talebi</li> </ul>
	<b>Makine kodu</b> Üç haneli makine kodu sorgulaması (000 ile 999 arasında), kullanıcı girişi
	<b>Servis menüsü</b> Servis menüsünde yapılacak değişiklikler için yetkili servis personeline danışılmalıdır!
	<b>Makine fanları fonksiyon testi</b> <input type="checkbox"/> <i>on</i> ----- Makine fanları açık <input type="checkbox"/> <i>off</i> ----- Makine fanları kapalı
	<b>Kaynak makinesi kontrolünün yazılım versiyonu</b> Döner potans Sol: Yazılım sürümü 1 Döner potans Sağ: Yazılım sürümü 2
	Dinamik performans uyarlaması > <i>bkz. Bölüm 6.2</i>
	<b>Sayı değeri - ayarlanabilir</b>

## 6 Arıza gidermek

Tüm ürünler ciddi üretim ve son kontrollere tabidir. Buna rağmen herhangi bir şey çalışmaya olursa, ürünü aşağıdaki tanımlamaya uygun olarak kontrol edin. Belirtilen hata giderim yöntemlerinin hiç biri cihazın çalışmasını sağlamıyorsa, yetkili satıcıya haber verin.

### 6.1 Hata bildirimleri (güç kaynağı)

Parazitler, cihaz görüntüleme seçeneklerine bağlı olarak şu şekilde gösterilir:

Cihaz tipi - Kaynak makinesi kontrolü	Gösterim
Grafik göstergesi	
İki adet 7 bölümlü göstergesi	
Bir adet 7 bölümlü göstergesi	

Parazitlerin olası sebebi ilgili bir uyarı numarası (bkz. tablo) ile gösterilir. Bir hata halinde güç ünitesi kapatılır.

Olası arıza numaralarının gösterimi makine modeline (arayüzler / fonksiyonlar) bağlıdır.

- Cihaz hatasını belgeleyin ve gerekirse servis personeline iletin.

Hata mesajı	Olası neden	Yardım
E 1	Su hatası Sadece bağlanmış olan su soğutucusu olması durumunda görülür.	Yeterli bir su basıncının sağlanabildiğinden emin olun. (örn. suyun takviye edilmesi)
E 2	Sıcaklık hatası	Makinenin soğumasını bekleyin.
E 3	Elektronik hatası	Makineyi kapatıp yeniden açın. Hata devam edecek olursa servise haber verin.
E 4	bakınız "E 3"	bakınız "E 3"
E 5	bakınız "E 3"	bakınız "E 3"
E 6	Gerilim toplamada dengeleme hatası.	Makineyi kapatın, torcu izole edilmiş şekilde kenara koyun ve makineyi yeniden çalıştırın. Hata devam edecek olursa servise haber verin
E 7	Akım toplamada dengeleme hatası.	Makineyi kapatın, torcu izole edilmiş şekilde kenara koyun ve makineyi yeniden çalıştırın. Hata devam edecek olursa servise haber verin
E 8	Elektronik besleme gerilimlerinden birinde hata veya kaynak trasosunda aşırı sıcaklık.	Makinenin soğumasını bekleyin. Hata mesajı gösterilmeye devam edecek olursa makineyi kapatın ve yeniden açın. Hata devam edecek olursa servise haber verin.
E 9	Düşük gerilim	Makineyi kapatın ve şebeke gerilimini kontrol edin
E10	İkincil aşırı gerilim	Makineyi kapatıp yeniden açın. Hata devam edecek olursa servise haber verin.
E11	Aşırı gerilim	Makineyi kapatın ve şebeke gerilimini kontrol edin
E12	VRD (Boşta çalışma gerilimi düşürme hatası)	Servisi haberdar edin

## 6.2 Dinamik performans uyarlaması


Şebeke sigortasının kurallara uygun bir şekilde uygulanması ön koşuldur.

Şebeke sigortası ile ilgili bilgileri dikkate alın!

Bu fonksiyon ile makine şebeke bağlantısının yapı tarafındaki sigortasına göre ayarlanabilir. Bu sayede şebeke sigortasının sürekli olarak tetiklemesine karşı bir etkide bulunabilir. Makinenin maksimum giriş performansı mevcut şebeke sigortası için bir örnek değer ile sınırlanır (birden fazla kademe mümkün). Bu değer makine konfigürasyon menüsünde > *bzk. Bölüm 5.6 [FUS]* parametresi üzerinden önceden seçilebilir. Bu fonksiyon kaynak performansını otomatik olarak ilgili şebeke sigortası için kritik olmayan bir değere getirir.

## 6.3 Kaynak parametrelerini fabrika ayarlarına sıfırlama

Kayıtlı tüm müşteriye özel kaynak parametreleri fabrika ayarları ile değiştirilecektir!

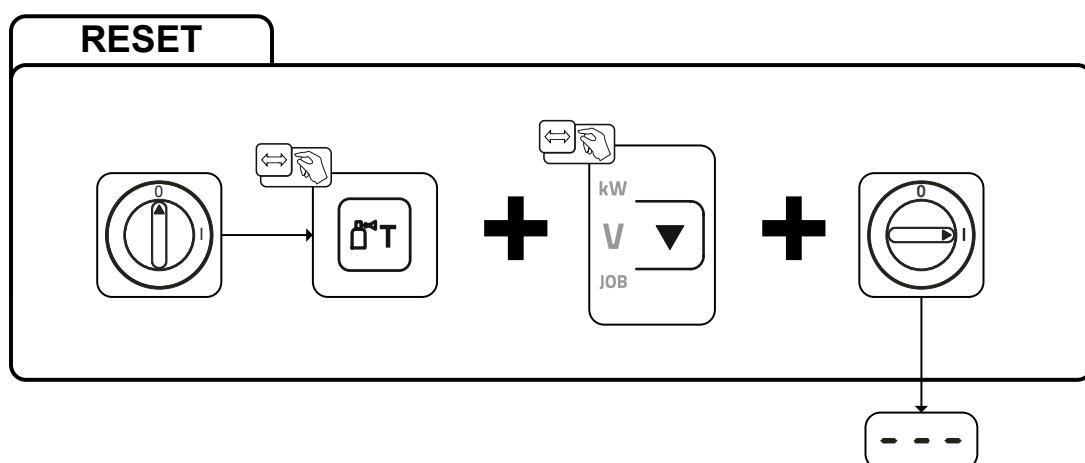

Şekil 6-1

Gösterge	Ayar / seçim
- - -	Giriş onayı Kullanıcı talebi devreye alınır, tuşu (tuşları) yeniden serbest bırakın.

## 6.4 Cihaz kumanda ünitesinin yazılım sürümünü görüntüleme

Yazılım durumlarının sorgulanması sadece yetkili servis personelinin bilgilendirilmesi amacıyla hizmet eder ve makine konfigürasyon menüsünde sorgulanabilir > *bzk. Bölüm 5.6!*

## 7 Ek

### 7.1 Parametrelere genel bakış - Ayar alanları

#### 7.1.1 WIG kaynağı

İsim

	Gösterim			Ayar aralığı	
	Kod	Standart	Birim	min.	maks.
Ana akım AMP, güç kaynağına bağlı	I_I	-	A	-	-
Başlangıç gaz akışı süresi	GPr	0,5	s	0	- 20
Başlatma akımı, yüzdesel AMP	I_5t	20	%	1	- 200
Başlatma akımı, mutlak, güç kaynağına bağlı	I_5t	-	A	-	-
Başlama zamanı	tSE	0,01	s	0,01	- 20,0
Çıkış rampası süresi	tUP	1,0	s	0,0	- 20,0
Pals akımı	I_PL	140	%	1	- 200
Pals zamanı <sup>[1]</sup>	t_I	0,01	s	0,00	- 20,0
Slope zamanı (ana akımdan AMP ikinci akıma zaman AMP%)	tS_I	0,00	s	0,00	- 20,0
İkinci akım, yüzdesel / AMP	I_2	50	%	1	- 200
İkinci akım, mutlak, güç kaynağına bağlı	I_2	-	A	-	-
Pals duraklama zamanı <sup>[1]</sup>	t_E2	0,01	s	0,00	- 20,0
Slope zamanı (ana akımdan AMP ikinci akıma zaman AMP%)	tS_E2	0,00	s	0,00	- 20,0
Düşme rampası süresi	tdn	1,0	s	0,0	- 20,0
Bitiş akımı, yüzdesel AMP	I_Ed	20	%	1	- 200
Bitiş akımı, mutlak, güç kaynağına bağlı	I_Ed	-	A	-	-
Bitiş akımı süresi	tEd	0,01	s	0,01	- 20,0
Bitiş gaz akışı süresi	GPe	8	s	0,0	- 40,0
Elektrod çapı, metrik	ndR	2,4	mm	1,0	- 4,0
Elektrod çapı, emperyal	ndR	92	mil	40	- 160
spotArc zamanı	t_P	2	s	0,01	- 20,0
spotmatic zamanı (SsS > on)	t_P	200	ms	5	- 999
spotmatic zamanı (SsS > off)	t_P	2	s	0,01	- 20,0
AC akım düzenleme uyarlaması <sup>[1], [2], [3]</sup>	t_c0	250		5	- 375
AC dengesi (JOB 0) <sup>[1], [2]</sup>	bRL		%	-30	- +30
AC dengesi (JOB 1-100) <sup>[2]</sup>	bRL	65	%	40	- 90
Ani akım yükselmesi <sup>[3]</sup>	dI	1	A	1	- 20
Ani akım yükselmesi <sup>[4]</sup>	dI	1	A	1	- 10
Ark yırtılması sonrası tekrar ateşleme <sup>[3]</sup>	t_ER	5	s	0,1	- 5
AC frekansı <sup>[2] [4]</sup>	FrE	-	Hz	50	- 200
AC frekansı (JOB 0) <sup>[1], [2], [3]</sup>	FrE	-	Hz	30	- 300
AC frekansı (JOB 1-100) <sup>[1], [2]</sup>	FrE	50	Hz	30	- 300
Pals dengesi	bRL	50	%	1	- 99
Pals frekansı (ortalama değer pulsları, doğru akım)	FrE	2,8	Hz	0,2	- 2000
Pals frekansı (ortalama değer pulsları, alternatif akım) <sup>[1]</sup>	FrE	2,8	Hz	0,2	- 5
Pals frekansı (metalurjik pulsalar) <sup>[3]</sup>	FrE	50	Hz	50	- 15000
Pals frekansı (metalurjik pulsalar) <sup>[4]</sup>	FrE	50	Hz	5	- 15000
activArc, ana akıma bağlı	RRP			0	- 100
Amplitüd dengesi <sup>[1], [2], [3]</sup>	RbR			70	- 130

**Dinamik güç adaptasyonu<sup>[4]</sup>**

<b>FUS</b>	16	A	10	/	16
------------	----	---	----	---	----

- [1] Comfort 2.0 kumanda sistemine sahip cihazlar.
- [2] Alternatif akım kaynak cihazları (AC).
- [3] Tetrix 300 cihaz serisi.
- [4] Tetrix 230 cihaz serisi.

**7.1.2 E-Manüel kaynağı**
**İsim**

İsim	Gösterim		Ayar aralığı		
	Kod	Standart	Birim	min.	maks.
<b>Ana akım AMP, güç kaynağına bağlı</b>	<b>FUS</b>	-	A	-	-
<b>Sıcak başlama akımı, yüzdesel AMP</b>	<b>I_hE</b>	120	%	1	- 200
<b>Sıcak başlama akımı, yüzdesel AMP<sup>[1]</sup></b>	<b>I_hE</b>	150	%	1	- 150
<b>Sıcak başlama akımı, mutlak, güç kaynağına bağlı</b>	<b>I_hE</b>	-	A	-	-
<b>Sıcak başlama zamanı</b>	<b>t_hE</b>	0,5	s	0,0	- 10,0
<b>Sıcak başlama zamanı<sup>[1]</sup></b>	<b>t_hE</b>	0,1	s	0,0	- 5,0
<b>Ark gücü<sup>[2]</sup></b>	<b>Rrc</b>	0		-40	- 40
<b>AC frekansı<sup>[2] [3]</sup></b>	<b>FrE</b>	100	Hz	30	- 300
<b>AC dengesi<sup>[2] [3]</sup></b>	<b>bRL</b>	60	%	40	- 90
<b>Pals akımı</b>	<b>I_PL</b>	142	-	1	- 200
<b>Pals frekansı</b>	<b>FrE</b>	1,2	Hz	0,2	- 50
<b>Pals frekansı (DC)</b>	<b>FrE</b>	1,2	Hz	0,2	- 500
<b>Pals frekansı (AC)<sup>[2] [3]</sup></b>	<b>FrE</b>	1,2	Hz	0,2	- 5
<b>Pals dengesi</b>	<b>bRL</b>	30	-	1	- 99
<b>Dinamik güç adaptasyonu<sup>[1]</sup></b>	<b>FUS</b>	16	A	10	/ 16

- [1] Tetrix 230 cihaz serisi.
- [2] Tetrix 300 cihaz serisi.
- [3] Alternatif akım kaynak cihazları (AC).

## 7.2 Bayi bulma

**Sales & service partners**  
[www.ewm-group.com/en/specialist-dealers](http://www.ewm-group.com/en/specialist-dealers)



**"More than 400 EWM sales partners worldwide"**