

Comando

T4.02 - Tetrix AC/DC Comfort 2.0 (Tetrix 230)

099-00T402-EW522

Anote documentos adicionais do sistema!

02.07.2020

**Register now
and benefit!
Jetzt Registrieren
und Profitieren!**

www.ewm-group.com



Indicações gerais

AVISO



Ler o manual de operação!

O manual de operação familiariza-o com os produtos para um manuseio seguro.

- Ler e seguir o manual de operação de todos os componentes do sistema, em especial as indicações de segurança e advertências!
- Respeitar os regulamentos de prevenção de acidentes e as determinações específicas do país!
- O manual de operação deve ser guardado no local de utilização do aparelho.
- Os sinais de segurança e de aviso no aparelho informam sobre possíveis perigos. Devem estar sempre visíveis e legíveis.
- O aparelho foi concebido de acordo com a mais recente tecnologia e com as regras ou normas e só pode ser operado, submetido a manutenção e reparado por pessoas especializadas.
- Alterações técnicas através do desenvolvimento da tecnologia do equipamento podem levar a um comportamento de soldagem diferente.

No caso de perguntas relativas à instalação, colocação em serviço, operação, características no local de utilização, bem como à finalidade de utilização, contacte o seu parceiro de vendas ou a nossa assistência ao cliente através do número +49 2680 181-0.

Consulte a lista dos parceiros de vendas autorizados em
www.ewm-group.com/en/specialist-dealers.

A responsabilidade decorrente da operação deste equipamento está expressamente limitada ao funcionamento do mesmo. Rejeitamos qualquer outro tipo de responsabilidade, seja de que natureza for. Esta exclusão de responsabilidade é aceite pelo utilizador ao colocar o equipamento em serviço. O cumprimento do conteúdo deste manual, bem como as condições e os métodos durante a instalação, operação, utilização e manutenção do equipamento não podem ser verificados pelo fabricante.

A instalação inadequada pode causar danos materiais e, por conseguinte, pôr em perigo a segurança das pessoas. Por esta razão, não assumimos quaisquer obrigações, nem responsabilidades por perdas, danos ou custos que possam decorrer da instalação incorrecta, da operação imprópria, bem como da utilização e manutenção incorrectas ou que, de alguma forma, estejam relacionados com estas situações.

© EWM AG

Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach Alemanha
Tel: +49 2680 181-0, Fax: -244
E-Mail: info@ewm-group.com
www.ewm-group.com

Os direitos de autor do presente documento permanecem propriedade do fabricante.

A cópia, ainda que parcial, está sujeita a uma autorização escrita.

O conteúdo deste documento foi cuidadosamente pesquisado, verificado e editado, no entanto, fica reservado o direito a alterações, erros de ortografia e erros gerais.

1 Conteúdo

1	Conteúdo	3
2	Para sua segurança	5
2.1	Indicações relativas à utilização desta documentação	5
2.2	Explicação dos símbolos	5
2.3	Parte do conjunto de documentos	7
3	Utilização correcta	8
3.1	Utilização e operação unicamente com os seguintes componentes	8
3.2	Outros documentos aplicáveis	8
3.3	Versão do software	8
4	Comando do aparelho - elementos de comando	9
4.1	Visão geral das áreas de comando	9
4.1.1	Área de comando A	10
4.1.2	Área de comando B	12
4.1.3	Área de comando C	13
4.2	Indicação do aparelho	13
4.2.1	Ajuste da corrente de soldadura (absoluta / percentual)	13
4.3	Comando do comando da fonte de soldadura	14
4.3.1	Ecrã principal	14
4.3.2	Ajuste da potência de soldadura	14
4.3.3	Ajuste dos parâmetros de soldadura na sequência operacional	14
4.3.4	Ajustar parâmetros de soldadura avançados (menu de especialista)	14
4.3.5	Alterar os ajustes básicos (menu de configuração do aparelho)	14
5	Descrição de funcionamento	15
5.1	Soldadura WIG	15
5.1.1	Teste de gás - Definir a quantidade de gás de proteção	15
5.1.2	Seleção de tarefa de soldagem	16
5.1.2.1	Tarefas de soldadura recorrentes (JOB 1-7)	17
5.1.3	Soldadura de corrente alternada	18
5.1.3.1	Equilíbrio AC (otimizar o efeito de limpeza e as características de penetração)	18
5.1.3.2	Função de formação da calota	19
5.1.3.3	Formas de corrente alternada	20
5.1.3.4	Frequência AC automática	20
5.1.4	Ignição do arco voltaico	22
5.1.4.1	Ignição AF	22
5.1.4.2	Liftarc	22
5.1.4.3	Corte automático	22
5.1.5	Modos de operação (processos de funcionamento)	22
5.1.5.1	Explicação dos símbolos	22
5.1.5.2	Modo de 2 tempos	24
5.1.5.3	Modo de 4 tempos	25
5.1.5.4	spotArc	26
5.1.5.5	spotmatic	28
5.1.6	Soldadura TIG activArc	29
5.1.7	Antistick TIG	30
5.1.8	Soldadura pulsada	30
5.1.8.1	Impulsos automáticos	30
5.1.8.2	Impulsos térmicos	30
5.1.8.3	Soldadura pulsada na fase de upslope e downslope	32
5.1.9	Pulsos de valor médio	32
5.1.9.1	Impulsos metalúrgicos (impulsos kHz)	33
5.1.9.2	AC especial	34
5.1.10	Tocha de soldadura (variantes de operação)	35
5.1.10.1	Função de impulso (tocar no gatilho da tocha)	35
5.1.10.2	Ajuste do modo de tocha	35
5.1.10.3	Velocidade sobe/desce	35
5.1.10.4	Salto de corrente	35
5.1.10.5	Tocha TIG padrão (5 pinos)	36

5.1.10.6 Tocha sobe/desce TIG (8 pinos).....	38
5.1.10.7 Tocha com potenciómetro (8 pinos).....	40
5.1.10.8 Configurar a ligação da tocha TIG com potenciómetro	41
5.1.10.9 Tocha TIG RETOX (12 pinos).....	41
5.1.11 Menu de especialista (TIG)	42
5.2 Soldadura manual com eléctrodo	43
5.2.1 Seleção de tarefa de soldagem.....	43
5.2.2 Hotstart	43
5.2.2.1 Corrente Hotstart.....	44
5.2.2.2 Tempo Hotstart.....	44
5.2.3 Antistick.....	44
5.2.4 Comutação da polaridade da corrente de soldadura (mudança de polaridade) ..	45
5.2.5 Pulsos de valor médio	46
5.3 Modo de economia de energia (Standby).....	46
5.4 Controlo de acesso	47
5.5 Dispositivo de redução da tensão	47
5.6 Menu de configuração do aparelho	48
5.6.1 Seleção, alteração e memorização de parâmetros.....	48
6 Resolução de problemas.....	51
6.1 Aviso de falha (Fonte de alimentação)	51
6.2 Adaptação dinâmica da potência.....	52
6.3 Reposição dos parâmetros de soldadura para a configuração de fábrica	52
6.4 Indicar a versão do software do comando da fonte de soldadura.....	52
7 Anexo.....	53
7.1 Vista geral de parâmetros - Intervalos de regulação	53
7.1.1 Soldadura WIG	53
7.1.2 Soldadura manual com eléctrodo	54
7.2 Pesquisa de representantes	55

2 Para sua segurança

2.1 Indicações relativas à utilização desta documentação

PERIGO

Procedimentos de trabalho e de operação que têm de ser respeitados com exatidão a fim de se evitar ferimento grave direto e iminente ou a morte de pessoas.

- A instrução de segurança contém no título a palavra sinalizadora “PERIGO” com um símbolo de aviso geral.
- O perigo também é ilustrado com um pictograma na borda da página.

AVISO

Procedimentos de trabalho e de operação que têm de ser respeitados com exatidão a fim de se evitar possível ferimento grave ou a morte de pessoas.

- A instrução de segurança contém no título a palavra sinalizadora “AVISO” com um símbolo de aviso geral.
- O perigo também é ilustrado com um pictograma na borda da página.

CUIDADO

Procedimentos de trabalho e de operação que têm de ser respeitados com exatidão a fim de se evitar possível ferimento ligeiro de pessoas.

- A instrução de segurança contém no título a palavra sinalizadora “CUIDADO” com um símbolo de aviso geral.
- O perigo é ilustrado com um pictograma na borda da página.



Características técnicas que o utilizador deve ter em atenção para evitar danos materiais ou danos no aparelho.

Indicações de manuseio e contagens que lhe indicam, passo a passo, o que deve fazer em determinadas situações, reconhecerá através do subponto, por exemplo:

- Encaixar a tomada do cabo de corrente de soldagem na contraparte e bloquear.

2.2 Explicação dos símbolos

Símbolo	Descrição	Símbolo	Descrição
	Observar as características técnicas		Acionar e soltar (ditar/tocar)
	Desligar o aparelho		Soltar
	Ligar o aparelho		Acionar e manter
	Errado/inválido		Comutar
	Correto/válido		Rodar
	Entrada		Valor numérico/ajustável
	Navegar		Lâmpada sinalizadora verde acesa

Para sua segurança

Explicação dos símbolos



Símbolo	Descrição	Símbolo	Descrição
	Saída		Lâmpada sinalizadora verde a piscar
	Representação do tempo (exemplo: aguardar 4 s/acionar)		Lâmpada sinalizadora vermelha acesa
	Interrupção da visualização do menu (outras opções de configuração possíveis)		Lâmpada sinalizadora vermelha a piscar
	Ferramenta dispensável/não utilizar		
	Ferramenta indispensável/utilizar		

2.3 Parte do conjunto de documentos

O presente documento faz parte da documentação completa e só é válido se acompanhado de todos os documentos parciais! Ler e observar os manuais de operação de todos os componentes do sistema, especialmente as instruções de segurança!

A imagem mostra o exemplo geral de um sistema de soldadura.

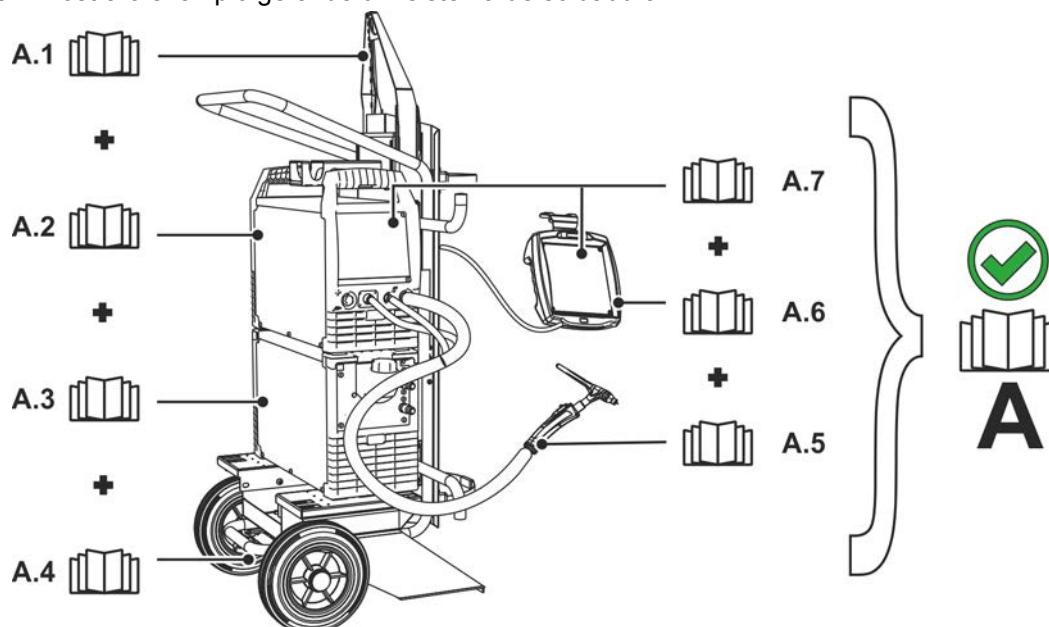


Imagen 2-1

Item	Documentação
A.1	Instruções de modificação Opções
A.2	Fonte de energia
A.3	Aparelho de refrigeração, transformador de tensão, caixa de ferramentas, etc.
A.4	Carro transportador
A.5	Tocha de soldadura
A.6	Controlo remoto
A.7	Comando
A	Conjunto de documentos

3 Utilização correcta

⚠ AVISO



Perigo devido a utilização indevida!

O aparelho foi concebido de acordo com a mais recente tecnologia e com as regras ou normas relativas à utilização na indústria e no comércio. Apenas se destina aos processos de soldagem indicados na placa de potência. Em caso de utilização indevida, podem surgir do aparelho perigos para pessoas, animais e materiais. Não será assumida responsabilidade por quaisquer danos daí resultantes!

- Utilizar o aparelho exclusivamente para o seu devido uso e por meio de pessoal instruído e qualificado!
- Não modificar nem converter o aparelho incorretamente!

3.1 Utilização e operação unicamente com os seguintes componentes

- Tetrix 230 AC/DC Comfort 2.0 (T4.02)

3.2 Outros documentos aplicáveis

- Instruções de operação dos aparelhos de soldadura ligados
- Documentos das expansões opcionais

3.3 Versão do software

As presentes instruções descrevem a versão do software:

034

A versão do software do comando da fonte de solda pode ser indicada no menu de configuração do aparelho (menu Srv) > consulte a secção 5.6.

4 Comando do aparelho - elementos de comando

4.1 Visão geral das áreas de comando

Para efeitos de descrição, o comando da fonte de soldadura foi dividido em três áreas (A, B, C), a fim de garantir a máxima clareza possível. Os intervalos de regulação dos valores dos parâmetros estão resumidos no capítulo Vista geral de parâmetros > consulte a secção 7.1.

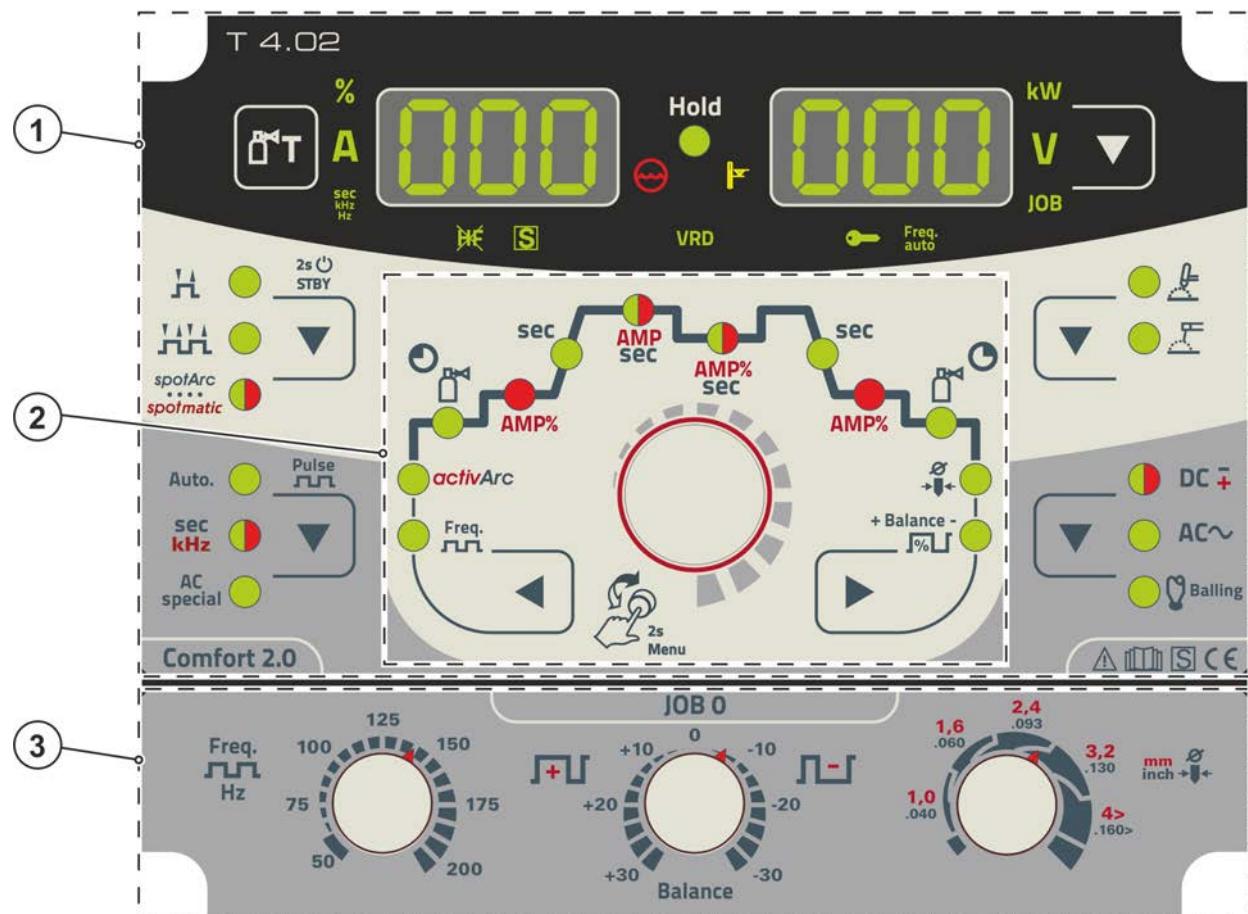


Imagen 4-1

Pos.	Símbolo	Descrição
1		Área de comando A > consulte a secção 4.1.1
2		Área de comando B > consulte a secção 4.1.2
3		Área de comando C > consulte a secção 4.1.3

4.1.1 Área de comando A

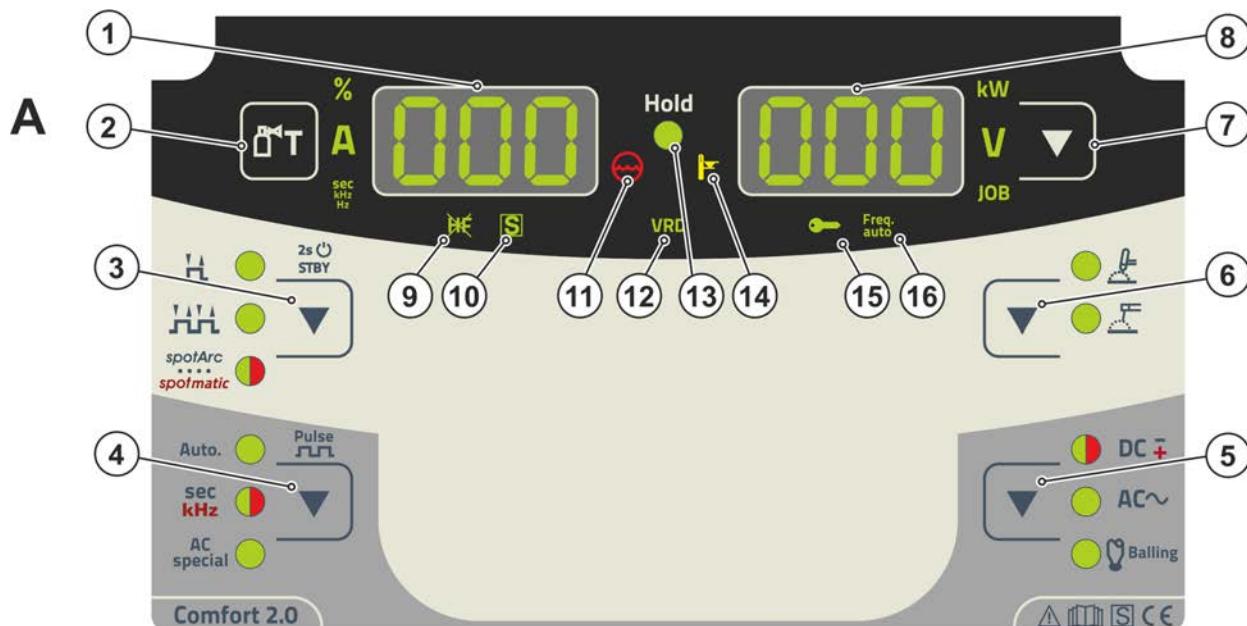


Imagen 4-2

Pos.	Símbolo	Descrição
1		Indicação de dados de soldadura (três dígitos) Indicação de parâmetros de soldadura e respectivos valores > consulte a secção 4.2
2		Botão de pressão- Teste de gás > consulte a secção 5.1.1
3		Botão de pressão - Modos de operação > consulte a secção 5.1.5 / Modo de economia de energia > consulte a secção 5.3 H ----- 2 tempos H H ----- 4 tempos spotArc ----- Processo de soldadura por pontos spotArc - Lâmpada sinalizadora verde acesa: spotmatic ----- Processo de soldadura por pontos spotmatic - Lâmpada sinalizadora vermelha acesa 2s STBY ----- Premindo prolongadamente o botão, o aparelho muda para o modo de economia de energia Para a reativação, basta acionar qualquer dos elementos de operação.
4		Botão de pressão - Soldadura pulsada > consulte a secção 5.1.8 Auto. --- Sistema automático de impulsos (frequência e equilíbrio) sec kHz ----- Lâmpada sinalizadora verde acesa: TIG pulsado térmico / Soldadura por impulsos manual com elétrodo / Soldadura por impulsos de valor médio sec kHz ----- Lâmpada sinalizadora vermelha acesa: TIG pulsado metalúrgico (impulsos kHz) AC special ----- TIG-AC especial
5		Botão de pressão - Polaridade da corrente de soldadura / Formação da calota DC + ----- Lâmpada sinalizadora verde acesa: soldadura de corrente contínua com polaridade negativa no suporte do elétrodo ou na tocha de soldadura DC - ----- Lâmpada sinalizadora vermelha acesa: soldadura de corrente contínua manual com elétrodo com polaridade positiva no suporte do elétrodo > consulte a secção 5.2.4. AC ~ ----- Soldadura de corrente alternada / Formas de corrente alternada > consulte a secção 5.1.3.3 Balling ----- Formação da calota > consulte a secção 5.1.3.2

Pos.	Símbolo	Descrição
6		Botão de pressão Processo de soldadura ↳ ----- Soldadura TIG ↗ ----- Soldadura manual com elétrodo
7		Botão de pressão - Comutação da indicação kW ----- Indicação da potência de soldadura V ----- Indicação da tensão de soldadura JOB ----- Indicação e ajuste do número de JOB com botão de controlo
8		Indicação de dados de soldadura (três dígitos) Indicação de parâmetros de soldadura e respetivos valores > consulte a secção 4.2
9		Lâmpada sinalizadora - Tipo de ignição TIG Lâmpada sinalizadora acesa: tipo de ignição Liftarc ativa / ignição AF desligada. A comutação do tipo de ignição é efetuada no menu de especialista (TIG) > consulte a secção 5.1.11.
10		Lâmpada sinalizadora - Função do símbolo S Assinala que é possível soldar em ambientes com risco elétrico elevado (p. ex., em caldeiras). Se a lâmpada sinalizadora não se acender, contactar impreterivelmente o serviço de assistência.
11		Lâmpada sinalizadora - Falha do líquido refrigerante Assinala a perda de pressão ou a falta de líquido refrigerante no circuito de líquido refrigerante.
12		Luz de sinalização Dispositivo de redução da tensão (VRD) > consulte a secção 5.5
13		Lâmpada sinalizadora de indicação de estado Após cada processo de soldadura terminado, os últimos valores de soldagem de corrente e tensão de soldadura são apresentados nos mostradores, que acendem a lâmpada sinalizadora.
14		Luz de sinalização Temperatura excessiva Monitores de temperatura na fonte de alimentação desligam a fonte de alimentação em caso de temperatura excessiva e a luz de controlo Temperatura excessiva fica acesa. Após o arrefecimento, pode-se continuar a soldadura, sem quaisquer medidas adicionais.
15		Lâmpada sinalizadora - Controlo de acesso ativo A lâmpada sinalizadora acende-se quando o controlo de acesso do comando da fonte de soldadura está ativo > consulte a secção 5.4.
16		Frequência AC automática > consulte a secção 5.1.3.4

4.1.2 Área de comando B

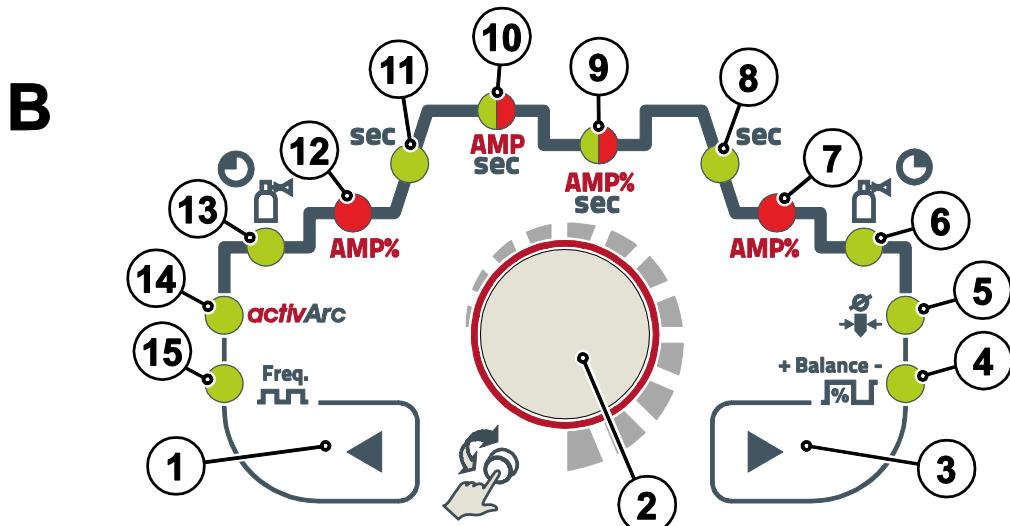


Imagen 4-3

Pos.	Símbolo	Descrição
1		Botão de pressão - Seleção de parâmetros, esquerda Os parâmetros de soldadura da sequência operacional são selecionados sucessivamente no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Nos comandos sem este botão, o ajuste é efetuado exclusivamente com o botão de controlo.
2		Botão de controlo Botão de controlo central para acionar mediante rotação e pressão > consulte a secção 4.3.
3		Botão de pressão - Seleção de parâmetros, direita Os parâmetros de soldadura da sequência operacional são selecionados sucessivamente no sentido dos ponteiros do relógio. Nos comandos sem este botão, o ajuste é efetuado exclusivamente com o botão de controlo.
4		Lâmpada sinalizadora - Equilíbrio
		Equilíbrio AC (JOB 1-7), equilíbrio de impulsos
5		Lâmpada sinalizadora - Diâmetro do elétrodo
		Otimização da ignição (TIG) / Ajuste básico de formação da calota (JOB 1-100)
6		Lâmpada sinalizadora - Tempo de fluxo posterior de gás
7		Lâmpada sinalizadora, corrente final
8		Lâmpada sinalizadora - Tempo de downslope
9		Lâmpada sinalizadora, bicolor vermelha: corrente de descida ou de intervalo entre impulsos (% de AMP) verde: tempo de intervalo entre impulsos
10		Lâmpada sinalizadora, bicolor vermelha: corrente principal / corrente pulsada verde: tempo de impulso
11		Lâmpada sinalizadora Tempo upslope (TIG)/tempo Hotstart (soldagem manual)
12		Lâmpada sinalizadora Corrente inicial (TIG)/corrente Hotstart (soldagem manual)
13		Lâmpada sinalizadora do tempo de fluxo anterior de gás
14		Lâmpada sinalizadora activArc > consulte a secção 5.1.6

Pos.	Símbolo	Descrição
15	Freq. 	Lâmpada sinalizadora F_{RE} Frequência AC (TIG, JOB 1-7) / frequência de impulsos (TIG, soldadura por impulsos de valor médio) / frequência de impulsos (manual com eléctrodo)

4.1.3 Área de comando C

C

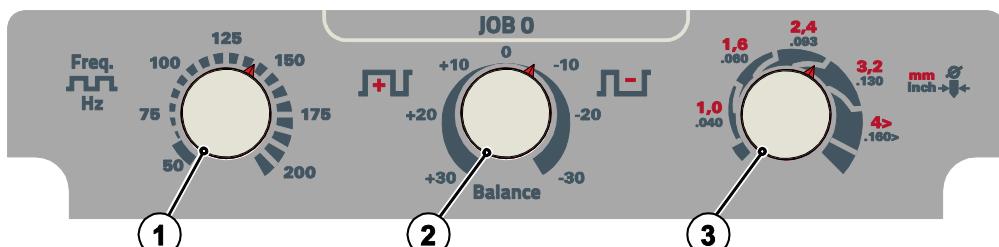


Imagen 4-4

Pos.	Símbolo	Descrição
1		Botão giratório Frequência AC (JOB 0)
2	Balance	Botão giratório Equilíbrio AC (JOB 0)
3		Botão giratório Diâmetro do eléctrodo de tungsténio (JOB 0)

4.2 Indicação do aparelho

Os seguintes parâmetros de soldadura podem ser indicados antes (valores nominais), durante (valores reais) ou após a soldadura (valores de retenção):

Parâmetro	Antes da soldadura (valores nominais)	Durante a soldadura (valores reais)	Após a soldadura (valores de retenção)
Corrente de soldadura	✓	✓	✓
Tempos de parâmetro	✓	✗	✗
Correntes de parâmetro	✓	✗	✗
Frequência, equilíbrio	✓	✗	✗
Número de JOB	✓	✗	✗
Potência de soldadura	✗	✓	✓
Tensão de soldadura	✓	✓	✓

Se, ao visualizar os valores de retenção após a soldadura, forem efetuadas alterações aos ajustes (p. ex., da corrente de soldadura), a indicação comuta de imediato para os valores nominais correspondentes.

possível

não é possível

Os parâmetros ajustáveis durante a sequência operacional do comando do aparelho dependem da tarefa de soldadura selecionada. Isso significa que, caso não tenha sido selecionada uma variante de impulsos, p. ex., também não será possível ajustar tempos de impulsos durante a sequência operacional.

4.2.1 Ajuste da corrente de soldadura (absoluta / percentual)

A corrente de soldadura inicial, de descida, final e Hotstart pode ser ajustada em percentagem da corrente principal AMP ou em valor absoluto. A seleção é realizada no menu de configuração do aparelho com o parâmetro RBS > consulte a secção 5.6.

4.3 Comando do comando da fonte de soldadura

4.3.1 Ecrã principal

Depois de ligar o aparelho ou de concluir um ajuste, o comando da fonte de soldadura muda para o ecrã principal. Isso significa que os ajustes previamente selecionados são assumidos (eventualmente indicados por meio de lâmpadas sinalizadoras) e que o valor nominal da intensidade da corrente (A) é apresentado no mostrador de dados de soldadura da esquerda. No mostrador da direita é apresentado o valor nominal da tensão de soldadura (V) ou o valor real da potência de soldadura (kW), dependendo da pré-seleção. Passados 4 s, o comando volta ao ecrã principal.

4.3.2 Ajuste da potência de soldadura

A potência de soldadura é ajustada com o botão de controlo. Além disso, é possível adaptar os parâmetros durante a sequência operacional ou os ajustes nos vários menus do aparelho.

4.3.3 Ajuste dos parâmetros de soldadura na sequência operacional

O ajuste de um parâmetro de soldadura efetua-se mediante breve pressão no botão de controlo (seleção da sequência operacional) seguida de rotação do botão (navegação até ao parâmetro pretendido). Premindo novamente, o parâmetro selecionado é marcado para ajuste (o valor do parâmetro e a respetiva lâmpada sinalizadora piscam). Rodando o botão, o valor do parâmetro é ajustado.

Durante o ajuste dos parâmetros de soldadura, o valor do parâmetro a ser ajustado pisca no mostrador esquerdo. No mostrador direito é simbolicamente representada uma abreviatura do parâmetro ou um desvio para cima ou para baixo do valor do parâmetro predefinido:

Indicação	Significado
	Aumentar o valor do parâmetro Para voltar a alcançar as configurações de fábrica.
	Configuração de fábrica (por exemplo, valor = 20) O valor do parâmetro está otimamente ajustado.
	Reducir o valor do parâmetro Para voltar a alcançar as configurações de fábrica.

4.3.4 Ajustar parâmetros de soldadura avançados (menu de especialista)

No menu de especialista encontram-se as funções e os parâmetros que não podem ser ajustados diretamente no comando da fonte de soldadura ou que não requerem um ajuste frequente. A quantidade e representação destes parâmetros depende do processo de soldadura previamente selecionado ou das funções.

A seleção é efetuada premindo prolongadamente (> 2s) o botão de controlo. O parâmetro / item do menu correspondente é selecionado, rodando (navegar) e premindo (confirmar) o botão de controlo central.

Adicionalmente ou em alternativa, é possível usar os botões de pressão à direita e à esquerda do botão de controlo para a navegação.

4.3.5 Alterar os ajustes básicos (menu de configuração do aparelho)

As funções básicas do sistema de soldadura podem ser adaptadas no menu de configuração do aparelho. Os ajustes devem ser alterados exclusivamente por utilizadores experientes > consulte a secção 5.6.

5 Descrição de funcionamento

5.1 Soldadura WIG

5.1.1 Teste de gás - Definir a quantidade de gás de proteção

- Abrir lentamente a válvula da botija de gás.
- Abrir o regulador de pressão.
- Ligar a fonte de energia no interruptor de rede ou no interruptor principal.
- Ajustar a quantidade de gás no regulador de pressão de acordo com a utilização.
- O teste de gás pode ser ativado no comando do aparelho, acionando o botão de pressão "Teste de gás"  > consulte a secção 4.1.1.

Regulação da quantidade de gás de proteção (teste de gás)

- O gás de proteção flui durante aprox. 20 segundos ou até o botão de pressão ser novamente premido.

Tanto um ajuste demasiado baixo como um demasiado alto pode levar ar para a poça e fusão e originar a formação de poros. Adequar a quantidade de gás de proteção de acordo com a tarefa de soldagem!

Indicações de ajuste

Processo de soldagem	Quantidade de gás de proteção recomendada
Soldagem MAG	Diâmetro do arame x 11,5 = l/min
Brasagem MIG	Diâmetro do arame x 11,5 = l/min
Soldagem MIG (alumínio)	Diâmetro do arame x 13,5 = l/min (100 % árgon)
TIG	Diâmetro do bocal de gás em mm corresponde a l/min fluxo de gás

As misturas de gás rico em hélio requerem uma maior quantidade de gás!

Com recurso à seguinte tabela, poderá ser corrigida a quantidade de gás calculada:

Gás de proteção	Fator
75 % Ar/25 % He	1,14
50 % Ar/50 % He	1,35
25 % Ar/75 % He	1,75
100 % He	3,16



A ligação da alimentação de gás de proteção e o manuseamento da botija de gás de proteção podem ser consultados nas instruções de operação da fonte de energia.

5.1.2 Seleção de tarefa de soldagem

O ajuste do diâmetro do elétrodo de tungsténio influencia diretamente as funções do aparelho, o comportamento de ignição TIG e os limites de corrente mínima. A energia de ignição é regulada em função do diâmetro do elétrodo ajustado. No caso de diâmetros de elétrodo pequenos, a corrente de ignição ou o tempo de corrente de ignição necessário é menor do que no caso de diâmetros de elétrodo maiores. O valor ajustado deve corresponder ao diâmetro do elétrodo de tungsténio. Naturalmente, o valor também pode ser adaptado às diferentes necessidades, p. ex., em chapas finas recomenda-se reduzir o diâmetro, de modo a manter uma energia de ignição reduzida.

A tarefa de soldadura seguinte é um exemplo de aplicação:

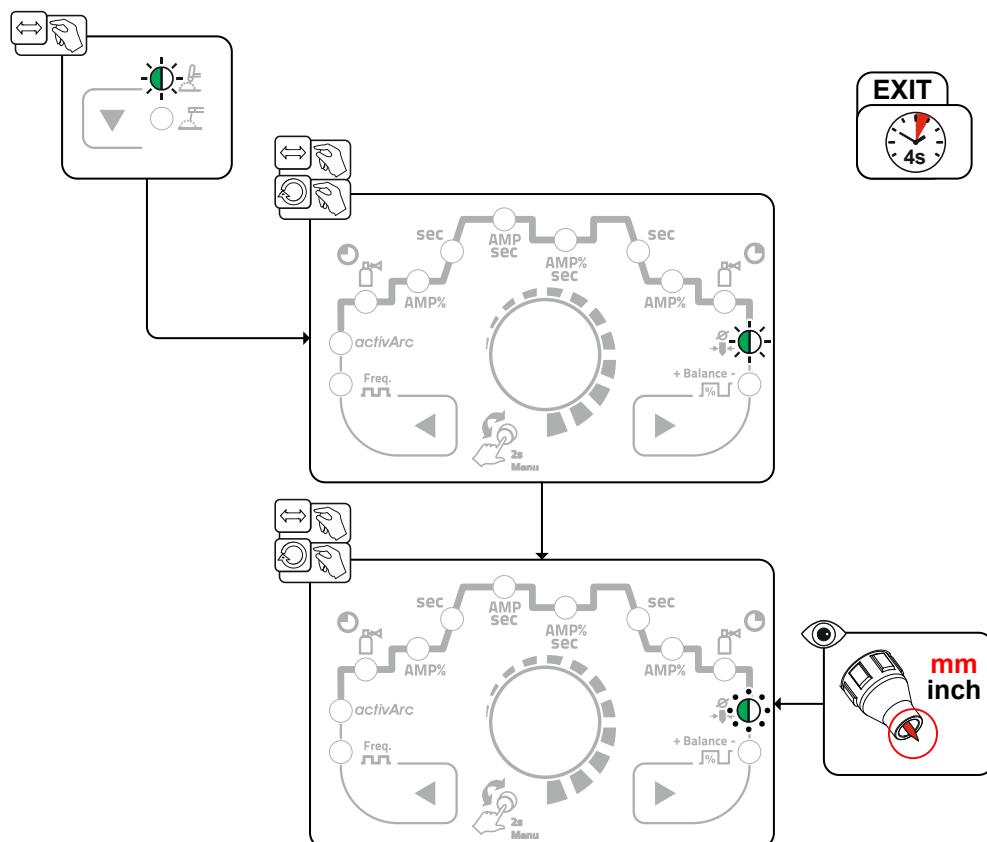


Imagen 5-1

5.1.2.1 Tarefas de soldadura recorrentes (JOB 1-7)

O utilizador dispõe de mais 7 posições de memória para poder guardar de forma permanente as tarefas de soldadura recorrentes ou diferentes. Basta selecionar a posição de memória pretendida (JOB 1-7) e ajustar a tarefa de soldadura conforme acima descrito.

Constituem uma exceção os três botões giratórios para a frequência de corrente alternada, o equilíbrio de corrente alternada e o diâmetro do élétrodo de tungsténio. Estes ajustes são efetuados durante a sequência operacional (lâmpadas sinalizadoras com o mesmo nome).

Só é possível mudar de JOB se não estiver a fluir corrente de soldadura. Os tempos de subida e descida da corrente podem ser ajustados em separado para os modos de 2 tempos e de 4 tempos.

Seleção

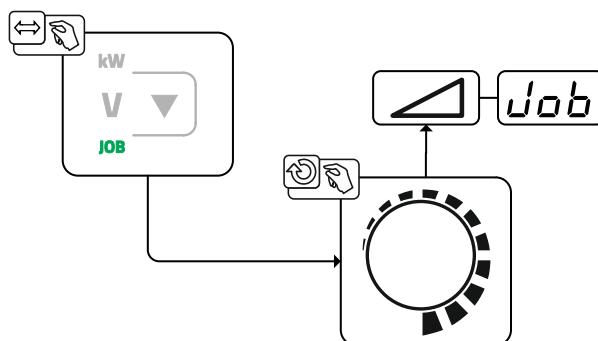


Imagen 5-2


Aquando da seleção ou depois de seleccionar uma das tarefas de soldadura recorrentes (JOB 1-7), a lâmpada sinalizadora JOB acende-se.

5.1.3 Soldadura de corrente alternada

5.1.3.1 Equilíbrio AC (otimizar o efeito de limpeza e as características de penetração)

A soldadura AC é utilizada para soldar alumínio e ligas de alumínio. A este processo está associada uma inversão contínua da polaridade do elétrodo de tungsténio. Existem duas fases (semi-ondas): uma positiva e uma negativa. A fase positiva faz romper a camada de óxido de alumínio na superfície do material (denominado efeito de limpeza).

Simultaneamente, forma-se uma calota na ponta do elétrodo de tungsténio. O tamanho dessa calota depende da duração da fase positiva. Importa ter em conta que uma calota demasiado grande produz um arco voltaico instável e difuso com pouca penetração. Por um lado, a fase negativa arrefece o elétrodo de tungsténio e, por outro, alcança a penetração necessária. É importante escolher bem a relação temporal (equilíbrio) entre a fase positiva (efeito de limpeza, tamanho da calota) e a fase negativa (profundidade de penetração). Para esse efeito, é necessária a regulação do equilíbrio AC. A predefinição (posição zero) do equilíbrio situa-se à volta dos 65 %, e esta relação refere-se à parte da semi-onda negativa.

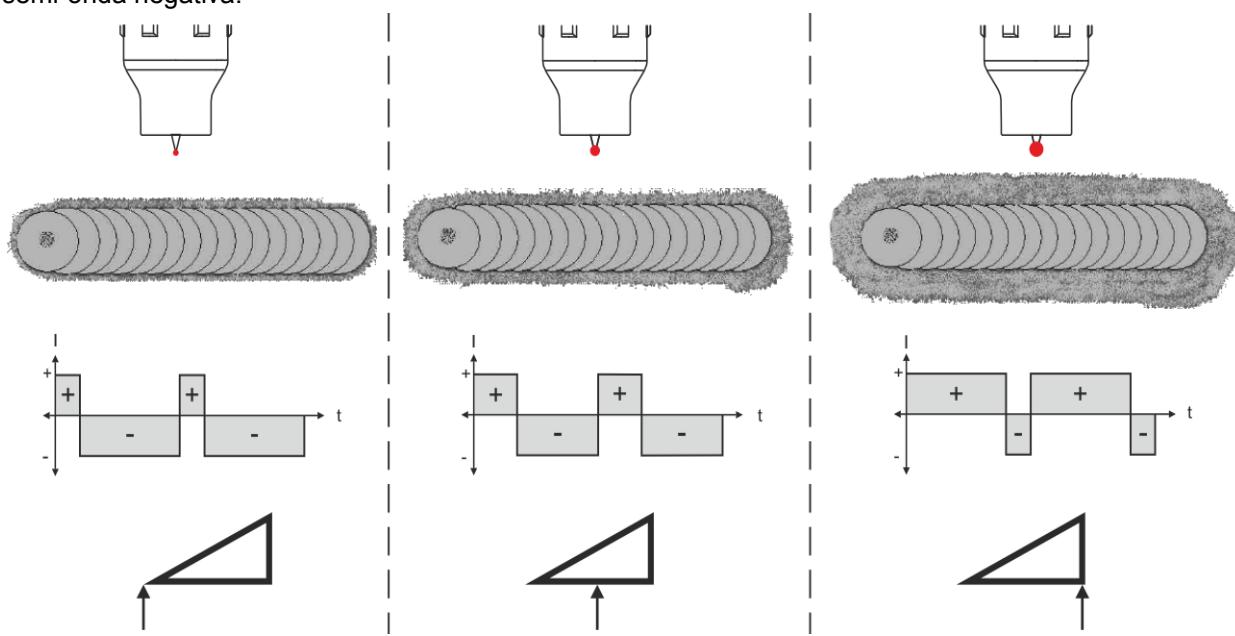

5.1.3.2 Função de formação da calota

A função de formação da calota gera uma calota esférica ótima que permite alcançar os melhores resultados de ignição e soldadura na soldadura de corrente alternada.

As condições para uma ótima formação de calota são um eléktrodo bem afiado (aprox. 15 - 25°) e o diâmetro do eléktrodo ajustado no comando do aparelho. O diâmetro do eléktrodo ajustado influencia a intensidade da corrente para a formação da calota e, por conseguinte, o tamanho da calota.

A função é ativada acionando o botão de pressão - Formação da calota. Se necessário, esta intensidade de corrente pode ser ajustada individualmente com o parâmetro i_c (+/- 30 A). O utilizador aciona o gatilho da tocha, e a função é iniciada por meio de ignição sem contacto (ignição AF). A calota é formada e, em seguida, a função termina. A formação da calota deve ser realizada num componente de ensaio, uma vez que o tungsténio em excesso pode, eventualmente, fundir-se e sujar o cordão de solda.

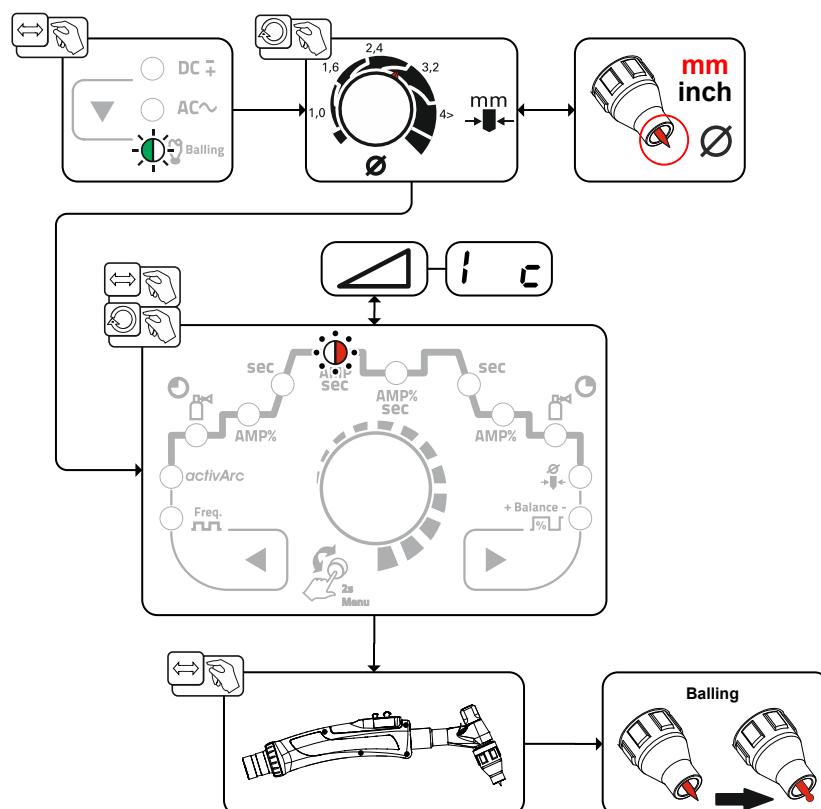


Imagen 5-4

Descrição de funcionamento

Soldadura WIG



5.1.3.3 Formas de corrente alternada

Seleção

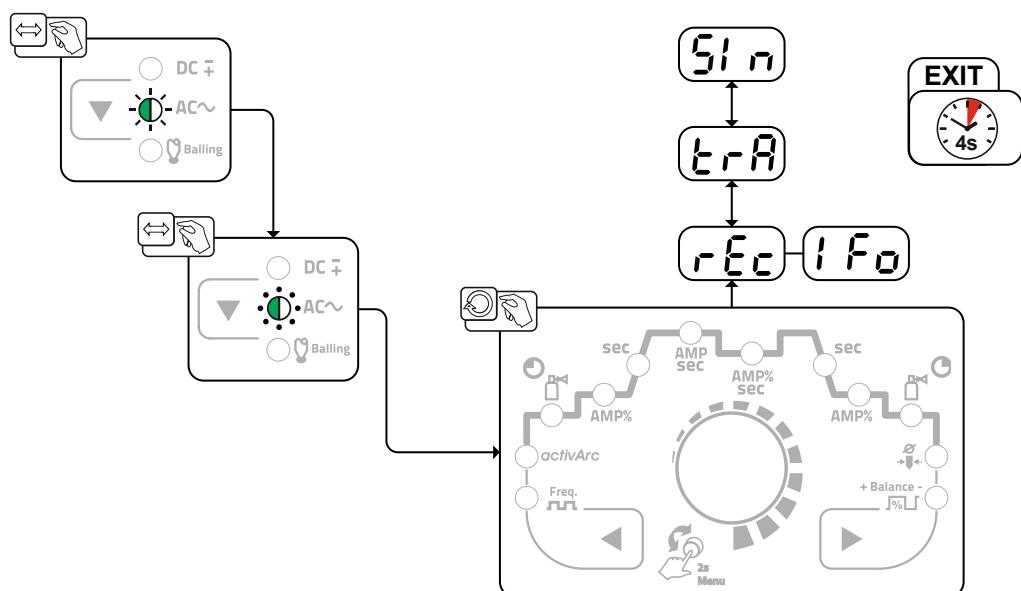


Imagen 5-5

Exibição	Definição/seleção
Ifo	Formas de corrente alternada ¹
rEc	----- Retangular - Aporte máximo de energia (de fábrica)
trA	----- Trapezoidal - Adequada à maioria das aplicações
Si n	----- Sinusoidal - Baixo nível de ruído

5.1.3.4 Frequência AC automática

A seleção da função "Frequência AC automática" é exclusivamente possível na área JOB 1-100. A ativação é efetuada na sequência operacional através do parâmetro Frequência Freq. . Rodando para a esquerda, o valor do parâmetro vai diminuindo até surgir na indicação o parâmetro RUE (frequência AC automática). A lâmpada sinalizadora Freq. auto acende-se quando a função está ativada.

O comando do aparelho assume a regulação ou o ajuste da frequência de corrente alternada em função da corrente principal ajustada. Quanto menor a corrente de soldadura, maior será a frequência, e vice-versa. Com correntes de soldadura baixas, alcança-se assim um arco voltaico concentrado de direção estável. Com correntes de soldadura elevadas, minimiza-se a carga sobre o elétrodo de tungsténio, o que resulta numa vida útil mais longa.

Usando o controlo remoto de pedal com esta função, reduzem-se ao mínimo as intervenções manuais do utilizador durante o processo de soldadura.

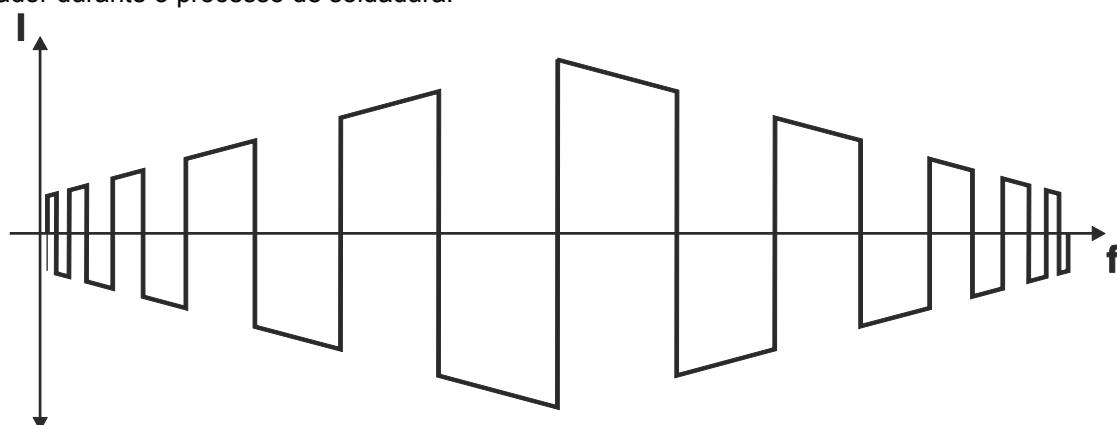


Imagen 5-6

Seleção

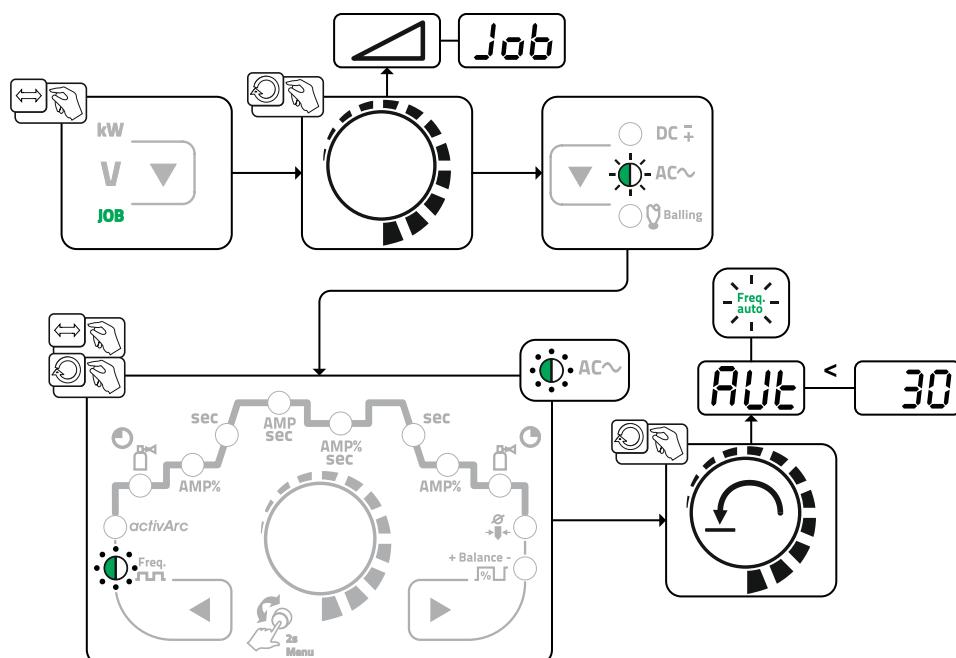


Imagen 5-7

5.1.4 Ignição do arco voltaico

Através do parâmetro **[hf]** no menu de especialista, é possível alternar o tipo de ignição entre ignição AF (**[on]**) e Liftarc (**[off]**) > consulte a secção 5.1.11.

5.1.4.1 Ignição AF

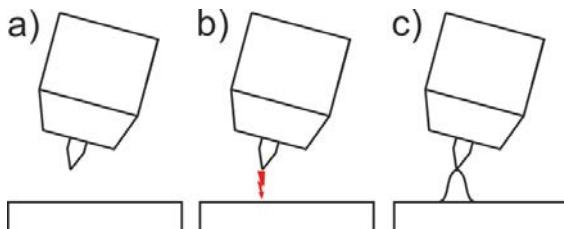


Imagen 5-8

O arco voltaico é acendido sem contacto por meio de impulsos de ignição de alta tensão:

- Posicionar a tocha na posição de soldadura sobre a peça de trabalho (distância da ponta do elétrodo à peça de trabalho: aprox. 2-3 mm).
- Acionar o gatilho da tocha (impulsos de ignição de alta tensão acendem o arco voltaico).
- A corrente inicial começa a fluir. Dependendo do modo de operação selecionado, o processo de soldadura prossegue.

Terminar o processo de soldadura: Soltar o gatilho da tocha ou acioná-lo e soltá-lo, dependendo do modo de operação selecionado.

5.1.4.2 Liftarc

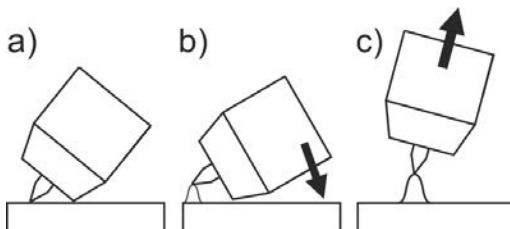


Imagen 5-9

O arco voltaico é inflamado com o toque da peça de trabalho:

- Colocar o bocal de gás da tocha e a ponta do elétrodo de tungsténio cuidadosamente na peça de trabalho (flui corrente de LiftArc, independentemente da corrente principal ajustada)
- Inclinar a tocha sobre o bocal de gás da tocha até existir uma distância de aprox. 2–3 mm entre a ponta do elétrodo e a peça de trabalho. O arco voltaico inflama-se e a corrente de soldagem aumenta de acordo com o modo de operação definido para a corrente de início ou corrente principal definida.
- Elevar a tocha e oscilá-la na posição normal.

Terminar o processo de soldagem: Soltar o gatilho da tocha ou ativá-lo e soltá-lo de acordo com o modo de operação selecionado.

5.1.4.3 Corte automático

O desligamento forçado termina o processo de soldadura decorridos os tempos de erro, podendo ser ativado por dois estados:

- Durante a fase de ignição
3 s após o início da soldadura não flui nenhuma corrente de soldadura (erro de ignição).
- Durante a fase de soldadura
O arco voltaico é interrompido durante mais de 3 s (ruptura do arco voltaico).

5.1.5 Modos de operação (processos de funcionamento)

5.1.5.1 Explicação dos símbolos

Símbolo	Significado
	Premir o gatilho da tocha 1
	Soltar o gatilho da tocha 1
I	Corrente

Símbolo	Significado
t	Tempo
	Fluxo anterior de gás
	Corrente inicial
	Tempo upslope
	Tempo de ponteamento
	Corrente principal (corrente mínima à corrente máxima)
	Corrente de descida
	Tempo de impulso
	Tempo de intervalo entre impulsos
	Tempo downslope de descida da corrente
	Corrente de cratera final
	Fluxo posterior de gás
	Equilíbrio
	Frequência

5.1.5.2 Modo de 2 tempos

Seleção

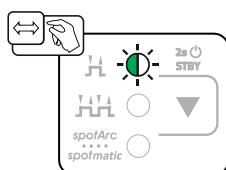


Imagen 5-10

Processo

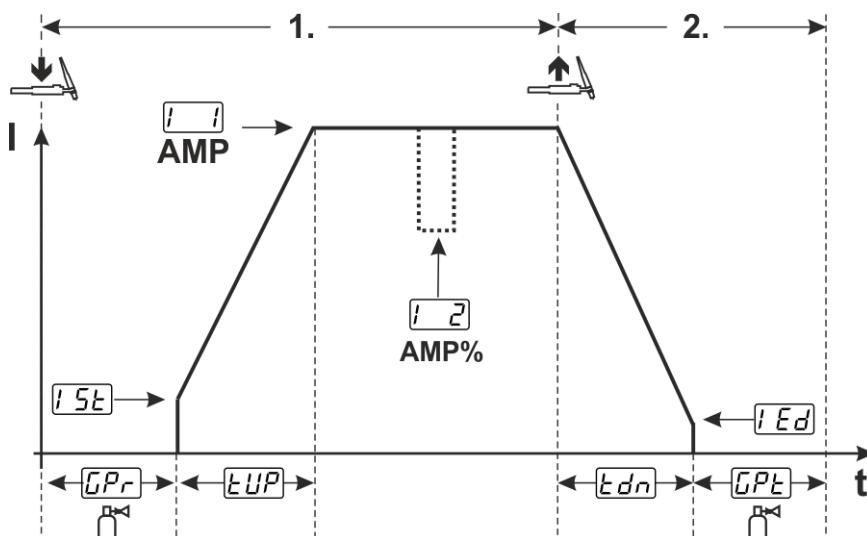


Imagen 5-11

1.º tempo:

- Premir e manter premido o gatilho da tocha 1.
- O tempo de fluxo anterior de gás GPr começa a correr.
- Impulsos de ignição de AF saltam do elétrodo para a peça de trabalho, o arco voltaico acende-se.
- A corrente de soldadura começa a fluir, alcançando logo o valor ajustado da corrente inicial I_{SE} .
- A AF desliga-se.
- A corrente de soldadura sobe para a corrente principal \square (AMP) no tempo de subida da corrente ajustado t_{UP} .

Se, durante a fase de corrente principal, for premido o gatilho da tocha 2 para além do gatilho da tocha 1, a corrente de soldadura desce para a corrente de descida \square (AMP%).

Depois de soltar o gatilho da tocha 2, a corrente de soldadura volta a subir para a corrente principal AMP.

2.º tempo:

- Soltar o gatilho da tocha 1.
- A corrente principal desce para a corrente de cratera final I_{Ed} (corrente mínima) no tempo de descida da corrente ajustado t_{dn} .

Se o gatilho da tocha 1 for premido durante o tempo de descida da corrente, a corrente de soldadura volta a subir para a corrente principal ajustada AMP

- A corrente principal atinge a corrente de cratera final I_{Ed} , o arco voltaico apaga-se.
- O tempo de fluxo posterior de gás GPe começa a correr.

Com o controlo remoto de pedal ligado, o aparelho comuta automaticamente para o modo de operação de 2 tempos. As vertentes de subida/descida estão desligadas.

5.1.5.3 Modo de 4 tempos Seleção

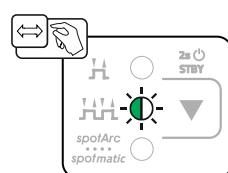


Imagen 5-12

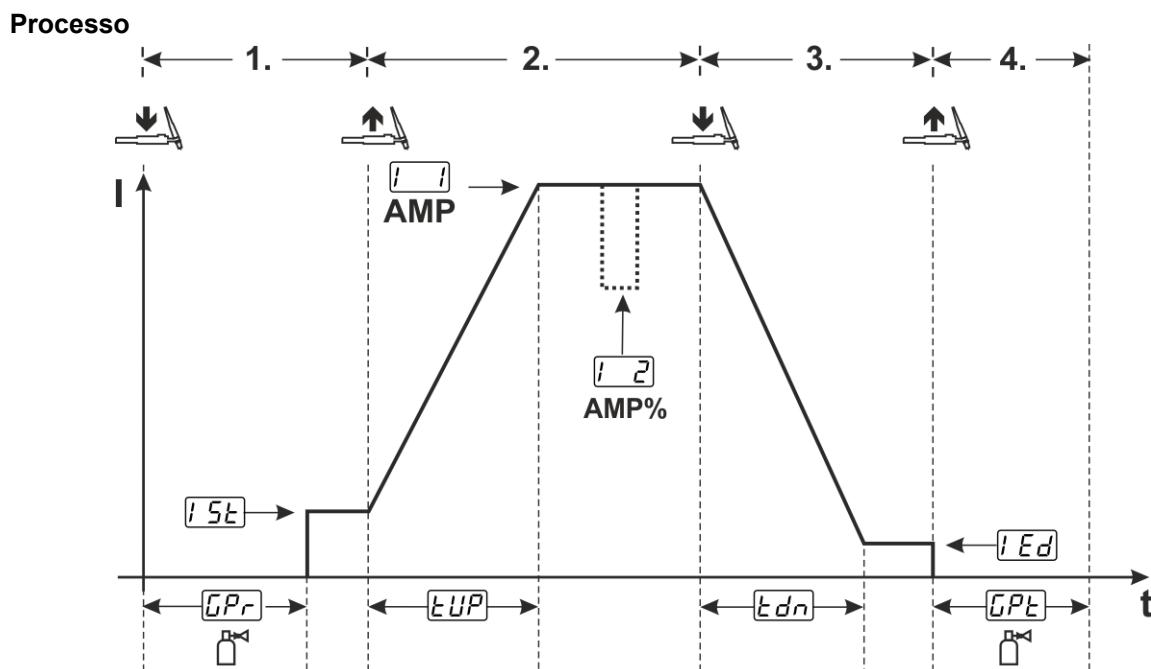


Imagen 5-13

1.º tempo

- Premir o gatilho da tocha 1, o tempo de fluxo anterior de gás **GPr** começa a correr.
- Impulsos de ignição de AF saltam do eléctrodo para a peça de trabalho, o arco voltaico acende-se.
- A corrente de soldadura começa a fluir, alcançando logo o valor predefinido para a corrente inicial **I_{SE}** (arco voltaico de busca em caso de ajuste mínimo). A AF desliga-se.

2.º tempo

- Soltar o gatilho da tocha 1.
- A corrente de soldadura sobe para a corrente principal **I₁** (AMP) no tempo de subida da corrente ajustado **EUP**.

Comutar da corrente principal AMP para a corrente de descida **I₂** (AMP%):

- Premir o gatilho da tocha 2 ou
- Tocar no gatilho da tocha 1 (modos de tocha 1 x).

3.º tempo

- Premir o gatilho da tocha 1.
- A corrente principal desce para a corrente de cratera final **IEd** no tempo de descida da corrente ajustado **Edn**.

4.º tempo

- Soltar o gatilho da tocha 1, o arco voltaico apaga-se.
- O tempo de fluxo posterior de gás ajustado **GPE** começa a correr.

Terminar imediatamente o processo de soldadura sem descida e corrente de cratera final:

- Premir brevemente o gatilho da tocha 1 > 3.º tempo e 4.º tempo (modos de tocha 11-1x). A corrente baixa para zero e o tempo de fluxo posterior de gás começa a correr.

Com o controlo remoto de pedal ligado, o aparelho comuta automaticamente para o modo de operação de 2 tempos. As vertentes de subida/descida estão desligadas.

Para utilizar o início de soldadura alternativo (início por impulsos), é necessário regular no comando do aparelho um modo de tocha de dois dígitos (11 x). Os números dos modos de tocha disponíveis dependem do tipo de aparelho.

5.1.5.4 spotArc

O procedimento pode ser usado para ponteamento ou para soldadura de união de chapas de aço e ligas de CrNi até uma espessura de cerca de 2,5 mm. Também é possível soldar chapas de diferentes espessuras umas sobre as outras. Graças à aplicação unilateral, também é possível soldar chapas sobre perfis ocos, tais como tubos redondos ou quadrados. Na soldadura por pontos com arco voltaico, a chapa superior é fundida e atravessada pelo arco voltaico e a chapa inferior começa a ser fundida. São produzidos pontos de soldadura planos em forma de escamas finas que, mesmo na área visível, requerem pouco ou nenhum trabalho posterior.

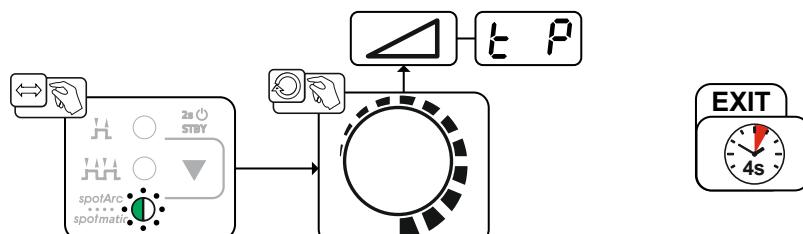


Imagen 5-14

Para obter um resultado eficaz, os tempos de upslope e downslope devem ser ajustados em "0".

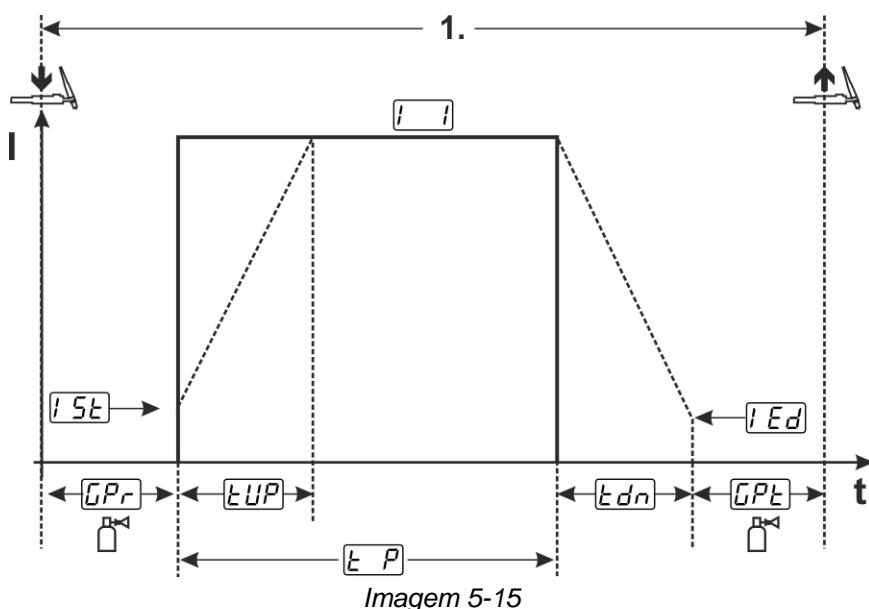


Imagem 5-15

Por exemplo, o processo é representado com o tipo de ignição AF. No entanto, a ignição do arco voltaico com Liftarc também é possível > consulte a seção 5.1.4.

Sequência:

- Premir e manter premido o gatilho da tocha.
- O tempo de fluxo anterior de gás começa a correr.
- Impulsos de ignição de AF saltam do elétrodo para a peça de trabalho, o arco voltaico acende-se.
- A corrente de soldadura começa a fluir, alcançando logo o valor ajustado da corrente inicial I_{SE} .
- A AF desliga-se.
- A corrente de soldadura sobe para a corrente principal I_{I} (AMP) no tempo de subida da corrente ajustado t_{UP} .

O processo termina uma vez decorrido o tempo spotArc ajustado ou se o gatilho da tocha for soltado antes. Ao ativar a função spotArc, é adicionalmente ativada a variante de impulso Automatic Puls. Se necessário, esta função também pode ser desativada premindo o botão de pressão Soldadura pulsada.

5.1.5.5 spotmatic

Contrariamente ao que acontece no modo de operação spotArc, o arco voltaico não é iniciado mediante o acionamento do gatilho da tocha como no processo habitual, mas mediante o breve contacto do elétrodo de tungsténio com a peça de trabalho. O gatilho da tocha serve para ativar o processo de soldadura. A ativação é assinalada pela lâmpada sinalizadora spotArc/spotmatic a piscar. A ativação pode ser efetuada em separado para cada ponto de soldadura ou de forma permanente. O ajuste é controlado pelo parâmetro Ativação do processo **SSP** no menu de configuração do aparelho > consulte a secção 5.6:

- Ativação do processo em separado (**SSP** > **on**):
O processo de soldadura tem de ser ativado novamente antes de cada ignição do arco voltaico, acionando o gatilho da tocha. A ativação do processo termina automaticamente após 30 s de inatividade.
- Ativação do processo permanente (**SSP** > **off**):
O processo de soldadura é ativado, acionando uma vez o gatilho da tocha. As ignições do arco voltaico seguintes são iniciadas mediante o breve contacto do elétrodo de tungsténio. A ativação do processo termina acionando novamente o gatilho da tocha ou automaticamente após 30 s de inatividade.

No spotmatic estão ativados, por defeito, a ativação do processo em separado e o intervalo de regulação curto do tempo de ponteamento.

A ignição por contacto do elétrodo de tungsténio pode ser desativada no menu de configuração do aparelho, no parâmetro **SP7**. Neste caso, a função é a mesma como no spotArc, mas o intervalo de regulação do tempo de ponteamento pode ser selecionado no menu de configuração do aparelho.

O intervalo de tempo é ajustado no menu de configuração do aparelho, no parâmetro **SE5** > consulte a secção 5.6

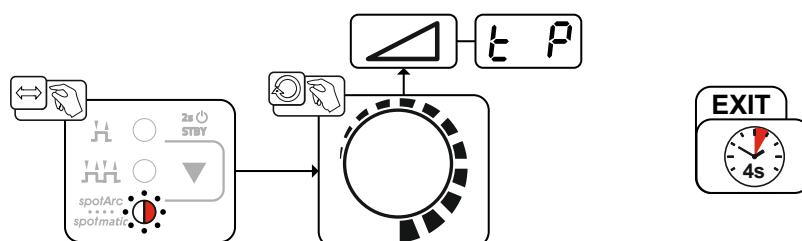


Imagen 5-16

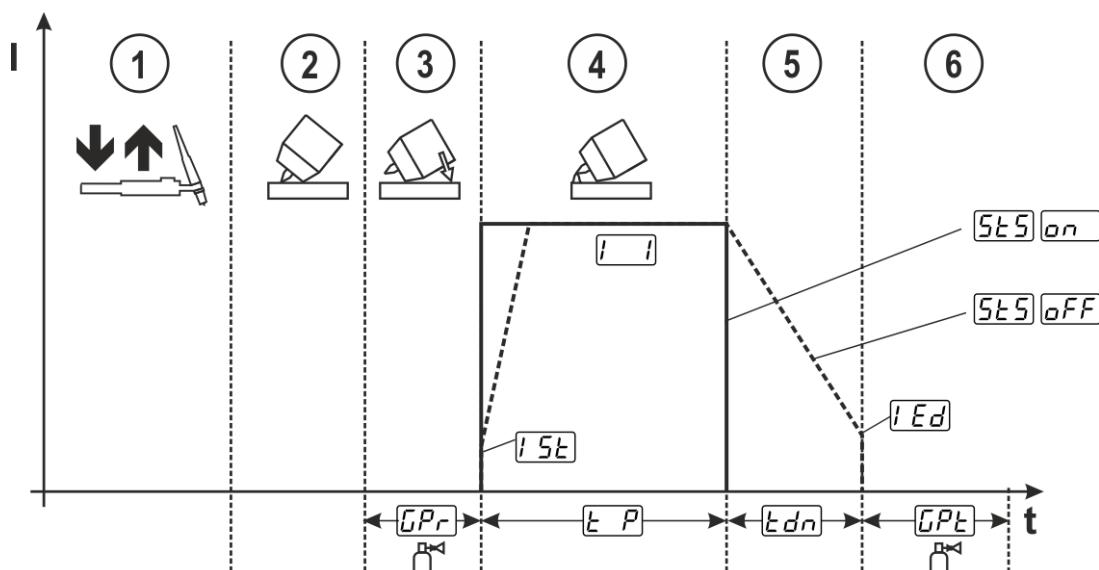


Imagen 5-17

Por exemplo, o processo é representado com o tipo de ignição AF. No entanto, a ignição do arco voltaico com Liftarc também é possível > consulte a secção 5.1.4.

Selecionar o tipo de ativação do processo para o processo de soldadura > consulte a secção 5.6.

Os tempos de upslope e downslope são unicamente possíveis com um intervalo de regulação longo do tempo de ponteamento (0,01 s - 20,0 s).

- ① Acionar e soltar (tocar) o gatilho da tocha para ativar o processo de soldadura.
- ② Colocar o bico de gás da tocha e a ponta do elétrodo de tungsténio cuidadosamente na peça de trabalho.
- ③ Inclinar a tocha sobre o bico de gás da tocha de soldadura, até que a distância entre a ponta do elétrodo e a peça de trabalho seja de aprox. 2-3 mm. O gás de proteção flui com o tempo de fluxo anterior de gás ajustado GPr . O arco voltaico acende-se e a corrente inicial I_{SE} ajustada previamente flui.
- ④ A fase de corrente principal I_{ED} termina uma vez decorrido o tempo de ponteamento t_{EP} ajustado.
- ⑤ Exclusivamente para a soldadura por pontos de longa duração (parâmetro $\text{SET} = \text{OFF}$):
A corrente de soldadura desce para a corrente de cratera final I_{ED} no tempo de descida da corrente ajustado t_{Edn} .
- ⑥ O tempo de fluxo posterior de gás GPr começa a correr e o processo de soldadura termina.

Acionar e soltar (tocar) o gatilho da tocha para ativar novamente o processo de soldadura (apenas necessário em caso de ativação do processo em separado). Ao colocar novamente a tocha de soldadura com a ponta do elétrodo de tungsténio, iniciam-se os processos de soldadura seguintes.

5.1.6 Soldadura TIG activArc

Graças ao sistema de regulação altamente dinâmico, o processo activArc da EWM garante que, em caso de alterações da distância entre a tocha de soldadura e a poça de fusão, p. ex., durante a soldadura manual, a potência alimentada se mantém praticamente constante. As perdas de tensão devido à redução da distância entre a tocha de soldadura e a poça de fusão são compensadas e invertidas através de um aumento da corrente (ampères por volt - A/V). Deste modo, torna-se mais difícil o elétrodo de tungsténio ficar colado na poça de fusão e reduzem-se as inclusões de tungsténio.

Seleção

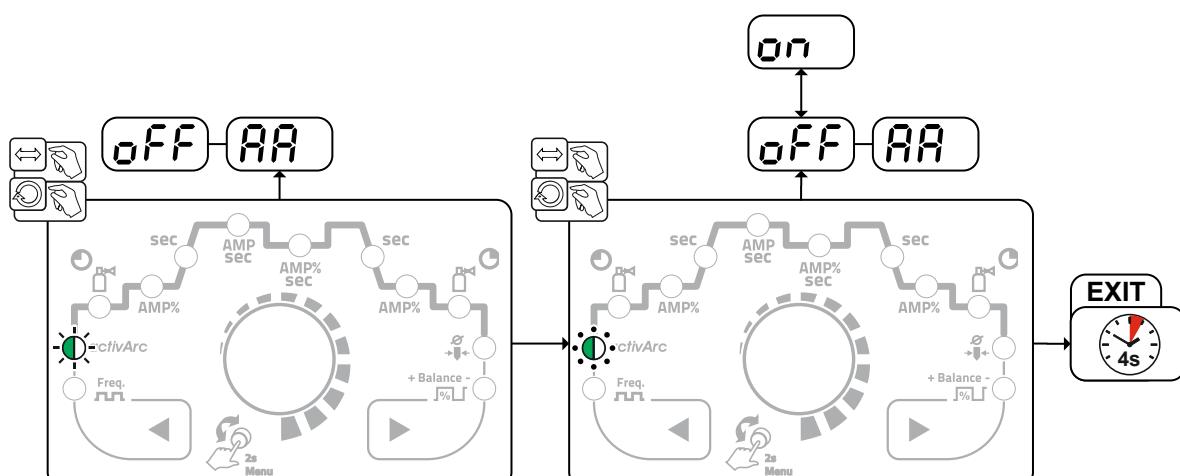


Imagen 5-18

Ajuste

Ajuste de parâmetros

O parâmetro activArc (regulação) pode ser ajustado individualmente à tarefa de soldadura (espessura do material) > consulte a secção 5.1.11.

5.1.7 Antistick TIG

Esta função impede a reignição descontrolada após a adesão do elétrodo de tungsténio no banho de fusão, desligando a corrente de soldadura. Adicionalmente, é reduzido o desgaste do elétrodo de tungsténio.

Depois de ativar a função, o aparelho muda de imediato para a fase de processo Fluxo posterior de gás. O soldador volta a iniciar o novo processo com o 1.º tempo. A função pode ser ligada ou desligada pelo utilizador (Parâmetro **[E85]**) > consulte a secção 5.6.

5.1.8 Soldadura pulsada

Podem ser selecionadas as variantes de impulso seguintes:

- Impulsos automáticos (TIG DC)
- Impulsos térmicos (TIG AC ou TIG DC)
- Impulsos metalúrgicos (TIG DC)
- Impulsos de valor médio
- AC especial (TIG AC)

5.1.8.1 Impulsos automáticos

A variante de impulsos automáticos é ativada exclusivamente em combinação com o modo de operação spotArc na soldadura de corrente alternada. A frequência e o equilíbrio de impulsos dependentes da corrente geram uma vibração na poça de fusão que tem uma influência positiva no fechamento de raiz aberta. Os parâmetros de impulsos necessários são automaticamente predefinidos pelo comando do aparelho. Se necessário, esta função também pode ser desativada premindo o botão de pressão Soldadura pulsada.

Seleção

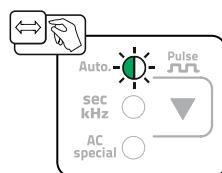


Imagen 5-19

5.1.8.2 Impulsos térmicos

As sequências operacionais são basicamente idênticas às da soldadura padrão, com a diferença de que há uma alternância constante entre a corrente principal AMP (corrente pulsada) e a corrente de descida AMP% (corrente de intervalo entre impulsos) nos tempos ajustados. Os tempos de impulso e de intervalo são introduzidos em segundos no comando.

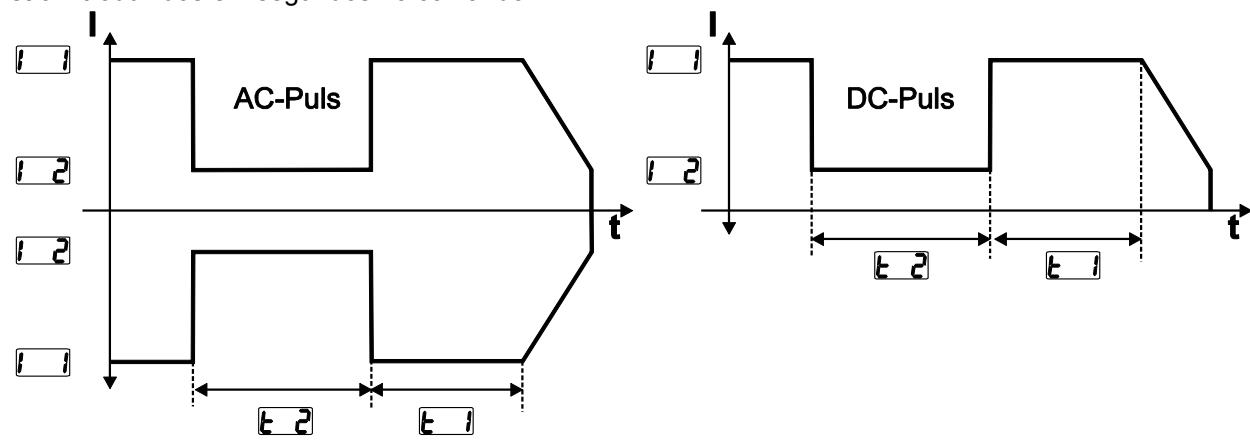


Imagen 5-20

Seleção

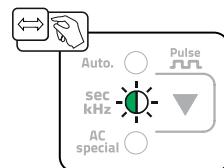


Imagen 5-21

Ajuste do tempo de impulso

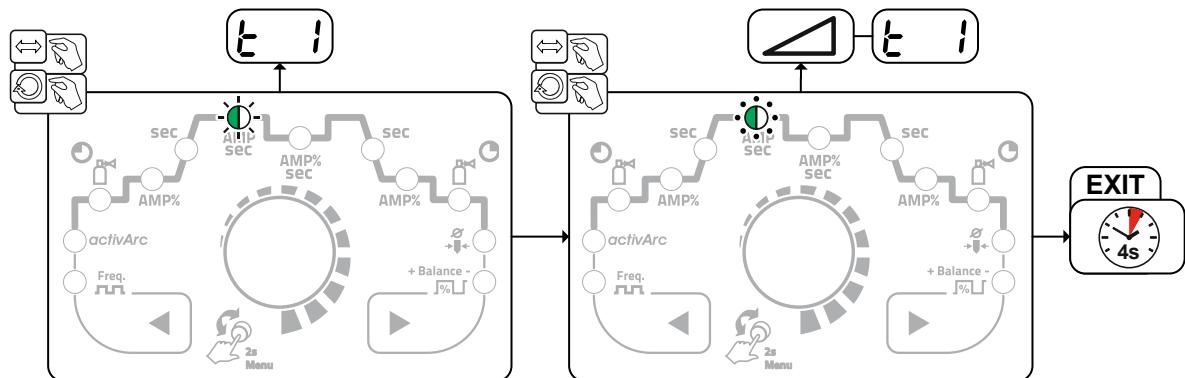


Imagen 5-22

Ajuste do intervalo entre impulsos

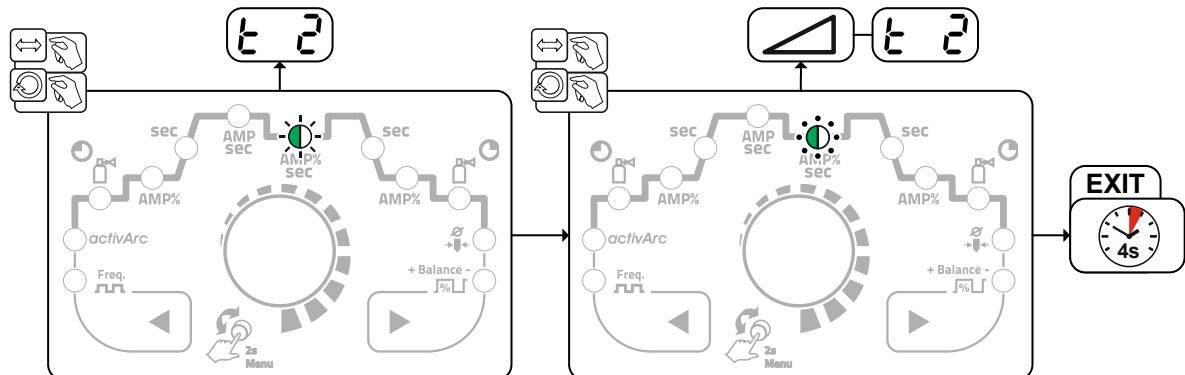


Imagen 5-23

5.1.8.3 Soldadura pulsada na fase de upslope e downslope

Se necessário, a função de impulso durante a fase de upslope e downslope também pode ser

desativada (parâmetro PSL) > consulte a secção 5.6.

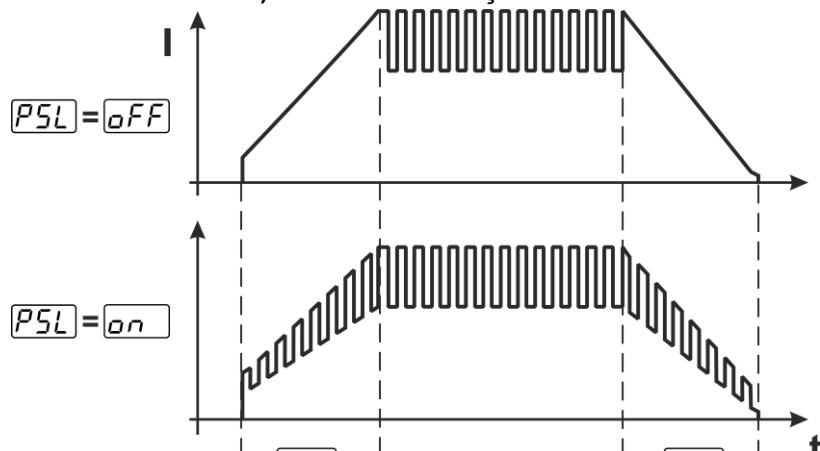


Imagen 5-24

5.1.9 Pulsos de valor médio

A particularidade dos impulsos de valor médio é que a fonte de energia de soldadura mantém sempre o primeiro valor médio predefinido. Por isso, este processo é particularmente adequado para a soldadura de acordo com especificações de soldadura.

Para ativar esta variante de impulsos, o parâmetro PRU tem de ser alterado para on no menu de configuração do aparelho. Após a ativação da função, as lâmpadas sinalizadoras vermelhas para a corrente principal AMP e a corrente de descida AMP% acendem-se simultaneamente.

Na soldadura por impulsos de valor médio, ocorre uma comutação periódica entre duas correntes, devendo ser predefinido um valor médio de corrente (AMP), uma corrente pulsada (I_{puls}), um equilíbrio (bRL) e uma frequência (FRE). O valor médio de corrente ajustado em ampere é determinante, a corrente pulsada (I_{puls}) é predefinida através do parâmetro IPL como percentagem da corrente de valor médio (AMP).

A corrente de intervalo entre impulsos (IPP) não é regulada; este valor é calculado pelo comando do aparelho, de modo a manter sempre o valor médio da corrente de soldadura (AMP). Na soldadura por impulsos de valor médio, a corrente I_d é meramente a corrente de descida que pode ser acionada através do gatilho da tocha.

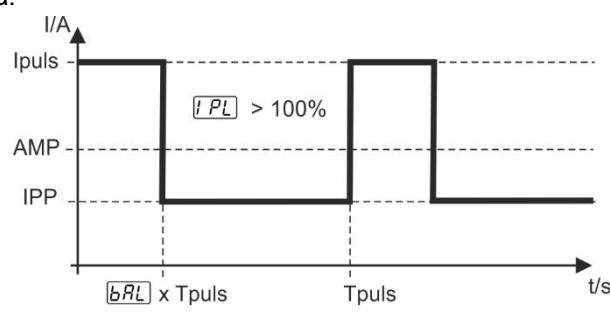


Imagen 5-25

AMP = Corrente principal (valor médio); p. ex., 100 A

I_{puls} = Corrente pulsada = $IPL \times AMP$; p. ex., $140\% \times 100\text{ A} = 140\text{ A}$

IPP = Corrente de intervalo entre impulsos

T_{puls} = Duração de um ciclo de impulsos = $1/FRE$; p. ex., $1/100\text{ Hz} = 10\text{ ms}$

bRL = Equilíbrio

5.1.9.1 Impulsos metalúrgicos (impulsos kHz)

O processo de impulsos metalúrgicos (impulsos kHz) utiliza a pressão do plasma (pressão do arco voltaico) que é gerada com correntes elevadas e que permite obter um arco voltaico constrito com aporte de calor concentrado. Contrariamente aos impulsos térmicos, não são ajustados tempos, mas sim uma frequência F_{rE} e o equilíbrio bAL . O processo de impulsos também ocorre durante a fase de upslope e downslope.

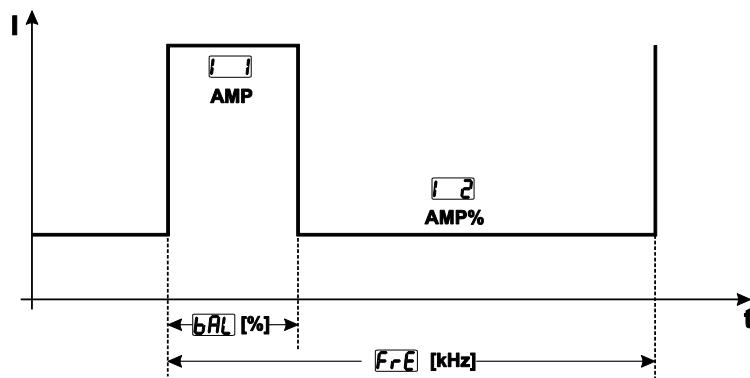


Imagem 5-26

Seleção

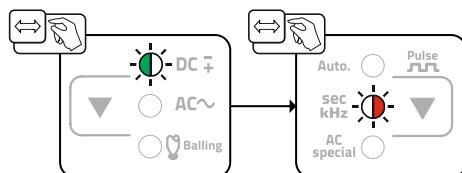


Imagem 5-27

Ajuste do equilíbrio

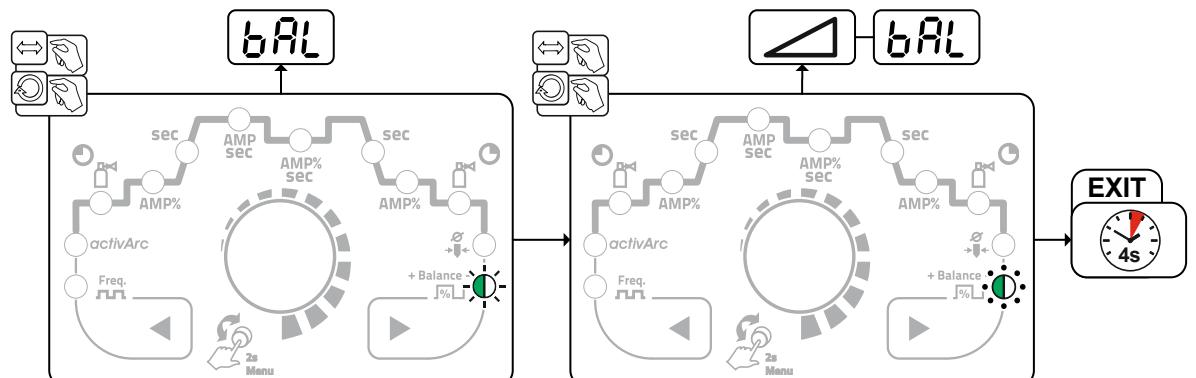


Imagem 5-28

Ajuste da frequência

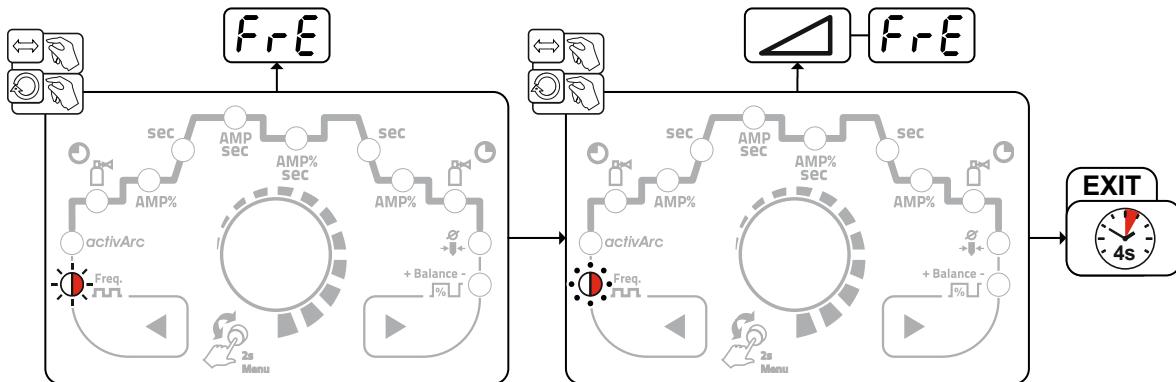


Imagen 5-29

5.1.9.2 AC especial

É utilizado, p. ex., para unir chapas de diferente espessura.

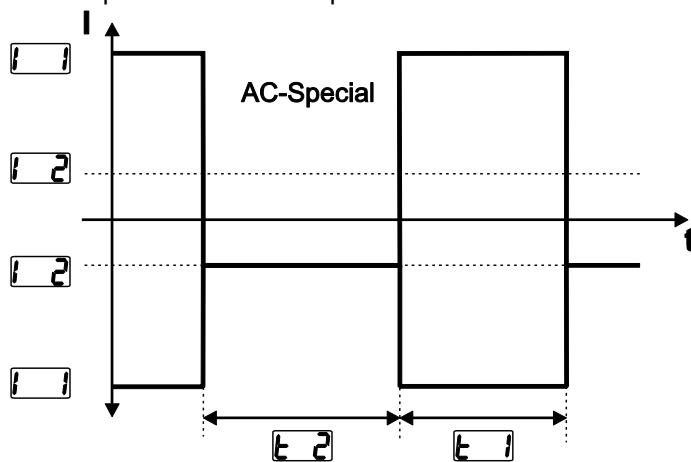


Imagen 5-30

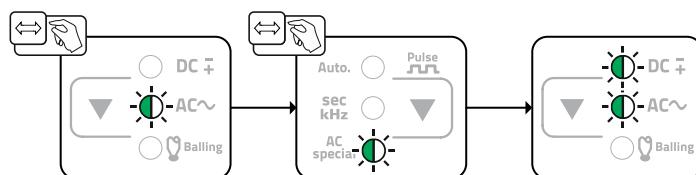


Imagen 5-31

5.1.10 Tocha de soldadura (variantes de operação)

Com este aparelho podem ser utilizadas diferentes variantes de tocha.

As funções dos elementos de operação, tais como os gatilhos da tocha (BRT), os interruptores basculantes ou os potenciómetros podem ser ajustadas individualmente através dos modos de tocha.

Explicação dos símbolos dos elementos de operação:

Símbolo	Descrição
	Premir o gatilho da tocha
	Tocar no gatilho da tocha
	Tocar e, em seguida, premir o gatilho da tocha

5.1.10.1 Função de impulso (tocar no gatilho da tocha)

Função de impulso: Tocar brevemente no gatilho da tocha para alterar o funcionamento. O modo de tocha ajustado determina o modo de funcionamento.

5.1.10.2 Ajuste do modo de tocha

O utilizador tem ao seu dispor os modos 1 a 4 e os modos 11 a 14. Os modos 11 a 14 incluem as mesmas opções de funcionamento que os modos 1 a 4, mas sem a função de impulso > consulte a secção 5.1.10.1 para a corrente de descida.

As opções de funcionamento em cada um dos modos encontram-se nas tabelas dos respetivos tipos de tocha.

Os modos de tocha são ajustados no menu de configuração do aparelho através dos parâmetros Configuração da tocha "**ErD**" > Modo de tocha "**Eod**" > consulte a secção 5.6.

Exclusivamente os modos apresentados são adequados para os respetivos tipos de tocha.

5.1.10.3 Velocidade sobe/desce

Modo de funcionamento

Acionar e manter premido o botão de pressão Up:

Aumento da corrente até ser atingido o valor máximo ajustado na fonte de energia (corrente principal).

Acionar e manter premido o botão de pressão Desce:

Redução da corrente até ser atingido o valor mínimo.

O parâmetro Velocidade sobe/desce **Upd** é ajustado no menu de configuração do aparelho > consulte a secção 5.6 e determina a rapidez com que é alterada a corrente.

5.1.10.4 Salto de corrente

Tocando nos respetivos gatilhos da tocha, a corrente de soldadura pode ser predefinida numa amplitude de salto ajustável. Cada vez que se prime o botão, a corrente de soldadura sobe ou desce o valor ajustado.

O parâmetro Salto de corrente **dI** é ajustado no menu de configuração do aparelho > consulte a secção 5.6.

Descrição de funcionamento

Soldadura WIG



5.1.10.5 Tocha TIG padrão (5 pinos)

Tocha padrão com um gatilho

Figura	Elementos de operação	Explicação dos símbolos
		BRT1 = gatilho da tocha 1 (ligar/desligar corrente de soldadura; corrente de descida através da função de impulso)
Funções	Modo	Elementos de operação
Ligar/desligar corrente de soldadura	1 (de fábrica)	
Corrente de descida (modo de 4 tempos)		

Tocha padrão com dois gatilhos

Figura	Elementos de operação	Explicação dos símbolos
		BRT1 = gatilho da tocha 1 BRT2 = gatilho da tocha 2
Funções	Modo	Elementos de operação
Ligar / desligar corrente de soldadura	1 (de fábrica)	
Corrente de descida		
Corrente de descida (função de impulsos ¹) / (modo de 4 tempos)		
Ligar/desligar corrente de soldadura	3	
Corrente de descida (função de impulsos ¹) / (modo de 4 tempos)		
Função sobe ²		
Função desce ²		

¹ > consulte a secção 5.1.10.1

² > consulte a secção 5.1.10.3

Tocha padrão com um interruptor basculante (interruptor basculante MG, dois gatilhos)

Figura	Elementos de operação	Explicação dos símbolos	
		BRT 1 = gatilho da tocha 1 BRT 2 = gatilho da tocha 2	
Funções		Modo	Elementos de operação
Ligar/desligar corrente de soldadura		1 (de fábrica)	
Corrente de descida			
Corrente de descida (função de impulsos ¹) / (modo de 4 tempos)			
Ligar/desligar corrente de soldadura		2	
Corrente de descida (função de impulsos ¹)			
Função sobe ²			
Função desce ²			
Ligar/desligar corrente de soldadura		3	
Corrente de descida (função de impulsos ¹) / (modo de 4 tempos)			
Função sobe ²			
Função desce ²			

¹ > consulte a secção 5.1.10.1

² > consulte a secção 5.1.10.3

Descrição de funcionamento

Soldadura WIG



5.1.10.6 Tocha sobe/desce TIG (8 pinos)

Tocha sobe/desce com um gatilho

Figura	Elementos de operação	Explicação dos símbolos
		BRT 1 = gatilho da tocha 1
Funções	Modo	Elementos de operação
Ligar/desligar corrente de soldadura	1 (de fábrica)	
Corrente de descida (função de impulsos ¹) / (modo de 4 tempos)		
Aumentar corrente de soldadura (Função sobe ²)		
Reducir corrente de soldadura (Função desce ²)		
Ligar/desligar corrente de soldadura	4	
Corrente de descida (função de impulsos ¹) / (modo de 4 tempos)		
Aumentar corrente de soldadura por meio de salto de corrente ³		
Reducir corrente de soldadura por meio de salto de corrente ³		

¹ > consulte a secção 5.1.10.1

² > consulte a secção 5.1.10.3

³ > consulte a secção 5.1.10.4

Tocha sobe/desce com dois gatilhos

Figura	Elementos de operação	Explicação dos símbolos
		BRT 1 = gatilho da tocha 1 (esquerda) BRT 2 = gatilho da tocha 2 (direita)
Funções	Modo	Elementos de operação
Ligar/desligar corrente de soldadura	1 (de fábrica)	
Corrente de descida		
Corrente de descida (função de impulsos ¹) / (modo de 4 tempos)		
Aumentar corrente de soldadura (Função sobe ²)		
Reducir corrente de soldadura (Função desce ²)		
Os modos 2 e 3 não são utilizados ou não são adequados para este tipo de tocha de soldadura.		
Ligar/desligar corrente de soldadura	4	
Corrente de descida		
Corrente de descida (função de impulsos ¹)		
Aumentar corrente de soldadura por meio de salto de corrente ³		
Reducir corrente de soldadura por meio de salto de corrente ³		
Teste de gás		

¹ > consulte a secção 5.1.10.1

² > consulte a secção 5.1.10.3

³ > consulte a secção 5.1.10.4

Descrição de funcionamento

Soldadura WIG



5.1.10.7 Tocha com potenciômetro (8 pinos)

O aparelho de soldadura tem de ser configurado para a operação com uma tocha com potenciômetro > consulte a secção 5.1.10.8.

Tocha com potenciômetro e um gatilho

Figura	Elementos de operação	Explicação dos símbolos	
		BRT 1 = gatilho da tocha 1	
Funções		Modo	Elementos de operação
Ligar/desligar corrente de soldadura			
Corrente de descida (função de impulsos ¹)		3	
Aumentar corrente de soldadura			
Reducir corrente de soldadura			

Tocha com potenciômetro e dois gatilhos

Figura	Elementos de operação	Explicação dos símbolos	
		BRT 1 = gatilho da tocha 1 BRT 2 = gatilho da tocha 2	
Funções		Modo	Elementos de operação
Ligar/desligar corrente de soldadura			
Corrente de descida		3	
Corrente de descida (função de impulsos ¹)			
Aumentar corrente de soldadura			
Reducir corrente de soldadura			

¹ > consulte a secção 5.1.10.1

5.1.10.8 Configurar a ligação da tocha TIG com potenciômetro

PERIGO

Perigo de ferimentos devido a tensão elétrica depois de desligar o aparelho!
A intervenção no aparelho aberto pode causar ferimentos graves com consequências mortais!

Durante o funcionamento, os condensadores no aparelho são carregados com tensão elétrica. Essa tensão continua presente até 4 minutos depois de se desligar a ficha de rede.

1. Desligar o aparelho.
2. Retirar a ficha de rede.
3. Aguardar no mínimo 4 minutos até os condensadores descarregarem!

AVISO

Nenhuma reparações ou modificações incorretas!

Para evitar ferimentos e danos no aparelho, o mesmo só pode ser reparado ou modificado por pessoas qualificadas e habilitadas.

A garantia fica cancelada em caso de intervenções não autorizadas!

- Em caso de reparação, confiá-la a pessoas capacitadas (pessoal qualificado de assistência técnica)!



Perigos devido à não realização do ensaio após a modificação!

Antes de colocar o aparelho novamente em serviço, é obrigatório realizar uma "Inspeção e ensaio durante a operação" de acordo com a norma IEC / DIN EN 60974-4 "Equipamento de soldadura por arco - Inspeção e ensaio durante a operação"!

- Realizar o ensaio de acordo com a norma IEC / DIN EN 60974-4!

Ao ligar uma tocha com potenciômetro, é necessário retirar o jumper JP1 da placa de circuitos impressos T200/1 no interior do aparelho de soldadura.

Configuração da tocha de soldadura

Ajuste

Preparado para tocha TIG padrão ou tocha sobe/desce (de fábrica)	<input checked="" type="checkbox"/> JP1
------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

Preparado para tocha com potenciômetro	<input type="checkbox"/> JP1
----------------------------------------	------------------------------

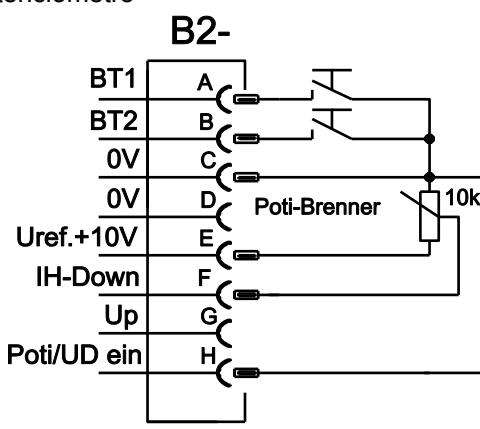


Imagem 5-32

Para este tipo de tocha, o aparelho de soldadura tem de ser ajustado para o modo de tocha de soldadura 3 > consulte a secção 5.1.10.2.

5.1.10.9 Tocha TIG RETOX (12 pinos)

Este componente de acessório pode ser readaptado opcionalmente .

Figura	Elementos de operação	Explicação dos símbolos
		BRT = Gatilho da tocha

Funções	Modo	Elementos de operação
Ligar/desligar corrente de soldadura	1 (de fábrica)	BRT 1
Corrente de descida		BRT 2
Corrente de descida (função de impulsos)		BRT 1 (tocar)
Aumentar corrente de soldadura (função Sobe)		BRT 3
Reducir corrente de soldadura (função Desce)		BRT 4
Ligar/desligar corrente de soldadura	2	BRT 1
Corrente de descida		BRT 2
Corrente de descida (função de impulsos)		BRT 1 (tocar)
Ligar/desligar corrente de soldadura	3	BRT 1
Corrente de descida		BRT 2
Corrente de descida (função de impulsos)		BRT 1 (tocar)
Ligar/desligar corrente de soldadura	4	BRT 1
Corrente de descida		BRT 2
Corrente de descida (função de impulsos)		BRT 1 (tocar)
Aumentar corrente de soldadura gradualmente (ajuste do 1.º salto)		BRT 3
Reducir corrente de soldadura gradualmente (ajuste do 1.º salto)		BRT 4
Comutação entre a utilização Sobe/desce ou JOB		BRT 2 (tocar)
Aumentar o número de JOB		BRT 3
Diminuir o número de JOB		BRT 4
Teste de gás		BRT 2 (3 s)

5.1.11 Menu de especialista (TIG)

No menu de especialista estão guardados parâmetros ajustáveis cujo ajuste regular não é necessário. O número dos parâmetros indicados pode ser reduzido devido, p. ex., uma função desativada.

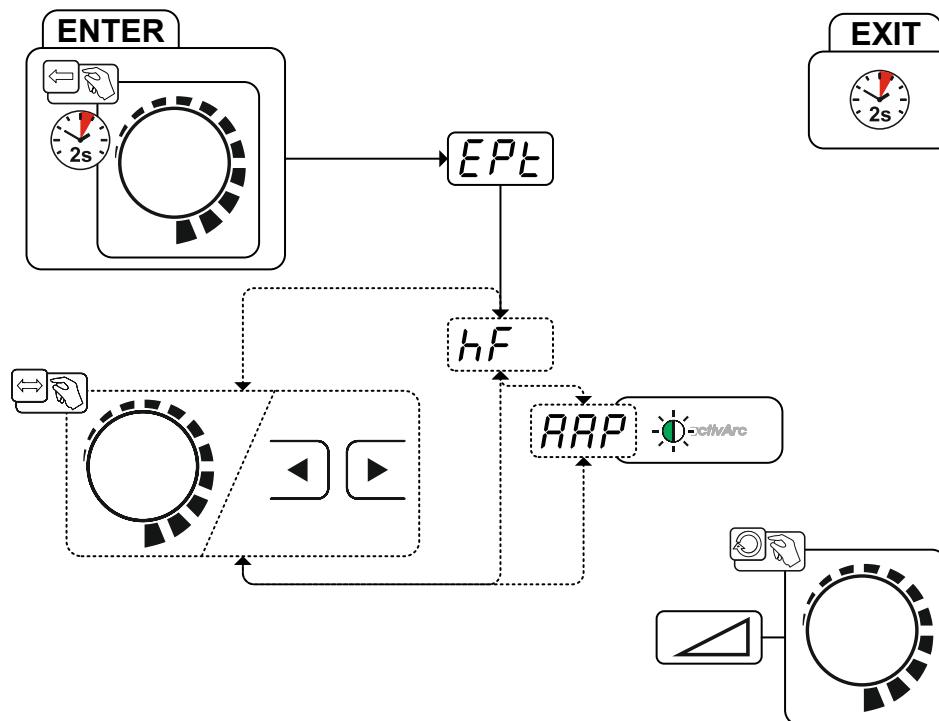


Imagen 5-33

Exibição	Definição/seleção
RRP	Parâmetro activArc Determina a intensidade e só pode ser ajustado se estiver ativada a soldadura TIG activArc.

Exibição	Definição/seleção
	Tipo de ignição (TIG)
	<input checked="" type="checkbox"/> on ----- Ignição AF ativa (de fábrica) <input type="checkbox"/> off ----- Tipo de ignição Liftarc ativo

5.2 Soldadura manual com eléctrodo

5.2.1 Seleção de tarefa de soldagem

A alteração dos parâmetros básicos de soldadura apenas é possível se não estiver a fluir corrente e se o comando de acesso eventualmente existente estiver inativo > consulte a secção 5.4.

A seleção das tarefas de soldadura seguinte é um exemplo de aplicação. Regra geral, a seleção é efetuada sempre na mesma sequência. Lâmpadas sinalizadoras (LED) indicam a combinação selecionada.


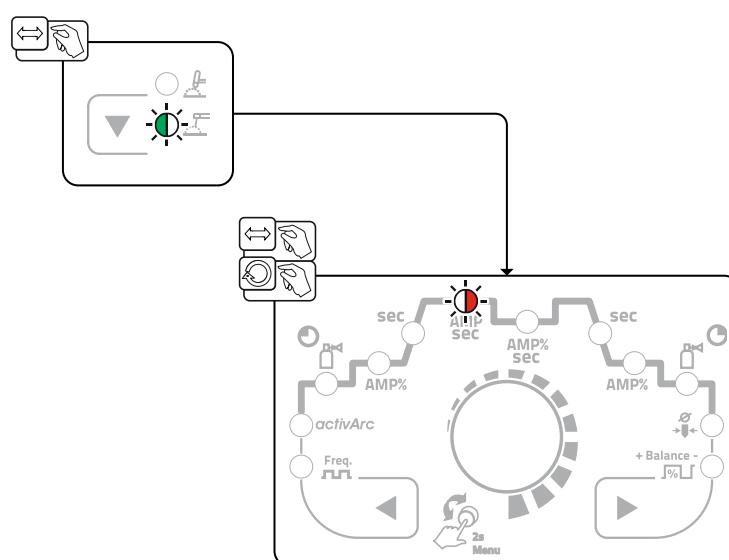


Imagen 5-34

5.2.2 Hotstart

A função de inicialização a quente (Hotstart) garante uma ignição segura do arco voltaico e o aquecimento suficiente no material de base ainda fria no início da soldadura. Nesta função, a ignição é efetuada com uma corrente mais forte (corrente Hotstart) ao longo de um determinado tempo (tempo Hotstart).

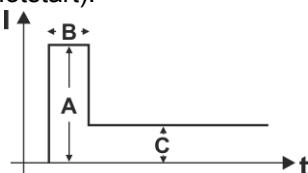

A =	Corrente Hotstart
B =	Tempo Hotstart
C =	Corrente principal
I =	Corrente
t =	Tempo

Imagen 5-35

Descrição de funcionamento

Soldadura manual com eléctrodo



5.2.2.1 Corrente Hotstart

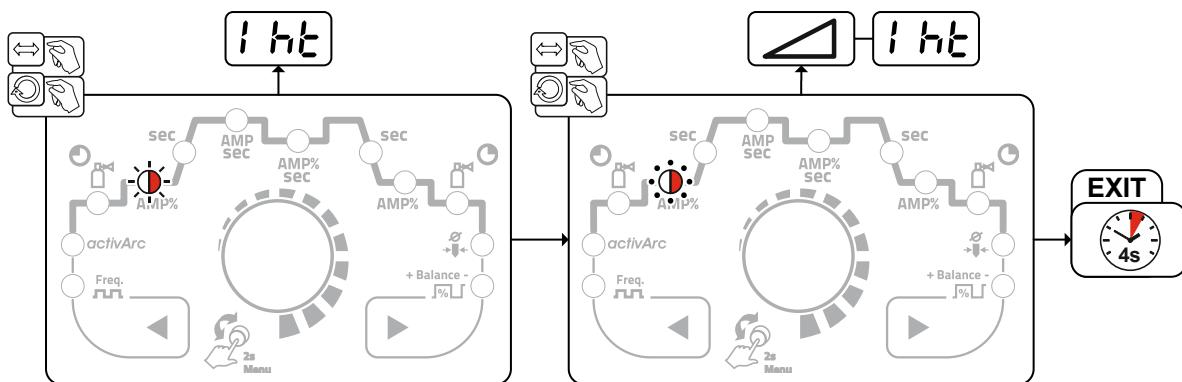


Imagen 5-36

5.2.2.2 Tempo Hotstart


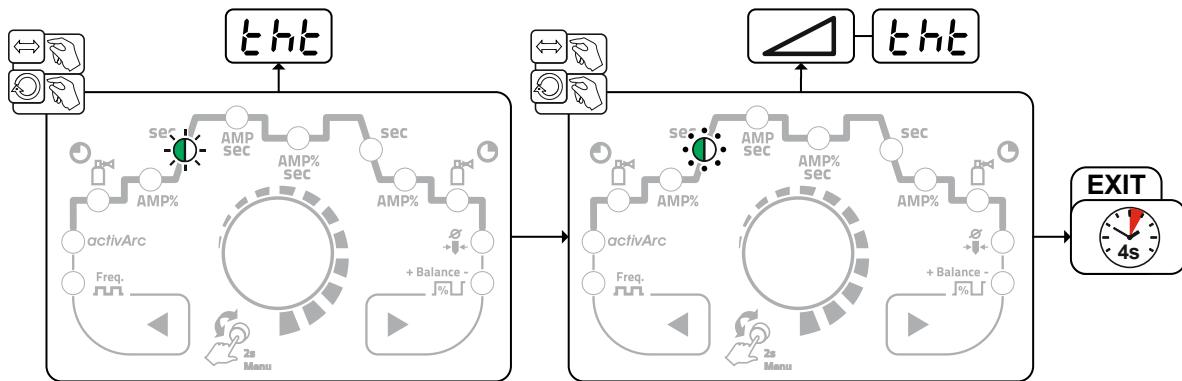


Imagen 5-37

5.2.3 Antistick

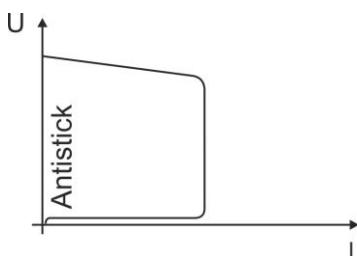

Antistick evita o recozimento do eléctrodo.

Em caso de adesão do eléctrodo, o aparelho comuta automaticamente para a corrente mínima, dentro de aprox. 1 s. Deste modo, é evitado o recozimento do eléctrodo. Verificar os ajustes da corrente de soldadura e corrigi-los para a tarefa de soldadura!

Imagen 5-38

5.2.4 Comutação da polaridade da corrente de soldadura (mudança de polaridade)

Com esta função, o utilizador pode inverter eletronicamente a polaridade da corrente de soldadura.

Ao soldar, por exemplo, com diferentes tipos de elétrodos que requerem diferentes polaridades de acordo com as indicações do fabricante, a polaridade da corrente de soldadura pode ser alterada de forma simples no comando.

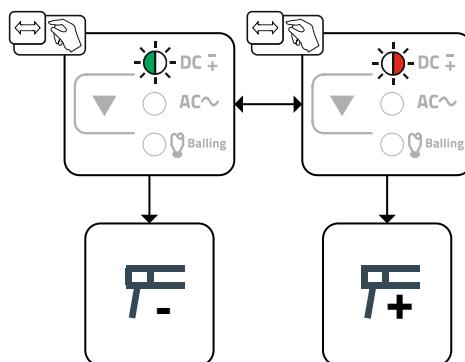


Imagen 5-39



Não é possível na variante de aparelho com dispositivo de redução de tensão (VRD).

5.2.5 Pulsos de valor médio

Na soldadura por impulsos de valor médio, ocorre uma comutação periódica entre duas correntes. O utilizador pode adaptar a corrente de soldadura (valor médio de corrente AMP), a corrente pulsada Ipuls (parâmetro I_{PL}), o equilíbrio bRL e a frequência F_{rE} à tarefa de soldadura. A corrente de intervalo entre impulsos (IPP) é calculada pelo comando da fonte de solda de modo a que seja sempre observado e indicado o valor médio da corrente de soldadura (AMP). Por isso, este processo é particularmente adequado para a soldadura de acordo com especificações de soldadura.

Na soldadura de pulsos de valor médio é comutado periodicamente entre dois correntes, devendo ser predefinido um valor médio de corrente (AMP), uma corrente de pulso (Ipuls), um equilíbrio (bRL) e uma frequência (F_{rE}). O valor médio de corrente ajustado em ampere é decisivo, a corrente de pulso (Ipuls) é predefinido através do parâmetro I_{PL} em porcento, relativamente o valor médio de corrente (AMP). A corrente de intervalo de pulso (IPP) não precisa de ser ajustada. Este valor é calculado pelo comando da fonte de solda de modo a que seja sempre observado o valor médio da corrente de soldadura (AMP).

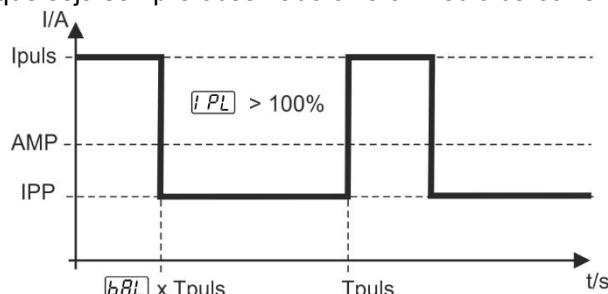


Imagen 5-40

AMP = Corrente principal (valor médio); p. ex., 100 A

Ipuls = Corrente de pulso = $I_{PL} \times AMP$; p. ex., $140\% \times 100\text{ A} = 140\text{ A}$

IPP = Corrente de intervalo de pulso

Tpuls = Duração de um ciclo de pulso = $1/F_{rE}$; p. ex., $1/1\text{ Hz} = 1\text{ s}$

bRL = Equilíbrio

Seleção

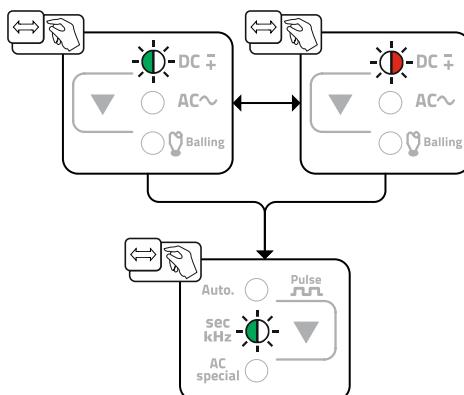


Imagen 5-41

5.3 Modo de economia de energia (Standby)

O modo de economia de energia pode ser ativado ou pela pressão da tecla prolongada > consulte a secção 4 ou por um parâmetro ajustável no menu de configuração do aparelho (modo de economia de energia SbR em função do tempo) > consulte a secção 5.6.

- Com o modo de economia de energia ativo, nas indicações do aparelho apenas é indicado o dígito transversal da indicação.

Através da ativação de um elemento de operação (p. ex., rodar um botão giratório), o modo de economia de energia é desativado e o aparelho comuta de novo para a operacionalidade de soldadura.

5.4 Controlo de acesso

O comando do aparelho pode ser bloqueado como medida de segurança para evitar a alteração não autorizada ou acidental dos ajustes. O bloqueio de acesso tem as consequências seguintes:

- Os parâmetros e respetivos ajustes no menu de configuração do aparelho, no menu de especialista e na sequência operacional podem ser unicamente visualizados, mas não alterados.
- O processo de soldadura e a polaridade da corrente de soldadura não podem ser alterados.

Os parâmetros do bloqueio de acesso são ajustados no menu de configuração do aparelho > *consulte a secção 5.6*.

Ativar o bloqueio de acesso

- Introduzir o código de acesso para o bloqueio de acesso: selecionar o menu **Set** e introduzir o código numérico (0 - 999) atualmente válido.
- Ativar o bloqueio de acesso: Ajustar **on** para o parâmetro.

Desativar o bloqueio de acesso

- Introduzir o código de acesso para o bloqueio de acesso: selecionar o menu **Set** e introduzir o código numérico (0 - 999).
- Desativar o bloqueio de acesso: Ajustar **off** para o parâmetro.

O bloqueio de acesso só pode ser desativado mediante a introdução do código numérico atualmente válido.

Alterar o bloqueio de acesso

- Introduzir o código de acesso para o bloqueio de acesso: selecionar o menu **Set** e introduzir o código numérico (0 - 999) atualmente válido.
- Alterar o código de acesso: Depois de surgir a indicação **rec** no visor, atribuir um novo código numérico (0 - 999).
- Se for introduzido o código incorreto, surge **err** no visor.

De fábrica está predefinido o código numérico **000**.

5.5 Dispositivo de redução da tensão

Exclusivamente as variantes do aparelho com o sufixo (VRD/SVRD/AUS/RU) estão equipados com o dispositivo de redução da tensão (VRD). Este dispositivo serve para aumentar a segurança em ambientes especialmente perigosos (como, p. ex., indústria naval, construção de tubagens, indústria mineira).

Em alguns países e em muitos regulamentos internos de empresas, o dispositivo de redução da tensão é obrigatório para a fonte de energia.

A luz de sinalização VRD > *consulte a secção 4* fica acesa se o dispositivo de redução da tensão funciona perfeitamente e a tensão de saída está reduzida para os valores definidos pela norma correspondente (dados técnicos).

Descrição de funcionamento

Menu de configuração do aparelho



5.6 Menu de configuração do aparelho

No menu de configuração do aparelho são efetuados os ajustes básicos do aparelho.

5.6.1 Seleção, alteração e memorização de parâmetros

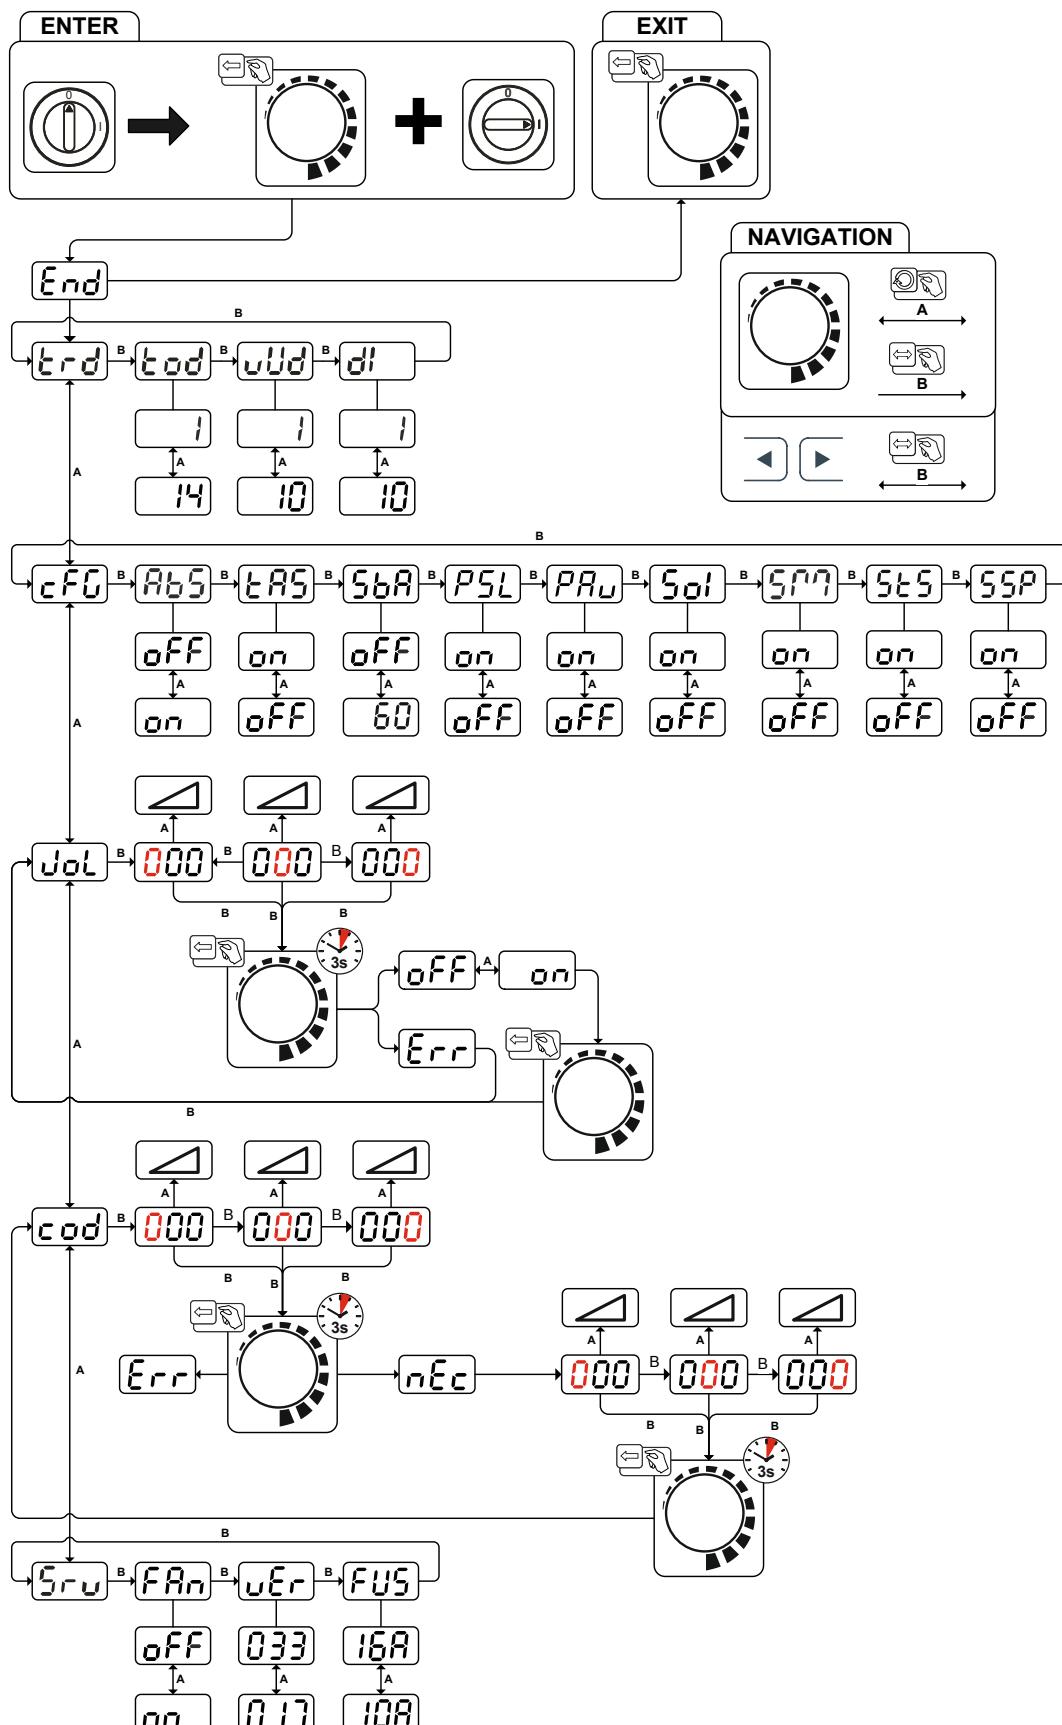


Imagen 5-42

Exibição	Definição/seleção
	Sair do menu Exit
	Menu Configuração da tocha Ajustar as funções da tocha de soldadura
	Modo de tocha (de fábrica 1) > consulte a secção 5.1.10.2
	Velocidade sobe/desce > consulte a secção 5.1.10.3 Aumentar o valor > alteração rápida da corrente Reduzir o valor > alteração lenta da corrente
	Salto de corrente > consulte a secção 5.1.10.4 Ajuste do salto de corrente em amperes
	Configuração do aparelho Ajustes para as funções do aparelho e representação dos parâmetros
	Ajuste do valor absoluto (corrente inicial, de descida, de cratera final e Hotstart) > consulte a secção 4.2.1 <input type="checkbox"/> on ----- Ajuste da corrente de soldadura, valor absoluto <input type="checkbox"/> off ----- Ajuste da corrente de soldadura, valor percentual da corrente principal (de fábrica)
	Antistick TIG > consulte a secção 5.1.7 <input type="checkbox"/> on ----- Função ligada (de fábrica). <input type="checkbox"/> off ----- Função desligada.
	Função de economia de energia dependente do tempo > consulte a secção 5.3 Duração no caso de imobilização até ativar o modo de economia de energia. Ajuste <input type="checkbox"/> off = desligado ou valor numérico 5 min. - 60 min.
	Soldadura pulsada na fase de upslope e downslope > consulte a secção 5.1.8.3 <input type="checkbox"/> on ----- Função ligada (de fábrica) <input type="checkbox"/> off ----- Função desligada
	Impulsos de valor médio TIG <input type="checkbox"/> on ----- Impulsos de valor médio ativado <input type="checkbox"/> off ----- Impulsos de valor médio desativado (de fábrica)
	Comutação da ignição TIG-AF (dura/suave) <input type="checkbox"/> on ----- Ignição suave (de fábrica). <input type="checkbox"/> off ----- Ignição dura.
	Modo de operação spotmatic > consulte a secção 5.1.5.5 Ignição por contacto com a peça de trabalho <input type="checkbox"/> on ----- Função ligada (de fábrica) <input type="checkbox"/> off ----- Função desligada
	Ajuste do tempo de ponteamento > consulte a secção 5.1.5.5 <input type="checkbox"/> on ----- Tempo de ponteamento curto, intervalo de regulação de 5 ms - 999 ms, passos de 1 ms (de fábrica) <input type="checkbox"/> off ----- Tempo de ponteamento curto, intervalo de regulação de 0,01 s - 20,0 s, intervalos de 10 ms
	Ajuste da ativação do processo > consulte a secção 5.1.5.5 <input type="checkbox"/> on ----- Ativação do processo em separado (de fábrica) <input type="checkbox"/> off ----- Ativação do processo permanente
	Menu "Bloqueio de acesso" Bloquear os parâmetros de soldadura contra acessos não autorizados.
	Código do aparelho Consulta do código do aparelho de três dígitos (000 a 999), introdução pelo utilizador
	Desligar Desligar o funcionamento do aparelho

Descrição de funcionamento

Menu de configuração do aparelho



Exibição	Definição/seleção
	Ligar Ligar o funcionamento do aparelho
	Erro Mensagem de erroapós introdução incorreta o código de aparelho
	Controlo de acessos - Código de acesso Ajuste: 000 a 999 (de fábrica 000)
	Código do aparelho Consulta do código do aparelho de três dígitos (000 a 999), introdução pelo utilizador
	Erro Mensagem de erroapós introdução incorreta o código de aparelho
	Novo código do aparelho <ul style="list-style-type: none">• Código do aparelho introduzido corretamente• Solicitação para introduzir o novo código do aparelho
	Código do aparelho Consulta do código do aparelho de três dígitos (000 a 999), introdução pelo utilizador
	Menu de assistência As alterações no menu de assistência devem ser efetuadas em conjunto com o pessoal de assistência autorizado!
	Teste de funcionamento do ventilador do aparelho ----- Ventilador do aparelho ligado ----- Ventilador do aparelho desligado
	Versão do software do comando do aparelho Encoder de rotações à esquerda: versão de software 1 Encoder de rotações à direita: versão de software 2
	Adaptação dinâmica da potência > consulte a secção 6.2
	Valor numérico - ajustável

6 Resolução de problemas

Todos os produtos são sujeitos a controlos de produção e finalização rigorosos. Se no entanto, algo não funcionar, o produto deve ser verificado de acordo com as seguintes instruções. Se nenhuma das resoluções das falhas descritas levar ao funcionamento do produto, deve-se informar o comerciante autorizado.

6.1 Aviso de falha (Fonte de alimentação)

Dependendo das opções de visualização da indicação do aparelho, uma falha é representada do seguinte modo:

Tipo de indicação - Comando da fonte de soldadura	Representação
Display gráfico	
duas indicações de 7 segmentos	
uma indicação de 7 segmentos	

A causa possível da falha é sinalizada por um número de falha correspondente (consultar a tabela). No caso de um erro, a fonte de alimentação é desligada.

A exibição do número de erro possível depende do modelo do aparelho (interfaces/funções).

- Documentar o erro do aparelho e, se necessário, indicá-lo ao pessoal da Assistência técnica

Mensagem de erro	Causa possível	Solução
E 1	Erro de entrada de água Só surge se estiver ligado o radiador a água.	Assegurar que pode ser gerada pressão de água suficiente. (p. ex., acrescentar água)
E 2	Erro de temperatura	Deixar arrefecer o aparelho.
E 3	Erro do sistema eletrónico	Desligar e voltar a ligar o aparelho. Se o erro persistir, informar a assistência técnica.
E 4	Ver "Err 3"	Ver "Err 3"
E 5	Ver "Err 3"	Ver "Err 3"
E 6	Erro de ajuste da deteção da tensão.	Desligar o aparelho, pousar a tocha de soldadura de forma isolada, e voltar a ligar o aparelho. Se o erro persistir, informar a assistência técnica.
E 7	Erro de ajuste da deteção da corrente.	Desligar o aparelho, pousar a tocha de soldadura de forma isolada, e voltar a ligar o aparelho. Se o erro persistir, informar a assistência técnica.
E 8	Erro de uma das tensões de alimentação do sistema eletrónico ou temperatura excessiva do transformador de soldadura.	Deixar arrefecer o aparelho. Caso a mensagem de erro continue a aparecer, desligar e voltar a ligar o aparelho. Se o erro persistir, informar a assistência técnica.
E 9	Subtensão	Desligar o aparelho e controlar a tensão da rede.
E10	Sobretensão secundária	Desligar e voltar a ligar o aparelho. Se o erro persistir, informar a assistência técnica.
E11	Sobretensão	Desligar o aparelho e controlar a tensão da rede.
E12	VRD (erro de redução da tensão a vazio)	Informar a assistência técnica.

6.2 Adaptação dinâmica da potência

A condição é a devida versão do fusível da rede.

Observar as indicações acerca do fusível da rede!

Esta função permite adaptar o aparelho à proteção da ligação de rede nas instalações do cliente. Deste modo, pode evitarse que o fusível da rede esteja sempre a disparar. A potência absorvida máxima do aparelho é limitada com um valor exemplificativo para o fusível da rede existente (vários níveis possíveis).

No menu de configuração do aparelho > *consulte a secção 5.6*, o valor pode ser predefinido através do parâmetro **FUS**. A função regula automaticamente a potência de soldadura para um valor não crítico para o respetivo fusível da rede.

6.3 Reposição dos parâmetros de soldadura para a configuração de fábrica

Todos os parâmetros de soldagem específicos do cliente são substituídos através das configuração de fábrica!

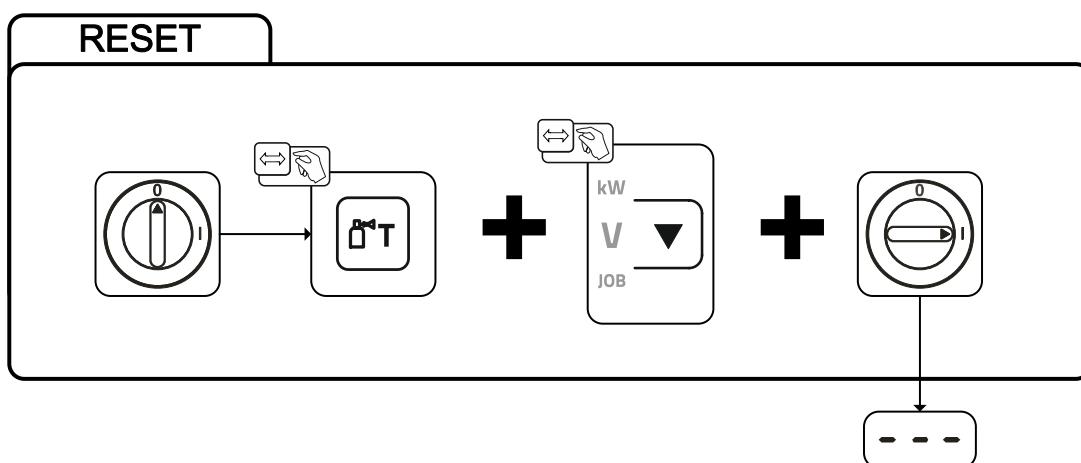


Imagen 6-1

Exibição	Definição/seleção
	Confirmação da introdução É assumida a predefinição do utilização; o(s) botão(ões) de pressão volta(m) a estar livre(s).

6.4 Indicar a versão do software do comando da fonte de soldadura

A pesquisa das versões do software serve exclusivamente de informação para o pessoal de assistência técnica autorizado e pode ser acedida no menu de configuração do aparelho > *consulte a secção 5.6*.

7 Anexo

7.1 Vista geral de parâmetros - Intervalos de regulação

7.1.1 Soldadura WIG

Nome	Representação			Faixa de regulagem		
	Código	Padrão	Unidade	mín.		máx.
Corrente principal AMP, depende da fonte de energia	I_1	-	A	-	-	-
Tempo de fluxo anterior de gás	GPr	0,5	s	0	-	20
Corrente inicial, em percentagem da AMP	I_S1	20	%	1	-	200
Corrente inicial, absoluta, depende da fonte de energia	I_S1	-	A	-	-	-
Tempo de arranque	t_S1	0,01	s	0,01	-	20,0
Tempo upslope	t_UP	1,0	s	0,0	-	20,0
Corrente pulsada	I_PL	140	%	1	-	200
Tempo de impulso [1]	t_I	0,01	s	0,00	-	20,0
Tempos de slope (tempo de corrente principal AMP para a corrente de descida AMP%)	t_S1	0,00	s	0,00	-	20,0
Corrente de descida, em percentagem da AMP	I_2	50	%	1	-	200
Corrente de descida, absoluta, depende da fonte de energia	I_2	-	A	-	-	-
Tempo de intervalo entre impulsos [1]	t_2	0,01	s	0,00	-	20,0
Tempos de slope (tempo de corrente principal AMP para a corrente de descida AMP%)	t_S2	0,00	s	0,00	-	20,0
Tempo downslope de descida da corrente	t_dn	1,0	s	0,0	-	20,0
Corrente final, em percentagem da AMP	I_Ed	20	%	1	-	200
Corrente final, absoluta, depende da fonte de energia	I_Ed	-	A	-	-	-
Tempo de corrente final	t_Ed	0,01	s	0,01	-	20,0
Tempo de fluxo posterior de gás	GPe	8	s	0,0	-	40,0
Diâmetro do elétrodo, métrico	ndR	2,4	mm	1,0	-	4,0
Diâmetro do elétrodo, imperial	ndR	92	mil	40	-	160
Tempo spotArc	t_P	2	s	0,01	-	20,0
Tempo spotmatic (S5 > on)	t_P	200	ms	5	-	999
Tempo spotmatic (S5 > off)	t_P	2	s	0,01	-	20,0
Otimização da comutação AC [1], [2], [3]	I_co	250		5	-	375
Equilíbrio AC (JOB 0) [1], [2]	bRL		%	-30	-	+30
Equilíbrio AC (JOB 1-100) [2]	bRL	65	%	40	-	90
Salto de corrente [3]	dI	1	A	1	-	20
Salto de corrente [4]	dI	1	A	1	-	10
Reinigação após ruptura do arco voltaico [3]	I_ER	5	s	0,1	-	5
Frequência AC [2] [4]	FrE	-	Hz	50	-	200
Frequência AC (JOB 0) [1], [2], [3]	FrE	-	Hz	30	-	300
Frequência AC (JOB 1-100) [1], [2]	FrE	50	Hz	30	-	300
Equilíbrio de impulsos	bRL	50	%	1	-	99
Frequência de impulsos (impulsos de valor médio, tensão contínua)	FrE	2,8	Hz	0,2	-	2000
Frequência de impulsos (impulsos de valor médio, ensaio alternada) [1]	FrE	2,8	Hz	0,2	-	5

Anexo



Vista geral de parâmetros - Intervalos de regulação

Nome	Representação			Faixa de regulação	
	Código	Padrão	Unidade	mín.	máx.
Frequência de impulsos (impulsos metalúrgicos) ^[3]	FrE	50	Hz	50	- 15000
Frequência de impulsos (impulsos metalúrgicos) ^[4]	FrE	50	Hz	5	- 15000
activArc, depende da corrente principal	RRP			0	- 100
Equilíbrio de amplitudes ^{[1], [2], [3]}	RbR			70	- 130
Adaptação dinâmica da potência ^[4]	FUS	16	A	10	/ 16

- [1] Aparelhos com comando Comfort 2.0.
- [2] Aparelhos para soldadura de corrente alternada (AC).
- [3] Série de aparelhos Tetrix 300.
- [4] Série de aparelhos Tetrix 230.

7.1.2 Soldadura manual com eléctrodo

Nome	Representação			Faixa de regulação	
	Código	Padrão	Unidade	mín.	máx.
Corrente principal AMP, depende da fonte de energia	I_f	-	A	- - -	-
Corrente Hotstart, em percentagem da AMP	I_hE	120	%	1 - 200	
Corrente Hotstart, em percentagem da AMP ^[1]	I_hE	150	%	1 - 150	
Corrente Hotstart, absoluta, depende da fonte de energia	I_hE	-	A	- - -	-
Tempo Hotstart	t_hE	0,5	s	0,0 - 10,0	
Tempo Hotstart ^[1]	t_hE	0,1	s	0,0 - 5,0	
Arcforce ^[2]	Rrc	0		-40 - 40	
Frequência AC ^{[2] [3]}	FrE	100	Hz	30 - 300	
Equilíbrio AC ^{[2] [3]}	bRL	60	%	40 - 90	
Corrente pulsada	I_PL	142	-	1 - 200	
Frequência de impulsos	FrE	1,2	Hz	0,2 - 50	
Frequência de impulsos (DC)	FrE	1,2	Hz	0,2 - 500	
Frequência de impulsos (AC) ^{[2] [3]}	FrE	1,2	Hz	0,2 - 5	
Equilíbrio de impulsos	bRL	30	-	1 - 99	
Adaptação dinâmica da potência ^[1]	FUS	16	A	10 / 16	

- [1] Série de aparelhos Tetrix 230.
- [2] Série de aparelhos Tetrix 300.
- [3] Aparelhos para soldadura de corrente alternada (AC).

7.2 Pesquisa de representantes

Sales & service partners

www.ewm-group.com/en/specialist-dealers



"More than 400 EWM sales partners worldwide"