

Kontrol

T4.03 - Tetrix DC Comfort 2.0 (Tetrix 230)

099-00T403-EW515

Ek sistem belgelerini dikkate alın!

14.07.2020

Register now
and benefit!
Jetzt Registrieren
und Profitieren!

www.ewm-group.com



Genel Bilgiler

UYARI



Kullanma kılavuzunu okuyun!

Kullanma kılavuzu, ürünlerin güvenli kullanımı konusunda bilgi verir.

- Tüm sistem bileşenlerinin kullanma kılavuzunu ve özellikle güvenlik uyarılarını ve ikazları okuyun ve izleyin!
 - Kaza önleme talimatlarını ve ülkelere özel şartları dikkate alın!
 - Kullanma kılavuzu, makinenin kullanıldığı yerde erişilebilir bir noktada bulundurulmalıdır.
 - Makinenin üstünde bulunan güvenlik uyarı ve ikaz levhaları, oluşabilecek tehlikeler hakkında bilgi verir.
- Bu levhalar her zaman görülebilir ve okunabilir durumda olmalıdır.
- Bu makine, en son teknolojiler ile güncel kurallara ve standartlara uygun olarak üretilmiştir ve sadece eğitimli uzman personel tarafından işletilebilir, bakım görebilir ve onarılabilir.
 - Makine tekniğinin gelişmesi nedeniyle teknik değişiklikler farklı kaynak tutumlarına yol açabilir.

Kurulum, işletmeye alma, işletim, kullanım yerindeki özellikler ve kullanım amacı ile ilgili sorularınız varsa yetkili satıcınıza ya da +49 2680 181-0 numaralı telefondan müşteri hizmetlerimize başvurun.

Yetkili satıcıların listesini www.ewm-group.com/en/specialist-dealers adresinde bulabilirsiniz

Bu sistemin çalıştırılması ile ilgili sorumluluk, yalnızca sistemin fonksiyonu ile sınırlıdır. Hiçbir şekilde başka bir sorumluluk kabul edilmez. Bu sorumluluk muafiyeti tesis ilk kez çalıştırıldığında kullanıcı tarafından kabul edilmiş olur.

Bu kullanım talimatlarının yerine getirilip getirilmediği ve aygıtın kurulum, çalışma, kullanım ve bakım işlemleriyle ilgili koşullar ve yöntemler üretici tarafından kontrol edilemez.

Kurulumun usulüne uygun olarak yapılmaması, hasara yol açabilir ve bunun sonucunda insanlar için tehlike oluşturabilir. Bu nedenle, hatalı kurulum, usulüne uygun olmayan çalışma, yanlış kullanım ve bakım sonucunda veya bunlarla herhangi bir şekilde ilgili olarak ortaya çıkan kayıp, hasar veya masraflar için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.

© EWM AG

Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach Almanya
Tel.: +49 2680 181-0, Faks: -244
E-posta: info@ewm-group.com
www.ewm-group.com

Bu belgenin telif hakkı üreticide kalır.

Kısmen de olsa çoğaltıması için mutlaka yazılı izin gereklidir.

Bu dokümanın içeriği itinayla araştırıldı, kontrol edildi ve düzenlendi, yine de değişiklik, yazım hatası ve hata yapma hakkı saklıdır.

1 İçindekiler

1	İçindekiler	3
2	Güvenliğiniz için	5
2.1	Bu kullanma kılavuzunun kullanımı hakkında uyarılar	5
2.2	Sembol açıklaması	5
2.3	Toplam belgenin parçası	6
3	Amaca uygun kullanım	7
3.1	Amaca uygun kullanım	7
3.2	Geçerli olan diğer belgeler	7
3.3	Yazılım durumu	7
4	Cihaz kumandası - Kullanım elemanları	8
4.1	Kumanda alanlarına genel bakış	8
4.1.1	Kumanda alanı A	9
4.1.2	Kumanda alanı B	11
4.2	Cihaz göstergesi	12
4.2.1	Kaynak akımı ayarı (mutlak / yüzdesel)	12
4.3	Cihaz kontrolü kullanımı	12
4.3.1	Ana görünüm	12
4.3.2	Kaynak performansının ayarlanması	12
4.3.3	Çalışma işleyişinde kaynak parametresinin ayarı	12
4.3.4	Gelişmiş kaynak parametrelerinin ayarlanması (uzman menüsü)	13
4.3.5	Temel ayarların değiştirilmesi (cihaz konfigürasyon menüsü)	13
5	Fonksiyon tanımı	14
5.1	WIG kaynağı	14
5.1.1	Gaz testi - Koruyucu gaz miktarı ayarı	14
5.1.2	Örtülü elektrot kaynağı görev seçimi	15
5.1.2.1	Tekrar eden kaynak görevleri (JOB 1-7)	15
5.1.3	Ark tutuşması	16
5.1.3.1	HF yüksek frekans tutuşma	16
5.1.3.2	Liftarc	16
5.1.3.3	Otomatik akım kesici	16
5.1.4	İşletme tipleri (fonksiyon akışları)	17
5.1.4.1	İşaretlerin açıklaması	17
5.1.4.2	2 kademeli çalışma	18
5.1.4.3	4 kademeli çalışma	19
5.1.4.4	spotArc	20
5.1.4.5	spotmatic	22
5.1.5	TIGactivArk kaynağı	23
5.1.6	TIG Antistick	23
5.1.7	Pals kaynaklama	24
5.1.7.1	Pals otomatığı	24
5.1.7.2	Termik palslama	24
5.1.7.3	Çıkış ve düşme rampası aşamasında pals kaynağı	25
5.1.7.4	Ortalama değer palslama	26
5.1.7.5	Metalürjik palslama (kHz palsları)	26
5.1.8	Kaynak torcu (kullanım seçenekleri)	27
5.1.8.1	Dokunmatik fonksiyon (torç tetiğine dokunun)	27
5.1.8.2	Ayar, torç modu	27
5.1.8.3	Up-/Down hızı	28
5.1.8.4	Akim sıçraması	28
5.1.8.5	TIG standart torç (5 kutuplu)	29
5.1.8.6	TIG Up-/Down torcu (8 kutuplu)	31
5.1.8.7	Potansiyometreli torç (8 kutuplu)	33
5.1.8.8	TIG potansiyometreli torç bağlantısı konfigürasyonu	34
5.1.8.9	RETOX TIG torcu (12-kutuplu)	34
5.1.9	Uzman menüsü (TIG)	35
5.2	E-Manüel kaynağı	36
5.2.1	Örtülü elektrot kaynağı görev seçimi	36
5.2.2	Sıcak başlama	36

5.2.2.1	Sıcak başlama akımı	37
5.2.2.2	Sıcak başlama süresi	37
5.2.3	Yapışmaz	37
5.2.4	Ortalama değer palslama	38
5.3	Enerji tasarruf modu (Standby)	38
5.4	Erişim kumandası	39
5.5	Gerilim düşürme donanımı	39
5.6	Cihaz konfigürasyonu menüsü	40
5.6.1	Parametre seçimi, değiştirilmesi ve kaydedilmesi	40
6	Arıza gidermek	43
6.1	Hata bildirimleri (güç kaynağı)	43
6.2	Dinamik performans uyarlaması	44
6.3	Kaynak parametrelerini fabrika ayarlarına sıfırlama	44
6.4	Cihaz kumanda ünitesinin yazılım sürümünü görüntüleme	44
7	Ek	45
7.1	Parametrelere genel bakış - Ayar alanları	45
7.1.1	WIG kaynağı	45
7.1.2	E-Manüel kaynağı	46
7.2	Bayi bulma	47

2 Güvenliğiniz için

2.1 Bu kullanma kılavuzunun kullanımı hakkında uyarılar

⚠ TEHLİKE

Doğrudan beklenen ağır bir yaralanmayı ya da ölümü engellemek için tam olarak uyulması gereken çalışma ya da işletme yöntemleri.

- Güvenlik uyarısı, başlığında genel bir uyarı simgesi ile "TEHLİKE" sinyal sözcüğünü içeriyor.
- Ayrıca tehlike, sayfa kenarındaki bir pictogramla vurgulanır.

⚠ UYARI

Olası ağır bir yaralanmayı ya da ölümü engellemek için tam olarak uyulması gereken çalışma ya da işletme yöntemleri.

- Güvenlik uyarısı, başlığında genel bir uyarı simgesi ile "UYARI" sinyal sözcüğünü içeriyor.
- Ayrıca tehlike, sayfa kenarındaki bir pictogramla vurgulanır.

⚠ DİKKAT

Kişilerin tehlikeye atılmasını ve olası hafif yaralanmaları önlemek üzere eksiksiz uyulması gereken çalışma ve işletim yöntemleri.

- Güvenlik bilgisinin başlığında "DİKKAT" kelimesi ile birlikte genel bir uyarı sembolü de bulunur.
- Tehlike, sayfa kenarında bulunan bir pictogram ile vurgulanır.



Maddi zararları veya cihazın hasar görmesini önlemek için kullanıcının dikkate olması gereken teknik özelliklerdir.

Belirli bir durumda ne yapılacağını adım adım gösteren kullanım talimatları ve listelerini, dikkat çekme noktasından tanıyalırsınız,örneğin:

- Kaynak akımı hattının yuvasını ilgili nesneye takın ve kilitleyin.

2.2 Sembol açıklaması


Sembol	Açıklama	Sembol	Açıklama
	Teknik özelliklere dikkat edin		Basın ve bırakın (dokunun/tıklayın)
	Makineyi kapatın		Serbest bırakın
	Makineyi çalıştırın		Basın ve basılı tutun
	hatalı/geçersiz		Değiştirin
	doğu/geçersiz		Döndürün
	Giriş		Sayı değeri/ayarlanabilir
	Gezinme		Sinyal ışığı yeşil yanar
	Çıkış		Sinyal ışığı yeşil yanıp söner

Sembol	Açıklama	Sembol	Açıklama
	Zaman göstergesi (Örnek: 4s bekleyin/basın)		Sinyal ışığı kırmızı yanar
	Menü görüntülemede kesinti (başka ayar olanakları mevcut)		Sinyal ışığı kırmızı yanıp söner
	Alet gerekmiyor/kullanmayın		
	Alet gereklili/kullanın		

2.3 Toplam belgenin parçası

Bu belge, belgeler toplamının bir parçasıdır ve diğer tüm kısmı belgelerle birlikte geçerlidir!
Özellikle de güvenlik uyarıları olmak üzere tüm sistem bileşenlerinin kullanma kılavuzlarını okuyun ve bunlara uyun!

Resimde bir kaynak sisteminin genel örneği görülmektedir.

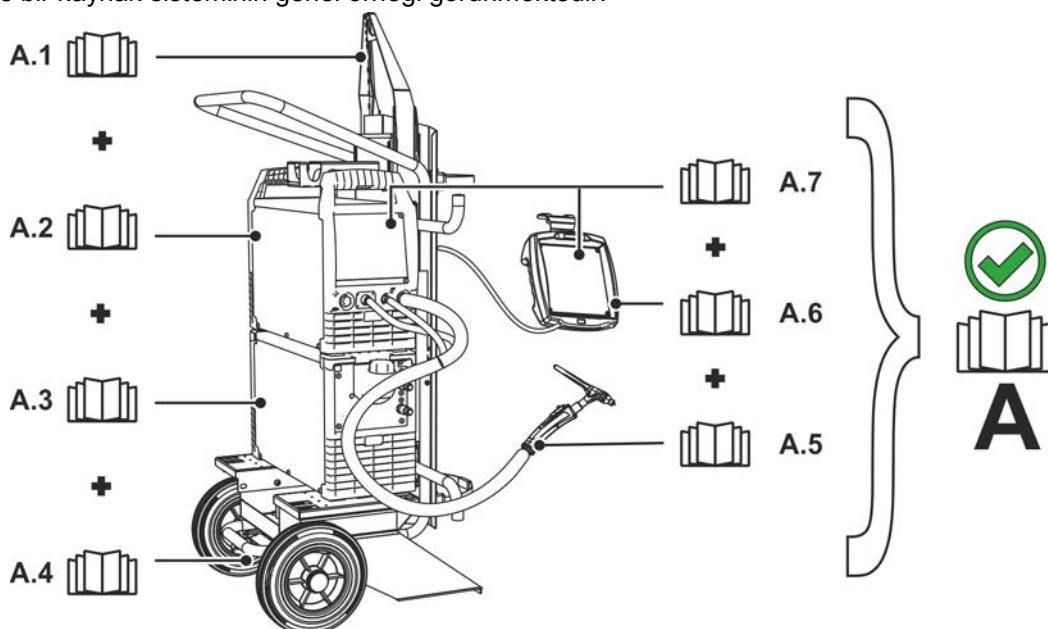

Şekil 2-1

Poz.	Belgeleme
A.1	Dönüşürme kılavuzu opsiyonları
A.2	Güç kaynağı
A.3	Soğutma cihazı, gerilim dönüştürücü, takım sandığı vs.
A.4	Taşıma aracı
A.5	Kaynak torçları
A.6	Uzaktan kumanda
A.7	Kontrol
A	Toplam belge

3 Amaca uygun kullanım

⚠️ UYARI

Amaca uygun olmayan kullanımından kaynaklanan tehlikeler!

Bu cihaz, sanayi ve esnafın kullanımına yönelik olarak en son teknolojiler ile güncel kurallara ve standartlara uygun olarak üretilmiştir. Bu cihaz, sadece tip levhasında belirtilen kaynak yöntemleri için öngörülmüştür. Bu cihaz, amacına uygun olarak kullanılması durumunda kişiler, hayvanlar ve eşyalar için tehlike arz edebilir.

Uygun olmayan kullanımından kaynaklanan hiçbir zarar için sorumluluk kabul edilmez!

- Cihaz, yalnızca amacına uygun olarak ve eğitimli uzman personel tarafından kullanılmalıdır!
- Cihaz üzerinde uygunsuz değişiklikler veya yapısal modifikasyonlar yapılmamalıdır!

3.1 Amaca uygun kullanım

- Tetrix 230 Comfort 2.0 (T4.03)

3.2 Geçerli olan diğer belgeler

- Bağlı kaynak makinelerinin kullanma kılavuzları
- Opsiyonel geliştirmelerin dokümanları

3.3 Yazılım durumu

Bu kılavuz aşağıdaki yazılım durumunu tarif etmektedir:


034

Kaynak makinesi kontrolünün yazılım sürümü makine konfigürasyonu menüsünde (Srv menüsü) > bkz. Bölüm 5.6 görüntülenebilir.

4 Cihaz kumandası - Kullanım elemanları

4.1 Kumanda alanlarına genel bakış


Cihaz kumandası, daha rahat bir görünürülük sağlayabilmek amacıyla iki bölüme (A, B) ayrılmıştır. Parametre değerlerinin ayar aralıkları, parametrelere genel bakış bölümünde özetlenmiştir > bkz. Bölüm 7.1.

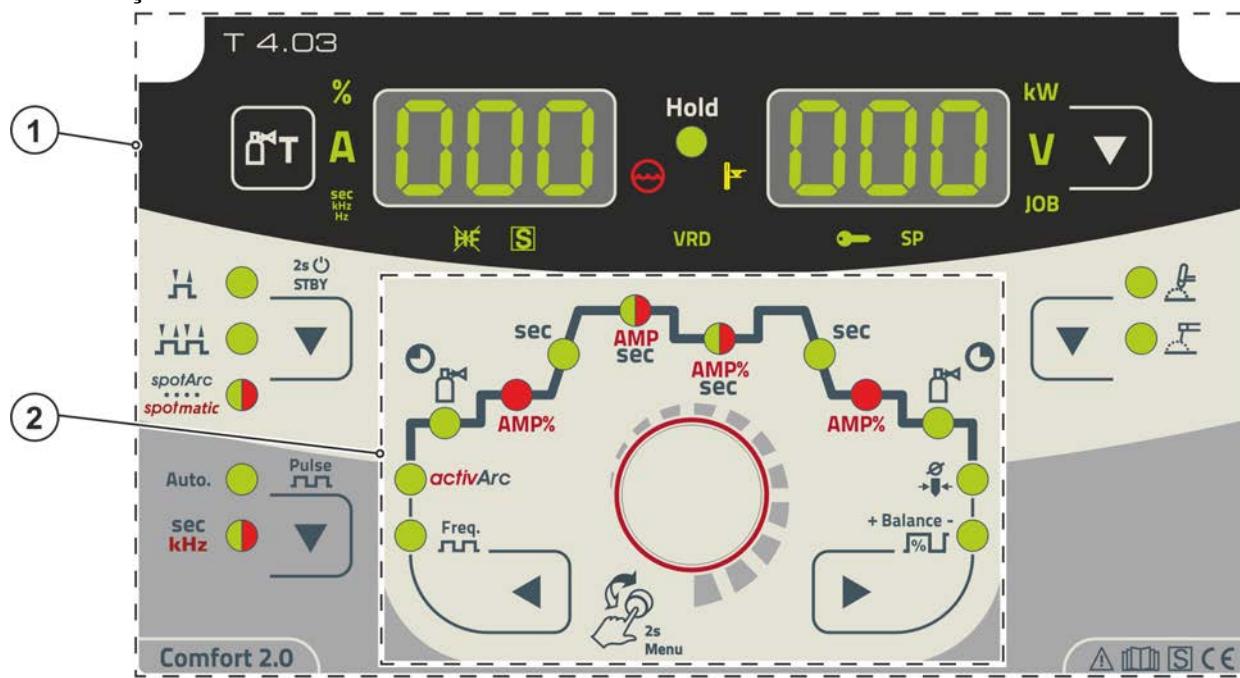

Şekil 4-1

Poz.	Sembol	Tanım
1		Kumanda alanı A > bkz. Bölüm 4.1.1
2		Kumanda alanı B > bkz. Bölüm 4.1.2

4.1.1 Kumanda alanı A

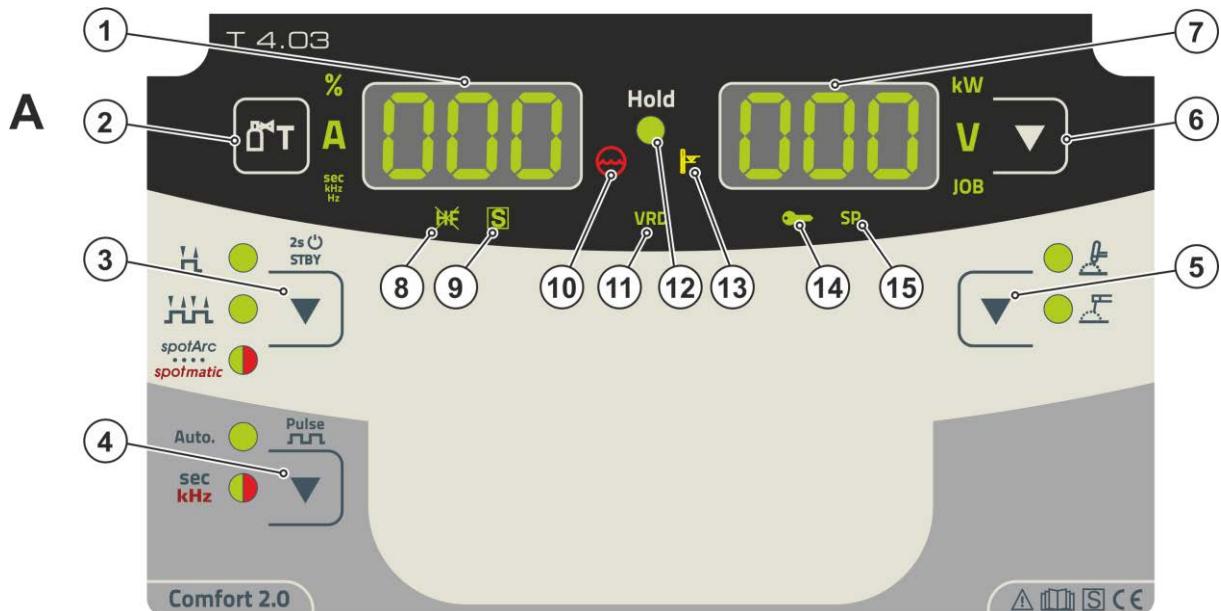

Şekil 4-2

Poz.	Sembol	Tanım
1	000	Kaynak verisi göstergesi (üç haneli) Kaynak parametreleri ve bunların değerleri gösterilir > bkz. Bölüm 4.2
2	gas bottle icon	Gaz testi tuşu > bkz. Bölüm 5.1.1
3	▼	İşletme tipi tuşu > bkz. Bölüm 5.1.4 / enerji tasarruf modu tuşu > bkz. Bölüm 5.3 H-----2-döngü H-----4-döngü spotArc spotmatic ----- Nokta kaynak yöntemi spotArc sinyal ışığı yeşil yanar spotArc spotmatic ----- Nokta kaynak yöntemi spotmatic sinyal ışığı kırmızı yanar 2s STBY ----- Tuşa uzun süre basıldığında makine, enerji tasarruf moduna geçer. Tekrar etkinleştirilmek için herhangi bir kontrol elemanına basılması yeterlidir.
4	▼	Pals kaynağı tuşu > bkz. Bölüm 5.1.7 Auto. ----- Pals otomatiği (frekans ve denge) sec kHz----- Sinyal ışığı yeşil yanar: Termik TIG palslama / örtülü elektrot pals kaynağı / ortalama değer palslama sec kHz----- Sinyal ışığı kırmızı yanar: Metalürjik TIG palslama (kHz pulsları)
5	▼	Kaynak yöntemi tuşu TIG-kaynak Örtülü -elektrot -kaynağı
6	▼	Gösterge geçiş tuşu kW----- Kaynak performansı göstergesi V----- Kaynak gerilimi göstergesi JOB ----- Kumanda düğmesi ile JOB numarasının gösterilmesi ve ayarlanması
7	000	Kaynak verisi göstergesi (üç haneli) Kaynak parametreleri ve bunların değerleri gösterilir > bkz. Bölüm 4.2
8	HF	TIG ateşleme türü sinyal ışığı Sinyal ışığı yanıyor: Temaslı ateşleme türü aktif / HF yüksek frekanslı ateşleme kapalı. Ateşleme türüne geçiş uzman menüsü üzerinden gerçekleştirilebilir (TIG) > bkz. Bölüm 5.1.9.
9	S	Sinyal ışığı fonksiyonu S işaretisi Ortamda kaynak nedeniyle yüksek elektrik tehlikesinin mümkün olduğunu gösterir (örn. kazanlarda). Sinyal ışığı yanmadığında mutlaka servisin haberdar edilmesi gereklidir.


Cihaz kumandası - Kullanım elemanları

Kumanda alanlarına genel bakış



Poz.	Sembol	Tanım
10		Sinyal ışığı, soğutma maddesi arızası Soğutma maddesi devresinde basınç kaybını veya soğ.madd.eksikliğini gösterir.
11	VRD	Sinyal ışığı, gerilim düşürme donanımı (VRD) > bkz. Bölüm 5.5
12	Hold	Sinyal ışığı durum göstergesi Tamamlanan her bir kaynak işleminden sonra en son kaynaklanan kaynak akımı ve kaynak gerilimi değerleri göstergelerde gösterilmektedir, sinyal ışığı yanar
13		Aşırı sıcaklık sinyal ışığı Güç bloğundaki sıcaklık göstergesi aşırı sıcaklık durumunda güç bloğunu kapatır ve aşırı sıcaklık kontrol sinyal ışığı yanar. Soğuduktan sonra herhangi bir başka önlem alınmadan kaynak işlemeye devam edilebilir.
14		Erişim kontrolü sinyal ışığı aktif Sinyal ışığı, cihaz kumandası erişim kontrolü etkinken yanar > bkz. Bölüm 5.4.
15		Cihazın bu modelinde fonksiyon yoktur.

4.1.2 Kumanda alanı B

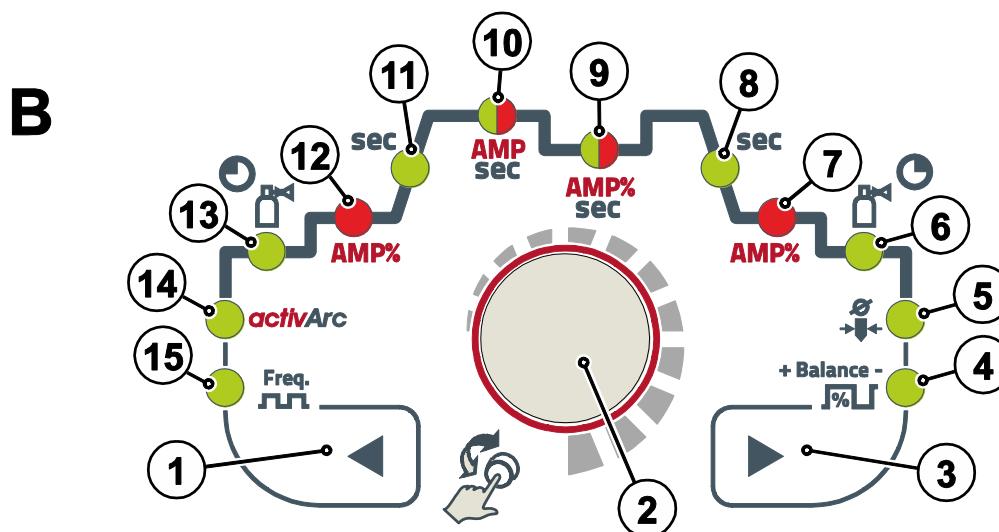

Şekil 4-3

Poz.	Sembol	Tanım
1	◀	Basmalı parametre seçim tuşu, sol Fonksiyon akışının kaynak parametreleri ardı ardına saat yönünün tersine seçilir. Bu tuş kullanılmadan yapılan kontrollerde ayar sadece kontrol düğmesi vasıtasyyla yapılır.
2	○	Kumanda düğmesi Döndürerek ve çevirerek kullanılan merkezi kumanda düğmesi > bkz. Bölüm 4.3.
3	▶	Basmalı parametre seçim tuşu, sağ Fonksiyon akışının kaynak parametreleri ardı ardına saat yönünde seçilir. Bu tuş kullanılmadan yapılan kontrollerde ayar sadece kontrol düğmesi vasıtasyyla yapılır.
4	+ Balance -	Balans sinyal ışığı [BRL] Pals balansı
5	↙ ↘ ↙ ↘	Elektrot çapı sinyal ışığı [ndR] Ateşleme optimizasyonu (TIG) / küresel uç oluşumu temel ayarı
6	gas	Bitiş gaz akışı zamanı [DPT]
7	AMP%	Sinyal ışığı, bitiş akımı [Ed]
8	sec	Düşme rampası süresi sinyal ışığı - [Edn]
9	AMP% sec	Sinyal ışığı, iki renkli kırmızı: İndirme ya da pals duraklama akımı [Ed] (% / AMP) yeşil: Pals duraklama zamanı [Ed]
10	AMP sec	Sinyal ışığı, iki renkli kırmızı: Ana akım [I] / Pals akımı [PL] yeşil: Pals zamanı [Ed]
11	sec	Sinyal ışığı Çıkış rampası süresi [EUP] (TIG) / sıcak başlatma süresi [EHB] (örtülü elektrot)
12	AMP%	Sinyal ışığı Başlatma akımı [SE] (TIG) / sıcak başlama akımı [HE] (örtülü elektrot)
13	gas	Başlangıç gaz akışı sinyal lambası [GP]
14	activArc	Sinyal ışığı activArc [RR] > bkz. Bölüm 5.1.5
15	Freq.	Sinyal ışığı [FrE] AC frekansı (TIG, JOB 1-7) / pals frekansı (TIG, ortalama değer palslama) / pals frekansı (örtülü elektrot)

4.2 Cihaz göstergesi

Aşağıdaki kaynak parametreleri kaynak öncesinde (nominal değerler), kaynak esnasında (gerçek değerler) veya kaynak sonrasında (hold değerleri) görüntülenebilmektedir:

Parametre	Kaynaktan önce (nominal değerler)	Kaynak sırasında (gerçek değerler)	Kaynaktan sonra (hold değerleri)
Kaynak akımı	✓	✓	✓
Parametre-Zamanlar	✓	✗	✗
Parametre-Akımlar	✓	✗	✗
Frekans, denge	✓	✗	✗
JOB numarası	✓	✗	✗
Kaynak performansı	✗	✓	✓
Kaynak gerilimi	✓	✓	✓

Kaynaktan sonra hold değerlerinin gösterilmesi esnasında ayarlarda (örneğin kaynak akımında) değişiklik yapıldığında, gösterge ilgili nominal değerlere geçiş yapar.

mümkün

mümkün değil

Fonksiyon akışı esnasında makine kontrolünden ayarlanabilen parametreler seçilmiş olan kaynak görevine bağlıdır. Bu örneğin bir pals versiyonu seçilmemiş olduğunda fonksiyon akışında pals süreleri de ayarlanamaz olduğu anlamına gelir.

4.2.1 Kaynak akımı ayarı (mutlak / yüzdesel)

Başlangıç, alçak, bitiş ve sıcak başlatma akımları için kaynak akım ayarı yüzdesel olarak ana akıma AMP bağlı olarak veya mutlak olarak gerçekleştirilebilir. Seçim, makine konfigürasyon menüsünde > bkz. Bölüm 5.6 parametresiyle sağlanır.

4.3 Cihaz kontrolü kullanımı

4.3.1 Ana görünüm

Makinenin çalıştırılmasından veya bir ayarın sonlandırılmasından sonra kaynak makinesi kontrolü ana görünümde geber. Yani önceden seçilen ayarlar kaydedilir (gerektiğinde sinyal ışıklarıyla gösterilir) ve akım şiddeti istenen değer (A) sol kaynak veri göstergesinde gösterilir. Sağ göstergede, ilk seçime göre kaynak gerilimi için istenen değer (V) veya kaynak performansı gerçek değer (kW) gösterilir. Kontrol 4 s sonra yeniden ana görünümde geri döner.

4.3.2 Kaynak performansının ayarlanması

Kaynak performansı ayarı, kontrol düğmesiyle gerçekleştirilebilir. Buna ek olarak fonksiyon akışındaki parametreler veya farklı cihaz menüsündeki ayarlar uygun hale getirilebilir.

4.3.3 Çalışma işleyişinde kaynak parametresinin ayarı

Bir kaynak parametresinin ayarlanması, ilk önce kontrol düğmesine kısaca basılmak (çalışma işleyişinin seçilmesi) ve ardından düğme döndürülerek (istenen parametreye gidiş) suretiyle gerçekleştirilebilir. Bir kez daha basıldığında seçilen parametre ayarlama için seçilir (parametre değeri ve ilgili sinyal ışığı yanıp söner). Düğme çevrilerek parametre değeri ayarlanır.

Kaynak parametresi ayarı esnasında sol göstergede ayarlanacak parametre değeri yanıp söner. Sağ ekranda parametre kısaltması ya da belirtilen parametre değerinin yukarı veya aşağı doğru sapması sembolik olarak gösterilir:

Gösterge	Anlamı
	Parametre değerini yükseltin Fabrika ayarlarına yeniden ulaşmak için.
	Fabrika ayarı (Örnek değer = 20) Parametre değeri ideal olarak ayarlanmıştır
	Parametre değerini düşürme Fabrika ayarlarına yeniden ulaşmak için.

4.3.4 Gelişmiş kaynak parametrelerinin ayarlanması (uzman menüsü)

Uzman menüsünde doğrudan makine kumanda ünitesi üzerinden ayarlanamayan veya düzenli bir ayar işleminin gerekli olmadığı fonksiyonlar ve parametreler yer almaktadır. Bu parametrelerin adedi ve gösterilmesi, önceden seçilen kaynak yöntemine veya fonksiyonlara bağlı olarak sağlanır.

Seçim, kontrol düğmesine uzun süre basılarak ($> 2\text{ s}$) gerçekleştiriliir. İlgili parametre / menü noktası, kontrol düğmesi çevrilerek (navigasyon) ve basılarak (onaylama) seçilmelidir.

Buna ek ya da alternatif olarak kontrol düğmesinin sağ ve solundaki basmalı düğmeler gezinme için kullanılabilir.

4.3.5 Temel ayarların değiştirilmesi (cihaz konfigürasyon menüsü)

Cihaz konfigürasyon menüsünde kaynak sisteminin temel fonksiyonları uygun hale getirilebilir. Ayarların sadece tecrübeli kullanıcılar tarafından değiştirilmesine müsaade edilmelidir > bkz. Bölüm 5.6.

5 Fonksiyon tanımı

5.1 WIG kaynağı

5.1.1 Gaz testi - Koruyucu gaz miktariayı

- Gaz tüpünün valfini yavaşça açın.
- Basınç düşürücüyü açın.
- Ana şalterden güç kaynağını açın.
- Uygulamaya göre basınç düşürücüdeki gaz miktarını ayarlayın.
- Gaz testi, kaynak makinesi kontrolünde "Gaz testi" tuşuna basılarak tetiklenebilir > bkz. Bölüm 4.1.1.

Koruyucu gaz miktarının ayarlanması (gaz testi)

- Koruyucu gaz yaklaşık 20 saniye boyunca veya tuşa yeniden basılana kadar akar.

Hem fazla düşük hem de fazla yüksek bir koruyucu gaz ayarı kaynak banyosuna hava ulaşmasına ve sonuç olarak gözeneklerin oluşmasına neden olabilir. Koruyucu gaz miktarını kaynak görevine uygun olarak ayarlayın!

Ayar önerileri

Kaynak yöntemi	Önerilen koruyucu gaz miktari
MAG kaynağı	Tel çapı x 11,5 = l/dak
MIG lehimî	Tel çapı x 11,5 = l/dak
MIG kaynağı (alüminyum)	Tel çapı x 13,5 = l/dak (%100 argon)
TIG	mm cinsinden gaz memesi çapı, l/dak gaz akışına eşittir

Yüksek oranda helyum bulunan gaz karışımı daha yüksek bir gaz miktari gerektirir!

Gerekirse, belirlenen gaz miktarı aşağıdaki tablo yardımıyla düzeltilmelidir:

Koruma gazi	Faktör
% 75 Ar / % 25 He	1,14
% 50 Ar / % 50 He	1,35
% 25 Ar / % 75 He	1,75
% 100 He	3,16




Koruyucu gaz tedariği bağlantısı ve koruyucu gaz tüpünün kullanımı için güç kaynağı kullanma kılavuzuna bakın.

5.1.2 Örtülü elekrot kaynağı görev seçimi

Tungsten elekrot çapı ayarı makine foknsiyonlarını, TIG – ateşleme tutumunu ve minimum akım sınırlarını doğrudan etkilemektedir. Ayarlanan elekrot çapına bağlı olarak ateşleme enerjisi ayarlanır. Küçük elekrot çaplarında, büyük elekrot çaplarına göre daha düşük bir ateşleme akımı veya daha düşük bir ateşleme akımı süresi gereklidir. Ayarlanmış olan değer, tungsten elektrodunun çapına uygun olmalıdır. Tabii ki değer farklı ihtiyaçlara da uyarlanabilir, örn. ince sac aralığında çapın düşürülmesi ve bu şekilde düşük bir ateşleme enerjisinin elde edilmesi tavsiye edilir.

Bundan sonraki kaynak görevi bir uygulama örneğidir:

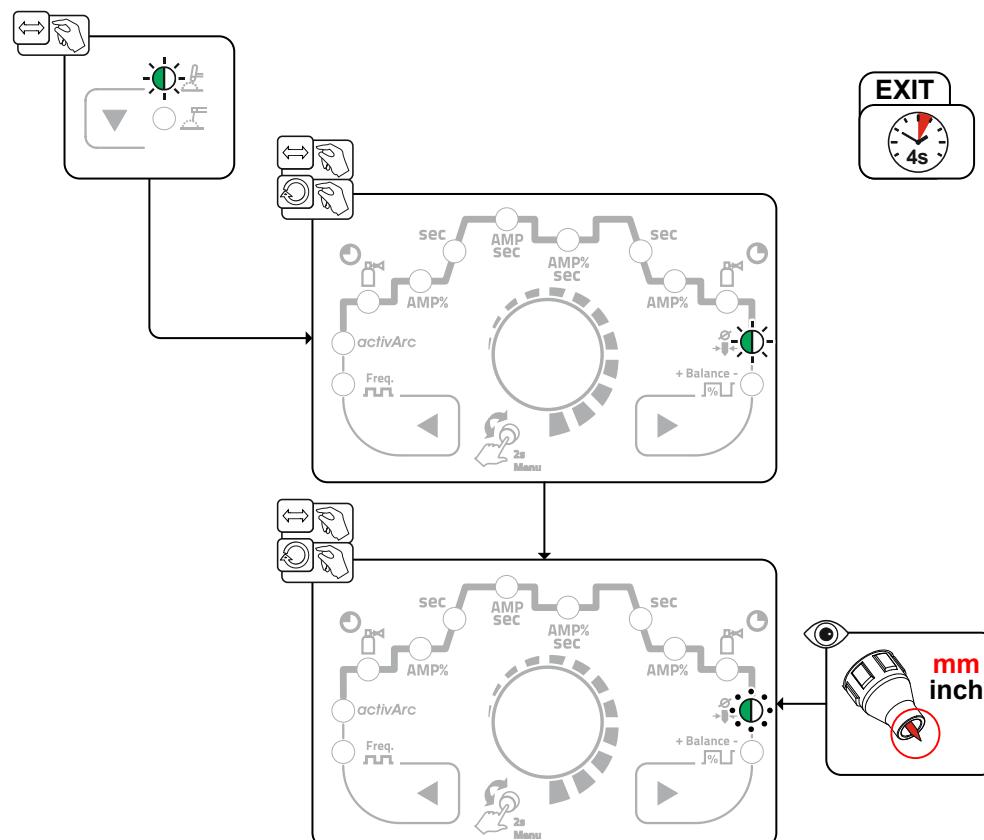


Şekil 5-1

5.1.2.1 Tekrar eden kaynak görevleri (JOB 1-7)

Tekrar eden ya da farklı kaynak görevlerinin daimi olarak kaydedilebilmesi için kullanıcıya yönelik 7 farklı kayıt alanı bulunmaktadır. Buna yönelik olarak kolayca istenen kayıt yerini (JOB 1-7) seçin ve kaynak görevini yukarıda açıklandığı gibi ayarlayın.

Bir JOB sadece bir kaynak akımı akışı olmadığından değiştirilememektedir. Çıkış rampası ve düşme rampası süreleri 2 döngü ve 4 döngü için ayrı ayrı ayarlanabilmektedir.

Seçim

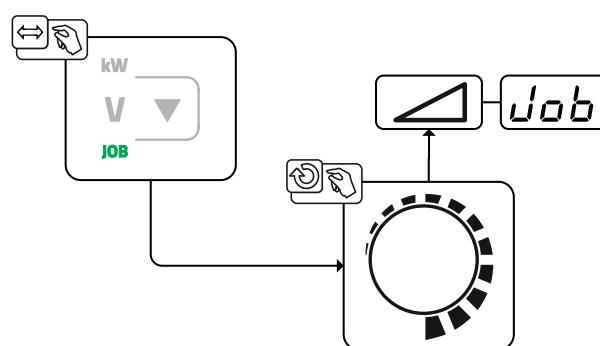


Şekil 5-2

Seçim sırasında veya bir tekrar eden kaynak görevi (JOB 1-7) seçildiğinde sinyal ışığı yanar JOB.

5.1.3 Ark tutuşması

Ateşleme türü Expert menüsünde parametre **HF** ile HF yüksek frekans ateşleme (**on**) ve Liftarc (**off**) arasında değiştirilebilir > bkz. Bölüm 5.1.9.

5.1.3.1 HF yüksek frekans tutuşma

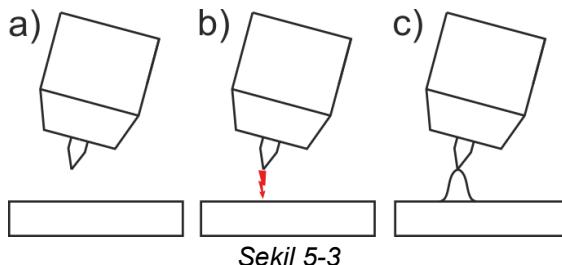


Şekil 5-3

Ark temazsız olarak yüksek gerilim ateşleme impulsları ile başlatılır:

- Kaynak torçunu iş parçası üzerindeki kaynak pozisyonuna yerleştirin (elektrot ucu ve iş parçası arasında yaklaşık 2-3 mm mesafe).
- Torç tetiğini çalıştırın (yüksek gerilim ateşleme impulsları ark üzerinde başlar).
- Başlatma akımı akar. Seçilen işletme tipine göre kaynak işlemi sürdürülür.

Kaynak işlemini sonlandırma: Seçilen işletme tipine göre torç tetiğini serbest bırakın veya torç tetiğine basın.

5.1.3.2 Liftarc

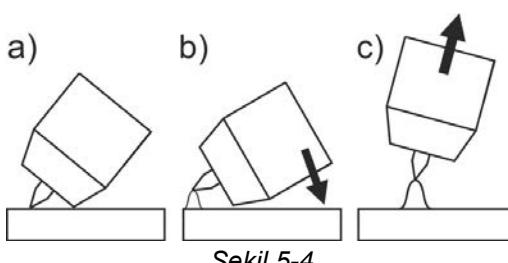

Şekil 5-4

Ark, işlem parçasına temasla ateşlenir:

- Torç nozulu ve tungsten elektrot ucunu dikkatlice işlem parçasının üzerine yerleştirin ve torç tetiğine basın (kaldırma ark akımı, ayarlanan ana akımdan bağımsız olarak akar)
- Elektrot ucuyla işlem parçası arasında 2-3mm mesafe oluşuncaya kadar torcu ve torç nozulunu egin. Ark ateşlenir ve kaynak akımı, ayarlanan işletme tipine göre ayarlanan başlatma veya ana akım değerine yükselir.
- Torcu kaldırın ve normal konuma çevirin.

Kaynak işlemini sonlandırma: Seçilen işletme tipine göre torç tetiğini serbest bırakın veya torç tetiğine basın.

5.1.3.3 Otomatik akım kesici

Otomatik akım kesici, hata süreleri geçtikten sonra kaynak işlemini sonlandırır ve iki durum üzerinden tetiklenebilir:


- Ateşleme süresi sırasında kaynak başladıkten 3 s sonra kaynak akımı olmadığındada (ateşleme hatası).
- Kaynak işlemi sırasında Ark 3 saniyeden uzun süre kesildiğinde (ark yırtılması).

5.1.4 İşletme tipleri (fonksiyon akışları)

5.1.4.1 İşaretlerin açıklaması


Sembol	Anlamı
	Torç tetiği 1'e basın
	Torç tetiği 1'i bırakın
I	Akım
t	Süre
	Başlangıç gaz akışı
	Başlatma akımı
	Çıkış rampası süresi
	Puntalama süresi
	Ana akım (asgari ile azami akım arasında)
	İkinci akım
	Pals zamanı
	Pals duraklama zamanı
	Düşme rampası süresi
	Bitiş krater akımı
	Bitiş gaz akışı
	Balans
	Frekans

5.1.4.2 2 kademeli çalışma Seçim

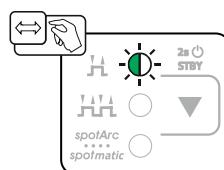

Şekil 5-5

AKİŞ

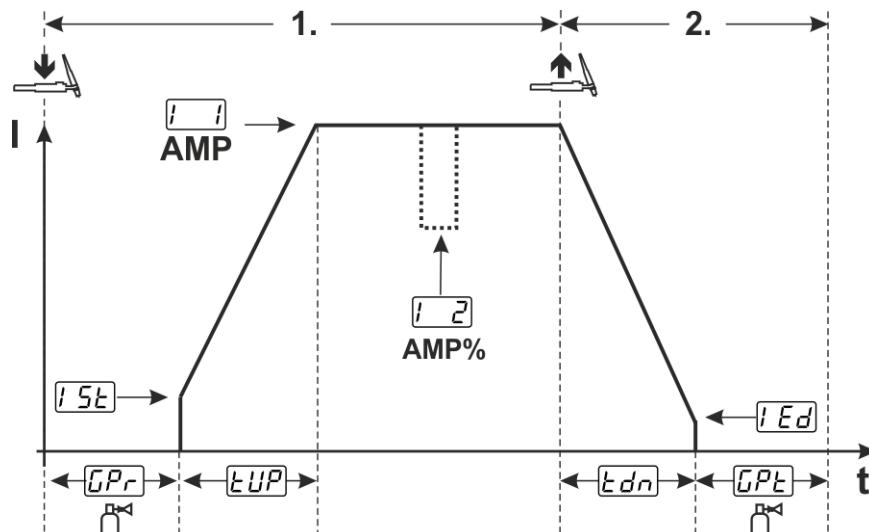

Şekil 5-6

1.döngü:

- Torç tetiği 1'e basın ve basılı tutun.
- Başlangıç gaz akışı süresi ΔP_r dolar.
- HF ateşleme palsları elektrottan iş parçasına atlar, ark ateşlemesi gerçekleşir.
- Kaynak akımı akar ve hemen başlatma akımının I_{St} ayarlanmış değerine geçer.
- HF kapanır.
- Kaynak akımı ayarlanmış olan çıkış rampası süresi E_{UP} ile ana akıma I_1 (AMP) yükselir.

Ana akım fazında torç tetiği 1'e ek olarak torç tetiği 2'ye basılırsa kaynak akımı ikinci akıma I_2 (AMP%) düşer.

Torç tetiği 2 bırakıldıktan sonra kaynak akımı yeniden ana akıma AMP'ükselir.

2.döngü:


- Torç tetiği 1'i bırakın.
- Ana akım, ayarlanmış olan düşme rampası süresinde E_{dn} bitiş krater akımına I_{Ed} (asgari akım) düşer.

1. torç tetigine düşme rampası süresinde basıldığında, kaynak akımı yeniden ayarlanmış olan ana akıma AMP'ükselir.


- Ana akım I_{Ed} bitiş krater akımına ulaşır, ark söner.
- Ayarlanmış olan bitiş gaz akışı süresi ΔP_t dolar.

Bağlanmış olan bir ayak kontrol uzaktan kumandasında makine otomatik olarak 2 döngülü işletme tipine geçiş yapar. Çıkış ve düşme rampaları kapalıdır.

5.1.4.3 4 kademeli çalışma Seçim

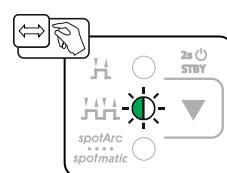

Şekil 5-7

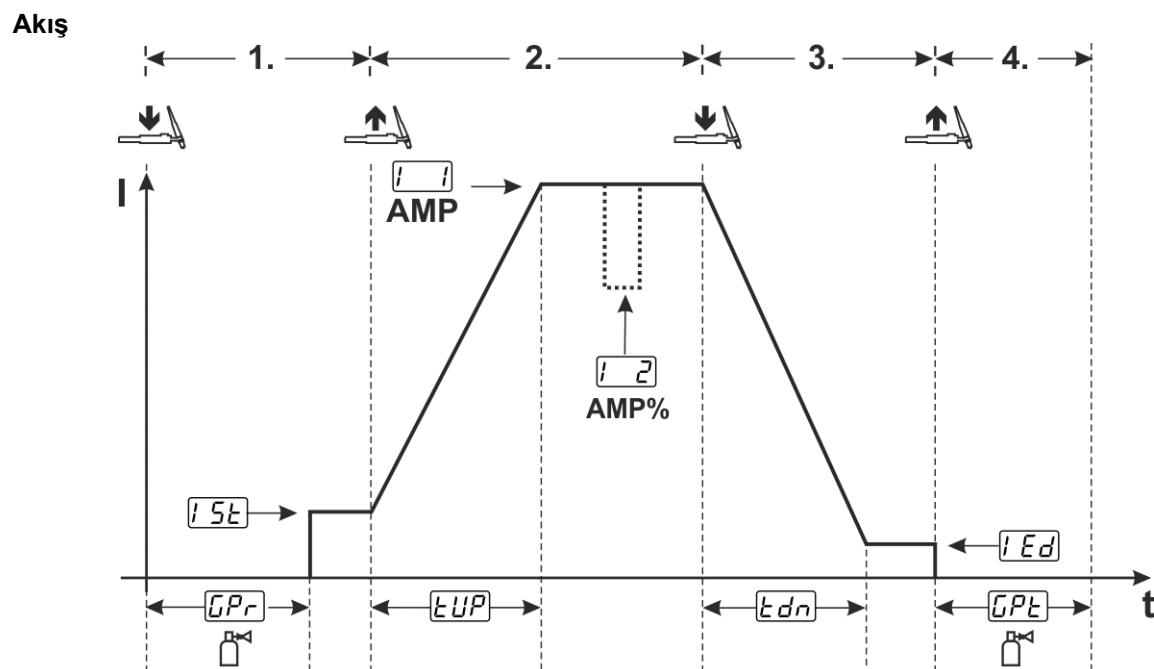

1.döngü

- Torç tetiği 1'e basın, başlangıç gaz akışı süresi t_{UP} dolar.
- HF ateşleme palsları elektrottan iş parçasına atlar, ark ateşlemesi gerçekleşir.
- Kaynak akımı akar ve hemen önceden seçilmiş olan başlatma akımı değerine I_{SE} geçer (kılavuz ark asgari ayarda). HF kapanır.

2.döngü

- Torç tetiği 1'i bırakın.
- Kaynak akımı ayarlanmış olan t_{UP} çıkış rampası süresi ile ana akıma I_{AMP} (AMP) yükselir.

Ana akım AMP'den ikinci akıma $I_{AMP\%}$ geçiş:

- Torç tetiği 2'ye basın veya
- Torç tetiği 1'e dokunun (torç modu 1-x).

3.döngü

- Torç tetiği 1'e basın.
- Ana akım ayarlanmış olan düşme rampası süresinde t_{Ed} bitiş krater akımına I_{Ed} düşer.

4.döngü

- Torç tetiği 1'i bırakın, ark söner.
- Ayarlanmış olan bitiş gaz akışı süresi t_{PE} devam eder.

Kaynak işleminin düşme rampası ve bitiş krater akımı olmadan hemen sonlandırılması:


- Torç tetiği 1'e basın Torç tuşu > 3.döngü ve 4.döngü (torç modu 11-1x).
Akım sıfıra düşer ve bitiş gaz akışı süresi başlar.

Bağlanmış olan bir ayak kontrol uzaktan kumandasında makine otomatik olarak 2 döngülü işletme tipine geçiş yapar. Çıkış ve düşme rampaları kapalıdır.

Alternatif kaynak başlatmasını (temaslı başlatma) kullanmak için kaynak makinesi kontrolünde iki haneli bir torç modunun (11 x) ayarlanması gerekmektedir. Makine tipine bağlı olarak farklı sayıda torç modu bulunmaktadır.


5.1.4.4 spotArc

Bu işlem çelik ve CrNi alaşımlarından üretilmiş ve kalınlıkları 2,5 mm'ye kadar değişen saçların birleştirilmesi veya bağlantı kaynaklarının yapılması için kullanılabilmektedir. Birbirlerinden farklı kalınlıklara sahip olan saçların da üst üste kaynak yapılması mümkündür. Tek taraflı uygulama sayesinde yuvarlak veya dört köşeli borular gibi içi boş profillerin üzerine saçlar da kaynaklanabilmektedir. Ark punta kaynağı esnasında üstteki saç ark tarafından eritilerek delinir ve alttaki saç eritilir. Görünür alanlarda bile hiç veya çok az kaynak sonrası işleme gerektiren düz ve hafif pürüzlü kaynak noktaları oluşur.

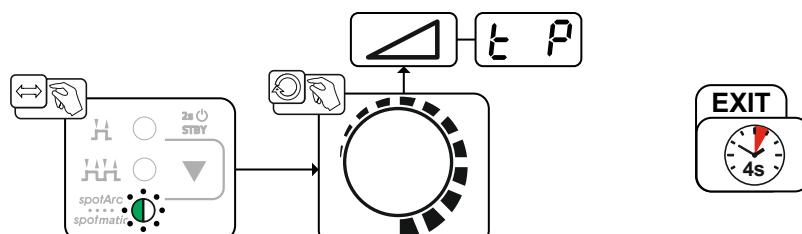

Şekil 5-9

Etkin bir sonuç elde edebilmek için çıkış ve düşme rampası zamanları "0" olarak ayarlanmış olmalıdır.

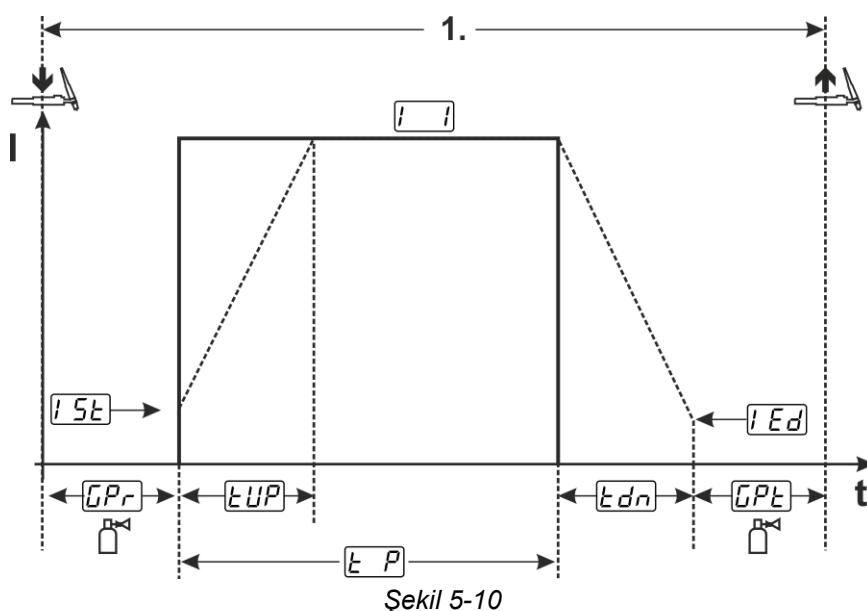

Örnek olarak akış ateşleme tipi HF yüksek frekans ateşleme ile gösterilmektedir. Liftark ile ark tutuşması da mümkündür > bkz. Bölüm 5.1.3.

Akış:

- Torç tetiğine basın ve basılı tutun.
- Başlangıç gaz akışı süresi dolar.
- HF ateşleme palsları elektrottan iş parçasına atlar, ark ateşlemesi gerçekleşir.
- Kaynak akımı akar ve hemen başlatma akımının ayarlanmış bir değerine geçer I_{SE} .
- HF kapanır.
- Kaynak akımı ayarlanmış olan çıkış rampası süresi t_{UP} ile ana akım I (AMP) yükselir.

Bu işlem ayarlanmış olan spotArc zamanının dolması veya torç tetiğinin erken bırakılması ile sonlandırılır. spotArc fonksiyonu etkinleştirildiğinde ayrıca palslama yönetimi Automatic pals açılır. Gerekirse fonksiyon, pals kaynağı tuşuna basılarak devre dışı bırakılabilir.


5.1.4.5 spotmatic

spotArc İşletme tipine kıyasla ark, torç tetiği devreye alınarak yapılan klasik yöntemle değil, tungsten elektrodun kısa süreliğine iş parçasına uygulanmasıyla başlatılır. Torç tetiği kaynak işleminin serbest bırakılması içindir. Serbest bırakma, spotArc/spotmatic sinyal ışıklarının yanıp sönmesi ile gösterilir. Serbest bırakma her kaynak noktası için ayrı ayrı veya sürekli gerçekleştirilebilir. Ayar, proses onayı **SSP** parametresi üzerinden makine konfigürasyon menüsünden kontrol edilir > bkz. *Bölüm 5.6*:


- İşlem serbest bırakma ayrı (**SSP** > **on**):
Kaynak işlemi her ark tutuşmasından önce torç tetigine basarak yeniden başlatılmalıdır. İşlem serbest bırakma 30 s etkinsizlikte otomatik olarak sonlandırılır.
- İşlem serbest bırakma sürekli (**SSP** > **off**):
Kaynak işlemi, torç tetigine bir kez basılarak başlatılır. Aşağıdaki ark tutuşmaları tungsten elektrodun kısa süreliğine uygulanmasıyla devreye alınır. İşlem serbest bırakma ya torç tetigine bir kez daha basılarak veya 30 s etkinsizlik sonrasında otomatik olarak sonlandırılır.

Standart olarak spotmatic'te ayrı işlem serbest bırakma ve puntalama süresinin kısa aralığı etkindir. Tungsten elektrot yerleştirerek ateşleme, makine konfigürasyon menüsünde **SET** parametresi altında devre dışı bırakılabilir. Bu durumda fonksiyon spotArc'te olduğu gibidir, fakat punta zamanı ayar aralığı makine konfigürasyon menüsünde seçilebilir.

Zaman aralığı ayarı, makine konfigürasyon menüsünde **SET** > bkz. *Bölüm 5.6* parametresi altında gerçekleşir.

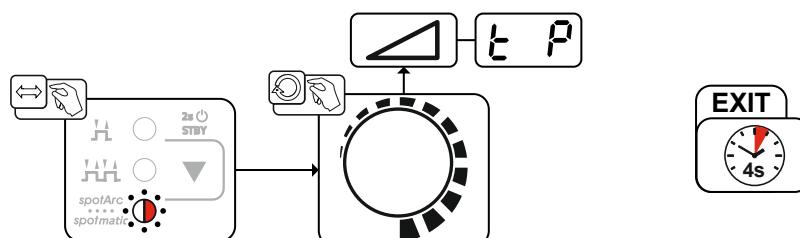

Şekil 5-11

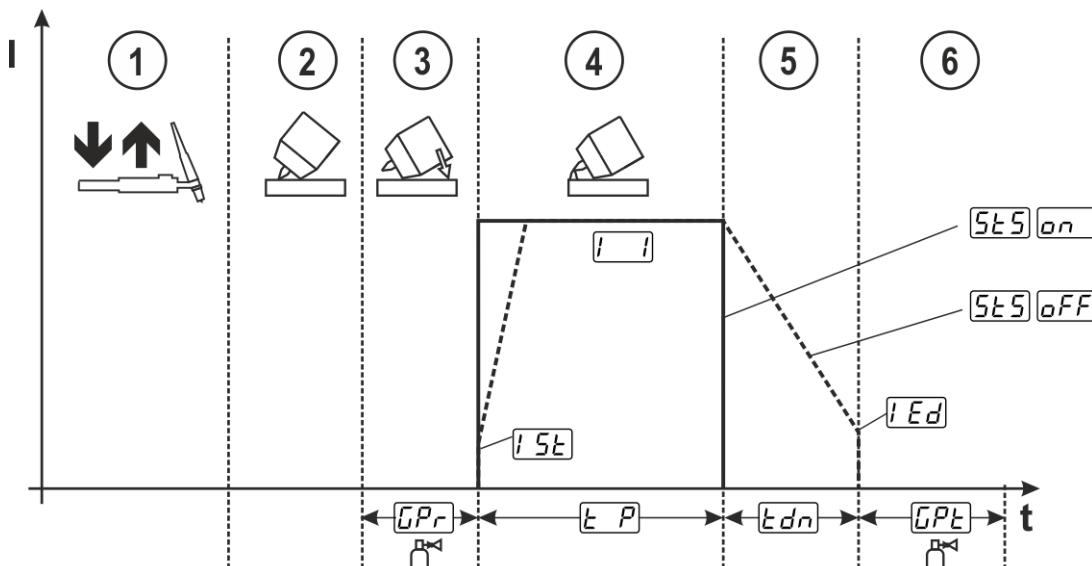

Şekil 5-12

Örnek olarak akış ateşleme tipi HF yüksek frekans ateşleme ile gösterilmektedir. Liftark ile ark tutuşması da mümkündür > bkz. Bölüm 5.1.3.

Kaynak işlemi için süreç onay türünü seçin > bkz. Bölüm 5.6.

Cıkış rampası ve düşme rampası süreleri sadece punta süresinin (0,01 s - 20,0 s) uzun ayar aralığında mümkün.


- ① Kaynak torcu tuşuna basın ve kaynak işlemini serbest bırakmak için bırakın (dokunun).
- ② Torç gazı nozulunu ve tungsten elektrodu ucunu dikkatlice iş parçasının üzerine yerleştirin.
- ③ Torcu, torç gazı nozulu üzerine elektrot ucu ile iş parçası arasında yaklaşık 2-3 mm mesafe kalana kadar eğin. Koruyucu gaz ayarlanmış olan başlangıç gaz akışı zamanı ile akar I_{Pr} . Ark ateşler ve önceden ayarlanmış olan başlatma akımı I_{St} akar.
- ④ Ana akım aşaması I_p ayarlanmış olan E_p punta zamanının bitmesi ile sonlandırılır.
- ⑤ Sadece uzun süreli puntalamada (parametre $I_{St} = OFF$):
Kaynak akımı ayarlanmış olan düşme rampası süresi t_{dn} ile bitiş krater akımına I_{Ed} düşer.
- ⑥ Bitiş gaz akışı zamanı t_{Pr} dolar ve kaynak işlemi sonlandırılır.

Kaynak torcu tuşuna basın ve kaynak işlemini tekrar serbest bırakmak için bırakın (dokunun) (sadece işlem serbest bırakıldığından ayrıca gerekli). Kaynak torçunun tungsten elektrot ucu ile yeniden yerleştirilmesi sonraki kaynak işlemlerini başlatır.

5.1.5 TIGactivArk kaynağı

EWM-activArc işlemi dinamiği yüksek regülatör sistemi ile, örneğin manUEL kaynaklama esnasında kaynak torcu ile kaynak banyosu arasındaki mesafe değişikliklerinde elde edilen performansın neredeyse sabit kalmasını sağlamaktadır. Torç ile kaynak banyosu arasındaki mesafenin kısalmasından kaynaklanan gerilim kayıpları bir akım yükselmesi (volt başına amper A/V) telafi edilmekte ve geriye döndürülmemektedir. Bu sayede tungsten elektrodunun kaynak banyosu içerisinde yapışması zorlaşmaktadır ve tungsten kalıntıları azaltılmaktadır.

Seçim

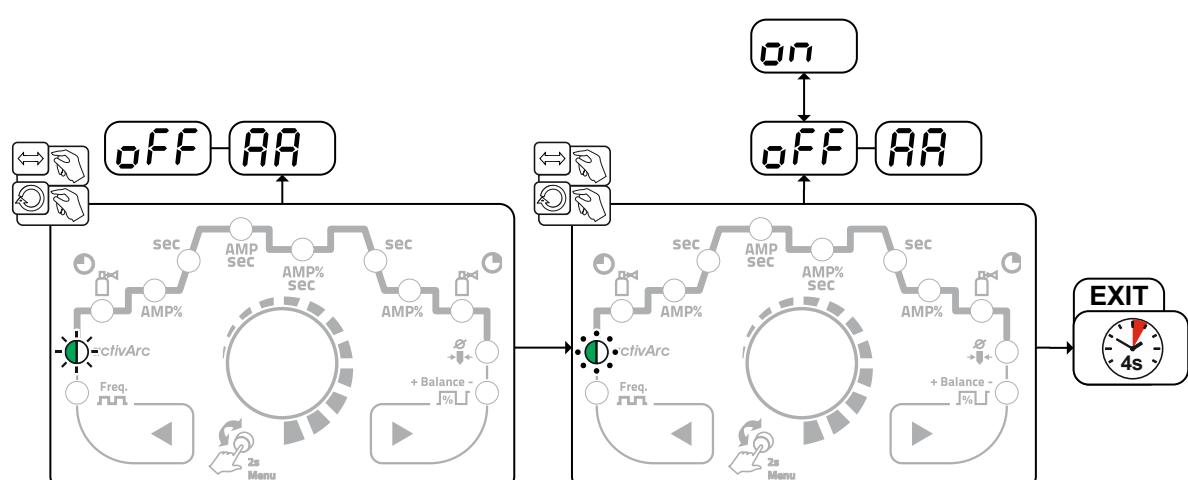

Şekil 5-13

Ayar

Parametre ayarı

activArc parametresi (regülasyonu) kaynak görevine (levha kalınlığı) özel olarak uyarlanabilmektedir > bkz. Bölüm 5.1.9.

5.1.6 TIG Antistick

Fonksiyon, kaynak akımını kapatarak kaynak banyosunda tungsten elektrodunun yapışmasından sonra kontrolsüz tekrar ateşlemeyi önler. Ayrıca tungsten elektrodundaki aşınma azaltılır.

Fonksiyon tetiklendikten sonra makine hemen bitiş gaz akışı proses aşamasına geçer. Kaynakçı yeni prosesi tekrar 1. döngü ile başlatır. Fonksiyon kullanıcı tarafından açılıp kapatılabilir (parametre EAS) > bkz. Bölüm 5.6.

5.1.7 Pals kaynaklama


Aşağıdaki palslama şékilleri seçilebilir:

- Pals otomatiği
- Termik palslama
- Metalurjik palslama
- Ortalama değer palslama

5.1.7.1 Pals otomatiği

Pals otomatiği palslama yöntemi sadece işletme tipi spotArc ile bağlantılı olarak doğru akım kaynaklarında etkinleştirilir. Akıma bağlı pals frekansı ve dengesi ile kaynak banyosunda hava boşluğu köprülenebilirliğini olumlu yönde etkileyen bir salınım elde edilmektedir. Gerekli olan pals parametreleri kaynak makinesi kontrolü tarafından otomatik olarak belirtilmektedir. Gerekirse fonksiyon, pals kaynağı tuşuna basılarak devre dışı bırakılabilir.


Seçim

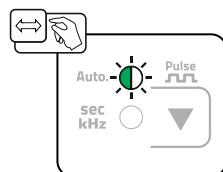

Şekil 5-14


5.1.7.2 Termik palslama

Fonksiyon akışları temel olarak standart kaynaktaki ile aynı özelliklere sahiptir, ancak bunlara ek olarak ana akım AMP (pals akımı) ile ikinci akım AMP% (pals durdurma akımı) arasında ayarlanan zaman içerisinde geçiş yapılmaktadır. Pals ve mola süreleri kumandada saniye cinsinden girilir.

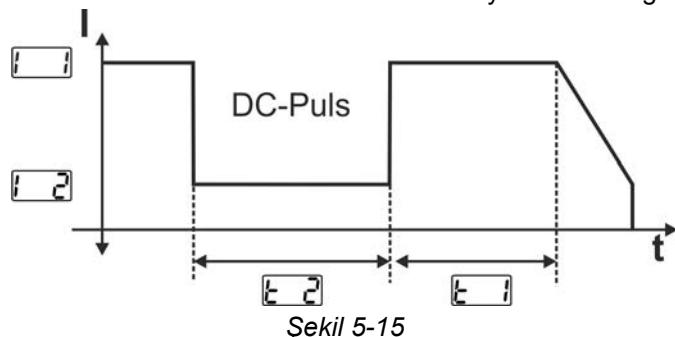


Şekil 5-15

Seçim

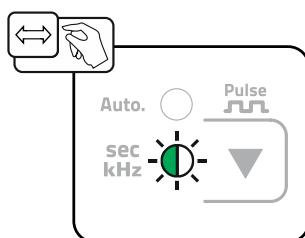


Şekil 5-16

Pals süresinin ayarlanması

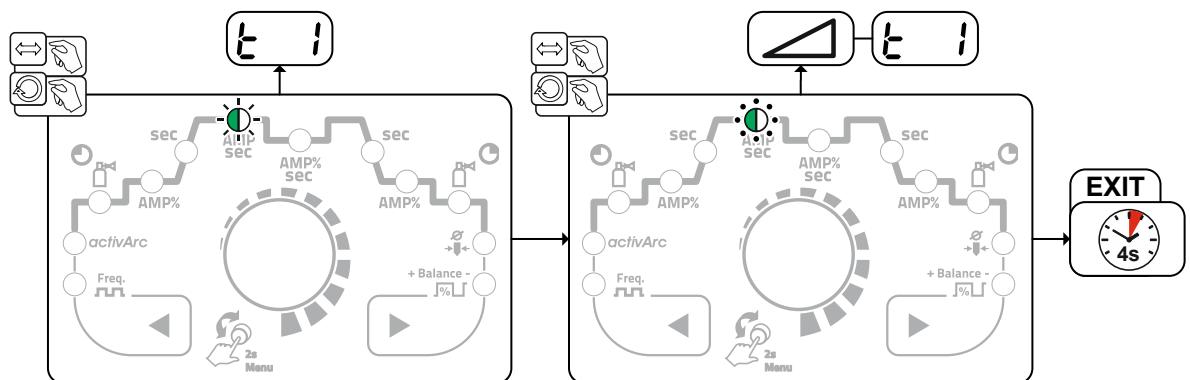

Şekil 5-17


Pals duraklama ayarı

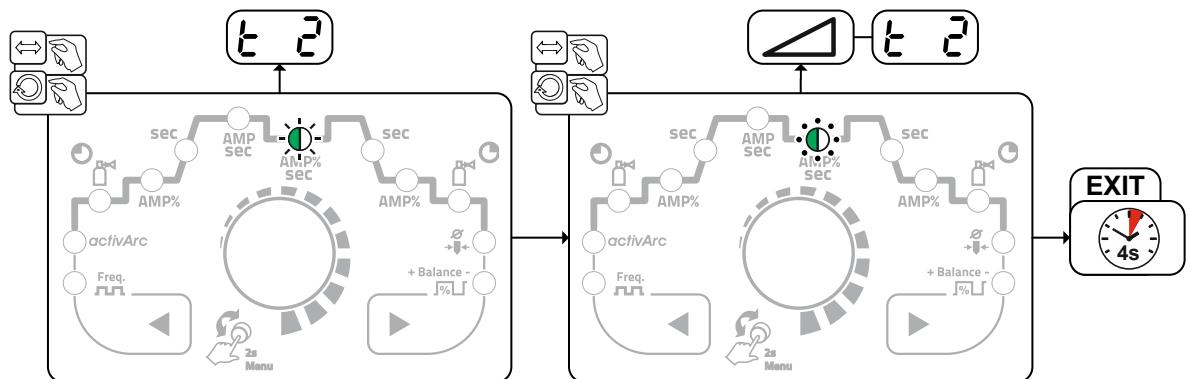

Şekil 5-18

5.1.7.3 Çıkış ve düşme rampası aşamasında pals kaynağı

Yukarı/aşağı rampa aşamasında pals fonksiyonu ihtiyaç olması halinde devre dışı bırakılabilir (parametre **PSL**) > bkz. Bölüm 5.6.

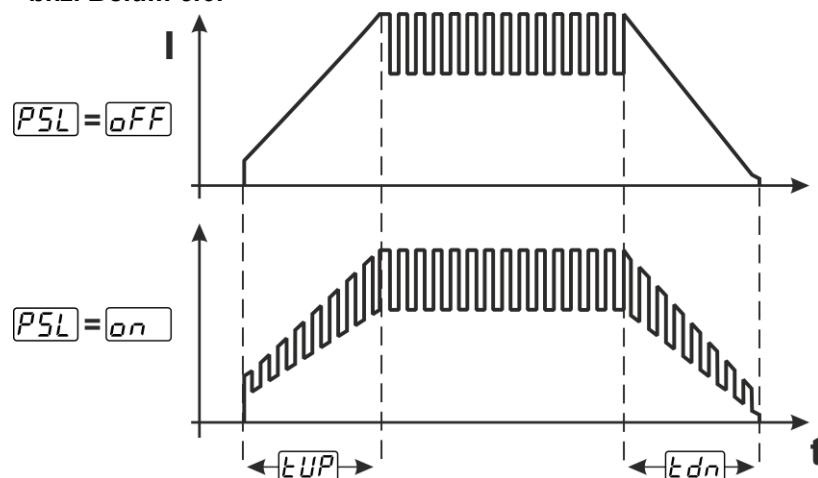

Şekil 5-19


5.1.7.4 Ortalama değer palslama

Ortalama değer palslama özelliği, ilk önce öngörülen ortalama değerin daima güç kaynağı tarafından tutulmasıdır. Bu nedenle özellikle kaynak talimatına göre kaynak için uygundur.

Bu palslama sürümünün etkinleştirilmesi için **PAL** parametresinin cihaz konfigürasyon menüsünde **on** olarak devreye sokulması gereklidir. Fonksiyonun etkinleştirilmesinden sonra ana akım AMP ve ikinci akım AMP% için kırmızı sinyal ışıkları aynı anda yanar.

Ortalama değer palslamada periyodik olarak iki akım arasında geçiş yapılır. Bu esnada bir akım orta değeri (AMP), bir pals akımı (Ipuls), bir balans (**bRL**) ve bir frekans (**FrE**) belirtilmelidir. Amper olarak ayarlanan akım orta değeri belirleyicidir, pals akımı (Ipuls) parametre **I PL** üzerinden ortalama değer akımına (AMP) göre yüzdesel olarak verilir.

Pals durdurma akımı (IPP) ayarlanmaz, bu değer kaynak makinesi kontrolü tarafından hesaplanır, bu şekilde kaynak akımının (AMP) ortalama değerine uyulabilir. Akım **I 2** ortalama değer palslamada sadece torç tetiği üzerinden tetiklenebilen ikinci akımdır.

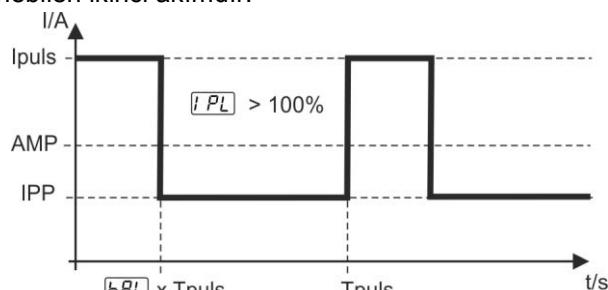

Şekil 5-20

AMP = Ana akım (ortalama değer); örn. 100 A

Ipuls = Pals akımı = $I PL \times AMP$; örn. % 140 x 100 A = 140 A


IPP = Pals durdurma akımı

Tpuls = Bir pals çevriminin süresi = $1/FrE$; örn. 1/100 Hz = 10 ms

bRL = Balans


5.1.7.5 Metalürjik palslama (kHz palsları)

Metalürjik palslama (kHz palslama) yüksek akımlarda oluşan ve konsantre ısı beslemesi ile bağlanmış bir ark elde edilmesini sağlayan plazma basıncını (ark basıncı) kullanır. Termik palslamadan farklı olarak herhangi bir zaman değil frekans **FrE** ve balans **bRL** ayarlanır. Pals işlemi ayrıca çıkış ve düşme rampası aşamasında da gerçekleşmektedir.


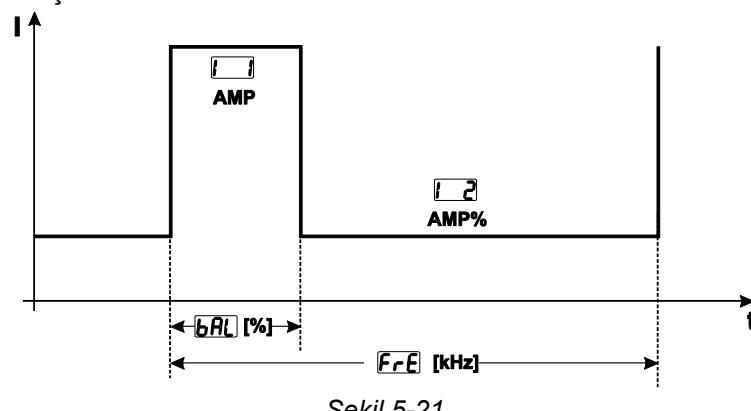


Şekil 5-21

Seçim

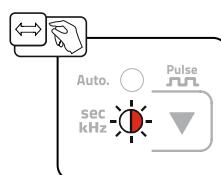

Şekil 5-22

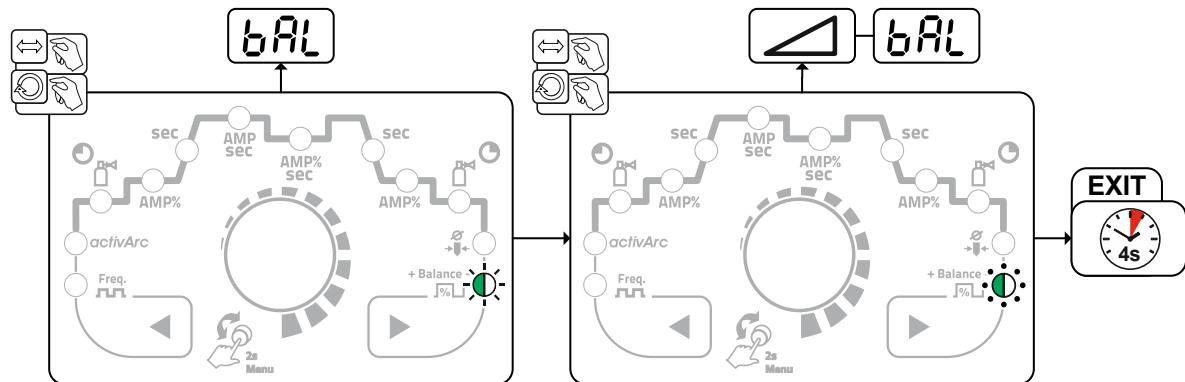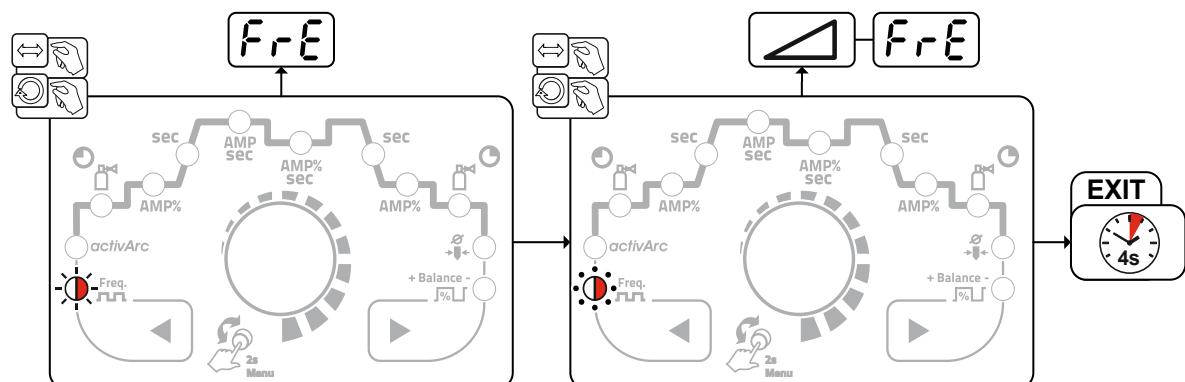Balans ayarı

Şekil 5-23
Frekans ayarı

Şekil 5-24

5.1.8 Kaynak torcu (kullanım seçenekleri)

Bu makine ile birlikte değişik torç versiyonları kullanılabilirken dır.

Torç tetiği (BRT), düğmeler veya potansiyometreler gibi kontrol elemanları münferit olarak torç modları üzerinden ayarlanabilmektedir.

Kontrol elemanları işaret açıklaması:

Sembol	Tanım
	Torç tetığıne basın
	Torç tetığıne dokunun
	Torç tetığıne dokunun ve sonrasında basın

5.1.8.1 Dokunmatik fonksiyon (torç tetığıne dokunun)

Dokunmatik fonksiyon: Fonksiyon değişikliğini gerçekleştirmek için torç tetığıne kısa süreli dokunup bırakın. Ayarlanmış olan torç modu, fonksiyon şeklini belirler.

5.1.8.2 Ayar, torç modu

Kullanıcıya 1 ile 4 ve 11 ile 14 arasındaki modlar sunulmuştur. 11 ile 14 arasındaki modlar 1 ile 4 arasındaki modlar ile aynı fonksiyon olanaklarına sahiptir, ancak ikinci akım için dokunmatik fonksiyon > bzk. Bölüm 5.1.8.1 bulunmamaktadır.

Her bir moddaki fonksiyon olanaklarını ilgili torç tiplerine ait olan tablolarda bulabilirsiniz.

Torç modu ayarı, makine konfigürasyon menüsünde torç konfigürasyonu parametresi üzerinden gerçekleştirilebilir "Erđ" > Torç modu "Erđ" > bzk. Bölüm 5.6.

Sadece belirtilmiş olan modlar ilgili torç tipleri için mantıklıdır.

5.1.8.3 Up-/Down hızı

İşleyiş

Up tuşuna basma ve basılı tutma:

Güç kaynağında ayarlanan azami değere ulaşana kadar akım arttırma (ana akım).

Down tuşuna basma ve basılı tutma:

Asgari değere ulaşana kadar akım azaltma.

Up-/Down hızı **uld** parametresinin ayarlanması, makine konfigürasyon menüsünde > *bkz. Bölüm 5.6* gerçekleşir ve bir akım değişikliğinin yapılacağı hızı belirler.

5.1.8.4 Akım sıçraması

İlgili torç tetiğine dokunarak kaynak akımı ayarlanabilir bir sıçrama adımı ile öngörülebilir. Bundan sonra tetiğe her basıldığındaysa kaynak akımı ayarlanan değer kadar artar veya azalır.


Akım sıçrama **dl** parametresinin ayarı makine konfigürasyon menüsünde > *bkz. Bölüm 5.6* gerçekleştirilir.

5.1.8.5 TIG standart torç (5 kutuplu)
Bir torç tetiği olan standart torç


İllüstrasyon	Kontrol elemanları	İşaretlerin açıklaması
		BRT1 = Torç tetiği 1 (kaynak akımı açık/kapalı; ikinci akım dokunmatik fonksiyon üzerinden)

Fonksiyonlar
Mod
Kontrol elemanları

Kaynak akımı açık / kapalı

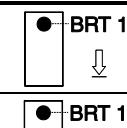1
(fabrika teslimi)


İkinci akım (4 kademeli işletim)

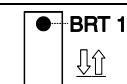
İki torç tetiği olan standart torç


İllüstrasyon	Kontrol elemanları	İşaretlerin açıklaması
		BRT1 = Torç tetiği 1 BRT2 = Torç tetiği 2

Fonksiyonlar
Mod
Kontrol elemanları

Kaynak akımı açık / kapalı


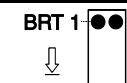
1
(fabrika teslimi)

İkinci akım



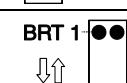
İkinci akım (dokunmatik fonksiyon¹) / (4 kademeli işletim)

Kaynak akımı açık / kapalı

3

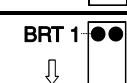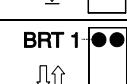İkinci akım (dokunmatik fonksiyon¹) / (4 kademeli işletim)Up fonksiyonu²Down fonksiyonu²¹ > bkz. Bölüm 5.1.8.1² > bkz. Bölüm 5.1.8.3

Düğmeli standart torç (Düğme, iki torç tetiği)

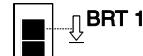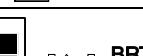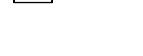Düğmeli standart torç (Düğme, iki torç tetiği)				
İllüstrasyon	Kontrol elemanları	İşaretlerin açıklaması		
Fonksiyonlar			Mod	Kontrol elemanları
		BRT 1 = torç tetiği 1 BRT 2 = torç tetiği 2	1 (fabrika teslimi)	 BRT 1
Kaynak akımı açık / kapalı				 BRT 2
İkinci akım				 BRT 1 ↓ BRT 2
İkinci akım (dokunmatik fonksiyon ¹) / (4 kademeli işletim)			2	 BRT 1 ↓ + BRT 2
Kaynak akımı açık / kapalı				 BRT 1 ↓ + BRT 2
İkinci akım (dokunmatik fonksiyon ¹)				 BRT 1
Up fonksiyonu ²				 BRT 2
Down fonksiyonu ²			3	 BRT 1
Kaynak akımı açık / kapalı				 BRT 1
İkinci akım (dokunmatik fonksiyon ¹) / (4 kademeli işletim)				 BRT 2
Up fonksiyonu ²				 BRT 1 ↓ BRT 2
Down fonksiyonu ²				 BRT 2

¹ > bkz. Bölüm 5.1.8.1

² > bkz. Bölüm 5.1.8.3

5.1.8.6 TIG Up-/Down torcu (8 kutuplu)
Bir torç tetiği olan Up-/Down torç

İllüstrasyon	Kontrol elemanları	İşaretlerin açıklaması
		BRT 1 = torç tetiği 1
Fonksiyonlar	Mod	Kontrol elemları
Kaynak akımı açık / kapalı	1 (fabrika teslimi)	
İkinci akım (dokunmatik fonksiyon ¹) / (4 kademeli işletim)		
Kaynak akımını yükseltme (Up fonksiyonu ²)		
Kaynak akımını düşürme (Down fonksiyonu ²)		
Kaynak akımı açık / kapalı		
İkinci akım (dokunmatik fonksiyon ¹) / (4 kademeli işletim)		
Kaynak akımını, akım sıçraması ³ üzerinden arttırma		
Kaynak akımını, akım sıçraması ³ üzerinden düşürme		

¹ > bkz. Bölüm 5.1.8.1

² > bkz. Bölüm 5.1.8.3

³ > bkz. Bölüm 5.1.8.4

İki torç tetiği olan Up-/Down torç

İllüstrasyon	Kontrol elemanları	İşaretlerin açıklaması
		BRT 1 = torç tetiği 1 (sol) BRT 2 = torç tetiği 2 (sağ)
Fonksiyonlar	Mod	Kontrol elemanları
Kaynak akımı açık / kapalı	1 (fabrika teslimi)	
İkinci akım		
İkinci akım (dokunmatik fonksiyon ¹) / (4 kademeli işletim)		
Kaynak akımını yükseltme (Up fonksiyonu ²)		
Kaynak akımını düşürme (Down fonksiyonu ²)		
Mod 2 ve 3 bu torç tipinde kullanılmamakta veya anlamlı olmamaktadır.		
Kaynak akımı açık / kapalı	4	
İkinci akım		
İkinci akım (dokunmatik fonksiyon ¹)		
Kaynak akımını, akım sıçraması ³ üzerinden artırma		
Kaynak akımını, akım sıçraması ³ üzerinden düşürme		
Gaz testi		> 3 s

¹ > bkz. Bölüm 5.1.8.1

² > bkz. Bölüm 5.1.8.3

³ > bkz. Bölüm 5.1.8.4

5.1.8.7 Potansiyometreli torç (8 kutuplu)

Kaynak makinesi bir potansiyometreli torç ile çalıştırılmak üzere konfigüre edilmelidir > bzk. *Bölüm 5.1.8.8.*

Bir torç tetiği olan potansiyometreli torç

İllüstrasyon	Kontrol elemanları	İşaretlerin açıklaması	Mod	Kontrol elemanları
		BRT 1 = torç tetiği 1		
Fonksiyonlar				
Kaynak akımı açık / kapalı				
İkinci akım (dokunmatik fonksiyon ¹)				
Kaynak akımını artırma			3	
Kaynak akımını düşürme				

İki torç tetiği olan potansiyometreli torç

İllüstrasyon	Kontrol elemanları	İşaretlerin açıklaması	Mod	Kontrol elemanları
		BRT 1 = torç tetiği 1 BRT 2 = torç tetiği 2		
Fonksiyonlar				
Kaynak akımı açık / kapalı				
İkinci akım				
İkinci akım (dokunmatik fonksiyon ¹)			3	
Kaynak akımını artırma				
Kaynak akımını düşürme				

¹ > bzk. *Bölüm 5.1.8.1*

5.1.8.8 TIG potansiyometreli torç bağlantısı konfigürasyonu

⚠ TEHLİKE



Kapatmadan sonra elektrik geriliminden kaynaklanan yaralanma tehlikesi!
Açık durumdaki makinede çalışmak ölümle sonuçlanabilecek yaralanmalara neden olabilir!

İşletim esnasında makinedeki kondansatörler elektrik gerilimi ile yüklenir. Bu gerilim şebeke soketi çekildikten sonra 4 dakikaya kadar etkin olmaya devam eder.

1. Makineyi kapatın.
2. Şebeke soketini çekin.
3. Kodansatörler deşarj olana dek en az 4 dakika boyunca bekleyin!

⚠ UYARI



Hatalı tamirat ve modifikasyon yapılamaz!

Yaralanmaları ve cihazda hasar meydana gelmesini önlemek için cihaz yalnızca eğitimli, yetkin kişiler tarafından tamir ya da modifiye edilmelidir!

İzinsiz müdahalelerde garanti ortadan kalkar!

- Tamir gerektiğiinde yetkin kişileri (eğitimli servis personeli) görevlendirin!



Bir değişiklikten sonra yapılmayan kontrol tehlikeye neden olabilir!

Tekrar işletme almadan önce EC / DIN EN 60974-4 "Ark kaynak sistemleri -çalışma sırasında denetim ve kontrol" uyarınca "Çalışma sırasında denetim ve kontrol"unun gerçekleştirilemesi gereklidir!

- IEC/DIN EN 60974-4'e uygun kontrol yürütün!

Potansiyometreli bir torçun bağlanması kaynak makinesinin içinde kontrol kartı T200/1 üzerine köprü JP1 bağlanmalıdır.

Kaynak torcu konfigürasyonu


Ayar

TIG standart veya yukarı/aşağı torç için hazırlanmıştır (fabrika çıkışı)

JP1

Potansiyometreli torç için hazırlanmıştır

JP1

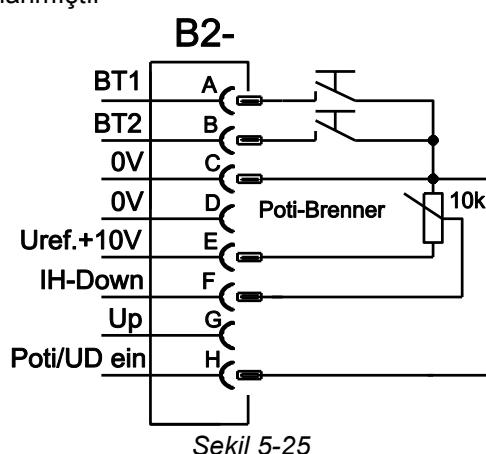

Şekil 5-25

Bu torç tipi için kaynak makinesi, kaynak torcu modu 3'e ayarlanmalıdır > bkz. Bölüm 5.1.8.2.

5.1.8.9 RETOX TIG torcu (12-kutuplu)


Bu ek donanım bileşenleri opsiyon olarak sonradan da takılabilir .

İllüstrasyon	Kontrol elemanları	İşaretlerin açıklaması
		BRT = torç tetiği

Fonksiyonlar	Mod	Kontrol elemanları
Kaynak akımı açık / kapalı	1 (fabrika teslimi)	BRT 1
İkinci akım		BRT 2
İkinci akım (dokunmatik fonksiyon)		BRT 1 (dokunma)
Kaynak akımını yükseltme (yükarı fonksiyon)		BRT 3
Kaynak akımını düşürme (aşağı fonksiyon)		BRT 4
Kaynak akımı açık / kapalı	2	BRT 1
İkinci akım		BRT 2
İkinci akım (dokunmatik fonksiyon)		BRT 1 (dokunma)
Kaynak akımı açık / kapalı	3	BRT 1
İkinci akım		BRT 2
İkinci akım (dokunmatik fonksiyon)		BRT 1 (dokunma)
Kaynak akımı açık / kapalı	4	BRT 1
İkinci akım		BRT 2
İkinci akım (dokunmatik fonksiyon)		BRT 1 (dokunma)
Kaynak akımını atlamalı şekilde yükseltme (1. atlamanın ayarlanması)		BRT 3
Kaynak akımını atlamalı şekilde düşürme (1. atlamanın ayarlanması)		BRT 4
Yukarı/aşağı veya JOB kullanımı arasında anahtarlama		BRT 2 (dokunma)
JOB numarasını yükseltme		BRT 3
JOB numarasını düşürme		BRT 4
Gaz testi		BRT 2 (3 s)

5.1.9 Uzman menüsü (TIG)

Uzman menüsünde ayarlanabilir parametreler kayıtlıdır, bunların düzenli olarak ayarlanması gereklidir. Gösterilen parametrelerin sayısı örn. bir fonksiyonun devre dışı olması sebebiyle kısıtlı olabilir.

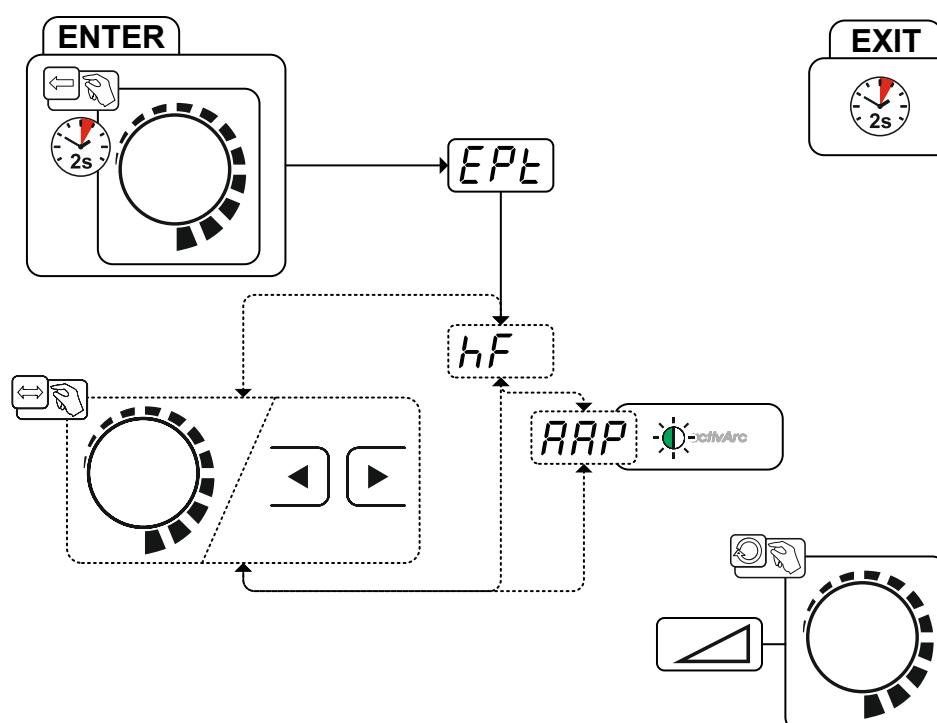

Şekil 5-26

Gösterge	Ayar / seçim
RAP	Parametre activArc Parametreler ayrıca TIG activArc kaynağının etkinleştirilmesinden sonra ayarlanabilir.


Gösterge	Ayar / seçim
	Ateşleme türü (TIG)
<input checked="" type="checkbox"/> on	HF yüksek frekans ateşleme etkin (fabrika tarafından)
<input type="checkbox"/> off	Liftarc ateşleme türü etkin

5.2 E-Manüel kaynağı

5.2.1 Örtülü elektrot kaynağı görev seçimi

Sadece kaynak akımı mevcut değilse ve olası mevcut erişim kumandası aktif değilse temel kaynak parametrelerinin değiştirilmesi mümkün değildir > bkz. Bölüm 5.4


Bundan sonraki kaynak görevi seçimi bir uygulama örneğidir. Genel itibariyle seçim daima aynı sıralama-yla gerçekleşir. Sinyal ışıkları (LED) seçilen kombinasyonu gösterir.

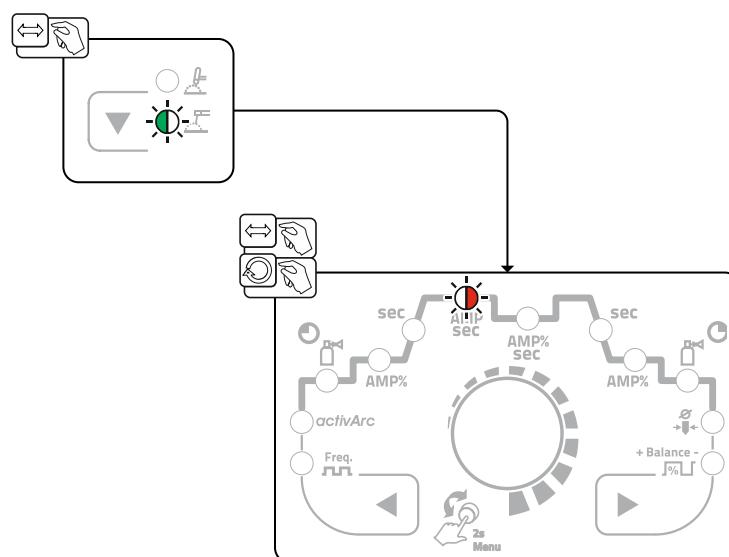

Şekil 5-27

5.2.2 Sıcak başlama


Sıcak başlama (hotstart) fonksiyonu, arkin güvenli bir şekilde ateşlenmesini ve kaynak başlangıcında ana henüz soğuk olan ana metal üzerinde yeterli ısınma sağlar. Burada ateşleme belirli bir süre (sıcak başlama süresi) boyunca yüksek akım şiddetiyle (sıcak başlama akımı) gerçekleşir.

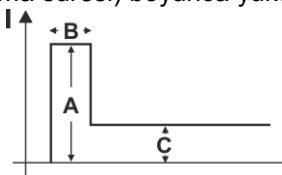

- | | |
|-----|----------------------|
| A = | Sıcak başlama akımı |
| B = | Sıcak başlama zamanı |
| C = | Ana akım |
| I = | Akım |
| t = | Süre |


Şekil 5-28

5.2.2.1 Sıcak başlama akımı

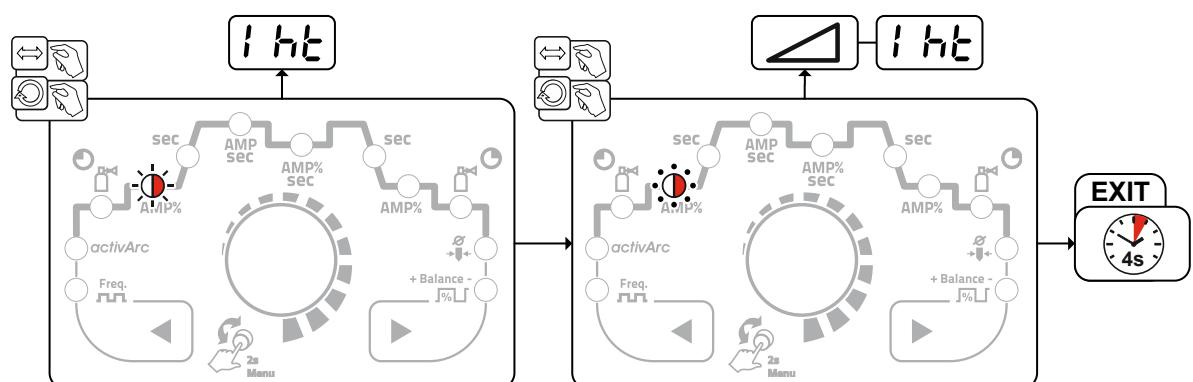


Şekil 5-29

5.2.2.2 Sıcak başlama süresi

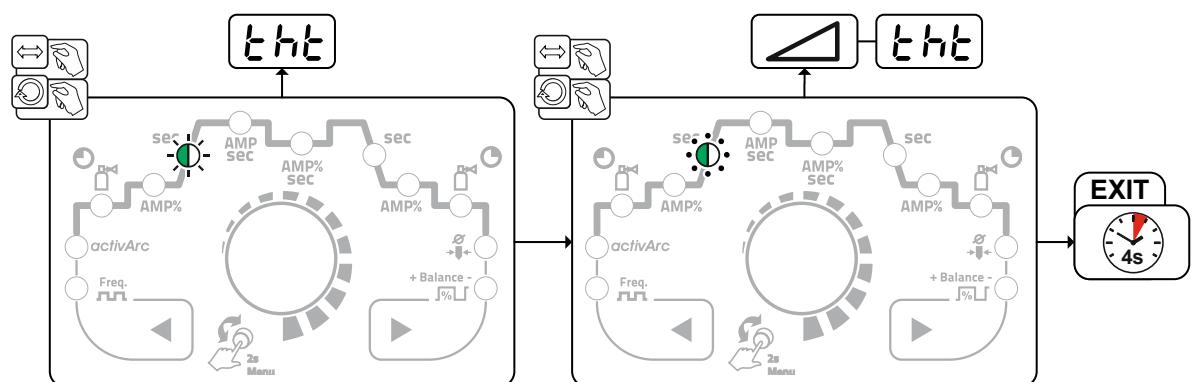

Şekil 5-30

5.2.3 Yapışmaz

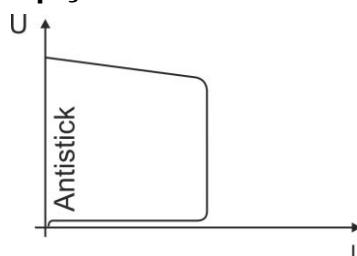

Yapışmaz, eletrodun tavlanmasılığını önlüyor.


Elektrot yapışırsa, makine otomatik olarak yakl. 1 s içinde minimum akıma geçer. Eletrodun tavlaması engellenir. Kaynak akımı ayarını kontrol edin ve kaynak görevi için düzeltin!

Şekil 5-31

5.2.4 Ortalama değer palslama

Ortalama değer palslamada periyodik olarak iki akım arasında geçiş yapılır. Kullanıcı kaynak akımını (akım ortalama değer AMP), pals akımı Ipuls (parametre I_{PL}), balansı bRL ve frekansı FRE kaynak gövrene uyarlayabilir. Pals durdurma akımı (IPP) makine kontrolü tarafından hesaplanır ve böylelikle kaynak akımının (AMP) ortalama değerine uyulur ve gösterilir. Bu nedenle özellikle kaynak talimatına göre kaynak için uygundur.

Ortalama değer palslamada periyodik olarak iki akım arasında geçiş yapılır. Bu esnada bir akım orta değeri (AMP), bir pals akımı (Ipuls), bir balans (bRL) ve bir frekans (FRE) belirtilmelidir. Amper olarak ayarlanan akım orta değeri belirleyicidir, pals akımı (Ipuls) parametre FRE üzerinden ortalama değer akımına (AMP) yüzdesel olarak verilir. Pals duraklama zamanının (IPP) ayarlanması gereklidir. Bu değer makine kontrolü tarafından hesaplanır ve böylelikle kaynak akımının (AMP) ortalama değerine uyulur.

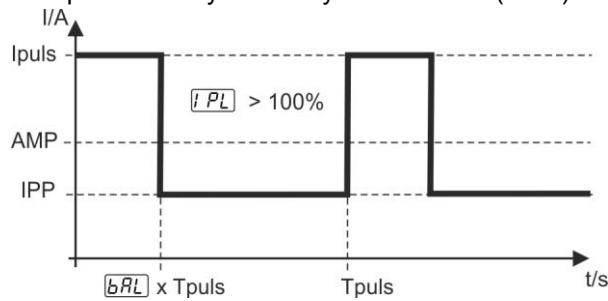

Şekil 5-32

AMP = Ana akım; örn. 100 A


Ipuls = Pals akımı = $I_{PL} \times AMP$; örn. $140 \times 100 A = 140 A$

IPP = Pals duraklama akımı

Tpuls = Bir pals çevriminin süresi = $1/FRE$; örn. $1/1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}$

bRL = Balans

Seçim

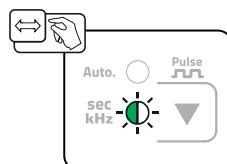

Şekil 5-33

5.3 Enerji tasarruf modu (Standby)

Enerji tasarruf modu isteğe göre uzun süre tuşa basarak > bkz. Bölüm 4 veya makine konfigürasyon menüsünde ayarlanabilir bir parametre (zamana bağlı enerji tasarruf modu SbR) ile etkinleştirilebilir > bkz. Bölüm 5.6.

- Enerji tasarruf modu etkin iken makine göstergelerinde sadece göstergenin ortadaki enine digit gösterilir.

Bir kontrol elemanı devreye alınarak (örn. bir düğmenin döndürülmesiyle) enerji tasarruf modu devre dışı bırakılır ve makine tekrar kaynağa hazır olma durumuna geçer.

5.4 Erişim kumandası

Yetkisiz veya istemsiz bir ayar değişikliğinin emniyeti olarak makine kontrolü kilitlenebilir. Erişim kilidi aşağıdaki şekillerde etki edebilir:

- Makine konfigürasyon menüsündeki, uzman menüsündeki ve fonksiyon akışındaki parametreler ve bunların ayarları sadece izlenebilir ancak değiştirilemez.
- Kaynak yöntemi ve kaynak akım kutupları değiştirilemez.

Erişim kilidinin parametreleri, makine konfigürasyon menüsünde ayarlanır > *bkz. Bölüm 5.6.*

Erişim kilidinin etkinleştirilmesi

- Erişim kilidi için erişim kodu girme: Menü **[*val*]** seçin ve güncel olarak geçerli sayısal kodu girin (0 - 999).
- Erişim kilidinin etkinleştirilmesi: Parametreyi **[*on*]** olacak şekilde ayarlayın.

Erişim kilidinin devre dışı bırakılması

- Erişim kilidi için erişim kodunun girilmesi: Menü **[*val*]** seçin ve sayısal kodu girin (0 - 999).
- Erişim kilidinin devre dışı bırakılması: Parametreyi **[*off*]** olacak şekilde ayarlayın.

Erişim kilidi sadece güncel olarak geçerli sayısal kod girilerek devre dışı bırakılabilir.

Erişim kilidinin değiştirilmesi

- Erişim kilidi için erişim kodunun girilmesi: Menü **[*cod*]** seçin ve güncel olarak geçerli sayısal kodu girin (0 - 999).
- Erişim kodunu değiştirme: Ekranda **[*nEc*]** göstergesi görüntüyünden ve yeni bir sayısal kod verildikten sonra (0 - 999).
- Yanlış girişinde ekranda **[*Err*]** görünür.

Fabrika teslimi sayısal kod **[*000*]** belirlenmiştir.

5.5 Gerilim düşürme donanımı

Sadece eke (VRD/SVRD/AUS/RU) sahip cihaz sürümlerinde bir gerilim düşürme donanımı (VRD) bulunur. Bu donanım, özellikle tehlikeli çevrelerde (örn. tersanecilik, boru hattı imalatı, madencilik) güvenliği artırmak için kullanılır.


Gerilim düşürme donanımı bazı ülkelerde ve pek çok işletmenin dahili güvenlik talimatlarında güç kaynakları tarafından talep edilmektedir.

Sinyal ışığı VRD > *bkz. Bölüm 4*, gerilim düşürme donanımı kusursuz olarak çalıştığında ve çıkış gerilimi ilgili normda (teknik veriler) belirtilen değerlere düşürüldüğünde yanar.

5.6 Cihaz konfigürasyonu menüsü

Makinenin temel ayarları makine konfigürasyon menüsü üzerinden yapılır.

5.6.1 Parametre seçimi, değiştirilmesi ve kaydedilmesi

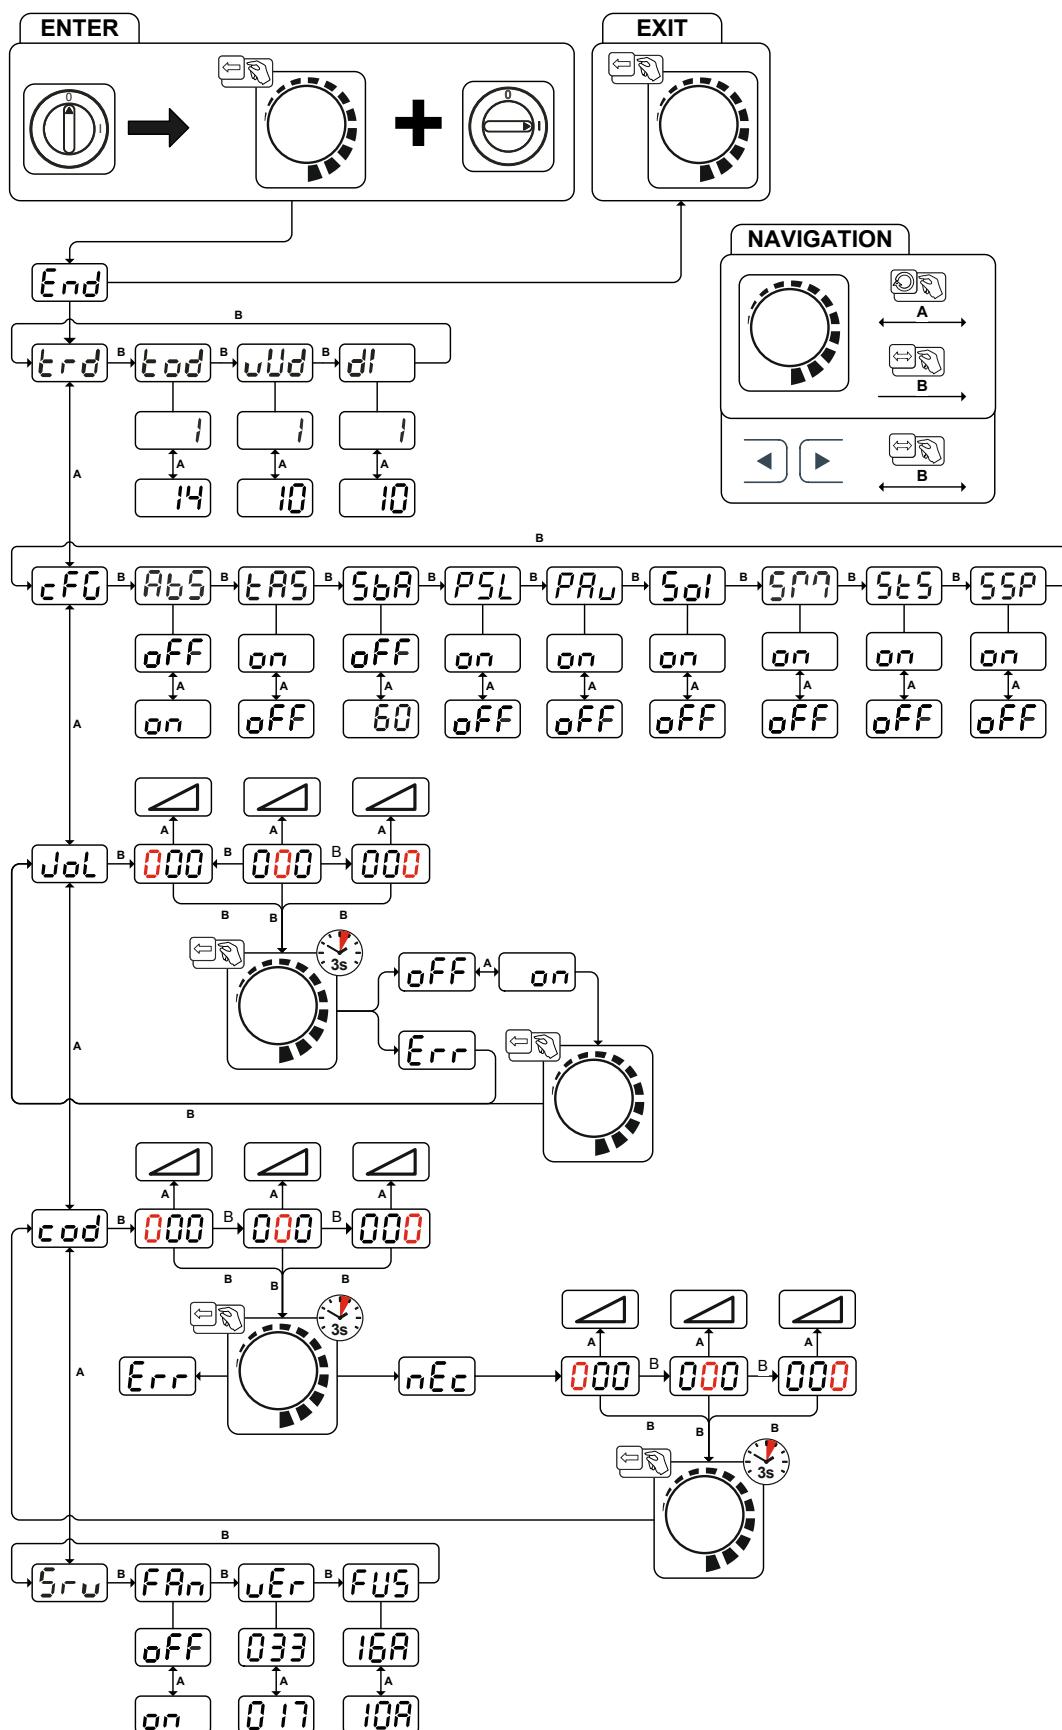

Şekil 5-34

Gösterge	Ayar / seçim
	Menüden çıkış Exit
	Torç konfigürasyonu menüsü Kaynak torcu fonksiyonlarının ayarlanması
	Torç modu (fabrika tarafından 1) > bkz. Bölüm 5.1.8.2
	Up/Down hızı > bkz. Bölüm 5.1.8.3 Değeri artırmak > hızlı akış değişikliği Değeri düşürmek > yavaş akış değişikliği
	Akım sıçrama > bkz. Bölüm 5.1.8.4 Akım sıçrama ayarı (amper)
	Cihaz konfigürasyonu Makine fonksiyonları ve parametre gösterimi ile ilgili ayarlar
	Mutlak değer ayarı (başlatma, iniş, bitiş ve sıcak başlatma akımı) > bkz. Bölüm 4.2.1 <input type="checkbox"/> ----- Kaynak akımı ayarı, mutlak <input checked="" type="checkbox"/> ----- Kaynak akımı ayarı, yüzdesel, ana akıma bağlı (fabrika teslimi)
	TIG Antistick > bkz. Bölüm 5.1.6 <input type="checkbox"/> ----- fonksiyon açık (fabrika teslimi). <input checked="" type="checkbox"/> ----- fonksiyon kapalı.
	Zamana bağlı enerji tasarruf fonksiyonu > bkz. Bölüm 5.3 Enerji tasarruf modu etkinleştirilene kadar kullanmama süresi. Ayar <input checked="" type="checkbox"/> = kapalı ya da sayı değeri 5 dk. - 60 dk.
	Çıkış ve düşme rampası aşamasında TIG palslama (termik) > bkz. Bölüm 5.1.7.3 <input type="checkbox"/> ----- Fonksiyon devrede (fabrika teslimi) <input checked="" type="checkbox"/> ----- Fonksiyon kapalı
	TIG ortalama değer palslama <input type="checkbox"/> ----- Ortalama değer palslama etkin <input checked="" type="checkbox"/> ----- Ortalama değer palslama devre dışı (fabrika teslimi)
	TIG-HF yüksek frekans ateşleme anahtarlaması (sert/yumuşak) <input type="checkbox"/> ----- yumuşak ateşleme (fabrika teslimi). <input checked="" type="checkbox"/> ----- sert ateşleme.
	İşletme tipi spotmatic > bkz. Bölüm 5.1.4.5 İş parçasına dokunarak ateşleme <input type="checkbox"/> ----- Fonksiyon devrede (fabrika teslimi) <input checked="" type="checkbox"/> ----- Fonksiyon kapalı
	Punta zamanı ayarı > bkz. Bölüm 5.1.4.5 <input type="checkbox"/> ----- Kısa punta süresi, ayar aralığı 5 ms - 999 ms, 1 ms-kademeli (fabrika tarafından) <input checked="" type="checkbox"/> ----- Uzun punta süresi, ayar aralığı 0,01 ms - 20,0 ms, 10 ms-kademeli
	İşlem serbest bırakma ayarı > bkz. Bölüm 5.1.4.5 <input type="checkbox"/> ----- İşlem serbest bırakma ayarı (fabrika teslimi) <input checked="" type="checkbox"/> ----- İşlem serbest bırakma sürekli
	Erişim kiliti menüsü Kaynak parametrelerini izinsiz erişime karşı kilitleyin.
	Makine kodu Üç haneli makine kodu sorgulaması (000 ile 999 arasında), kullanıcı giriş
	Devre dışı bırakma Makine fonksiyonunu kapatın
	Devreye sokma Makine fonksiyonunu açın

Gösterge	Ayar / seçim
Err	Hata Makine kodunun yanlış girilmesinden sonra hata bildirimi
cod	Erişim kontrolü - Erişim kodu Ayar: 000 - 999 (fabrika çıkışı 000)
000	Makine kodu Üç haneli makine kodu sorgulaması (000 ile 999 arasında), kullanıcı girişi
Err	Hata Makine kodunun yanlış girilmesinden sonra hata bildirimi
nEc	Yeni makine kodu <ul style="list-style-type: none"> • Makine kodunu doğru olarak girin • Yeni makine kodunun girilmesi talebi
000	Makine kodu Üç haneli makine kodu sorgulaması (000 ile 999 arasında), kullanıcı girişi
Srv	Servis menüsü Servis menüsünde yapılacak değişiklikler için yetkili servis personeline danışılmalıdır!
FAr	Makine fanları fonksiyon testi <input type="checkbox"/> on ----- Makine fanları açık <input type="checkbox"/> off ----- Makine fanları kapalı
uEr	Kaynak makinesi kontrolünün yazılım versiyonu Döner potans Sol: Yazılım sürümü 1 Döner potans Sağ: Yazılım sürümü 2
FUS	Dinamik performans uyarlaması > <i>bkz. Bölüm 6.2</i>
	Sayı değeri - ayarlanabilir

6 Arıza gidermek

Tüm ürünler ciddi üretim ve son kontrollere tabidir. Buna rağmen herhangi bir şey çalışmayaç olursa, ürünü aşağıdaki tanımlamaya uygun olarak kontrol edin. Belirtilen hata giderim yöntemlerinin hiç biri cihazın çalışmasını sağlamıyorsa, yetkili satıcıya haber verin.

6.1 Hata bildirimleri (güç kaynağı)

Parazitler, cihaz görüntüleme seçeneklerine bağlı olarak şu şekilde gösterilir:

Cihaz tipi - Kaynak makinesi kontrolü	Gösterim
Grafik gösterge	
İki adet 7 bölümlü gösterge	
Bir adet 7 bölümlü gösterge	

Parazitlerin olası sebebi ilgili bir uyarı numarası (bkz. tablo) ile gösterilir. Bir hata halinde güç ünitesi kapatılır.

Olası arıza numaralarının gösterimi makine modeline (arayüzler / fonksiyonlar) bağlıdır.

- Cihaz hatasını belgeleyin ve gerekirse servis personeline iletin.

Hata mesajı	Olası neden	Yardım
E 1	Su hatası Sadece bağlanmış olan su soğutucusu olması durumunda görülür.	Yeterli bir su basıncının sağlanabildiğinden emin olun. (örn. suyun takviye edilmesi)
E 2	Sıcaklık hatası	Makinenin soğumasını bekleyin.
E 3	Elektronik hatası	Makineyi kapatıp yeniden açın. Hata devam edecek olursa servise haber verin.
E 4	bakınız "E 3"	bakınız "E 3"
E 5	bakınız "E 3"	bakınız "E 3"
E 6	Gerilim toplamada dengeleme hatası.	Makineyi kapatın, torcu izole edilmiş şekilde kenara koyun ve makineyi yeniden çalıştırın. Hata devam edecek olursa servise haber verin
E 7	Akim toplamada dengeleme hatası.	Makineyi kapatın, torcu izole edilmiş şekilde kenara koyun ve makineyi yeniden çalıştırın. Hata devam edecek olursa servise haber verin
E 8	Elektronik besleme gerilimlerinden birinde hata veya kaynak trafosunda aşırı sıcaklık.	Makinenin soğumasını bekleyin. Hata mesajı gösterilmeye devam edecek olursa makineyi kapatın ve yeniden açın. Hata devam edecek olursa servise haber verin.
E 9	Düşük gerilim	Makineyi kapatın ve şebeke gerilimini kontrol edin
E10	İkinci aşırı gerilim	Makineyi kapatıp yeniden açın. Hata devam edecek olursa servise haber verin.
E11	Aşırı gerilim	Makineyi kapatın ve şebeke gerilimini kontrol edin
E12	VRD (Boşta çalışma gerilimi düşürme hatası)	Servisi haberdar edin

6.2 Dinamik performans uyarlaması

Şebeke sigortasının kurallara uygun bir şekilde uygulanması ön koşuldur.


Şebeke sigortası ile ilgili bilgileri dikkate alın!

Bu fonksiyon ile makine şebeke bağlantısının yapı tarafından sigortasına göre ayarlanabilir. Bu sayede şebeke sigortasının sürekli olarak tetiklemesine karşı bir etkide bulunabilir. Makinenin maksimum giriş performansı mevcut şebeke sigortası için bir örnek değer ile sınırlanır (birden fazla kademe mümkün).

Bu değer makine konfigürasyon menüsünde > bkz. *Bölüm 5.6 FUS* parametresi üzerinden önceden seçilebilir. Bu fonksiyon kaynak performansını otomatik olarak ilgili şebeke sigortası için kritik olmayan bir değere getirir.

6.3 Kaynak parametrelerini fabrika ayarlarına sıfırlama

Kayıtlı tüm müşteriye özel kaynak parametreleri fabrika ayarları ile değiştirilecektir!

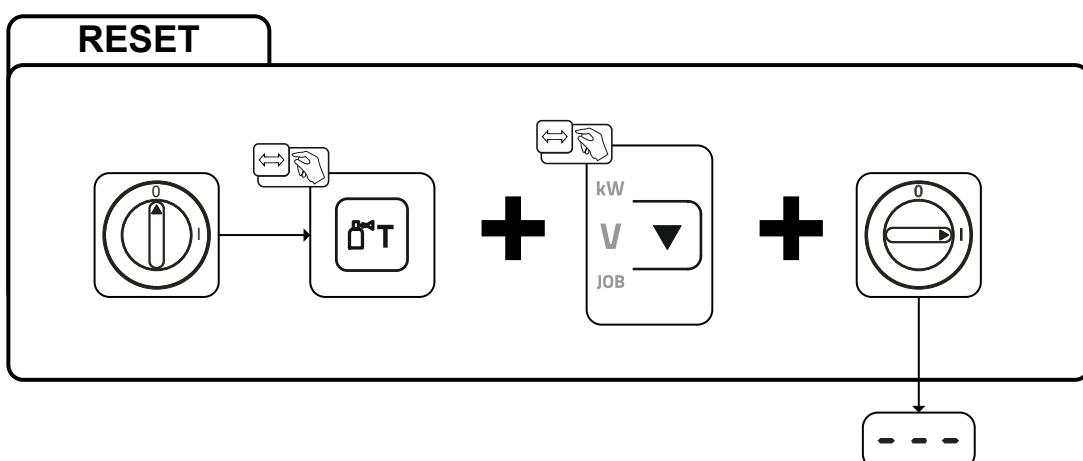

Sekil 6-1

Gösterge	Ayar / seçim
- - -	Giriş onayı Kullanıcı talebi devreye alınır, tuşu (tuşları) yeniden serbest bırakın.

6.4 Cihaz kumanda ünitesinin yazılım sürümünü görüntüleme

Yazılım durumlarının sorgulanması sadece yetkili servis personelinin bilgilendirilmesi amacıyla hizmet eder ve makine konfigürasyon menüsünde sorgulanabilir > bkz. *Bölüm 5.6!*

7 Ek

7.1 Parametrelere genel bakış - Ayar alanları

7.1.1 WIG kaynağı

İsim	Gösterim			Ayar aralığı	
	Kod	Standart	Birim	min.	maks.
Ana akım AMP, güç kaynağına bağlı	I_1	-	A	-	-
Başlangıç gaz akışı süresi	GPr	0,5	s	0	- 20
Başlatma akımı, yüzdesel AMP	I_S%	20	%	1	- 200
Başlatma akımı, mutlak, güç kaynağına bağlı	I_S	-	A	-	-
Başlama zamanı	tSt	0,01	s	0,01	- 20,0
Çıkış rampası süresi	tUp	1,0	s	0,0	- 20,0
Pals akımı	I_Pt	140	%	1	- 200
Pals zamanı [1]	tE_1	0,01	s	0,00	- 20,0
Slope zamanı (ana akımdan AMP ikinci akıma zaman AMP%)	tS_1	0,00	s	0,00	- 20,0
İkinci akım, yüzdesel / AMP	I_2	50	%	1	- 200
İkinci akım, mutlak, güç kaynağına bağlı	I_2	-	A	-	-
Pals duraklama zamanı [1]	tE_2	0,01	s	0,00	- 20,0
Slope zamanı (ana akımdan AMP ikinci akıma zaman AMP%)	tS_2	0,00	s	0,00	- 20,0
Düşme rampası süresi	tDn	1,0	s	0,0	- 20,0
Bitiş akımı, yüzdesel AMP	I_Ed	20	%	1	- 200
Bitiş akımı, mutlak, güç kaynağına bağlı	I_Ed	-	A	-	-
Bitiş akımı süresi	tEEd	0,01	s	0,01	- 20,0
Bitiş gaz akışı süresi	tDpt	8	s	0,0	- 40,0
Elektrod çapı, metrik	rdr	2,4	mm	1,0	- 4,0
Elektrod çapı, emperyal	rdr	92	mil	40	- 160
spotArc zamanı	tEP	2	s	0,01	- 20,0
spotmatic zamanı (StS > on)	tEP	200	ms	5	- 999
spotmatic zamanı (StS > off)	tEP	2	s	0,01	- 20,0
AC akım düzenleme uyarlaması [1], [2], [3]	I_c0	250		5	- 375
AC dengesi (JOB 0) [1], [2]	bRL		%	-30	- +30
AC dengesi (JOB 1-100) [2]	bRL	65	%	40	- 90
Ani akım yükselmesi [3]	dI	1	A	1	- 20
Ani akım yükselmesi [4]	dI	1	A	1	- 10
Ark yırtılması sonrası tekrar ateşleme [3]	I_ER	5	s	0,1	- 5
AC frekansı [2] [4]	FrE	-	Hz	50	- 200
AC frekansı (JOB 0) [1], [2], [3]	FrE	-	Hz	30	- 300
AC frekansı (JOB 1-100) [1], [2]	FrE	50	Hz	30	- 300
Pals dengesi	bRL	50	%	1	- 99
Pals frekansı (ortalama değer palsları, doğru akım)	FrE	2,8	Hz	0,2	- 2000
Pals frekansı (ortalama değer palsları, alternatif akım) [1]	FrE	2,8	Hz	0,2	- 5
Pals frekansı (metalurjik palslar) [3]	FrE	50	Hz	50	- 15000
Pals frekansı (metalurjik palslar) [4]	FrE	50	Hz	5	- 15000
activArc, ana akıma bağlı	RRP			0	- 100
Amplitüd dengesi [1], [2], [3]	RbR			70	- 130

Dinamik güç adaptasyonu [4]

FUS	16	A	10	/	16
------------	----	---	----	---	----

- [1] Comfort 2.0 kumanda sistemine sahip cihazlar.
- [2] Alternatif akım kaynak cihazları (AC).
- [3] Tetrix 300 cihaz serisi.
- [4] Tetrix 230 cihaz serisi.

7.1.2 E-Manüel kaynağı**İsim**

	Gösterim		Ayar aralığı		
	Kod	Standart	Birim	min.	maks.
Ana akım AMP, güç kaynağına bağlı	I ₁	-	A	-	-
Sıcak başlama akımı, yüzdesel AMP	I _{ht}	120	%	1	- 200
Sıcak başlama akımı, yüzdesel AMP [1]	I _{ht}	150	%	1	- 150
Sıcak başlama akımı, mutlak, güç kaynağına bağlı	I _{ht}	-	A	-	-
Sıcak başlama zamanı	t _{ht}	0,5	s	0,0	- 10,0
Sıcak başlama zamanı [1]	t _{ht}	0,1	s	0,0	- 5,0
Ark gücü [2]	R _{rc}	0		-40	- 40
AC frekansı [2] [3]	F _{rE}	100	Hz	30	- 300
AC dengesi [2] [3]	b _{RL}	60	%	40	- 90
Pals akımı	I _{PL}	142	-	1	- 200
Pals frekansı	F _{rE}	1,2	Hz	0,2	- 50
Pals frekansı (DC)	F _{rE}	1,2	Hz	0,2	- 500
Pals frekansı (AC) [2] [3]	F _{rE}	1,2	Hz	0,2	- 5
Pals dengesi	b _{RL}	30	-	1	- 99
Dinamik güç adaptasyonu [1]	FUS	16	A	10	/ 16

- [1] Tetrix 230 cihaz serisi.

- [2] Tetrix 300 cihaz serisi.

- [3] Alternatif akım kaynak cihazları (AC).

7.2 Bayi bulma

Sales & service partners
www.ewm-group.com/en/specialist-dealers



"More than 400 EWM sales partners worldwide"