



Svařovací hořák

TIG 18 WD

TIG 20 WD

TIG 260 WD

TIG 450 WD

099-011445-EW512

Dbejte na dodatkové systémové dokumenty!

14.04.2016

**Register now
and benefit!
Jetzt Registrieren
und Profitieren!**

www.ewm-group.com



Všeobecné pokyny

POZOR



Přečtěte si návod k obsluze!

Návod k obsluze vás seznámí s bezpečným zacházením s výrobky.

- Přečtěte si návod k obsluze všech součástí systému!
- Dodržujte předpisy pro úrazovou prevenci!
- Dodržujte ustanovení specifická pro vaši zemi!
- V případě potřeby vyžadujte potvrzení podpisem.



S otázkami k instalaci, uvedení do provozu, provozu a specifikům v místě a účelu použití se obracejte na vašeho prodejce nebo na náš zákaznický servis na číslo +49 2680 181-0.

Seznam autorizovaných prodejců najdete na adrese www.ewm-group.com.

Ručení v souvislosti s provozem tohoto zařízení je omezeno výhradně na jeho funkci. Jakékoliv další ručení jakéhokoliv druhu je výslově vyloučeno. Toto vyloučení ručení je uživatelem uznáno při uvádění zařízení do provozu.

Dodržování tohoto návodu, ani podmínky a metody při instalaci, provozu, používání a údržbě přístroje nemohou být výrobcem kontrolovány.

Neodborné provedení instalace může vést k věcným škodám a následkem toho i k ohrožení osob. Proto nepřejímáme žádnou odpovědnost a ručení za ztráty, škody nebo náklady, které plynou z chybné instalace, nesprávného provozu a chybného používání a údržby, nebo s nimi jakýmkoli způsobem souvisejí.

© EWM AG, Dr. Günter-Henle-Straße 8, D-56271 Mündersbach

Autorské právo k tomuto dokumentu zůstává výrobci.

Přetisk, i částečný, pouze s písemným souhlasem.

Obsah tohoto dokumentu byl důkladně prozkoumán, zkontrolován a zpracován, přesto zůstávají vyhrazeny změny, chyby a omyley.

1 Obsah

1 Obsah.....	3
2 Bezpečnostní pokyny.....	4
2.1 Pokyny k používání tohoto návodu k obsluze	4
2.2 Vysvětlení symbolů	5
2.3 Všeobecně	6
2.4 Přeprava.....	8
2.4.1 Obsah dodávky.....	8
2.4.2 Okolní podmínky.....	8
2.4.2.1 Za provozu	8
2.4.2.2 Přeprava a skladování	8
3 Použití k určenému účelu	9
3.1 Související platné podklady.....	9
3.1.1 Záruka	9
3.1.2 Prohlášení o shodě	9
3.1.3 Servisní dokumentace (náhradní díly)	9
4 Popis přístroje - rychlý přehled.....	10
4.1 Varianty přístroje	10
4.2 Varianty připojení	12
4.2.1 Decentralizovaná připojka	12
4.2.2 Centrální připojka Euro.....	12
4.2.3 Centrální Euro-přípoj - KOMBI	12
5 Konstrukce a funkce	14
5.1 Všeobecné pokyny	14
5.2 Vybavení svařovacího hořáku	15
5.2.1 TIG 18, 20.....	15
5.2.2 TIG 260, 450.....	16
5.3 Všeobecně	17
5.4 Hořák WIG.....	17
5.5 Hořák WIG-Up/Down.....	18
5.6 Hořák WIG-Retox.....	19
6 Údržba, péče a likvidace	20
6.1 Údržbové práce, intervaly.....	20
6.1.1 Denní údržba	20
6.1.2 Měsíční údržba	20
6.2 Údržba.....	20
6.3 Odborná likvidace přístroje.....	21
6.3.1 Prohlášení výrobce pro konečného uživatele	21
6.4 Dodržování požadavků RoHS	21
7 Odstraňování poruch	22
7.1 Kontrolní seznam pro odstranění chyb.....	22
8 Technická data.....	23
8.1 TIG 18, TIG 20, TIG 260, TIG 450	23
8.2 TIG 18 SC, TIG 450 SC	24
9 Opotřebitelné díly	25
9.1 TIG 18	25
9.2 TIG 18 SC	28
9.3 TIG 20	30
9.4 TIG 260	32
9.5 TIG 450	34
10 Schéma zapojení.....	36
10.1 Svařovací hořák TIG	36
11 Dodatek A.....	37
11.1 Přehled poboček EWM.....	37

2 Bezpečnostní pokyny

2.1 Pokyny k používání tohoto návodu k obsluze



NEBEZPEČÍ

Pracovní a provozní postupy, které je nutno přesně dodržet k vyloučení bezprostředně hrozících těžkých úrazů nebo usmrcení osob.

- Bezpečnostní upozornění obsahuje ve svém nadpisu signálové slovo „NEBEZPEČÍ“ s obecným výstražným symbolem.
- Kromě toho je nebezpečí zvýrazněno symbolem na okraji stránky.



VÝSTRAHA

Pracovní nebo provozní postupy, které je nutno přesně dodržet k vyloučení bezprostředně hrozících těžkých úrazů nebo usmrcení osob.

- Bezpečnostní pokyn obsahuje ve svém nadpisu signální slovo „VÝSTRAHA“ s obecným výstražným symbolem.
- Kromě toho je nebezpečí zvýrazněno symbolem na okraji stránky.



POZOR

Pracovní a provozní postupy, které je nutno přesně dodržet k vyloučení možných lehkých úrazů osob.

- Bezpečnostní pokyn obsahuje ve svém nadpisu návští „POZOR“ s obecným výstražným symbolem.
- Nebezpečí je zvýrazněno piktem na okraji stránky.

POZOR

Pracovní a provozní postupy, které je nutno dodržet pro zamezení poškození nebo zničení výrobku.

- Bezpečnostní pokyn obsahuje ve svém nadpisu návští „POZOR“ bez obecného výstražného symbolu.
- Nebezpečí je zvýrazněno piktem na okraji stránky.



Technické zvláštnosti, které musí mít uživatel na zřeteli.

Pokyny pro jednání a výčty, které Vám krok za krokem určují, co je v dané situaci nutno učinit, poznáte dle odrážek např.:

- Zdířku vedení svařovacího proudu zasuňte do příslušného protikusu a zajistěte.

2.2 Vysvětlení symbolů

Symbol	Popis
	Technické zvláštnosti, které musí mít uživatel na zřeteli.
	Správně
	Nesprávně
	Uvést v činnost
	Neuvádět v činnost
	Stisknout a přidržet
	Otočit
	Zapnout
	Přístroj vypnout
	Přístroj zapnout
ENTER	Přístup k menu
NAVIGATION	Navigace v menu
EXIT	Menu opustit
	Znázornění času (příklad: vyčkat / aktivovat po dobu 4 sek.)
	Dočasné přerušení znázornění menu (možnost dalších nastavení)
	Nástroje není zapotřebí / nepoužívat
	Nástroje je zapotřebí / používat

2.3 Všeobecně

NEBEZPEČÍ



Úraz elektrickým proudem!

Svářecí přístroje používají vysoká napětí, která mohou být při dotyku příčinou životu nebezpečných úrazů elektrickým proudem a vedou ke vzniku popálenin. I při styku s nízkým napětím hrozí nebezpečí polekání, následkem čehož může dojít k nehodám.

- Nedotýkejte se žádných dílů v přístroji nebo na něm, které jsou pod napětím!
- Připojovací a spojovací vodiče musí být bez závad!
- Pouhé vypnutí nestačí! Vyčkejte 4 minuty, až se vybijí kondenzátory!
- Svařovací hořák a držák elektrod odložte na izolaci!
- Přístroj smí otvírat oprávněný odborný personál pouze pokud je přístrojová zástrčka vytažena!
- Noste vždy suchý ochranný oděv!
- Vyčkat 4 minuty, až se vybijí kondenzátory!

Elektromagnetická pole!

Proudový zdroj může být zdrojem elektrických nebo elektromagnetických polí, která mohou poškodit funkci elektronických zařízení jako přístrojů na elektronické zpracování dat, CNC přístrojů, telekomunikačních vedení, síťových nebo signálních vedení a kardiostimulátorů.

- Dodržovat předpisy pro údržbu !
- Svařovací vedení úplně odvinout!
- Přístroje nebo zařízení citlivá na záření příslušně zastínit!
- Funkce kardiostimulátorů může být negativně ovlivněna (podle potřeby se obrátit na lékaře).

VÝSTRAHA



Nebezpečí úrazu při nedodržení bezpečnostních pokynů!

Nerespektování bezpečnostních předpisů může být životu nebezpečné!

- Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny v tomto návodu!
- Dodržujte předpisy bezpečnosti práce a ustanovení specifická pro vaši zemi!
- Osoby v oblasti pracoviště upozorněte na dodržování předpisů!



Platnost dokumentu!

Tento dokument je platný pouze ve spojení s návodem k obsluze použitého výrobku!

- Přečtěte si a dodržujte návod k obsluze všech systémových komponent, zejména bezpečnostní pokyny!



Nebezpečí požáru!

V důsledku vysokých teplot, odletujících jisker, rozžhavených dílů či horké strusky vznikající při svařování může dojít k tvorbě plamenů.

K tvorbě plamenů mohou přispět i bludné svařovací prudy!

- V okruhu pracoviště dávejte pozor na ohniska požáru!
- Nenoste s sebou žádné snadno zápalné předměty, jako např. zápalky nebo zapalovače.
- V okruhu pracoviště mějte připravené vhodné hasicí přístroje!
- Z obrobku před začátkem svařování důkladně odstraňte zbytky hořlavých látek.
- Svařené obrobky dále zpracovávejte teprve po vychladnutí.
- Nenechávejte je v kontaktu s hořlavým materiálem!
- Rádně připevněte svařovací vedení!

**VÝSTRAHA****Nebezpečí úrazu zářením nebo horkem!**

Záření světelného oblouku má za následek poškození pokožky a zraku.

Styk s horkými obrobky a jiskrami má za následek popálení.

- Používejte svářecký šít nebo svářecskou přílbu s dostatečným ochranným stupněm (závisí na způsobu použití)!
- Nosit suchý ochranný oblek (např. svářecký šít, rukavice, atd.) podle příslušných předpisů odpovídající země!
- Nezúčastněné osoby chránit ochrannými záclonami nebo ochrannými přepážkami proti záření a nebezpečí oslnění!

**Nebezpečí v důsledku neúčelového použití!**

V případě neúčelového použití může od přístroje hrozit nebezpečí pro osoby, zvířata a věcné škody. Za všechny z toho vyplývající škody se nepřejímá žádné ručení!

- Přístroj používat výhradně účelově a poučeným, odborným personálem!
- Na přístroji neprovádět žádné neodborné změny nebo přestavby!

**POZOR****Hluková zátěž!**

Hluk, přesahující 70dBA, může způsobit trvalé poškození sluchu!

- Používejte vhodnou ochranu sluchu!
- Osoby na pracovišti musí nosit vhodnou ochranu sluchu!

POZOR**Povinnosti provozovatele!**

Při provozu zařízení je nutno dodržovat příslušné tuzemské vyhlášky a zákony!

- Národní verze rámcové směrnice (89/391/EWG), a k ní patřící jednotlivé směrnice.
- Především směrnice (89/655/EWG), o minimálních předpisech pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a o používání ochranných pomůcek zaměstnanci při práci.
- Předpisy pro bezpečnost práce a prevenci nehod příslušné země.
- Řádná instalace a provozování zařízení IEC 60974-9.
- V pravidelných intervalech kontrolujte, zda uživatelé pracují s ohledem na bezpečnost.
- Pravidelná kontrola zařízení IEC 60974-4.

**Škody způsobené cizími komponentami!**

V případě škod způsobených cizími komponentami zaniká záruka výrobce!

- Používat výhradně systémové komponenty a doplňky (proudové zdroje, svařovací hořáky, držáky elektrod, dálkové ovladače, náhradní a opotřebitelné díly, atd.) z našeho dodávaného sortimentu!
- Komponentu příslušenství připojte k odpovídající přípojně zásuvce pouze při vypnutém svářecím přístroji a zajistěte ji.

**Vyškolený personál!**

Přístroj smí uvádět do provozu výhradně osoby, které mají odpovídající znalosti o zacházení s obloukovými svářecími přístroji.

2.4 Přeprava



POZOR



Poškození v důsledku neoddělených napájecích vedení!

Při transportu mohou neoddělená napájecí vedení (síťová vedení, řídicí vedení, atd.) způsobit rizika, jako např. převrácení přístrojů a poškození osob!

- Odpojte napájecí vedení!

2.4.1 Obsah dodávky

Obsah dodávky je před odesláním pečlivě zkontrolován a zabalen, nelze však vyloučit poškození během přepravy.

Vstupní kontrola

- Zkontrolujte úplnost dodávky podle dodacího listu!

V případě poškození obalu

- Zkontrolujte, zda není dodávka poškozena (vizuální kontrola)!

V případě reklamace

Došlo-li k poškození dodávky při přepravě:

- Spojte se okamžitě s posledním přepravcem!
- Uchovejte obal (kvůli případné kontrole přepravcem nebo pro zaslání zpět).

Obal pro zaslání zpět

Je-li to možné, použijte originální obal a originální obalový materiál. Máte-li otázky k obalům a zajištění při přepravě, obrátěte se, prosím, na Vašeho dodavatele.

2.4.2 Okolní podmínky

POZOR



Poškození přístroje v důsledku nečistot!

Neobvykle velké množství prachu, kyselin, korozivních plynů nebo látek může přístroj poškodit.

- Zabraňte vzniku velkého množství kouře, páry, olejové mlhy a prachu po broušení!
- Zabraňte přítomnosti vzduchu s obsahem solí (mořský vzduch)!

2.4.2.1 Za provozu

Rozsah teplot okolního vzduchu:

- 10 °C až +40 °C

relativní vlhkost vzduchu:

- do 50 % při 40 °C
- do 90 % při 20 °C

2.4.2.2 Přeprava a skladování

Uskladnění v uzavřené místnosti, rozsah teplot okolního vzduchu:

- 25 °C až +55 °C

Relativní vlhkost vzduchu

- do 90 % při 20 °C

3 Použití k určenému účelu

**VÝSTRAHA****Nebezpečí v důsledku neúčelového použití!**

V případě neúčelového použití může od přístroje hrozit nebezpečí pro osoby, zvířata a věcné škody. Za všechny z toho vyplývající škody se nepřejímá žádné ručení!

- Přístroj používat výhradně účelově a poučeným, odborným personálem!
- Na přístroji neprovádět žádné neodborné změny nebo přestavby!

Svařovací hořák pro elektrické obloukové svařovací přístroje ke svařování WIG.

3.1 Související platné podklady

3.1.1 Záruka



Další informace jsou uvedeny v přiložené brožuře „Warranty registration“ a v našich informacích týkajících se záruky, údržby a kontroly na adresu www.ewm-group.com!

3.1.2 Prohlášení o shodě

**Označený přístroj odpovídá svou koncepcí a konstrukcí směrnicím a normám ES:**

- ES směrnici pro nízké napětí (2006/95/ES),
- ES směrnici pro elektromagnetickou kompatibilitu (2004/108/ES)

V případě neoprávněných změn, neodborných oprav, nedodržení lhůt opakování zkoušek a/nebo nepovolených modifikací, jež nejsou výslovně autorizovány výrobcem, zaniká platnost tohoto prohlášení.

Originál prohlášení o shodě je přiložen k přístroji.

3.1.3 Servisní dokumentace (náhradní díly)

**NEBEZPEČÍ****Neodborné opravy a modifikace jsou zakázány!**

K zabránění úrazům a poškození přístroje, smí přístroj opravovat resp. modifikovat pouze kvalifikované, oprávněné osoby!

V případě neoprávněných zásahů zaniká záruka!

- Případnou opravou pověřte oprávněné osoby (vycvičený servisní personál)!


Náhradní díly je možné získat u oprávněných smluvních prodejců.

4 Popis přístroje - rychlý přehled


4.1 Varianty přístroje

Provedení	Funkce	Typ hořáku
SR	Silikonová pryž Standardní hořák pro jednoduché svařovací úkoly	TIG 18, TIG 20,
WD	Standardní Chlazení vodou, decentralizované připojení.	TIG 18, TIG 20, TIG 260, TIG 450
GRIP	Rukojet' GRIP Ergonomická rukojet' zaručuje spolehlivé uchopení.	TIG 18, TIG 20, TIG 260, TIG 450
KOMBI	Svazek hadic Centrální přípojka Euro se zvláštním vedením svařovacího proudu k přeplování.	TIG 18
SC	Supercool Vyšší zatížení díky lepší konstrukci svazku hadic	TIG 18, TIG 450
HFL	Vysoko flexibilní svazek hadic	TIG 260, TIG 450
U/D	Řízení Up-/Down Svařovací výkon (svařovací proud) lze v průběhu svařování plynule zvyšovat nebo snižovat.	TIG 260, TIG 450
RETOX	Řízení RETOX U/D Funkce s přídavným zobrazením nastaveného svařovacího proudu nebo s vybraným číslem úkolu JOB.	TIG 260, TIG 450
EZA	Centrální přípojka Euro	TIG 450


Hořáky WIG lze dodat v různých variantách modelů. Varianty Up/Down a Retox doplňují hořák doplňkovými obslužnými prvky.

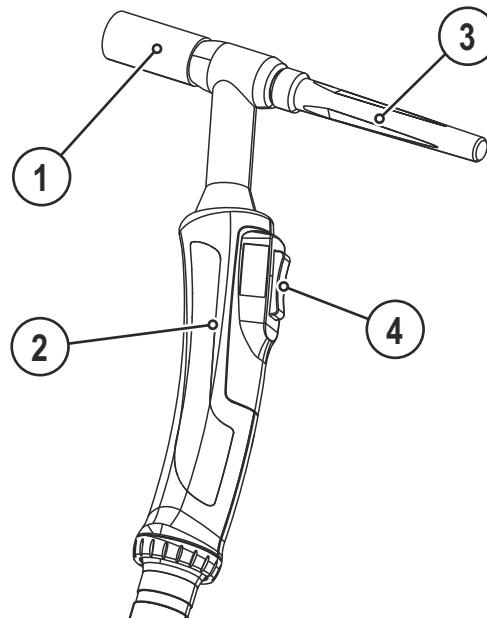

TIG 18, TIG 20

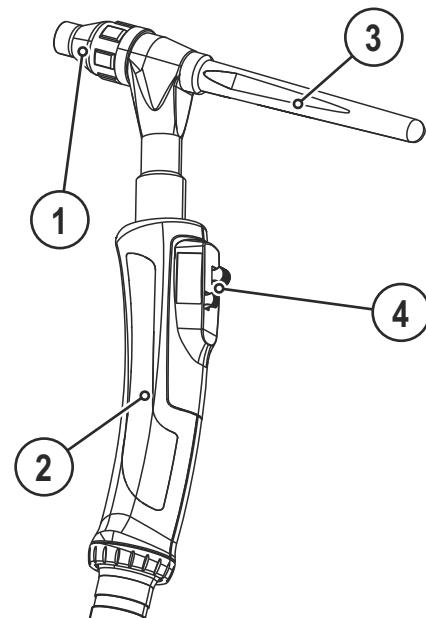

TIG 260 U/D, TIG 450 U/D

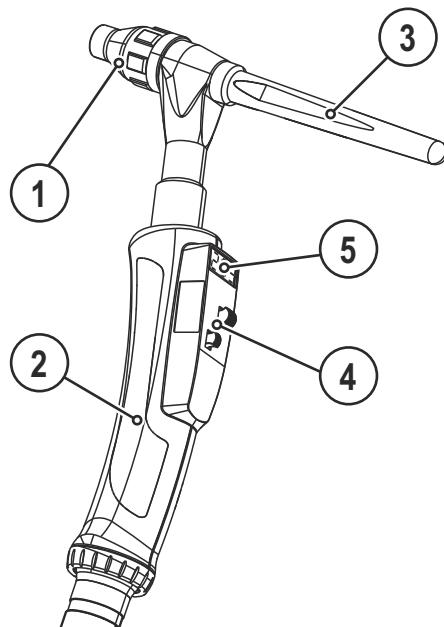


TIG 260 Retox, TIG 450 Retox

Obrázek 4-1

Pol.	Symbol	Popis
1		Plynová tryska
2		rukoujet'
3		Kryt elektrody
4		Obslužné prvky
5	283	Indikace


4.2 Varianty připojení

4.2.1 Decentralizovaná připojka

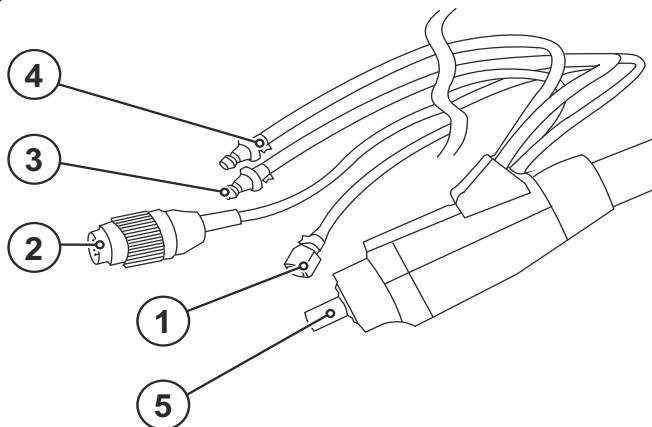


Obrázek 4-2

4.2.2 Centrální připojka Euro

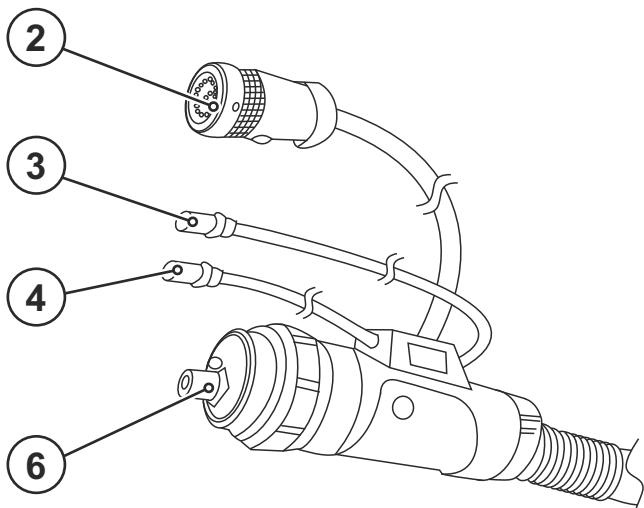

Obrázek 4-3

4.2.3 Centrální Euro-přípoj - KOMBI

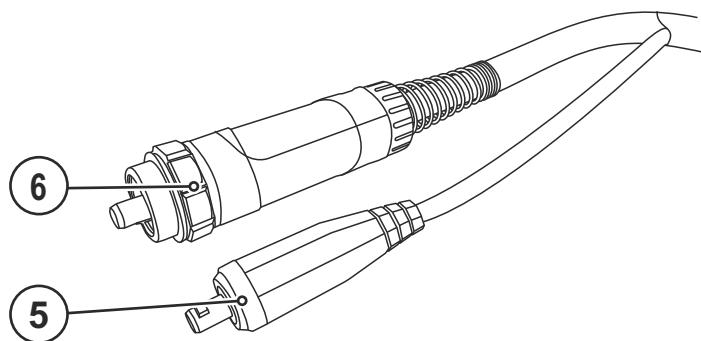

Obrázek 4-4

Pol.	Symbol	Popis
1		Hadice pro ochranný plyn Převlečná matice G 1/4"
2		Konektor kabelu ovládacího vedení
3		Rychlouzávěr hořáku, červený Zpětný tok chladicího prostředku
4		Rychlouzávěr hořáku, modrý Přítok chladicího prostředku
5		Přípojka svařovacího proudu decentralizovaná
6		Centrální Euro-přípoj

5 Konstrukce a funkce

5.1 Všeobecné pokyny



VÝSTRAHA



Nebezpečí poranění elektřinou!

Dotknutí se vodivých částí, např. zdířek pro svařovací proud, může být životu nebezpečné!

- Mějte na zřeteli bezpečnostní upozornění na prvních stránkách návodu k použití!
- Přístroj smí uvádět do provozu výhradně osoby, které mají odpovídající znalosti o zacházení s obloukovými svářecími přístroji.
- Spojovací a svařovací kabely (např. držáky elektrod, svařovací hořáky, zemnící kabely, rozhraní) připojujte pouze k vypnutému přístroji!



POZOR



Nebezpečí popálení na přípojce svařovacího proudu!

Nezajištěné kontakty svařovacího proudu mohou zahřívat přípojky a vedení a při dotyku mohou způsobit popáleniny!

- Kontakty svařovacího proudu každý den přezkoušejte a případně je zajistěte otočením doprava.



Ohrožení elektrickým proudem!

Pokud střídavě svařujete s použitím různých metod a pokud zůstávají oba svařovací hořáky a držáky elektrod připojeny k přístroji, je ve všech vodičích současně napětí naprázdno nebo svařovací napětí!

- Před zahájením a přerušením práce odkládejte proto hořák a držák elektrody vždy izolovaně!

POZOR



Poškození v důsledku neodborného připojení!

V důsledku neodborného připojení se mohou poškodit komponenty příslušenství a proudový zdroj!

- Komponentu příslušenství připojit a zajistit pouze při vypnutém přístroji k odpovídající zásuvce.
- Podrobné popisy příslušné komponenty příslušenství najdete v návodu k použití!
- Komponenty příslušenství jsou automaticky rozlišeny po zapnutí proudového zdroje.



Zacházení s ochrannými čepičkami proti prachu!

Ochranné čepičky proti prachu chrání kabelové koncovky a tudíž přístroj před znečištěním a poškozením.

- Není-li k připoji připojena žádná komponenta příslušenství, musí být nasazena ochranná čepička proti prachu.
- V případě vady nebo její ztráty musí být ochranná čepička proti prachu nahrazena!






Při připojení dbejte na dokumentaci dalších součástí systému!

5.2 Vybavení svařovacího hořáku

5.2.1 TIG 18, 20




Vybavení hořáku na příkladu hořáku TIG 18. Postup odpovídá ostatním modelům.

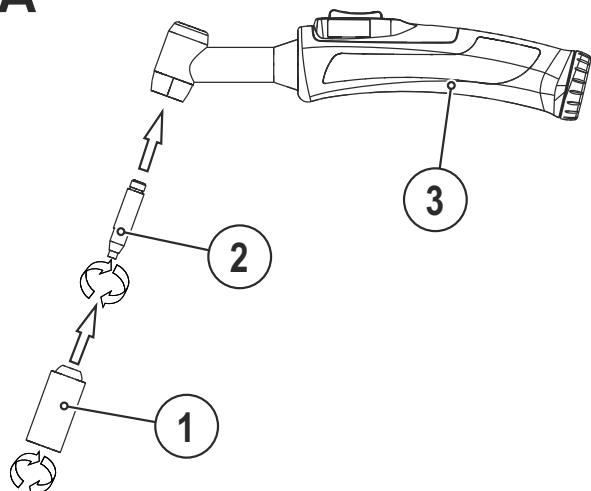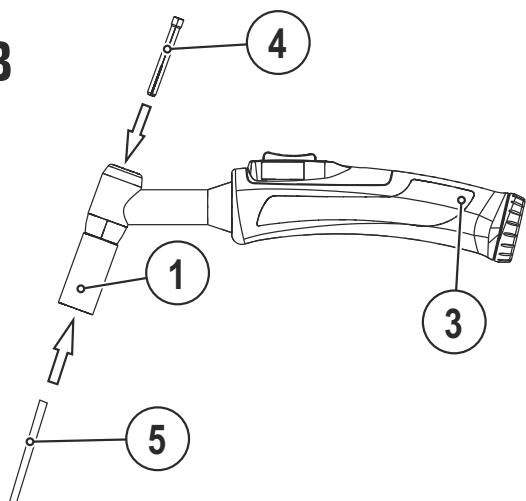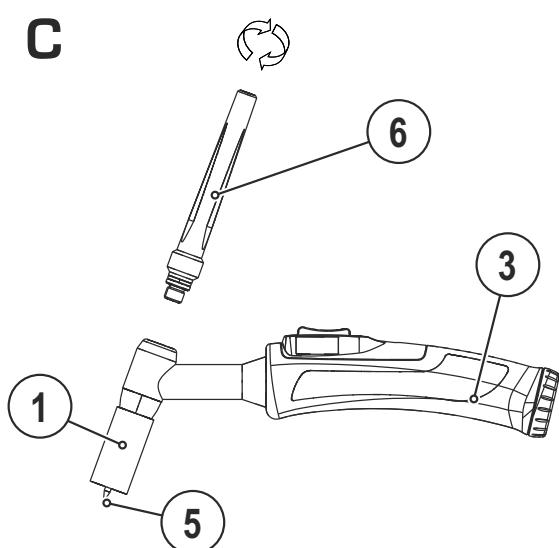A

B

C


Obrázek 5-1

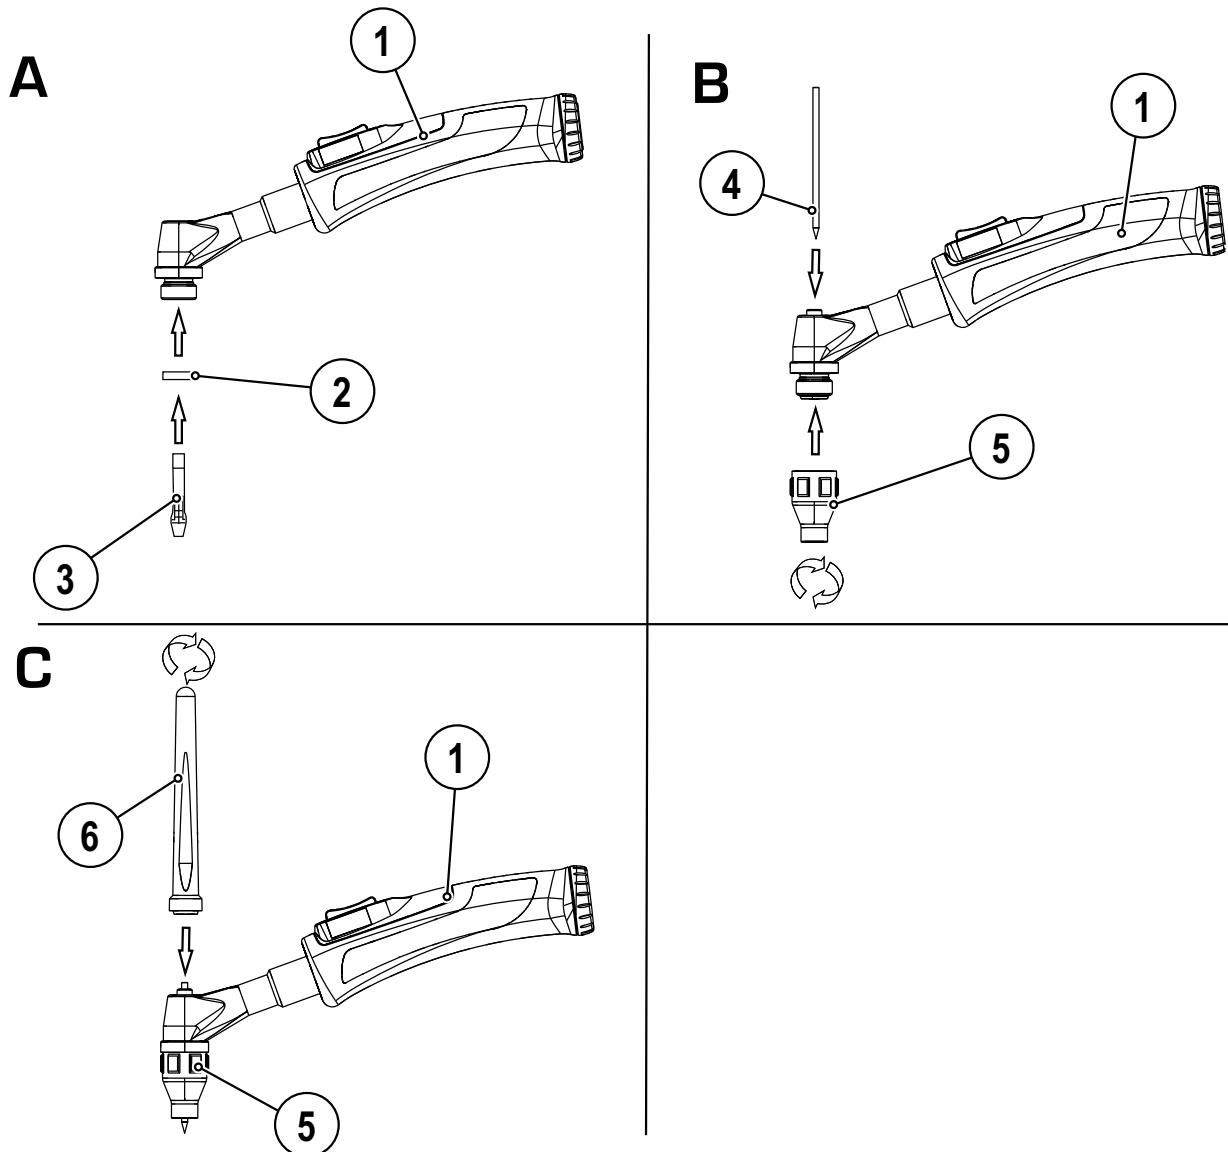Pol.	Symbol	Popis
1		Plynová tryska
2		Těleso upínacího pouzdra
3		rukoujet'
4		Upínací pouzdro
5		Elektroda
6		Kryt elektrody

5.2.2 TIG 260, 450



Obrázek 5-2

Pol.	Symbol	Popis
1		rukoujet'
2		Izolátor
3		Upínací pouzdro
4		Elektroda
5		Plynová tryska
6		Kryt elektrody

5.3 Všeobecně

Svařovací hořáky WIG jsou spojeny s proudovým zdrojem svazkem hadic. Svazkem hadic prochází:


- vedení svařovacího proudu,
- přívod ochranného plynu i
- řídící vedení.

U svařovacích hořáků WIG s vodním chlazením prochází vedení

- přívodu chladiva a
 - odvodu chladiva
- svazkem hadic.

Přidavný svarový materiál je při WIG svařování podáván většinou ručně ve formě tyče. U plně mechanických přístrojů je přidavný svarový materiál přiváděn ve formě drátu pomocí odděleného posuvu drátu.

5.4 Hořák WIG

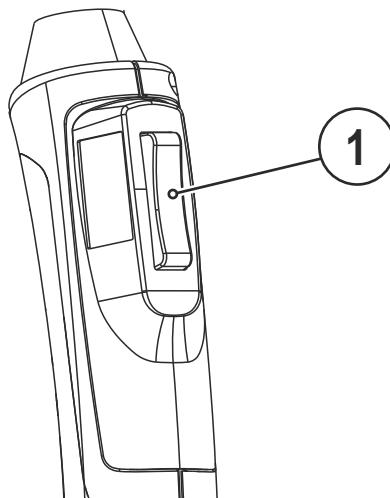

Obrázek 5-3

Pol.	Symbol	Popis
1		Tlačítko hořáku


Hořáky WIG jsou vybaveny tlačítkem hořáku. Tímto tlačítkem lze

- zapínat a vypínat svařovací proud a
- během svařování snižovat ťukáním proud až na snížený proud.





**Krátkým ťuknutím na tlačítko hořáku provedete přepnutí funkce.
Nastavený režim hořáku určuje specifikaci funkce ťuknutím.**

5.5 Hořák WIG-Up/Down

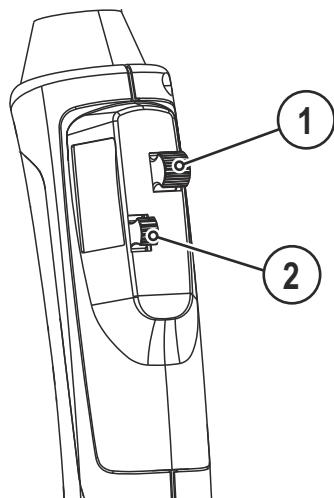

Obrázek 5-4

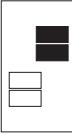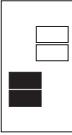Pol.	Symbol	Popis
1		Tlačítko hořáku Svařovací proud zap./vyp.
2		Tlačítko hořáku Up/Down - Funkce

Hořák WIG-Up/Down je vybaven dvěma tlačítky hořáku. Pomocí tlačítek je možné


- vypnout a zapnout svařovací proud,
- krokováním snížit až na snížený proud,
- plynule zvyšovat během svařování svařovací proud (funkce UP) nebo
- plynule snižovat svařovací proud (funkce DOWN).



Krátkým ťuknutím na tlačítko hořáku provedete přepnutí funkce.

Nastavený režim hořáku určuje specifikaci funkce ťuknutím.

5.6 Hořák WIG-Retox

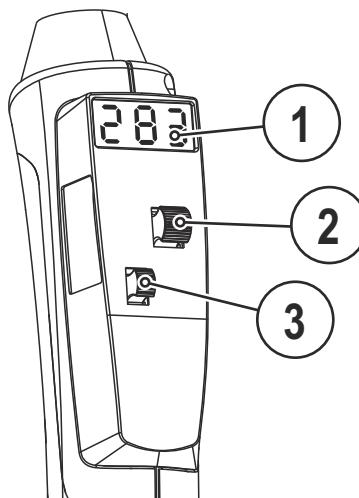

Obrázek 5-5

Pol.	Symbol	Popis
1		Indikace
2		Tlačítko hořáku Svařovací proud zap./vyp.
3		Tlačítko hořáku Up/Down - Funkce

Hořáky Retox mají vedle ukazatele dvě kolébková tlačítka hořáku. Obsazení jednotlivých obslužných prvků funkcemi se může lišit v závislosti na použitém svařovacím přístroji.

Ve většině případů je možné

- pravým tlačítkem hořáku zapínat a vypínat svařovací proud a klepnutím omezit proud na snížený proud.
- levým tlačítkem hořáku plynule snižovat svařovací proud (funkce Down) nebo zvyšovat proud (funkce Up).

Vedle těchto funkcí je možné s hořáky Retox vyvolat i úkoly (JOBs) dané k dispozici svařovacím přístrojem.

Ukazatel hořáku Retox indikuje podle funkce nastavené na svařovacím přístroji

- nastavený svařovací proud nebo
- vybrané číslo JOB (úkolu).



Krátkým tuknutím na tlačítko hořáku provedete přepnutí funkce.

Nastavený režim hořáku určuje specifikaci funkce tuknutím.

6 Údržba, péče a likvidace



POZOR



Elektrický proud!

Následovně popsané práce se musí provádět zásadně při vypnutém zdroji proudu!

6.1 Údržbové práce, intervaly

6.1.1 Denní údržba

- Je třeba zkontrolovat rukou pevné usazení přípojek a opotřebitelných dílů a případně je dotáhnout.

6.1.2 Měsíční údržba

- Zkontrolujte a vyčistěte svařovací hořák. Z důvodu usazenin v hořáku mohou vznikat zkraty, které negativně ovlivňují výsledek svařování a mohou vést k poškození hořáku!
- Zkontrolujte vnější poškození hořáku, svazku hadic a přípojek proudu a v případě potřeby je vyměňte, popř. zajistěte opravu odborným personálem!
- Je třeba zkontrolovat rádné usazení šroubových a zástrčkových spojení přípojek a opotřebitelných dílů a případně je dotáhnout.

6.2 Údržba

POZOR



Elektrický proud!

Opravy přístrojů vedoucích proud smí provádět pouze autorizovaný odborný personál!

- Neodstraňujte hořák ze svazku hadic!
- Těleso hořáku nikdy neupínejte do svéráku či podobného zařízení, hořák se při tom může nenávratně poškodit!
- V případě poškození hořáku nebo svazku hadic, které nelze odstranit v rámci údržby, je třeba zaslat kompletní hořák k opravě výrobci.

6.3 Odborná likvidace přístroje



Řádná likvidace!

Přístroj obsahuje cenné suroviny, které by měly být recyklovány, a elektronické součásti, které je třeba zlikvidovat.



- **Nelikvidujte s komunálním odpadem!**
- **Při likvidaci dodržujte úřední předpisy!**

6.3.1 Prohlášení výrobce pro konečného uživatele

- Použité elektrické a elektronické přístroje se podle evropských nařízení (směrnice 2002/96/EU Evropského parlamentu a Rady Evropy ze dne 27.1.2003) nesmí dál odstraňovat do netříděného domácího odpadu. Musí se sbírat odděleně. Symbol popelnice na kolečkách poukazuje na nutnost odděleného sběru.
Tento přístroj musí být předán k likvidaci resp. recyklaci do k tomu určených systémů odděleného sběru.
- V Německu jste zavázání zákonem (Zákon o uvedení do oběhu, zpětvzetí a zneškodnění elektrických a elektronických přístrojů (ElektroG) vyhovující požadavkům na ochranu životního prostředí ze 16.3.2005), odevzdat starý přístroj do sběru odděleného od netříděného domácího odpadu. Veřejnoprávní provozovatelé sběren odpadu (obce) zřídili za tímto účelem sběrny, které sbírají staré přístroje ze soukromých domácností bezplatně.
- Informace ohledně návratu nebo sběru starých přístrojů obdržíte od příslušné městské nebo obecní správy.
- Firma EWM je účastníkem schváleného systému likvidace a recyklace odpadů a je registrovaná v seznamu nadace pro staré elektropřístroje (EAR) pod číslem WEEE DE 57686922.
- Kromě toho lze přístroje v celé Evropě odevzdat také odbytovým partnerům EWM.

6.4 Dodržování požadavků RoHS

My, EWM AG Mündersbach, tímto potvrzujeme, že všechny výrobky, které jsme Vám dodali, a kterých se směrnice RoHS týká, požadavkům směrnice RoHS (směrnice 2011/65/EU) vyhovují.

7 Odstraňování poruch

Všechny výrobky podléhají přísným kontrolám ve výrobě a po ukončení výroby. Pokud by přesto něco nefungovalo, přezkoušejte výrobek podle následujícího seznamu. Nepovede-li žádné doporučení k odstranění závady výrobku, informujte autorizovaného obchodníka.

7.1 Kontrolní seznam pro odstranění chyb



Základní podmínkou pro bezvadnou funkci je přístrojové vybavení vhodné pro použitý materiál a procesní plyn!

Legenda	Symbol	Popis
	✗	Chyba / Příčina
	✖	Náprava

Přehřátý svařovací hořák

- ✓ Nedostatečný průtok chladicího prostředku
 - ✖ Překontrolujte stav chladiva a v případě potřeby ho doplňte.
 - ✖ Odstraňte zalomená místa na systému vedení (svazcích hadic)
 - ✖ Odvzdušnění okruhu chladicího prostředku
 - ✖ Zkontrolujte správnou instalaci přípojky rozvodů chladiva a příp. je správně zajistěte.
 - ✖ Zkontrolujte funkční přípojku chladiče svařovacího hořáku
- ✓ Uvolněná spojení svařovacího proudu
 - ✖ Dotáhněte připojení proudu k hořáku a/nebo k obrobku
- ✓ Přetížení
 - ✖ Zkontrolujte a opravte nastavení svařovacího proudu
 - ✖ Použijte výkonnější svařovací hořák

Poruchy funkce obsluhovacích prvků svařovacího hořáku

- ✓ Problemy se spojením
 - ✖ Připojte řídící vedení, popř. přezkoušejte správnost instalace.

Nestabilní elektrický oblouk

- ✓ Vměstky materiálu ve wolframové elektrodě v důsledku kontaktu s přídavným materiálem nebo obrobkem
 - ✖ Wolframovou elektrodu znova vybrušte nebo ji vyměňte.
- ✓ Nekompatibilní nastavení parametrů
 - ✖ Zkontrolujte, popř. upravte nastavení
- ✓ výparы kovů na plynové hubici
 - ✖ Plynovou hubici vyčistěte nebo vyměňte

Tvorba pórů

- ✓ Nedostatečná nebo chybějící plynová ochrana
 - ✖ Zkontrolujte nastavení ochranného plynu, popř. vyměňte láhev ochranného plynu
 - ✖ Zacloňte svařovací pracoviště ochrannými stěnami (průvan ovlivňuje výsledek svařování)
- ✓ Nevhodné nebo opotřebované vybavení svařovacího hořáku
 - ✖ Zkontrolujte velikost plynové trysky a v případě potřeby ji vyměňte
- ✓ Kondenzát (vodík) v hadici na plyn
 - ✖ Propláchněte svazek hadic plynem nebo ho vyměňte

8 Technická data



Provozní údaje a záruka pouze ve spojení s originálními náhradními a opotřebitelnými díly!

8.1 TIG 18, TIG 20, TIG 260, TIG 450

Typ	TIG 18	TIG 20	TIG 260	TIG 450
Pólování elektrody pod DC	zpravidla záporné			
Druh vedení	ruční vedení			
Dimenzování napětí	Amplituda 113 V			
Max. napětí zapálení elektrického oblouku a dimenzování napětí	12 kV			
Tlačítko spínacího napětí	0,02-42 V			
Tlačítko spínacího proudu	0,01-100 mA			
Tlačítko spínacího výkonu	max. 1 W (ohmické zatížení)			
Potřebný chladicí výkon	min. 800 W			
Druhy elektrod	Běžné wolframové elektrody			
Okolní teplota	- 10 °C až + 40 °C			
Vstupní tlak hořáku, chladicí kapalina (min. - max.)	2,5-3,5 bar			
Průtok (min)	0,9 l/min	0,7 l/min	0,7 l/min	0,7 l/min
Krytí přípojek na straně stroje (EN 60529)	IP3X	IP2X	IP3X	IP3X
Ochranný plyn	Ochranný plyn DIN EN 439			
Průtok plynu	10 až 20 l/min			
Maximální svařovací proud při 100% ED (DC/AC)	320 A / 230 A	240 A / 170 A	260 A / 185 A	400 A / 280 A
Svazek hadic	4 nebo 8 m			
Wolframové elektrody	0,5-4,0 mm	0,5-3,2 mm	1,0-3,2 mm	1,6-4,8 mm
Připojení	Centrální přípojka Euro / decentralizovaná přípojka			
Odpovídá normě	ČSN EN 60974-7			

8.2 TIG 18 SC, TIG 450 SC

Typ	TIG 18 SC	TIG 450 SC
Pólování elektrody pod DC		zpravidla záporné
Druh vedení		ruční vedení
Dimenzování napětí		Amplituda 113 V
Max. napětí zapálení svařovacího oblouku a stabilizační napětí		12 kV
Tlačítko spínacího napětí		0,02-42 V
Tlačítko spínacího proudu		0,01-100 mA
Tlačítko spínacího výkonu		max. 1 W (ohmické zatížení)
Druhy elektrod		Běžné wolframové elektrody
Okolní teplota		-10 °C až +40 °C
Vstupní tlak hořáku, chladicí kapalina (min. - max.)		2,5-3,5 bar
Průtok (min)	0,9 l/min	0,7 l/min
Krytí přípojek na straně stroje (EN 60529)		IP3X
Ochranný plyn		Ochranný plyn DIN EN 439
Průtok plynu		10 až 20 l/min
Maximální svařovací proud při 100% ED (DC/AC)	400 A / 280 A	450 A / 320 A
Svazek hadic		4 nebo 8 m
Wolframové elektrody	0,5-4 mm	1,6-4,8 mm
Připojení		Decentralizovaná přípojka
Odpovídá normě		ČSN EN 60974-7

9 Opotřebitelné díly

POZOR



Škody způsobené cizími komponentami!


V případě škod způsobených cizími komponentami zaniká záruka výrobce!

- Používat výhradně systémové komponenty a doplňky (proudové zdroje, svařovací hořáky, držáky elektrod, dálkové ovladače, náhradní a opotřebitelné díly, atd.) z našeho dodávaného sortimentu!
- Komponentu příslušenství připojte k odpovídající přípojně zásuvce pouze při vypnutém svářecím přístroji a zajistěte ji.

9.1 TIG 18



Na obrázku je uveden příklad svařovacího hořáku. V závislosti na provedení se mohou jednotlivé hořáky lišit.

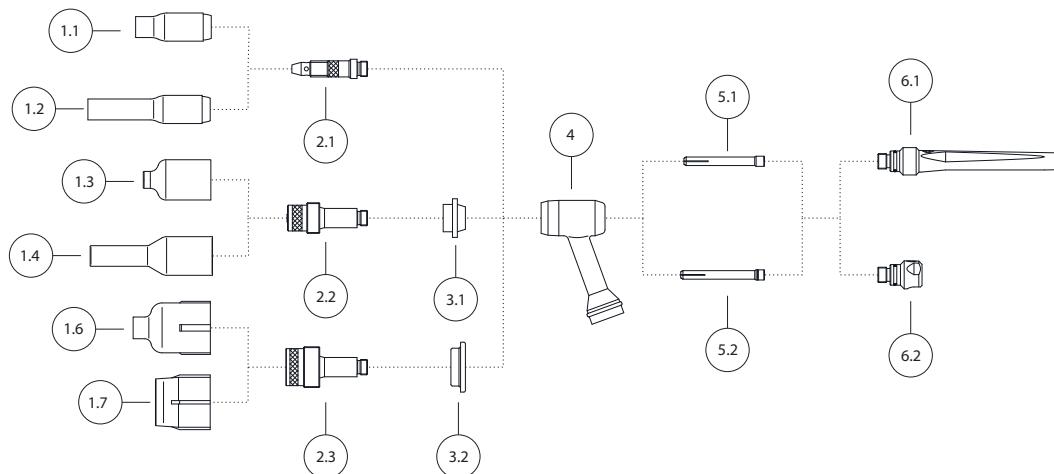

Obrázek 9-1

Poz.	Název	Velikost	Ø elektrody mm	Ø hubice mm	Délka mm	Materiál	JB ks	Č. výrobku
1.1	Plynová hubice	4	-	6.5	47	Keramika	10	094-001316-00000
1.1	Plynová hubice	5	-	8	47	Keramika	10	094-000926-00000
1.1	Plynová hubice	6	-	9.5	47	Keramika	10	094-001317-00000
1.1	Plynová hubice	7	-	11	47	Keramika	10	094-000927-00000
1.1	Plynová hubice	8	-	12.5	47	Keramika	10	094-000929-00000
1.1	Plynová hubice	10	-	16	47	Keramika	10	094-001318-00000
1.1	Plynová hubice	12	-	19.5	50	Keramika	10	094-001319-00000
1.2	Plynová hubice	5	-	8	76	Keramika	10	094-012691-00000
1.2	Plynová hubice	6	-	9.5	76	Keramika	10	094-012692-00000
1.2	Plynová hubice	7	-	11	76	Keramika	10	094-012693-00000
1.3	Plynová hubice pro plynovou čočku	4	-	6.5	42	Keramika	10	094-001320-00000
1.3	Plynová hubice pro plynovou čočku	5	-	8	42	Keramika	10	094-001321-00000
1.3	Plynová hubice pro plynovou čočku	6	-	9.5	42	Keramika	10	094-001322-00000
1.3	Plynová hubice pro plynovou čočku	7	-	11	42	Keramika	10	094-001195-00000


Poz.	Název	Velikost	Ø elektrody mm	Ø hubice mm	Délka mm	Materiál	JB ks	Č. výrobku
1.3	Plynová hubice pro plynovou čočku	8	-	12.5	42	Keramika	10	094-001196-00000
1.3	Plynová hubice pro plynovou čočku	12	-	19.5	42	Keramika	10	094-001323-00000
1.4	Plynová hubice pro plynovou čočku	5	-	8	76	Keramika	10	094-011135-00000
1.4	Plynová hubice pro plynovou čočku	6	-	9.5	76	Keramika	10	094-011136-00000
1.4	Plynová hubice pro plynovou čočku	7	-	11	76	Keramika	10	094-012694-00000
1.6	Plynová hubice pro plynovou čočku, JUMBO	6	-	9.5	48	Keramika	10	094-011642-00000
1.6	Plynová hubice pro plynovou čočku, JUMBO	8	-	12.5	48	Keramika	10	094-011643-00000
1.6	Plynová hubice pro plynovou čočku, JUMBO	10	-	16	48	Keramika	10	094-011644-00000
1.6	Plynová hubice pro plynovou čočku, JUMBO	12	-	19.5	48	Keramika	10	094-003136-00000
1.7	Plynová hubice pro plynovou čočku, JUMBO	12	-	24	34	Keramika	10	094-012686-00000
2.1	Domeček kleštiny	-	1.6	-	-	Měď	10	094-000936-00000
2.1	Domeček kleštiny	-	2 - 2.4	-	-	Měď	10	094-000937-00000
2.1	Domeček kleštiny	-	3.2	-	-	Měď	10	094-000940-00000
2.1	Domeček kleštiny	-	4	-	-	Měď	10	094-001315-00000
2.2	Domeček kleštiny s plynovou čočkou	-	1.6	-	-	Mosaz	10	094-001325-00000
2.2	Domeček kleštiny s plynovou čočkou	-	2 - 2.4	-	-	Mosaz	10	094-001192-00000
2.2	Domeček kleštiny s plynovou čočkou	-	3.2	-	-	Mosaz	10	094-001193-00000
2.2	Domeček kleštiny s plynovou čočkou	-	4	-	-	Mosaz	10	094-001326-00000
2.3	Domeček kleštiny s plynovou čočkou, JUMBO	-	1.6	-	-	Mosaz	5	094-003137-00010
2.3	Domeček kleštiny s plynovou čočkou, JUMBO	-	2.4	-	-	Mosaz	5	094-003137-00000
2.3	Domeček kleštiny s plynovou čočkou, JUMBO	-	3.2	-	-	Mosaz	5	094-000000-00000
2.3	Domeček kleštiny s plynovou čočkou, JUMBO	-	4	-	-	Mosaz	5	094-011641-00000
3.1	Adaptér	XL	-	-	-	Teflon	10	094-001194-00000
3.2	Adaptér, JUMBO	XXL	-	-	-	Teflon	5	094-003138-00000
4	Izolátor	Standard	-	-	-	Teflon	10	094-001307-00000
5.1	Kleština	-	4	-	50	Měď	10	094-001312-00000
5.1	Kleština	-	1.6	-	50	Měď	10	094-000931-00000
5.1	Kleština	-	2.4	-	50	Měď	10	094-000932-00000
5.1	Kleština	-	3.2	-	50	Měď	10	094-000935-00000

Poz.	Název	Velikost	Ø elektrody mm	Ø hubice mm	Délka mm	Materiál	JB ks	Č. výrobku
5.2	Kleština	-	1.6	-	52	-	10	094-003402-00000
5.2	Kleština	-	2.4	-	52	-	10	094-003241-00000
5.2	Kleština	-	3.2	-	52	-	10	094-003242-00000
5.2	Kleština	-	4	-	52	-	10	094-008583-00000
6.1	Kryt elektrody	dlouhé	-	-	-	Plast	10	094-001114-00000
6.2	Kryt elektrody	krátké	-	-	-	Plast	10	094-001120-00000

9.2 TIG 18 SC



Na obrázku je uveden příklad svařovacího hořáku. V závislosti na provedení se mohou jednotlivé hořáky lišit.

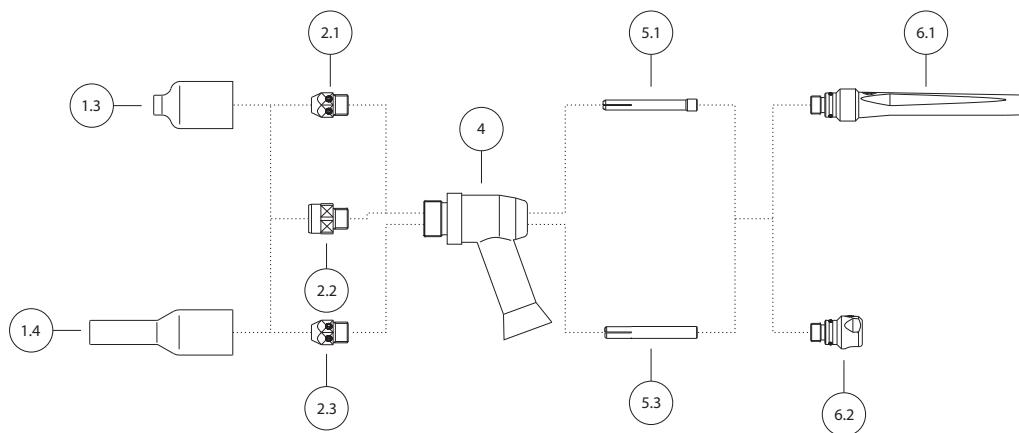

Obrázek 9-2


Poz.	Název	Velikost	Ø elektrody mm	Ø hubice mm	Délka mm	Materiál	JB ks	Č. výrobku
1.3	Plynová hubice pro plynovou čočku	4	-	6.5	42	Keramika	10	094-001320-00000
1.3	Plynová hubice pro plynovou čočku	5	-	8	42	Keramika	10	094-001321-00000
1.3	Plynová hubice pro plynovou čočku	6	-	9.5	42	Keramika	10	094-001322-00000
1.3	Plynová hubice pro plynovou čočku	7	-	11	42	Keramika	10	094-001195-00000
1.3	Plynová hubice pro plynovou čočku	8	-	12.5	42	Keramika	10	094-001196-00000
1.4	Plynová hubice pro plynovou čočku	5	-	8	76	Keramika	10	094-011135-00000
1.4	Plynová hubice pro plynovou čočku	6	-	9.5	76	Keramika	10	094-011136-00000
1.4	Plynová hubice pro plynovou čočku	7	-	11	76	Keramika	10	094-012694-00000
2.1	Domeček kleštiny	-	0.5 - 3.2	-	-	Mosaz	10	094-011137-00000
2.2	Domeček kleštiny s plynovou čočkou	-	1.6	-	-	Měď	10	094-012698-00000
2.2	Domeček kleštiny s plynovou čočkou	-	2.4	-	-	Měď	10	094-012699-00000
2.2	Domeček kleštiny s plynovou čočkou	-	3.2	-	-	Měď	1	094-001362-00000
2.3	Domeček kleštiny	-	3.2 - 4.8	-	-	Mosaz	10	094-001117-00000
4	Izolátor		-	-	-	Teflon	5	094-001360-00000
5.1	Kleština	-	1.6	-	50	Měď	10	094-000931-00000
5.1	Kleština	-	2.4	-	50	Měď	10	094-000932-00000
5.1	Kleština	-	3.2	-	50	Měď	10	094-000935-00000
5.3	Kleština, vysoký výkon	-	3.2	-	49	Měď	10	094-001361-00000
5.3	Kleština, vysoký výkon	-	4	-	49	Měď	10	094-001116-00000
5.3	Kleština, vysoký výkon	-	4.8	-	49	Měď	10	094-001115-00000

Poz.	Název	Velikost	Ø elektrody mm	Ø hubice mm	Délka mm	Materiál	JB ks	Č. výrobku
6.1	Kryt elektrody	dlouhý	-	-	-	Plast	10	094-001114-00000
6.2	Kryt elektrody	krátký	-	-	-	Plast	10	094-001120-00000

9.3 TIG 20



Na obrázku je uveden příklad svařovacího hořáku. V závislosti na provedení se mohou jednotlivé hořáky lišit.

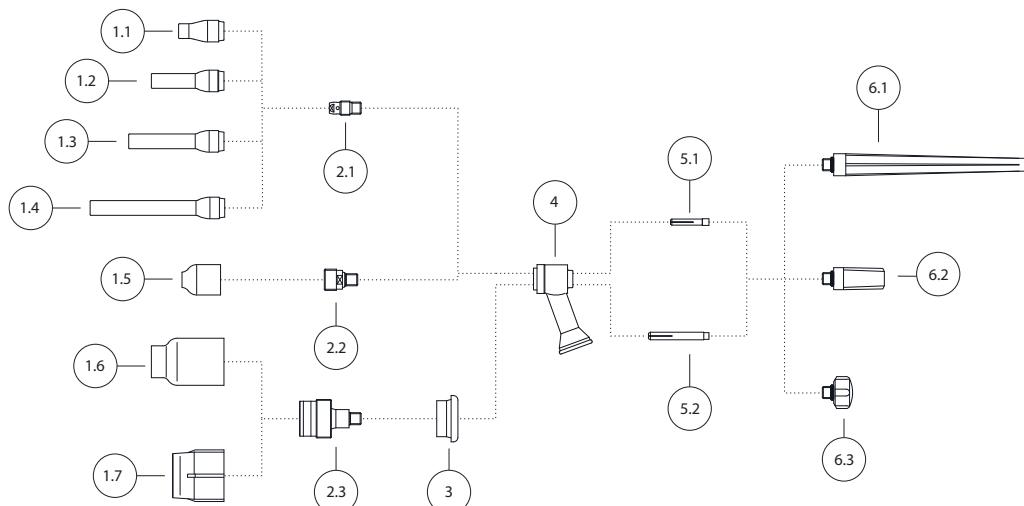

Obrázek 9-3


Poz.	Název	Velikost	\varnothing elektrody mm	\varnothing hubice mm	Délka mm	Materiál	JB ks	Č. výrobku
1.1	Plynová hubice	4	-	6.5	30	Keramika	10	094-001343-00000
1.1	Plynová hubice	5	-	8	30	Keramika	10	094-001344-00000
1.1	Plynová hubice	6	-	9.5	30	Keramika	10	094-001345-00000
1.1	Plynová hubice	7	-	11	30	Keramika	10	094-000930-00000
1.1	Plynová hubice	8	-	12.5	30	Keramika	10	094-001122-00000
1.1	Plynová hubice	10	-	16	30	Keramika	10	094-001346-00000
1.2	Plynová hubice	4	-	6.5	48	Keramika	10	094-001347-00000
1.2	Plynová hubice	5	-	8	48	Keramika	10	094-001348-00000
1.2	Plynová hubice	6	-	9.5	48	Keramika	10	094-001349-00000
1.3	Plynová hubice	4	-	6.5	63	Keramika	10	094-012683-00000
1.3	Plynová hubice	5	-	8	63	Keramika	10	094-012684-00000
1.4	Plynová hubice	4	-	6.5	89	Keramika	10	094-012685-00000
1.5	Plynová hubice pro plynovou čočku	4	-	6.5	25.5	Keramika	10	094-001356-00000
1.5	Plynová hubice pro plynovou čočku	5	-	8	25.5	Keramika	10	094-001357-00000
1.5	Plynová hubice pro plynovou čočku	6	-	9.5	25.5	Keramika	10	094-001358-00000
1.5	Plynová hubice pro plynovou čočku	7	-	11	25.5	Keramika	10	094-001359-00000
1.5	Plynová hubice pro plynovou čočku	8	-	12.5	25.5	Keramika	10	094-017595-00000
1.6	Plynová hubice pro plynovou čočku, JUMBO	6	-	9.5	48	Keramika	10	094-011642-00000
1.6	Plynová hubice pro plynovou čočku, JUMBO	8	-	12.5	48	Keramika	10	094-011643-00000
1.6	Plynová hubice pro plynovou čočku, JUMBO	10	-	16	48	Keramika	10	094-011644-00000
1.6	Plynová hubice pro plynovou čočku, JUMBO	12	-	19.5	48	Keramika	10	094-003136-00000

Poz.	Název	Velikost	Ø elektrody mm	Ø hubice mm	Délka mm	Materiál	JB ks	Č. výrobku
1.7	Plynová hubice pro plynovou čočku, JUMBO	12	-	24	34	Keramika	10	094-012686-00000
2.1	Domeček kleštiny	-	1.6	-	-	Měď	10	094-001340-00000
2.1	Domeček kleštiny	-	2.4	-	-	Měď	10	094-000939-00000
2.1	Domeček kleštiny	-	3.2	-	-	Měď	10	094-001342-00000
2.2	Domeček kleštiny s plynovou čočkou	-	1.6	-	-	Mosaz	10	094-001352-00000
2.2	Domeček kleštiny s plynovou čočkou	-	2.4	-	-	Mosaz	10	094-001354-00000
2.2	Domeček kleštiny s plynovou čočkou	-	3.2	-	-	Mosaz	10	094-001355-00000
2.3	Domeček kleštiny s plynovou čočkou, JUMBO	-	1.6		-	Mosaz	5	094-012680-00000
2.3	Domeček kleštiny s plynovou čočkou, JUMBO	-	2.4		-	Mosaz	5	094-012681-00000
2.3	Domeček kleštiny s plynovou čočkou, JUMBO	-	3.2		-	Mosaz	5	094-012682-00000
3	Adaptér	XL		-	-	Teflon	5	094-011916-00000
4	Izolátor	Standard		-	-	Teflon	10	094-001331-00000
5.1	Kleština	-	1.6	-	25.4	Měď	10	094-001121-00000
5.1	Kleština	-	2.4	-	25.4	Měď	10	094-000934-00000
5.1	Kleština	-	3.2	-	25.4	Měď	10	094-001337-00000
5.2	Kleština, JUMBO	-	1.6	-	40	Mosaz	10	094-012677-00000
5.2	Kleština, JUMBO	-	2.4	-	40	Mosaz	10	094-002971-00000
5.2	Kleština, JUMBO	-	3.2	-	40	Mosaz	10	094-012678-00000
6.1	Kryt elektrody	dlouhý	-	-	-	Plast	10	094-001327-00000
6.2	Kryt elektrody	střední	-	-	-	Plast	10	094-001329-00000
6.3	Kryt elektrody	krátký	-	-	-	Plast	10	094-001328-00000

9.4 TIG 260



Na obrázku je uveden příklad svařovacího hořáku. V závislosti na provedení se mohou jednotlivé hořáky lišit.

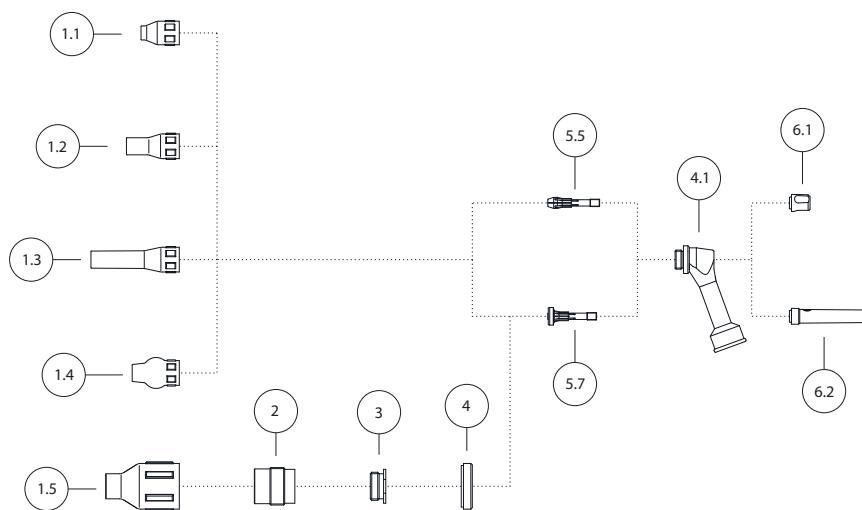

Obrázek 9-4


Poz.	Název	Velikost	\varnothing elektrody mm	\varnothing hubice mm	Délka mm	Material	JB ks	Č. výrobku
1.1	Plynová hubice	4	-	6.5	26	Keramika	10	094-012672-00000
1.1	Plynová hubice	6	-	8	26	Keramika	10	094-012405-00000
1.1	Plynová hubice	8	-	10	26	Keramika	10	094-011756-00000
1.1	Plynová hubice	10	-	11.5	26	Keramika	10	094-011980-00000
1.2	Plynová hubice	6	-	6.5	36	Keramika	10	094-012673-00000
1.2	Plynová hubice	7	-	8	36	Keramika	10	094-012674-00000
1.2	Plynová hubice	8	-	10	36	Keramika	10	094-011982-00000
1.2	Plynová hubice	10	-	11.5	36	Keramika	10	094-011757-00000
1.3	Plynová hubice	-	-	6.5	60	Keramika	10	094-015451-00000
1.3	Plynová hubice	-	-	8	60	Keramika	10	398-000191-00000
1.4	Plynová hubice, kulové provedení	-	-	6.5	32	Keramika	10	094-019610-00000
1.4	Plynová hubice, kulové provedení	-	-	8	32	Keramika	10	394-000156-00000
1.4	Plynová hubice, kulové provedení	-	-	9.5	32	Keramika	10	394-000155-00000
1.4	Plynová hubice, kulové provedení	-	-	11	32	Keramika	10	094-019609-00000
1.5	Plynová hubice difuzéru plynu, JUMBO	12	-	12.5	50	Keramika	10	094-009663-00000
1.5	Plynová hubice difuzéru plynu, JUMBO	16	-	16	50	Keramika	10	094-009664-00000
1.5	Plynová hubice difuzéru plynu, JUMBO	20	-	19.5	50	Keramika	10	094-009665-00000
2	Difuzér plynu, JUMBO	-	1.6	-	-	Mosaz	1	094-009658-00000
2	Difuzér plynu, JUMBO	-	2.4	-	-	Mosaz	1	094-009659-00000
2	Difuzér plynu, JUMBO	-	3.2	-	-	Mosaz	1	094-009660-00000
3	Kroužek adaptéra, JUMBO	XL	-	-	-	Mosaz	10	094-011758-00000
4	Izolátor, JUMBO	XL	-	-	-	Teflon	1	094-011760-00000
4.1	Izolátor	Standard	-	-	-	Teflon	10	094-011979-00000
5.5	Držák elektrod	-	1.6	-	35	Mosaz	5	094-012406-00000

Poz.	Název	Velikost	Ø elektrody mm	Ø hubice mm	Délka mm	Materiál	JB ks	Č. výrobku
5.5	Držák elektrod	-	2.4	-	35	Mosaz	5	094-011755-00000
5.5	Držák elektrod	-	3.2	-	35	Mosaz	5	094-012667-00000
5.7	Difuzér plynu	-	1.6	-	33	Mosaz	5	094-012669-00000
5.7	Difuzér plynu	-	2.4	-	33	Mosaz	5	094-011984-00000
5.7	Difuzér plynu	-	3.2	-	33	Mosaz	5	094-012671-00000
6.1	Kryt elektrody	krátké	-	-	-	Plast	5	094-011752-00000
6.2	Kryt elektrody	střední	-	-	-	Plast	5	094-011753-00000

9.5 TIG 450



Na obrázku je uveden příklad svařovacího hořáku. V závislosti na provedení se mohou jednotlivé hořáky lišit.

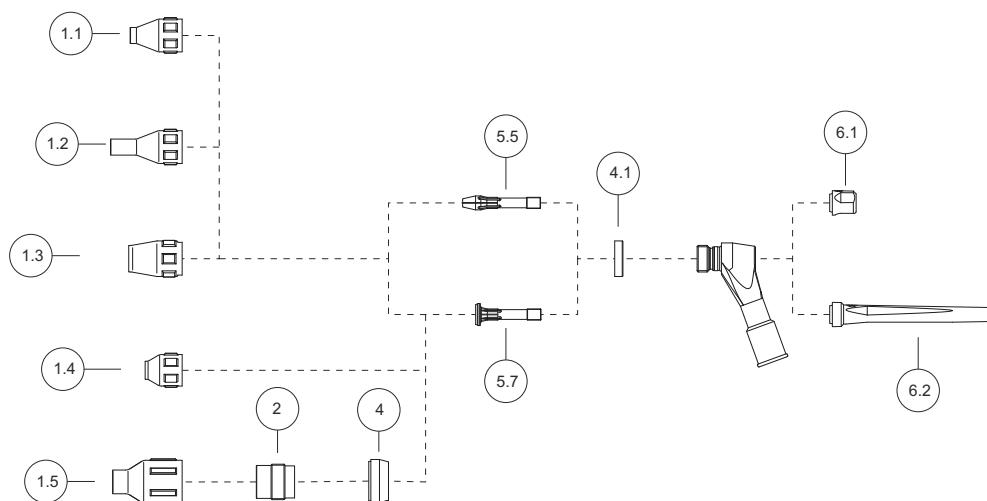

Obrázek 9-5

Poz.	Název	Velikost	Ø elektrody mm	Ø hubice mm	Délka mm	Materiál	JB ks	Č. výrobku
1.1	Plynová hubice	5	-	7.5	37	Keramika	10	094-009646-00000
1.1	Plynová hubice	6	-	10	37	Keramika	10	094-009647-00000
1.1	Plynová hubice	8	-	13	37	Keramika	10	094-009648-00000
1.1	Plynová hubice	10	-	15	37	Keramika	10	094-009649-00000
1.2	Plynová hubice	5	-	7.5	52	Keramika	10	094-009650-00000
1.2	Plynová hubice	6	-	10	52	Keramika	10	094-009651-00000
1.2	Plynová hubice	8	-	13	52	Keramika	10	094-009653-00000
1.2	Plynová hubice	10	-	15	52	Keramika	10	094-009654-00000
1.3	Plynová hubice, zesílená	8	-	13	38.4	Keramika	10	094-011997-00000
1.3	Plynová hubice, zesílená	12	-	15	38.4	Keramika	10	094-011998-00000
1.4	Plynová hubice difuzéru plynu	4	-	10	26	Keramika	10	094-009655-00000
1.4	Plynová hubice difuzéru plynu	6	-	13	26	Keramika	10	094-009656-00000
1.5	Plynová hubice difuzéru plynu, JUMBO	12	-	12.5	50	Keramika	10	094-009663-00000
1.5	Plynová hubice difuzéru plynu, JUMBO	16	-	16	50	Keramika	10	094-009664-00000
1.5	Plynová hubice difuzéru plynu, JUMBO	20	-	19.5	50	Keramika	10	094-009665-00000
2	Difuzér plynu, JUMBO	-	1.6	-	-	Mosaz	1	094-009658-00000
2	Difuzér plynu, JUMBO	-	2.4	-	-	Mosaz	1	094-009659-00000
2	Difuzér plynu, JUMBO	-	3.2	-	-	Mosaz	1	094-009660-00000
2	Difuzér plynu, JUMBO	-	4	-	-	Mosaz	1	094-009661-00000
4	Izolátor, JUMBO	XL	-	-	-	Teflon	1	094-009657-00000
4.1	Izolátor	Standard	-	-	-	Teflon	10	094-011759-00000
5.5	Držák elektrod	-	1.6	-	56	Mosaz	5	094-009634-00000
5.5	Držák elektrod	-	2.4	-	56	Mosaz	5	094-009636-00000
5.5	Držák elektrod	-	3.2	-	56	Mosaz	5	094-009637-00000


Poz.	Název	Velikost	Ø elektrody mm	Ø hubice mm	Délka mm	Materiál	JB ks	Č. výrobku
5.5	Držák elektrod	-	4	-	56	Mosaz	5	094-009638-00000
5.7	Difuzér plynu	-	1.6	-	47	Mosaz	2	094-009640-00000
5.7	Difuzér plynu	-	2.4	-	47	Mosaz	2	094-009642-00000
5.7	Difuzér plynu	-	3.2	-	47	Mosaz	2	094-009643-00000
5.7	Difuzér plynu	-	4	-	47	Mosaz	2	094-009644-00000
6.1	Kryt elektrody	krátké	-	-	-	Plast	5	094-010723-00000
6.2	Kryt elektrody	Dlouhé	-	-	-	Plast	5	094-010601-00000

10 Schéma zapojení

10.1 Svařovací hořák TIG



Schémata zapojení slouží výhradně k informaci pro autorizovaný servisní personál!

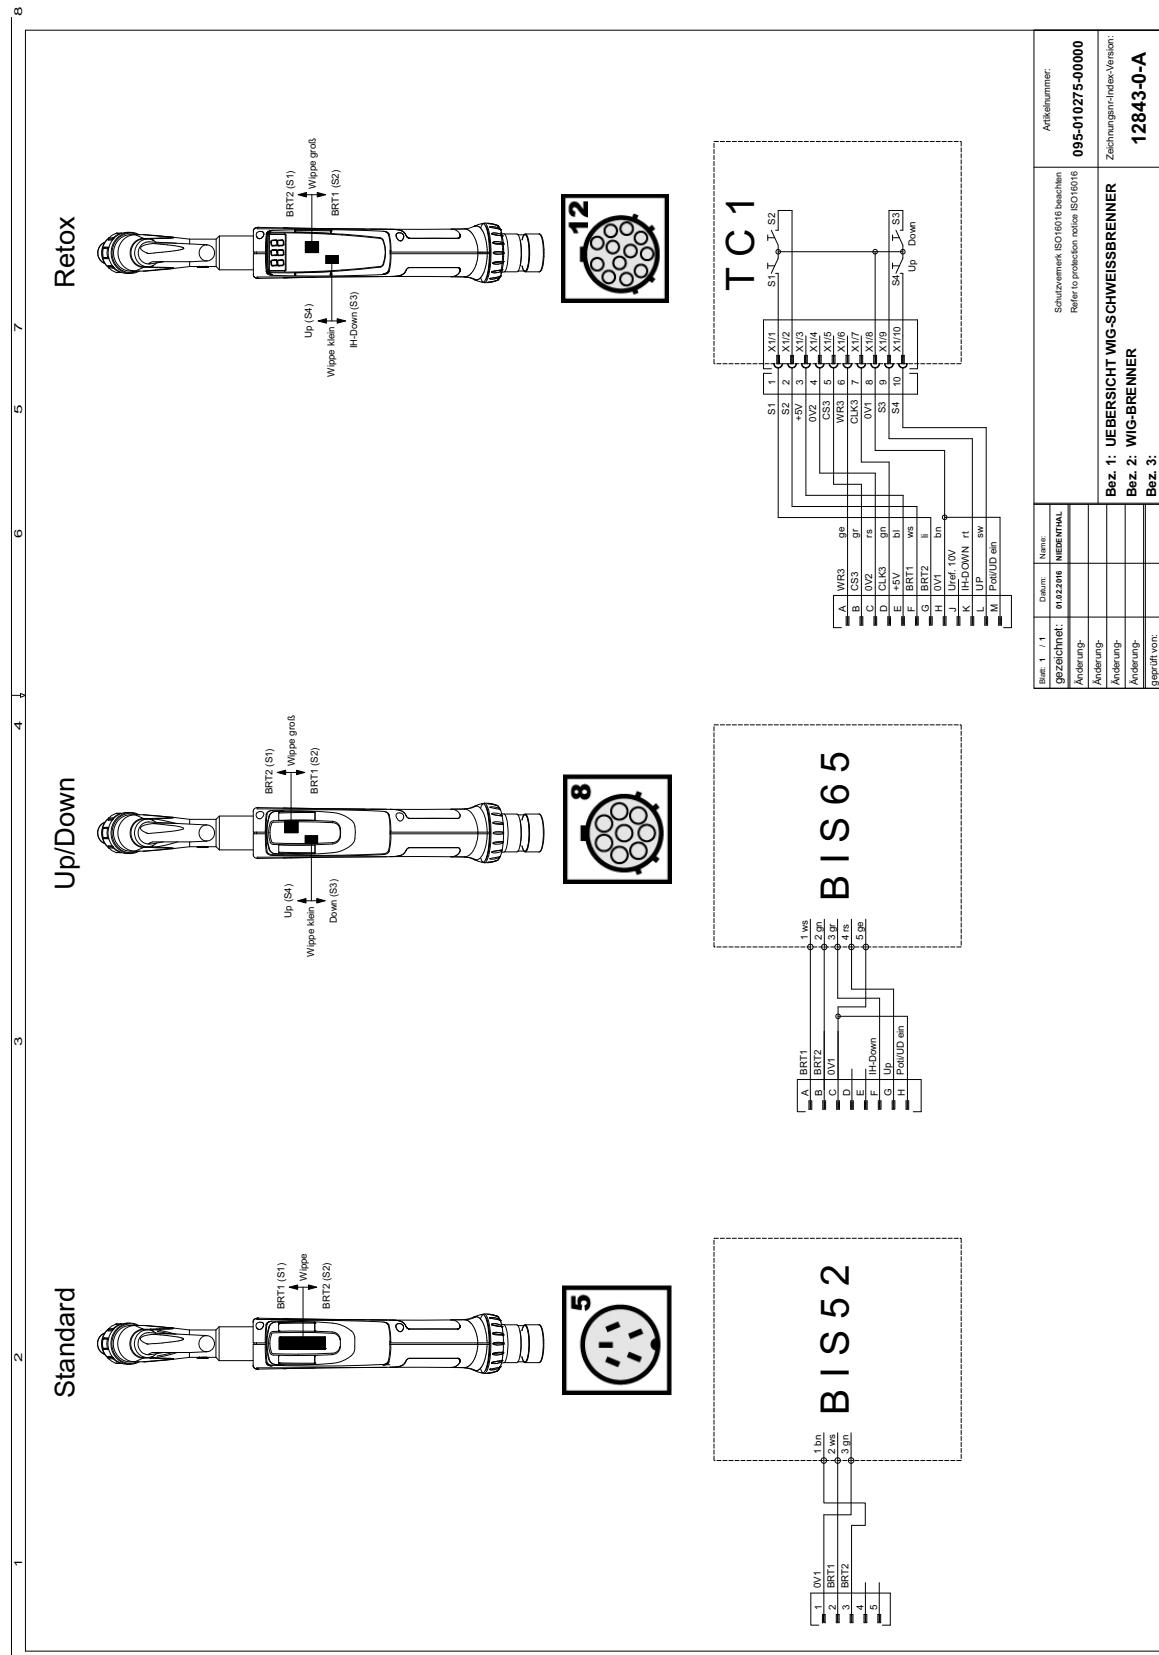

Obrázek 10-1

11 Dodatek A

11.1 Přehled poboček EWM

Headquarters

EWM AG

Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach · Germany
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -244
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

Technology centre

EWM AG

Forststraße 7-13
56271 Mündersbach · Germany
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -144
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com



⚙️ 🏠 Production, Sales and Service

EWM AG

Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach · Germany
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -244
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

EWM HIGH TECHNOLOGY (Kunshan) Ltd.
10 Yuanshan Road, Kunshan · New & Hi-tech Industry Development Zone
Kunshan City · Jiangsu · Post code 215300 · People's Republic of China
Tel: +86 512 57867-188 · Fax: -182
www.ewm.cn · info@ewm.cn · info@ewm-group.cn

EWM HIGTEC WELDING s.r.o.

9. května 718 / 31
407 53 Jiříkov · Czech Republic
Tel: +420 412 358-551 · Fax: -504
www.ewm-jirikov.cz · info@ewm-jirikov.cz

🏠 Sales and Service Germany

EWM AG

Sales and Technology Centre
Grünauer Fenn 4
14712 Rathenow · Tel: +49 3385 49402-0 · Fax: -20
www.ewm-rathenow.de · info@ewm-rathenow.de

EWM AG

Rudolf-Winkel-Straße 7-9
37079 Göttingen · Tel: +49 551-3070713-0 · Fax: -20
www.ewm-goettingen.de · info@ewm-goettingen.de

EWM AG

Sachsstraße 28
50259 Pulheim · Tel: +49 2234 697-047 · Fax: -048
www.ewm-pulheim.de · info@ewm-pulheim.de

EWM AG

August-Horch-Straße 13a
56070 Koblenz · Tel: +49 261 963754-0 · Fax: -10
www.ewm-koblenz.de · info@ewm-koblenz.de

EWM AG

Eiserfelder Straße 300
57080 Siegen · Tel: +49 271 3878103-0 · Fax: -9
www.ewm-siegen.de · info@ewm-siegen.de

EWM HIGTEC WELDING GmbH

Sales and Technology Centre
Draisstraße 2a
69469 Weinheim · Tel: +49 6201 84557-0 · Fax: -20
www.ewm-weinheim.de · info@ewm-weinheim.de

EWM Schweißtechnik Handels GmbH

Karlsdorfer Straße 43
88069 Tettnang · Tel: +49 7542 97998-0 · Fax: -29
www.ewm-tettnang.de · info@ewm-tettnang.de

EWM Schweißtechnik Handels GmbH

Heinkelstraße 8
89231 Neu-Ulm · Tel: +49 731 7047939-0 · Fax: -15
www.ewm-neu-ulm.de · info@ewm-neu-ulm.de

🏠 Sales and Service International

EWM HIGH TECHNOLOGY (Kunshan) Ltd.

10 Yuanshan Road, Kunshan · New & Hi-tech Industry Development Zone
Kunshan City · Jiangsu · Post code 215300 · People's Republic of China
Tel: +86 512 57867-188 · Fax: -182
www.ewm.cn · info@ewm.cn · info@ewm-group.cn

EWM HIGTEC WELDING UK Ltd.

Unit 2B Coopies Way · Coopies Lane Industrial Estate
Morpet · Northumberland · NE61 6JN · Great Britain
Tel: +44 1670 505875 · Fax: -514305
www.ewm-morpeth.co.uk · info@ewm-morpeth.co.uk

EWM HIGTEC WELDING GmbH

Wiesenstraße 27b
4812 Pölsdorf · Austria · Tel: +43 7612 778 02-0 · Fax: -20
www.ewm-austria.at · info@ewm-austria.at

EWM HIGTEC WELDING Sales s.r.o. / Prodejná a poradenské centrum

Tyršova 2106
256 01 Benešov u Prahy · Czech Republic
Tel: +420 317 729-517 · Fax: -712
www.ewm-benesov.cz · info@ewm-benesov.cz

🏠 Liaison office Turkey

EWM AG Türkiye İrtibat Bürosu
İkitelli OSB Mah. · Marmara Sanayi Sitesi P Blok Apt. No: 44
Küçükçekmece / İstanbul Türkiye
Tel: +90 212 494 32 19
www.ewm-istanbul.com.tr · info@ewm-istanbul.com.tr



Plants



Branches



Liaison office

● More than 400 EWM sales partners worldwide