



řízení

Basic (M3.7X-L)

099-0M37XL-EW512

Dbejte na dodatkové systémové dokumenty!

16.07.2018

**Register now  
and benefit!  
Jetzt Registrieren  
und Profitieren!**

[www.ewm-group.com](http://www.ewm-group.com)



# Všeobecné pokyny

## VÝSTRAHA



Přečtěte si návod k obsluze!

**Návod k obsluze vás seznámí s bezpečným zacházením s výrobky.**

- Přečtěte si a dodržujte návod k obsluze všech systémových komponent, zejména bezpečnostní a výstražné pokyny!
- Dodržujte předpisy bezpečnosti práce a ustanovení specifická pro vaši zemi!
- Návod k obsluze uchovávejte na místě nasazení přístroje.
- Bezpečnostní a výstražné štítky na přístroji informují o možných nebezpečích. Musí být stále znatelné a čitelné.
- Přístroj je vyroben podle současného stavu techniky a pravidel, popř. norem a může být provozován, udržován a opravován jen kvalifikovanými osobami.
- Technické změny podmíněné dalším vývojem přístrojové techniky mohou vést k různemu chování při svařování.

**S otázkami k instalaci, uvedení do provozu, provozu a specifikům v místě a účelu použití se obracejte na vašeho prodejce nebo na náš zákaznický servis na čísle +49 2680 181-0.**

**Seznam autorizovaných prodejců najdete na stránkách**

**[www.ewm-group.com/en/specialist-dealers](http://www.ewm-group.com/en/specialist-dealers).**

Ručení v souvislosti s provozem tohoto zařízení je omezeno výhradně na jeho funkci. Jakékoli další ručení jakéhokoliv druhu je výslovně vyloučeno. Toto vyloučení ručení je uživatelem uznáno při uvádění zařízení do provozu.

Dodržování tohoto návodu, ani podmínky a metody při instalaci, provozu, používání a údržbě přístroje nemohou být výrobcem kontrolovaný.

Neodborné provedení instalace může vést k věcným škodám a následkem toho i k ohrožení osob. Proto nepřejímáme žádnou odpovědnost a ručení za ztráty, škody nebo náklady, které plynou z chybné instalace, nesprávného provozu a chybného používání a údržby, nebo s nimi jakýmkoli způsobem souvisejí.

© EWM AG

Dr. Günter-Henle-Straße 8  
56271 Mündersbach, Německo  
Tel.: +49 2680 181-0, Fax: -244  
E-mail: [info@ewm-group.com](mailto:info@ewm-group.com)  
**[www.ewm-group.com](http://www.ewm-group.com)**

Autorské právo k tomuto dokumentu zůstává výrobci.

Rozmnožování, i částečné, pouze s písemným souhlasem.

Obsah tohoto dokumentu byl důkladně prozkoumán, zkонтrolován a zpracován, přesto zůstávají vyhrazeny změny, chyby a omyley.

## 1 Obsah

<b>1</b>	<b>Obsah</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Pro Vaši bezpečnost</b>	<b>5</b>
2.1	Pokyny k používání tohoto návodu k obsluze	5
2.2	Vysvětlení symbolů	5
2.3	Část souhrnné dokumentace	6
<b>3</b>	<b>Použití k určenému účelu</b>	<b>7</b>
3.1	Použití a provoz výhradně s následujícími přístroji	7
3.2	Související platné podklady	7
3.3	Stav softwaru	7
<b>4</b>	<b>Řízení přístroje – Ovládací prvky</b>	<b>8</b>
4.1	Přehled rozsahu řízení	8
4.1.1	Rozsah řízení A	9
4.1.2	Rozsah řízení B	10
4.2	Zobrazení dat svařování	11
4.3	Obsluha řídicí jednotky přístroje	12
4.3.1	Hlavní náhled	12
4.3.2	Nastavení svařovacího výkonu	12
4.3.3	Změna základního nastavení (nabídka konfigurace přístroje)	12
4.3.4	Funkce zablokování	12
<b>5</b>	<b>Popis funkce</b>	<b>13</b>
5.1	Nastavení množství ochranného plynu	13
5.1.1	Zkouška plynu	13
5.1.2	Svazek hadic, propláchnutí	13
5.2	Zavádění drátu	14
5.3	Zpětný pohyb drátu	14
5.4	Svařování MIG/MAG	15
5.4.1	Volba svařovacího úkolu	15
5.4.2	Metoda svařování	15
5.4.2.1	Druh provozu	15
5.4.2.2	Svařovací výkon (stacionární pracovní bod)	16
5.4.2.3	Dynamika svařovacího oblouku (účinek tlumivky)	17
5.4.3	Nabídka Expert (MIG/MAG)	17
5.4.3.1	Vypalování drátu	18
5.4.4	Provozní režimy (sledy funkcí)	18
5.4.4.1	Vysvětlení značek a funkcí	18
5.4.4.2	Nucené vypínání	18
5.4.5	Standardní hořák MIG/MAG	20
5.4.5.1	Přepínání mezi Push/Pull a vloženým pohonem	20
5.5	Ruční svařování elektrodou	21
5.5.1	Volba svařovacího úkolu	21
5.5.2	Nastavení svařovacího proudu	21
5.5.3	Arcforce	21
5.5.4	Horký start	22
5.5.5	Antistick	22
5.6	Vypalování drážek	22
5.6.1	Volba svařovacího úkolu	22
5.6.2	Nastavení svařovacího proudu	22
5.7	Zvláštní parametry (rozšířená nastavení)	22
5.7.1	Výběr, změna a ukládání parametrů	23
5.7.1.1	Doba rampy zavádění drátu (P1)	23
5.7.1.2	4T/4Ts start tipováním na tlačítko (P9)	24
5.7.1.3	Funkce uchování hodnot (P15)	24
5.7.1.4	Zobrazení korekce nebo žádaného napětí (P24)	24
5.7.1.5	Jednotková soustava (P29)	24
5.7.2	Vrácení na výrobní nastavení	24
5.8	Konfigurační menu přístroje	25
5.8.1	Výběr, změna a ukládání parametrů	25
5.8.2	Nulování odporu vodiče	26

---

5.8.3	Režim úspory energie (Standby) .....	27
<b>6</b>	<b>Odstraňování poruch .....</b>	<b>28</b>
6.1	Zobrazit verzi programového vybavení řízení přístroje.....	28
6.2	Hlášení chyb (proudový zdroj) .....	28
<b>7</b>	<b>Dodatek A .....</b>	<b>30</b>
7.1	Pokyny pro nastavení.....	30
<b>8</b>	<b>Dodatek B .....</b>	<b>31</b>
8.1	Přehled parametrů – rozsahy nastavení .....	31
8.1.1	Svařování MIG/MAG.....	31
8.1.2	Ruční svařování elektrodou.....	31
<b>9</b>	<b>Dodatek C .....</b>	<b>32</b>
9.1	Najít prodejce .....	32

## 2 Pro Vaši bezpečnost

### 2.1 Pokyny k používání tohoto návodu k obsluze

#### ⚠ NEBEZPEČÍ

Pracovní a provozní postupy, které je nutno přesně dodržet k vyloučení bezprostředně hrozících těžkých úrazů nebo usmrcení osob.

- Bezpečnostní upozornění obsahuje ve svém nadpisu signálové slovo „NEBEZPEČÍ“ s obecným výstražným symbolem.
- Kromě toho je nebezpečí zvýrazněno symbolem na okraji stránky.

#### ⚠ VÝSTRAHA

Pracovní nebo provozní postupy, které je nutno přesně dodržet k vyloučení bezprostředně hrozících těžkých úrazů nebo usmrcení osob.

- Bezpečnostní pokyn obsahuje ve svém nadpisu signální slovo „VÝSTRAHA“ s obecným výstražným symbolem.
- Kromě toho je nebezpečí zvýrazněno symbolem na okraji stránky.

#### ⚠ POZOR

Pracovní a provozní postupy, které je nutno přesně dodržet k vyloučení možných lehkých úrazů osob.

- Bezpečnostní pokyn obsahuje ve svém nadpisu návštětí „POZOR“ s obecným výstražným symbolem.
- Nebezpečí je zvýrazněno piktogramem na okraji stránky.



**Technické zvláštnosti, které musí mít uživatel na zřeteli, nemá-li dojít k poškození majetku nebo zařízení.**

Pokyny pro jednání a výčty, které Vám krok za krokem určují, co je v dané situaci nutno učinit, poznáte dle odrážek např.:

- Zdířku vedení svařovacího proudu zasuňte do příslušného protikusu a zajistěte.

### 2.2 Vysvětlení symbolů


Symbol	Popis	Symbol	Popis
	Technické zvláštnosti, které musí mít uživatel na zřeteli.		stisknout a uvolnit/klepknout/tlačítka
	Přístroj vypnout		uvolnit
	Přístroj zapnout		stisknout a přidržet
	chybný / neplatný		zapnout
	správný / platný		Číselná hodnota – nastavitelná
	Vstup		Kontrolka svítí zeleně
	Navigace		Kontrolka bliká zeleně

Symbol	Popis	Symbol	Popis
	Výstup		Kontrolka svítí červeně
	Znázornění času (příklad: vyčkat/aktivovat po dobu 4 s)		Kontrolka bliká červeně
	Přerušení v zobrazení nabídky (možnost dalších nastavení)		
	Nástroj není zapotřebí/nepoužívat		
	Nástroj je zapotřebí/používat		

## 2.3 Část souhrnné dokumentace

Tento návod k obsluze je součástí souhrnné dokumentace a je platný pouze ve spojení se vsemi dílčími dokumenty! Přečtěte si a dodržujte návody k obsluze všech systémových komponent, zejména bezpečnostní pokyny!

Obrázek zobrazuje obecný příklad svařovacího systému.

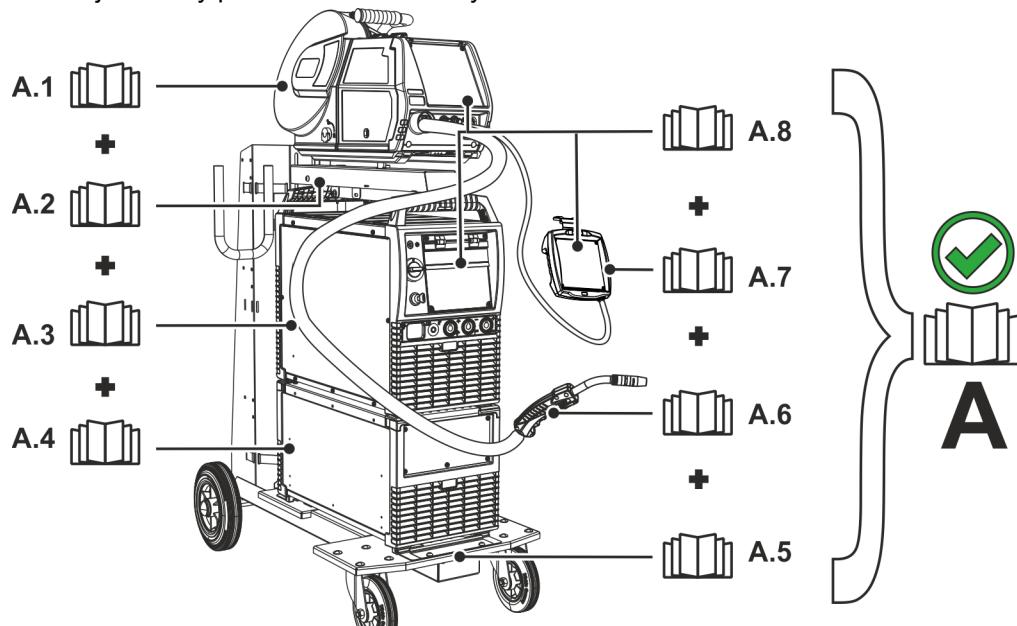

Obrázek 2-1

Poz.	Dokumentace
A.1	Posuv drátu
A.2	Návod k přestavbě Volitelné příslušenství
A.3	Proudový zdroj
A.4	Chladicí přístroj, měnič napětí, bedna na náradí atd.
A.5	Transportní vozík
A.6	Svařovací hořák
A.7	Dálkový ovladač
A.8	Řízení
A	Souhrnná dokumentace

### 3 Použití k určenému účelu

#### VÝSTRAHA



##### Nebezpečí v důsledku neúčelového použití!

Přístroj je vyroben podle současného stavu techniky a pravidel, popř. norem pro použití v průmyslu a řemesle. Je určen pouze pro metody svařování uvedené na typovém štítku. V případě neúčelového použití může od přístroje hrozit nebezpečí pro osoby, zvířata a věcné škody. Za všechny z toho vyplývající škody se nepřejímá žádné ručení!

- Přístroj používat výhradně úcelově a použeným, odborným personálem!
- Na přístroji neprovádět žádné neodborné změny nebo přestavby!

#### 3.1 Použití a provoz výhradně s následujícími přístroji

Tento popis smí být aplikován výhradně na přístroje s řídicí jednotkou M3.7X-L.

#### 3.2 Související platné podklady

- Návody k obsluze spojených svářeček
- Dokumenty volitelných rozšíření

#### 3.3 Stav softwaru

Tento návod popisuje následující verzi softwaru:

1.0.9.0




**Verzi softwaru řídicí jednotky přístroje lze zobrazit v konfiguračním menu přístroje (menu Srv) > viz kapitola 5.8.**

## 4 Řízení přístroje – Ovládací prvky

### 4.1 Přehled rozsahů řízení


**Řízení přístroje bylo rozděleno při popisu do dvou dílčích částí (A, B), aby byla zajištěna co největší přehlednost.**

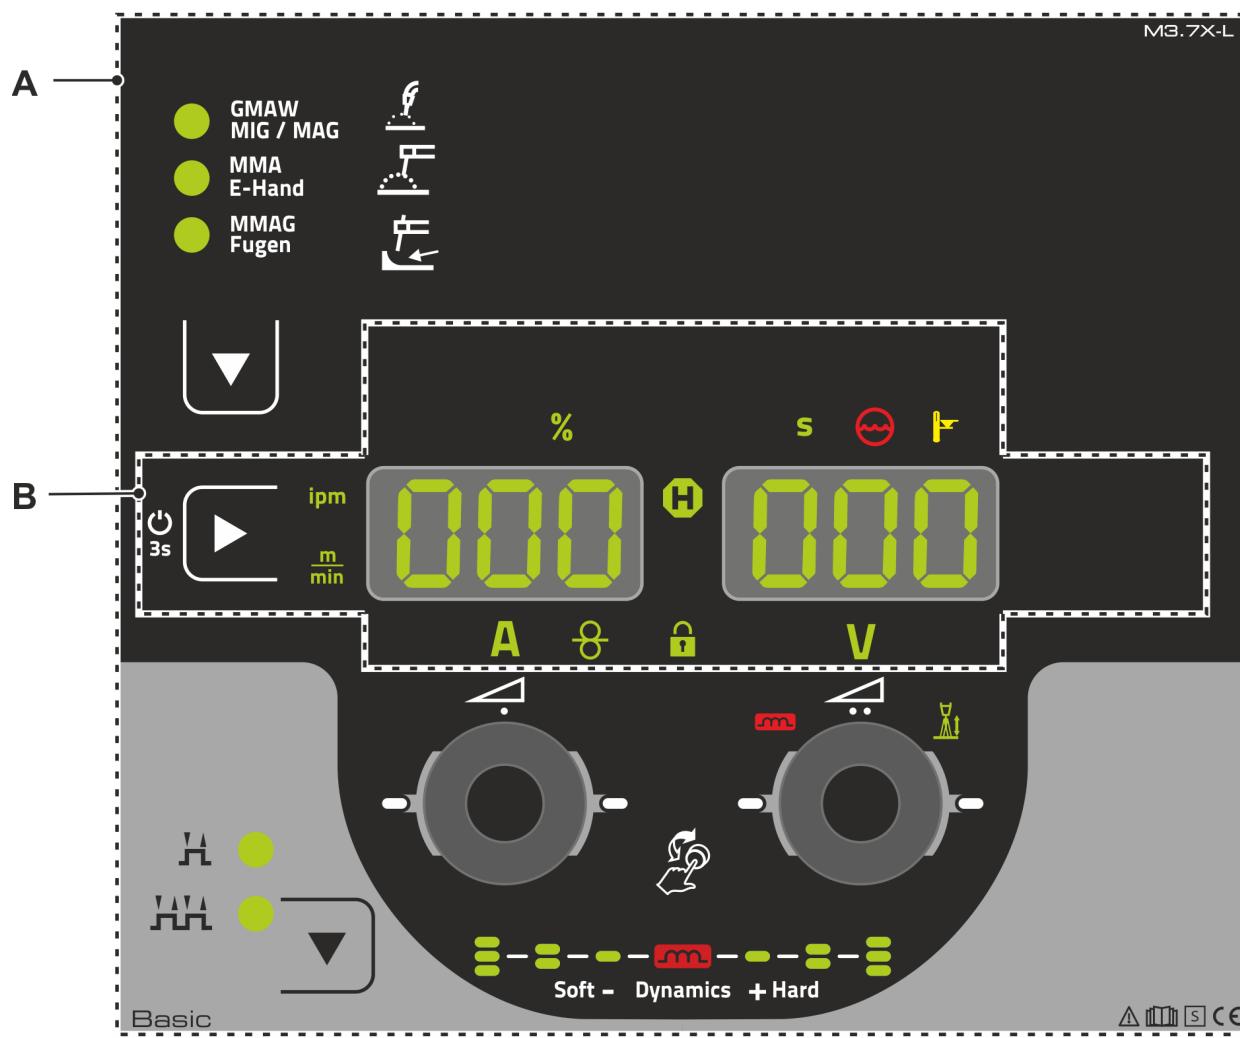

Obrázek 4-1

Pol.	Symbol	Popis
1		<b>Rozsah řízení A</b> > viz kapitola 4.1.1
2		<b>Rozsah řízení B</b> > viz kapitola 4.1.2


#### 4.1.1 Rozsah řízení A

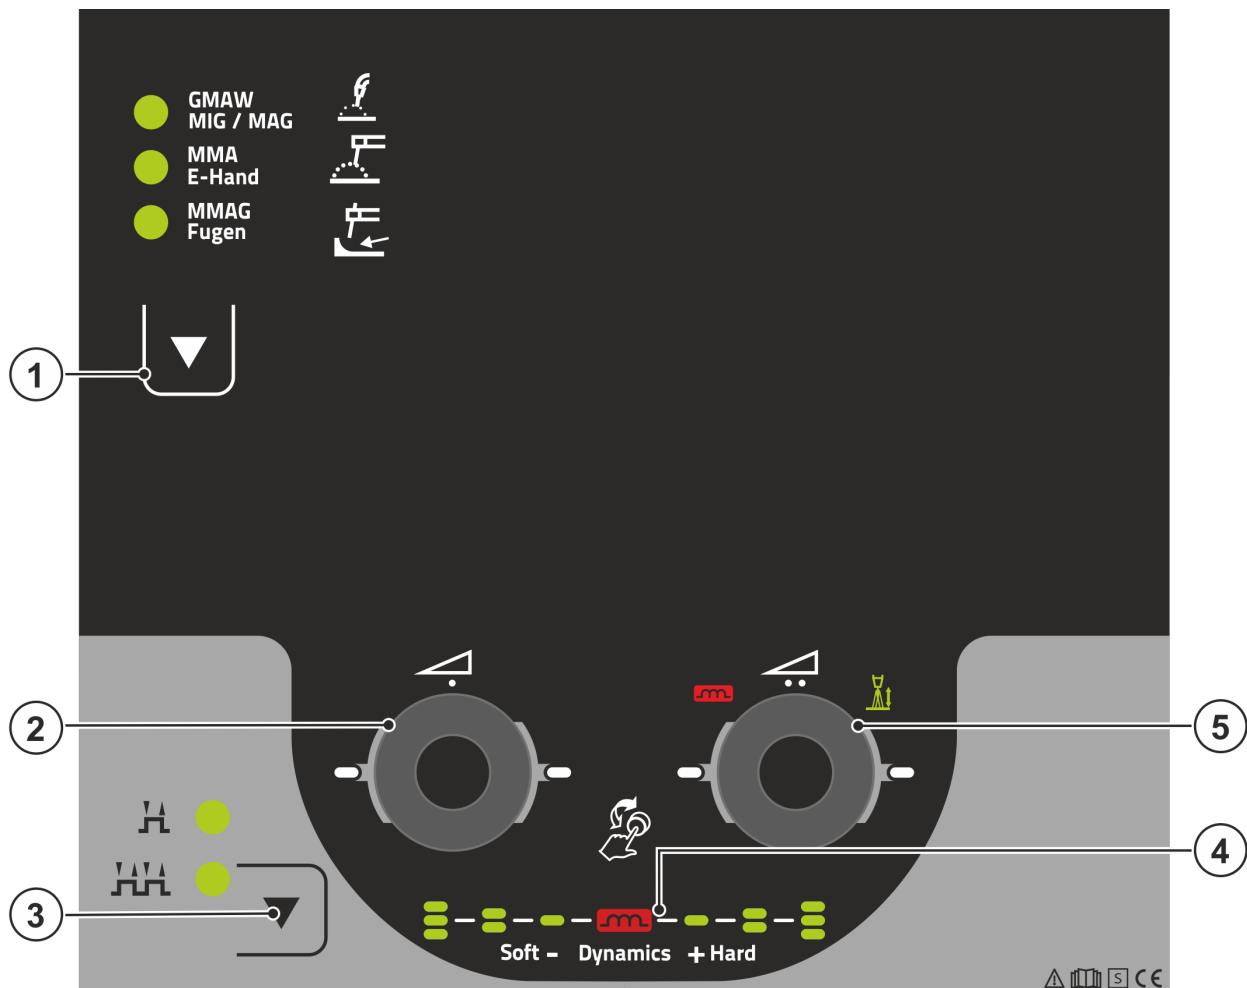

Obrázek 4-2

Pol.	Symbol	Popis
1	▼	<b>Tlačítko Metoda svařování</b> ----- Svařování MIG/MAG ----- Ruční svařování elektrodou ----- Vypalování drážek
2		<b>Click Wheel Rychlosť drátu / svařovací proud</b> ----- Nastavení rychlosťi drátu / svařovacího proudu > viz kapitola 5.4.2.2 ----- Nastavení rôznych hodnot parametrov v závislosti na predbežnom výbere. Bílé kontrolky (LED) okolo otočného knoflíku svítí, když je nastavení možné.
3	▼	<b>Tlačítko, výběr druhu provozu</b> ----- 2-taktní ----- 4-taktní
4		<b>Zobrazení dynamiky svařovacího oblouku</b> Zobrazuje se výška a orientace nastavené dynamiky svařovacího oblouku.
5		<b>Click Wheel Svařovací napětí</b> ----- Nastavení svařovacího napětí > viz kapitola 5.4.2.2 ----- Nastavení dynamiky svařovacího oblouku > viz kapitola 5.4.2.3 ----- Nastavení rôznych hodnot parametrov v závislosti na predbežnom výbere. Bílé kontrolky (LED) okolo otočného knoflíku svítí, když je nastavení možné.

## 4.1.2 Rozsah řízení B

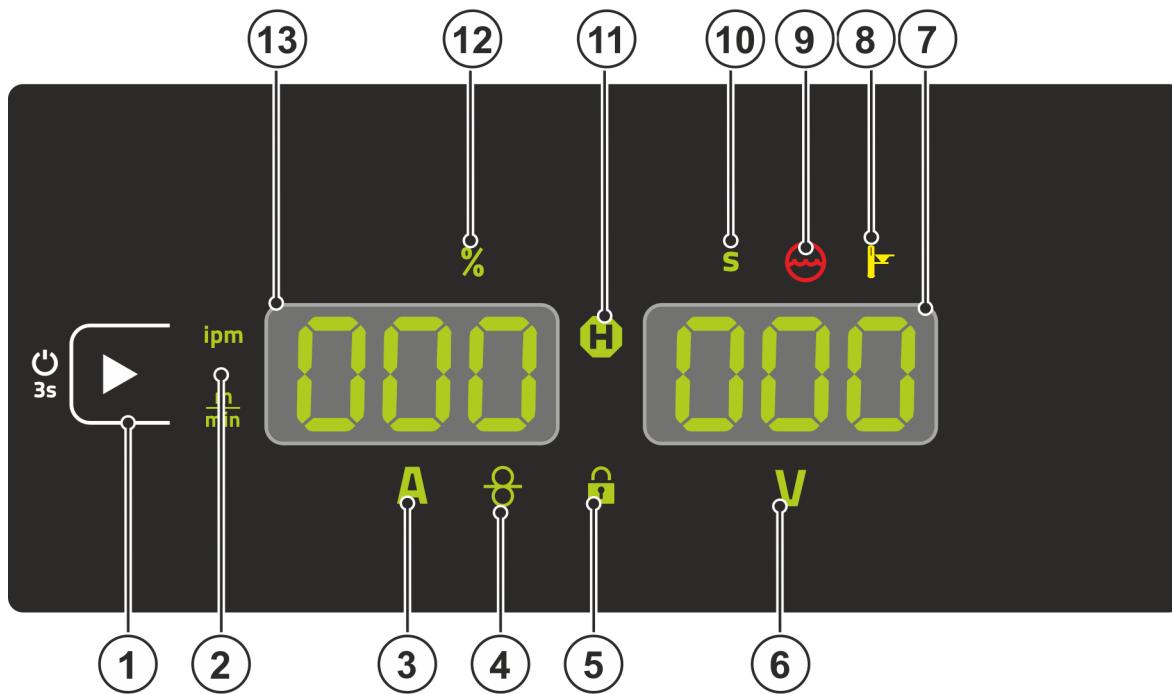

Obrázek 4-3

Pol.	Symbol	Popis
1	▶	<b>Tlačítko zobrazení vlevo / blokovací funkce</b> Přepínání zobrazení přístroje mezi různými parametry svařování. Kontrolky ukazují zvolený parametr. ----- Po stisknutí a podržení na 3 vteřiny přejde přístroj do blokovací funkce > viz kapitola 4.3.4.
2		<b>Kontrolka jednotky rychlosti drátu</b> m/min --- Hodnota parametru se zobrazuje v metrech za minutu. ipm ----- Hodnota parametru se zobrazuje v palcích za minutu. Přepínání mezi metrickou nebo imperiální soustavou pomocí zvláštního parametru "P29" > viz kapitola 5.7.
3	A	<b>Kontrolka svařovacího proudu</b> Zobrazení svařovacího proudu v ampérech.
4	⌚	<b>Kontrolka, Rychlosť drátu</b> Svítí, když je indikovaná rychlosť drátu.
5	🔒	<b>Kontrolka blokovací funkce</b> Zapnutí a vypnutí tlačítka Zobrazení vlevo / blokovací funkce.
6	V	<b>Kontrolka svařovacího napětí</b> Svítí při zobrazení svařovacího napětí ve Voltech.
7	000	<b>Indikace, vpravo &gt; viz kapitola 4.2</b> V ----- Svařovací napětí
8	F	<b>Kontrolka přehřívání/chyba chlazení svařovacího hořáku</b> Chybová hlášení > viz kapitola 6
9	⚠	<b>Kontrolka, chyba chladicího prostředku</b> Signalizuje ztrátu tlaku, popř. nedostatek chladicí kapaliny v chladicím okruhu.
10	S	<b>Kontrolka vteřin</b> Zobrazená hodnota se zobrazuje ve vteřinách.
11	H	<b>Kontrolka stavové indikace (Hold)</b> Zobrazení průměrných hodnot v celkovém svařování.

Pol.	Symbol	Popis
12	%	<b>Kontrolka procent</b> Zobrazená hodnota se zobrazuje v procentech.
13	000	<b>Indikace, vlevo &gt; viz kapitola 4.2</b> AMP -----svařovací proud Ø -----rychlosť drátu

## 4.2 Zobrazení dat svařování

Vlevo a vpravo vedle zobrazení parametrů se nacházejí tlačítka pro volbu parametrů. Slouží k výběru indikovaných parametrů svařování a jejich hodnot.

Každé stisknutí tlačítka přepíná k dalšímu parametru (kontrolky udávají výběr). Po dosažení posledního parametru se zobrazí opět první parametr.



Obrázek 4-4

### MIG/MAG

Parametr	Požadované hodnoty [1]	Skutečné hodnoty [2]	Hodnoty Hold [3]
Svařovací proud	✗	✓	✓
Rychlosť drátu	✓	✗	✗
Svařovací napětí	✓	✓	✓

### Ruční svařování elektrodou

Parametr	Požadované hodnoty [1]	Skutečné hodnoty [2]	Hodnoty Hold [3]
Svařovací proud	✓	✓	✗
Svařovací napětí	✓	✓	✗

V případě změny nastavení (např. rychlosti drátu) se přepne zobrazení okamžitě na nastavenou hodnotu.

[1] Požadované hodnoty (před svařováním)

[2] Skutečné hodnoty (při svařování)

[3] Hodnoty Hold (po svařování, zobrazení průměrných hodnot v celkovém svařování)

## 4.3 Obsluha řídicí jednotky přístroje

### 4.3.1 Hlavní náhled

Po zapnutí přístroje nebo ukončení nastavování parametrů přejde řídicí jednotka přístroje vždy znovu na hlavní obrazovku. To znamená, že byla převzata dříve zvolená nastavení (případně se zobrazí kontrolkami) a požadovaná hodnota rychlosti drátu se zobrazí v levém zobrazení dat svařování. V pravém displeji se zobrazí svařovací napětí (V).

### 4.3.2 Nastavení svařovacího výkonu

Nastavení svařovacího výkonu probíhá pomocí otočného knoflíku (Click Wheel) Rychlosť drátu / svařovací proud. Navíc lze upravovat parametry nebo nastavení v různých nabídkách přístroje.

### 4.3.3 Změna základního nastavení (nabídka konfigurace přístroje)

V nabídce konfigurace přístroje lze upravovat základní funkce svařovacího systému. Nastavení by měli zásadně měnit jen zkušení uživatelé > viz kapitola 5.8.

### 4.3.4 Funkce zablokování

Funkce zablokování slouží k ochraně před nechtěnou změnou nastavení přístroje.

Aplikátor může dlouhým stisknutím tlačítka z každé řídicí jednotky přístroje resp. komponenty příslušenství se symbolem  zapnout nebo vypnout funkci zablokování.

## 5 Popis funkce

### 5.1 Nastavení množství ochranného plynu

Jak příliš nízké, tak i příliš vysoké nastavení ochranného plynu může mít za následek přístup vzduchu k tavné lázni, a tím může docházet ke vzniku pórů. Přizpůsobit množství ochranného plynu, aby odpovídalo svařovacímu úkolu!

- Otevřete pomalu ventil láhve na plyn.
- Otevřete redukční ventil.
- Hlavním vypínačem zapněte proudový zdroj.
- Funkce Inicializovat testování plynu > viz kapitola 5.1.1 (svařovací napětí a motor posuvu drátu zůstanou vypnuté – bez náhodného zapálení svařovacího oblouku).
- Podle aplikace nastavte na redukčním ventilu množství plynu.

#### Pokyny k nastavení

Metoda svařování	Doporučené množství ochranného plynu
Svařování MAG	Průměr drátu x 11,5 = l/min.
Pájení MIG	Průměr drátu x 11,5 = l/min.
Svařování MIG (hliník)	Průměr drátu x 13,5 = l/min. (100% argon)
WIG	Průměr plynové trysky v mm odpovídá l/min. průtoku plynu


#### Plynové směsi nasycené heliem vyžadují větší množství plynu!

Množství plynu se má v daném případě opravit podle následující tabulky:

Ochranný plyn	Koeficient
75 % Ar / 25 % He	1,14
50 % Ar / 50 % He	1,35
25 % Ar / 75 % He	1,75
100 % He	3,16

#### 5.1.1 Zkouška plynu


Ovládací prvky najeznete pod ochranným krytem pohonu posuvu drátu.

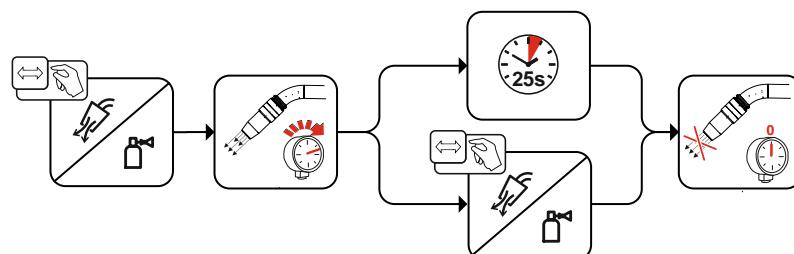

Obrázek 5-1

#### 5.1.2 Svazek hadic, propláchnutí

Ovládací prvky najeznete pod ochranným krytem pohonu posuvu drátu.

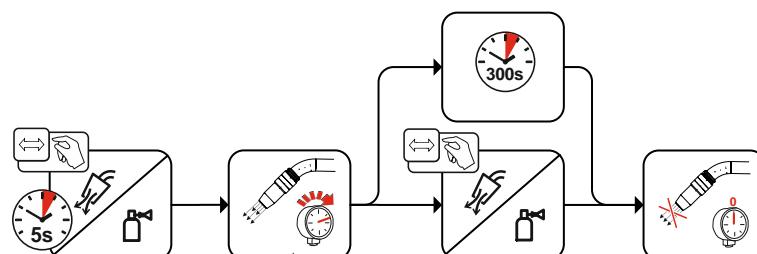


Obrázek 5-2

## 5.2 Zavádění drátu

Funkce zavedení drátu slouží k zavedení drátové elektrody bez napětí a bez ochranného plynu po výměně cívky drátu. Dlouhým stisknutím a podržením tlačítka zavedení drátu se zvýší rychlosť zavedení drátu ve funkci rampy (zvláštní parametr P1 > viz kapitola 5.7.1.1) z 1 m/min až do nastavené maximální hodnoty. Maximální hodnota se nastaví současným stisknutím tlačítka Zavedení drátu a otáčením levého otočného knoflíku Click-Wheel.

Ovládací prvky naleznete pod ochranným krytem pohonu posuvu drátu.

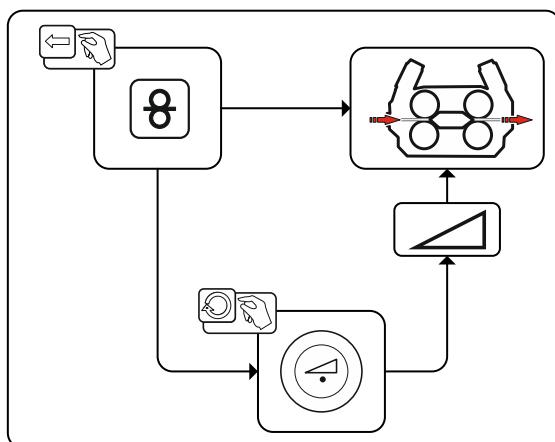


Obrázek 5-3

## 5.3 Zpětný pohyb drátu

Funkce zpětný pohyb drátu slouží ke stažení drátové elektrody bez napětí a bez ochranného plynu. Současným stisknutím a podržením tlačítek Zavedení drátu a Testování plynu se zvýší rychlosť zpětného pohybu drátu ve funkci rampy (zvláštní parametr P1 > viz kapitola 5.7.1.1) z 1 m/min až do nastavené maximální hodnoty. Maximální hodnota se nastaví současným stisknutím tlačítka Zavedení drátu a otáčením levého otočného knoflíku Click-Wheel.

Během procesu je nutné roli drátu ručně otáčet ve směru chodu hodinových ručiček, aby se drátová elektroda opět navinula.

Ovládací prvky naleznete pod ochranným krytem pohonu posuvu drátu.

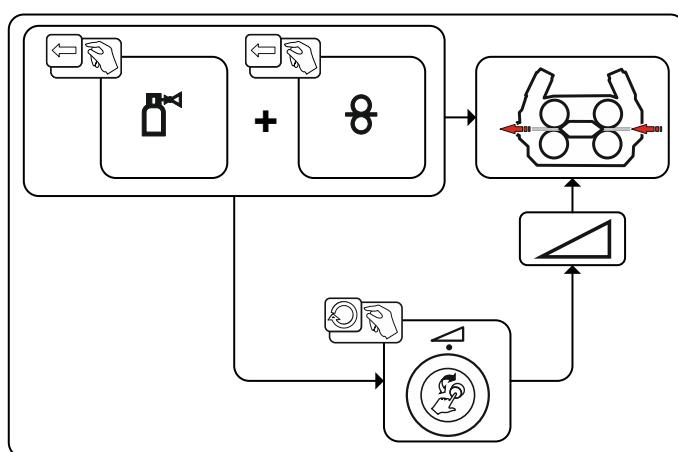

Obrázek 5-4

## 5.4 Svařování MIG/MAG


### 5.4.1 Volba svařovacího úkolu

K volbě svařovacího úkolu je nutné provést následující kroky:

- Výběr metody svařování.
- Výběr režimu.
- Nastavení svařovacího výkonu pomocí rychlosti drátu a svařovacího napětí.
- Případná oprava dynamiky.

### 5.4.2 Metoda svařování


Výběr metody svařování MIG/MAG.

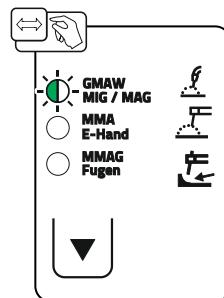

Obrázek 5-5

#### 5.4.2.1 Druh provozu

Provozní režim určuje průběh procesu řízený svařovacím hořákem. Podrobné popisy provozních režimů > viz kapitola 5.4.4.

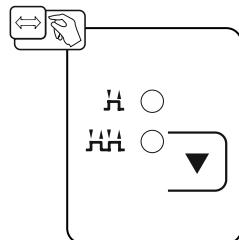


Obrázek 5-6

## 5.4.2.2 Svařovací výkon (stacionární pracovní bod)

Toto ovládání pracuje podle principu dvoutlačítkového ovládání. K nastavení pracovního bodu se nastavuje pouze rychlosť drátu a svařovací napětí podle materiálu, ochranného plynu, tloušťky materiálu a průměru drátu (viz také tabulka Pokyny k nastavení v příloze > viz kapitola 7.1).

### Příklad použití:


1. Druh materiálu: Plný drát SG2/3
2. Ochranný plyn: Ar-82 / CO<sub>2</sub>-18 (M21)
3. Materialdicke: 3,0 mm / 0.12 inch
4. Průměr drátu: 1,0 mm / 0.04 inch
5. Rychlosť drátu: 5,1 m/min / 201 ipm  
Svařovací napětí: 19,0 V

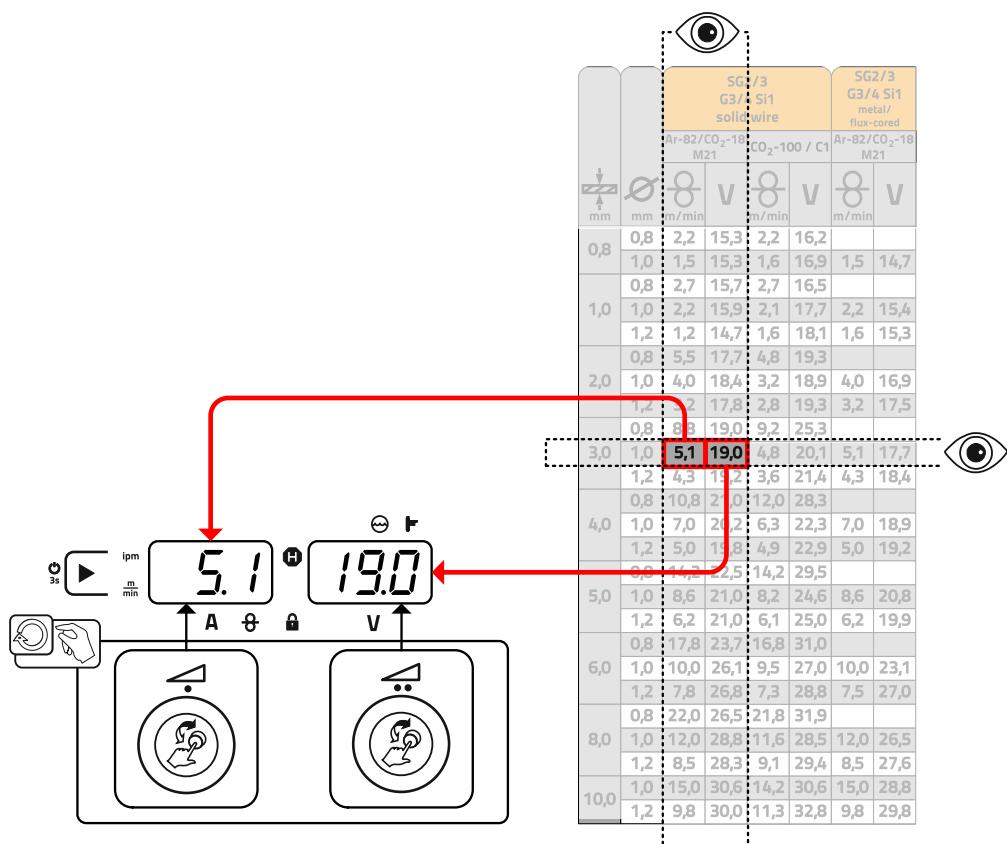

Obrázek 5-7

#### 5.4.2.3 Dynamika svařovacího oblouku (účinek tlumivky)


Pomocí této funkce lze přizpůsobovat svařovací oblouk od úzkého, tvrdého svařovacího oblouku s hlubokým závarem (pozitivní hodnoty) až po široký a měkký svařovací oblouk (negativní hodnoty). Navíc se zvolené nastavení zobrazí kontrolkami pod otočnými knoflíky.

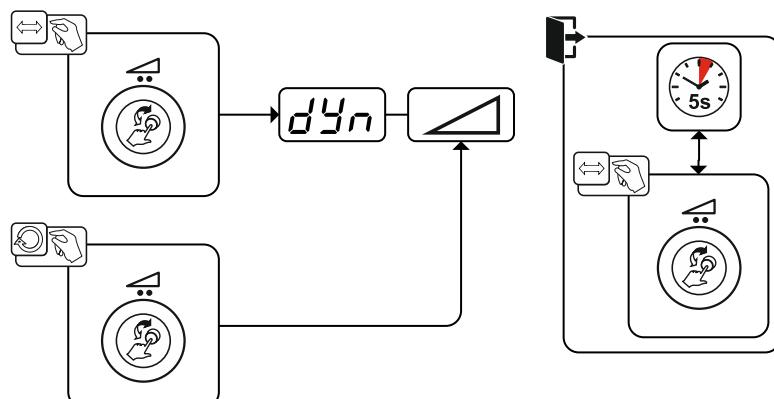

Obrázek 5-8

#### 5.4.3 Nabídka Expert (MIG/MAG)

V nabídce Expert jsou uloženy nastavitelné parametry, u nichž není potřebné pravidelné nastavování. Počet zobrazených parametrů může být omezen např. deaktivovanou funkcí.

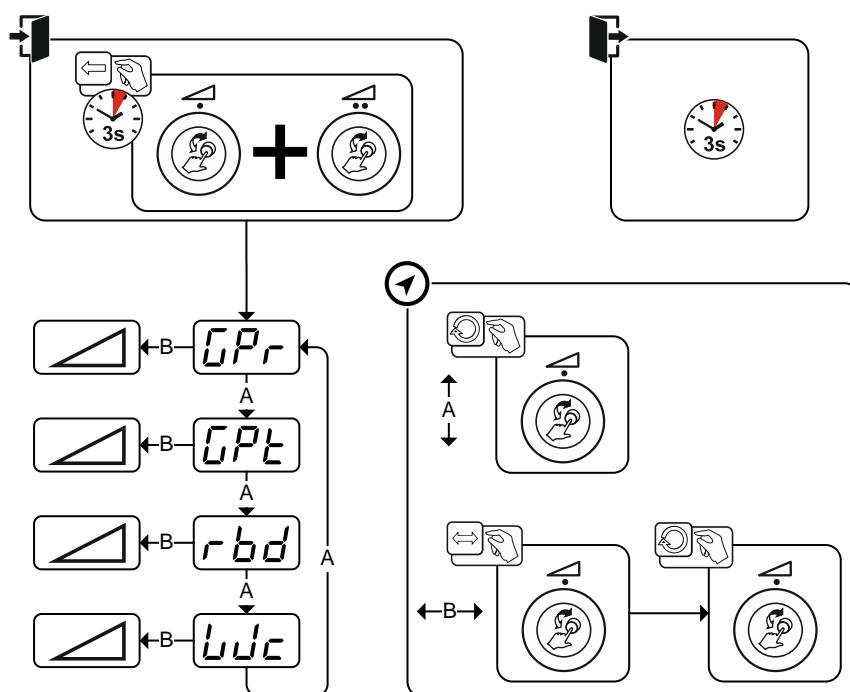

Obrázek 5-9

Indikace	Nastavení / Volba
	Doba předfuku plynu
	Doba zbytkového proudění plynu
	Doba dohoření drátu > viz kapitola 5.4.3.1 • Zvýšení hodnoty > větší část dohořeného drátu • Snížení hodnoty > menší část dohořeného drátu
	Zavádění drátu

## 5.4.3.1 Vypalování drátu

Parametr dohoření drátu zamezuje připékání drátové elektrody ve svařovací lázni nebo na proudové špičce na konci procesu svařování. Hodnota je optimálně přednastavená pro celou řadu aplikací (lze ji však v případě potřeby upravit). Nastavitelná hodnota znamená dobu, než proudový zdroj vypne svařovací proud po zastavení procesu svařování.

Chování svařovacího drátu	Pokyn k seřízení
Drátová elektroda se připaluje ve svařovací lázni.	Zvýšení hodnoty
Drátová elektroda se připaluje k proudové špičce nebo se na drátové elektrodě tvoří velká koule.	Snížení hodnoty

## 5.4.4 Provozní režimy (sledy funkcí)

### 5.4.4.1 Vysvětlení značek a funkcí


Symbol	Význam
	Stisknut tlačítka hořáku
	Pustit tlačítko hořáku
	Na tlačítko hořáku ťuknout (krátké stisknutí a uvolnění)
	Ochranný plyn proudí
I	Svařovací výkon
	Drátová elektroda se posunuje
	Zavádění drátu
	Zpětné dohoření drátu
	Předfuk plynu
	Dofuk plynu
	2taktní
	4taktní
t	Čas

### 5.4.4.2 Nucené vypínání



**Svářecí přístroj ukončí zapalování resp. svařování v případě**

- chyby zapalování (po dobu 5 s po signálu ke spuštění neteče svařovací proud).
- přerušení svařovacího oblouku (přerušení svařovacího oblouku po déle než 5 s).

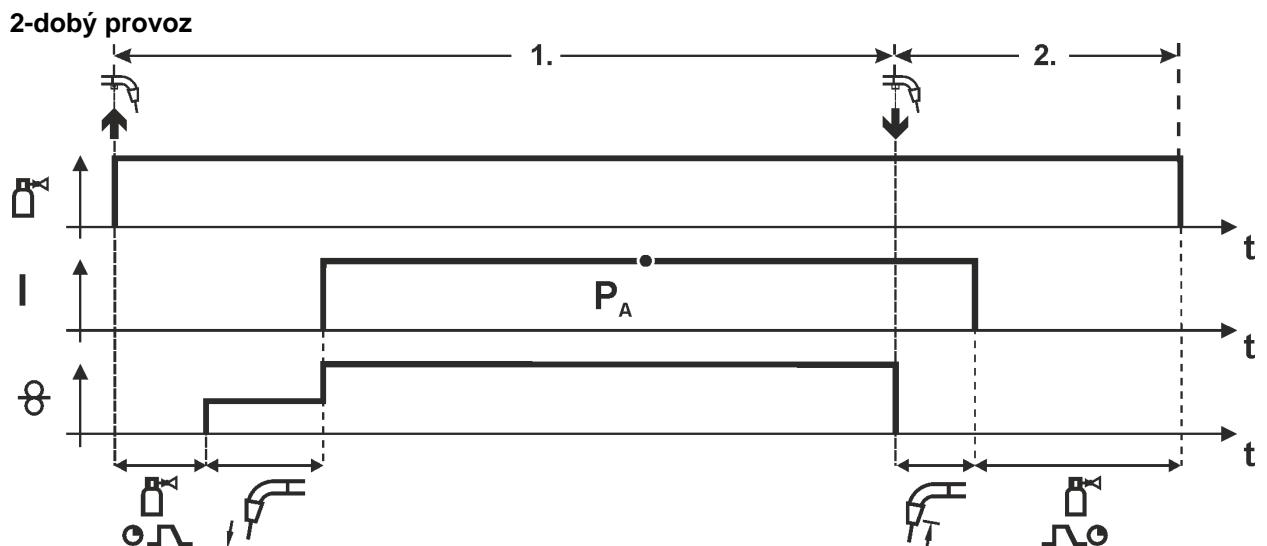

Obrázek 5-10


**1.cyklus:**

- Stisknout a přidržet tlačítko hořáku.
- Ochranný plyn proudí (předfuk plynu).
- Motor posuvu drátu běží „plíživou rychlosť“.
- Oblouk se zapálí po styku drátové elektrody s obrobkem, svařovací proud teče.
- Přepnutí na předvolenou rychlosť drátu.

**2.cyklus:**

- Pustit tlačítko hořáku.
- Motor posuvu drátu se zastaví.
- Oblouk zhasne po uplynutí nastaveného času vypalování drátu.
- Probíhá čas zbytkového proudění plynu.

## 4-dobý provoz

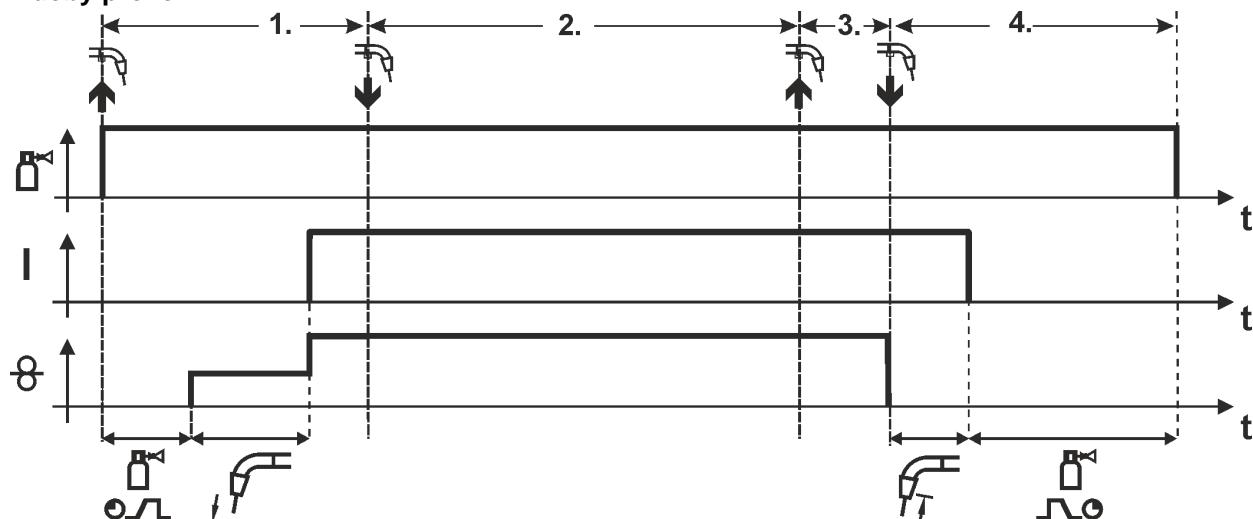

Obrázek 5-11

### 1. cyklus

- Stisknout a přidržet tlačítko hořáku
- Ochranný plyn proudí (předfuk plynu)
- Motor posuvu drátu běží „plíživou rychlostí“.
- Po styku drátové elektrody s obrobkem se zapálí elektrický oblouk, svařovací proud teče.
- Přepnutí na předvolenou rychlosť posuvu drátu (Hlavní program  $P_A$ ).

### 2. cyklus

- Pustit tlačítko hořáku (bez účinku)

### 3. cyklus

- Stisknout tlačítko hořáku (bez účinku)

### 4. cyklus

- Pustit tlačítko hořáku
- Motor posuvu drátu se zastaví.
- Elektrický oblouk zhasne po uplynutí nastaveného času vypalování drátu.
- Probíhá čas zbytkového proudění plynu.

## 5.4.5 Standardní hořák MIG/MAG

Tlačítko na svařovacím hořáku MIG slouží zásadně k zapínání a vypínání svařování.

Obslužné prvky	Funkce
	Tlačítko hořáku <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zahájení / ukončení svařování</li> </ul>

### 5.4.5.1 Přepínání mezi Push/Pull a vloženým pohonem

#### VÝSTRAHA



**Neodborné opravy a modifikace jsou zakázány!**  
**K zabránění úrazům a poškození přístroje, smí přístroj opravovat resp. modifikovat pouze kvalifikované, oprávněné osoby!**  
**V případě neoprávněných zásahů zaniká záruka!**

- Případnou opravou pověřte oprávněné osoby (vycvičený servisní personál)!

## ⚠ VÝSTRAHA



Nebezpečí při neprovedení zkoušky po přestavbě!

Před opětovným uvedením do provozu musí být provedena „Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu“ podle normy IEC / ČSN EN 60974-4 „Zařízení pro obloukové svařování - Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu“!


- Proveďte zkoušku dle IEC / DIN EN 60974-4!

Zástrčky svařovacího proudu se nachází přímo na základní desce M3.7X.

Zástrčka svařovacího proudu	Funkce
na X24	Provoz se svařovacím hořákem Push/Pull (z výroby)
na X23	Provoz se spřaženým pohonem


## 5.5 Ruční svařování elektrodou

### 5.5.1 Volba svařovacího úkolu

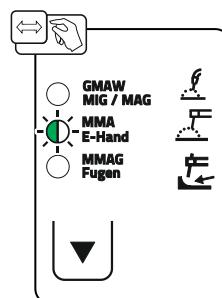


Obrázek 5-12

### 5.5.2 Nastavení svařovacího proudu

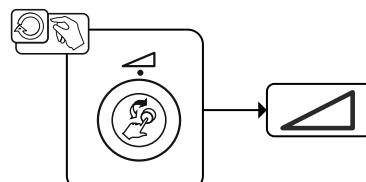

Obrázek 5-13

### 5.5.3 Arcforce

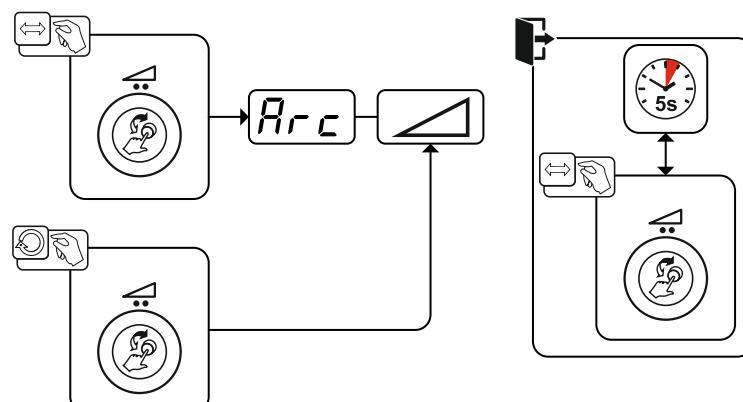


Obrázek 5-14

Nastavení:

- Záporné hodnoty: typy rutilových elektrod
- Hodnoty kolem nuly: typy bazických elektrod
- Kladné hodnoty: Typy celulózových elektrod

### 5.5.4 Horký start


Bezpečnější zapalování svařovacího oblouku a dostatečné zahřátí na ještě studeném základním materiálu při zahájení svařování má na starosti funkce horký start (Hotstart). Zapalování přitom probíhá po určitou dobu (doba horkého startu) se zvýšenou intenzitou proudu (proud horkého startu).

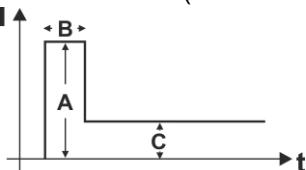

- A = proud pro horký start  
B = doba horkého startu  
C = hlavní proud  
I = proud  
t = čas

Obrázek 5-15

### 5.5.5 Antistick

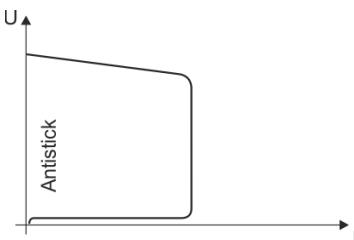


#### Antistick zabraňuje vyžíhání elektrody.

Pokud by se elektroda měla připékat navzdory funkci Arcforce, přepne přístroj automaticky během asi 1 s na minimální proud. Tím se předejdete vyžíhání elektrody. Zkontrolujte nastavení svařovacího proudu a zkorigujte ho pro svařovací úkol!

Obrázek 5-16


## 5.6 Vypalování drážek

### 5.6.1 Volba svařovacího úkolu

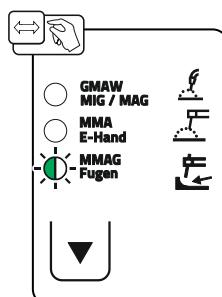

Obrázek 5-17

### 5.6.2 Nastavení svařovacího proudu

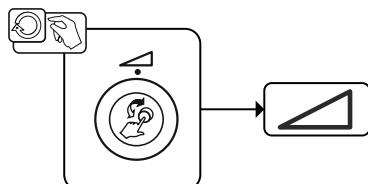


Obrázek 5-18

## 5.7 Zvláštní parametry (rozšířená nastavení)

Zvláštní parametry (P1 až Pn) jsou používány k vlastní uživatelské konfiguraci funkcí přístroje. Uživatel tak získává značnou míru flexibilitu k optimalizaci svých potřeb.

Tato nastavení nejsou provedena bezprostředně na řídicí jednotce přístroje, protože zpravidla není nutné pravidelné nastavování parametrů. Počet vybíránych zvláštních parametrů se může odlišovat od řídicích jednotek používaných ve svařovacích systémech (viz příslušná standardní provozní nastavení). Zvláštní parametry můžete podle potřeby opět resetovat do výrobního nastavení > viz kapitola 5.7.2.

### 5.7.1 Výběr, změna a ukládání parametrů

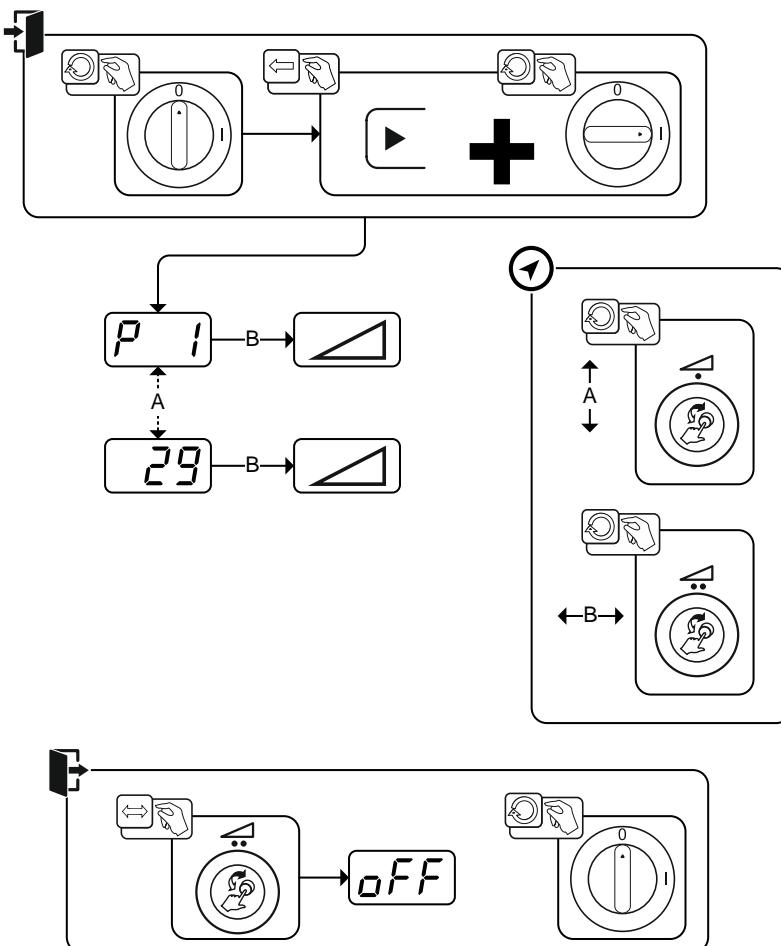

Obrázek 5-19

Indikace	Nastavení / Volba
<b>P 1</b>	<b>Doba rampy zavádění drátu / zpětného pohybu drátu</b> 0 =-----normální zavádění (doba rampy 10 s) 1 =-----rychlé zavádění (doba rampy 3 s) (z výroby)
<b>P 9</b>	<b>4T a 4Ts start klepnutím</b> 0 =-----žádný 4taktní start klepnutím 1 =-----4taktní start klepnutím je možný (z výroby)
<b>P 15</b>	<b>Funkce uchování hodnot</b> 0 =-----uchované hodnoty se nezobrazují 1 =-----uchované hodnoty se zobrazují (Z výroby)
<b>P24</b>	<b>Zobrazení korekce nebo žádaného napětí</b> 0 =-----zobrazení opravného napětí (z výroby). 1 =-----zobrazení absolutního žádaného napětí.
<b>P29</b>	<b>Jednotková soustava &gt; viz kapitola 5.7.1.5</b> 0 =-----metrická soustava (z výroby) 1 =-----imperiální soustava

#### 5.7.1.1 Doba rampy zavádění drátu (P1)

Zavádění drátu začíná rychlosí 1,0 /min. po dobu 2 vteřin. Poté rampová funkce rychlosť zvýší na 6,0 /min. Doba rampy je mezi dvěma úseky nastavitelná.

Během zavádění drátu je možné měnit rychlosť otočným knoflíkem svařovacího výkonu. Změna se neprojeví na době rampy.

## 5.7.1.2 4T/4Ts start tipováním na tlačítko (P9)

Ve 4-taktním provozním režimu s krokovým startem se ťuknutím na tlačítko hořáku přepíná přímo do 2. taktu, aniž by přitom musel proudit plyn.

Má-li být svařování přerušeno, je možno na tlačítko hořáku ťuknout ještě jednou.

## 5.7.1.3 Funkce uchování hodnot (P15)

### Funkce uchování hodnot aktivní (P15 = 1)

- Zobrazí se střední hodnoty naposledy použitých parametrů hlavního programu svařování.

### Funkce uchování hodnot není aktivní (P15 = 0)

- Zobrazí se nastavené hodnoty parametrů hlavního programu.

## 5.7.1.4 Zobrazení korekce nebo žádaného napětí (P24)

Při nastavení korekce svařovacího oblouku pravým otočným přepínačem může být zobrazeno buď opravné napětí +- 9,9 V (z výroby) nebo absolutní žádané napětí.

## 5.7.1.5 Jednotková soustava (P29)

### Funkce není aktivní

- Zobrazí se metrické měrné jednotky.


### Funkce aktivní

- Zobrazí se imperiální měrné jednotky.

## 5.7.2 Vrácení na výrobní nastavení




**Všechny uživatelem uložené specifické parametry svařování jsou nahrazeny nastavením z výroby!**

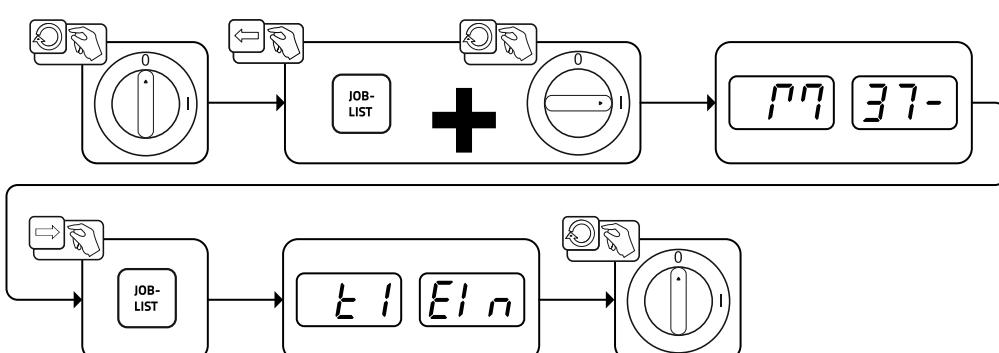

Obrázek 5-20

## 5.8 Konfigurační menu přístroje

### 5.8.1 Výběr, změna a ukládání parametrů

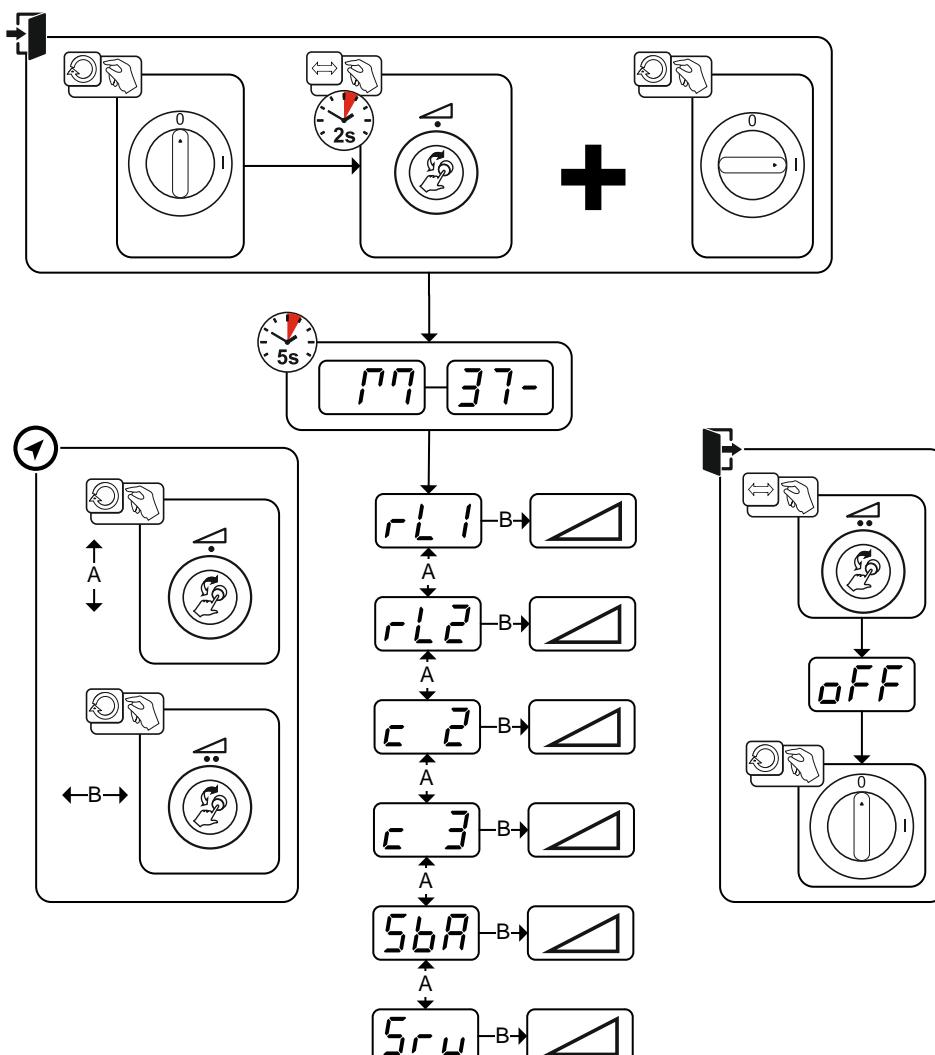


Obrázek 5-21

Indikace	Nastavení / Volba
<b>rL 1</b>	Odpor vodiče 1 Odpor vodiče pro první okruh svařovacího proudu 0 mΩ - 60 mΩ (z výroby 8 mΩ).
<b>rL 2</b>	Odpor vodiče 2 Odpor vodiče pro druhý okruh svařovacího proudu 0 mΩ - 60 mΩ (z výroby 8 mΩ).
<b>c 2</b>	Změny parametrů smí provést výhradně odborný servisní personál!
<b>c 3</b>	Změny parametrů smí provést výhradně odborný servisní personál!
<b>SbA</b>	Funkce úspory energie v závislosti na době > viz kapitola 5.8.3 Doba nepoužívání do aktivace režimu úspory energie. Nastavení <b>OFF</b> = vypnuté, popř. číselná hodnota 5 min – 60 min (z výroby 20).
<b>Sru</b>	Servisní menu Změny v servisním menu smí být prováděny výhradně autorizovaným servisním personálem!

## 5.8.2 Nulování odporu vodiče

Odpor vodičů může nastavit přímo nebo můžete provést vynulování pomocí proudového zdroje. Při dodání je odpor vodičů zdrojů svařovacího proudu nastaven na  $8\text{ m}\Omega$ . Tato hodnota odpovídá zemnicímu vodiči o délce 5 m, svazku propojovacích hadic o délce 1,5 m a vodou chlazenému svařovacímu hořáku o délce 3 m. V případě jiných délek hadicových svazků je proto nutná +/- korekce napětí na oblouku k optimalizaci vlastností při svařování. Pomocí opětovného nastavení odporu vodičů můžete hodnotu korekce napětí na oblouku opět nastavit do blízkosti hodnoty nula. Elektrický odpor vodičů musíte znova nastavit po každé výměně příslušenství jako je např. svařovací hořák nebo svazek propojovacích hadic.

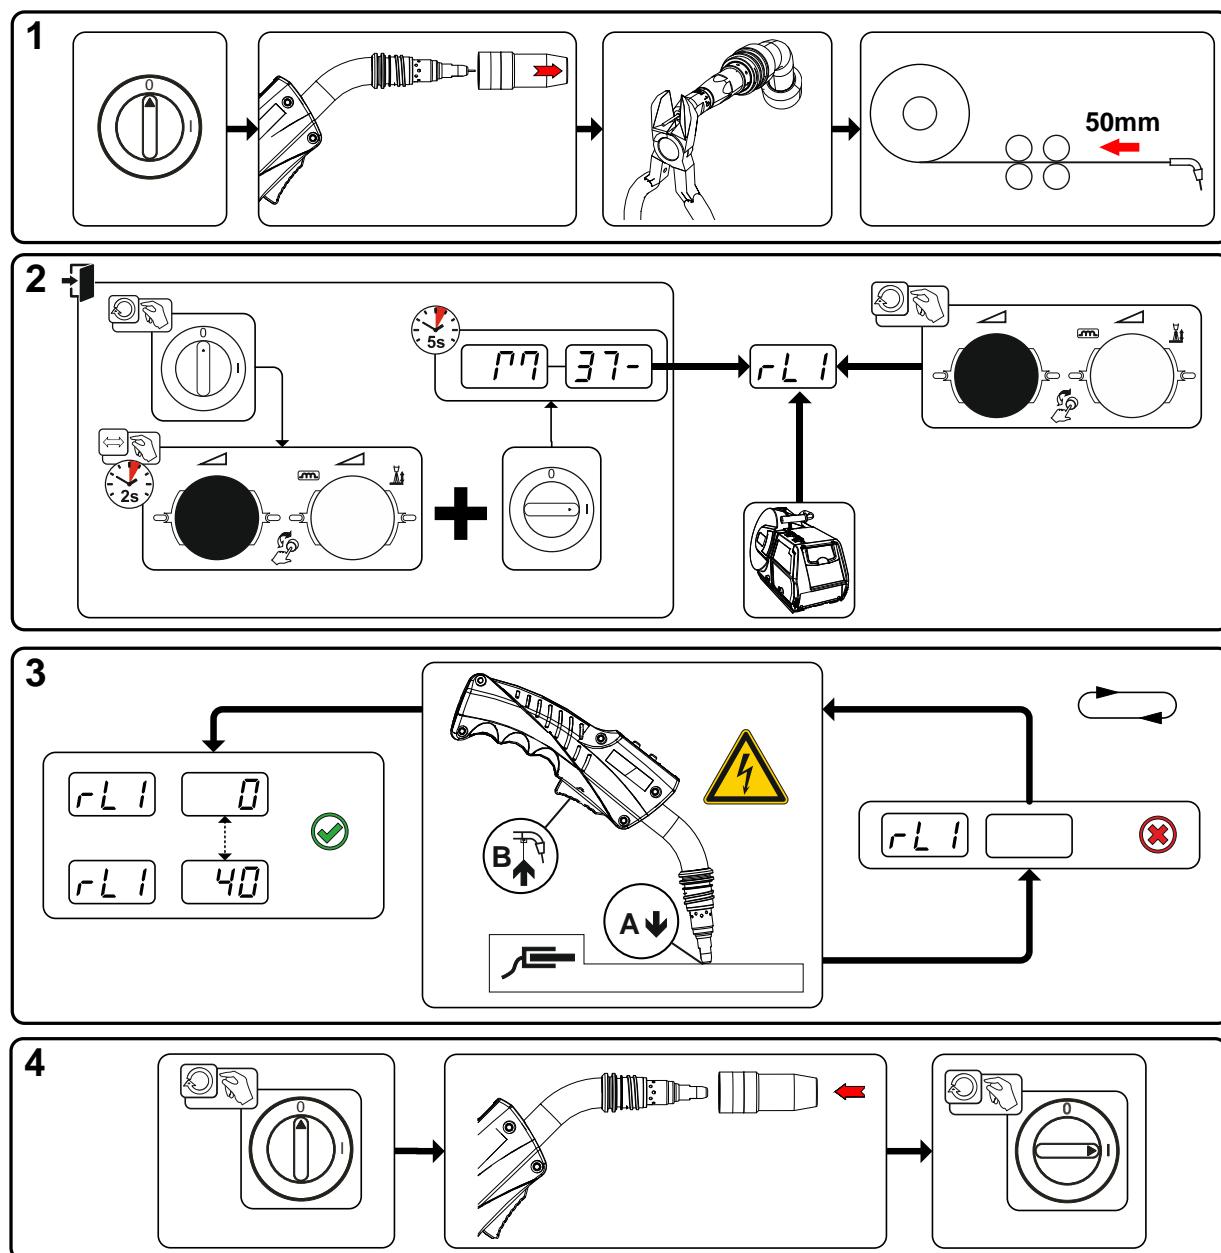

Obrázek 5-22

**1 Příprava**

- Vypněte svařovací přístroj.
- Odšroubujte plynovou hubici svařovacího hořáku.
- Odstřihněte svařovací drát těsně u proudové špičky.
- Kousek svařovacího drátu (cca 50 mm) zatáhněte do posuvu drátu. V proudové špičce nyní nesmí být žádný svařovací drát.

**2 Konfigurace**

- Stiskněte a podržte "otočný knoflík svařovacího výkonu", současně zapněte svařovací přístroj (minimálně 2 s). Uvolněte otočný knoflík (přístroj se po dalších 5 s přepne na parametr odporu vedení 1).
- Otáčením na „otočném knoflíku svařovacího výkonu“ nyní můžete vybrat příslušné parametry. Parametr „rL1“ musíte vynulovat ve všech kombinacích zařízení.

**3 Vynulování/měření**

- Svařovací hořák umístěte proudovou špičkou na čisté, očištěné místo na obrobku, stiskněte tlačítko hořáku a podržte je cca 2 s stisknuté. Chvíli protéká zkratový proud, jehož pomocí je stanoven a zobrazen nový odpor vedení. Hodnota může být 0 mΩ až 40 mΩ. Nová hodnota se okamžitě uloží a nevyžaduje žádné další potvrzení. Pokud se na displeji vpravo nezobrazí žádná hodnota, měření se nezdařilo. Měření musíte opakovat.

**4 Obnova režimu připravenosti ke svařování**

- Vypněte svařovací přístroj.
- Opět našroubujte plynovou hubici svařovacího hořáku.
- Zapněte svařovací přístroj.
- Opět zaveděte svařovací drát.

**5.8.3 Režim úspory energie (Standby)**

Režim úspory energie může být aktivován nastavitelným parametrem v nabídce konfigurace přístroje (režim úspory energie závislý na času **SbR**) > viz kapitola 5.8.

**-** Při aktivním režimu úspory energie bude na obou displejích přístroje zobrazen pouze střední příčný segment displeje.

Použitím libovolného ovládacího prvku (např. otočením otočného knoflíku) se deaktivuje funkce úspory energie a přístroj se znova přepne do pohotovostního režimu ke svařování.

## 6 Odstraňování poruch

Všechny výrobky podléhají přísným kontrolám ve výrobě a po ukončení výroby. Pokud by přesto něco nefungovalo, přezkoušejte výrobek podle následujícího seznamu. Nepovede-li žádné doporučení k odstranění závady výrobku, informujte autorizovaného obchodníka.

### 6.1 Zobrazit verzi programového vybavení řízení přístroje

Dotaz na stavy softwaru slouží výhradně k informaci pro autorizovaný servisní personál a může být dotazován v nabídce konfigurace přístroje > viz kapitola 5.8!

### 6.2 Hlášení chyb (proudový zdroj)

Porucha svařovacího přístroje se zobrazí kódem chyby (viz tabulka) na displeji řídicí jednotky. V případě poruchy se vypne výkonová jednotka.

Zobrazování možných čísel chyb závisí na provedení přístroje (rozhraní/funkce).

- Poruchy zařízení evidujte a dle potřeby je oznamujte servisnímu personálu.
- Vyskytne-li se více chyb, jsou tyto zobrazovány za sebou.

Chyba (Err)	Kategorie			Možná příčina	Odstranění
	a)	b)	c)		
1	-	-	x	Síťové přepětí	Zkontrolujte síťová napětí a porovnejte je s napájecími napětími svařovacího přístroje
2	-	-	x	Síťové podpětí	
3	x	-	-	Nadměrná teplota svařovacího přístroje	Nechte přístroj vychladnout (síťový vypínač do polohy „1“)
4	x	x	-	Chyba chladicího prostředku	Doplňte chladicí prostředek Otočení hřídele čerpadla (čerpadlo chladicího prostředku) Zkontrolujte nadproudovou spoušť cirkulačního chladicího přístroje
5	x	-	-	Chyba podavače drátu, chyba rychloměru	Zkontrolujte podavač drátu Tachogenerátor negeneruje žádný signál, vadný M3.51 > informujte servis.
6	x	-	-	Chyba – ochranný plyn	Zkontrolujte zásobování ochranným plynem (přístroje s kontrolou ochranného plynu)
7	-	-	x	Sekundární přepětí	Chyba invertoru > informujte servis
8	-	-	x	Chyba drátu	Přerušte elektrické spojení mezi svařovacím drátem a skříní nebo uzemněným objektem
9	x	-	-	Rychlé vypnutí	Odstraňte chybu na robotu (rozhraní automatu)
10	-	x	-	Chyba oblouku	Zkontrolujte posuv drátu (rozhraní automatu)
11	-	x	-	Chyba zapalování (po 5 s)	Zkontrolujte posuv drátu (rozhraní automatu)
13	x	-	-	Nouzové vypnutí	Zkontrolujte nouzové vypnutí rozhraní automatu
14	-	x	-	Rozpoznání posuvu drátu	Zkontrolujte kabelové spoje
				Chyba přiřazení identifikačních čísel (2DV)	Upravte identifikační čísla
15	-	x	-	Rozpoznání posuvu drátu 2	Zkontrolujte kabelové spoje
16	-	-	x	Chyba redukovánoho napětí naprázdno (VRD)	Informujte servis.
17	-	x	x	Identifikace nadproudů v pohonu posuvu drátu	Zkontrolujte lehkost chodu posuvu drátu
18	-	x	x	Chyba signálu tachogenerátoru	Zkontrolujte spojení a především tachogenerátor druhého podavače drátu (podřízený pohon).

Chyba (Err)	Kategorie			Možná příčina	Odstranění
	a)	b)	c)		
56	-	-	x	Výpadek síťové fáze	Přezkoušejte síťová napětí
59	-	-	x	Přístroj je nekompatibilní	Zkontrolujte použití přístroje
60	-	-	x	Potřebná aktualizace softwaru	Informujte servis.

**Legenda kategorie (reset chyby)**

- a) Chybové hlášení zmizí, jakmile je chyba odstraněna.  
b) Chybové hlášení můžete resetovat stisknutím tlačítka:

Řídicí jednotka přístroje	Tlačítko
RC1 / RC2	
Expert	
Expert 2.0 / Expert XQ 2.0	
CarExpert / Progress (M3.11)	
alpha Q / Concept / Basic / Basic S / Synergic / Synergic S / Progress (M3.71) / Picomig 355	Nelze

- c) Chybové hlášení lze resetovat výhradně vypnutím a opětovným zapnutím přístroje.  
Závadu spojenou s ochranným plynem (Err 6) můžete resetovat stisknutím tlačítka „Parametry svařování“.

## 7 Dodatek A

### 7.1 Pokyny pro nastavení

		Basic				mm				Basic				inch		
		SG2/3 G3/4 Si1 solid wire				SG2/3 G3/4 Si1 metal/ flux-cored				SG2/3 G3/4 Si1 solid wire				SG2/3 G3/4 Si1 metal/ flux-cored		
		Ar-82/CO <sub>2</sub> -18 M21		CO <sub>2</sub> -100 / C1		Ar-82/CO <sub>2</sub> -18 M21				Ar-82/CO <sub>2</sub> -18 M21		CO <sub>2</sub> -100 / C1		Ar-82/CO <sub>2</sub> -18 M21		
↓ mm	Ø mm	Ø m/min	V	Ø m/min	V	Ø m/min	V	↓ inch	Ø inch	Ø ipm	V	Ø ipm	V	Ø ipm	V	
0,8	0,8	2,2	15,3	2,2	16,2			.030	.030	087	15.3	087	16.2			
	1,0	1,5	15,3	1,6	16,9	1,5	14,7		.040	059	15.3	063	16.9	059	14.7	
	0,8	2,7	15,7	2,7	16,5				.030	106	15.7	106	16.5			
	1,0	2,2	15,9	2,1	17,7	2,2	15,4		.040	040	087	15.9	083	17.7	087	15.4
	1,2	1,2	14,7	1,6	18,1	1,6	15,3		.045	047	14.7	063	18.1	063	15.3	
	0,8	5,5	17,7	4,8	19,3				.030	217	17.7	189	19.3			
2,0	1,0	4,0	18,4	3,2	18,9	4,0	16,9		.080	.040	157	18.4	126	18.9	157	16.9
	1,2	3,2	17,8	2,8	19,3	3,2	17,5		.045	126	17.8	110	19.3	126	17.5	
	0,8	8,8	19,0	9,2	25,3				.030	346	19.0	362	25.3			
3,0	1,0	5,1	19,0	4,8	20,1	5,1	17,7		.120	.040	201	19.0	189	20.1	201	17.7
	1,2	4,3	19,2	3,6	21,4	4,3	18,4		.045	169	19.2	142	21.4	169	18.4	
	0,8	10,8	21,0	12,0	28,3				.030	425	21.0	472	28.3			
4,0	1,0	7,0	20,2	6,3	22,3	7,0	18,9		.155	.040	276	20.2	248	22.3	276	18.9
	1,2	5,0	19,8	4,9	22,9	5,0	19,2		.045	197	19.8	193	22.9	197	19.2	
	0,8	14,2	22,5	14,2	29,5				.030	559	22.5	559	29.5			
5,0	1,0	8,6	21,0	8,2	24,6	8,6	20,8		.195	.040	339	21.0	323	24.6	339	20.8
	1,2	6,2	21,0	6,1	25,0	6,2	19,9		.045	244	21.0	240	25.0	244	19.9	
	0,8	17,8	23,7	16,8	31,0				.030	701	23.7	661	31.0			
6,0	1,0	10,0	26,1	9,5	27,0	10,0	23,1		.235	.040	394	26.1	374	27.0	394	23.1
	1,2	7,8	26,8	7,3	28,8	7,5	27,0		.045	307	26.8	287	28.8	295	27.0	
	0,8	22,0	26,5	21,8	31,9				.030	866	26.5	858	31.9			
8,0	1,0	12,0	28,8	11,6	28,5	12,0	26,5		.315	.040	472	28.8	457	28.5	472	26.5
	1,2	8,5	28,3	9,1	29,4	8,5	27,6		.045	335	28.3	358	29.4	335	27.6	
	1,0	15,0	30,6	14,2	30,6	15,0	28,8		.040	591	30.6	559	30.6	591	28.8	
10,0	1,2	9,8	30,0	11,3	32,8	9,8	29,8		.395	.045	386	30.0	445	32.8	386	29.8

Obrázek 7-1

## 8 Dodatek B

### 8.1 Přehled parametrů – rozsahy nastavení

#### 8.1.1 Svařování MIG/MAG

Jméno

	Zobrazení		Rozsah nastavení		
	Kód	Standardně (z výroby)	Jednotka	min.	max.
Doba předfuku plynu	GPr	0,2	s	0	- 20
Doba dofuku plynu	GPe	0,2	s	0	- 20
Zpětné dohoření drátu	rbd	19		0	- 333
Zavádění drátu	luc	30	%	10	100

#### 8.1.2 Ruční svařování elektrodou

Jméno

	Zobrazení		Rozsah nastavení		
	Kód	Standardně (z výroby)	Jednotka	min.	max.
Arcforce	Arc	0		-40	- 40

## 9 Dodatek C

### 9.1 Najít prodejce

Sales & service partners

[www.ewm-group.com/en/specialist-dealers](http://www.ewm-group.com/en/specialist-dealers)



"More than 400 EWM sales partners worldwide"